
### NCICLOPEDIA de ROUITECTURA

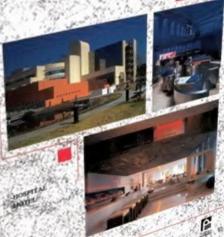

ARQUIFUTURA

## ENCICLOPEDIA de ARQUITECTURA

VOLUMEN

6

CAK

# ENCICLOPEDIA de ARQUITECTURA

### **VOLUMEN 6**



### Alfredo Plazola Cisneros

Ingeniero Arquitecto

### **Coautores**

Alfredo Plazola Anguiano

Ingeniero Arquitecto

Guillermo Plazola Anguiano

Arquitecto









Como respuesta a la gran aceptación que los estudiantes y profesores han brindado a las obras que he preparado, primero solo y ahora con ayuda de mis hijos, presento con agrado la ENCICLOPEDIA de ARQUITECTURA.

Este trabajo es el resultado de la dedicación y años de trabajo que complementan la obra Arquitectura Habitacional, publicada en 1977. El primer volumen bajo éste título, ampliamente difundido, se corrigió, aumentó, y sobre todo, se actualizó, publicándose en dos volúmenes bajo la recién formada editorial Plazola Editores, dejando el título original exclusivamente para éstos.

Pero bajo el mismo título de Arquitectura Habitacional, se publicaron otros dos volúmenes (II y III), con formato de diccionario, que nos propusimos ampliar gracias al esfuerzo de los colaboradores, que con paciencia y constancia, ya habían acumulado nueva información, datos, bibliografías, fotografías, planos, proyectos y descripciones. Fue entonces cuando llegamos a la conclusión de que deberíamos transformar el carácter de estos libros, incluyendo toda esta información en una obra para que estuviera al alcance de estudiantes y maestros; así decidimos transformar Arquitectura Habitacional volumen II y III en ENCICLOPEDIA de ARQUITECTURA. Aumentamos las definiciones de los términos arquitectónicos y los complementamos con ilustraciones; incluimos biografías de los principales arquitectos del mundo; ampliamos la información sobre la historia de la evolución arquitectónica de las principales culturas del mundo; y, sobre todo, trabajamos con gusto para que este material, fruto de muchos esfuerzos, llegara a sus manos.

Quiero hacer patente mi más profundo agradecimiento a todos los profesionales de la arquitectura, que proporcionaron material de sus obras

Finalmente, dedico el presente trabajo a todos los maestros encargados de la enseñanza de la arquitectura en el mundo entero. Los autores nos daremos por bien servidos si la obra cumple con el cometido para el que fue creada.

Ing. Arq. Alfredo Plazola Cisneros



El contenido general de la obra, que abarca diez volúmenes, se estructuró con dos formatos: el primero para las definiciones de términos arquitectónicos y las biografías ordenadas alfabéticamente, y el segundo para los capítulos.


Por una parte, los capítulos comprenden la historia resumida del desarrollo arquitectónico de las principales culturas y países con la información de sus estilos, ciudades principales, exponentes y obras representativas.

Por otro, se encuentran los géneros de edificios, los cuales surgen de un agrupación de edificios con caraterísticas comunes de acuerdo a su función básica; se estudian y analizan cada una de sus partes, así como la relación que existe entre ellas. Además, se tomaron muy en cuenta los principales tipos de edificios con su reglamentación, desarrollo histórico, clasificación, aspectos urbanos, programas arquitectónicos, diagramas de funcionamiento, estudio de áreas, memorias descriptivas, así como los proyectos definitivos y fotografías correspondientes de obras terminadas de profesionales de la arquitectura. El contenido de estos géneros de edificios, dividido por tomos, es el siguiente:

### 1 A

- Aduana.
- Aeropuerto.
- Arquitectura taller de.
- Asistencia social: Albergue, asilo, guardería, orfanato.



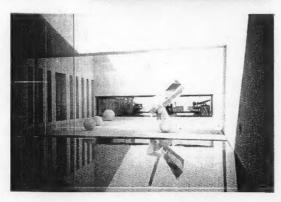

### 2 A-B

- Autobuses, terminal de.
- Automóviles agencia, servicio y gasolinería.
- Banco y
- · Baños.
- · Biblioteca.
- Bodega.
- Bomberos estación de.







### 3 C-D


- •Cementerio.
- ·Cine.
- Comercio.
- Comunicaciones.
- Cultural, centro.
- Discoteca.





- Escuela.
- •Escultura Monumental Urbana
- •Estacionamiento.
- Exposición y Centro de convenciones.









- Farmacia.
- Ferretería.
- Ferrocarril.
- Gobierno, edificios de.
- Granjas.









- Hospital.
- ·Hotel.



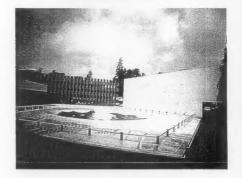

- 7 L-M
- Iglesias.Industria.
- Laboratorio.
- Mercado.




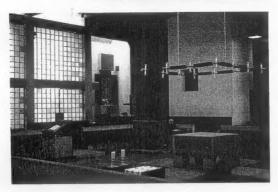



- Metropolitano.
   Militares, edificios.
- Minusválidos.
   Museo y
- Galería.
- ·Observatorio.
- •Oficinas.



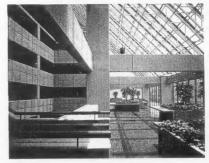

### 9 P-R

- Panadería.Papelería.
- ·Paisaje: parque, Jardín, plaza.
- · Planetario.
- Rastro.
- Reclusorio.
- Restaurante bar y cocina.





### 10 S-Z

- •Teatro, Auditorio y Sala de Conciertos.
- Urbanismo y Ciudad.
- Zapatería.Zoológico.






## **Contenido**

		Página
Introduce Contenido	ión o de la Enciclopedia	5 6
h i l		
<u>Ji</u> l		
		13
5.51		
li olanda		
	Antecedentes históricos	20
	Desarrollo arquitectónico	39 40
	Ciudades	46
11		
11 ospital	All of the state o	r it wellt with it
	Antecedentes históricos	53
	Definiciones	63
	Clasificación de edificios para la salud	63
	Localización	65
	Planeación	<b>66</b> ,
	Edificio	67
	Normas de diseño	68
	Reglamento de construcción para el D. F.	69
	Unidad de medicina familiar	74
	Unidades ambulatorias autónomas Clínica periférica	76 77
	Centro de salud	77
	Unidades hospitalarias	79
	Hospital de especialidades	<b>85</b> .
	Instituciones privadas	88
	Descripción de partes generales	103
	Construcción	135
	Instalaciones	135
	Dibujos	147
	Ejemplos	193
llotel		
	Antecedentes históricos	377
	Definiciones	383
	Clasificación	383
	Alojamientos complementarios	386
HOI	ELES Planificación	387
		¬~ /

		Página	
Ubicación		388	
Funcionamiento		389	
Personal		389	
Programa arquitectónico	•	392	
Descripción de partes		408	
MOTEL	-	417	
Generalidades		417	
ALOJAMIENTOS COMPLEMENTARIOS		418	
Campamentos		418	
Bungalows		421	
Cabañas		421	
Estacionamientos de casas rodantes		421	
Balnearios		424	
Normas complementarias al reglamento			
de construcciones del D. F.		426	
		431	
Dibujos		446	
Ejemplos			
marka in a grammana a sa		entre manifeste d <del>escription</del> es de la factoria	er eg eyr
Créditos		605	
		607	
Bibliografía			

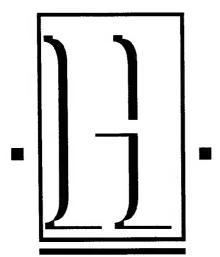

Haan, Ignacio (1758-1810). Nació en Alicante, España. Fue discípulo de Sabatini y representante del neoclasicismo español de tradición vilanoviana con influencias palladianas. Sus obras más importantes son el Hospital del Nuncio (1790-1794); la Universidad Lorenzana (1795-1799) y la Puerta Llana de la catedral.

Habitación (Habitation, room, dwelling, residence)
Acción y efecto de habitar. Il Cualesquiera de los
aposentos de la casa o morada. Il Edificio o parte
de él que se destina para habitarse. Il Núcleo de la
vivienda o casa.

Dentro de las clasificaciones generales de habitación, figura la siguiente de acuerdo a géneros y rangos de magnitud: **Unifamiliar**. Vivienda de 24 m² como superficie mínima edificada con el fin de mejorar la vivienda existente; 33 m² mínimo para vivienda nueva progresiva popular; 45 m² mínimo para vivienda nueva terminada popular; 60 a 92 m² vivienda de interés medio y residencial. **Plurifamiliar** (de 3 a 50 viviendas). Las hay de 4 hasta más de 10 niveles. **Conjuntos habitacionales** (más de 50 viviendas). Existen de 4 hasta más de 10 niveles.

Habitante (Inhabitant) Cada una de las personas que constituyen la población de su barrio, ciudad, provincia o población.

Habitar (To inhabit, live in ) Vivir, morar en un lugar o casa.

Hábitat ( Habitat ) Lugar donde se encuentra una especie animal o vegetal. Il Modo de asentamiento del hombre en una región. Este concepto se puede encontrar originalmente en las ciencias biológicas, pero en la actualidad ha sido adoptado por las ciencias sociales. En este sentido, tiende a convertirse en la categoría fundamental unificadora de las disciplinas que se ocupan de la modificación y organización del espacio y de su valoración y uso en el tiempo con el fin de hacerlo habitable por el hombre, entendiendo a éste como parte de un modelo social en un momento histórico determinado.

Hablik, Wenzel (1881-1934). Pintor y arquitecto alemán. Trabajaba como carpintero, pero a partir de 1908 comenzó a dibujar fantasías arquitectónicas. Posteriormente, se adhirió a los postulados del

movimiento expresionista. Fue miembro del Arbeitsrat für Kunst (1919) y cercano al círculo de Bruno Taut; a través de dibujos de anticipación futurista, recopilados en *Cyclus Architektur* de 1925 propuso su propia versión de una utópica "arquitectura alpina", estructuras volantes. Jamás fue llevada a la práctica.

Hacha (Ax, axe) Herramienta cortante, compuesta de una pala acerada, con filo algo curvo, para enastarla por el lado opuesto. De pizarrero. La que tiene boca puntiaguda para abrir los orificios de clavazón.

Hachuela (Smallax) Hacha de superficie plana con punta aguda.

Hacienda (Landed property, ranch, estate) Finca o conjunto de fincas que constituyen una propiedad.
 Il Cúmulo de bienes y riquezas que uno tiene.
 Il Labor, faena casera.

La hacienda surgió después de la conquista española y se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo xx. En México, en la época colonial, la corona otorgó tierras a españoles y criollos como agradecimiento por sus servicios militares; para evitar discusiones y peleas entre ellos por las tierras, se crearon los títulos de propiedad que fueron otorgados a cambio de pago.

La economía de ese tiempo se basaba en la agricultura y la ganadería, por lo que la hacienda tuvo un papel importante en las regiones en donde se establecían. Los cultivos variaban de una región a otra, así como los animales de crianza. Las haciendas en su mayor parte eran autosuficientes, conformaron importantes redes y cadenas de intercambio comercial cuyos puntos de intersección eran las ciudades principales del país.

La hacienda de tipo habitacional surgió en el siglo xvI y evolucionó en el siglo XVII.

En el centro y norte del país las haciendas se ubicaron en mayor número.

Entre las primeras haciendas se encuentran la de Ciénega de Mata en Jalisco (mediados del siglo xvI), la de Xalpa (fines del siglo xVI) en el Estado de México y la de Baños en Hidalgo, además de muchas otras no menos importantes.

En Tlaxcala, la hacienda fue la unidad básica de producción agrícola y ganadera durante cuatro siglos. En los valles más fértiles de Tlaxcala se desarrollaron las haciendas forrajeras y de cerales. En las llanuras áridas que colindan con el estado de Hidalgo, el cultivo más importante era el maguey, y por lo tanto, las haciendas se dedicaban a la producción de pulque. La parte norte de Tlaxcala, en los municipios de Taxco y Atlangatepec se encontraban las ganaderías de toros bravos, siendo la de Mimiahuapan una de las más importantes.

La hacienda se construía alrededor de patios principales y secundarios; su programa arquitectónico era el siguiente: casa del hacendado, habitaciones para invitados, casas para el personal de confianza, oficina administrativa, capilla o templo de di-

mensiones pequeñas, caballerizas, en ocasiones contaba con instalaciones para practicar el rodeo o la charrería, cocheras, casas para empleados y sirvientes, granero, tienda, bodega para maquinaria y herramientas, zona de plantíos y pastizales, corrales y trojes, además de contar con las instalaciones propias para las actividades de la hacienda. Algunas de ellas contaban con sanatorio y, en el patio trasero, una puerta extendida hacia alguna vía de ferrocarril, servía como patio de carga y descarga.

La propiedad estaba delimitada por murallas que permitían un control de la gente que laboraba en la hacienda. Los accesos delimitados por torreones de apariencia feudal y, en el paso, un zaguán que se abre al patio de trabajo, en el cual se realizaba el movimiento de los animales de tiro, carga y descarga de los productos destinados al comercio y al almacenamiento. También era un lugar de reunión social. Ahí se celebraban los matrimonios, día de reyes o semana santa y diversos eventos, como el fin de cosecha o las fiestas del santo patrón. Alrededor del patio se agrupaban las áreas de trabajo, como bodegas de instrumentos y talleres de reparación. En el centro del terreno se encontraba la casa del propietario o terrateniente. En las haciendas, los espacios destinados a la producción estaban agrupados de acuerdo a las actividades desarrolladas.

Los caseríos estaban divididos de acuerdo a la división de trabajo, por ejemplo, los tlachiqueros, peones y artesanos vivían por separado.

Las casas de los capataces y mayordomos estaban ubicadas estratégicamente para poder ejercer control. Sus casas eran más amplias e, incluso, de mejores materiales de construcción.

La escuela, lugar de instrucción ideológica, se situaba cerca de la calpanería y de la capilla. Este edificio se integró al programa arquitectónico a partir del siglo XIX, anteriormente la instrucción se llevaba a cabo en la capilla.

La tienda de raya era el local donde el trabajador se surtía de mercancías.

La casa del propietario era el edificio más fastuoso del conjunto, servía de alojamiento y era un símbolo de poder y prestigio, lo cual se refleja en sus grandes dimensiones y por el lujo de su decoración, que principalmente se desarrolló durante la época del porfiriato y en especial en las haciendas pulqueras. Las capillas son de los edificios más bellos del conjunto, ya que los dueños competían para crear un diseño más original. Durante la colonia fungió como centro de instrucción ideológica. Los atrios de las capillas funcionaban como cementerio para la familia del hacendado, los peones se enterraban en el camposanto. La mayoría de las capillas son de expresión barroca, otras de diseño neoclásico, principalmente en el siglo XIX.

El machero se encontraba, por lo general, en todas

rraban las bestias de tiro utilizadas para las yuntas y carretas. Estaba formado por un espacio central descubierto limitado en sus tres o cuatro lados por pasillos techados o pórticos.

Los silos eran depósitos cilíndricos subterráneos donde se conservaba el forraje. Era uno de los elementos arquitectónicos que señalaba el tipo de producción a la que se dedicaba una hacienda.

La troje servía para almacenar granos y semillas e indicaba que la hacienda era forrajera. La tierra tenía relación con la troje y era una superficie circular donde se venteaban y cernían los cereales. El tinacal era el edificio destinado a almacenar el aguamiel y procesar el pulque. El lugar era espacioso y estaba blen ventilado, dentro de él se ubicaban tinas de cuero de res donde fermentaban el aguamiel.

Para el abastecimiento, captación y distribución de agua se construían diversos elementos por ejemplo: la noria y el pozo que servían para extraer el agua de algún manto subterráneo; el jagüey captaba el agua de lluvia y se construía aprovechando los desniveles del terreno. El aljibe o cisterna almacenaba el agua que servía para diversos usos; la fuente o pila era donde los trabajadores se abastecían de agua para beber y sus labores domésticas; el abrevadero era el lugar donde los animales bebían y era una de las construcciones más importantes dentro de la hacienda.

Los acueductos, pozas, jagüeyes, fuentes, estanques, canales y abrevaderos, además de servir como medio para solucionar el suministro de agua, eran elementos arquitectónicos.

En el lugar donde se alojaba a los peones se llamaba calpanería; constaba de viviendas, cada una con un cuarto y un lugar para el fogón. Los servicios como lavaderos y temazcales eran colectivos (baños de origen prehispánico).

Quienes edificaban este tipo de construcción no ocultaban los detalles de belleza. Los materiales utilizados para la construcción de las haciendas era generalmente adobe para muros gruesos, contrafuertes y estuco con cal. La simbología y los personajes religiosos se encontraban presentes en el interior y exterior de la edificación colocados en nichos. Durante el porfiriato se construyeron caminos y puentes, estaciones y vías de ferrocarril que hicieron posible la distribución de los productos por toda la república mexicana.

Hacinamiento (Crowding) Dícese de la condición en la que viven las personas que habitan una vivienda cuando sobrepasan la capacidad de ésta (se suele expresar en porcentaje de la población total o de las viviendas totales).

Hadfield, George (1764-1826). Nació en Inglaterra, se estableció en Estados Unidos en 1794, donde fue nombrado supervisor de las obras del Capitolio (1795-1798). Además construyó edificios como el Ayuntamiento, Banco de Estados Unidos, Arlington House, etc.

Hadid, Zaha (1950). Arquitecta iraquí nacida en la ciudad de Bagdad. Precursora de la llamada Arquitectura Deconstructivista. Su obra comprende diversos géneros de edificios y diseño de mobiliario. Se caracteriza por ser vanguardista, debido a la creación de formas utópicas que no siguen una composición tradicional, donde la tecnología juega un papel importante para su materialización. Tiene su despacho en la ciudad de Londres, Inglaterra.

Obtuvo el grado de matemática en la Universidad Americana de Beirut (1971). Posteriormente estudió arquitectura en la *Architectural Association (AA)* de la ciudad de Londres, donde obtuvo Diploma con mención especial (1977).

Su labor docente se inició entre los años 1977 y 1987 cuando sustituyó a Rem Koolhaas y Elia Zenghelis como *Unit Master* en la AA. En este periodo fue determinante la influencia de Alvin Boyarsky, director de la AA. En la actualidad, es miembro del Consejo Escolar. Fue profesora invitada por las escuelas de Arquitectura de las Universidades de Harvard y Columbia en 1986 y 1987 para impartir clases de diseño; y conferencista de arquitectura Deconstructivista en Europa y Estados Unidos.

Ha sido miembro de jurado y participante de concursos internacionales, entre los que se encuentran: el proyecto de remodelación de Eaton Place en el centro de Londres (1982) donde obtuvo la Medalla de Oro del British Architectural Award, y primer premio en el Concurso Internacional para The Peak Club en Hong Kong (1983).

Fue invitada a participar en el plan IBÁ de viviendas para Berlín Oeste; también resultó ganadora del concurso para la construcción de un edificio de oficinas en la calle Kurfurstendamm. Desde entonces desarrolla proyectos para esta ciudad. En 1989 ganó el concurso para la realización de la Media Park en los muelles de Düsseldorf.

Sus principales proyectos se encuentran en países precusores de la nueva arquitectura como Alemania y Japón. En Alemania destacan: el Edificio de Oficinas Kurfurstendamm 70 (Berlín, 1986); las Viviendas Sociales IBA (Berlín, 1987); equipamientos comerciales, oficinas y hotel Victoria City Areal en Berlín; edificios de viviendas y oficinas Haffenstrasse (Hamburgo, 1989); estación de protección contra incendio Vitra, Weil am Rheim (1990-1991); Centro de medios audiovisuales Zollhof 3 Düsseldorf, Alemania (1990). En Japón se encuentran el edificio comercial y de oficinas Azabu Jyuban (Tokio, 1987); edificio comercial y de oficinas Tomigaya, (Tokio, 1987). También participó en el Concurso para el centro cultural Tokio Forum (Tokio, 1989); y el proyecto del pabellón Foly Three para la Expo 90 en Osaka.

Proyectó una plaza pública Leicester Square en Londres, Reino Unido (1990) y el pabellón del video musical para la ciudad de Groningen, Holanda (1990). Su obra ha incursionado en los países

árabes como los emiratos Arabes Unidos donde ha construido el Centro deportivo Al Wahda, en Abu Dhabi, (1988); el conjunto residencial y hotel en Abu Dhabi (1988).

Su obra ha sido expuesta en el Museo Guggenheim (1978); en la galería GA de Tokio (1985). Destaca la celebrada en el MOMA de Nueva York (1988) titulada Deconstructivist Architecture, organizada por Philip Jhonson.

Hadrianeum. Templo del emperador deificado Adriano (117-138), erigido en el Campo de Marte de
Roma, donde lo consagró su sucesor Antonio Pío
en año 145 de nuestra era. Era un períptero del
orden corintio con 8 x 15 columnas corintias en un
zócalo de 5 m de altura. Sólo se conservan 11 de
esas columnas corintias estriadas y una viguería
simple. Asimismo, queda la pared de la cella.

Haesler, Otto (1880-1962). Nació en la ciudad de Munich, Alemania. Estudió en la Baugewerkschulen de Augsburgo y Nuremberg. Comenzó a trabajar como albañil y después colaboró con Ludwig Bernoully, en Frankfurt am Main; posteriormente instaló su despacho en Celle (1906). En 1926 se unió a la asociación Der Ring. Su obra destacó por el diseño de jardines.

Entre sus obras se encuentran la Siedlung de Dammerstock, cercana a Karlsruhe (1927-1928, bajo la dirección de Walter Gropius); el Italienischer Garten (Jardín Italiano) de Celle (1924); el Georgsgarten, en Celle (1925); el Rothenberg, en Kassel (1929-1931) y el Blumenlagerfeld, en Celle (1931). En 1934 se instala en Eutin para continuar su actividad como diseñador de jardines. Después de la Segunda Guerra Mundial reconstruyó el centro histórico Rathenow (1946).

Hagia Sophia. Una de las obras arquitectónicas en los umbrales de la antigüedad tardía y la primera Edad Media. Es uno de los primeros templos de planta basilical construido en Bizancio, abierto al culto en el año 306. Fue destruido en 404. Una nueva basílica de cinco naves y precedida por un pórtico se inauguró en 445 y destruida durante una revuelta en el 532. El templo actual fue fundado por el emperador Justiniano y construido bajo la dirección de Antemio di Tralle e Isidoro de Mileto. Muy pronto, los problemas debido a la estática generaron nuevas obras (la gigantesca cúpula se volvió a construir con un diámetro menor) que finalmente la terminaron en 562.

Obra maestra de la arquitectura bizantina, tiene esta basílica una estructura muy original. Un amplio nártex con vestíbulo precede a la basílica de planta cuadrada que está dividida en tres naves por arcadas de orden doble. No puede adoptar la planta basilical debido a la fuerza centralizadora de la enorme cúpula, flanqueada por dos semicúpulas que terminan en exedras angulares, protegidas por columnas, y en ábside principal. La coordinación de los espacios ponen de manifiesto una nueva concepción de la arquitectura que tam-

bién se debe al singular tratamiento de la luz que parece llover de lo alto de la cúpula central y que penetra lateralmente. Los magníficos revestimientos del interior, mármoles policromos, mosaicos con fondo de oro, cortinajes púrpuras, contribuían a anular la consistencia de la estructura de los muros y sólo se percibía un esplendor inmaterial de luz y color. Esta aspiración por conseguir una levedad extrema encuentra su expresión más lograda en el calado de los capiteles, con un juego de luces y sombras que esiliza la materia sin renunciar definitivamente a un efecto de plasticidad. En la decoración primitiva del templo no había imágenes; había mosaicos con fondo de oro v motivos geométricos y florales y una inmensa cruz con joyas incrustadas en la cúpula. Los primeros mosaicos decorativos anteriores a la época iconoclasta se iniciaron hacia el 867 y se terminaron a finales del siglo.

Hagioscopio ( Hagioscopy ) Ventana pequeña de forma oblicua de los templos medievales, con el objeto de visualizar el altar.

Haití, arquitectura. País que ocupa la parte Oeste de la isla de La Española. Tiene una superficie de 27 750 km². Su capital es Puerto Príncipe. Es de clima tropical y está formada por cadenas montañosas. *Epoca colonial.* La isla poblada por arawak, fue descubierta por Cristobal Colón, que le dio el nombre de la Hispaniola. En el siglo XVIII se convirtió en la colonia francesa más próspera debido a la producción de azúcar y café. Esto originó la construcción de viviendas de dos plantas con influencia de los palacios franceses neoclacicistas, con techos a dos y cuatro aquas.

Epoca de independencia. Se caracterizó por la construcción del palacio municipal de estilo neoclásico y fachada simétrica.

Epoca moderna. Con la ocupación de Estados Unidos (1915-1934), la arquitectura se caracterizó por la importación de conceptos internacionales. Se introdujo el concepto del Ballom Frame, en las construcciones. Después que Estados Unidos abandonó la isla, está entró en una etapa de crisis. En la década de los años sesenta se construyeron viviendas con materiales, como vidrio, fierro y concreto armado. Las fachadas presentan grandes ventanales, propios del estilo internacional.

Epoca contemporánea. Durante este tiempo se creó la escuela de arquitectura y los jóvenes ya no tuvieron que trasladarse a Estados Unidos o Europa. Pierre Richard de Villedrouin diseñó las oficinas de Theodore E. Achille en Puerto Príncipe (1984). Rescató la imagen de los castillos medievales en las mansiones burguesas de los barrios de Pacot y Turgot de principios de siglo. Resaltan las cubiertas en declive, volúmenes que producen sombra y ventanas verticales.

Halicarnaso. Antigua ciudad de Caria, Asia Menor, donde se erigió el grandioso monumento sepulcral al rey Mausolo. Véase Mausoleo de Halicarnaso.

Hall (Hall) Recibidor, entrada. Il Local de ingreso de grandes dimensiones, especialmente en edificios públicos. Il Vestíbulo de una casa particular o de un apartamento, oficinas y hoteles.

Haller, Fritz (1924). Es originario de la ciudad Solothurn, Suiza. Colaboró con arquitectos suizos y los holandeses Willen van Tijen y H. A. Maaskant de Rotterdam. En 1949 instaló sus oficinas en su ciudad de origen. Fue invitado por la Universidad del Sur de California para dar clase de 1966 a 1971. Con K. Wachsmannsu realizó estudios espaciales mientras impartía cátedra y en 1977 ingresó a la Technische Universität de Karlsruhe, para impartir clase. Junto con Franz Füeg son considerados los miembros más importantes de la Escuela Solothurn de Suiza.

A él se debe el sistema de construcción metálica, el cual desarrolló en la fábrica para la empresa de construcciones metálicas USM en Münsingen (1960-1964), donde aplicó su sistema para cubrir grandes claros (Maxi System). Después ideó otro sistema para claros menores (Midi System). A solicitud de la empresa USM ideó su tercer sistema (1964-1970), destinado al diseño de muebles.

En los años setenta creó otro sistema para construir edificio de claros regulares (Midi System) con auxilio de procedimientos sofisticados. Fue en el Centro de Formación Profesional de los Ferrocarriles Suizos, en Murten (1980-1982), ayudaddo por Alfons Barth y Hans Zaugg, donde aplicó sus sistemas de construcción creados.

Entre sus obras se encuentran la Escuela Wagsenring, en Basilea (1951-1955, 1958-1962); la Escuela Canton en Baden (1958-1964) y la Höhere Technische Lehranstalt (Centro Superior de Formación Técnica) en Brugg-Windish (1961-1966).

Hallstatt, cultura de (Hallastatt Culture) Término que designa una cultura europea de la primera Edad de hierro. Su nombre proviene del lugar de Austria donde se descubrió una necrópolis importante en 1846. El área de difusión comprendía el territorio al Norte de los Alpes, desde Borgoña hasta Hungría. Es heredera directa de la cultura de los campos de urnas; sus comienzos datan del siglo VIII antes de nuestra era. La principal fuente de conocimiento de esta cultura son las necrópolis. Una característica casi general es la tumba de túmulo en cuyo centro se encuentra a menudo una cámara mortuoria de madera en forma de casa.

Hamburgo Puerto de Alemania a orillas del río Elba. Carlomagno construyó la fortaleza Hammaburg, cerca de los ríos Elba y Alster y la iglesia cristiana (811). Después, Hamburgo llegó a ser el arzobispado (834), el cual se encargaba de la misión de los cristianos de Escandinavia. Durante el siglo trece, fue miembro de la liga hanseática. Hamburgo fue uno de los muchos estados que completaron la República Federal de Alemania. Debido a su proximidad con el mar, el clima es por lo regular húmedo y templado.

Durante los siglos XIX y XX, creció hasta adquirir su forma actual. En 1871, Hamburgo se incorporó al imperio alemán. En 1942, la mayor parte de la ciudad fue destruida debido a la Segunda Guerra Mundial, pero se recuperó de esa catástrofe. Véase Alemania, Arquitectura de.

Hamilton, Thomas (1784-1858). Arquitecto escocés que fue el principal exponente del estilo *Greek Revival* en Edinburgo. Su logro más notable en la ciudad fue la Royal High School (1825-1882), la cual se construyó en las suaves pendientes de Calton Hill. Es un diseño vigoroso en el cual el vestíbulo es un pórtico de templo dórico que sobresale. Entre otras obras de Hamilton en Escocia son el Municipal Building en Ayr (1830) y el Royal College of Physicians en Edinburgo (1884-1846).

Han (dinastía de los). La segunda y más larga dinastía de la China Imperial (206 d. C. a 220 d. C.). Se utilizó el término Han para distinguir a los Manchús de las minorías en China. Esta dinastía se fundó gracias a un guerrero campesino, Liu Bang, quien se reveló en contra de la dinastía Qin y que con el paso del tiempo asumió el cargo de emperador. Junto con sus descendientes establecieron un sistema de gobierno. Durante el año 140 a. de C. Han Wudi reinó durante más de cinco décadas.

Hanequin de Bruselas (principios del siglo xv-1471). Arquitecto flamenco nacido en Bruselas. Entre sus obras se encuentran la capilla sepulcral de don Alvaro de Luna en la catedral de Toledo (1430-1449) obra en la que introdujo elementos flamígeros que durarían un lapso de 50 años; Intervino también en el palacio de Escalona (1438-1448). Se encargó también de la remodelación de la catedral de Toledo (1448); en este mismo año realizó el remate octógono de la catedral y comenzó la puerta de los Leones (1452-1465).

Hangar ( Hangar ) Cobertizo en los aeropuertos, generalmente abierto, donde se guardan o reparan aeronaves (aviones, avionetas, helicópteros, etc.)

Hankar, Paul (1859-1901). Arquitecto y decorador belga. Fue una de las personalidades de Bélgica junto con Henry van de Velde y Victor Horta. Orientó su obra hacia un racionalismo constructivo que rechazaba el eclecticismo historicista a través de una búsqueda decorativa más libre y fantasiosa derivada de motivos orientales.

Fue discípulo de Henry Beyaert, con el cual trabajó hasta 1894, año de su muerte. De su maestro aprendió la combinación armónica de piedras blancas y de color, con ladrillos, a la que introdujo detalles de corte moderno (enrejados, consolas, balcones de hierro forjado y esgrafíados). Entre sus trabajos en Bruselas, además de los muebles notables de las firmas Niguet (1899) y New England, destruidos, está la casa Chamberlain (1897) y la casa Kleyer (1898) y el proyecto para la Ciudad de los artistas. Diseñó además muebles en hierro forjado.

Hansen, Christian Frederick (1756-1845). Arquitecto neoclásico danés. Después de los estudios académicos iniciados en su ciudad y completados en Italia y Alemania, estuvo activo en Holstein (1783-1784); fue profesor (1791) y, más tarde, director de la Academia de Copenhague. Estuvo entre los principales exponentes de la cultura neoclásica de Dinamarca y le aportó los más significativos ejemplares arquitectónicos con la construcción del Ayuntamiento (1805-1815), ahora Palacio de Justicia y la Catedral de Nuestra Señora (1811-1825). Fue instruido por Caspar Frederick Harsdorff, a quien le asistió en la reconstrucción de la capilla de la Catedral Roskilde. Después de la muerte de Harsdorff, Hansen fue nombrado director de construcción y catedrático de la Academia Real de Bellas Artes. Su estilo clasicista perduró en la arquitectura holandesa. Entre sus principales obras están: el Palacio Christianborg, en Copenhague (1803-1828) y el Palacio de la Iglesia (1811).

Hansen, Theophil Von (1813-1891; Hansen, Hans Christian (1803-1883). Arquitectos daneses. El más importante fue Theophil. Principal representante del historicismo del siglo xix, especializado en el renacimiento italiano, neogótico y del ve'neto-bizantini. Se formó en Copenhague y viajó a Berlín, Munich, Italia y Grecia donde residió de 1838 a 1846 en Grecia. Ambos trabajaron en Atenas, donde Hans construyó la universidad (1839-1850) en estilo neogriego y fue nombrado arquitecto real. Theophil realizó la academia (1859-1867) y la biblioteca de Atenas; poco después se estableció en Viena, donde colaboró con Ludwig Föster con quien construyó el Museo del Ejército y el Arsenal de Viena (1850) independientemente, diseñó varios edificios públicos cerca de Ring, entre los que sobresalen el Heinrichshof (1861-1863); el Musikverein (1867-1869); el Edificio de la Bolsa (1874-1877); la Academia de Arte (1872-1876) y el Parlamento (1873-1883).

Hansom, Joseph Aloysius (1803-1882). Oriundo de York, Reino Unido, trabajó primero bajo contrato como arquitecto. En 1830 ganó el concurso para hacer el ayuntamiento de Birmingham con un diseño según las líneas del templo romano. Tres años después alcanzó la fama como inventor de un carruaje. Registró y vendió su invento, el cual fue mejorado. En 1842 fundó el periódico The Builder. Entre sus obras notables están la catedral en Arundel, Sussex, la catedral en Plymouth y el Templo jesuita en Manchester.

Haram ( Mihrab ) En el patio de las mezquitas, pórtico correspondiente à la pared del Mihrab.

Hardouin-Mansart, Jules (1646-1708). Miembro distinguido de una familia de arquitectos; nació en París el 16 de abril de 1646. Fue discípulo de su tío abuelo político François Mansart, del cual añadió su apellido (1668). Comenzó a trabajar con Libéral Bruant. En 1675 fue elegido miembro de la Academia de Arquitectura. También recibió diferentes nombramientos como arquitecto del rey (1675) y el de Primer Arquitecto del Rey, en 1685 y el de Superintendente de Edificios en 1699.

Llevó a su máximo florecimiento la arquitectura del clasicismo francés.

Su primer obra importante fue el castillo del Val, en el bosque de Saint Germain; posteriormente el Hotel de Lorges, llamado más tarde Hotel de Conti. En 1674 estuvo a cargo de la remodelación del Castillo de Clagny para Madame Montespan, cerca de Versalles y el de Marly (1679). Por encargo de Luis XIV inició su obra suprema: la ampliación y terminación del Palacio de Versalles (1678-1687). Respetó el plan de Le Vau, corrigió la proporciones y extendió las alas norte y sur hasta que alcanzaron una longitud de 400 m. Rellenó la terraza que da al jardín e integró al salón de los espejos 17 grandes ventanales, a los que corresponden en la pared opuesta 17 arcos enmarcando espejos. La decoración es a base de mármoles polícromos, estucos, bronces y pinturas en la bóveda; estuvo a cargo de Charles Le Brun. del mismo estilo es la decoración de los grandes apartamentos del Palacio.

Fuera del palacio construyó las grandes y pequeñas caballerizas y el invernadero para naranjos. En el parque de Versalles levantó el Gran Trianón o Trianón de Mármol, palacio de pequeñas dimensiones destinado para el retiro del rey; la Capilla Real del Palacio (1699-1710), terminada por su sobrino Roberto Cotte. André Le Notre trabajó en los jardines de 1662 a 1690. Entre sus construcciones religiosas están el diseño de la iglesia Primacial de Nancy (1699-1736) y la espléndida cúpula del templo de san Luis de los Inválidos (que albergaría la Tumba de Napoleón, 1680-1691), en la ciudad de París. De su diseño de residencias, destaca la que construyó para él mismo. La residencia Real de Marly-Le Roi fue otra de sus obras de importancia, destruida durante la Revolución Francesa. Para la aristocracia construyó los castillos de Luneville, Sagonne y Nuevo de Meudon (1706-1709).

De sus trabajos urbanos destacan la Plaza La Vendôme (antigua plaza Louis-le-Grand) y la de las Victorias (1698), con las cuales se estableció la plaza real diseño que se difundó en Europa durante el siglo XVIII. En torno a la cual se agrupaban los edificios públicos y en el centro se situaba la escultura ecuestre de un monarca. Hardouin Mansart murió en Marly Le Roi el 11 de mayo de 1708.

Hardware ( Hardware ) Conjunto de elementos físicos empleados para el tratamiento de la información en las computadoras.

Hardwick, Philip (1792-1870). Principal miembro de una dinastía de arquitectos del siglo XIX. De origen inglés, sus estudios sobre arquitectura fueron realizados en la Academia Real de Escuelas y bajo la dirección de su padre Thomas Hardwick, quien diseñó la inlesia de St. Marylebone, en l'ondres

Philip Hardwick fue notable por sus monumentales edificios clásicos severos. Entre sus proyectos más importantes se puede mencionar: la reconstrucción de la entrada del hospital de san Bartholomew; la posada de Lincoln; amplió edificios de piedra de Palladio; las oficinas del puerto de santa Catalina (1827-1829); el Goldsmith Hall (1835) y Euston Propylaeum, todos en Londres (1836-1840). Obtuvo en 1885 la medalla de oro por parte de la RIBA (Royal Institute of British Architects).

Hardy Hugh, Gelston (1932). Arquitecto nacido en Mallorca, España. Realizó sus estudios en la Universidad de Princenton. En Nueva York trabajó como ayudante de escenógrafo, y en esta ciudad abrió su propio despacho de arquitectura (1962). En 1967 formó una sociedad con Malcolm Holzman y Norman Pfeiffer llamada Hardy Holzman Pfeiffer Associates (HHPA). En la edificación de sus obras están presentes los elementos constructivos prefabricados. Entre sus proyectos destacan la Orchestra Hall en Minneapolis (1974, junto con Hammel Green & Abrahamson); el Teatro Olmsted de la Universidad de Adhelpi, en Garden City (Nueva York, 1974); la remodelación de edificios construidos en 1904 pertenecientes al City Art Museum en St. Louis (Missouri, 1977) y la Sala de Conciertos Boettcher, en Denver (1978). Dentro de sus obras de tipo residencial, la más reconocida es el Cloisters Condominium (Ohio, 1970).

Harén ( Harem ) En el Antiguo Egipto, lugar de residencia de las esposas menores del rey. Il Departamento en que viven las mujeres en las casas de los musulmanes.

Häring, Hugo (1882-1958). Fue el teórico del funcionalismo más importante en Alemania. Fue discípulo de Theodor Fischer en la escuela técnica superior de Stuttgart y maestro de Hans Scharoun. Llegó al expresionismo a través de su preferencia por las formas góticas en las cuales vio la posibilidad de realizar una unión orgánica entre forma y función. En 1921 abrió su propio despacho en la ciudad de Berlín.

En 1924, para responder a las necesidades del jefe municipal de Berlín, Luidwing Hoffman, colaboró en la fundación del Zehnerring, (asociación que agrupaba a los mejores arquitectos de Berlín), la cual en ese mismo año fue transformada en la asociación de arquitectos Der Ring, y Häring ocupó el cargo de secretario. Desde ese momento sus ideas sobre la construcción como órgano de su función ejercieron gran influencia. La asociación se disolvió en 1933, a causa de presiones políticas. Sus obras más representativas fueron la Casa Römer en Ulm (1916-1920), la granja Gut Garkau, cerca de Lübeck (1925); el Alojamiento de Boda (1928) y el proyecto de viviendas Siemensstadt, en Berlín (1929-1931).

La importancia de su obra es en el campo teórico. Durante 1925 publicó su ensayo teórico "Wege zur Form" Su postura teórica relacionaba el edificio con su sitio y función, dándole identidad y cualidades orgánicas, fue defendida en los diversos artículos que escribió, y en sus conferencias.

Harneruelo (The central piece of a wooden ceiling)
Paño horizontal que forma el centro de la mayor
parte de los techos de madera labrada o alfarjes,
de los llamados de par y nudillo, en la arquitectura
mudéiar.

Harrado (Spandrel) El rincón o ángulo entrante que forma la bóveda esquilfada. Il Enjuta, espacio que deja en un cuadrado un arco inscrito.

Harrison, Peter (1716-1775). Antes de la Independencia de Estados Unidos, fue el más importante arquitecto. Nació en Gran Bretaña de donde emigró en 1740. Dentro del estilo palladiano construyó, entre otras obras, la Redwood Library en Newport (1748-1749), la Touro Synagoge (1759-1763), la King's Chapel, en Boston (1749-1758), y la Christ Church en Cambridge, Massachusetts (1760). Es uno de los iniciadores del neoclasicismo estadounidense.

Harrison, Thomas (1744-1829). Arquitecto neoclásico inglés. Realizó sus estudios en Roma (1769-1776). Su trabajo comprendió principalmente castillos, casas y puentes en Midlands y el Norte de Inglaterra. Sus obras más importantes fueron el puente Skerton en Lancaster (1783-1788); el complejo de edificios públicos Chester Castle (1788-1822); el Flautín (1796-1799); el teatro Lyceum, en Liverpool (1800-1803); la librería Portico, en Manchester (1802-1806) y la columna Anglesey (1816-1817). En Roma, ingresó a la Academia di S. Luca, para finalizar una serie de trabajos para el vaticano y en la sacristía de san Pedro.

Harrison, Wallace Henry Kirkman (1895-1981). Arquitecto francés. Estudió en la École des Beux-Arts de París. Su labor profesional la inició colaborando con Harvey Wiley Cobett y William H. Mac Murray (1929-1934). Harrison, junto con otros arquitectos, diseñó varios edificios corporativos y públicos. Entre 1931 y 1940 participó en el proyecto del Rockefeller Center, en Nueva York. En 1947. en sociedad con Max Abramovitz, fueron nombrados para el diseño de la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. Estuvo a cargo del consejo de arquitectos que desarrollaron el Lincoln Center, en Nueva York (1959-1966); también fue el que diseñó la Metropolitan Opera House, obra que fue completada en 1966; así como el centro administrativo Albany Mall y el Imperio de la Plaza del Estado, en Albany, ambos en Nueva York (1972-1978).

Hartung, Horst (1919-1990). Originario de Quedlinburg, Alemania. Estudió en la universidad de Stuttgart titulado en 1948. De 1948 a 1950 realizó estudios de posgrado en urbanismo y doctorado en planeación regional en la universidad de Stuttgart (1971). Fue profesor de urbanismo en 1951 y de arquitectura mexicana desde 1957 en la universidad de Guadalajara, también ha realizado investi-

gaciones de urbanismo y arquitectura precolombina desde 1957 y arqueoastronómicas precolombinas desde 1970. En 1979 se hace académico del SAM; fue becado por el CONACYT en 1975 y del PCCTU en 1979.


En 1955 inició su práctica privada en la ciudad de Guadalajara, donde construyó sus principales obras entre las que destacan: la casa Ashida y la casa Hartung (1957); el Mercado Alcalde (1961-1962); la unidad deportiva Revolución (1963-1964); la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (1964-1967); Edificio para Oficinas (1965); Facultad de Odontología de Guadalajara y el Centro Médico (1967-1970); la casa Arregui (1969-1970) y la casa Hernández (1971-1972) en Chapala, Jalisco.

Escribió los libros de Die Zeremonialzentren der Maya-Graz-Austria (1971) y Arquitectura y Planeación en Mesoamérica (por salir).

El Mercado Alcalde es una de sus mejores realizaciones, debido a que urbanísticamente se integra al lugar. Es un conjunto en el cual cada espacio tiene su propio carácter y estructura. La forma del edificio es a partir de un cubo que al diferenciar el interior, se solucionaron las necesidades de ventilación e iluminación.

Hastial (Gablet) Parte superior triangular de la fachada de un edificio en la cual descansan las dos vertientes del tejado o cubierta. Il Toda la fachada de un edificio. Il En los templos, cada una de las tres fachadas correspondientes a los pies y laterales del crucero. Afaldonado. Tiene la parte superior achaflanada. Escalonado. El que tiene su coronamiento formado por líneas verticales y horizontales, a modo de escalones. Este tipo de hastial se utilizaron el Flandes, Holanda, Norte de Alemania, Inglaterra y Escocia, se utilizaron entre los siglos xvi y xvii. Holandés. Es el que tiene lados curvos y está coronado por un frontón. Multiforme. Presenta cualquier diseño a sus lados

Hastings, Thomas (1860-1929. Arquitecto estadounidense. Estuvo ligado al academicismo clasicista. En 1884 abrió un estudio junto con J. M. Carrère. Entre sus proyectos personales están los edficios para el senado en Washington (1906) y el War Memorial en Arlington.

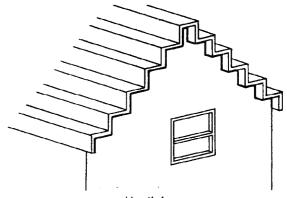

Hastial

Hathórico-a (Hathoric, hathor-headed) En la arquitectura egipcia, aplícase a la columna cuyo capitel representa la cabeza de la diosa Hathor coronada por un ábaco en forma de templo. Aparece en Dandara y Filé.

Haussmann, Baron Georges-Eugène (1809-1891). Urbanista francés. A pesar de haber realizado estudios en Leyes, Haussmann ocupa un lugar importante dentro de la historia del urbanismo. Siendo nombrado Prefecto del Departamento del Sena (1853-1869) por Napoléon III, Haussmann emprendió un proyecto de reconstrucción, el cual cambió la apariencia de París, gracias a la incorporación de grandes bulevares, como la Avenida de los Campos Elíseos.

Fueron diseñadas también nuevas zonas residenciales (los barrios extremos, como Montmartre, Grenelle y Auteuil, se anexionaron a la capital, se edificaron los nuevos del Oeste); los parques (Luxembourg, Monceau, Boulogne y Vincennes); así como plazas, edificios públicos y teatros. Se estableció en todo París el alcantarillado y la conducción subterránea de agua y de gas. Sus obras tomaron en cuenta la modernización de las condiciones sanitarias y la fluidez del tránsito y el transporte. Su plan criticado por el contenido antipopular de alguna de las medidas adoptadas, tuvo el mérito de ser la primera tentativa de planificar una gran ciudad, interviniendo en sus aspectos funcionales, técnicos y administrativos. Los móviles que determinaron las reformas de Haussman fueron no sólo estéticos y sanitarios, sino también militares y de orden público (destrucción de los barrios revolucionarios, en los que se organizaban insurrecciones y revueltas).

Hauss-Rucker Co. Grupo de Arquitectos surgido en Viena (1967); estaba integrado por Laurids, Manfred Ortner y Günter Zamp kelp, quien cambió su residencia a Düsseldorf y se trasladó en 1971 a Nueva York.

Su arquitectura trata de mezclar los procesos de aprendizaje con la experiencia profesional para lograr una obra de Arte provisional y de consumo momentáneo, la cual se adelante a los cambios del futuro.

Sus obras más representativas son el Globo para Dos en Viena (1967); el proyecto de papel Pneumacosm (1967); la Membrana del Museo Haus Lange en Krefeld (1971); el Oasis número 5 para la Documenta 5 de Kasel (1972); una propuesta de expansión con células neumáticas para la ciudad de Nueva York; el Gran Piano (1972) y un Museo Imaginario para la Documentación 8 de Kasel (1987).

Haviland, John (1792-1852). La obra más importante de este arquitecto norteamericano fue la Penitenciaría del Este, en Cherry Hill, Filadelfia (1821-1829).

Havlicek, Josef (1899-1961). Arquitecto checoslovaco. Estudió en la Universidad Técnica y en la Academia de Bellas Artes de Praga, su ciudad

natal (1916-1926). Exponente del funcionalismo checo. Primero estuvo ligado a la vanguardia constructivista y después a la racionalista. Estuvo influenciado por las formas cúbicas de J. Hoffman. Entre sus obras están, dentro de los grandes proyectos urbanísticos, la sede en Praga del sindicato de la Caja General de Pensiones (1929-1933); en colaboración con Karel Honzik un edificio de 14 niveles, con planta en forma de cruz, donde se adosan volúmenes laterales, que comprenden locales comerciales y viviendas para empleados.

Hawaii. Archipiélago volcánico del Océano Pacífico. Está formada por 20 islas. En 1898 se anexaron las islas hawaiianas a los Estados Unidos. Hawaii se divide en tres grandes islas: las isletas de coral y de arena, en el Noroeste; las isletas rocosas en el centro y las ocho islas más grandes en el Sureste, las cuales son: Hawaii, Maui, Kahoolawe, Lanai, Molokai, Oahu, Kauai y Niihau.

Antes de la evangelización las islas no contaba con arquitectura propia. Unicamente destacan algunos restos de acrópolis, fortalezas como la de Kawaihge, edificios totémicos, como tumbas y templos. También una gran riqueza de palizadas y pisos diseñados con tierra, material pétreo y flores, son muestra de la vida natural de sus habitantes.

De los siglos XVII y XVIII, destaca la arquitectura católica de las misiones.

Algunos de los sitios históricos de Hawaii que datan del periodo pre-europeo son: el Parque Histórico Nacional Honaunau, en el cual se pueden encontrar casas prehistóricas, estuarios reales, bosque de cocos, etcétera, y el Sitio Histórico Nacional Puukohola Heiau, donde están las ruinas de un templo real, así como un monumento, que conmemora a los tripulantes de una embarcación que fue hundida por los japoneses el 7 de diciembre de 1941. Un edificio importante es el lolani Palace en Honolulú (1882). Fue construido por el rey Kalakaua; es de estilo neoclásico (en la actualidad es el único palacio real con que cuenta Estados Unidos). En la misma ciudad existen palacios del siglo xix de corte neoclásico. En su ornamentación utilizan temas y elementos propios de la flora y fauna de la isla.



Hathórico

En el siglo XX, la arquitectura ha asimilado estilos de diferentes partes del mundo ejempo es el Royal Hawaiian Hotel, construido en1927 sobre modelos hispanomexicanos y nativos; en la actualidad es el corazón de Waikiki.

En la década de los cuarenta y cincuenta la isla se convirtió en uno de los principales focos turísticos del mundo. Se edificaron construcciones de una arquitectura funcionalista combinada con elementos de la arquitectura japonesa y polinesia, conceptos diseñados exclusivamente para la isla.

En la actualidad Hawaii carece de una arquitectura y técnicas constructivas propias. No cuenta con mano de obra adecuada para materializar trabajos arquitectónicos. La isla importa todo del continente (mailand) o de Asia. Estados unidos es su principal influencia. Entre las últimas realizaciones hoteleras se encuentra el hotel Kea Lani que fue construido por José Luis Ezquerra y François Oda del Group 70 de Honolulú, en Maui (1986-1992).

Honolulú. Es la capital y puerto principal de las islas Hawai. Se encuentra en la costa meridional de la isla Oahu, asentada en el valle Makaha. Su importancia y progreso se debe a su función como escala de rutas aéreas y marítimas en el Pacífico, y como puerto estratégico militar. La ciudad cubre 220 km², y se extiende 32 km a lo largo de la costa de la isla Oahu, desde Pearl Harbor, hasta el extinto volcán Koko-Head al Este.

En 1774 el capitán Brown fundó el puerto, pero el lugar seguía como aldea en 1815. En 1820 se convirtió en capital del archipiélago y, posteriormente, del territorio, cuando en 1898 las islas pasaron a formar parte de los Estados Unidos.

El centro está situado junto al puerto. Existen cuatro arterias principales que cruzan la mancha urbana.

Los edificios más importantes son el colegio Chaminade, la universidad de Hawaii; los jardines botánicos; el parque Diamond Head; el Parque Zoológico; la playa de Waikiki; el parque Ala Moana y el centro comercial.

En el centro de la costa se erigen edificios de carácter moderno que contrastan con el palacio real, sede del gobierno. Enfrente de él existe una estatua erigida en honor a Kamehameha I, rey del siglo XIX, y la Academia de Arte. Las zonas residenciales han crecido en torno a la ciudad, sobre todo en los valles y a orillas de las montañas del Norte y Oeste del centro de la ciudad.

Hawksmoor, Nicholas (1661-1736). Formó con Vanbrugh y Archer, uno de los grupos más famosos de los arquitectos barrocos ingleses. Granjero originario de Nottinghamshire, desde temprana edad se mostró interesado en la construcción y la arquitectura. Cuando tuvo 18 años de edad se trasladó a Londres para trabajar como empleado doméstico de Wren. Rápidamente aprendió los conocimientos y habilidades que lo convirtieron en ayudante valioso. Después de 1684, trabajó

con Wren en todos los proyectos arquitectónicos de la época: Hospital de Chelsea, templos de la ciudad, la catedral de St. Paul, Hampton Court Palace y el Hospital de Greenwich. Ocupó una serie de puestos, como el de maestro de obras en el Palacio de Kensington y, nueve años más tarde, maestro de obras en Greenwich, en donde fue nombrado supervisor en 1705.

Después de 1700, empezó a ayudar a Vanbrough. Trabajó con él en el castillo Howard, en Blenheim, y luego también en Greenwich cuando Vanbrugh se encargó de la obra. Para entonces, Hawksmoor ya tenía inmensos conocimientos técnicos y experiencia que había obtenido mientras trabajó con Wren.

Fue a principio del siglo XVIII que surgió Hawksmoor como arquitecto por derecho propio. Su estilo tenía mucho de Wren y de Vanbrugh, pero no era tan elegantemente clásico como el primero ni tan monumental ni exuberantemente barroco como el segundo. Las obras de Hawksmoor despliegan originalidad que es una mezcla poco común de diseño romano y arquitectura medieval. A diferencia de varios arquitectos de la época, Hawksmoor no viajó ni estudió en el extranjero, pero adquirió una apreciación estrecha del diseño barroco italiano. Se concentró en la contribución que hizo la Roma Antigua.

Aparte de la casa de material pétreo de Easton Neston cuya fachada está articulada por pilastras corintias gigantes apoyadas en una base con juntas rebajadas (1702), su reputación como arquitecto descansa en la contribución que hizo con los edificios universitarios y eclesiásticos.

Hizo los dibujos para varios esquemas grandiosos de Oxford y Cambridge, pero muchos de los cuales no fueron trasladados a los edificios. El monumento universitario más importante es su trabajo en All Soul's en Oxford. Con el dinero que dejó un miembro de la universidad para su escuela, se decidió reconstruir el cuadrángulo norte de la Biblioteca Codrington, el vestíbulo y un lugar donde se vendieran bebidas a los estudiantes. Estos edificios diseñados por Hawksmoor y construidos entre 1716 y 1735, pertenecen al estilo gótico en la parte exterior para armonizar con la capilla existente, pero en el interior tiene formas clásicas. En particular, las torres proporcionan una silueta vigorosa e interesante. Como contraste, Hawksmoor diseñó el Clarendon Building según el estilo clásico romano con un pórtico dórico gigante, construido como la Imprenta de la Universidad (1712-1715). Muy diferente es el muro de celosía barroca del Queen's College (1733-1736).

Después de 1711, con la New Churches Act, llegó la construcción de 50 nuevos templos en los suburbios de Londres. Pero en los primeros treinta años del siglo XVIII sólo se habían construido doce templos, seis de los cuales habían sido diseñados por Hawksmoor. Su reputación se debe, en no

poca medida, a estos diseños tan originales. Todos son diferentes, pero despliegan vitalidad y fuerza. Cuatro tienen planta de cruz griega; dos son rectangulares. Todos tienen torres empinadas. Sus templos son: St. Mary Woolnoth (1716-1724), St. George Boomsbury (1716-1731), St. George-inthe-East (1714-1729), Christ Church (1714-1729), St. Anne (1714-1730) y St. Alphege (1712-1714).

Haz (Bundel, group) Porción atada de mieses, leña, etc. Il Por analogía, conjunto cuyas partes componentes se hallan agrupadas o unidas, o bien, forman un todo homogéneo.

Haz de columnas (Pillar) Agrupamiento de columnitas para formar una columna o pilar, característico de la arquitectura gótica. Hacer haz. Se dice de dos maderos o sillares, cuando sus paramentos están en un mismo plano.

Hazán, Maestro. Alarife morisco que construyó el desaparecido hospital de la Latina de Madrid (1499). En la actualidad se conserva la portada de estilo gótico y el perfil que no fueron ideados por él.

Hebrea, arquitectura ( Hebrew Architecture ) El inicio de la historia del pueblo hebreo como nación coincide con la época en la que se establecieron en Palestina (siglo xIII antes de nuestra era). Durante el periodo israelita, las artes evolucionaron en forma fragmentaria y ecléctica debido, por un lado, a que los hebreos eran refractarios al sentimiento estético, a que la ley mosaica prohibía toda representación de los seres animados (por eso la escultura entre ellos se vio restringida a débiles ornamentaciones), y por otro, a la influencia de las culturas vecinas. La arquitectura careció de toda originalidad. Cuando Salomón (en el siglo xi) quiso construir un templo, tuvo que dirigirse a Tiro, cuyo rey, Hiram, le proporcionó artistas, obreros y materiales. Este templo, destruido y reedificado varias veces, desapareció definitivamente cuando Tito tomó Jerusalén, siglos después. Gracias a los cimientos y a las descripciones de la Biblia se ha podido determinar su extensión y disposiciones. Se observa la influencia de otras culturas en los modelos con reminiscencias egipcias de las tumbas rupestres del Valle del Cedrón; en Samaria hay señales del arte fenicio, cananeo y babilonio en las placas de marfil, en los sellos grabados y en objetos de carácter religioso y profano. Rigurosamente, el arte judaico se ubica en el periodo de la conquista de Alejandro Magno: fue el resultado del encuentro de la cultura helénica y el judaísmo. Se tomaron elementos ornamentales de la arquitectura griega y se adaptaron a las técnicas y los motivos orientales, rechazando, según los preceptos hebreos, la representación de imágenes. Son ejemplos los frisos dóricos y las columnas corintias junto con el friso de los leones, de inspiración persa, del Palacio de Tobiadi e Iraq el-Amir (siglo II a. C). Entre los años 63 antes de nuestra era y el año 70

d. C. que corresponde a la destrucción de Jerusa-

Las tumbas rupestres tienen motivos griegos, pero en ellas no se respetaron las normas de los órdenes arquitectónicos y se combinaron con los elementos decorativos y símbolos orientales.

Para el siglo II d. C., las sinagogas construidas en Galilea tenía planta basilical y una fachada tripartita como en los templos sirios (sinagoga de Cafarnaún). Además, los templos eran más liberales y ya se podía representar la figura humana y animales, lo cual se manifestó en la necrópolis de Bêt Shearîm en Galilea, en los mosaicos de Bêt Alpha y en los frescos de la sinagoga de Dura Europos, junto al Eufrates (siglo III). Durante la Edad Media, el arte que surgió en áreas islamizadas no presenta características claras debido a la tendencia aicónica común con el islamismo; han quedado monumentos importantes en la sinagoga de Toledo. En Europa, la arquitectura hebrea se manifestó con la sinagoga de dos naves con cúpula (sinagogas góticas de Worms y Praga).

Desde el Renacimiento en adelante, la arquitectura hebrea tiene numerosos ejemplos como las sinagogas de Amsterdam, Livorno (destruida), Venecia (de B. Longhena y A. Brustolon), Coneglia (hoy Jerusalén). En Israel se han hecho intentos de fundir las múltiples tradiciones artísticas características de los diferentes grupos hebreos en una arquitectura que represente una cierta especifidad hebrea.

Hecatónpedo. Templo griego de 100 pies de largo, muy difundido sobre todo en la época aroaica. Este término se aplica especialmente a la cella del Partenón de Atenas.

Hecker, Zvi (1931). Arquitecto polaco. Nació en Cracovia. Vivió en Siberia y en Samarkanda. Estudió en la Escuela Politécnica de Arquitectura en Cracovia. En 1950 emigró a Israel, así que luego estudió en el Instituto Tecnológico de Israel, en Haifa, y además con Alfred Neumann y en la Academia de Arte Avni en Tel Aviv. Desde 1966 ejerció la docencia en varias universidades, como la Universidad Laval de Quebec, Canadá; Universidad McGill de Montreal; Universidad de Pennsylvania; Universidad de Texas en Arlington. Participó en varias exposiciones en diversos lugares como Jerusalén, Universidad de Harvard, Sao Paulo, Tel Aviv, etc. También escribió varios artículos para revistas.

La contribución de Hecker al movimiento arquitectónico moderno se aprecia mejor al comparar sus formas y las de casi todos los otros modernistas. Este arquitecto utiliza la metáfora de la red cristalina tanto en sus proyectos individuales como en sus plantas para reestructurar las principales ciudades. Como punto de partida para la sinagoga que diseñó en el desierto del Negev, utilizó la red cristalina de un compuesto formado por boro y un metal. La estructura resultante es un complejo tridimensional de octaedros y cubos: una construcción única y sorprendente. Para el proyecto del

de octaedros truncados sobrepuestos en una retícula plana de hexágonos regulares y semi-irregulares como un medio de reconciliar el crecimiento de la población y un decrecimiento del espacio disponible. Este resultado complejo es muy similar a los planos urbanos utópicos en forma de copo de nieve del Renacimiento.

Hecker trabajó con ideas comunes. Son únicos sus conceptos de planificación, del manejo de las especificaciones programáticas de un edificio y el uso de los elementos repetitivos como una herramiento estética, y son comunes a la arquitectura moderna.

Las piezas con las que levantan sus construcciones son únicas. Se puede decir que las formas resultantes son meros ejercicios escultóricos o respuestas utilitarias a los mandatos del movimiento moderno.

Hectástilo (Peristyle with hundred columns, hecatonstylon) Que tiene cien columnas: pórtico hectástilo. Il Aplícase al edificio cuyo peristilo tiene cien columnas.

Hectárea ( Hectare ) Medida de 10 000 m<sup>2</sup>. Su abreviatura es ha.

**Hectógrafo** ( *Hectograph* ) Aparato que sirve para sacar copias de un escrito o dibujo.

**Hectómetro** ( *Hectometre* ) Medida de longitud que tiene 100 metros. Su abreviatura es hm.

Heidelberg. Ciudad que se encuentra en el estado Baden-Wurttemberg, al suroeste de Alemania. Heidelberg fue usada como la capital de los príncipes, de 1225 a 1720. La ciudad antigua, construida entre el castillo y la orilla izquierda del Neckar, es una de las más hermosas de Alemania.

Entre sus construcciones sobresalen: el templo gótico Heiliggeistkirche (del Espíritu Santo, 1400); la universidad de Heidelberg, la más antigua de Alemania, fue el centro de la teología calvinista durante la reforma; el Ayuntamiento; el Gasthaus zum Ritter (Casa del Caballero, 1592); el Schloss, castillo de Heidelberg, ubicado en un hermoso paraje, fue restaurado por generaciones sucesivas; finalmente fue destruido por los soldados de Luis XIV (1622-1688). Conserva el Ruprechtsbau (de estilo gótico, siglo XV); el Ott-Heinrichs-Bau (empezado en 1566, de estilo renacentista) y el palacio de Federico IV (edificado en 1601-1607), abajo de este último se conserva el gran tonel de Heidelberg, construido en 1751.

En sus imponentes fachadas, se observa una marcada horizontalidad de composición italiana con grandes ventanas nórdicas, divididas mediante pilastras centrales y coronadas con entablamentos y frontones. Entre las ventanas hay nichos con estatuas, lo cual viste y enriquece totalmente las superficies murales; los remates se levantan a manera de grandes buhardas cuya forma triangular, dibujada por volutas laterales, recuerdan el estilo jesuita. El conjunto, formado por un patio con dos alas principales, ofrece gran belleza.

Heintz, Joseph, llamado H. el viejo (Basilea 1564-Praga 1609) pintor y arquitecto suizo. En 1584, después de concluir su educación básica bajo la influencia de Holbein el joven, se estableció en Roma, donde se orientó hacia el estilo manierista. Tal dirección se manifestó claramente desde 1591, cuando fue nombrado pintor de la corte de Rodolfo II y se trasladó a Praga, centro del más sofisticado manierismo alemán. Preferentemente pintó temas profanos, elegantes y preciosos de contenido sutilmente erótico (Satiros y ninfas, 1599, Münich, Alte Pin.; Diana y Acetón y Venus y Adonis, Viena, Kunsthistorisches, Mus.). Junto con Elias Holl realizó decoraciones arquitectónicas en Absburgo y otras ciudades alemanas.

Heizelman, Konrad (m. 1454). Residente de Ulm en 1420. Fue llamado a Nördlingen en 1429 para proyectar y construir el templo de san Jorge y más tarde marchó a Rottemburg (1428) para trabajar en el templo de san Jacobo y en 1439 se trasladó a Nuremberg donde diseñó el Presbiterio de san Lorenzo.

Hejduk, Big John (1929). Arquitecto estadounidense, miembro del grupo "Five Architects", quienes crearon diseños derivados de la arquitectura francesa e italiana. En las formas y colores de los trabajos que ha elaborado se muestra la influencia del neoplasticismo holandés. En 1954 trabajó sobre Palladio proyectando casas basadas en nueve cuadros, en una búsqueda de relaciones geométricas puras y un sistema de espacios enjaulados, la geometría que empleó fue a 45° y el resultado fue la serie de casa romboidales.

Entre sus obras más sobresalientes destacan: la Casa Demlin, en Locust Valley, Long Island (1960); el edificio de viviendas Hommel de Nueva York (1969); la residencia Bye (1972-1974); y la restauración del Edificio Foundation de la Cooper Union (1975).

Hele (Building module) Módulo de construcción, fruto de la obra investigadora del arquitecto español Rafael Leoz. Está constituido por cuatro cubos unidos en forma de L. Pese a producirse en serie, evita la monotonía de las construcciones basadas en elementos industriales. Se le considera muy útil para resolver los problemas de la vivienda social, al permitir su abaratamiento.

Helénica, arquitectura (Hellenic Architecture) Denominación con la que se indica la producción artística de la llamada cultura de la Hélade que floreció en la Grecia continental desde la mitad del tercer milenio de antes de nuestra era (Edad de Bronce) hasta el 1100 a. C. (época de las invasiones dóricas).

El arte tuvo tres etapas principales que son: Hélade antigua (aproximadamente 2500 a 1900 a. C., poblado de Dimini), caracterizada por el surgimiento de núcleos urbanos con construcciones de planta rectangular y ábside, y grandes edificios circulares, posiblemente lugares de culto. Hélade media (1900 a 1600 a. C., aproximadamente) en la que aparece una cerámica llamada *minia*, con superficies brillantes sin decoración o con ornamentos geométricos, de probable influencia anatólica. El periodo tardío (aproximadamente 1600 a 1200 a. C.) se identifica con la cultura micénica.

Helenística, arquitectura (Hellenistical Architecture) También conocida por arquitectura helenista; es el último periodo del arte griego antiguo. Es la denominación con la que se indica en forma genérica la producción artística del periodo histórico llamado helenístico o helenista, el cual abarca desde la muerte de Alejandro de Macedonia (323 a.C.) y la conquista de Egipto por los romanos, fines del siglo l a. C. Se extiende también al arte romano, al menos en la época de Adriano y los antoninos. Los reinos helenos llevaron a cabo la tarea de universalizar la cultura artística griega, difundiéndola en toda el área del Próximo y Medio Oriente, hasta el mismo corazón de Asia, en tanto que Roma la propagó más tarde por occidente. El arte helenístico es de tipo cortesano.

En la base de toda la cultura helenística está la rápida multiplicación de nuevas fundaciones urbanas sobre territorios muy extensos y con una intensidad sin precedente. Iniciado por Alejandro, el proceso fue impulsado a fondo, como un elemento fundamental del programa político, por sus sucesores, los seléucidas, los antígonos y los atálidos. El esquema fundamental, aplicado durante largo tiempo, es el llamado hipodameo o milesio (red viaria a modo de damero) aunque no fue el único. La primera ciudad helenística en orden cronológico fue Alejandría, planificada por Demócrates de Rodas (332 a. C.); la longitud excepcional de las vías que la atraviesan (30 km), tendentes a dilatar el esquema ortogonal, supone una forma absolutamente nueva respecto a lo acostumbrado en el periodo clásico.

No sólo se planearon los edificios aislados sino un grupo de obras. La arquitectura tuvo sus más importantes centros de producción en Grecia, Asia Menor, Siria, Mesopotamia, Egipto, Africa Septentrional e Italia.

En la arquitectura se dio preferencia a los grandes complejos y no al detalle arquitectónico, dominaron los grandes ejes y principalmente el de simetría. El elemento tradicional muy arraigado no impide la manifestación de tendencias innovadoras. La aplicación cada vez menos frecuente del orden dórico testimonia la posición del helenismo con respecto al clacisismo. Se vuelve a los monumentos de orden jónico en el templo de Priene y en el Mausoleo de Halicarnaso, el cual es contemporáneo de la reconstrucción del templo de Artemisa de Efeso, de Didymaion de Mileto, del Artemisio de Magnesia del Meandro, construido por Hermógenes, el único arquitecto que se conoce de esta época. El altar escalonado de Samotracia. con

columnas apoyadas en un podio, introduce la tipología de un gran monumento: el Ara de Pérgamo. Con la construcción del Olimpo de Pisístrano, en Atenas, se inició la aplicación del orden corintio como base de un edificio de gran volumen, consagrando de este modo su utilización en lo sucesivo. Los edificios perdieron su autonomía al integrarse con las construcciones adyacentes. Se utilizaron con frecuencia los muros modelados plásticamente con columnas y medias columnas en podios, frontones divididos y materiales raros y policromados.

La construcción de los teatros de piedra fue una producción del siglo IV, es importante el teatro romano de Siracusa (siglo III-II a. C.).

El buleterio de Mileto (170 a. C.) es una construcción cerrada, pero es evidente que esos elementos, como entrada en forma de templo, pórtico cuadrado con el altar, la sala del consejo, se ordenan en torno a un eje.

El santuario de Asplecio en Cas (siglo II a. C.) es un templo simétrico con terrazas escalonadas. Cada una de ellas es como una preparación para la última sobre la que se levanta del gran templo que constituye el templo terminal y el centro espiritual. La plaza del mercado de Assos (III-II a. C.) durante la época helenística, recibió una rica decoración arquitectónica. Es importante el largo pórtico de doble piso, construido frente a otro más pequeño al otro lado de la plaza.

En la Atenas del siglo IV a. C. proliferaban enormes casas de apartamientos, semejante a cuarteles, había más de 44 000 de estos bloques y 2 000 casas particulares. La ciudad tenía callejones estrechos, casas de tejado plano, no tenía cloacas ni calles pavimentadas.

Las casas griegas estaban escasamente amuebladas. A la entrada de la casa griega había un patio y en el un altar. Las habitaciones rodeaban el patio.

Hélice (The small helix or volute under the abacus)
Voluta, adorno. Il Cada una de las 16 espirales o pequeñas volutas situadas bajo el ábaco del capitel corintio.

Heliclino. Dícese de la rampa que asciende describiendo una curva.

Helicoidal (Helicoidal, spiral) En figura de hélice.
Helicoide (Helicoid) Superficie alabeada engendrada por una recta que se mueve apoyándose en una hélice y en el eje del cilindro que la contiene, con el cual forma constantemente un mismo ángulo.

Heliográfica, copia (Photostat) Procedimiento fotomecánico mediante el cual se reproduce un plano, negativo en una copia.

Heliópolis. Nombre helenista de Baalbek. Es una ciudad que en la actualidad se ubica al Norte de Líbano. Ubicada al noreste de Egipto, fue el centro de la cultura antigua del dios del Sol (Ra horakhty) y del origen del dios Atum. Fue fundada en el cuarto milenio a. C. La ciudad decayó dos

pués de la fundación de Alejandría, pero no perdió su importancia hasta el advenimiento de la era cristiana. Desde un principio se erigió como centro religioso de importancia por los reyes del Bajo Egipto y del periodo predinástico para servir como lugar donde fueran investidos los atributos del poder. Su función era la de alojar los templos y santuarios de los dioses (dueños de la vida y la muerte, de las cosechas y de la abundancia de aqua del río). En el antiguo Egipto, los príncipes reales eran los sacerdotes de Heliópolis. El edificio principal era el templo de Aton; era el lugar de peregrinación más importante. El recinto estaba protegido por una muralla de 1 000 m de largo y 500 m de ancho. La puerta de la parte oriente de la muralla remata con el cementerio de los sumos sacerdotes. El templo dispone de tres patios rodeados de pilones. Thutmosis III levantó dos obeliscos cuyas puntas estaban recubiertas de lámina de oro. Otras edificaciones importantes fueron el santuario de adobe y piedra calcárea que el faraón Dioser construyó en honor del Gran Tratado y el monumental templo de Sesostris I. También cabe mencionar que sus templos fueron dotados de piezas escultóricas, durante los reinos de la Edad Media y del nuevo reino. Así como en la época helenista se llamó Heliópolis, en la de Augusto, el emperador romano, fue Colonia Augusta Felix al ser reducida a colonia. Floreció en los siglos II y III d. C. Entonces se levantaron los edificios impresionantes que no tienen rival en ninguna colonia romana. Sus ruinas fueron descubiertas a principios del siglo XX por científicos alemanes. Destaca el santuario de la tríada heliopolitana (Júpiter, Mercurio y Venus). edificado entre los siglos I v II a. C.

Atención especial merece el Templo de Júpiter (90 x 54) que se extiende desde los propíleos pasando por un patio hexagonal, rodeados de salas y columnas, y otro cuadrangular (135 x 113) del altar, del que también tres de sus lados están provistos de salas y columnas. Las seis columnas que se conservan con su entablamiento se elevan 46 m de altura y constituyen una de las ruinas más importantes del mundo. El templo es un pseudodíptero corintio. Otro templo que se conserva mejor es el de Baco o de Mercurio, de 33.50 x 65.30 m, el cual llama la atención por su extraordinaria riqueza ornamental de tipo barroco. Además está el no menos interesante templo de Venus y el templete rotondo del siglo II.

Helipuerto (Heliport) Aeródromo destinado al despegue y aterrizaje de helicópteros. Véase Aeropuerto.

Hemeroteca ( Periodicals and newspaper library )
Biblioteca donde se guardan y sirven al público,
principalmente, diarios y otras publicaciones periódicas.


Hemicicio ( Hemicycle, semicircle ) Sala, capilla, ábside y superficie plana, cuyo plano forma un semicírculo; también, superficie mural de dicha forma y gradas sobrepuestas en semicírculos, concéntricos. Il Dícese de un conjunto de piezas de madera recortadas en curva, destinadas a sostener las dovelas durante la construcción de la bóveda.

Hemmel, Peter (1425-1505). Maestro vidriero alemán. En 1477 fundó, con otros cuatro maestros, un floreciente taller en Estrasburgo y realizó vidrieras para muchas ciudades: Estrasburgo (iglesia de Saint-Guillaume e iglesia de la Madeleine), Salzburgo (monasterio de Nonnberg), Ulm (Besserer Kapelle en la catedral), Walbourg (1461, catedral), Tubinga (Colegiata), Nüremberg (san Lorenzo), Munich (Frauenkirchen). Además le fue atribuida la vidriera con las Escenas de la vida de santa Catalina en la capilla de la santa, en San Nazzaro de Milán. Su estilo fuertemente influenciado por la pintura flamenca, en particular por Rogier van der Weyden, acoge también la influencia de los vidrieristas franceses y de los grabadores del sur de Alemania.

Hendidura ( Crack ) Abertura prolongada en un cuerpo sólido que no llega a dividirlo.

Henil (Hayloft, hay barn) Aquella parte del granero donde se almacena heno o paja.

Hennebique, François (1842-1921). Ingeniero francés; nació en Neuville-Saint-Vaast. Ocupa un lugar muy importante en la arquitectura, ya que elaboró varios tipos de concreto reforzado y vigas de alma llena; demostró con sus construcciones las inmensas ventajas de estos materiales aportados a la profesión. Durante la Exposición de París fue donde concibió la idea del concreto reforzado, viendo tinas y tanques de aqua construidos con concreto reforzado con alambre. Hacia 1892 había patentado el método de construcción basado en vigas de concreto reforzado con varillas y aros, lo que permitió reforzar columnas y losas para pisos y techos. El primer puente de concreto construido por él, fue el Viggen, en Suiza (1894). En la fábrica de hilados de Turcoing (1895), en el teatro en Munich, etcétera, demostró las posibilidades de este método que tuvo influencia decisiva en la construcción. También es el autor del puente Risorgimento en Roma (1901-1912).

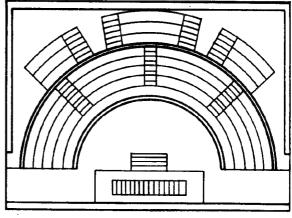

Hem iciclo

Henry de Reyns (m. 1253). Fue maestro de los canteros del rey en el castillo de Winsor (1243) y en la Abadía de Westminster; por su estilo también puede atribuírsele el diseño de la capilla de los reves del castillo de Winsor (1240).

Hentrich, Helmut (1905). Arquitecto contemporáneo nacido en Alemania, estudió en Friburgo, Viena, Berlín y en Nueva York con Norman Bel Geddes (1930-1931). En sociedad con Herbert Petschnigg produjo desde 1954 obras tan importantes como el edificio Thyssen, Düsseldorf (1957-1960); el Edificio Aweta en Ludwingshafen (1960-1963); la Klöckne-Humboldt Haus de Deutz (1961-1964); el templo Bonhoeffer de Düsseldorf (1964-1965) y los edificios universitarios de Bochum (1961).

Hepplewhite, George (m. 1786). Ebanista británico. Seguidor del estilo de R. Adam, hizo popular en toda Europa (especialmente después de la publicación de su Guía del ebanista y del tapicero, una colección de cerca de 300 modelos, editada póstumamente en 1788) algunos muebles representativos del rococó francés y del neoclasicismo inglés, en general simples y de dimensiones reducidas: asientos con respaldos en forma de escudo, pequeños pupitres con superficies taraceadas, mesas con cerraduras decoradas con placas de cobre e incrustaciones de ébano y marfil.

Heptágono (Heptagon) Polígono de siete lados.

Heraclea. Antigua colonia griega de la costa sur de Sicilia, situada en la desembocadura del río Halycus. Fue ciudad fronteriza entre los territorios cartagineses y griegos.

Heracleópolis. Nombre con el cual los griegos identificaron a la antigua ciudad de Egipto Medio, dedicado al culto del dios carnero Arsafes, que fue similar al Heracles griego. Fue la capital de Egipto durante las dinastías IX y X.

Herculano. Ciudad antigua establecida en la bahía de Nápoles, destruida por el volcán Vesubio, en el año 79 a. C. Fue establecida por los colonizadores griegos, quienes la llamaron Hércules. La ciudad fue descubierta en 1709; las excavaciones se iniciaron en 1738. Así se descubrieron calles totalmente pavimentadas, con aceras y pórticos. Hay casas, tiendas, edificios públicos, baños, una basílica, un teatro y el foro en el centro de la ciudad. Casi todas son unifamiliares, algunas datan del siglo III a. C., decoradas con murales al fresco, pisos de mosaicos, estatuas de bronce y mármol.

Heredad ( Estate, country estate or property ) Porción de terreno cultivado perteneciente a un mismo dueño. Il Hacienda de campo, bienes raíces o posesiones.

Héré de Corny, Emmanuel (1705-1763). Arquitecto francés que produjo en Nancy una de las obras maestras de urbanismo rococó: Plaza Stanislas o Plaza Real de Nancy (1752). En esa ciudad se convirtió en el arquitecto de Stanislas Leszczynsky, ex rey de Polonia para quien llevó a cabo toda su Château de Malgrange (1743), Place Royale (1752) y la Place d'Alliance. Héré hizo públicas sus obras: Recueil des plans (1750) y Plans et elévations de la Place Royale de Nancy (1753).

Herland, Hugh (m. 1405). Carpintero al servicio del rey desde 1350, su obra más representativa es la cubierta sobre zapatas del Wetsminster Hall, realizada en la década de 1390, la cual tiene una longitud de aproximadamente 19 m


Herma ( Herm ) Busto sin brazos puesto sobre un estípite.

Hermes (Hermes) En la arquitectura griega, pilar de base troncopiramidal coronado con la cabeza esculpida de una divinidad (inicialmente el dios Hermes). Para los romanos tomó el carácter de un retrato con función conmemorativa. Casi todos estos hermes se colocaban en las calles y ante los accesos de las casas. Los dobles Hermes, dos efigies espalda contra espalda en un solo pilar, se reservaban para personajes espiritualmente afines.

Hermético ( Airtight, hermetic ) Dícese de una columna cuyo capitel está formado por una cabeza humana. Il Se dice de lo que cierra una abertura de modo que no permita pasar el aire ni otra materia orgánica.

Hermodoro. Arquitecto griego conocido sólo por testimonios literarios. Según las fuentes, edificó en Roma el primer templo de mármol en el año 146 a.C.

Hermógenes de Priene (c. 130 a. C.). Uno de los más importantes arquitectos y teóricos griegos en la época helenística. En el estilo jónico diseñó dos importantes templos: el Dionisos, en Teos, y el de Artemisa, en Magnesia. Trató teóricamente temas escritos que influyeron en la arquitectura romana v. mediante ellos, en el Renacimiento.

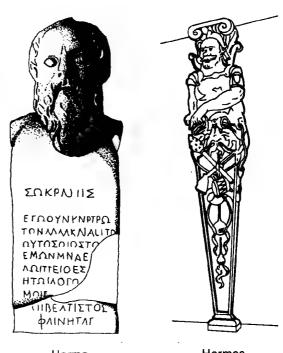

Herma

Hermes

Hermópolis. Ciudad del antiguo Egipto donde se adoraba al dios Tot.

Hermosilla Sandoval, José de (m. 1776). Arquitecto español de tradición neoclásica, historicista y clasicista. Ingeniero militar pensionado en Roma en 1748, donde se relacionó con Fernandino Fuga y se dedicó al estudio de las ruinas del pasado. En Roma colaboró en la construcción del templo de santa Trinità y escribió en 1750 un tratado arquitectónico, La Architectura civil. Fue el arquitecto más influvente de la corte española, teniente principal de arquitectura en las obras del Palacio Real de Madrid y director de arquitectura en la Academia de san Fernando (1752-1754). En 1755-1756 fue expulsado de la obra del Palacio Real, abandonó la docencia en la Academia de san Fernando y se reintegró al cuerpo de ingenieros militares. Entre sus obras más importantes sobresalen el trazo del Hospital General de Madrid, el colegio de san Bartolomé en Salamanca (1760) y el proyecto del paseo del Prado de Madrid, por lo cual se encargó de igualar el prado de san Jerónimo en 1768.

Hernández Navarro, Agustín (1924). Sus estudios profesionales los realizó en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se graduó con mención honorífica con el tema Centro Cultural de Arte Moderno.

De 1954 a 1955 fue jefe del taller de proyectos del Comité Administrador del Programa Federal de Construcciones de Escuelas (CAPFCE). Su labor docente la inició como profesor titular de proyectos en la Escuela Nacional de Arquitectura (1957-1968); fue director del taller número 8 de la misma escuela de 1965 a 1968; jefe de taller de la Universidad Anáhuac (1985-1988); y maestro de Cátedra Extraordinaria en la Universidad Nacional Autónoma de México (1986).

A lo largo de su trayectoria ha sido miembro de instituciones importantes, como la Sociedad del Colegio de Arquitectos Mexicanos (1964); el Colegio de Arquitectos de México (1964); fue académico de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (1977); de la Academia Mexicana de Arquitectura (1979) y vicepresidente de la misma academia (1979-1980); académico emérito número uno de la Academia de Arquitectura de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos (1983). Fue nombrado miembro honorario del Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México, A. C. (1990) y miembro de número de la Academia de Artes en México (1991).

Los premios que ha recibido son diversos entre los que sobresalen: el primer premio Anual Jardín de la Paz (E.N.A., U.N.A.M., México, 1963); tercer premio Arquitectura Mexicana para Casa Habitación (México, 1964); primer premio Laboratorio Gadeon American Richter (México, 1965); primer premio Asociación de Industriales del Estado de México (México, 1965); primer premio Universidad Autónoma de Sinaloa (México, 1965); mención honorífica ANMPAC (México, 1968); primer

premio Pabellón de México en la Expo-70 (Osaka, Japón, 1969); primer premio Heróico Colegio Militar (México, 1971); quinto premio Internacional DOM (Köln, Alemania, 1982); participación en el Concurso Internacional Opera París (París, Francia, 1983); tercer premio IMCYC (México, 1984); medalla de bronce III Bienal (Sofía, Bulgaria, 1987); medalla de bronce Bienal 89 (Buenos Aires, Argentina, 1989); tercer premio I Bienal (México, 1990); y primer premio II Bienal (México, 1992).

A partir de 1978 es Director de Praxis Grupo Interdisciplinario de Diseño, de donde han surgido alqunas de sus más importantes realizaciones.

Sus obras se caracterizan por su tendencia al geometrismo (círculo, triángulo y hexágono) en el interior y al aspecto escultórico en el exterior; retoma algunas formas naturales (feto, nautilus, árbol entre otras) para darles función. También se destaca la funcionalidad y la perfección de la técnica. Entre sus obras de tipo habitacional están: la casa González Cornejo, la casa Hernández N., la casa Mariscal (México, D. F., 1954); la casa C. Villagrana, la casa Benett (ambas en México, D. F.,1960); edificio de apartamentos, la casa Silva y la casa Bolaños en México D. F. (1965); la Villa Olímpica (1968), la casa Hernández y un condominio en México D. F. (1970); la casa Alvarez en México D. F. en 1975; la casa Neckelman (México D. F.); la casa Betech en México D. F. y la casa Hammeken Cuernavaca, Morelos (1980); la casa Robinson Calles en Zacoalpan, Morelos (1985) y la casa Roberto Hernández en México D. F. (1987).

Entre sus obras del género cultural y educativo, la Universidad Autónoma de Sinaloa (Culiacán, Sinaloa, 1960); la Escuela de Ballet Folklórico (México, 1965); el Heroico Colegio Militar en México D. F. (1975) en colaboración de Manuel González Rul y el Centro Cultural Alfa en Tamaulipas (1978).

También sobresalen los proyectos de edificios de oficinas, la AlEMAC/Asociación de Industriales de México (1969); la agencia automotriz Internacional y el Pabellón Expo 70 en Japón (1970); el taller de arquitectura Praxis (1974-1976), estructura de concreto armado que se integra armoniosamente al paisaje; el conjunto hospitalario IMSS en Villa Alvaro Obregón (1976) y el Centro de Meditación (1976). El Conjunto Coronado es un edificio de oficinas que culminó su construcción en 1996 y el Aeropuerto Internacional del estado de México (1992).

Herradura ( Horseshoe ) Dícese de un contorno circular que abraza más de media circunferencia.

Herraje ( Ironwork, metal fittings, hardware ) Conjunto de piezas de hierro con que se guarnece una puerta, ventana, muebles, etc. Il Conjunto de herraduras y clavos con que éstas se aseguran.

Es imposible decir cuándo el hombre empezó a trabajar el hierro. Su uso se remonta a la prehistoria. Se puede suponer que el de origen meteórico fue el primero, por el nombre que le daban los griegos: sideros. Los coptos daban el nombre de piedra del

cielo a este metal. Egipto, todos los pueblos al oriente del Mediterráneo, Asiria, Grecia, los pueblos hebreos y todos los pueblos de Europa usaron el hierro desde tiempos remotos. Con él fabricaron armas: espadas, puntas de lanza, dardos, hachas, hoces, bocados, pinzas, navajas, tijeras y broches. Muchos de éstos objetos llevaban adornos.

Los romanos eran excelentes herreros. En Pompeya se encontraron evidencias suficientes para comprobarlo, ya que en las excavaciones para sacar a la luz esta ciudad, fueron hallados toda clase de objetos de hierro: armas, aperos de labranza, instrumentos de cirugía, clavos, llaves, etc.

Los pueblos bárbaros recibieron influencia de los visigodos e imitaron edificios, esmaltes y los herrajes de los romanos. Los visigodos mostraron influencia del Imperio Bizantino en las cruces griegas combinadas con círculos, pero no lograron representar bien la figura humana. En cambio hicieron bellos herrajes para sus puertas.

Los árabes llevaron a España su tradición y filosofía. Los cristianos recogieron la tradición artística árabe y la adaptaron a su cultura. En el gótico, los adornos terminaron en un verdadero florecimiento que lució en lacerías, follajes y animales; los cerrajeros dieron su toque personal en llamadores, aldabas, bisagras, clavos, pernos, etc.

Hasta la Edad Media se usó el hierro forjado. La falta de energía y conocimiento técnico habían limitado su uso. Pero surgió por fin el alto horno, en donde es posible obtener hierro fundido el cual le falta resistencia a la tensión, pero es más resistente a la compresión. Para 1600, Bretaña tenía todo el hierro que pudiera necesitar.

No se puede dejar de notar la evolución de la ornamentación y las piezas realizadas por los maestros herreros. Sin embargo, los maestros rejeros españoles superan a todos de las demás partes de Europa: verja de la capilla de san Eugenio en la catedral de Toledo (Maese Pedro); reja de la capilla mayor de Toledo (Francisco Villalpando, 1548).

En Bolonia, Venecia, algunas ciudades de Italia y otros estados europeos empezaron a surgir adornos del reino vegetal en sus obras de hierro. Algunos opinan que de esta manera se inició el barroco en el arte de la cerrajería.

Herrera, Juan de (1530-1597). El más destacado arquitecto español, nació en Mobellân, Asturias. Estudió en la Universidad de Valladolid; viajó después a Bruselas en 1547 y a Italia (1551-1559), en calidad de cortesano, con el séquito de Felipe II. Recibió la influencia de Peruzzi, Serlio y especialmente de Vignola.

Ya en España fue nombrado asistente de Juan Bautista de Toledo, en los trabajos de El Escorial (1563). Más tarde recibió el cargo de Maestro de Obras Reales (1572), siendo así el arquitecto oficial del Rey que quedó al frente del Escorial en 1567. El Monasterio-Palacio de san Lorenzo del Escorial está entre una de sus obras más impor-

tantes, sin olvidar el templo (1574-1582) y el hospital, ambos dentro del mismo Escorial. Este edificio sentó las bases del estilo herreriano, que se caracterizó por la incorporación de la arquitectura del Cinquecento italiano en España y se dedicó a buscar efectos de monumentalidad y masa, presinde de los elementos decorativos, como reacción al estilo plateresco.

Realizó trabajos de Simancas en el Alcázar de Toledo. En 1580 proyectó e inició la construcción de la catedral de Valladolid. Estuvo activo en otros lugares en los que construyó el Palacio o Casa Real de Aranjuez (1567), la Bolsa de Sevilla (1582) y la catedral de Salamanca. Viajó también a las colonias americanas donde se manifestó en grandes obras como las catedrales de México, Puebla y Lima. Murió el 15 de enero de 1597.

Herrera Barnuevo, Sebastian (1619-1671). Arquitecto, escultor y pintor discípulo del Alfonso Cano del cual recibió influencia barroca, principalmente en la decoración. Fue maestro mayor de las obras reales a partir de 1662.

Entre sus obras se encuentran el ornato de Madrid, Austria (1649); la remodelación de las fuentes y jardines de Aranjuez (1660); la capilla mayor del convento de nuestra Señora de Atocha (1662) y el templo de Montserrat de Madrid (668).

Herrería (Foundry, ironworks) Oficio de herrero. Il Taller donde se funde o forja y se labra el hierro en grueso. Il Taller de herrero. Dícese en general de los objetos de hierro. La herrería artística ha producido en la Edad Media verdaderas maravillas. Durante el Renacimiento, el siglo XVII y el XVIII, las obras de herrería fueron de prodigiosa riqueza, como los balcones y rejas. En la actualidad, la herrería dispone de medios perfeccionados, pero no hace más que imitar las obras de los siglos precedentes.

Herreriano (The Herrera style) Dícese del estilo creado por el arquitecto español Juan de Herrera, autor de El Escorial, y seguido por sus discípulos.

Hertzberger, Herman (1932). Su ciudad natal es Amsterdam, Holanda. Estudió en el colegio Técnico de Delft (1958) y en ese mismo año abrió su despacho en la ciudad de Amsterdam.

Su labor docente comenzó en la Academia de Arquitectura (1965-1970), de la ciudad de Amsterdam y en 1970 en la escuela donde estudió. Fue editor de la revista Forum de 1959 a 1963, con J. B. Bakema y A. Van Eyck. Esta publicación difundió el estructuralismo holandés. Defendía la tesis de que el arquitecto no tenía la obligación de organizar el espacio, sino únicamente proponerlo para que el usuario lo organizara a sus necesidades. Entre sus obras representativas se encuentran la

Entre sus obras representativas se encuentran la Escuela Montesori, en Delft (1971); la sede administrativa de la compañía de Seguros Central Beheer en Apeldoorn (1970-1972); el Hogar para Ancianos De Drie Hoven, en Amsterdam-Slotervaart (1972-1974) y el Centro Musical Vrenderburg, en Utrecht (1976-1978).

Hesius, Guillaume (siglo XVII). Arquitecto belga, autor del templo barroco de san Miguel de Lovaina (1650-1671). Hesius se inspiró para construirla, en el templo del Gesú de Roma. En Bélgica introdujo el estilo barroco italiano.

Hexaedro (Hexahedron) Sólido de seis caras.

Hexágono (Hexagon) Azulejo o baldosín hexagonal, que se emplea en los pavimentos. Il Polígono de seis lados.

Hexapartita (Hexapartite or sexpartite) Es una bóveda de crucería que recibe una ojiva transversal suplementaria, de tal manera que queda compuesta por seis suplementos (segmentos de bóveda) en lugar de los cuatro complementos de la bóveda de crucería común. Esta bóveda caracteriza los principios del arte gótico a finales del siglo XIII. Véase Bóveda en arco de claustro.

**Hexástilo** ( *Hexastyle* ) Templo o pórtico que tiene seis columnas.

Hidráulica (Hydraulics, hydraulic engineering) Parte de la mecánica que estudia el equilibrio y el movimiento de los fluidos. Il Arte de conducir, contener, elevar y aprovechar las aguas. Il Se dice de las cales y cementos que se endurecen en contacto con el agua, y también de las obras donde se emplean dichos materiales.

Hidrófugo ( Waterproof ) Preparado que quita la humedad o la evita, y que se aplica como pintura o enlucido o se añade a la masa del mortero o del concreto.

**Hidrostática** (*Hydrostatics*) Rama de la física que estudia las condiciones del equilibrio y diversos fenómenos del agua y otros líquidos.

Hierápolis. Antigua ciudad de Asia Menor, en Frigia, cerca del Meandro, no lejos de Laodicea. Fundada por Eumenes II, rey de Pérgamo (190 a. C.), fue un antiguo centro de culto dedicado a la diosa Leto, variante local de la diosa madre Cibeles. Actualmente se encuentran importantes ruinas romanas junto a Pamukkale, en Turquía.


**Hierofilacio**. En el templo griego, sacristía donde se ponen los ornamentos sagrados.

Hierro (Iron) Metal de número atómico 26 y masa atómica 55.85. Es un metal dúctil, de intensidad relativa de 7.86, que funde a 1 535 grados centígrados y hierve a 2 750°. Constituye cerca del 5% de la corteza terrestre (hematites, magnetita, pirita). Los ácidos diluidos le atacan fácilmente y la humedad favorece su combinación. El hierro es conocido desde los tiempos prehistóricos. Muchas muestras de hierro se han obtenido de los meteoros. Antiguamente el hierro se obtenía de los minerales. Edad del Hierro. Ultima de las tres décadas con las cuales se divide tradicionalmente el periodo de la prehistoria. Se caracterizó por el conocimiento de la obtención y metalurgia del hierro, que influyó en los cambio en la vida de los pueblos al poder fabricar objetos de metal. Es probable que el descubrimiento de la metalurgia del hierro se efectuó en Asia Menor durante el imperio hitita (1400 a. C.).

De ahí se impulsó a otros pueblos del mar; hacia 1100, a la costa de Siria y en el siglo ix en Asiria. Los escritos lo introdujeron en Rumania (700 a. C.); a Grecia penetró debido a la invasión doria (1100 a. C.) hecho que se considera como principio de la nueva Edad, que se inició con el estilo geométrico o del Dipylan de los vasos cerámicos. Italia lo conoció por los griegos y etruscos y se arraigó en el Norte de la cultura Villanova (1000-625 a. C.), dos siglos después el hierro se difundió

arraigó en el Norte de la cultura Villanova (1000-625 a. C.), dos siglos después el hierro se difundió al centro de Europa, dando origen a la cultura Hallstática, primera que se propagó en Occidente. En el siglo v el pueblo galo, después de crear nuevas formas, impuso en la mayoría de los países europeos su cultura de La Téne, con la que se inauguró la Edad de Hierro en Europa.

Entre los diversos usos del hierro, se pueden mencionar: la fabricación de rieles ferroviarios así como la fabricación de ruedas de vagones de ferrocarril. La mayoría de los edificios se construían con material pétreo, ladrillo o madera; el uso del hierro en la construcción estuvo limitado, pero a principios del año 1800, llegó a ser el principal material estructural para la construcción de los edificios. Se empleó en la fabricación de clavos, alambres, tubos, artillería, herrajes, etc. Angular. Angular. Artístico. Hierros generalmente forjados, con formas ornamentales, de aplicación diversa (rejas, balcones, herrajes, etc.). Colado. Fundición. Cuadrado. Barra de hierro de perfil cuadrado obtenido por laminación. Cuadrante. Perfil laminado que se emplea para la formación de columnas. De ángulo. Angular. Doble te. Hierro laminado con perfil. Es el perfil laminado más corriente para las viguetas de suelo. Dulce. El obtenido en el horno de pudelar. Es el hierro más puro empleado en construcción, y el que se usa para trabajos de forja. Exagonal. Barra de hierro de sección exagonal obtenida por laminación. Forjado. Hierro dulce trabajado a la forja. Fundido. Fundición. Galvanizado. El que lleva aplicado una placa de zinc para resistir la oxidación. Isteg. Hierro especial para concreto armado, que se forma torciendo juntos dos redondos de acero, manteniendo invariable la distancia entre las mordazas que agarran los extremos de las barras, con lo cual el acero sufre un estirado a la par que un torcido. Laminado. Barra de acero dulce con sección en forma especial obtenida por laminación. Para claraboyas. Hierro laminado con perfil especial, que permite la colocación de los vidrios sin masilla. Pasama-



Hexástilo

nos. Barra laminada con perfil adecuado para pasamanos de barandillas. Plano. Faja de hierro obtenida por laminación, cuya altura suele estar comprendida entre 10 y 230 mm, con un espesor de 1 a 45 mm. Redondo. Barra o varilla de hierro de sección circular obtenida por laminación. Te. Hierro laminado con sección en forma de T. Torcido acanalado. Hierro especial para concreto armado que se fabrica transformando un redondo, por laminación, en un perfil acanalado y luego se somete a torsión con uno de los extremos sólidamente empotrado y el otro móvil. Torcido con nervios. Hierro especial para concreto armado, obtenido de un redondo de acero al que por laminación se dan dos nervios longitudinales, y luego se retuerce en frío. U. Perfil laminado en forma de [. Zeda. Hierro laminado con sección en forma de Z. Zoré. Perfil laminado con sección. Se usa principalmente para tableros de puente.

Hierros forjados ( Wrought iron ) Hierro que por medio de la acción del fuego o un calor intenso y el golpe del martillo, se forja adquiriendo determinados diseños con objeto tanto práctico como decorativo. Formando rejas o barandales, sirven como protección de ventanas, puertas, balcones, etcétera.

High Tech Tendencia arquitectónica que enfatiza el uso de altas tecnologías, tanto para el funcionamiento interno del edificio, como para la expresión estética exterior del mismo, a través de estructuras cuyos volúmenes y texturas son el resultado del sistema constructivo empleado combinadas con la apariencia de los ductos de instalaciones.

Es el estilo que emplea la tecnología de vanguardia para llevar a cabo la construcción del edificio y así mismo para su decoración interna e integrar el mobiliario. Su máximo exponente ha sido Richard Rogers.

Esta tendencia se dio a conocer con el Centro Cultural Georges Pompidou de Richard Rogers y Renzo Piano en la ciudad de París (1971-1977). Posteriormente siguieron otros edificios, como el Museo Guma de Arata Isosaki (1974); el Centro Sainsbury de Artes Visuales en la Universidad del Este de Anglia, Norwich (1974-1978) de Richard Rogers; los bancos de Hong Kong y Shangai de Richard Rogers (1981); y el Edificio Lloyds de Richard Rogers en Londres (1986).

Higrometría ( Higrometry ) Estudio y medida del grado de humedad del aire.


Hijuela ( Branch irrigation ditch ) Cada uno de los canales o regueros pequeños que conducen el agua desde una acequia al campo que se ha de regar, y escurren el sobrante a otros canales de evacuación. Il Camino o vereda que atraviesa desde el camino real o principal a los pueblos u otros sitios algo desviados de él.

Hilada (Layer, course, row of bricks, horizontal range) Serie horizontal de ladrillos, sillares o mampuestos que se colocan para construir un mu-


ro o bóveda. Cuando todas las piezas están dispuestas en el sentido del paramento, la hilada se Ilama a soga, de faja o cítara; si todos son perpendiculares al paramento, la hilada es a tizón o de punta. A soga. La formada exclusivamente por ladrillos o similares a tizón. De alero. La fila más baja de tejas o pizarras de una cubierta. De carga. Cada una de las que se tienden sobre una cornisa o voladizo para contrarrestar la tendencia al vuelco. De sillería. La formada por sillares cuyo espesor es igual a la anchura del muro. Volada. Faja horizontal continua lisa o moldurada, que sobresale del paramento de fachada y que suele indicar la separación de pisos. Il Una hilera horizontal continua de bloques. De coronamiento (Coping) En mampostería, la hilada superior de un muro que suele formar una cornisa. Inclinadas (Sloped laver ) Serie de piedras o ladrillos de igual altura. colocados unos junto a otros siguiendo líneas oblicuas. Regulares (Regular layer) La formada por piedras de igual altura.

Hilani (In Assyrian and Persian Architecture, a construction of hitite style) En la arquitectura asiria y persa, construcción de origen hitita derivada de las cabañas de los pastores, ante la cual se disponían dos robustas torres frontales con un pórtico de columnas entre ellas que daba paso a un vestíbulo, al que seguía una sala principal desarrollada en el sentido del ancho.

Hilberseimer, Ludwig (1885-1967). Arquitecto, urbanista y teórico alemán. Aplicó los principios de la vanguardia racionalista en el campo del urbanismo y de las organizaciones del territorio. Fue miembro del Novembergruppe y del Arbeitsrat für

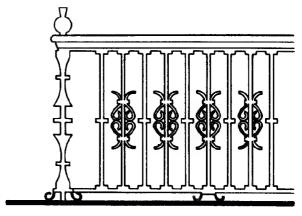

Hierros forjados



Kunst; posteriormente se dedicó a la enseñanza del urbanismo en la Bauhaus y cumplió un papel importante en la difusión de las teorías funcionalistas con sus artículos y sus publicaciones (*Edificios de las metrópolis*, en 1925; *Arquitectura de las metrópolis*, 1927). Después de la llegada del nazismo se trasladó a Estados Unidos, donde se dedicó sobre todo a la docencia.

Entre los edificios que él proyectó, se encuentran el Wisenhof de Estocolmo (1927) y los barrios berlineses de Adlershof (1930), Zehlendorf (1932) y Fichteberg (1936).

Hildebrandt, Johann Lukas von (1668-1745). Junto con Fischer von Erlach, arquitectos austriacos más importantes representantes del barroco en el centro europeo. En Roma se formó con Fontana y en el Piamonte con los discípulos de Guarini.

Entre 1711y 1718 construyó la escalinata del palacio Pommersfelden en Alemania

En 1700, después de servir como ingeniero militar para el príncipe Eugenio, se estableció en Viena y fue nombrado arquitecto de la Corte (1723) sustituyendo a Fischer von Erlach.

Construyó obras para la aristocracia y el Príncipe, como la Dominicana de Gabel (1699) en el norte de Bohemia; el espectacular Belvedere (1700-1723); los palacios de Starhemberg (1705) y Shönborn (1706-1721) y la Cancillería (1717-1718). También realizó espléndidos templos como el de san Pedro (1703-1708) en Viena y el del seminario de Linz (1717-1725). Murió en Viena el 16 de noviembre de 1745.

**Hilera** ( Course, ridge-pole ) Parhilera; correa situada en el caballete de una cubierta y que se sostiene con las cabezas de los pares.

Himalaya. Macizo montañoso asiático al Norte de la India, de 2 800 km de longitud; 250 a 500 km de anchura; 8 848 m de altura en el Everest, el cual está situado en Nepal. La meseta del Tibet lo limita al Norte. El relieve está fragmentado por numerosos y profundos valles (Indo, Ganges, Tsang Po o Brahmaputra, etc.), donde se asientan poblaciones en las que surgieron diversas culturas con características propias, como la arquitectura lamísta.

Este tipo de arquitectura surgió a través del budismo tibetano, en países como: Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhutan, Mongolia, en sitios de Asia Central, del oeste y del norte de China. Algunos edificios religiosos lamaistas se basan en la arquitectura tibetana.

Las estructuras más sobresalientes fueron en grupos de dioses, se refiere a casas con imágenes, las cuales proprorcionaban espacio suficiente para rituales; o de montículos de reliquias, se refiere a la colocación de imagenes y pinturas, por lo regular en forma de círculo o rectángulo.

El Potala y la antigua residencia de Dalai Lama, son rasgos característicos de la arquitectura tibetana, hechas a través de azoteas y pequeñas ventanas.

Himera. Antigua ciudad de Sicilia, junto al mar Tirreno, en la desembocadura del río Himera. Fue fundada por los griegos en el siglo vii antes de nuestra era y destruida por los cartagineses en el 409. Hay ruinas de un templo dórico.

Hincar ( To drive into, to thrust in ) Introducir pilotes, tablestacas, etcétera, en el terreno.

Hindú, arquitectura (Hindu architecture) Término con que se designan todas las características arquitectónicas surgidas en la zona del subcontinente hindú, incluidas Cachemira y las regiones afganopaquistaníes del noroeste. Véase India, arquitectura de.

Hipérbola (Hyperbola) Curva con dos ramas y dos asíntotas, lugar de los puntos cuya diferencia de distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es constante.

Hiperestático. En Resistencia de materiales, dícese de los sistemas cuyas reacciones de apoyo deben ser determinadas mediante las deformaciones elásticas.


Hipermercado (Hypermarket) Almacén que vende, en régimen de autoservicio, artículos alimenticios y otras mercancías en el que cuya superficie de venta es superior a 2 500 m.

Hipertensión ( Hypertension ) Aumento de la tensión de las paredes de una cavidad, cuando la presión de los líquidos que contiene es superior a la normal.

Hipertiron ( A frieze or wainscot above doric entrances ) Especie de tabla o friso que, en la arquitectura dórica, se solía colocar encima del cimacio.

Hipetro (Open air temple where central nave has no roof) Templo griego con naos descubiertas generalmente tenía diez columnas en los lados y un deambulatorio central. Para darse cuenta del significado de éste término basta suponer que se suprime el tejado de la nave de una iglesia, en la que las columnas y pilares van del piso al techo quedando aun las alas o pasillos a cubierto.



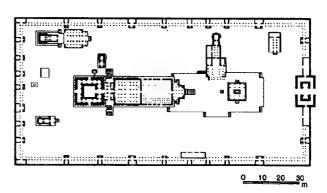

Arquitectura Hindú. Planta del Templo de Brhadisvara. Tañjor

Hipocausto (Hypocaust) Cada una de las cámaras o conductos que, en el sistema romano de calefacción, conducían el aire caliente desde el horno hasta las paredes o pisos de las salas calentadas. Il En la arquitectura romana, cámara abovedada que encerraba un horno.

**Hipodámico** ( A system used for planning cities in the Hipodamo style ) Sistema de planeación de una ciudad en forma de rejilla, según Hipodamo de Mileto.

Hipodamo de Mileto (m. en la última década del siglo vi a. C.). Arquitecto y urbanista griego. Después de haber dirigido la construcción de El Pireo, participó en 445-444 a. C. en la fundación, propuesta por Pericles, de la colonia panhelénica de Turi, y recibió la ciudadanía de la misma. La tradición le atribuye la concepción de ciudades trazadas en ejes ortogonales, con una distinción entre áreas sagradas, públicas y privadas, provectadas para albergar a 10 000 habitantes; el trazado urbano en ejes ortogonales en realidad ya era muy conocido, en especial en el mundo oriental, pero Hipodamo supo organizarlo en un sistema de normas e infundirle un nuevo espíritu, orientándose hacia los efectos perspectivos y escenográficos.

Hipódromo (Hippodrome) Circo de gran dimensión y de forma oblonga, terminado en sus dos extremidades por hemiciclos y dispuesto para los ejercicios ecuestres. Por extensión, terreno plano en el cual se efectuaban las carreras de carros.

En Grecia, el campo de carreras de carros, que en su disposición general difirió un poco del estadio y que fue el prototipo del circo romano, el cual presentaba un eje central (spina) limitado a ambos extremos por los metae.


El hipódromo de Olimpia es el más célebre del mundo clásico, fue construido por Claetas. Sus escasos restos han permitido reconocer las barreras para limitar la arena y las cuadras para los carros, con puertas situadas en línea para que todos salieran a una señal en igualdad de condiciones. El de Bizancio mandólo construir Septimio Severo y se terminó en tiempos de Constantino. Tenía 370 m de largo por 60 ó 70 m de ancho. Era el centro de la vida de Constantinopla y tuvo en su historia importante papel. Aún quedan notables restos de la grandiosa construcción. De ella proceden los cuatro caballos de bronce que hoy decoran la fachada de San Marcos de Venecia. Hípico. Perteneciente o relativo al caballo. Deporte que comprende la equitación y las carreras de caballos.

En los tiempos modernos, la hípica se desarrolló a partir de una escuela italiana llamada Pgnatelli (Nápoles).


En el siglo xv aparecieron los primeros hipódromos modernos en Inglaterra. En 1512 se llevó a cabo en Chester la primer carrera. En 1705 se formó una club denominado Jockey Club, el cual estableció el primer reglamento de carreras. A partir de éstos hipódromos y de las modificaciones al reglamento, los demás países siguieron celebrando las competencias a caballo en sus diferentes modalidades: al galope en llano, con obstáculos, al trote, etcétera.

Hipogeo ( Hypogeum, underground vault ) En la arquitectura antigua, sepultura subterránea o excavada en la ladera de una montaña. Il Templo o edificio subterráneo. Los hipogeos son abundantes en las civilizaciones antiguas especialmente en Egipto, Siria, Grecia, Italia, etc. Su elemento esencial es una cámara sepulcral donde reposa el cadáver en un sarcófago o sobre un lecho fúnebre, conectada a veces por un corredor o una antecámara con un pórtico exterior provisto de columnas. Pueden distinguirse dos clases de hipogeos: a) excavados profundamente en la roca y decorados a veces con frescos (Egipto, Persia, India), y b) excavados en el suelo (Creta, Micenas, túmulos de los héroes homéricos, Etruria, Tesalia, etc.).

Hiposcenio (Lower part of the stage, orchestra pit)
Parte inferior del escenario. Il En los teatros de la
antigüedad recibía este nombre el murete que servía de apoyo al proscenio y también la orquesta, o
sea, el espacio situado al pie de este muro, donde
estaban los músicos.

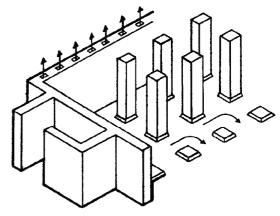

Hipocausto

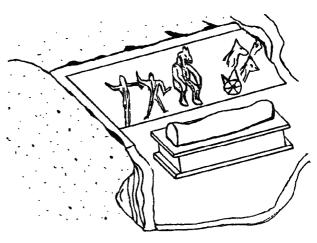

Hipogeo

Hipóstila (Hypostyle) Dícese de una gran sala cuyo techo está sostenido por muchas columnas; sobresalen la sala hipóstila del templo de Luxor, y la del palacio de Artajerjes en Suiza. Se aplica especialmente a la arquitectura egipcia. Hipóstilo. Edificio, o parte del mismo, sostenido por columnas.

**Hipotenusa** (*Hypotenuse* ) Lado opuesto al ángulo recto de un triángulo rectángulo.


**Hipotragelion** (*Hypotrachelion*) Cuello de columna, parte superior del fuste de la columna debajo del capitel, decorado a menudo con un friso ornamental en las columnas jónicas.

Hipotraquelio (Hypotrachelion) También hipotragelion. Estría que circunda la columna dórica donde termina el fuste y que indica la transición del capitel.


Hipsometría ( Hypsometry ) Determinación de la altitud del relieve en numerosos puntos y representación del mismo en los mapas mediante curvas hipsométricas que unen todos los puntos situados en la misma altitud.

Hispanoamericana, arquitectura. Tendencia que se desarrolló en el continente americano durante el dominio del gobierno español, desde la conquista hasta la independencia decimonónica, en el cual la implantación del concepto del espacio exterior europeo se transmitió a la colonia por los españoles. El nuevo arte llegado a la colonia comenzó con el último gótico y la decoración plateresca. Estos dos estilos se reflejaron en la isla de Santo Domingo (Catedral, c. 1521-1537) los cuales se expandieron rápidamente al resto del continente. La finalidad de los constructores del siglo XVI era producir dos modalidades arquitectónicas totalmente diferenciadas: una arquitectura para aborígenes (netamente mexicana y expandida sobre todo a Perú y Bolivia) y una arquitectura para españoles (desarrollada por todo el continente). La de los indígenas estaba dirigida a su evangelización, caracterizada por el tradicionalismo estilístico como Huejotzingo (1550), las edificaciones defensivas (Cholula) y las construcciones para sus necesidades tipológicas, entre las cuales están la capilla de indios (Teposcolula, capilla real de Cholula), las Posas (Calpan) y el conjunto de atrios en sus límites. La decoración evolucionó desde el gótico al plateresco regularmente depurado.

La arquitectura española fue urbana, la cual incluyó las edificaciones de tipo civil y eclesiástica (catedrales mexicanas y peruanas). Las catedrales de México tomaron el estilo herreriano, pero no con la misma importancia que en España. El arte mudéjar se prolongó por todo el continente; a veces, sólo se apreciaba en cubiertas de artesa como se puede ver en las catedrales de Pasto (Colombia) y Tunja (Venezuela). Este arte permaneció hasta después de la Independencia (Suramérica).

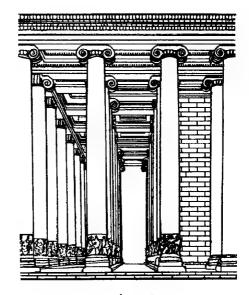

Sala Hipóstila Griega

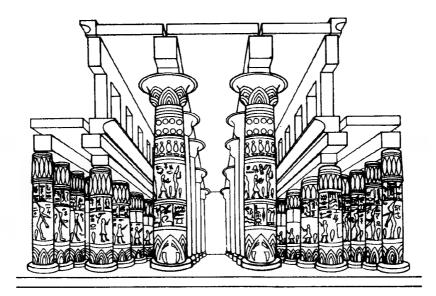

Hipóstila, Sala Karnak.

El barroco llegó a América a mediados del siglo xvII manteniendo el conservadurismo estructural y planimétrico, con algunas excepciones de muro curvo (la capilla del Pocito de Guerrero y Torres en México, 1771-1791) y algunas iglesias brasileñas. Las innovaciones del barroco se limitaban al conjunto de espacios exteriores en las iglesias; al tratamiento del muro (interior y exterior) y a la decoración.

Los edificios religiosos se construyen como intersección de planos, la masa volumétrica sigue un trazo ondulado y se introducen perfiles recortados que delinean las siluetas de las cúpulas tipo ochavadas como se aprecia en el sagrario de la catedral de México de L. Rodríguez (1749); las torres edificadas por la Compañía de Cuzco (1651-1668) y en el templo de Santa Prisca, en Taxco, Guerrero.

El muro se concibió como parte de una decoración más compleja y recargada que supera a la española. La fachada evolucionó de su composición tipo retablo a una estructura más simple, sin dejar de utilizar la columna salomónica. El elemento más característico será el estípite.

Con la creación de la academia de arquitectura en México (1783), se introdujo el neoclasicismo-que influirá en algunos edificios construidos antes de la independencia de algunos países, entre los que se mencionan catedral de Guatemala (1782-1815); casa de Aldama en la Habana, Cuba (1836); casa de la Moneda en Santiago de Chile (1782-1805), siendo este edificio el primero en América de estilo independiente

Hispanomusulman, arte. Nombre asignado a las obras producidas en la España musulmana.

El auge del arte hispanomusulmán fue paralelo al emirato y califato de Córdoba (finales del siglo x) con el palacio de Medina Azara como ejemplo.

Los diferentes reinos que encabezaron a la España musulmana edificaron construcciones con características variadas.

El centro artístico fue el reino de Granada, que tomó la supremacía en el siglo XIII, de donde destacan las obras de Alhambra y el Generalife.

Los materiales que fueron utilizaron para los edificios eran pobres (ladrillo y yeso), revestidos con lujo exuberante a base de estuco, mocárabes y azulejo.

Del reino de los taifas destacan el palacio de la Aljafería de Zaragoza y las alcazabas de Málaga y de Almería. En Sevilla se encuentra la mayoría de los testimonios del arte almorávid y almohade, muestra de ello son La Giralda, el alcázar, la torre de Oro y en la España cristiana, las Huelgas (Burgos) y la sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo. En el resto de la península, el arte musulmán fue influenciado por los mozábares y los mudéjares, los cuales se caracterizan por la utilización del arco de herradura, del ladrillo, de la decoración geométrica y vegetal, y por el cromatismo e iluminosidad de sus obras. Véase España.

Hispanoromano. Arquitectura que se creó durante la dominación romana y la que se desarrolló en la época visigoda (siglo vii). En el año 219 los romanos expulsaron a los cartagineses y se establecieron en la península hasta el siglo III d. C.

Durante su dominio introdujeron numerosos monumentos, tales como anfiteatros, teatros, arcos, puentes, acueductos y murallas. Los más importantes son el acueducto de Segovia, el puente de Córdoba y el Teatro de Mérida.

Después de la caída del imperio romano se instalaron monarquías visigodas, establecieron su capital en Toledo. Inicialmente respetaron las construcciones existentes, pero a partir del siglo VII edificaron edificios muy sencillos con técnicas de construcción romanas. Sobresalen el trabajo de sillería, capiteles y dinteles esculpidos al igual que el arco de herradura y también los templos de san Juan de Baños en Palencia (611), el templo de san Pedro de la Nave, Zamora (finales del siglo VII), santa Comba de Bonde en Orense, la Quintanilla de las Viñas en Burgos y la cripta de san Antolín en la catedral de Palencia. En las ciudades de Mérida, Toledo y Córdoba existen restos de relieves de monumentos visigodos.

Historia de la Arquitectura (Architecture, history)
Respecto a la evolución de esta ciencia que también tiene su historia, estas son algunas opiniones trascendentales:

WILHELM WORRINGER

La esencia del estilo gótico (1911):

El tema de la historia de la Arquitectura es el siguiente: Como los problemas de la construcción cuyo número es relativamente escaso se transforman de continuo bajo la presión de la cambiante voluntad de forma, en figuras expresivas siempre nuevas, la historia de la arquitectura no es la historia de los desarrollos técnicos, sino la historia de los variados fines expresivos y de las maneras diversas como la técnica se acomoda al servicio de esos distintos fines mediante combinaciones, siempre nuevas y diferenciadas, entre sus elementos fundamentales.'

Historiado (Historié) Embellecido. Decorado con ricos y numerosos motivos de ornamentación. Il Dícese de las molduras o capiteles decorados con cabezas o personajes pintados o esculpidos.

Historicismo. Tendencia arquitectónica que se expresa mediante estilos usados con anterioridad. Copia o reinterpretación de elementos de edificios clasificados dentro de un ámbito cultural. Tendencia que busca recuperar toda la riqueza de formas, espacios, materiales y tecnología que se han dado a través de la historia y que inexplicablemente fueron eliminados de la arquitectura por el movimiento moderno. Este estilo se definió al final del clasicismo y la introducción del Art Noveau.

En el siglo XVIII John Nash utilizó el estilo morisco en el Brighton Pavilion; Sir Barry empleó varios estilos en sus diversas realizaciones: el Parlamento de Londres (1840-1850) es de estilo neogótico tudor, los Travellers y Reform Clubs de estilo palazzo italiano y en el Highclere isabelino.

El estilo palazzo ya lo había utilizado Kleneze en la Residenz de Munich (1826). El estilo Rundhogen fue desarrollado por la escuela de Schinkel convirtiéndolo en un elemento indispensable de la arquitectura alemana. El templo de Sakrow de Persius, cerca de Berlín (1849-1854) se construyó empleando arcos de medio punto.

En Francia se introdujo un patrón estilístico denominado renacimiento francés aplicado en la reforma del ayuntamiento de París y que terminó con la ampliación del palacio de Louvre (1852). Su elemento más característico son las cubiertas de pavellion, las cuales fueron adoptadas en Inglaterra y América. El palacio Schwerin (1844) es de estilo neorenacentista francés.

Los elementos historicistas alcanzaron su máxima aplicación en la Ringstrasse de Viena iniciada en 1859 y con la construcción de edificios públicos en los cuales se emplearon estilos griegos, góticos, renacentistas y neobarrocos, cuyos ejemplos más importantes son la Opera de París de Tony Garnier (1861) y el palacio de Justicia de Bruselas de Poelaert (1866). El historicismo en Inglaterra se dio a conocer como reina Ana y en América Richardson fue el máximo exponente del neorománico. El rechazo de los estilos del pasado se inició entre

Los precursores del modernismo del siglo XX defendían que lo que estaban realizando no requería de la experiencia del desarrollo de la arquitectura miles de años atrás e, incluso, se llegó a los extremos de que, en algunas escuelas fue suprimida la clase de historia de la arquitectura.

1890 y la Primera Guerra Mundial.

El concepto de historicismo se introdujo en el marco de la ciencia de la historia y en especial en la tradición filosófica alemana con el objeto de establecer los orígenes de lo material y de lo intelectual. El historiador de arte, el alemán Hermann Beenker, introdujo en la historia de la arquitectura el término historicismo, con el objeto de dar valor a la arquitectura alemana del periodo romántico. Beenker hace que el término historicismo sea utilizado por los historiadores del arte alemán.

El concepto de algunos trabajos angloamericanos se apega a lo que Mandelbaum dice: define al eclecticismo como término que abarca más elementos de la historia de la arquitectura. Según esto, el historicismo abarca y define múltiples doctrinas y teorías arquitectónicas del siglo XIX.

Este concepto se identifica con la filosofía arquitectónica de Labrouste, Vaudoyer, entre otros franceses, inspirados en ideas utópico-sociales con las teorías analíticas y democráticas de fondo estructural que revela el planteamiento materialista de E. Viollet le Duc y Gottfried Semper al desarrollo de los dos tipos, y la noción historicista que aportan los arquitectos del movimiento victoriano inglés. El estilo internacional no logró erradicar los elementos historicistas en la arquitectura.

El siglo XIX fue determinante en la aplicación de los elementos arquitectónicos historicistas. Fue un regreso que concluyó con la creación del Art Nouveau. El neoclasicismo del estilo prusiano de Artur Moeller van de Bruck, 1916, regresó a la arquitectura de 1800. También se ve un ambiente historicista en la arquitectura de Peter Behrens, H. Tessenow, W. Kreis en la monumentalidad de la Estación Central de Stuttgart de P. Bunatz.

También en las obras de T. Fischer, como el Centro Comunitario Pfullingen Hallen en Pfullingen (1904-1907), en las de Paul Schmittnner y German Bestelmeyer. Muestran la postura conservadora de la burguesía. Esto excede a los ejemplos de la Neve Sachlichkeit en la arquitectura alemana de los años veinte.

La arquitectura expresionista también refleja rasgos historicistas de los elementos sustraídos del gótico, no aplicados específicamente en edificios religiosos, como se ve en las obras de D. Böhm y P. V. H. Klint, ni a los estilos arquitectónicos en materiales como el ladrillo de Fritz Schumacher y F. Höger de la Escuela de Amsterdam. La ideología de Paul Schultz-Naumburg está representada por el conservadurismo cultural y por las utopías futuristas utópico-sociales de Bruno Taut.

El proyecto para el Palacio de la Sociedad de Naciones de Marcello Piancentini, Gaetano Rapisardi y Angelo Mazzoni (Ginebra, 1927) y los edificios culturales y gubernamentales levantados en Washington, D. C. (1940), daban muestra de que países demócratas simpatizaban con la arquitectura historicista.

Los planes que vislumbraban edificios monumentales y los programas de vivienda del nacionalismo (Blut und Boden-sangre y tierra), no muestran la evolución de la arquitectura moderna, sino que reflejan su carácter histórico. La arquitectura facista italiana no estaba a favor de una arquitectura historicista.

A fines de 1920 en Alemania se originó una pugna entre la arquitectura tradicionalista y arquitectura moderna. Su contenido artístico refleja colisiones sociales, ciudades pequeñas y rurales contra la estructura metropolitana; cultura artesanal contra cultura industrial; forma personal contra la estandarizada.

En la Unión Soviética se introdujo posteriormente del concurso para el Palacio del Soviet Supremo (1931) y a mediados de la década de los cincuenta cuando se pretendió introducir una arquitectura nacionalista. El historicismo también se aplicó en la reconstrucción de algunos centros históricos. El historicismo se inició en Norteamérica (1960), con obras de destacados arquitectos como Philip Johnson, Ed Stone y Wallace Harrison. Cabe mencionar que el historicismo tuvo muchas dificultades y Philip Johnson sabía de estos problemas.

Ejemplo de esta arquitectura es la obra de Philip C. Johnson y John Burges en el teatro New Play House (Cleveland, Ohio 1981-1984)

En la actualidad, el historicismo se confunde con el posmodernismo, introducido en 1966 por Robert Ventui, que es una arquitectura que introduce elementos históricos lujosos.

Hititas Pueblo Indoeuropeo de Asia Menor que apareció a mediados del año 2000 a. C. La región que poblaron los hititas es la vasta península de Anatolia en Asia Menor. Región montañosa de la actual Turquía. Por ser zona de paso entre Asia y Europa y punto de confluencia de los pueblos procedentes del área danubiana y del Cáucaso, Grecia y Mesopotamia, recibió diversas corrientes culturales.

En Anatolia se ubican las primeras muestras de un sistema estructural característico: construcciones con muros de material pétreo en la parte inferior y con alzado de ladrillos de arcilla cocidos al sol.

En la última etapa de la Edad de Bronce (1600-1200 antes de nuestra era), se asentaron en las regiones centrales de Anatolia pueblos indoeuropeos cuyas migraciones se habían iniciado al principio del tercer milenio antes de Cristo. La más significativa de tales migraciones fue la de los hititas, la cual tuvo lugar hacia los dos mil años antes de nuestra era.

Los hititas, quienes al principio estuvieron divididos en estados independientes, formaron un estado unitario bajo la soberanía del rey de Labarna (c. 1600 a. C.). El imperio duró largo tiempo hasta que en 1180 a. C. sufrió grandes cambios provocados por los *pueblos del mar*.

El arte de este pueblo es conocido por las excavaciones en Bogazköy (la antigua Hattusas, capital del reino hitita), Yazilicaya y Alaca-Hüyük. Así se ha llegado a conocer la arquitectura y la escultura pertenecientes al Nuevo Imperio (1400-1180 a. C.). La parte inferior de las paredes de las construcciones era de sillares colocados de canto (ortostatos), y la superior era de ladrillos intercalados con vigas de madera. Las entradas de los edificios tenían pórtico. Las ciudades tenían murallas de muros dobles en los que se levantaban torreones aprovechando hábilmente lo rocoso del terreno, y puertas coronadas por un arco parabólico, decoradas con altorrelieves y encastradas entre los torreones. Sus obras escultóricas se concebían en función de la arquitectura, como lo demuestran las esfinges y los leones situados como guardianes a las puertas de Bogazköy y Alaca, y el relieve que representa un rey o una divinidad, esculpido en un monolito en la puerta llamada del rey, en Hattusas.

Anatolia trasmitió a través de Troya las bases para la primera casa de la Edad de Bronce. En Beycesultán se han encontrado restos de un *megarón* construido antes de la Edad de Bronce. En Kultepe, en el centro de Anatolia, encontraron otra construcción de la misma forma cuadrada con un inmenso hogar circular y cuatro columnas, forma

que fue adapatada en los palacios de Micenas mil años más tarde. Aquí, entonces, surgió el primer concepto básico de la forma que debe tener una casa habitación, concepto completamente desconocido en el Cercano Oriente, y que se extendió desde la tierra firme de Asia hasta Grecia y las islas, presentando una imagen tan convencional en la mente egea que se convirtió en un símbolo religioso en la Grecia clásica.

En el campo de la construcción práctica, se aportó una tradición arquitectónica muy importante. Se empezó a usar madera en la construcción de paredes y techos. En los países del Sur y Occidente del Mar Negro, se adoptó casi exclusivamente un método de construcción. Los muros descansaban en una subestructura de sillares de material pétreo sin pulir, reforzado éste con madera, con postes vericales amarrados al techo con espacios rellenos con ladrillo crudo o cocido. Este recurso daba elasticidad estructural tan necesaria en una región donde son frecuentes los terremotos. Había la desventaja de ser combustible, como puede comprobarse por los restos de vigas quemadas y ladrillo vitrificado en sitios donde se han reconstruido algunos edificios. Este estilo dictó los principios del diseño desde Creta y Grecia a las ciudades interiores de Anatolia y Siria para edificios grandes y pequeños entre los cuales se encontraron los palacios egeos de la Edad de Bronce.

Con la caída del Imperio Hitita, provocada por los pueblos del mar, que introdujeron en Anatolia la Edad del Hierro, se inició una nueva fase cultural y artística: la sirio hitita, la cual está más conectada con el mundo sirio que con el anatólico; se desarrolló en ciudades-estado, como Tell Halaf, Zinchirli, Malatya y Karkamis.

La cultura hitita fue una combinación de elementos de la religión, literatura y arte; muestra las facetas cosmopolitas del Este antiguo. El panteón de los hititas incluía miles de musas. El culto del estado estuvo dominado por la diosa del sol, Arinna, protectora de la dinastía real.

Ciudades. La ciudad principal hitita fue Hattusa, situada en Anatolia, meseta central de Turquía. Ocupó una extensión de 160 ha y se elevaba 900 m sobre el nivel del mar.

Su influencia se extendió desde el mar Egeo hasta los límites del Eufrates en Mesopotamia, al Norte del mar Negro y al sur de las llanuras de Siria.

Por su ubicación asemejaba una plaza-fortaleza natural, debido a que estaba rodeada por un desfiladero y un angosto valle.

Los primeros pobladores se establecieron durante el siglo xix en terrenos que rodeaban el valle, para formar un Karum o colonia de comerciantes asirios. La ciudad fue fundada en el año 1700 a. C. En el siglo xvi el rey Hantili, construyó las murallas que constantemente se fueron ampliando, estás rodean dos áreas diferentes, la alta y la baja, las cuales se comunican con túneles y escalinatas.

La ciudad de Hattusa creció durante el siglo XIV, debido a las conquistas hititas de la ápoca. Se agrandó la vieja muralla, incluso para agrupar a toda la población de la región circundante.

La muralla en algunos puntos alcanzó un espesor de casi 8 m y tenía un perímetro de 6.5 km, aproximadamente; atravesaba colinas y algunas depresiones del terreno.

La muralla se levantaba sobre cimientos de material pétreo de gran tamaño, como bloques, los cuales no requerían de argamasa. Sobre estos cimientos se colocaban muros de ladrillo de adobe. En algunos puntos se colocaban baluartes de vigilancia y puertas para acceder a la ciudad. Las entradas a Hattusa constituían la característica más interesante como sistema defensivo: en total son ocho, rematadas en arco y cerradas por puertas de madera. La más importante es la Puerta de los Leones, la cual estaba protegida por dos torres altas rectangulares cuyos cimientos edificados con bloques de material pétreo tenían un claro de tres metros; su nombre fue asignado por las monumentales esculturas de leones situadas en los extremos.

Otra de las entradas principales fue la Puerta Real o del Rey, en forma de ojiva. Estaba decorada con figuras de un dios musculoso, que porta un hacha de combate, y estaba flaqueado por dos torres de material pétreo. Tenía dos puertas de dos hojas probablemente de madera. Entre ambas existía un vestíbulo para revisión de los visitantes. También contaba con túneles abovedados para el contraataque. Eran angostos para facilitar la defensa, tenían una longitud de 70 m aproximadamente con una ligera inclinación y atravesaban por una de las torres. En la parte alta existe un foso profundo y una muralla, cuatro templos, de planta rectangular, con patio al centro.

Las casas eran de techos planos y estaban adosadas unas a otras. Tenían en la parte baja de sus muros, orificios para desalojar las aguas residuales que canalizaban a unos estrechos canalillos situados entre los patios privados traseros. Los muros de las casas eran de barro.

La ciudad baja de Hattusa estaba en una amplia ladera que dominó la meseta anatólica de los hititas. En esta parte se erigió el Gran Templo. El proyecto consistía en una docena de estrechos almacenes, cámaras para archivos y viviendas para los sacerdotes y dignatarios. El conjunto se terminó en el año 1 200 a. C. Los edificios principales se encontraban dentro de un área de 20 000 m² aproximadamente. El templo estaba dividido por una amplia avenida.

El gran templo constaba de una puerta procesional, agua para las abluciones, patio interior, dos santuarios gemelos abiertos al aire libre, los cuales estraban dedicados a Teshub (dios de la Tempestad) y Arinna (diosa del sol). El palacio imperial estaba localizada en la parte más alta de la ciudadela. El segundo piso del palacio real servía para reuniones de carácter político.

En la ciudad baja se encontraba un tipo de acropólis conocida como Büyükkale, en esta parte se construyeron los palacios fortificados. Ahí se edificó una casa que media 18 x15 m y constaba de por lo menos de 8 habitaciones que se comunicaban internamente por una escalera de material pétreo. Era un edificio dispuesto en forma aislada. Sus muros no siguen un trazo rectilíneo planeado, sino escalonado y con salientes, lo que generaba diferentes ángulos. Los diferentes pisos se edificaron sobre terrazas.

En ambas ciudades las construcciones civiles eran de poca altura y de una planta; tenían paredes de ladrillo crudo y techos de madera. Al crecer la población se construyeron chozas extramuros.

Otra ciudad importantes fue Yazilikaya donde se encontraba un templo religioso, al que asistían los reyes hititas. Constaba de una entrada y recinto del templo; hacia la parte sureste se localizan dos galerías dentro de la formación rocosa. En los muros de la mayor de las cámaras estaba decorada con figuras de 66 dioses y diosas.

Hito (Landmark) Mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para conocer la dirección de los caminos y señalar los límites de un territorio. Este término también se emplea para enfatizar algún edificio, calle, cruce vial o monumento importante en una ciudad o algún lugar.

Hittorf, Jakob Ignaz (1792-1867). Arquitecto y arqueólogo francés. Fue discípulo de Belanger y de Percier. Diseñó algunas construcciones notables en el París del Segundo Imperio, como el templo de Saint-Vincent-de-Paul (1831-1844). Es autor de la sistematización de la Plaza de la Concorde y de los Champs Élysées, las fachadas de los edificios de la plaza del l'Étoile y, sobre todo, la Gare du Nord (1861-1863) que fue su obra más importante, caracterizada por una estructura metálica.

Hoban, James (c.1762-1831). Arquitecto irlandés que se estableció en Estados Unidos. Realizó el Capitolio del Estado en Columbia (1791), y diseñó la Casa Blanca de Washington (iniciada en 1792-1793 y terminada en 1801).

Hockey. El hockey se inició en el antiguo Egipto, Persia y Grecia. Los ingleses lo llamaban hockie y los franceses lo llamaban Hoquet. El Blackheath, fue el primer club de hockey (1861).

Hoffman, Josef (1870-1956). Arquitecto, diseñador, urbanista y artista gráfico austriaco. Fue alumno de O. Wagner, quien contribuyó a la renovación de la arquitectura austriaca. En 1897 participó con I. M. Olbrich y otros jóvenes arquitectos en la constitución de un movimiento de vanguardia. Participó en la redacción de Ver Sacrum, la revista del grupo. Con Moser y Ozeschka fundó la comunidad de producción de los artesanos de Viena inspirada en el modelo inglés de la Guild of Handicraft de Ashbee.

Dentro de las tendencias generales de renovación expresadas por los artistas del modernismo, la obra de Hoffmann se caracterizó por el trato refinado de las superficies, obtenido con decoraciones geométricas y delicadas bicromías blancas y negras. En este aspecto, la obra de este arquitecto se acerca a la simplificación lineal de Voisey y a la definición de los espacios internos de MacKintosh (vestíbulo de la casa Moser, 1901-1903, el de la casa Koller, 1902, y el del Palacio de la Secesión, 1898 en Viena; muebles para la exposición de París, 1900).

En las obras arquitectónicas y en particular en el Sanatorio de Punkersdorf (1904-1908) y en el famosísimo Palacio Stoclet de Bruselas (1905-1911), la gracia elegante de Hoffmann vuelve a observarse en la levedad de las superficies blancas sobre las que se dibujan en las aberturas perfectamente espaciadas. También en la extrema modernidad de algunos motivos estílisticos (techos planos, ventanas sin molduras), su obra aparece aún ligada a la tradición constructiva austriaca de la que propone una revisión más formal que sustancial. Después de alcanzar gran fama internacional, Hoffmann acabó por divergir, en sus investigaciones, de la corriente más renovadora del Movimiento Moderno, replegándose en una forma de gusto clasicista.

Hogar, fondo de (Fire box, furnace, hearth) Fogón de una chiminea. Placa de metal colocada en el fondo del hogar de una chimenea. Il Espacio interior comprendido entre el hogar y los jambajes.

Hoger Johannes, Friedrich (1877-1949). Arquitecto alemán, quien inició sus estudios de arquitectura en Hamburgo.


Sus principales obras fueron: la Torre Anzeiger en Hannover (1927-1928) y el ayuntamiento de Rustringen (1929).

Hoja ( Window sash, door sash ) Tablero que cierra una puerta o una ventana. Il Madera de la puerta o ventana. Il Motivo de ornamentación, reproducción de hojas aplicadas sobre un perfil de molduras y repetidas hasta lo infinito para decorar. Il Lámina delgada de cualquier material como plástico, metal, papel, etc. Acuática. Hoja ondeada o de bordes lisos, sin recortes, con que se decoran molduras y de la cual se sirven para enriquecer las volutas de hierro de las rejas y los balcolnes. Curvada. Hoja aplicada sobre una moldura o una superficie de forma circular. De acanto. Ornato formado de hojas cuyos bordes superiores se enrollan ligeramente en volutas y cuya presencia caracteriza los capiteles de orden corintio compuesto. De ángulo. Hoja colocada en el ángulo de una cornisa de techumbre, etcétera, formado por dos molduras. La nervadura media o principal de estas hojas se aplica sobre el ángulo de la moldura. El dibujo de las hojas se reproduce simétricamente sobre cada lado de la misma. De cardo. Motivo de ornamentación empleado en ciertos capiteles del siglo v. De col. Se empleó en el siglo XV y XVII. Las torrecitas que decoran los hastiales sobre las aristas de los piñones, están formados con hojas de col cortadas; los estuarios de la Edad Media demostraron habilidad extraordinaria con el cincel. De parra. La empleada para cubrir el sexo de las estautas o pinturas. De perejil. Hojitas delgadas, recortadas, que entran como las hojas de acanto en la composición del capitel corintio. Hojas entabladas. En la arquitectura ojival, las series de hojas cuyas extremidades se encorban, hojas que están dispuestas entre dos molduras.


Hojalatería. Taller en donde se fabrican piezas de hojalata. Il Tienda que vende productos de hojalatería.

Hojarasca (Fallen leaves) Conjunto ornamental de hojas que forme roleos u otros motivos. Es aplicable a casi todos los estilos, pero tiene un papel muy especial en el Renacimiento.

Holabird, William (1854-1923). Arquitecto estadounidense. Alumno de W. Baron Jeney; estuvo entre los protagonistas de la década "heroica" de la llamada escuela de Chicago (1880-1890). Trabajó con M. Roche en la construcción de algunas de las obras más importantes de este periodo: el Monadnock Building (1893, extensión sur), el Tacoma Building (1867-1889) y el Marquete Building (1894) en Chicago, donde se encuentran los elementos representativos de la escuela, como la estructura vertical de acero y las amplias vidrieras.

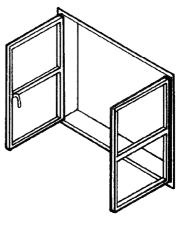

Hoja

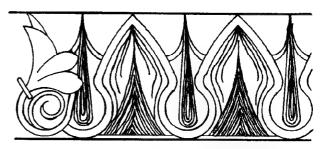

Hojas

Holanda 39



( Dutch Architecture )

País ubicado entre Alemania, Bélgica y el Mar del Norte. Su superficie es de 5 524 km². Gran parte de su territorio está situado bajo el nivel del mar, con el que han sostenido grandes luchas a través del tiempo. Posee numerosos pólders (región pantanosa rodeada de diques, a fin de evitar la inundación por las aguas marinas o fluviales) y densas vías fluviales. El río Rhin cruza una parte de este país y desemboca en el Mar del Norte.

### **ANTECEDENTES HISTORICOS**

### PRIMEROS HABITANTES

El territorio del que forma parte Holanda es una amplia región que se puede considerar parte de la Europa Septentrional, la cual está compuesta por varios países. En toda esta zona, el hombre dejó huellas seguras desde la época de las glaciaciones. En la última o penúltima glaciación habitaban esa región los antecesores del Hombre de Neanderthal y este mismo. Posteriormente, en la época postglacial surgió el Hombre de Cro-Magnon, el cual se acerca bastante a la conformación del hombre actual.

Rico en caza mayor, el territorio ocupado por los bárbaros europeos que corresponde a las regiones boscosas al norte de las cadenas montañosas europeas, posee lagos donde abunda la pesca y litorales. La Europa Septentrional ofreció después de las glaciaciones condiciones de vida favorables a los cazadores y los pescadores mesolíticos, los cuales aparecen más prósperos que en ninguna otra región de Europa.

Por el contrario, la agricultura chocaba aquí con numerosos problemas: falta de suelos loésicos, humedad más intensa, y desmonte difícil. Por estas razones, no sorprende ver cómo los colonos que vivieron entre los milenios quinto y sexto detienen su avance hacia el norte de Alemania y Polonia central, el sur de los Países Bajos, y cómo no alcanzan ni un solo punto del Mar Báltico ni del Mar del Norte. Sin embargo, se han encontrado objetos que indican alguna actividad agrícola (arado neolítico hallado en Valle, Frisia Oriental, región que pertenece hoy a Holanda).

Este periodo donde ya no hubo avance duró milenio y medio, pero el mesolítico forestal y costero de la Europa Septentrional prosiguió su desarrollo. En el transcurso del cuarto milenio hubo contacto entre los campesinos neolíticos de Europa Central y los habitantes del Norte de Europa. Las poblaciones costeras del Norte, cada vez más orientadas hacia la pesca en alta mar, no recibieron mucha influencia del neolítico del Danubio; pero en las poblaciones del interior probablemente surgió la ganadería.

Hubo profundas transformaciones culturales en la Europa Septentrional hacia el tercer milenio. Aunque no desaparecieron, las poblaciones de tradición mesolítica cedieron poco a poco su sitio a una civilización que se extiendía por el Norte hasta Escandinavia Meridional.

Las nuevas formas económicas (domesticación de plantas y animales útiles) obligaron al habitante de estas regiones a establecerse duraderamente en determinados lugares de habitación. Con esto empezó la historia de la edificación de casas. Las ventajas de la antigua morada en la caverna se conservaron hundiendo la parte inferior de la casa en el suelo. En el norte, surgieron las unidades de vivienda múltiple: casas de madera sólidamente construidas, que podían tener 80 metros de largo, y en las que se acomodaban varias familias o una sola familia grande bajo un mismo techo. El hogar estaba en el centro del gran espacio central; un lucernario en el techo, encima del hogar, permitía la entrada de luz y que saliera el humo. Las alas de ambos lados se dividían en corrales para dar cobijo a los animales.

Al final del Neolítico surgieron los metales: se elaboraban vasos campaniformes, cuentas, hachas y puñales de cobre. En el norte de Europa, la Edad de Bronce (1500-650 a. C.) duró casi milenio y medio. Las armas e instrumentos de aquella época presentan formas más nobles con rica ornamentación, la cual avanzó hasta alcanzar perfección exuberante. El adorno culminó en tiras de meandros y trenzados, palmetas y, a veces, en remates de cabezas zoomorfas. El ámbar que adquirían los mercados meridionales era suministrado por Europa Septentrional. En el Norte no había yacimientos metalíferos, por lo que sus habitantes debieron importar metal desde mediados del segundo milenio a cambio de ámbar.

Los muertos eran incinerados. Las urnas tenían forma de choza y otras fueron decoradas con rostros humanos. Estos ritos crematorios se propagaron por el río Rhin.

Otra vez, las formas económicas y las condiciones de la Edad del Hierro se reflejaron con suma claridad en los poblados. Las etapas más antiguas fueron de actividad pacífica y de intenso movimiento comercial. Desaparecieron las construcciones defensivas, así como los palafitos donde no había peligro de inundación. Los poblados se establecieron en llanos. Al final del periodo los poblados se fortificaron, se construyeron ciudades refugio y en las tumbas aumentó la proporción de armas. Por los restos de objetos encontrados se deducen las relaciones comerciales existentes entre los pueblos del curso del río Rhin y Ródano. Los celtas fueron habitantes de Holanda en los siglos vi y v antes de nuestra era.

Así, la región que hoy ocupa Holanda estuvo habitada por tribus germánicas; también por celtas, frisios y bátavos. Sus habitantes siempre miraron hacia el Sur y entablaron relaciones comerciales con los habitantes meridionales, pero posteriormente no atravesaron los límites del Imperio Romano.

#### ■ INVASION ROMANA

La ocupación romana (siglo I d. C.), en lo que hoy es Holanda no se extendió al otro lado del Rhin (desde Utrecht a Valkenburg). En Heerlen, donde los romanos permanecieron más tiempo, se han encontrado restos de unas termas. Abajo del templo medieval de Elst se encontraron los cimientos de dos templos del tipo galo-romano. Todavía se encuentran fortalezas construidas con material pétreo casi al final del Imperio Romano y abandonadas por el año 250 de nuestra era (Utrecht).

Por el año 600 de nuestra era, los reyes francos habían extendido sus dominios hasta Utrecht. En el año 734 sometieron el territorio frisio al Norte de Utrecht. Al final del siglo VIII, la totalidad de Holanda formaba parte del reino franco. Durante el Imperio Carolingio, Utrecht, Maastricht y y Doventer gozaron de cierta prosperidad.

En el año 885, los señores del país derrotaron a los normandos y fue así como nació el condado de Holanda. Sin embargo, casi 600 años después, en 1477, pasó a ser posesión de Austria. Fue el origen de la formación de las provincias unidas (1579). Su nombre estuvo ligado (y aún, erróneamente) a los Países Bajos. Holanda formaba parte del Reino de los Borgoña-Habsburgos en el siglo xvi. Apenas en 1568 hubo un levantamiento de varios territorios holandeses contra la autoridad de Felipe II, rey de España y señor de los dominios borgoñón-habsburgueses. La rebelión fue capitaneada por Guillermo de Orange, fundador de la dinastía que gobierna actualmente a Holanda.

La guerra que independizó a Holanda se conoce como Guerra de los Ochenta años (1568-1648). Con la Paz de Westfalia, se sancionó el reconocimiento de la República de las Siete Provincias Reunidas como estado independiente.

La arquitectura que surgió en la época del gótico estuvo fuertemente influida por la arquitectura francesa, sin embargo, no dejan de tener un sello particular de gran riqueza y encanto.

### **DESARROLLO ARQUITECTONICO**

#### ROMANICO

Los primeros monumentos del siglo IX, son en la mayor parte monasterios benedictinos como la abadía de Egmont, fundada por los monjes de San Bavón de Gante (889).

Por el siglo XI, los dos centros principales de la arquitectura románica eran Maastricht y Utrecht. El templo de St. Lebuinus (ahora Grate Kerk), en Deventer, está construido en el estilo de Utrecht, en tanto que el templo de Susteren, Limburg, tiene elementos romanos, lo que lo distingue de la arquitectura del grupo de Maastricht. El templo poligonal de St. Walburga en Groningen (ca. 1000), cuyos cimientos han sido descubiertos, y la capilla de Valkhof

en Nijmegen (mediados del siglo XI) estuvieron inspirados en la capilla palatina carolingia de Aachen. Aunque las basílicas abovedadas del siglo XII no tienen características que las distingan de las contemporáneas de la arquitectura alemana, se observa que los transeptos secundarios de la nave (Maastricht, templo de Nuestra Señora) en Limburg y en Utrecht, han sido tomados de los templos del Norte de Italia.

Como ejemplos de monumentos cistercienses está el templo de Roermond (1218) y el templo de Rolduc (1143-1153). Posteriormente se edificaría el templo de san Nicolás de Deventer y los de san Servasio (1240) y santa María en Maastricht (ss. XII-XIII).

A las etapas iniciales de la Catedral de Utrecht (1254-1517) siguieron el estilo de las catedrales del Norte de Francia, pero allí también florecieron las tendencias estilísticas del gótico y del gótico-románico, que se derivaron a partir de fuentes extranjeras.

Hasta el primer cuarto del siglo XIII los materiales de construcción eran en su mayoría importados.

Los enormes templos románicos se contruyeron inicialmente con material pétreo; a partir de 1225 se levantaron de ladrillo de fabricación local. La ornamentación se hacía con roca caliza importada de Bélgica y arenisca y traquita de Alemania.

Debido a que la zona carecía de material pétreo las esculturas se importaban generalmente de las regiones de Sajonia y Renania, por ejemplo numerosas pilas baustismales y el sepulcro de Jan van Polanem y su mujer para el templo de Breda.

### **■** GOTICO

El estilo gótico del Scheldt Ilegó hasta el condado medieval de La Haya, y el estilo gótico-románico de las tierras del Rhin y Westfalia alcanzó las provincias orientales. Los logros más notables de la arquitectura holandesa en estilo gótico datan de finales del siglo xiv a inicio del siglo xvi.

Varios miembros de la familia Keldermans (arquitectos y constructores de Mechelen) fueron comisionados para ejecutar grandes proyectos en la parte occidental de Holanda.

En los primeros templos de estilo gótico de mediados del siglo XIII se mantiene la elegancia del conjunto por los detalles debido a la escasez de material pétreo.

Los modelos de la nueva arquitectura provienen generalmente de Francia. La simplificación de las estructuras contribuyó a una particular interpretación del estilo gótico, que dio como resultado un estilo nacional llamado *Vermeulen*, el cual se caracterizó por templos de tres, cuatro y cinco naves con deambulatorio y sin capillas; ejemplos: Delft, Amsterdam y Deventer. A este tipo de templos siguió otro menos generalizado con deambulatorio y capillas radiales como Hulst, Nimega, Dordrecht; un tercer grupo con nichos profundos entre columnas y paños de pared, Kampen y Zutphen.

En las localidades pequeñas se levantaron templos pequeños de tres y una nave con escasa decoración.

Holanda 41

Estos templos tienden a modificar el plano tipo basilical y elevar las tres torres a la misma altura, lo cual dio origen al templo tipo hallenkerko hallenkirche, de tres naves a una misma altura y longitud igual, modelo que se caracterizó en el siglo xv.

En las regiones donde el suelo es de poca resistencia se construyeron los templos llamados de los navegantes, de baja estructura y cubierta de madera, cuya característica trascendental son las torres de hasta 100 m de altura, entre las que sobresalen las de Hoorn, Edam y Naardem.

El estilo gótico de Brabante, cuyo ejemplo más importante es la catedral de Hertogenbosch, sirvió de inspiración a todos los templos de los condados de Holanda y Zeeland e, incluso, de Utrecht.

En importancia siguió la arquitectura gótica tardía de las tierras del Rhin. Los templos elegantes y grandes de Venray, Nijmegen, Arnhem, Zaltbommel y Doesburg, varios de los cuales son del tipo basilical, marcan el estilo de esta región. Utrecht fue particularmente influenciado en la construcción de los campanarios. El bello campanario de su catedral, el cual data de mediados del siglo xiv, sirvió como modelo de los de Amersfoort y Rhenen, así como el del templo de san Juan en Maastricht.

Además de los templos monumentales construidos por las escuelas góticas líderes, hay gran cantidad de templos pequeños de varios tipos. La mayoría fueron construidos con ladrillo y el material pétreo se usó sólo para elementos secundarios.

Una característica muy importante de la arquitectura gótica floreció de la mitad del siglo XIII al siglo XIV en la provincia de Groningen y alrededores. Lo característico de este estilo fueron los efectos decorativos obtenidos con ladrillos colocados siguiendo dibujos, para formar mosaicos, y con bóvedas nervadas en forma de domo en la nave.

Los templos también se cubrieron con bóvedas vaídas y bóvedas de cañón, de madera, abajo de una techumbre. En muchas regiones, particularmente en Brabante del Norte, los campanarios de los templos de los pueblos pequeños son verdaderamente notables.

Hay muy pocos ejemplos de la arquitectura civil gótica en Holanda; los más notables son los ayuntamientos de Middelburg, Veere, Tholen y Gouda. Estos edificios fueron construidos de ladrillo. Ni siquiera la arquitectura gótica militar está representada, aunque son dignas de mencionarse las puertas de Bergen op Zoom, Delft, Haarlem, Zutphen y Zwolle.

En la escultura destacó Claus Sluter quien trabajó en la cartuja en Dijon, Francia.

### **■ RENACIMIENTO**

En el siglo xvi, Holanda y Bélgica quedaron bajo el poder de Carlos V. Bajo Felipe II, hijo de Carlos V, la represión del protestantismo y el gobierno déspota, llevaron a una rebelión en 1568, guiada por Guillermo de Orange. Después de la muerte de Felipe II (1598), las Provincias Unidas continuaron su lucha contra los Habsburgo; con la Paz de Westfalia, fueron reconocidas por España. El gobierno federal de las Provincias Unidas estaba en La Haya, donde el estatúder de las posesiones más importantes de la casa de Orange también hizo su lugar de residencia. El hecho de que la fuerza de Holanda radicaba casi totalmente en su flota y en el comercio, la llevó a una guerra con Inglaterra, la cual terminó en 1688, cuando el estatúder se convirtió en rey de Inglaterra como Guillermo III. Estos dos países se unieron luego contra Luis XIV de Francia.

Amberes (Bélgica) fue el centro principal del arte renacentista. A mediados de 1500, el gran arquitecto de Vriendt construyó el municipio de la ciudad, edificio magnífico donde el clasicismo italiano de pórticos y arquerías armoniza audazmente con el motivo central nórdico y de visible influencia francesa. El arte popular se observa en las pequeñas casas burguesas hechas de ladrillo y piedra, adornadas rica e ingenuamente con motivos llegados de Venecia o Milán.

El renacimiento penetró a Holanda a través de la obra del italiano Tommaso Vincidor, mientras el estilo gótico fue perpetuado con la arquitectura religiosa de la primera mitad del siglo xvi, en la que la actividad arquitectónica se limitó a terminar o a ampliar los edificios existentes y mantiene un carácter nacional. Las formas góticas no se abandoraron abruptamente en la arquitectura civil. Pero por 1515 las formas renacentistas empezaron a influenciar la arquitectura. Los elementos "antiguos" son muy evidentes en el edificio principal del castillo en Breda y en la curiosa torre del Templo en Ijsselstein (1540), al Sur de Utrecht.

Hacia 1550 surgió un manierismo caótico que tenía casi exclusivamente una finalidad decorativa. La mayor parte de los ejemplos que existen son edificios de dimensiones modestas y elementos de ornamentación arquitectónica, como la repisa de chimenea del ayuntamiento de Kampen; la linterna magnífica de Bilhamer (ca. 1565) para el templo viejo de Amsterdam es una variación renacentista de la torre gótica del Grote Kerk en Haarlem. El ayuntamiento de Antwerp, construido por Cornelius II Floris de Vriendt entre 1561 y 1565, se convirtió en el prototipo. Las características arquitectónicas de Hans Vredeman de Uries ayudaron a extender la reputación de esta estructura, la cual sirvió como modelo para el antiguo ayuntamiento de La Haya (1564) y el de Vlissimgen (1595). La rebelión de 1568 detuvo momentáneamente la actividad arquitectónica, la cual volvió a surgir hasta finales del siglo XVI en las ciudades comerciales.

Se construyeron edificios inspirados en modelos italianos como los palacios de Oudewater (1581), Franeker (1591) y Naardem (1601).

La marca holandesa del manierismo tomó auge después de 1595 y alcanzó su apoyo entre 1600 y 1630. El ejemplo más representativo es el antiguo matadero (mercado de carnes), obra de Lieven Kiev y Hendrik de Keyser, arquitecto de Amsterdam, en Haarlem (1602-1603). Su estructura no adoptó la ordenación clásica con pilastras y columnas, pero empleó tragaluces con magníficos gabletes y muros almohadillados en la fachada.

Hendrik de Keyser (1556-1621) es autor de la Norderkerk el templo del Norte en Amsterdam (1620). Modelo de la iglesia protestante, de planta central, reúne a los fieles entorno al púlpito; creó una escuela de arquitectura en la misma ciudad y es autor de un tratado titulado *Architecture Moderna*, escrito en latín. Con sus construcciones dio su fisonomía actual a la ciudad.

Una característica de este periodo son los efectos decorativos logrados por la alternancia de ladrillo y material pétreo, aunque algunas fachadas monumentales como las de los ayuntamientos de Delft y Leiden, se construyeron totalmente de arenisca.

Los países del Norte de Holanda conservaron sus viejas tradiciones arquitectónicas e incorporaron los elementos decorativos del Renacimiento a sus construcciones.

El estilo barroco fue rechazado por los arquitectos holandeses, y en algunas construcciones adoptaron de manera espontánea algunos elementos del barroco primitivo.

La burguesía local se desarrolló con la venta de productos textiles de Leiden y Haarlem, con los terciopelos de Utrech y con el comercio de productos de Africa y del Extremo Oriente. En ese momento Amsterdam se convirtió en una de las ciudades mayores de Europa y posteriormente controló el mercado mundial de los diamantes. Este acontecimiento creó a la rica burguesía protestante quien amaba la simplicidad y las formas derivadas de la utilización del ladrillo, material de construcción típico de Holanda.

En el centro de Amsterdam surgieron los canales en forma de anillos concéntricos. Su extensión se dio en forma de media luna, constituyó un caso aislado de previsión urnanística. Se dio una inigualable proporción entre canales, edificios y muelles que ofrecen una variedad de perspectivas semicirculares.

### **■** CLASICISMO

Después de 1620, surgió una tendencia más orientada hacia lo clásico. Uno de los más bellos ejemplos es el castillo de Nieuwborg (demolido en 1703), cerca de La Haya. Los principales promotores del clasicismo holandés fueron los artistas "románicos" de Haarlem y Urtrecht, como Salomon de Bray y Paulus Moreelse.

Hacia 1630, la provincia de Holanda fue la que determinó el camino a seguir en la arquitectura holandesa. Fue con Jacob van Campen (1595-1657) con quien se alcanzó un clasicismo verdaderamente monumental, al lado de Pieter Post edificaron el Mauritshuis (1633-1640) en La Haya. Famoso pala-

cio para el príncipe Mauricio de Nassau (en la actualidad, museo). Construcción de un clasicismo simple. aperece como un paralelepípedo. Su estructura arquitectónica es a base de piedra tallada y las superficies intermedias de muros a base de ladrillo, con excepción de la parte central. La cornisa sostiene seis pilastras planas con capiteles jónicos. Dichas pilastras recorren de forma vertical la fachada, resaltan mediante ventanas los pisos de la construcción. El contraste plástico resulta del color de los materiales. Este palacio fue iniciado en 1648 por van Campen, es una de las pocas construcciones edificadas con material pétreo, en el centro de la planta se encuentra la sala de los pasos perdidos, ubicada entre dos patios, cuyo objetivo es iluminar el interior. por eso son inaccesibles desde la planta. Entorno a ambos patios se desarrolla un ancho corredor que da acceso a las diversas oficinas y una escalera que comunica a la planta noble. La entrada carece de vestíbulo y remata con la sala de justicia en la cual se impartía la pena de muerte.

Esta obra repercutiría en el Mercado de los Paños de Van Gravesande en Leiden; en el ayuntamiento de Maastricht de Pieter Post (1659); en la reconstrucción de Hertogenbosc a cargo de Claes Jeremiasz Persoom de Rotterdam y en el Palacio Municipal de Amsterdam (actualmente Palacio Real).

Van Campen construyó también el templo nuevo de Haarlem con una planta de cruz griega, sin el domo tradicional en el cruce. Este tipo fue también muy imitado.

Otros arquitectos adaptaron el nuevo estilo a las necesidades de la sociedad burguesa: se construyeron casas angostas con fachadas con gabletes en Amsterdam e imitadas en otros lugares.

Destacan las casas construidas por Philips Vingboos, en Amsterdam (1638-1670) y las casas del Prinzensgracht, situadas en uno de los canales del centro de la ciudad.

La arquitectura religiosa únicamente se manifestó en algunos templos protestantes. En la segunda mitad del siglo XVII se impuso la influencia de los tratadistas italianos Serlio, Palladio y Scamozzi.

Por 1670 se abandonó la costumbre de decorar las fachadas con hileras de pilastras, fue sustituida por una sobriedad extrema de forma. Algunos ejemplos son los ayuntamientos de Enkhuizen (1688, Steven Vennecool) y de Deventer (1696, Jacob Pietersz), ambos con fachadas de arenisca. Las estructuras religiosas en este estilo fueron el templo redondo luterano y la sinagoga portuguesa en Amsterdam (1675, Elias Bouman).

El siglo XVII fue la época dorada del arte y la arquitectura holandesa donde surgieron elegantes edificios públicos y negocios comerciales construidos a lo largo de los canales de Amsterdam, al igual que en otras ciudades.

La arquitectura holandesa del siglo xvII es única y de características totalmente nacionales debido a la influencia de la región y el clima del norte.

Holanda 43

#### SIGLO XVIII

En el siglo XVIII murió Guillermo III, rey de Inglaterra y estatúder de Holanda; ésta sostuvo otra guerra con Inglaterra y una con Francia. Durante la primera mitad del siglo XVIII continuó la preponderancia de las provincias occidentales. En 1795 se fundó la República de Batavia.

Durante este siglo la arquitectura se encontraba en declive. A principios de siglo estaba sometida a la inspiración francesa. Destacan los arquitectos Daniel Marot y Frédéric Blancard en Amsterdam.

La figura más notable fue Daniel Marot cuyo estilo era Luis XIV tardío. Este estilo también se extendió por Zeeland donde está representado por las obras de Jan Pieter van Baurscheit el Joven. Lo que también se imitó fue la más bien sólida decoración de Marot. Los arquitectos holandeses confinaron la decoración a la parte central de las amplias fachadas y a la porción inferior de las fachadas de los edificios angostos, especialmente en Amsterdam. Posteriormente Frédéric Blancard se sometió a las normas italianas. En Rotterdam, Carlo Giovanni Giudice y en Haarlem, Trinqueti, ambos de origen italiano, construyeron algunas obras.

#### **ARQUITECTURA MODERNA**

En 1814, Holanda formó con Bélgica el reino de los Países Bajos, del cual obtuvo su independencia en 1833, y formó a partir de entonces un reino aparte, al que se le asignó Luxemburgo. Durante este periodo neoclásico continuó el carácter ecléctico provocando aún más la decadencia en la arquitectura y ni siquiera el periodo del romanticismo logró salvarla.

Durante la primera parte del siglo XIX permaneció un clasicismo insubstancial con el cual se construyeron algunos tribunales y templos con pórticos con columnatas. Por el año 1840 surgió el estilo neogótico románico, favorecido por el rey Guillermo II.

Algunos años después, la construcción con acero atrajo la atención en el Paleis voor Volksvlijt en Amsterdam (1857, destruido en 1927) el cual fue una variación del Palacio de Cristal de Londres. Al reorganizarse la Iglesia Católica romana en Holanda, se incrementó la construcción de templos. Predominó el estilo neogótico en la arquitectura religiosa, en tanto que el estilo neorrenacentista caracterizó a la arquitectura civil como en el Rijk museum (1877-1885) y la Central Station (1881-1889), en Amsterdam ambos de P. J. H. Cuypers. Kaarel Petrus Cornelius de Bazel, Hendrikus Theodorus Wijdeveld y Willem Kromhout, lograron interpretaciones muy personales del nuevo estilo.

Al final del siglo xix hubo un cambio revolucionario en la arquitectura con el estilo funcional de Hendrik Petrus Berlage. Su estilo plasmado en la Bolsa de valores de Amsterdam (1897-1903), fue muy importante para la evolución posterior de la arquitectura moderna internacional. Difundió sus ideas mediante conferencias y articulos que publicó en varias revistas.

El centro artístico de La Haya se trasladó a Amsterdam. Decayó el concepto del arte por el arte y del arte individualista.

En 1901 se promulgó una ley holandesa, sobre la calidad de vivienda. Este decreto según los Harvard City Planning Studies, es el documento legislativo más congruente. Consta de once capítulos, los cuales tratan los problemas nacionales referentes a la habitación. La nueva ley surgió en el momento adecuado, señala que toda ciudad de diez mil o más habitantes tienen la obligación de elaborar un plan general de desarrollo (plan regulador). También consideraba el tema de las expropiaciones con el objeto de que el municipio pudiera realizar las obras más convenientes.

Hasta entonces la vivienda para la clase obrera había sido tema en las grandes exposiciones de arquitectura, pero nunca se había considerado como actividad constructora. Para llevar a cabo esta empresa se crearon sociedades constructoras, organizadas cooperativamente para obtener créditos del estado y destinarlos a la construcción de vivienda económica. Al mismo tiempo, el Municipio adquiría predios para destinarlos a barrios de vivienda.

En Holanda la revaluación de la arquitectura dentro de la realidad moderna comenzó después de 1910. En este ámbito surguieron grupos de arquitectos quienes crearon nuevas tendencias arquitectónicas.

El llamado grupo de los arquitectónicos concretó las nuevas posiciones, creó una arquitectura de gran racionalidad constructiva que se difundió por toda Europa. Este grupo estaba lidereado por Petruc Cuypers y Michel de Klerk. Se construyó el barrio Papaverhof de Juan Wil en La Haya (1910-1921); las casas unifamiliares de concreto armado de Roberto Van t' Hoff en Huisterhei (1914-1915) y la villa Huis ten Bosch, en Duin, Zeist (1915-1916); y las casas de alquiler de M. de Klerk en Amsterdam (1914-1923).

La influencia de este grupo terminó con el inicio de la Primera Guerra Mundial.

### **ESCUELA DE AMSTERDAM**

La escuela expresionista de Amsterdam creó una arquitectura con ladrillos. En su conceptualización influyeron las obras de H. P. Berlage, las ideas de Frank Lloyd Wrigth y la manifestación de la arquitectura vernácula local del expresionismo alemán. Sus principales exponentes fueron J. M. vander Meyer, P. L. Kramer y M. de Klerk. Su principal realización fue el Scheepvaarthius (casa de la navegación), edificio de fachadas ornamentales y estructura de concreto armado.

Como una reacción, Oud, Dudok, Rietveld y otros introdujeron una tendencia purista, muy relacionada con el grupo Stijl.

En 1918 J. J. Oud fue nombrado arquitecto de Rotterdam, mediante este cargo se convirtió en el pionero de la construcción de la vivienda social. Edificó viviendas en el distrito de Tusschendiyken (1919), en las cuales utilizó por vez primera el patio

interior como medio para humanizar los bloques de viviendas. Otros ejemplos son las viviendas de M. Dudoken Hilversum (1920); la colonia Roschage y las casas Watergraafsmee, en Amsterdam (1922) de Ir J. B. van Loghem en Haarlem.

#### DE STIJL, DE 8 Y CIAM

De Stijl fue una revista que fundó Theo van Doesburg en Leiden en 1917. Así también se le llamó al grupo de artistas y arquitectos que se aglutinó en torno a ella v que dieron vida al movimiento del neoplasticismo. Los integrantes eran los arquitectos P. Oud, G. Rietveld, C. van Eesteren; los pintores P. Mondrian y B. van der Leck, y el escultor G. Vantongerloo. La búsqueda de estos artistas se orientó a definir un lenguaje que, sin vínculo de contenido y común a todas las artes, se resolviese en un equilibrio puramente visual, capaz de ejercer influencia positiva en la vida social. Las experiencias ejercieron gran influencia en otros movimientos de vanguardia europeos, en particular sobre la búsqueda abstracta y los experimentos de la Bauhaus. En 1921 Oud abandonó el grupo. En 1925, la exposición del grupo Stilj (pintura, escultura y arquitectura) fue proyectada por Theo Van Doesburg, con C. van Esteren y G. Rietveld en la galería de Leoncio Rosenberg, en París, la cual ejerció gran influencia en Le Corbusier, Mies van Der Rohe y en general a quienes consideraban los modelos y la presentación de los materiales como elementos arquitectónicos; en ese mismo año Mondrian también se alejó del grupo. Esta revista dejó de publicarse en 1932, al año siguiente de la muerte de van Doesburg. La casa Schroeder de Gerrit Thomas Rietveld, edificada en Utrecht (1924) y el Café de Unie en Rotterdam de Oud (1924-1925; destruido en 1940), fueron las principales obras de expresión.

En 1920 Holanda se encontraba en el campo de la vivienda en una fase creadora interesante. La comisión de embellecimiento se creó para vigilar que los contratistas de obras respetaran la uniformidad en las fachadas de las nuevas construcciones. La comisión optó las normas de Klerk y de algunos conceptos de la escuela de Amsterdam que regía entre 1920 y 1930. Amsterdam tiene pocos diseños modernos de la década de los años veinte.

Otro grupo de arquitectos progresistas de Rotterdam formó el De Opbouw, al que en 1920 se sumaron Oud y Van Eesteren; también estaban Leendert Cornelius van der Vlugt, Johannes Bernardus van Loghem, M. Stam, Willem van Tijen y Marinus Jan Ganpré Moliére, entre otros. Todos ellos confiaban en las últimas técnicas de construcción y trabajaban con hierro, concreto y vidrio. Pensaban que la arquitectura funcional (funcionalismo) que practicaban podría mejorar el futuro. Rotterdam tiene obras con estos materiales: viviendas para funcionarios municipales en Kiefhoek (1925-1927), de Oud; un ejemplo genuino fue la fábrica Van Nelle en Rotterdam (1926-1930) de Stam, van der Vlugt y Brinkam; y el edificio de viviendas Bergpolder (1933-

1934) de Van Tijen, Van der Vlugt y J. A. Brinkam. Por su parte Mart Estam estableció contacto con las nuevas ideas que se difundían en Holanda, Alemania y Rusia. Colaboró con arquitectos de otros países, en Alemania con Hans Poelzing y Bruno Taut (1922-1925) y con Ernst May (1930-1934). Influenciado por Saint' Elia trabajó con El Lissitzky en Rusia (proyecto de Clout Hager, 1925).

El grupo De 8 (1927) se formó en esta misma ciudad; entre otros, lo integraban Benjamin Merkelbach, Charles J. F. Karsten, A. Staal y J. Duiker, quien rechazaba cualquier vínculo con la estética, el dramatismo y el romanticismo. Duiker tuvo renombre por sus obras como el Sanatorio Zonnestraal, de Hilversum (1926-1928 con Bernard Bijvoet) y la Escuela Open Air en Amsterdam (1928-1930). Debido a la intensa relación que tuvieron los grupos De 8 y De Opbouw en 1930 editaron en ese mismo año una revista llamada De 8 en Opbouw.

El contacto con arquitectos internacionales se intensificó con la fundación del CIAM en 1928. El presidente de esta organización, Van Eesteren, divulgó incansablemente sus ideas en Holanda. Más tarde ocupó la dirección del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Amsterdam y concibió el primer plan de expansión para la ciudad (1934), y llevó a la práctica las propuestas de luz, aire, zonificación de espacios y funciones de la Carta de Atenas (1933). Este proyecto marcó la pauta del urbanismo moderno que se continuó hasta la década de los años cincuenta.

Después de los años veinte se construyeron barrios de viviendas populares nuevas y flamantes, de diferente jerarquía arquitectonica, donde sobresalian las superficies de ladrillo y los grandes ventanales.

#### TRANSICION

Los impulsos iniciales del Movimiento Moderno se debilitaron al final del primer tercio del siglo xx. Como consecuencia de la crisis económica, en su lugar emergió el tradicionalismo y una inclinación hacia los valores espirituales e, incluso, religiosos.

Granpré Moliére, profesor de la Escuela Técnica de Delft, hizo críticas agudas acerca de la arquitectura moderna; observó la existencia de elementos primarios de belleza eternos en la arquitectura y, para inspirarse, buscó fuentes dentro de las tradiciones de la artesanía y de las particularidades de la arquitectura popular de regiones escandinavas y alemanas. Johannes Fake Berghoef, Gijsbert Friedhoff y Samuel Josua an Embden estuvieron en esta escuela.

Las diferencias entre los partidiarios de la Escuela de Amsterdam de la arquitectura moderna y de la tradición eran las fachadas de los edificios. En esta contraposición cayeron arquitectos debido a los dominios intelectuales de estos movimientos, lo cual no fue impedimento para la realización de obras como, en el caso en Amsterdam, de Jan Frederick Staal. Willem Marinus Dudok desarrolló su propio estilo independiente de las influencias de la Escuela de Amsterdam y De Stijl. Durante el tiempo que fungió

Holanda 45

como jefe de las obras municipales de Hilversum, construyó sus obras más representativas entre las que se encuentra el Ayuntamiento para la misma ciudad (1928-1930), el cual es una construcción de volúmenes cubistas.

En 1932 surgió Grop 32, con A. Staal, P. Zanstra y otros, quienes defendieron la vuelta de la ornamentación en los edificios.

### **EL NIEUWE BOUWEN O NUEVA ARQUITECTURA**

Durante las primeras décadas del siglo surgió el *Nieuwe Bouwen o Nueva Arquitectura*, en contraste con el funcionalismo y las corrientes arquitectónicas que prevalecían. Se presentó con una visión más futurista de la nueva sociedad; proyectó y construyó en función del desarrollo tecnológico alcanzado, materiales del momento (concreto, acero, paneles de vidrio), formas angulares y rectilineas.

El diseño interior de estas construcciones era funcional y su belleza se derivó de las características del material (color y forma), de la penetración de la luz y aire, en contraposición con el pasado que tendía a ignorar estos elementos benéficos para la salud.

Cambió el estilo tradicional de construir bloques cerrados, por el de edificios separados con grandes espacios abiertos circundantes que favorecían la penetración de la luz y aire en la unidad habitable.

### **RECONSTRUCCION POSGUERRA**

La actividad constructiva cesó durante la Segunda Guerra Mundial.

Después de la Segunda Guerra Mundial la arquitectura moderna se adoptó ampliamente como el estilo de la edificación. En Europa era necesario aplicar un programa urgente de reconstrucción después de cinco años en que se detuvo la construcción y debido a la destrucción dejada al final de la guerra.

En Rotterdam, devastado por la guerra, fue cuestión de empezar desde el principio y lo que surgió fue el barrio peatonal que se convirtió en un lugar común en las ciudades destruidas de Europa Occidental. La ejecución más singular del proyecto es el Lijnbaan (1949-1953) de van Traa: es un centro comercial que se caracteriza por sus zonas definidas y la separación terminante entre el tránsito vehicular y el peatonal.

En la década de los años cincuenta, la posibilidad técnica y financiera de los procesos de producción a gran escala se hizo realidad con la Nieuwe Bouwen o Nueva Arquitectura, lo que provocó, en el transcurso de las siguientes décadas, la construcción de conjuntos para hacer frente a la escasez de vivienda que dejó la guerra. Esta intervención no se efectuó sólo en pueblos y ciudades. El estilo que se utilizó en Emmerloord fue el tradicional y en Nagele, el moderno, al recaer el diseño De 8 de Bakema y A. van Eyck, grupo que entonces ostentaba la representación de Holanda en el CIAM.

Dom Hans van der Laan ocupó un lugar especial puesto que después de la Segunda Guerra Mundial analizó los principios básicos de la arquitectura y desarrolló un sistema de medidas y una teoría de las proporciones que expuso en un libro denominado Architectural Space (1973) y lo materializó en el templo del Convento de Lemiers en Vaals (1960-1967).

### **TEAM X Y FORUM**

Algunos arquitectos criticaron las normas de la Carta de Atenas y conformaron el Team X con el objeto de dar un nuevo concepto de identidad urbana. Las opciones dadas por el Team X (compuesto por Van Eyck, Bakema y H. Hertzberger) tuvieron gran divulgación por medio de la publicación *Forum*, en 1959, que propagó sus ideas.

La nota común de Forum era el individualismo, el cual se manifestó en el Amsterdam Burgerweeshuis (Orfanato Municipal, 1957-1960) obra de Van Eyck, que le valió el título de Padre del estructuralismo holandés. El edificio está compuesto de pequeñas unidades generadoras de una estructura grande.

Bakema trató de revalorizar los principios del CIAM y elaboró planes urbanísticos donde la altura de los edificios era diferente; dio más importancia a las cualidades expresivas del concreto.

La producción arquitectónica del Forum no fue abundante, pero las ideas de sus integrantes dejaron huella. El caso de Bakema es distinto, puesto que algunos arquitectos como Jan Verhoeven, Pietro Paolo Hammel, Henk Klunder, entre otros, vieron en ellas su inspiración.

En el transcurso de la décadas siguientes, los proyectos importantes y la reestructuración de los núcleos urbanos se realizaron siguiendo el mismo sistema de construcción. A lo anterior se sumó la división de funciones en el planteamiento urbano, la construcción a gran escala, la altura de los edificios de departamentos y la monotonía de diseño debido a los procesos de producción industrial que se llevó hasta las últimas consecuencias. Esto orilló, en la década de los sesenta a que se iniciara la búsqueda de un urbanismo y una arquitectura más humana.

A principios de 1960 se abordó el problema de la escasez de viviendas utilizando la industrialización y la prefabricación. Con base en esto se reflejaron en Bijlmermeer de Amsterdam las teorías del CIAM: edificios rodeados de superficies jardinadas, plantas bajas espaciosas y diáfanas y zonificación absoluta con la consiguiente separación de pasos peatonales y vías de circulación. Al comenzar las obras (1960), la opinión pública se oponía a los planes de expansión considerándolos caros e impersonales y solicitaba los antiguos barrios; de este modo surgió la renovación urbana.

Nicolaas John Habraken formó años antes (1961) la Stichting Architecten Research (SAR), que era una organización que permitió que los mismos inquilinos participaran en la elección de los acabados de las viviendas.

Blom amplió y exageró el tema del estructuralismo en el contenido del Forum y creó un conjunto de viviendas elevadas sobre pilares, como la colonia Kasbah de Hengelo (1965-1973), construidas de ladrillos. Este concepto lo extendió a sus diseños residenciales de Helmond y Rotterdam; empleó la forma cúbica asentada oblicuamente en una columna cuadrangular dando origen a la llamada casa árbol.

A partir de aquí, el estilo de la construcción tradicional en albañilería tuvo un nuevo impulso en 1970 y se manifestó ampliamente en contra de la Nueva Arquitectura, en la que no se realizaban construcciones sin seguir líneas alargadas, losas planas o altos edificios de departamentos. A este retroceso se adherieron Petrus Hendrik van Rhijn y Bernard Antoine Johannes Spängberg diseñadores de la estación ferroviaria de Amsterdam desde 1970, la cual fue terminada entre 1977 y 1980; Willem Gerhard Quist que realizó las plantas de agua potable de Beijerland (1960-1965) y de Kralingen, cerca de Rotterdam (1973-1977) y en la ampliación del Rijkmuseum Kröller-Muller en Otterlo (1970-1977).

Sin embargo, la influencia de la Nueva Arquitectura siguió siendo patente en las construcciones de la industria y el gobierno.

En 1968, el ministro de vivienda decidió subvencionar experiencias en el campo de la vivienda, lo que hizo realidad los proyectos en Hoevelaken (Verhoeven, 1968-1975), en Berkel Rodenrijs (Verhoeven, Hammel y otros, 1973) y Spaarndam (Klunder, 1976).

Fueron importantes los estudios de Herman Hertzberger, al darle escala humana a grandes edificios basados en construcciones menores; ejemplo es la Central Beheer Offices (Apeldoon, 1968-1974) es un conjunto de oficinas para 1 000 trabajadores.

Un proyecto urbano de finales de los años sesenta fue el de renovación de Bickerseiland, Amsterdam, el cual estuvo a cargo de Van Den Bout y De Ley quienes construyeron las viviendas entre 1972-1975. Es un conjunto de casas estrechas con ventanas mirador, patio al centro y remates truncados de tradición neovernácula.

## ARQUITECTURA CONTEMPORANEA

En la década de los años setenta se comenzó la renovación de los barrios en las ciudades, acondicionando las edificaciones antiguas, la formación de espacios libres en barrios bajos y la construcción de viviendas conforme a las tipologías existentes.

Herman Hertzberger diseñó un asilo en Amsterdam (1975), el cual es un intrincado rompecabezas de elementos a pequeña escala y una escala humana en los detalles, aunque multiplicado a grandes proporciones.

El proyecto Zwolle fue llevado a cabo por Aldo Van Eyck y Theo Bosch (1975-1977), para renovar edificios del centro histórico, en el cual propuso el suelo mixto; 21 negocios y 75 casas nuevas altas y estrechas según el modelo holandés, que se ajustan al giro de la calle. El techo truncado funje como remate, los bloques ondulantes se entretejen con los modelos urbanos tradicionales, manifestando el trazado

Entre las últimas realizaciones de la década de los setentas se encuentra el centro Musical Vrenderburg de Herman Hertzberg en Utrecht (1976-1978).

En 1980 la arquitectura se presentó heterogénea para lograr un diseño equilibrado y libre en el que se combinaron las cualidades de la arquitectura tradicional, elementos de la arquitectura clásica y las tendencias de la Nueva Arquitectura. En los conjuntos de viviendas se podría contemplar los diseños de diez años antes; algunos arquitectos proyectaron la trayectoria que continuaba después del debate arquitectónico; otros conservaron tendencias modernas de los años veinte.

El arquitecto Carel Weeber defendió la postura de la revalorización de la disciplina en la arquitectura y en el urbanismo, lo cual influyó en otros arquitectos. En el proyecto de las viviendas Arenaplan patentó las diferentes modalidades de megaestructuras al igual que en la urbanización Peperklip en Rotterdam (1980-1982).

Rem Koolhaas destacó a principios de la década de los ochenta por sus críticas y práctica arquitectónica, reflejada en sus ideales para las metrópolis, su congestionamiento y flujos. Su influencia empezó a reflejarse en generaciones más jóvenes. Koolhaas, quien formaba parte de la Oficina Metropolitana para Arquitectos (OMA, en Londres), consiguió proyectos para esta firma en Rotterdam, su ciudad natal.

Fue decisiva su participación en la exposición Arquitectura Deconstructivista donde participó con otros 6 expositores en el Museo de Arte Modemo de Nueva York (MOMA) en 1988. Expuso el edificio de apartamentos y torre de observación (Rotterdam, 1982).

Entre las obras principales de Koolhaas sobresalen el proyecto de la prisión en Arnhem (1980-1988); la renovación urbana en Bijlmermeer (1985); el Ayuntamiento y el Teatro de Danza en La Haya (1987). Otra obra importante es el Pabellón de video musical de Zaha Hadid, Groningen (1990).

# **CIUDADES**

### M AMSTERDAM

Se encuentra situada a orillas del río Yssel, donde desemboca el río Amstel. La diversidad de canales divide a la ciudad en 70 islotes que se unen mediante puentes.

Se fundó en el siglo XIII, con el asentamiento de un grupo de pescadores. Las constantes inundaciones en su pequeño territorio obligaron a la población a abrir canales en ambas orillas del río. En el año de 1270 se construyó la represa de Amsted, y por medio de diques se amplió la superficie de la ciudad hacia el mar, para convertirla en un centro comercial. Las primeras casas fueron de madera con techos de paja.

Entre 1367, 1380 y 1450 llevó a cabo tres expansiones. En 1481 la ciudad se rodeó de murallas con gran cantidad de torres, puertas y una empalizada

Holanda 47

A fines del siglo xv las viviendas sufrieron constantes incendios, debido a la fácil combustión de los materiales.

En 1521 se creó una ordenanza para demoler las construcciones hechas con materiales inflamables para sustituirlas por las de material pétreo.

En 1593 se construyó un nuevo cinturón de murallas. En 1600 la industria y el comercio holandés incursionaron en las Indias Orientales, lo que convirtió a Amsterdam en el almacén de productos del Oriente. En esta época la ciudad tenía una población de 50 000 habitantes. Se amplió la zona naval; se construyeron tres canales de forma concéntrica con una anchura de 25 m de ancho cada uno y a sus lados corrían los muelles de 11 m de ancho; entre uno y otro canal hay dos fajas de parcelas de 50 m; también se edificó un parque. La longitud de los canales fue diversa: el canal interior de los Señores tiene 3.5 km, el del Rey 4 km, y el de los Príncipes 4.5 km. La superficie de los muelles fue de 25 km<sup>2</sup>, lo cual permite atracar a cuatro mil naves. Los canales se refuerzan con troncos que también deslindan los predios urbanos.

En cuanto al alineamiento de las viviendas, se condiciona que deben dejar al frente 24 m de espacio destinado a jardines. El frente de las fachadas de las casas es desigual, lo que da vistosidad arquitectónica.

Destacan las fachadas de las catedrales góticas por su importancia altitud y belleza como la Oude Kerk de san Nicolás (1300) y la Nieuwe Kerk de santa Catalina (1408, reconstruida en 1645), además del palacio real (1648-1655).

A fines del siglo xvii la ciudad tenía una superficie de 650 ha y una población de 200 000 habitantes.

El desarrollo urbanístico de los siglos xvii y xviii permitieron el desarrollo controlado por la red de canales preestablecida en la ciudad, ya que sobre ella se desplantan los edificios.

Durante el siglo XIX se edificaron monumentos religiosos y civiles que cambiaron en gran parte el aspecto de la ciudad.

En 1850, debido al crecimiento de la población a 250 000 mil habitantes, constituyó un modelo urbanístico que se extendió hasta finales del siglo.

Entre 1865-1876 se construyó otro canal de 24 km de largo para conectar la ciudad con el Mar del Norte. Debido a su crecimiento fue necesaria la demolición de sus fortificaciones; los suburbios rebasaron el Single Gracht, principal canal que rodeaba a la ciudad. En 1900 la población ascendía a medio millón de habitantes. En Amsterdam la actividad constructora fue destinada a la vivienda de la clase media y a la población productora.

Las autoridades de Amsterdam, aparte de poner en marcha la ley holandesa sobre la construcción de viviendas, introdujeron un tipo de plano regulador libre de convencionalismos. También concedieron gran libertad de acción al arquitecto Hendrick Petrus Berlage en el proyecto de ampliación del distrito meridional de Amsterdam. Berlage realizó sus primeros diseños en 1902. Dentro del plano consideró la traza de un distrito residencial en la parte Sur de Amsterdam.

El plano regulador está inspirado en conceptos renacentistas, en donde cada distrito crece en torno a un edificio público destacado.

El segundo proyecto de Berlage en 1915, para la región Meridional, consideraba un trazo para su desarrollo, en el cual no existía un esquema general que considerara futuras ampliaciones, límites e imagen urbana.

El Amstellaam fue uno de los primeros proyectos que consideró la calle como unidad. La espina dorsal de la traza es un boulevard de gran amplitud que forma la base de la Y. Es de poca longitud; sobre su eje se dispusieron zonas verdes y arboladas. En torno a él se construyó el distrito meridional a cargo de la Escuela de Amsterdam; años después de la Primera Guerra Mundial, Klerk fue el responsable de su ejecución. Se construyó entre 1920 y 1930; la uniformidad en las fachadas fue el mejor ejemplo en cuanto a la construcción de la zona residencial tipo, de aspecto atractivo y según las necesidades humanas de la época.

Las casas que dan al Amstellaam cuentan en la parte posterior con patios espaciosos, césped y arbustos.

Todas las calles de la zona meridional de Amsterdam son amplias, con árboles y extensos arriates floridos, obra de los jardineros holandeses.

En 1934 se realizó un plano general de crecimiento de la ciudad de Amsterdam, realizada por el Departamento de Obras Públicas. Consideró estadísticas demográficas como natalidad y mortandad, inmigración y emigración, cálculo del número de habitantes que pudiera tener, medios de vida en el distrito, coeficientes y dirección de los cambios de población y previsión de la transformación de comercios.

En 1939 la población llegó a cerca 75 000 habitantes. La expansión de la ciudad se encaminó a la parte Oeste, hacia superficies libres que requerían años para transformarse. La zona más representativa es la parte occidental del puerto, la cual cuenta con grandes instalaciones industriales. La parte meridional de esta zona de ensanche es una zona residencial para los operarios que laboran en los almacenes portuarios y en la industria que lo rodea.

Los parques ocupan gran parte de suelo no apto para la construcción. Estudios que se han llevado a cabo determinan que los parques a más de medio kilómetro de distancia de la zona habitacional no son visitados. Uno de los más importantes es el Bosque de Amsterdam que ocupa una superficie de 854 hectáreas y se encuentra en la parte Sudoeste.

En Amsterdam predomina el tipo de edificio de cuatro pisos, en disposición longitudinal. Están compuestos por departamentos individuales de un volumen de 200 m³. Son raros los edificios de diferente altura como casas de ocho plantas. Las viviendas de una planta con la fachada hacia el Sur, son destinadas a personas ancianas.

En la zona occidental existe variedad en los conjuntos habitacionales; la escuela se encuentra en la zona meridional. En este barrio, el plano de amplitud imponía manzanas de edificios residenciales de tres

y cuatro plantas. Cada bloque de viviendas era edificado por su respectivo arquitecto director, el cual dejaba una planta abierta con respecto a la arteria de tránsito. Los bloques se orientaban de tal manera que por la parte sur quedara libre para las viviendas más pequeñas. El barrio cuenta con setecientas viviendas para la clase de escasos recursos.

Existe una sección construida por la sociedad Her Westen, la cual consta de un grupo de doscientas ocho viviendas proyecto de Merkelbach y Karsten (1937).

#### ROTTERDAM

Se encuentra en la provincia de Nieuwe Waterweg. Es un centro industrial con importantes plantas siderúrgicas, centrales térmicas y refinerías de petróleo. Es importante por sus comunicaciones terrestres y también por la abundante agua. Cuenta con el río Rotte que llega a la ciudad por el norte y tiene varios diques; y el New Mass, afluente del Rotte, importante arteria de navegación.

Hasta 1920, la ciudad de Rotterdam aplicó un método cuidadosamente estudiado para determinar con presición el número de viviendas necesarias, la clase de personas que la ocuparían y el tipo de construcción más adecuada.

J. J. Oud construyó barrios para clases sociales de reducida renta, acertadamente proyectados y que van Tijen (hizo la experiencia después de 1930) de las casas altas laminares de alquiler para responder a las exigencias particulares de una moderna ciudad europea.

Antes de la Segunda Guerra Mundial (1940) Rotterdam había sido zona residencial. La ciudad fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial y su reconstrucción se llevó a cabo siguiendo las técnicas urbanísticas modernas. Con el Plan de Reconstrucción se comenzaron a retirar las viviendas a la periferia.

El plano actual fue llevado a cabo por C. van Traa, aprobado en 1946. En él la red vial del centro es independiente de la antigua y está trazada en forma elemental para regular lo más posible los terrenos edificables, debido a su perímetro de forma triangular para tratar de aprovechar al máximo el terreno.

En el centro quedó la mayor parte de construcción destinada a edificios públicos, oficinas, tiendas, negocios, restaurantes, cafés, teatros y cines, dejando grandes espacios para tránsito vehicular.

La nueva forma urbana no está determinada por la acumulación de barrios de viviendas, sino por la infraestructura productiva, como los canales y las esclusas.

La obra más representativa es el conjunto de tiendas y viviendas de Lijnbaan. El plan prevé dos calles paralelas al Consingel, calle principal, con tiendas en la planta baja y viviendas en los dos pisos superiores, donde propietarios y arquitectos eligen una nueva solución. Las tiendas se han concentrado

en torno a una calle peatonal, formando un centro comercial, que se complementa con dos grandes almacenes que se comunican a la calle Binnenweg.

Las viviendas han sido reunidas en siete edificios de diez plantas, dispuestas en terrenos cercanos a las zonas verdes.

La expansión meridional de Rotterdam se desplaza al otro lado del Mosa y a su alrededor gravitan los nuevos barrios. La zona administrativa se encuentra en la parte septentrional y para las actividades culturales y recreativas se proyecta un edificio nuevo.

En la actual urbanización de la ciudad, el ensanchamiento se realizó hacia el estuario del Nieuwe Maas; ha transformado la estructura urbana centralizada a lineal.

Con respecto al tamaño de la estructura del puerto, las zonas habitacionales y de servicios se distribuyen de tal forma que queden a poca distancia.

Entre los barrios más recientes se encuentra el de la pequeña ciudad de Vlaardingen.


En el nuevo plan urbano, las oficinas se proyectan para ser construidas fuera del centro de la ciudad, lo más lejos posible e, incluso, dentro de los barrios residenciales. El último bloque de oficinas construido en el centro fue el centro de Coolsingel.

Actualmente se intenta usar los viejos diques y el río Rotte para el desarrollo residencial y crear edificios en torno al agua. El histórico dique Leuvehaven se agrandó para la navegación interna.

Entre las primeras viviendas construidas sobre el río destacan 382 diseñadas por Apon, van Der Berg, Ter Braak y Tromp, quienes concibieron en cada ribera una urbanización en forma de U, cuyo acceso es mediante calles elevadas que corren sobre las áreas destinadas a estacionamientos. Todas las viviendas tienen vista al río Maas.

También destaca el sector denominado Jacobsplat de A. S. van Tilburg, conjunto de 301 viviendas. La obra de las casas sobre pilares es de 1982.

Uno de los trabajos urbanístico teóricos titulado Una ciudad para vivir en ella, de Aldermen J. Mentink y J. G. van der Ploeg, ha sido de lo más destacado.

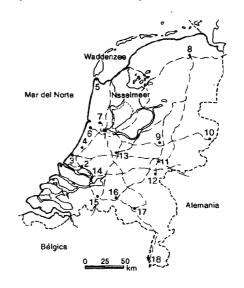

- 1. Amsterdam
- 2. Rotterdam
- 3. La Haya
- 4. Leiden
- 5. Den Heider
- 6. Haarlem
- 7. Zaandam
- 8. Groninga 9. Apeldoorn
- 10. Enschede
- 11. Arnhem
- 12. Nimega
- 13. Utrecht
- 14. Dordrecht
- 15. Breda
- 16. Tilburg
- 17. Eindhoven
- 18. Maastricht

4.9

Holden, Charles (1875-1960). Arquitecto británico influenciado por el modernismo. Estudió en la escuela de Manchester. Diseñó edificios como el Hospital Infantil de Belgrave en Londres (1900-1903); se dedicó a la planificación urbana y al diseño de las estaciones del tren subterráneo de Londres (1906-1926). También proyectó la Asociación Médica Británica en Londres (1907-1908); la Sede del Transporte de Londres (1927-1930); la Cámara del Senado (1931-1937); la Biblioteca Nacional de Wales (1933) y la Universidad de Londres (1952-1958).

Holford, Sir William (1907). Nació en Sudáfrica, es el urbanista y arquitecto más importante de Inglaterra. Realizó con Charles Holden una planificación para la ciudad de Londres (1946-1947). También llevó a cabo la ampliación de Camberra (1957-1958) y el diseño de la Catedral de St. Paul en Londres (1955-1956) terminada con algunas modificaciones.

Holl, Elias (1573-1646). Arquitecto alemán. Viajó a Venecia y a Italia del norte (1600), lo cual fue determinante para su formación. Seguidamente, Holl desarrolló una intensa actividad en Augsburgo desde 1602 como arquitecto de la villa, construyó casas, almacenes, lonjas, mercados para los distintos comercios, escuelas, puertas y torres para las murallas de la ciudad, el arsenal y el ayuntamiento; tuvo que dejar el cargo en 1635 después del edicto de Restitución (1629) por ser protestante. Entre sus principales obras realizadas en Augsburgo está la Bäcker-Zunfthaus (1602), inspirada en el convento de la Caridad de Palladio, la Weber-Kaufhaus (1611), el puente de los Descalzos (1611), inspirado en el puente del Rialto de Venecia, y el hospital del Espíritu Santo (1623-1631). Se considera su obra maestra el ayuntamiento (1615-1620), un edificio que, en la relación armónica entre las alas ensanchadas y el elevado cuerpo central, ajusta la tendencia alemana de la articulación con la predilección renacentista por la unidad de implantación.

Sus obras fuera de Ausburgo fueron menos importantes entre ellas destacan las ampliaciones del Willibaldsburg en Eichstätt (1608) y probablemente unos proyectos en Bratislava (Pozsony-Pressburg, 1632-1649).

Holland, Henry (1745-1806). Arquitecto inglés, quien fue influenciado por el neoclasicismo francés. Hizo diseños para el Brooks's Club (1776-1778) en Londres y para Hans en Chelsea; la residencia Berrington (1778-1781); Carlton House, en Londres (1783-1796); la casa Dover (1788); el Pabellón Marítimo en Brighton (1786-1787), el cual fue transformado en el Pabellón Real por John Nash. Murió en la casa que él mismo construyó como parte del desarrollo Hans Towns.

Hollein, Hans (1934). Nació en Viena, Austria. Inició sus estudios en la Escuela Superior Técnica de Viena y los terminó en la Escuela Superior de

Bellas Artes (Kunstakademie), donde se graduó en 1956 y tuvo como profesor a C. Holzmeister.

Después de finalizar sus estudios trabajó en Suecia dos años y regresó a Viena donde trabajó tres años en un estudio de arquitectura para revalidar su titulo de arquitecto. En 1958 viajó a Estados Unidos para ingresar al Instituto Tecnológico de Illinois en Chicago, bajo las órdenes de Mies van der Rohe y después en la Universidad de California en Berkeley (1959-1960), para estudiar en la escuela de diseño ambiental donde obtuvo el título de Master Achitecture.

Ha sido profesor de la Academia de Bellas Artes de Viena y de la Escuela de Arquitectura en Düseldorf en Alemania (1976-1977); fue editor de la revista Bau (1964-1970); ganador del premio Reynolds U.S.A. (1966); premio nacional de la Bienal de Brno, Checoslovaquia (1968); premio de diseño del estado austriaco (1968); premio Bard, Nueva York (1970); premio de la ciudad de Viena (1974). Conforme avanzaba la arquitectura, Hollein buscó nuevos modos de visión, lo cual se vio reflejado a través de diseños como la estructura urbana (1962); la ciudad Portaaviones (1963); la Austriennale en la XIV Trienal de Milán (1968); en la Exposición Todo es Muerte, celebrada en el museo de Mönchengladbach (1970) y en la Media- Linien de la Villa Olímpica de Munich (1971-1972).

Dentro del ámbito actual es una de las figuras más sobresalientes que ha sabido conjugar el arte, el diseño y la arquitectura.

Entre sus obras más destacadas se encuentran: la tienda de velas Retti (1965), distinguida con el premio Reynolds (1966); boutique Christa Metek, Viena (1967); la Galería Richard Feigen, en Nueva York (1967-1969); el Pabellón Austriaco en la XIV Trienal de Milán (1968); proyecto del museo de Florencia, el diseño del interior de la Siemens AG, en Munich (1970-1975); la exposición sobre el papel a petición del Centro de Diseño de Austria (1971); la joyería Schullin, en Viena (1972-1974); Museo Municipal Abteiberg en Moenchengladbach (1972-1982); la Agencia publicitaria de viajes austriaca (1978); el Museo Gugggenheim, en la roca, Salzburgo (1989; el conjunto comercial Haas Haus en Viena (1990); la escuela pública para la ciudad de Viena (1990); Museo de Arte moderno Frankfurt am Main, Alemania (1991).

Su obra se ha expuesto en Estocolmo (1967), Nueva York (1967), París (1968), Lund (1968), Milán (1968), Chicago (1969), Moenchengladbach (1970), Graz (1970), Venecia (1972) y en Essen (1972).

Holzbauer, Wilhelm (1930). Su ciudad natal es Salzburgo, donde inició sus estudios profesionales en el Technikum, de ahí pasó a la bildenden de Künste de Viena. En 1954 fundó con Friedrich Kurrent, Otto Leitner y Johannes Spalt el Arbeitsgruppe 4 (Grupo de Trabajo) grupo de influencia en la arquitectura austriaca de post-guerra.

Estudió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En 1964 se asoció con Kurrent y Splat para establecer su despacho en Viena. Fue profesor de la Akademie für angewandte Kunst, en Viena. Su obra destaca por no estar adherida a las tendencias arquitectónicas del momento y por la volumetría dominante.

Entre sus obras se encuentran: el Colegio St. Jhoseph de Salzburgo-Aigen (1960-1964); la Escuela Superior de St. Virgil en Salzburgo-Aigen (1966-1976), los almacenes De Bijenkorf en Utrech (1978-1982) y el Ayuntamiento de Amsterdam (1978).

Holzmeister, Clemens (1886-1983). Arquitecto austriaco. Después de completar sus estudios en Viena trabajó en Turquía hacia 1938 y 1949. Entre sus obras que recuperan elementos formales de derivaciones eclécticas dentro de una inspiración funcionalista, se encuentra el edificio del Festspielhaus en Salzburgo (1953-1960).

Homar y Mezquida, Gaspar (1870-1953). Decorador y mueblista español. En 1893 se estableció en Barcelona y se formó con el ebanista Fracesco Vidal. En una primera etapa realizó muebles de inspiración gótica, posteriormente evolucionó hacia el más caracterizado Art Nouveau, estilo que cultivó hasta 1918. Proyectó y realizó gran diversidad de lámparas, candelabros, salomones y toda clase de objetos para la iluminación; y sobresalió por su labor musivaria. Decoró establecimientos y residencias; el conjunto más destacable es el que realizó para la nueva casa de Albert Lleó-Morera (1904-1905), construida por Domènech i Montaner en la que coordinó toda la decoración. En el Museo de Arte Moderno de Barcelona se conserva una de sus obras más representativas: la Dansa de les Fades (1901).

Hombre (Man) Aristóteles, definió al hombre como un ser viviente mortal, quien es capaz de recibir conocimiento. Actualmente, los científicos describen al hombre como un mamífero de dos pies, que puede caminar y correr en una posición erecta, quien usa sus manos para su alimentación y para fabricar herramientas. Tiene un cerebro grande y posee la habilidad de comunicarse mediante el habla. El hombre evolucionó más rápidamente en algunas partes del mundo que en otras. Los diversos descubrimientos hechos por los científicos, han demostrado la manera en que ha evolucionado el hombre.

Honduras, arquitectura de. País de América central que colinda con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Su capital es Tegucigalpa y tiene una superficie de 141 521 km<sup>2</sup>. El territorio es montañoso. En la antigüedad formó parte del imperio maya.

Epoca prehispánica. En la época precolombina, el arte se desarrolló en la costa nordeste de las Islas de la Bahía, en donde existen numerosos montículos que servían como base de los templos, como el de Plan Grande localizado en la isla de Bonacca.

tiene altares de material pétreo, los cuales rodean un recinto. Sobre los montículos se encuentran alineaciones de muros los cuales probablemente eran parte de las habitaciones. La cerámica se decoraba con varios colores.

La cerámica que se produjo en la región del Uhía-Yojoa es de formas variadas y con decoración policroma, donde aparecen representaciones de figuras (pájaros, monstruos, etc.).

En la parte central y el sudoeste, las edificaciones religiosas y militares se rodeaban con murallas, como en la ciudad de Tenampua.

La ciudad de Copán fue el centro ceremonial y astronómico más importante fundado alrededor del año 300 d. C. y se situó en la parte occidental de Honduras, sobre un valle que cruza el río Chamelecón. Esta ciudad se erigió sobre una plataforma artificial de 35 m de altura, presenta un trazo flexible sobre la cual se levantaron alrededor de 550 construcciones agrupadas en torno a cinco plazas, elemento característicos de las ciudades mayas.

Cerca de la ciudad se fundaron 16 establecimientos agrícolas. Dentro de esta ciudad destacan los conjuntos: la plaza mayor que abre al este-oeste; la acrópolis, compuesta por un grupo de puentes, terrazas, patios, juegos de pelota, pirámides y la tribuna de los espectadores que se eleva sobre la ciudad.

El número de templos es importante, algunos de ellos consagrados a conmemorar eclipses y el más representativo dedicado al planeta Venus (771 d, C.). La Escalera Jeroglífica (VII- VIII) considerada como pieza única. Se eleva a 30 m sobre el nivel del patio, las tabicas de cada uno de los 63 escalones están decoradas con altorrelieves de 2000 glifos incisos diferentes y con cinco figuras sentadas de dioses o sacerdotes las cuales están entronizadas a intervalos fijos en el centro de la escalinata, delimitada a los lados con travesaños de 11 m de longitud también decorados.

El patio del juego de pelota de Copán tiene pináculos de piedra en forma de loro (los pájaros del sol), bancos inclinados en talud, con muros verticales a ambos lados, utilizados para sostener a dos plataformas superiores con edificaciones. Fue uno de los mejores logros de los mayas.

El material más empleado en la edificación de monumentos fue la roca volcánica verde.

Hacia el siglo VII las ciencias y las artes alcanzaron su máximo apogeo, principalmente la astronomía y la escultura de las estelas.

La ciudad decayó hacia el año 1000 d. C.

Epoca colonial. Cristobal Colón descubrió la costa hondureña en 1502, después fue explorada por Hernán Cortés.

Los monumentos del periodo colonial son escasos y pobres; destacan los templos de Fuertes de Trujillo (finales del siglo XVI) y de Fuentes de Omos (siglo XVII).

Del periodo barroco es la catedral de Tegucigalpa, terminada en 1769; se observa que tiene relación con el estilo antigüeño. Las pilastras almohadilladas definen la fachada y en la portada lateral que comunica con el jardín, en un bajorrelieve, de los pechos de san Joaquín y santa Ana surgen los tallos de una flor que sustenta a la Purísima Concepción. Otro monumento representativo de Tegucigalpa era, antes de su restauración, el templo de los Dolores. La pilastra almohadillada define el templo hondureño. La obra singular de Honduras es la catedral de Comayagua. También se levantaron templos representativos del estilo regional.

En el siglo XIX se construyeron varios edificios de estilo barroco colonial en las ciudades de Comayagua (1821-1827) y Tegucigalpa (apartir de 1827). Honduras declaró su independencia de España, en 1821; posteriormente se unió a otras colonias de América Central para formar la Federación Americana Central. Esta se desintegró en 1838 y a partir de ahí es un país autónomo.

La arquitectura moderna del siglo XX representada por edificios de compañías norteamericanas, por ejemplo, el edificio de la United Fruit Company en San Pedro de Sula; el edificio de la Standard Fruit Company de La Ceiba. Es importante destacar la Escuela de Agricultura (1945) en Zamorano.

Hong Kong. Se localiza en la costa sureste de China, en la desembocadura del río Pearl. Durante 1941, Hong Kong fue invadido por los japoneses, quienes ocuparon este territorio hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1982 se iniciaron las negociaciones sobre el futuro de este territorio, y en 1984 China y Gran Bretaña firmaron un acuerdo mutuo, en el cual garantizaron la autonomía de este territorio. Véase China, arquitectura de.

Hood, Raymond (1881-1934). Nació en Pawtucket. Estados Unidos. En 1922 junto con John Mead Howells ganó un concurso para el diseño de la torre en Chicago para el Tribune (1924), la cual es de estilo gótico. Junto con otros arquitectos hizo diseños, como el Edificio Radiador Americano, en Nueva York (1924); el Edificio Radiador Nacional, en Londres (1928); el Edificio del diario News, en Nueva York (1930); y el Rockefeller Center (1930-1933). Fue el arquitecto norteamericano que diseñó uno de los primeros rascacielos de estilo internacional: el edificio McGraw Hill, en Nueva York (1931).

**Horca** (Gallows frame, fork) Aparato que usan los albañiles, y que consiste en un puente de andamio atado a dos pies en cruz por un extremo, y con el otro libre para empotrarse en un muro.

Horma ( Bed ) Lecho de arena sobre el cual se coloca el embaldosado de un piso.

Hormigón (Concrete) Término muy utilizado en España con el que se designa el material de construcción formado por la mezcla de arena, grava, cemento, cal y agua. Il Aglomerado artificial de piedras menudas, grava y arena. A mano. Se


utilizan uno o varios cajones de madera planos de fondo liso en los que se echan los componentes que han de formar el hormigón y se mezclan mediante palas. La operación la realizan dos o tres hombres. Primero se mezcla la arena y el cemento; después se añade la grava y luego se amasa con agua. A máquina. En obras importantes es preferible la mezcla a máquina, ya que da un hormigón más regular y, gracias al batido enérgico de los materiales, la resistencia suele ser superior en un 30%. Asfáltico. Mezcla de granulado mineral y de asfalto. Véase Concreto.

Hormigonera (Concrete mixer) Mezcladora. Il Máquina para elaborar hormigón o concreto. Una hormigonera está formada por un recipiente o tambor que puede ser fijo y en el que se verifica la mezcla y batido mediante unos agitadores de paletas helicoidales giratorios, o bien, el tambor es giratorio y entonces la mezcla se verifica por la caída de los materiales. La carga se realiza mediante una tolva. Esta puede ser fija o móvil; se utiliza para su funcionamiento un motor de gasolina. Por la forma de trabajar se dividen en intermitentes las que una vez lleno el depósito no se pueda volver a llenar antes de vaciarlo, lo que permite prolongar el batido hasta llegar al resultado deseado, siendo por lo tanto las más adecuadas para el hormigón armado; o bien, continuas, en los que ser vierten los materiales por un extremo y se recogen por el otro sin interrupción. Su trabajo es algo deficiente, por lo que se utilizan principalmente para los grandes macizos de cimentación.


Horna beque (Hornwork) Es la obra de fortificación que se compone de un frente abaluartado, es decir, dos medios baluartes unidos por su cortina y, del saliente de aquéllos, parten dos alas o líneas rectas de variada longitud.

Hornacina (Vaulted niche) Nicho. Il Concavidad practicada en el espesor de un muro, por lo general semicilíndrica y terminada en un cuarto de esfera, destinada a recibir una imagen, estatua, un objeto decorativo, etc.

Hornilla (Small furnace, fire pot) Hueco hecho en el macizo de los hogares, con una rejuela horizontal en medio de la altura para sostener la lumbre y dejar caer la ceniza y un respiradero inferior para dar entrada al aire. Fabrícase también separada del hogar.

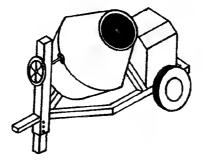





Horquilla

Horno (Kiln, oven, furnace) Cámara semejante a un horno para cocer, endurecer o secar un objeto; horno en el cual se seca madera verde o se cuecen ladrillos.

Horquilla (Fork, wishbone construction) Unión de la cubierta de una buhardilla con la pendiente de un tejado. Il Punta de dos ramas que se utiliza para sujetar los alambres.

Hórreo (Elevated granary) Edifcio de madera, de base rectangular, sostenido en el aire por cuatro o más columnas o pilares, llamados pegollos, en el cual se preservan de la humedad y de los ratones, granos y productos agrícolas.

Hors d'oeuvre ( Hors d'oeuvre, a proyection from the front of a building ) Pieza saliente del frente de un edificio.

Horta, Víctor (1861-1947). Arquitecto belga que junto con Henry van de Velde fue el más importante representante del movimiento Art Nouveau. Su arquitectura se caracterizó por el uso del hierro y el cristal y por una riqueza de ornamentación mediante motivos vegetales; logró las más fantasiosas formas. También diseñó una gran variedad de muebles y accesorios con diversos materiales.

Fue hijo de un leñador; a los 17 años, en contra de la voluntad de su padre, fue a estudiar a París. Al volver a Gante estudió en la Academia de Bellas Artes de Bruselas (1881), tuvo como profesor a Alphonse Balat (arquitecto de formación neoclásica), quien lo invitaría posteriormente a trabajar en su estudio. Su primer trabajo fueron tres edificios en Gante (1885), realizados en un sobrio estilo renacentista. Tras la muerte de Balat, Horta lo sustituyó en la dirección del estudio.

Durante 1892-1893 construyó la casa en la calle P. E. Janson, ex calle de Turín, en Bruselas, tal vez el monumento más significativo del modernismo y una de las referencias indispensables para el desarrollo del movimiento arquitectónico moderno. Se trata de un edificio de cuatro plantas, insertado con un estrecho frontispicio entre otros edificios; Horta lo ejecutó con los principios de honestidad constructiva (correspondencia funcional entre el interior y el exterior) que derivan del conocimiento de Viollet le Duc, junto con la libre, feliz invención decorativa propia del gusto modernista.

En los años siguientes hasta la Primera Guerra Mundial, la intensa actividad de Horta produjo en Bruselas una serie de otros importantes edificios entre los que se encuentran la casa Solvay (1895-1900); el Hotel Winssingers (1895-1896); el Hotel Salvay (1895-1900); el Hotel van Evelde (1897-1900); la casa Horta en la Rue Américaine (1898); el espléndido Hotel Aubeq (1900) los grandes almacenes A l'Innovation, calle Neuve, 1901-1903, ya destruidos; los almacenes Waucquez, calle des Sables, 1903-1906; el hospital Brugman, 1906-1924) y, sobre todo, el trabajo considerado su obra maestra, la Casa del Pueblo (1896-1899), ahora destruida, en la que a una mayor corrección


decorativa correspondía el arrojo de un planteamiento volumétrico empujado a negar la masa rural, no sólo con la estructura de hierro y las transparencias de las vidrieras continuadas, sino también con la ondulación de la vasta fachada y con la multiplicación de las perspectivas huidizas. Ya famoso en el campo internacional, Horta se replegó progresivamente a posiciones más tradicionales y realizó obras, como el Palais des Beaux Arts en Bruselas (1922-1928).

Horticultura (Horticulture) La horticultura es el área de la agricultura que se refiere al cultivo de plantas, frutas, vegetales, árboles ornamentales, arbustos y flores en huertos. La horticultura se divide en cuatro clases que son: Pomología, incluye el cultivo de todos los frutos y de los frutos secos; Olericultura, se refiere al cultivo de los vegetales, como por ejemplo: zanahorias, cebollas, espárragos, coliflor, papas, tomates, lechugas y haba, Floricultura esta abarca el área de plantas florales herbáceas; y la Horticultura ornamental, es la que se refiere principalmente al cultivo de árboles y arbustos para el diseño de paisajes así como para el diseño y mantenimiento de jardines, parques y áreas recreativas.

Hospedería (Lodging for guests in a monastery; hospice, inn, hostel) Habitación destinada en las comunidades religiosas para recibir a los huéspedes o transeúntes. Il Casa que en algunos pueblos tienen las comunidades religiosas para hospedar a los regulares forasteros de la orden. Il Casa destinada al alojamiento de visitantes o viandantes, establecida por particulares, institutos o empresas.

Hospicio (Hospice) Establecimiento de beneficencia, en donde se da acogida a los peregrinos y a los pobres.

Antiguamente los hospicios eran lugares de refugios, los cuales proporcionaban descanso a los viajeros. En la actualidad se proporciona tratamiento emocional y psicológico diseñado para confortar a los pacientes y a sus familias por la situación que están pasando. Como ejemplo está el Hospicio de San Fernando en Madrid (1726) del arquitecto Pedro de Rivera.

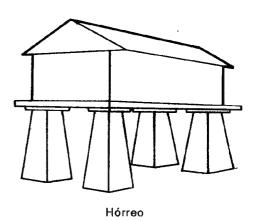



(Hospital)

Proviene del latín *hospes*, huésped. Casa que sirve para recoger pobres y peregrinos por tiempo limitado. Il Casa o habitación donde hay enfermos. Il Es el edificio más característico del género que se destina a la atención médica de la colectividad. Il Establecimiento público o privado donde se efectúan los cuidados médicos y quirúrgicos, así como los alumbramientos.

Se ha empleado el término nosocomio (del griego nosos, enfermedad, y komeín cuidar) como sustituto de hospital.

Los hospitales se sitúan dentro de las edificaciones más complejas en cuanto a diseño y construcción, debido a los avances de la tecnología médica. El problema principal en su diseño es la organización funcional de la estructura y los espacios horizontales y verticales llamados service bays, destinados a las instalaciones y a las redes de telecomunicaciones y cómputo.

La edificación requiere un grupo de especialistas de la arquitectura, ingeniería, medicina, telecomunicaciones, quienes realizarán el estudio del programa, el espacio, instalaciones, equipo médico, de cómputo y mobiliario.

El equipamiento sanitario de un país moderno es complejo y comprende funciones y establecimientos diferentes determinados por el tipo de medicina (pública o privada) que ofrece.

### **ANTECEDENTES HISTORICOS**

Los primeros hospitales eran un simple refugio de viajeros. El factor principal para la fundación y mantenimiento de los hospitales en las diferentes épocas históricas fue la veneración de los antiguos a sus dioses.

Para estudiar los orígenes de los hospitales es necesario comprender las tres fases por las que ha pasado la medicina (pensamiento empírico, mágico y científico), hasta su término arquitectónico "atención para la salud".

### PENSAMIENTO EMPIRICO

En un principio, los grupos humanos ya evolucionados, aún en su papel de nómadas, iniciaron una primera fase de medicina tipo empírica, determinando cuáles elementos vegetales, animales o minerales le proporcionaban beneficio para recuperar las funciones vitales diarias que requerían para sus actividades primarias, como cazar, desplazarse, reproducirse y comer. En este periodo no se contó con una zona específica en la cual se proporcionaran dichos elementos, sino que los adquirían según se cruzaran por sus vías de tránsito. De esos grupos humanos

surgieron aquellos que por su capacidad de percepción y raciocinio iniciaron la recolección de estos elementos que proporcionaban beneficios a la colectividad con lo que nació el prototipo del médico actual, desempeñando su función en áreas establecidas por él en el medio natural, y obteniendo ciertos beneficios de un trueque, en el cual proporcionaría los elementos curativos a cambio de productos alimenticios.

### **■ PENSAMIENTO MAGICO**

En esta etapa se aprecia un beneficio para aquel que tenía un mayor número de resultados acertados en la comunidad en la que se desarrollaba, por lo que es posible considerar que la medicina fue una de las primeras actividades, actualmente catalogadas como profesionales, que surgió dado que hasta tiempos remotos los conocimientos se transmitían de padres a hijos, actuando como profesores. La construcción de sus viviendas las realizaban en conjunto, actuando como arquitectos, todos los pertenecientes a un grupo sedentario. Fue en esta etapa en la cual se considera que nacieron los primeros locales específicos para encontrar al guía que permitiría recuperar la salud, pues es posible que en ocasiones las actividades desarrolladas por éste se realizaban fuera de su zona habitacional.

Conforme evolucionó el pensamiento humano se fueron creando nuevos elementos naturales y ficticios que darían explicación a todas las actividades diarias del hombre. Crearon un grupo de dioses a los cuales demostrar agradecimiento por los favores o por no haberlos dañado. Es en este momento en el cual se fusionan dos áreas importantes de las profesiones actuales que serían la arquitectura y la medicina, por lo que no es extraño que aquellos que desempeñaron las funciones de guía impusieran la edificación de zonas específicas para el culto de sus dioses a donde acudirían los que padecían algún tipo de inconformidad en cuanto a los pensamientos culturales y religiosos que imperarían en esa época, región y estado de gobierno. Es de esta época de la cual se tienen más antecedentes prehistóricos e históricos, por lo que es necesario un estudio por épocas y regiones.

### **PRIMERAS CULTURAS**

En las antiguas civilizaciones de Babilonia, Asiria y Palestina, se empleaba un sistema de diezmos que se ponían en manos de la iglesia para la atención del culto y el socorro de los pobres. Este consistía en la décima parte del beneficio de todo propietario de terreno después del segundo año y la décima parte de la cosecha anualmente. Las subvenciones de los albergues para extranjeros (xenodochia), se sufragaban con base en dicho sistema. Estas instituciones se ampliaron más adelante, como complemento de su servicio, a la atención de los enfermos, viniendo a ser en forma los precursores del hospital moderno (2000 años a. C.)

Grecia. En la región que comprende los alrededores del Mar Mediterráneo floreció una cultura rica en conocimientos y artes: el pueblo griego (500 años a. C.); fue ahí donde en el año 460 a. C., nació en la isla de Kos, Hipócrates, hijo de un sacerdote-médico y uno de los esculapios (médico, galeno) el cual, educado en la tradición inherente al culto sagrado de su padre, estudió medicina, llegándosele a reconocer como "el padre de la medicina" por la aportación tan importante que realizó para que la medicina científica reemplazara a la medicina empírica. Desde los inicios de dicha civilización se rindió culto a los dioses mediante la construcción de templos, de los cuales hay ejemplos como los erigidos a Apolo, dios del Sol, de la Salud y de la Medicina. En cuanto auxiliares de la salud, fue también adorado el hijo del mismo, Asclepio, en honor a quien se erigieron varios santuarios (420 a. C.), los cuales al principio se construían dentro de los templos a su dios principal. Sin embargo, después se levantaron santuarios sin la necesidad de los templos principales, llamados asklepieia, entre los que se puede citar principalmente el de Epidaure (a pocos kilómetros de Atenas), de Kos y de Pérgamo que además comprendía lugares de culto, hoteles, bibliotecas, gimnasios, un estadio, un teatro y un hospital; estos centros religiosos estaban situados lejos de las ciudades, en los bosques sagrados; los enfermos no podían permanecer más de 24 horas; en ningún caso se cuidaban enfermos moribundos. Se menciona que los santuarios erigidos a Asclepio perduraron en función desde 420 a. C. hasta 400 d. C.

En Egipto ocurría lo mismo y el templo de Deir El Bari en Tebas, conserva jeroglíficos de notables enfermos. Los templos eran presididos por los sacerdotes y, entre los que buscaban su auxilio, había muchos que iban por causas de enfermedad y permanecían varios días en ellos. En esta forma, el templo adquiría el doble aspecto de iglesia y hospital, y el sacerdote se convertía a la vez en médico, reforzando así el vínculo que ya existía entre la medicina y la religión.

Los médicos privados ejercían su labor en lugares particulares denominados *aitreia*.

Una vez que la civilización griega fue sometida por el nuevo pueblo conquistador, Roma (146 a. C.), surgieron centros institucionales que bien podrían considerarse como prototipos de hospitales, llamados valetudinaros. De éstos, existían dos tipos los que prestaban servicio al ejército y los que prestaban servicio a los esclavos enfermos.

Roma. En caso de catástrofe colectiva los patricios brindaban cuidado a la población afectada con sus propios médicos.

A partir del periodo del emperador Claudio, se permitía que en los santuarios se diera cuidado a personas graves. También se construyeron edificios para no trasladarlos a otros lados en caso de que su estado se complicara. Estos lugares primero estaban en las guarniciones militares y después en dominios de los hacendados y más tarde en las enfermerías.

Asia. En la religión budista, la mayoría de los hospitales se encontraban dentro de los monasterios en las enfermerías.

#### **■ PENSAMIENTO CIENTIFICO**

Dentro de las actividades médicas se puede decir que esta etapa comienza a partir del surgimiento de los primeros inventos que permitieron al hombre observar los microorganismos causantes de las enfermedades que diezmaron a los grupos humanos en épocas de guerra y hacinamientos. Esta época se inicia en el siglo xvII con Antonio Van Leeuwenhoek (inventor del microscopio 1632-1723), no obstante el desarrollo de los primeros "centros de salud" y precursores de hospitales van de la mano con el avance médico. Es factible considerar los centros naturales donde agrupaban a los leprosos como los cimientos de los "pabellones de especialidades", en este caso "infectología", o los lugares donde encerraban a los "poseídos por demonios" quienes presentaban cuadros clínicos ahora clasificados como epilépticos (los prototipos de neurología).

La clasificación en tres etapas del desarrollo médico no está establecida en realidad por épocas dado que el inicio de una de ellas no condicionó la desaparición de la precedente, por lo que aun en la actualidad se puede observar el desenvolvimiento de personas y centros para tratar problemas desde el punto de vista empírico, mágico y científico.

### CRISTIANISMO

Los hospitales se desarrollaron de manera impresionante en el Imperio de Oriente con la llegada del cristianismo. A partir del año 325 d. C. se estableció que cada ciudad debía tener un lugar para atender a los viajeros, los enfermos y los pobres. El Ptochoeion de César de Cappadoce fue la iniciativa más notable y sirvió de modelo para el Imperio Bizantino durante diez siglo. Tenía pabellones, cuartos para aislamiento, un cuarto para leprosos y un taller de rehabilitación.

Fue en esta época cuando con base en la creación de una nueva religión se reinició el cuidado de los pobres. Se crearon las instituciones llamadas diaconias, a las que posteriormente se les llamó xenodoquios (xenodochium, albergue para extranjeros), los cuales para el siglo III estaban en vías de convertirse en el centro de un sistema bien integrado de socorro. El hospital ocupó su lugar. El más famoso de los xenodoquios cristianos fue el de San Basilio en Cesarea, Asia Menor, a mediados del siglo IV (370 d. C.).

Otros establecimientos en Asia Menor y Siria que se fundaron fueron: Sebaste (375 d. C.); Antioquia (398 d. C.); Efeso (451 d. C.), y Edessa (460 d. C.).

Los hospitales comenzaron a existir en forma de enfermerías anexas a ciertos templos. Fuera del cristianismo han existido entre los musulmanes verdaderos hospitales, desarrollados a la sombra de las mezquitas como el de El Cairo, fundado en el siglo VIII y reedificado en el siglo XIII.

#### **EDAD MEDIA**

La Edad Media se inicia con la Edad Oscura, en la cual se mantuvo el conocimiento científico encerrado en los monasterios.

Los primeros hospitales que se mencionan durante la Edad Media son: Hotel Dieu de Lyon (542), en Inglaterra donde quedan pocos restos de los edificios de esta clase; el Hospital de la ciudad en Bagdad y en Córdoba; el Hotel Dieu de París (650) y el hospital Angers, uno de los más importantes por las descripciones que se han encontrado. La distribución de los locales para capellanía, medicinas, enfermeras, almacenes, etcétera, es la misma que en todas las épocas, excepto en los hospitales más antiguos, que en vez de alojar a los enfermos en grandes galerías como se hace en la actualidad, ocupaban grandes edificios con naves y pasillos laterales, semejantes a los de las iglesias.

Las enfermedades contagiosas no controladas, una población en movimiento y el desarrollo febril de la vida urbana, se han señalado como factores eminentes en los problemas médicos de la baja Edad Media. La solución parecía centrarse en proporcionar mayores servicios para el aislamiento de los leprosos y en una cantidad adecuada de camas en instituciones mantenidas especialmente para la atención de los enfermos. Las órdenes seculares y los ciudadanos privados hicieron grandes aportaciones públicas proporcionando más hospitales, así como un servicio voluntario de enfermería para atenderlos. Al desplazarse la gente hacia las ciudades, la iglesia reconoció las limitaciones de un sistema que dejaba la atención médica a monasterios aislados y a xenodoquios hacinados.

Islam. Fue en 632 d. C. cuando se inició la religión islámica y con ello se dio nuevo auge a los escritos de Hipócrates y Galeno. En las tierras conquistadas por los árabes a lo largo de su expansión en la mitad del siglo VII, construyeron centros sociales situados en las ciudades que agrupaban alrededor de un espacio central de forma cuadrangular a la mezquita, el hospital, la escuela tecnológica, los baños públicos, el sitio de arribo de las caravanas y las cocinas populares.

Europa occidental. La fundación de hospitales continuó sin importar las fluctuaciones políticas y económicas. Se aportaron ideas para ampliar las construcciones de los hospitales con el fin de albergar a los enfermos que pudieran ser abandonados a causa de la crisis. En el año de 816 se fijó un lugar para los principales hospitales para un periodo de ocho años.

Independientemente de estos hospitales se optó por crear recintos constituidos por establecimientos hospitalarios rurales repartidos regularmente por caminos más frecuentados por peregrinos y viajeros. Fue así que los caminos de Roma y Santiago de Compostela fueron invadidos de servicios hospitalarios. También se encontraban en lugares retirados, pero muy frecuentados por los viajeros, como en los monasterios. El de San Gall en Cluny contaba con una enfermería grande y un jardín con plantas medicinales.

En 1198, el papa Inocencio III estableció en Roma lo que se proponía ser una institución modelo para la atención de los enfermos, llamada Hospital del Santo Espíritu. La orden secular del Santo Espíritu fue invitada a hacerse cargo de la administración y el cuidado de los enfermos. Los altos prelados o los ciudadanos influyentes que visitaban al sumo pontífice por asuntos oficiales eran invitados a estudiar el edificio y el plan de funcionamiento, y se les invitaba a organizar instituciones similares en las ciudades de donde provenían.

Al filnalizar el siglo XI y hasta el siglo XV, en las ciudades se encontraban hospitales de caridad, de carácter central y otros lugares fundados por la iglesia. Todos contaban con una gran capacidad debido al aumento de población. El hospital San Juan de Angers podía albergar 2 290 enfermos; el hospital Espíritu Santo en Lübeck recibía 140 y el Hospital de Caridad de París tenía, desde el siglo XIII, cuatro salas muy grandes para 285 enfermos. Eran construcciones en forma de hall o de salón capital en forma de bóveda; generalmente eran de madera, y además contaban con salas anexas para el personal y para aislar algunos enfermos. Tenían cocina y servicios generales, de los cuales el más importante era el taller de fabricación de sandalias.

La localización del hospital cerca de alguna fuente de agua fue muy importante, ya que permitía la evacuación de olores, lavado de ropa blanca y abastecimiento de agua para la limpieza. Hacia el año 1460, el arquitecto Filarete exigía la proximidad de un canal para su gran Ospedale Maggiore.

Además de los hospitales centrales en la ciudad medieval, existían numerosos establecimientos con algunas camas fundados por particulares o corporaciones. El número de hospitales situados en la ciudad en cualesquiera de sus puntos, no importaba donde, era considerable. Bruselas, con 60 000 habitantes en el siglo XIV contaba con 28 hospitales; Avignon tenía ocho en el siglo XIII, y York contaba con 16 en el siglo XVI para 12 000 habitantes.

Los hospitales especializados eran edificados en el campo cercano a la ciudad. Entre ellos se encontraban los denominados hospicios para ciegos.

Los manicomios aparecieron en el siglo xv; los hospitales para el tratamiento de enfermedades infecciosas aparecieron a la mitad del siglo xv y al final, los claustros para los apestados, completando el equipo sanitario en las ciudades.

Los leprocomios se encontraban cerca de un cruce de caminos. Estaban construidos como una finca con materiales generalmente de adobe y madera; albergaban de diez a 50 enfermos; eran fundados por los municipios.

La idea de los hospitales municipales encontró una cooperación cordial. Alemania adoptó el nombre equivalente de *Heilige Geist* (Espíritu Santo) y Francia utilizó la designación de *Hotel Dieu* (Casa de Dios) que se había aplicado anteriormente a dos grandes instituciones, una en París y la otra en Lyon.

En Inglaterra se edificaron hospitales famosos: los de St. Bartholomew, Bethlehem (para los enfermos mentales) más conocido como Bedlam y St. Thomas, en el que Florence Nightingale había de revolucionar la enfermería. Los hospitales ingleses y luego los de otros países, tendieron pronto a pasar bajo el control municipal.

Mientras tanto, algunas de aquellas órdenes religiosas que habían surgido en la premura de las peregrinaciones y las guerras santas, dedicaron los bienes acumulados a fomentar el desarrollo de los hospitales. Al escapar de la muerte siete hospitalarios de la orden de San Juan de Jerusalén en la lucha final por la reconquista de la ciudad santa, ellos v sus sucesores vivieron por algún tiempo en la isla de Chipre. Más adelante fueron transferidos a la isla de Rodas y gobernaron allí por espacio de dos siglos. Allí surgió, alrededor de 1437, un hospital nuevo que puede ser considerado como uno de los más fascinantes de la Edad Media. El núcleo de la construcción está formado por una larga sala con dos naves, que al igual que las enfermerías cistercienses se extienden en dirección Norte-Sur. Puesto que el espacio destinado al altar tenía que estar, como siempre, orientado hacia el Este, tuvo que ser añadido a la fachada al igual que los establecimientos de la orden del cister, corrido ligeramente y de forma asimétrica hacia el Norte.

Pese a su configuración la sala presenta algunos enigmas. Primeramente, hay unos cimientos altos que han elevado el suelo de la sala de enfermos a la altura de un primer piso (herrlinger). Por otro lado, hay celdas sin ventanas, construidas a lo largo de ambas fachadas. Como hipótesis se plantea que, considerando el modelo arquitectónico de las armazones medievales, las fachadas, estrechas y por tanto más económicas, debían ser reforzadas con contrafuertes, que por su parte eran apuntalados con arcos de bóveda. Posteriormente, según investigaciones de Knoblauch, fueron cerrados estos nichos exteriores así surgidos. De este modo quedaron formadas las celdas que podían servir como letrinas (sin agua corriente). La planificación y realización de los lugares destinados a la evacuación en las salas de los hospitales estaba muy bien cuidada, como lo demuestra el plano de San Gall, Cluny o el Ospedale Maggiore de Milán (1457), tradición que llega hasta el siglo xix.

Junto a la larga fachada occidental de la sala, hay un patio de dos pisos, alrededor del cual hay pequeñas habitaciones como en el claustro del monasterio, sobre cuya finalidad se han realizado aun pocas investigaciones. Aunque el hospital de los sanjuanistas de Rodas recuerda en muchos detalles la arquitectura monacal del occidente de Europa, deben subrayarse las posibles influencias provenientes del mundo islámico. En primer lugar, la planta del vetustísimo Ribat de Sousse, en Túnez, es sorprendentemente parecida. En este monasterio islámico, las celdas de los monjes están dispuestas alrededor de

un patio cuadrangular, de dos pisos, en el que la larga sala de la mezquita ocupa el lado orientado hacia La Meca. El nicho del altar de Rodas corresponde al minar de Sousse; debajo de ambos se encontraba en tiempos pasados la entrada principal, de la que salía un pasillo que conducía al patio por debajo de la sala de los enfermos en la mezquita.

La creciente presión del Islam, obligó a los sanjuanistas a replegarse aún más hacia occidente, llegando hasta la isla de Malta, y aquí, en la ciudad portuaria de la Valetta, fundaron en 1575 un famoso hospital que más tarde estuvo compuesto por tres salas unidas entre sí, formando una "T".

Este hospital de la orden de San Juan en la Valetta daba albergue a poco menos de unos mil pacientes. Una de las salas medía ciento cincuenta metros de largo, diez de ancho y diez de alto, tapices o colgaduras de madera contribuían a atenuar el frío de las paredes desnudas durante el invierno. Para evitar corrientes de aire y proporcionar intimidad, cada cama estaba rodeada de una cortina a manera de tienda. La riqueza permitía el lujo, y el servicio de comida comprendía tazas, fuentes y tapas de plata maciza, así como algunos tenedores y cubiertos que empezaban a emplearse en aquellos días.

Una organización bien concebida preveía jefes que cuidaban respectivamente de la plata, la ropa, el vino, la dieta, compras y contabilidad. Figuraban entre las funciones de la institución las limosnas, la distribución de alimentos a los pobres y la atención de los expósitos y los enajenados mentales. Según su condición, los pacientes se dividían en peregrinos, miembros de grupos religiosos y legos. Los casos de indisposición ligera no se mezclaban con los casos graves. Una tienda de sastrería cuidaba del remiendo de la ropa de los indigentes. El personal médico estaba asistido por un barbero cirujano que tenía a su cargo las sangrías y la aplicación de sanguijuelas y vejigatorios. Médicos a sueldo instruían a caballeros en anatomía y en la atención de los enfermos. Diez capellanes atendían a sus necesidades espirituales.

La arquitectura de este notable hospital repetía una tradición de los hospitalarios en sus características del tipo fortaleza. Las ventanas, pequeñas y angostas, estaban excavadas profundamente y en la parte alta de gruesas paredes de piedra. Los pacientes, además de que estaban aprisionados en su tienda de cortina, no veían nada del mundo exterior. Estaban privados también de aire fresco. Este tipo antipático de estructura influyó por mucho tiempo sobre la construcción de hospitales en Europa. Afortunadamente aparecieron nuevas formas con la evolución arquitectónica, porque los individuos empezaban a viajar al extranjero y veían los productos de las culturas bizantinas y musulmanas.

Los hospitales del periodo medieval adoptaron algunos de sus rasgos arquitectónicos. La Edad Media presenció innumerables fundaciones hospitalarias de carácter municipal.

Aparecieron también en los hospitales formas neogóticas, como las que se producían en las magníficas catedrales de la época. Sobre todo en el sur, jardines o columnatas daban a los pacientes acceso al exterior.

En España, la influencia musulmana se manifiestó en una decoración exterior pródiga, en tanto que los interiores introducían, allí y en otras partes, mucha belleza en mosaicos. A menudo, el hospital era una gran sala construida como un templo, con altos arcos de soporte, tal vez una galería y un altar al final, que permitía a los enfermos asistir a las celebraciones de la misa. Por lo regular, las camas estaban colocadas con los extremos tocándose a lo largo de las paredes, de modo que nada impidiera a los pacientes ver el lugar sagrado en todo momento.

El hospital palacio del Renacimiento es un logro de las ciudades de los príncipes para prevenir la peste, e institucionalizar la asistencia y controlar a los indigentes.

### SIGLO XVII

En el siglo XVII se construyeron grandes establecimientos como la Salpetre, Bicetre, Los Inválidos y Chelsea, debido al problema de la pobreza y la mendicidad, por lo que los gobiernos confirieron un carácter político a la Asistencia.

Al final del siglo xvII, el tipo arquitectónico de los hospitales se especializó, los hospitales no se siguieron construyendo como templos, sino que se reconocían por su forma especial, en cruz, en T, L o U y demás combinaciones que surgieran de estos esquemas.

El urbanismo sanitario dependió además de las condiciones técnicas, de la estructura administrativa y esto se pudo observar entre Londres y París. La mayoría de los hospitales de Londres, son fundaciones privadas que se establecieron sobre la orilla del Río Támesis. En París, ciudad que surgió al norte del río antes del siglo xix, se construyeron nuevos establecimientos y el resultado fue una gran concentración de hospitales. La diferencia entre la estructura administrativa de los hospitales londinenses y los parisinos acarreó soluciones urbanísticas radicalmente opuestas. Esta cruzada continuó en el siglo XIX pero con la población en aumento y la mendicidad en disminución, los hospitales para enfermos siguieron la funcionalidad de los hospicios para asociados donde éstos últimos se convirtieron en instituciones para enfermos.

### SIGLO XIX

En el siglo xix se construyeron grandes hospitales psiquiátricos de 250 y hasta de 400 camas como máximo. A partir de esta tendencia se formó una ciudad hospitalaria, es decir, la unión de todo en un solo lugar. Los arquitectos influyeron e impulsaron su evolución.

El hospital, durante este siglo, fue el primer edificio en utilizar la luz eléctrica, el ascensor y los sistemas mecánicos de ventilación.

### **■** SIGLO XX

Al comenzar el siglo xx, fue necesaria la ampliación de hospitales en Francia y se resolvió con la construcción de conjuntos importantes fuera de la ciudad como el hospital Eduard Herriot en Lyon y el Purpan en Toulouse.

Durante la época racionalista se perfeccionó la construcción de los hospitales.

En 1910 se abandonó el sistema de pabellones y se optó por concentrar los edificios hospitalarios en bloques para disminuir recorridos, ahorrar en calefacción, alumbrado y servicio de limpieza.

Los edificios con terrazas en Europa Central se convirtieron en la opción que mejor aprovechaba el sol para los afectados de tuberculosis. Este concepto de pabellones en terraza inicialmente fue ideado por Tony Garnier en su Cité Industrielle (1901-1917) y el Hôspital de la Grange Blanche de Lyon (1910-1923).

El primer ejemplo de sanatorio basado en esa idea lo construyó Richard Döcker en Waiblingen (1926), por otro lado, Marcel Brever proyectó un modelo gigantesco en 1929.

#### PERIODO MODERNO

Con el mito de la helioterapia culminaron décadas obsesionadas por la higiene y por la erradicación de los males de la ciudad industrial.

En 1910 debido al avance de la ciencia ya se había conferido a los médicos la hegemonía en la sanidad.

El primer ejemplo de la materialización racionalista fue el sanatorio Zonnestraal de Johannes Duiker y Bernard Bijvoet en Hilversum (1926-1928); fue promovido por el movimiento obrero holandés. Estaba destinado a curar la tuberculosis e intentaba concentrar en su interior el máximo de rayos de Sol, luz y aire. El conjunto consta de un edificio principal con las instalaciones colectivas, dos pabellones para enfermos, articulando todo ello con una sala de conversaciones. La estructura es de concreto armado voladizos, fachadas totalmente de vidrio con manguetería metálica delgada y de aspecto ligero. Su forma geométrica se integra al bosque que lo rodea.

El Sanatorio Paimo de Alvar Aalto en Paimo, Finlandia (1928-1933) es el manifiesto de un nuevo humanismo en la arquitectura. El diseño se mantiene desde la articulación general de los bloques altos hasta los menores detalles de diseño. Considera que el hombre descansa en posición horizontal. El edificio cuida la iluminación y sobresalen las terrazas balcón y las fachadas están orientadas al Sol.

Ambos ejemplos son importantes por la nueva tendencia de trasladar los hospitales hacia las zonas rurales en desarrollo.

Otros ejemplos son los pequeños hospitales urbanos como el Dispensario Antituberculoso de Barcelona de Josep Lluis Sert, Josep Torres Clavé y Joan Baptista Subirana (1933-1937) y del Centro de Salud Finsbury de Berthold Lubetkin y el grupo Tecton, Londres (1938).

El proyecto de Paul Nelson para el concurso de la ciudad hospitalaria de Cille, Francia (1931), marca el momento en que la arquitectura piensa de la medicina en términos completamente modernos.

Aparece el hospital como una parte sustancial de la ciudad unido a sus transportes con una articulación exacta y vertical, cuyas partes están diseñadas de acuerdo a su función. Consta de planta de servicios, edificio de enfermería, alas para clínicas de diagnóstico y docencia universitaria con los quirófanos.

El Dispensario Antituberculoso de Alessandria de Ignazio Gardella, Italia (1936-1938) es un edificio racionalista que destaca por sus ventanas horizontales y celosía.

El Parvulario Sant' Elia de Giuseppe Terragni (1936-1937) se organiza escalonadamente, transparente, dinámico, alegre y rodeado de naturaleza.

El nuevo hospital de Venecia de Le Corbusier (1946-1965) es uno de los proyectos que mayor influencia ejerció en las futuras realizaciones. Se caracteriza por la forma de sus patios, nudos de circulación y por el sistema de iluminación natural de las habitaciones concebidas como celdas con luz cenital y aisladas del exterior. Este proyecto desafortunadamente no se llegó a materializar.

La medicina se encarga de solicitar la tipología de los hospitales a los arquitectos, quienes tratan de aplicar a sus edificios utilitarios o suntuosos, neogóticos o eclécticos las novedades de la ingeniería.

A mediados de los años sesenta, la tipología hospitalaria estaba dominada por el hospital vertical. Su desarrollo se debió a la tendencia de la centralización y mejor aprovechamiento de los servicios centrales de diagnóstico y de tratamiento producido sobre todo por el desarrollo de la radiología, de las técnicas de análisis clínicos y de la cirugía.

El hospital vertical tendía a concentrar la zona de encamados en la torre más alta y aprovechaba los edificios horizontales para los servicios centrales y generales. Es el llamado edificio torre-basamento.

Al final de la década de los sesenta se transformaron los parámetros que definían la situación de los hospitales. La demanda de estos se generalizó debido al avance de la tecnología médica que rebasaba las instalaciones de las construcciones existentes. Se realizaron adaptaciones o ampliaciones que no siguieron un modelo integral.

Lo que había sido una estructura sencilla se transfromó en un complejo de áreas especializadas. Apareció el usuario externo, el paciente ambulatorio que creció continuamente hasta acabar con la bipolaridad exclusiva entre la hospitalización y las áreas asistenciales.

El predominio del hospital vertical se transformó en una nueva estructura que se concibió para cumplir con demandas de crecimiento y movilidad interna.

Los diseños hospitalarios de esta época se agrupan en dos líneas fundamentales: una es la que mantiene el tipo de basamento y torre. Se dispone una estructura primaria baja y extensa que responda tanto a las exigencias concretas del programa, también esquemas y previsiones generales de crecimiento y movilidad para agregar las torres de hospitalización en el punto más conveniente.

La segunda propuesta no establece diferencias entre la posición de las áreas de hospitalización y el resto de áreas del conjunto, las cuales se consideran como elementos por separado para ser manejables.

Siguiendo este concepto, se han producido interesantes ejemplos como la organización funcional del edificio sobre un eje principal, el cual ordena al conjunto formado por bloques diferenciados que se unen a la circulación general.

El segundo tipo propone organización aún más radical, como el edificio rompecabezas. Tal es el caso del hospital de Huddinge en Estocolmo de los años sesenta en la socialdemócrata Suecia, el cual sería el nuevo modelo de hospital.

El hospital contenedor encontró su primera y más clara proposición en un ejemplo inglés: el Saint Thomas Hospital de Londres. La segunda fase fue desarrollada por Yorke Rosenberg Mardall (1976). Está formado por dos bloques contenedores prismáticos, uno de ellos alberga las áreas de hospitalización y los servicios generales y administrativos y la parte hotelera. El otro contiene los dispositivos médicos.

Cada uno de ellos define su forma, modulación, disposición de estructura sustentante, su organización de instalaciones, para la cual utiliza un progresivo complejo para sus sistemas.

En la actualidad, los hospitales se han ubicado en complicado escalafón de complejidad edificatoria debido a la estructura médica actual.

Ejemplo del avance en las instalaciones es el hospital McMaster en Toronto, Canadá.

La que destaca por su estética y tecnología es la Facultad de Medicina de Weber Brand & Partners, Aquisgrán, Alemania (1984).

**España.** Entre 1945 y 1965, el INP (Instituto Nacional de Previsión) consiguió dotar a las ciudades españolas de su propio hospital llamado por el público *residencia*.

La medicina seguía ejerciéndose de forma particular y en la red de ambulatorios, los médicos eran un minoría, asistían a los hospitales únicamente para utilizar los quirófanos y los laboratorios.

El hospital estaba dotado de servicios de cirugía dedicados a traumatología y en menor grado a otras especialidades quirúrgicas; era un edificio para medicina con pocas especialidades apoyado por las instalaciones ya entonces clásicas de la medicina científica, laboratorios, quirófanos y radiología. El hospital estaba regido por un pequeño grupo de dirección y dirigido por los jefes de los distintos servicios.

La Clínica de Madrid de Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas es uno de los mejores edificios del capítulo racionalista de la Ciudad Universitaria Madrileña.

Las residencias de los años cincuenta parecían más bien hospitales norteamericanos de 1900.

El hospital de los años sesenta hace a un lado a los médicos particulares y a los de los ambulatorios. Esto se debió por la evolución técnica médica con la creación de costosos equipos, la formación de los profesionales y de las especialidades, además del manejo de los sistemas de prestaciones.

Entre 1964 y 1975 se crearon las llamadas ciudades sanitarias. Agrupaban varios hospitales con cientos de camas; se anexaron áreas de tratamiento, diagnóstico, servicios, especialidades, dirección, administración, hostelería, urgencias, asistencia ambulatoria, entre otras cosas.

Los arquitectos agrandaron al máximo el modelo de hospital vertical, complicando y extendiendo más los cuerpos bajos de las áreas de apoyo y multiplicando las torres de encamados.

Arquitectos del INP, como Marcide, Mercadal y Botella, condujeron a un tipo de edificio articulado como el de La Paz en Madrid, el de La Fe en Valencia y el del Valle de Hebrón en Barcelona.

El edificio único de traza bidireccional fue introducido en España por Alfonso Casares, Reinaldo Ruiz Yébenes y Luis González Sterling, quienes desarrollaron el hospital Badalona (1972), el de Guadalajara (1976) y El Ferrol.

A finales de los años ochenta se crearon los Centros de Atención Primaria (CAP) y los Centros de Salud (CS).

La aplicación del sistema Harness la realizaron Luis López Fando y Luis Fernández Inglada en el Hospital Universitario de Getafe (1990).

### ■ PERIODO CONTEMPORANEO

A fines de este siglo xx, el hospital francés George Pompidou abrirá sus puertas, sustituirá a cuatro hospitales antiguos: Laennec, Boucicaut, Broussais y Saint Làzare. Estará dotado con equipos de intervención y comunicación avanzados, como el telediagnóstico, lo que propiciará acercamiento a la Agrupación Europea de Interés Económico y con la Sociedad Europea de Telemedicina. En la estructura de funcionamiento el uso de archivos sobre disco óptico digital se usará para almacenar información. Será el primer hospital que integre el sistema voz-datos-imágenes en su red. Contará con 791 camas para hospitalización, de las cuales 687 serán para larga estancia.

### MEXICO

#### **EPOCA PREHISPANICA**

El tratamiento de las enfermedades recaía en una clase especial de médicos (curanderos), que eran superiores a los de Europa, ya que no retrasaban la curación con el objeto de aumentar la paga. Arreglaban los huesos rotos; cosían las heridas con cabellos; prescribían sangrias y baños de vapor; aplicaban sus conocimientos acerca de las hierbas en la preparación de infusiones, purgantes, heméticos y ungüentos. No obstante, confiaban en la magia, la astrología y los exorcismos para diagnosticar y curar.

Su trabajo consistía en fumar y pronunciar conjuros sobre un paciente, chupaban y daban masaje a la parte afectada y extraían algún objeto pequeño, como un gusano o un cuchillo de piedra que exhibían como la supuesta causa del mal. A veces, colgaban a un niño enfermo de los talones mientras le sacudían la cabeza. Otra forma de atender una enfermedad consistía en modelar un perro con masa de harina y colocarla en el camino y creían que el primer transeunte que pasara se llevaba consigo la enfermedad.

#### **EPOCA COLONIAL**

Hernán Cortés fundó el cocoxcalli o casa de salud de los náhuals en la ciudad de México en 1524. Fue el primer hospital de corte europeo, denominado de la Limpia de Nuestra Señora de la Concepción (actualmente Hospital de Jesús). Este edificio fue réplica del Hospital de las Cinco Llagas de Sevilla: los dos niveles que lo conforman se comunican mediante una escalera monumental cuya función no sólo era el tránsito, sino permitir el paso de corrientes de aire para que facilitara la curación de los enfermos.

Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la evolución hospitalaria, acorde con su desarrollo organizacional, se presentó en México y es así como la característica principal de los hospitales fue la caridad ejercida por el clero, de los cuales destaca el templo del convento.

En este periodo se edificaron, unidos a construcciones eclesiásticas, numerosos nosocomios de gran importancia, como el Hospital de san Lázaro en la Tlaxpana (1524) que fue el primero en América que dio atención a los leprosos o mal de san Lázaro; el Hospital del Amor de Dios (1540), probablemente el primero que atendió enfermedades venéreas, ocupó lo que es hoy la Academia de San Carlos; el Hospital Real de los Indios de los Naturales (1533), inició oficialmente la protección de la salud del indígena. La primera autopsia de América se llevó a cabo en este hospital en 1576. El Hospital de San Hipólito (1566) se dedicó a la atención de dementes, enfermos y ancianos. En 1571 se fundó el Real Hospital de san Lázaro en las Atarazanas.

De esta época destacan las salas de hospitalización y oficinas, las cuales se encontraban alrededor de patios y jardines como el Hospital de la Santísima Trinidad (1568), que ahora es monumento nacional; El Hospital de Nuestra Señora de los Desamparados (1582) que atendió a las mujeres con enfermedades venéreas (en 1875 se le denominó popularmente el Hospital de la Mujer); el Hospital del Espíritu Santo (1602); el Hospital de san Antonio Abad (1628) destinado para enfermos de fuego sacro o mal de san Antón (enfermedad similar a la lepra); el Hospital de Nuestra Señora de Belem y san Francisco Javier (1675) de Lorenzo Rodríguez, atendía a los convalecientes; el Hospital Real del Divino Salvador (1687) que daba atención a las mujeres dementes, el hospital se edificó en 1700; el Hospital de la Santísima

Trinidad de Lorenzo Rodríguez (1689); el Hospital Real de Terceros (1750); el Hospicio de los Pobres, Casa de Cuna (1760); el Hospital de san Andrés (1799) fue el más sobresaliente de su época por hechos importantes como una descripción anatomopatológica en 1791 (antecedentes de los gabinetes modernos de anatomía patológica).

#### **SIGLO XIX**

El estilo arquitectónico de los hospitales es determinado por su ubicación al lado de templos, lo que los hizo formar parte de ellos.

En 1847, después de la Independencia de México (1821), se fundó el primer hospital gubernamental de la república llamado San Pablo (actualmente Hospital Juárez) que dio atención a las epidemias que surgieron a raíz de la guerra (hidropesía, disentería, tisis, alferecía, etcétera).

Uno de los efectos de la guerra en el México independiente fue que desaparecieron algunas órdenes religiosas y algunos hospitales. Quedaron otros deteriorados que continuaron su labor.

El Hospital de San Carlos (1865) fue fundado inicialmente por la emperatriz Carlota como hospicio para los pobres (1856).

Durante el gobierno de Benito Juárez se inició la transformación de la infraestructura hospitalaria mediante leyes expedidas el 13 de julio de 1859 referente a la nacionalización de los bienes eclesiásticos 2 de febrero de 1861, que seculariza los hospitales y los establecimientos de beneficencia. Como consecuencia de esta reforma hubo los siguientes acontecimientos:

- Otorgamiento de atención médica como una manifestación de beneficencia y no de caridad.
- 2. La creación de una dependencia que coordinara los hospitales públicos.
- La aparición de agrupaciones mutualistas; la primera empezó a funcionar en 1864 y se denominó la Sociedad Particular de Socorros.
- La reglamentación legal de los hospitales de beneficencia privada.

En 1859 se formó un Hospital de Sangre en Tacubaya (después sería Observatorio Astronómico) a consecuencia de las batallas entre conservadores y liberales. Este fue el origen del Hospital Militar, el cual fue el más destacado de su tiempo.

En 1870 se realizó la primera anestesia clorofórmica en México y la anestesia etérea en 1884.

### SIGLO XX

A fines del siglo XIX y principios del XX la construcción de edificios para la salud estaban bajo la influencia de la inspiración europea; se abandonaron las construcciones eclesiásticas y se diseñaron instituciones formadas por edificios distribuidos en áreas de grandes dimensiones.

El Hospital General (1896-1905) y el manicomio La Castañeda (1910) fueron los hospitales que iniciaron la formación de los servicios médicos del gobierno de la ciudad. Después de que se creó el Hospital General, se suprimieron el Hospital Morelos, el Hospital San Andrés, la Casa de Maternidad e Infancia y el Departamento de Infecciosos del Hospital Juárez, el cual fue durante medio siglo la institución más acreditada.

Después de la Revolución Mexicana el país inició una etapa de recostrucción, la cual incluía la construcción de edificios destinados a la salud. Una de las primeras realizaciones de la arquitectura funcionalista en México fue el Sanatorio para Tuberculosos (1929) en Huipulco de José Villagrán García a quien asesoró el doctor Donato G. Alarcón. El nosocomio fue inauqurado en 1935.

### PERIODO MODERNO

Entre 1933 y 1942 se logró beneficiar al pueblo con medidas revolucionarias, una de las cuales fue formular sistemas de atención a la salud tomando en cuenta los aspectos generales. De esta forma se creó la Secretaría de Asistencia Pública que amplió unidades médicas como el Hospital de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Hospital de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas; el nuevo Hospital Colonia de los Ferrocarriles Nacionales (1933), proyecto de Carlos Greenham y del ingeniero Federico Ramos, es el primer edificio con clima artificial, sistema de comunicación para llamar al personal, equipo de purificación de agua, aparatos de succión automática en los quirófanos y sistema automatizado en las zonas para que se abrieran sin ser manipuladas: la Clínica de Neuropsiguiatría y, en 1939, el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales.

Para mejorar los servicios médicos en el país, el gobierno de la república estableció el Instituto Nacional de Cardiología de México (1937), proyecto de José Villagrán García, el cual se construyó por etapas lo que permitió perfeccionar el programa de funcionamiento que sirvió de base para proyectarlo; éste fue un problema nuevo, porque se exigieron rectificaciones y adiciones. El hospital contó con nuevas disposiciones, como áreas de enseñanza e investigación (laboratorios, aulas, anfiteatro y un auditorio); consulta externa contaba con vestidores para cada consultorio; hospitalización colectiva en sala para cuatro pacientes y mayor vigilancia de los enfermos a través de vidrios; rampas de comunicación entre los pisos, al igual que algunas disposiciones de detalles que renovaron el concepto de hospital. Fue el primer organismo médico del sector público con descentralización.

El sistema de salud se amolda a un plan sexenal. Los cambios en la economía partirían hacia el desarrollo de la industria moderna incrementando la urbanización y junto con ella la infraestructura hospitalaria sería parte de ese progreso.

El Centro Médico Naval se creó en las calles de Artículo 123 y Balderas. En 1941 se trasladó a las

instalaciones que noy ocupa el Hospital de Oftalmología de Nuestra Señora de la luz; el Hospital Infantil de México (1941) es de José Villagrán García; el Hospital de Tuberculosos Avanzados fue construido en 1942 y el Hospital General Manuel Gea González, ambos son de José Villagrán García y el doctor Donato G. Alarcón; el Hospital Central Militar (1942) es de Luis Mac Gregor; el Hospital Rubén Leñero se inauguró en 1943. Años después, esta clínica representó el paso decisivo para desarrollar la composición del primer Centro Médico Nacional. La Maternidad Arturo Mundet (1944) de José Villagrán García tenía un partido parecido a un avión.

En 1943 se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, organismo desentralizado económicamente sostenido por los patrones, empleados y el Estado. Su objetivo es brindar protección a la clase trabajadora como amparo en caso de accidentes, enfermedades, vejez, muerte y cesantía en edad avanzada. El primer hospital de este organismo fue un edificio adaptado e inaugurado en 1944 y se denominó Sanatorio Uno.

Los adelantos de tecnología, medicina, sistemas constructivos y las nuevas teorías de planeación para hospitales, son la base determinante para la etapa de la arquitectura hospitalaria.

Los arquitectos José Villagrán García y Mario Pani crearon el conjunto nunca antes emprendido en México: parte del programa de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública que consistía en realizar nuevos y numerosos hospitales cuyas instalaciones satisfacieran las necesidades de cada zona del país.

Nacieron nuevos métodos de planeación, programas médicos arquitectónicos, control de calidad, estudio de equipamiento y capacitación del personal, los cuales, acumulados, hicieron realidad el primer Centro Médico del Distrito Federal.

El conjunto fue compuesto por quince instituciones. Dentro de las cuales estaban el Hospital General, el Hospital Urbano de Emergencia, Hospital de Infecciosos, Hospital de la S.C.O.P., la Policlínica Privada, el Instituto de Cardiología, el Hospital del Niño y el Instituto Dental, entre otros.

En 1946 se inauguró el Centro Médico La Raza, diseñado por Enrique Yáñez, una de las unidades más importantes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Hospital General de Veracruz (1947), obra de Enrique Yánez, unió a las instituciones del estado y al Instituto Mexicano del Seguro Social en una gran cobertura de servicios. Este hospital general era parte del plan nacional de hospitales que aún continuaba la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública, junto con el de Jalapa. Yáñez diseñó más tarde la Policlínica de Santa Julia y la Unidad Médica de la Escuela de Agricultura de Chapingo.

En 1948 se fundó el primer Hospital de Ginecoobstetricia en la colonia del Valle.

En 1954 se ampliaron las instalaciones del Centro Médico Nacional con el trabajo de Enrique Yáñez. En el mes de enero de 1961 fue adquirido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con las posibildades de curar, enseñar e investigar.

En 1955 se fundó el Hospital de Trabajadores al Servicio del Estado; fue antecedente de los servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (1960) dependiendo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

El arquitecto Yáñez contribuyó con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado proyectando el Hospital de Torreón (1960) y el Hospital de Ciudad Juárez (1962).

Este organismo requería una unidad concentradora, por lo que en 1961 se inauguró el Centro Hospitalario 20 de Noviembre. Los arquitectos de este proyecto fueron Agustín y Enrique Landa quienes usaron el criterio de manejar materiales y equipo de la mejor calidad para reducir costos de mantenimiento. Este sistema de materiales se hizo presente en los Hospitales Lic. Adolfo López Mateos (1969) y el 1º de octubre (1971).

El Instituto Nacional de Neurología se finalizó en 1964 y sustituyó al manicomio de La Castañeda, ubicado en la zona sur de la ciudad de México.

Pemex inauguró en 1967 en Azcapotzalco un Hopital para los servicios de su personal.

En 1970 se realizó un atlas de la república denominado La Asistencia Médica en México para en él ubicar a las siguientes instituciones: SSA, IMSS, ISSSTE, FFCC, SDN, PEMEX, SM y SCT. Su realización estuvo a cargo del arquitecto Oscar McKelligan Ruiz.

Entre los hospitales públicos figuran: la Unidad de Gineco-Obstetricia del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital de la Secretaría de Salubridad y Asistencia Teodoro Gildred de Rehabilitación y Ortopedia, el Instituto Nacional de Salud Mental del organismo Desarrollo Integral de la Familia y el Hospital Ignacio Zaragoza del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Durante los años de 1980 a 1985 se construyeron en México hospitales relacionados con la medicina preventiva, promoción de la salud y el acercamiento a la población para enriquecer su concepto. Estas formas de conservar un hospital se ven reflejadas en los primeros años de la década de los noventa en la Clínica de Especialidades de Uruapan, Michoacán (ISSSTE); la Clínica Hospital de Guanajuato, Guanajuato (ISSSTE) de Sergio Mejía Ontiveros; el Hospital de Ciudad Obregón (ISSSTE); la Clínica de Gineco-Obstetricia No. 8 (IMSS) y el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León (ISSSTE).

A fines de 1991 el IMSS contaba con una red hospitalaria de 10 centros médicos, 39 hospitales de especialidades, 222 hospitales generales de zona y 1 345 unidades de medicina familiar.

El ISSSTE dispone de una infraestructura de 11 hospitales de especialidades; 157 hospitales generales y 1 079 unidades de consulta externa.

La Secretaría de Salud dispone de 62 hospitales de especialidades, 390 hospitales generales y 6 386 unidades de consulta externa.

La institución IMSS Solidaridad tiene una infraestructura de 3 057 unidades médicas rurales y 53 hospitales.

En 1991 fue fundada la Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud (SMAES), organismo que pretende desarrollar, por medio de programas concretos, la conceptualización teórica de especialistas en salud. A través de congresos, simposiums, mesas redondas, conferencias, exposiciones, etc., pone de manifiesto las nuevas tendencias en las diferentes áreas que se requieren para el buen funcionamiento de un inmueble hospitalario. Las exposiciones tienen la finalidad de difundir los avances y las tendencias tecnológicas de los equipos y sistemas de vanguardia para las unidades médicas.

A través de las reuniones de la SMAES, se obtienen también las opiniones de los diferentes sistemas de salud (IMSS, ISSSTE, SSA, DIF) para los nuevos diseños o normas para la edificación de hospitales actualizados con tecnología compleja.

Para el futuro se vislumbran sofisticadas aplicaciones de tecnología en la práctica cotidiana del médico. Se tendrá acceso a diversos sistemas apoyados en redes de comunicaciones, sistemas de diagnóstico basados en imagenología tridimensional y técnicas de inteligencia artificial, cirugías realizadas en lugares distantes por medio de "realidad virtual", es decir, sin la presencia del cirujano, telepresencia y robóticaquirúrgica.

El Hospital General Regional No. 1 Gabriel Mancera fue terminado en 1996. El proyecto de la remodelación estuvo a cargo de la firma PRODIANA encabezada por Félix Salas. Este edificio es uno de los que alberga las instalaciones más complejas en cuanto a instalaciones.

### HOSPITALES PRIVADOS EN MEXICO

Tienen sus antecedentes en la transformación de la infraestructura hospitalaria iniciada durante el gobierno de Benito Juárez con la expedición de las Leyes de Reforma, en 1861 secularizaron los hospitales y establecimientos de beneficiencia.

Probablemente el primer hospital particular con fines lucrativos se estableció en la calle de Patonio (hoy Avenida Juárez) y calzada de Bucareli. Inició sus actividades en 1889. Esta casa de salud fue ideada y realizada por una sociedad integrada por algunos médicos de la ciudad. La casa era amplia con dos jardines, uno funcionaba de entrada y en el vestíbulo se ubicaba la administración; en el otro, que se localizaba en la parte posterior, estaban los cuartos que eran destinados a los enfermos, baños, botiquín, biblioteca, despensa, comedor, cocina y cuartos de servicios.

Surgieron hospitales privados distinguidos como el Concepción Béisteguí, la Casa de Maternidad e Infancia, el Hospital Colonia para los trabajadores ferroviarios, el Hospital Escandón, el Instituto Oftalmológico Valdivielso y el Hospital Homeopático.

En 1887 fue fundado el Hospital Francés en México en la esquina de la industria y arquitectos (hoy Serapio Rendón) y Miguel Schultz. Fue insuficiente para la atención médica; por tal motivo en 1915 se inauguró un nuevo hospital bajo el mismo nombre ubicado en la Avenida Niños Héroes.

La colonia española creó en 1842 la junta de beneficiencia, la cual en el año 1852 adquirió una casa en la calle de Niño Perdido donde fundó un hospital y un asilo. Con el tiempo fue insuficiente por lo que se construyó un edificio entre las avenidas Ejército Nacional y Miguel de Cervantes Saavedra, inaugurado en 1932 y ampliado con la unidad Pablo Diez en 1969.

El Hospital de la Cruz Roja se fundó en 1910 y ocupó locales arrendados, tiempo después cambió su domicilio a Santa María la Ribera, donde atendió a heridos de la revolución mexicana. De 1915 a 1933 la Cruz Roja se alojó en el hospital Concepción Béistegui (1934), con capacidad de 125 camas en las calles de Monterrey y Durango; en 1968 se inauguró el edificio que hoy ocupa en Ejército Nacional. Este hospital surgió en la ciudad ante la insuficiencia de la capacidad instalada en su época, para la atención de las urgencias médico-quirúrgicas.

En la década de los años treinta aparecieron en las principales ciudades de la república instalaciones hospitalarias denominadas sanatorios propiedad de un médico y con administración doméstica, en donde se realizaban intervenciones quirúrgicas, atención del parto y el puerperio. En la actualidad están desapareciendo, ya que no cuentan con la atención que se requiere y no cumplen la normatividad que se exige.

En la década de los años cuarenta aparecieron los Hospitales Privados con tecnología acorde a la época, entre los que se encuentran la Clínica Londres, el Sanatorio Lourdes y la Central Quirúrgica, entre otras.

El Hospital Inglés, hoy ABC (American British Cowdray), fue fundado en 1941 por las colonias inglesa y norteamericana, con magníficas instalaciones para su época. Se ubicó en la Colonia san Rafael. Posteriormente se trasladó a Mariano Escobedo (donde en la actualidad está ubicado el Hotel Camino Real) y de ahí se cambió finalmente a la Avenida Observatorio.

En la década de los años sesenta se construyeron hospitales diseñados por expertos, bien equipados y con sistemas de organización actuales, entre los que sobresalen el Metropolitano, Central Quirúrgica, Santa Elena, Santa Fe, Mocel, Infantil Privado, Hospital de México y, en las principales ciudades de la república, el Hospital san José (en Monterrey) y Angel Leaño en Guadalajara, entre otros. Posteriormente surgieron el Hospital Humana, hoy Angeles del Pedregal y Médica Sur en el Distrito Federal.

En la actualidad la infraestructura hospitalaria en el Distrito Federal agrupa el 20% del total de la capacidad instalada en la República Mexicana.

# **DEFINICIONES**

Actividad curativa. Tiene por objeto efectuar un diagnóstico temprano de los problemas clínicos y establecer un tratamiento oportuno para resolución de los mismos.

Actividad de rehabilitación. Incluye acciones tendientes a limitar el daño y corregir la invalidez física y mental.

Actividad preventiva. Incluye las actividades de promoción general y las de protección específica.

Anatomía. Estudio de la forma y de la estructura macroscópica de diversas partes del cuerpo humano.

Atención médica. Conjunto de recursos que intervienen sistemáticamente para la prevención y curación de las enfermedades que afectan a personas, así como de la rehabilitación de las mismas.

**Biopsia.** Extracción de una pequeña parte del tejido viviente de un órgano o de una parte del cuerpo, para observarla al microscopio.

Citología. Estudio de la estructura y función de las células. El examen celular bajo el microscopio se aplica en el diagnóstico de diversas enfermedades.

Clínica. Parte de la medicina que se relaciona directamente con el cuidado inmediato del enfermo. Il Establecimiento destinado al cuidado de determinado número de enfermos, en general reservado a la cirugía y obstetricia.

Consulta. Visita del médico a un enfermo. Il Despacho donde el médico recibe a los enfermos. Il Reunión de dos o más médicos para analizar el diagnóstico y tratamiento de un determinado caso clínico.

Consultorio. Establecimiento en el que el médico recibe a los enfermos.

Histología. Estudio de la estructura de los tejidos. Investigación médica. Es la actividad tendiente a lograr la eficiencia máxima de los aspectos de la medicina y relacionar el análisis de las enfermedades y de los procedimientos terapéuticos (físicos, químicos, biológicos, etcétera).

Medicina. Ciencia que tiene la finalidad de la conservación o reestablecimiento de la salud. Curativa. Es la acción tendiente a eliminar los padecimientos para reintegrar al enfermo a la comunidad completamente sano. De especialidades. Cuando trata enfermedades específicas. De rehabilitación. Su objetivo es capacitar al lisiado de manera funcional, social y económica, ayudándole a superar sus deficiencias. Externa o quirúrgica. Cuando se estudia las enfermedades que residen en las partes exteriores del cuerpo, o que, aunque residan en partes más o menos profundas, son susceptibles de un tratamiento quirúrgico. General. Es un servicio encargado de proporcionar atención médica a un volumen determinado de pacientes. Este tipo de medicina es coordinada por el médico familiar. Interna. La que estudia y trata las enfermedades generales que no requieren intervención quirúrgica. Laboral o del trabajo. Conjunto de medidas preventivas destinadas a establecer un diagnóstico precoz de las enfermedades que afectan a los trabajadores y a evitar los accidentes resultantes de la misma actividad laboral. Legal. Parte de la medicina aplicada a cuestiones de tipo legal y criminalística. Preventiva. La que se ocupa de la prevención y profilaxis de las enfermedades. Actividad tendiente a preservar la salud de la población mediante la vacunación y la inmunización, la educación higiénica (física y mental). Incluye la sanidad pública que permite reducir la movilidad y la medicina curativa. Social. La referente a los estratos sociales colectivos.

**Médico.** Persona que tiene licencia para enseñar y ejercer la medicina. **Forense.** El que se encuentra adscrito a un juzgado de instrucción.

**Paciente.** Es todo aquel individuo sujeto de atención médico asistencial, como enfermo actual o en potencia.

Salud. Estado de un ser orgánico exento de enfermedades. La salud no es únicamente la ausencia de enfermedades, es el bienestar biopsicosocial del individuo, al cual todos tienen derecho.

Servicios de atención a la salud. Conjunto de actividades destinadas al cuidado de la salud de la población.

# CLASIFICACION DE EDIFICIOS PARA LA SALUD

Por su administración los hospitales se clasifican en públicos y privados.

### **■ HOSPITALES PUBLICOS**

Se clasifican en tres tipos: de asistencia médica, de salud pública y de asistencia social.

Asistencia médica. Es el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

Las actividades que se relaciona con esta asistencia son: medicina preventiva, medicina curativa, medicina de rehabilitación, investigación médica y la docencia. Estos servicios pueden ser impartidos por dos dependencias que son: sistemas estatales y paraestatales (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Servicios para la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Salubridad y Asistencia, Petróleos Mexicanos, Desarrollo Integral de la Familia, etcétera).

Salud pública. Son los servicios que proporciona el Estado a la población que no se encuentra protegida por ninguno de los sistemas de salud.

Asistencia social. Establecimientos en los que se proporciona a la población servicios dedicados al cuidado, alojamiento, alimentación, nutrición, higiene y salud de las futuras madres, lactantes, infantes, jóvenes, adultos y ancianos con problemas socioeconómicos. Estos servicios están orientados a personas de escasos recursos, con problemas sociales, con algún vicio, huérfanos, madres abandonadas, indi-

indigentes en general y ancianos. Puede estar financiada por el Estado o por organizaciones privadas.

Atendiendo a su grado de complejidad y poder de resolución se clasifican en:

Unidad móvil o consultorio rural. Son camionetas equipadas para la prestación de servicios de consulta externa, medicina preventiva, curativa y odontología. En algunos casos cuenta con farmacia y, en otros, desarrollan trabajo social orientado a instruir a la población sobre las normas elementales de salubridad e higiene. Estas unidades son atendidas generalmente por pasantes de medicina, odontólogos y un auxiliar de enfermería.

Periódicamente recorre el área rural en localidades menores de 1 000 habitantes que no cuentan con servicios médicos, aunque en ocasiones también dan asistencia en los barrios populares de las grandes ciudades.

Unidad médica de primer contacto. Son establecimientos constituidos por un consultorio, donde se proporcionan servicios locales de consulta externa, medicina preventiva y curativa, medicina general, control prenatal y postnatal y primeros auxilios; en algunos casos cuenta con farmacia y ambulancia. Puede estar atendido por un médico pasante de medicina, enfermería o personal empírico capacitado para este ejercicio. Se sitúa en localidades menores a 5 000 habitantes y en lugares con bastante concentración de personas.

En este tipo de unidad la Secretaría de Salud opera el consultorio rural y el centro de salud C, sin camas; el IMSS opera mediante el puesto de enfermería, puesto de fábrica y clínica B sin camas; el ISSSTE opera los puestos periféricos (servicios contratados con consultorios particulares).

Centro de salud. Es establecido como una extensión de algún sistema de salud de carácter regional o zonal con el fin de facilitar a los pacientes un servicio combinado.

Clínica. Son unidades constituidas por 4 a 12 consultorios en los que se proporcionan servicios locales, principalmente de consulta externa, medicina general, medicina preventiva y curativa, especialidades básicas, cintas reactivas o laboratorio de análisis clínicos, equipo transportable de rayos x, odontología, obstetricia y emergencia. Son atendidas por un médico o pasante y un auxiliar por cada consultorio, así como personal especializado complementario de laboratorio y rayos x, entre otros. Se sitúan en poblaciones con más de 10 000 habitantes.

Clínica B. Unidad médica para la atención de derechohabientes en consulta externa de medicina general. El servicio de medicina general es bajo el sistema médico-familiar. No tiene especialidades ni urgencias al igual que camas de hospitalización. Su servicio es para 1.5 a 10 derechohabientes.

Clínica A. Unidad médica para atención de derechohabientes en consulta externa de medicina general, bajo el sistema médico-familiar. No cuenta con especialidades quirúrgicas ni camas de hospitaliza

ción y servicio de urgencias. Clínica auxiliar del hospital de alta especialidad 45 a 100 derechohabientes.

Unidad de medicina familiar. Es una de las construcciones que algunos sistemas de salud proporcionan a personal laboral como prestación para atender al mayor número de población en su propia comunidad con el sistema de derechohabiente.

Unidad de urgencias. Son elementos en los que fundamentalmente se atienden emergencias médicas de distinta naturaleza, con posibilidad de hospitalización de urgencia por un máximo de tres días.

Si los pacientes requieren atención especializada u hospitalización por lapsos mayores, deberán ser transferidos a la instalación hospitalaria en donde existan los servicios apropiados. Son atendidos por personal médico, paramédico y cuentan con servicios de ambulancias.

Los elementos principales de estas unidades son: recepción y atención de urgencias, rayos x, cirugía, área de hospitalización de urgencias (8 a 50 camas), farmacia y servicios complementarios.

Se recomiendan para poblaciones de más de 50 000 habitantes y en cabeceras municipales.

**Unidades ambulatorias autónomas.** Edificios para la salud, funciona como unidad móvil.

**Puesto de salud.** Es un área destinada a proporcionar servicio de salud eventual, por ejemplo, en campañas de vacunación.

Hospital general. Es el establecimiento de segundo o tercer nivel para la atención de pacientes en las cuatro especialidades básicas de la medicina: cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna, pediatría y otras especialidades complementarias y de apoyo derivadas de las mismas que prestan servicios de urgencia, consulta externa y hospitalización. Conforme al número de camas se dividen en hospital general de subzona, zona y regional.

Hospital de especialidades. Son unidades médicas de consulta y hospitalización especializada en una o varias ramas específicas de la medicina (neumología, pediatría, gineco-obstetricia, psiquiatría, entre otras). Debe realizar actividades de prevención, curación, rehabilitación, formación y desarrollo de personal para la salud, así como de investigación científica

En ellos se prestan servicios de urgencias, consulta externa, diagnóstico, tratamiento, hospitalización, cirugía, laboratorio clínico, radiología, rehabilitación, entre otros.

Centro médico. Unidad médica para atención de pacientes de Neurología, Nefrología, Neumología, Infectología. No tiene catálogo de adscripción.

Instituto. Es el establecimiento de tercer nivel destinado principalmente a la investigación científica, la formación y el desarrollo personal para la salud. Presta servicios de urgencias, consulta externa, y de hospitalización a personas que tengan una enfermedad específica o afección de un sistema de

#### **■ HOSPITALES PRIVADOS**

El hospital privado es una institución responsable de la atención integral de los pacientes que se encuentren en diferentes áreas de organizaciones tanto privadas como públicas.

Clínica privada. Por lo general, las clínicas privadas proporcionan tanto servicio general como de especialidad y para su edificación deberán considerarse el tipo de especialidades o el servicio que desean impartir, por lo que se pueden dividir en las que deberán proporcionar servicio de urgencias o no; las que darán servicio de consulta exclusivamente o internamiento, las que darán servicio de consulta o internamiento sin eventos quirúrgicos o con eventos quirúrgicos. Dentro de ésta última se deben de considerar los eventos quirúrgicos con periodo postoperatorio de corta estancia o prolongada, así como el servicio de cuartos individuales o comunitarios. Este tipo de edificaciones deberán contar con un sistema de instalaciones con tendencia a crecer por los adelantos que puede desarrollar cada una de las especialidades.

## LOCALIZACION

La ubicación de un hospital en el medio urbano debe ser en el centro de gravedad de la población actual y futura. Se debe evitar que elementos como barrancas, ríos, lomas, vías férreas, carreteras, grandes avenidas, etcétera, dividan a los habitantes del servicio médico e interfieran con el acceso general. Las vías de comunicación serán directas y adecuadas tanto para los pacientes como para el personal; se evitará que las calles, caminos o avenidas circundantes sean obstruidas con alguna frecuencia y no deje el acceso a un centro de enseñanza, etcétera.

El acondicionamiento del terreno se debe estudiar dando atención principal a los accesos y a las entradas del futuro edificio, vistas, curvas de nivel, orientación (está en relación con la climatología del lugar y la probable solución arquitectónica del edificio), estacionamiento de automóviles, patios de servicio y aspectos de arquitectura paisajista.

El acceso al terreno desde las inmediaciones debe ser cómodo, sin desniveles entre las vías de comunicación y el acceso, puesto que si existe alguna irregularidad de este tipo se soluciona con escaleras, las cuales son inadecuadas para el enfermo.

El terreno seleccionado no debe ser adyacente a zonas que produzcan ruido, humos, malos olores, o molestias de otro tipo, como zonas de tolerancia o diversiones nocturnas.

Los servicios (agua potable, corriente eléctrica, drenaje municipal, pavimentos, cercanía a las líneas de camiones de transporte) deben adecuarse al tamaño del hospital que se desea construir.

Dentro del terreno no deben existir escurrimientos superficiales de aguas negras o pluviales. Las colindancias con deslaves se evitarán, así como terrenos donde se sospechen o descubran cavernas o huecos que hayan tenido actividad anterior como minas de explotación de arena, tepetate, etcétera. En lugares afectados por escurrimientos pluviales, el estudio debe ser completo para cerciorarse del tiempo de lluvias más constantes para evitar inundaciones. En lugares azotados por ciclones, el terreno debe quedar protegido contra éstos a través de lomas o cerros. Cuando no existan debe buscarse una solución arquitectónica que disminuya los efectos en el edificio por orientación. En climas cálidos, los terrenos en depresiones son inadecuados; en zonas frías, un terreno abrigado en una depresión es recomendable.

Las dimensiones y proporciones del terreno deben estar acordes con el tamaño y tipo de hospital por construir.

El terreno debe tener pendientes suaves para drenajes naturales de aguas pluviales.

La superficie del terreno necesaria para el desarrollo de un hospital está influida por:

- Coeficiente de aprovechamiento del terreno. Proporciona una medida de la densidad del proyecto, es decir, la superficie de techo/superficie del terreno. Se aconseja no llegar a niveles de 2:1, aproximadamente, debido al elevado costo de los edificios con bastante profundidad (sobre todo en cuanto a acondicionamiento de aire se refiere).
- La superficie de ocupación del terreno, que generalmente está determinada por la proyección de la planta baja. Esta variable es producto de:
  - El número de espacios que se precisa situar en la planta baja debido a la necesidad de acceso directo desde el exterior; otros espacios funcionalmente conectados con este grupo (rayos X); espacios para los que se prefiere un emplazamiento en planta baja, debido a que tienen gran potencial de crecimiento (patología).
  - Las necesidades de construcción en fases. Cuanto más escalonada esté la construcción en pequeñas fases, mayor será la superficie de terreno ocupada por edificios de una o dos plantas.
- Estacionamiento. Relación máxima de una plaza por cama, excluyendo las plazas necesarias para la acomodación residencial.
- 4. Calles. Para servir a todos los espacios que requieran acceso desde el exterior y para permitir que los equipos de defensa contra incendios puedan alcanzar todos los puntos del edificio.
- 5. Distancia entre los edificios. Los edificios deben guardar una determinada separación para minimizar la extensión de un posible incendio y para permitir la necesaria iluminación y ventilación de los diversos espacios. Los emplazamientos más críticos están, en general, en plantas bajas limitadas por patios.

### PLANEACION

Para lograr una adecuada construcción y planificación de los servicios de salud, se recomienda que dentro del plan de estudios de las escuelas de ingeniería y arquitectura se integrara un curso en el cual pudieran hacer prácticas intrahospitalarias en las diferentes unidades.

La división que se ha hecho de la medicina en especialidades es antigua y es conveniente aclarar que en ningún caso puede una especialidad desplazar a las demás dado que el ser humano es una unidad que interactúa constantemente.

Es conveniente para la edificación de unidades para el servicio de la salud, tratar de dividir aquellas especialidades que requieren poco espacio y puedan estar en la misma área sin comprometer a los pacientes que esperan atención médica de otra especialidad, de las especialidades que requieren una infraestructura mayor y, por tanto, centros de estudio y tratamiento independientes.

Los centros de atención para la salud deben ser creados con base en un mayor número de variantes que los estudiados para la edificación de otras unidades (habitacional, deportiva, recreación, etcétera). Estas variables pueden ser:

- políticas (trabajadores con desempleo);
- económicas (retribuyen las zonas industriales);
- ecológicas (desastres no predecibles); y
- tecnificación (permite un desplazamiento más rápido de las personas de diferentes regiones).

Todo lo anterior crea necesidades no planeadas en todos los centros de atención para la salud, puesto que no es lo mismo atender un grupo de personas de determinada edad con enfermedades endémicas. que con brotes epidémicos de una o varias enfermedades. Un factor de variabilidad que debe estudiarse con detenimiento es el de la alta tecnificación, lo cual aunado a los avances, agrega un alto índice de accidentabilidad en el hogar, la industria, zonas de recreación, etcétera, con lo que hace necesario distribuir en áreas específicas (por ejemplo, industrias) zonas para la toma de placas de rayos x dentro del área médica, para que de esta forma disminuyan los gastos de transporte innecesario y aumento de consultas a unidades médicas generales y de especialidad.

Hasta ahora los grupos sociales han creado verdaderas normas para el desarrollo urbano integral armónico que comprenda centros de vivienda, trabajo, recreación, atención para la saiud, vías de comunicación, intentando una simbiosis con el ambiente.

### PACIENTE

El paciente en potencia requiere atención de carácter preventivo; el paciente enfermo actual requiere atención curativa o de rehabilitación que sea atendido a nivel de consulta externa, u hospitalización. Dentro de los segundos están aquéllos cuyo

padecimiento es contagioso y los no contagiosos. Además, según el grado de la enfermedad que padecen podrán ser tratados en un hospital general o en un hospital de especialidad.

Tomando como criterio de distinción la permanencia del paciente, puede considerarse agudo, semi-crónico o crónico. El agudo, es aquel cuya permanencia en el hospital es menor de quince días. Semicrónico, cuya permanencia oscila entre 15 y 90 días. Un paciente crónico depende de las instalaciones hospitalarias, sea como interno o ambulatorio.

### POBLACION

Las personas que requieren servicios de salud son: Derechohabientes. Individuos quienes se encuentran afiliados a alguna institución de salud.

**Población abierta.** Son aquellas personas que no cuentan con acceso permanente a cualesquiera de los sistemas de salud.

#### ■ NIVELES DE ATENCION

Atención básica de primer nivel. Es un servicio para detectar dentro de un ámbito rural o urbano posibles enfermedades en la población para prevenirlas y atacarlas.

Servicios de hospitalización de segundo nível de la población. Es el servicio en el cual se efectúan estudios mediante diferentes diagnósticos con el fin de controlar alguna enfermedad detectada para que de esta manera se otorge un tratamiento o una intervención quirúrgica.

Servicios de atención de tercer nivel. Comprende la atención a enfermedades específicas e investigación con el fin de obtener diversos sistemas de tratamiento y medicamentos para atacarlas.

### **PERSONAL**

Es el elemento humano que atiende al enfermo en las instalaciones médico asistenciales. Es parte fundamental de la institución por las actividades que realiza. Su personal se clasifica en:

Médico

Paramédico

Técnico auxiliar

Administrativo, v

Personal de servicio

El sistema de salud proporciona constantes cursos de capacitación para la atención de la salud con calidad con el fin de que el personal en general se actualice con los adelantos de la tecnología.

El cuerpo médico se organiza en departamentos por servicios, entre los que se incluyen los siguientes: Medicina, Cirugía, Obstetricia (suele comprender también Ginecología), Pediatría y Psiquiatría.

Además de estos departamentos básicos, en los que los médicos hospitalizan a sus pacientes, existen otros que ofrecen igualmente asistencia médica,

pero sólo bajo la dirección del correspondiente facultativo responsable directo del enfermo. Entre ellos se pueden citar los de anatomía patológica, radiología, anestesiología y medicina física.

En grandes hospitales es posible que las subespecialidades tengan su representación concreta en los jefes de otros departamentos y servicios. El grado de especialización y diversificación dependerá del interés y aptitudes especiales del equipo médico, así como del número de facultativos que lo compongan.

**Enfermeras.** Informan acerca de la condición del paciente, como la temperatura, pulso, la presión arterial, etcétera. Las enfermeras asumen una responsabilidad adicional.

**Médicos.** Se encuentran en todas las áreas para atender las emergencias que se puedan presentar mientras realizan su horario de labores.

**Trabajadoras sociales.** Se encargan de atender a la población que requiera su servicio, el cual puede tratarse de altas y bajas del servicio médico, accidentes laborales, incapacidades, etcétera.

**Personal de mantenimiento.** Tiene a su cargo mantener en buen estado los equipos y las instalaciones de la unidad hospitalaria.

Laboratoristas. Son los que llevan a cabo el proceso de análisis de las muestras que el paciente proporciona para su estudio.

Radiólogos. Tienen la función de obtener las radiografías y procesarlas para un estudio posterior.

Personal de limpieza. Tiene a su cargo mantener presentables los espacios de la unidad hospitalaria

Otros: archivista, encargado de farmacia, camillero, choferes, vigilantes, secretarias, contador, administrador, etcétera.

### **EDIFICIO**

Es el conjunto de instalaciones cuya finalidad es proporcionar los espacios adecuados para la prestación de servicios orientados a preservar la salud de la población. También proporciona atención especializada para prevenir, curar o tratar alteraciones físicas y mentales del organismo humano, cualquiera que sea su origen.

Proporciona servicios de medicina general, obstetricia, odontología, cirugía, consulta externa, hospitalización, entre otros.

La operación, equipamiento y dimensión varían en función de la complejidad y la especialización de los servicios. Una estructura compleja en la cual se deben aplicar las consideraciones siguientes:

Posibilidades de crecimiento por futuros cambios; Relación entre zonas que tengan comunicación; Seguridad (incendios, sismos, evacuación);

Estudio de presupuesto en las instalaciones, mantenimiento y construcción;

Establecimiento de fases de construcción; Interrelación del edificio con el entorno y el tipo de paciente.

#### **ZONIFICACION**

La zonificación determina la organización de los edificios. Es fundamental llevar a cabo un adecuado estudio de interrelaciones de áreas para determinar la zonificación de las áreas para evitar recorridos innecesarios, aprovechar las redes de instalación, etc.

#### FORMA

Se debe estudiar la geometría del edificio para establecer la conveniencia de organizar los espacios en forma horizontal y vertical. La envolvente exterior también es importante. El perímetro del edificio debe reducirse al máximo. La silueta está determinada por la disposición de los cuerpos. Se pueden disponer en forma horizontal con patios interiores; bloques en forma independiente; una torre sobre un podio; planta en forma de T, radial, X, aleatoria, entramado, célula, unidades centrales con pabellones, etcétera.

#### **ESPACIO**

El espacio necesario está determinado por la actividad que se ha de realizar, circulaciones (pasillos, escaleras, elevadores) equipo, ductos de instalaciones, elementos estructurales y arquitectónicos.

Las alturas libres en las habitaciones es determinante e, incluso, están especificadas en los reglamentos de construcción de las localidades.

Las alturas normales para espacios generales son de 2.40 a 3.00 m; talleres, 3.30 a 3.60 m; cuarto de máquinas, 4.20 m; lavanderías 4.20 a 5.40 m y gimnasios 6 a 6.60 m. El espacio recomendable entre el falso platón y el techo varía de 0.30 a 1.80 m.

### DISTRIBUCION Y AGRUPACION DE ESPACIOS DE UN HOSPITAL

Se recomienda esta distribución y agrupación con base en material estadístico de cinco tipos de hospital de diferentes dimensiones y capacidad de 100 a 500 camas.

Servicios asistenciales

Consulta externa y asistencia ambulatoria Salas de hospitalización

Clínicas y quirúrgicas

Obstétricas, incluidas las salas de cunas Pediátricas

Psiquiátricas, otras especialidades

Quirófanos, incluidas las salas de recuperación. Salas de partos, incluidas las de preparación Urgencias, incluyendo las camas de observación Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento

Laboratorios, incluyendo electrocardiografía, electroencefalografía, autopsias

Radiología

Imagenología, medicina nuclear, ultrasonido Terapia

Medicina física y rehabilitación

Fisioterapia

Terapia ocupacional

Farmacia Servicio de medicina social Ilustración médica Servicios generales Nutrición y dietética Lavandería Central de equipos y esterilización Aimacenes generales centrales Instalaciones y servicios para los empleados Talleres de mantenimiento Cuarto de máquinas e instalaciones Administración Oficinas Archivo clínico central Sala de espera Elementos auxiliares Enseñanza Investigación Auditorio

# NORMAS DE DISEÑO

Bibliohemeroteca

El diseño de los edificios de hospitales se rige con los requisitos que conforman el criterio del proyecto: la programación de necesidades que son planeadas por el área médica que son complementadas con diferentes criterios por considerar como la vialidad: las condiciones físicas del terreno; las condiciones ecológicas que son las que dan la integración al paisaje circundante; los servicios públicos completos para que su utilización sea adecuada; la prevención para efectuar crecimientos futuros; la circulación de servicios; la utilización de materiales, tanto constructivos como de acabados conforme a los conceptos institucionales de regionalización y la ambientación, que hace amables los espacios como elementos institucionales racionales. Estos criterios son variables en los sistemas de salud o privados.

Los hospitales son los edificios más dinámicos, cada 6 u 8 años se tienen equipos nuevos. Por eso, al diseñar un hospital siempre hay que pensar que sea accesible su remodelación, así como su mantenimiento. Los cambios en hospitales son un factor importantísimo que considera, más que el crecimiento.

El gobierno o sector público debe diseñar prioritariamente para el beneficio de sus derechohabientes, y el sector privado tiene que pensar en que además de dar un servicio, está haciendo un negocio, y que trabaja con usuarios distintos.

Se recomienda una rotación del arquitecto en hospitales durante un periodo de por lo menos tres meses para que pueda darse cuenta de las verdaderas dimensiones requeridas de un pasillo, una puerta, un área de exploración y, en general, las áreas reales para la adecuada atención de los pacientes.

La preparación de la información previa para el proyecto de un gran hospital ocupa mucho tiempo y es muy compleja; se necesita equipo interdisciplina-

rio compuesto por profesionales del cliente (médicos, enfermeras y personal administrativo). También se pueden consultar asesores de los servicios.

Los hospitales son edificios que darán acomodo a una gran variedad de funciones. Los factores claves por considerar para conseguir una forma adecuada para el edificio son los siguientes:

 Posibilidad de crecimiento y cambio para satisfacer las necesidades de futuras ampliaciones, de las cuales, algunas son previsibles al realizar el proyecto, pero otras son imprevisibles.

Tanto el crecimiento como el cambio se deducen de una investigación comunitaria, pero se tienen que considerar más factores diversos, como dimensión y capacidad de las edificaciones para cada fase de desarrollo, configuración de las mismas de forma que se facilite su futura expansión, extensión y configuración de los terrenos precisos y los consiguientes cálculos presupuestarios.

- Relaciones entre espacios que tengan funciones estrechas y rutas de circulación eficaces.
- Seguridad en cuanto al control de incendios y humos y la evacuación de pacientes.
- Economía en los gastos de instalación y de mantenimiento, así como facilidad de construcción.
- · Posibilidad de construir en fases variables.
- Respuesta a las relaciones físicas entre el edificio y la comunidad a la que sirve, en cuanto a criterios estéticos y de situación.

Las partes del proyecto cuya construcción se ha de ejecutar inmediatamente se definen en los planos básicos detallados. En estos planos se représentan los medios e instalaciones requeridos por el programa para cada espacio; primero para comprobar las dimensiones del espacio y después en la localización concreta señalada a cada uno del plano esquemático aprobado. En este proceso puede surgir la necesidad de realizar algunos cambios para ajustes en cuanto al tamaño del espacio e incluso en cuanto a la localización. Los croquis básicos que se obtengan deberán reproducirse a gran escala para que sea posible representar el equipo y el mobiliario. La adecuación de espacio y equipo en relación al funcionamiento se comprueba con las listas del personal establecidas en un programa funcional, por lo que respecta a las exigencias de armarios y taquillas, y se sitúa a cada individuo en el espacio de trabajo que tiene asignado.

Debe indicarse el sentido de apertura de las puertas y el emplazamiento de las piezas grandes de equipo, tanto fijo como portátil, y ello con independencia de que tales elementos se incluyan o no en el contrato de construcción. Los planos básicos deben recoger con detalle las características del diseño interior y exterior, así como las especificaciones y condiciones de ejecución.

Los planos básicos también permiten iniciar la preparación de listas de equipo móvil y, posteriormente, pueden servir para el material de emplazamiento de ese equipo.

# REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL DISTRITO FEDERAL (1994)

Las consideraciones sobre edificios del género salud en relación al reglamento de construcciones para el Distrito Federal, son las siguientes:

Artículo 80. Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamiento de vehículos que se establecen en las normas técnicas de acuerdo a su tipología y a su ubicación, conforme a lo siguiente:

Tipo	Número minimo de	
	cajones por m <sup>2</sup> construido	
Hospitales privados	1 por cada 30	
Hospitales públicos	1 por cada 60	
Clínicas privadas	1 por cada 30	
Clínicas públicas	1 por cada 60	
Asistencia social	1 por cada 50	
Asistencia animal	1 por cada 75	

- I. Cualesquiera otras edificaciones de salud no comprendidas en esta relación, se sujetarán a estudio y resolución por las autoridades del departamento.
- II. La demanda total para los casos en que en un mismo predio se encuentren establecidos diferentes edificios para la salud, será la suma de las demandas señaladas para cada uno de ellos.
- III. Los requerimientos resultantes se podrán reducir en un 5% en el caso de edificios o conjuntos de uso mixtos complementarios con demanda horaria de espacio para estacionamiento no simultáneo que incluyan dos a más usos de habitación múltiple, conjuntos de habitación, administración, comercio, servicios para la recreación o alojamiento.
- IV. Los requerimientos se podrán reducir en un 10% en el caso de usos ubicados dentro de las zonas que los programas parciales definen como centros urbanos (CU) y corredores de servicios de alta intensidad (CS), cuando no estén comprendidos en la zona 4 del plano de cuantificación de demanda por zonas.
- V. Las medidas de los cajones de estacionamiento para coches serán de 5.00 x 2.40 m se podrá permitir hasta el cincuenta por ciento de los cajones para coches chicos de 4.20 x 2.20 m.
- VI. Se podrá aceptar el estacionamiento en cordón, en cuyo caso el espacio para el acomodo de vehículos será de 6.00 x 2.40 m, para coches grandes, pudiendo en un cincuenta por ciento, ser de 4.80 x 2.00 m, para coches chicos, estas medidas no comprenden las áreas de circulación necesarias.

VII. Los estacionamientos públicos y privados para la salud señalados en la fracción I, deberán destinar por lo menos un cajón de cada 18 o fracción a partir de 9, para uso exclusivo de personas impedidas, ubicado lo más cerca posible de la entrada a la edificación. En estos casos, las medidas del cajón serán de 5 x 3.80 m; y a partir del estacionamiento del inmueble constará de rampas con pendiente no mayor del 10% y piso antiderrapante de acceso para los impedidos.

VIII. En los estacionamientos públicos o privados que no sean de autoservicio, podrá permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se mueva un máximo de dos.

IX. Las edificaciones para la salud que no cumplan con los espacios de estacionamientos establecidos en la fracción I dentro de sus predios, podrán usar para tal efecto otros predios, siempre y cuando no se encuentren a una distancia mayor de 250 m, no se atraviesen vialidades primarias, y los propietarios de dichas edificaciones comprueben su título de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad de los predios mencionados. En estos casos se deberán colocar letreros en las edificaciones, señalando la ubicación del estacionamiento, y en los predios, señalando la edificación a la que dan el servicio.

X. En edificios para la sal·id, el servicio de urgencias contará con estacionamiento propio para ambulancias y acceso libre sin obstrucciones para vehículos y contar con la fluidez necesaria.

XI. En edificios para la salud se deberá contar con estacionamiento independiente específico para vehículos de transporte de desechos sólidos y servicios.

Artículo 81. Los locales de las edificaciones para la salud, según su tipo, deberán tener como mínimo las dimensiones que se establecen en las normas técnicas complementarias correspondientes:

Local	Area índice	Lado mínimo	Altura mínima
	m²	m	m
Anatomía patológica			
a) Sala de autopsias	20.00	4.50	2.40
b) Mortuorio	10.00	2.70	2.40
<ul><li>c) Central de esteri-</li></ul>			
lización de equipo	30.00	4.50	2.40
d) Sala de operaciones	20.00	4.50	2.80
e) Sala de expulsión	16.00	3.60	2.80
f) Séptico	3.00	1.20	2.40
Consultorios			
g) Area de exploración	9.00	3.30	2.40
h) Area de entrevista	6.00	3.30	2.40
Hospitalización			
i) Cuarto privado			
(sin incluir sanitario)	9.00	2.70	2.40
Sanitarioc para			
discapacitados			
j) Regaderas	2.00	1.20	2.40
k) Inodoro	3.00	1.80	2.40
Autoula 00 Las ad			

**Artículo 82.** Las edificaciones deberán estar provistas de servicios de agua potable capaces de cubrir las demandas mínimas:

Requerimientos mínimos de agua potable:

Tipología	Dotación mínima	Observaciones
Hospitales	800 l/cama/día	a.b.c.d.
Clínicas	250 l/consultorio	a.b.c.d.
Asistencia social	300 l/habitante/día	a.c.d.

- a) Las necesidades de riego se considerarán por separado a razón de 5 l/m²/día.
- b) Las necesidades generadas por empleados o trabajadores se considerarán por separado a razón de 100 l/trabajador/día.
- c) Almacenamiento general de agua, para cubrir un día de consumo.

Artículo 83. Las edificaciones para salud estarán provistas de servicios sanitarios con el número mínimo, tipo de muebles y las características que se establecen a continuación

- I. Los cuartos privados estarán equipados para atención a discapacitados; contarán con un lavabo, una regadera y un excusado igualmente para servir a discapacitados.
- II. Hasta por cada seis camas en encamados comunes se tendrá un lavabo, una regadera y un excusado independientes a los servicios del personal.
- III. La disposición de los muebles permitirá el uso simultáneo prevaleciendo la privacidad de cada uno cuando sean comunes.
- IV. Las centrales de enfermeras contarán en su área con un excusado y un lavamanos, adicionales a la dotación por empleados.
- V. En salas de espera de hasta 100 personas: en baños de hombres un excusado, un mingitorio y un lavabo. En baños de mujeres dos excusados y un lavabo. De 101 a 200 personas se incrementará un excusado en cada baño. En el caso de un excusado contará con espacio suficiente para ser usado por discapacitados.
- VI. Los núcleos de servicios sanitarios contarán con un núcleo de aseo con tarja.
  - VII. Sanitarios de empleados:

	Excusados	Lavabos	Regaderas
Hasta 25	2	2	2
de 26 a 50	3	2	2
de 51 a 75	4	2	2
de 76 a 100	5	3	4
cada 100 adiciona-	-		
nales o fracción	3	2	2

En los sanitarios para hombres será obligatorio agregar un mingitorio para locales con un máximo de dos excusados. A partir de locales con tres excusados se podrá substituir uno de ellos por un mingitorio sin necesidad de recalcar el número de excusados.

Artículo 85. Las edificaciones de salud, en lo que se refiere al almacenamiento y eliminación de la basura, deberán observar lo siguiente:

- l. La basura o desechos sólidos deberán manejarse de la siguiente forma: clasificarse y ubicarse en contenedores:
  - A. Papel y cartón (reciclable)
  - B. Vidrio
  - C. Plástico
  - D. Desechos orgánicos
  - E. Desechos orgánicos humanos (piezas macroscópicas)
  - F. Maderas y aserrines.
  - G. Metales

(aluminio, acero, fierro, etc.)

- II. Por cada servicio que compone el hospital, debe contar con un espacio definido que se encuentre ubicado cerca de pasillos o accesos, para el almacenamiento de los desechos que le correspondan según la clasificación, B, C, D, F y G, permitiendo en esta la separación indicada.
- III. Todos los recipientes deberán contar con tapa o sello.
- IV. Para la recolección de los desechos no se

- V. La concentración de los desechos será en contenedores independientes a cada clasificación para su disposición final, los desechos orgánicos humanos (piezas macroscópicas) serán cremados en una área específica ubicada en los servicios generales.
- VI. El espacio correspondiente a los contenedores será ubicado en los servicios generales y con fácil acceso al área de servicio. El espacio se calculará en base a la frecuencia de recolección municipal o programada para su proceso final.

Artículo 90. Los locales de las edificaciones contarán con medios de ventilación que aseguren la provisión de aire exterior, así como la iluminación diurna y nocturna en los términos que se fijen en las normas complementarias.

I. Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales, locales habitables en edificios de alojamiento, aulas en las edificaciones de educación elemental y media, cuartos encamados en hospitales, tendrán iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios que satisfagan lo establecido en la literal G de este artículo. El área de las ventanas no será inferior a los siguientes porcentajes, correspondientes a la superficie del local, cada una de las orientaciones:

Norte	15.0%
Sur	20.0%
Este v Oeste	17.5%

En el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta, complementariamente, lo siguiente:

- a) Los valores para orientaciones intermedias a las señaladas podrán interpolarse en forma proporcional.
- b) Cuando se trate de ventanas con distintas orientaciones en un mismo local, las ventanas se dimensionarán aplicando el porcentaje mínimo de iluminación a la superficie del local dividida entre el número de ventanas.
- II. Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, techumbres, pórticos o volados, se considerarán iluminados y ventilados naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo el equivalente a dos tercios de la altura del piso a techo local.

En el caso de elaborar el estudio de asoleamiento por orientaciones así como la textura de los materiales y su color, se permitirá el manejar el volado de la misma altura del local.

III. Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de baños, cocinas no domésticas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios.

En estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz podrá dimensionarse tomando como base mínima el 4% de la superficie del local. El coeficiente de transmitividad del espectro solar del material transparente o traslúcido de domos y tragaluces en estos casos no será inferior al 85%.

Se permitirá la iluminación en fachadas de colindancia mediante bloques de vidrio prismático translúcido a partir del tercer nivel sobre la banqueta sin que esto disminuya los requerimientos mínimos establecidos para tamaño de ventanas y domos o tragaluces, y sin la creación de derechos respecto a futuras edificaciones vecinas que puedan obstruir dicha iluminación.

IV. Los locales a los que se refieren las fracciones I y II contarán, además, con medios artificiales de iluminación nocturna en los que las salidas correspondientes deberán proporcionar los niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI.

V. Otros locales no considerados en las fracciones anteriores tendrán iluminación diurna natural en las mismas condiciones, señaladas en las fracciones I y III o bien, contarán con medios artificiales de iluminación diurna complementaria y nocturna, en los que las salidas de iluminación deberán proporcionar los niveles de iluminación a que se refiere la fracción VI.

VI. En edificios para la salud, los niveles de iluminación en luxes que deberán proporcionar los medios artificiales serán, como mínimo, los siguientes:

dios artificiales seran, co	Allo mililio, los siguiente
Local	Nivel de iluminación (luxe
Hospitales	
Clínicas	
Asistencia social	
Vestibulo y salas de espe	ra 250
Recepción	300
Cuarto séptico	Lámpara ahorradora
	de 13 watts
Locales complementarios	150 a 200
Salas de operación	600
Salas de expulsión	400
Salas de autopsias	400
Salas de preparación	
operatoria, recuperaciór	١,
curaciones y terapia	300 a 400
Rehidratación	300
Cuneros	300
Central de esterilización	
y equipos	250
Urgencias	300
Consultorios	300
Elevadores	150
Circulaciones	200
Encamados	75 a 150 (a) (b)
Laboratorios	400 (c)

- (a) Se dará un nivel mayor de iluminación en forma individual sobre cada cama elevado a 300 luxes.
- (b) Iluminación rasante.
- (c) Adicional dos lámparas fluorescentes de 2 x 3w en cada mesa.

Para circulaciones horizontales y verticales en todas las edificaciones, excepto de habitación, el nivel de iluminación será de cuando menos de 100 luxes; para elevadores de 100 y para sanitarios en general de 75.

En los casos en que por condiciones especiales de funcionamiento se requieran niveles inferiores a los señalados, el departamento, previa solicitud fundamentada, podrá autorizarlos.

Ventilación.

l. Los locales habitables en edificios de alojamiento, los cuartos de encamados en hospitales, tendrán ventilación natural por medio de ventanas que dan directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, interiores o patios. El área de aberturas de ventilación no será inferior al 5% del área del local.

II. Los demás locales de trabajo, reunión o servicio en todo tipo de edificación, tendrán ventilación natural con las mismas características mínimas que garanticen durante los periodos de uso, los siguientes cambios del volumen de aire del local.

Para las áreas de salas de operación, salas de expulsión, salas de recuperación, curaciones y terapia, la ventilación será por sistema artificial.

En estos casos, el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior en su parte superior; para evitar que funcione como chimenea, la puerta para azotea deberá cerrar herméticamente, y las aberturas de los cubos de las escaleras a los ductos de extracción de humos, deberán tener un área entre el 15% y el 8% de la planta del cubo de la escalera para cada nivel.

Ventilación artificial en edificios para salud. No se usarán equipos de aire lavado en edificios para la salud en las áreas técnicas críticas, que son: quirófanos, terapias, pediatría, laboratorio clínico y quemados, consideradas como áreas críticas. En quirófanos y tococirugía se requieren tres etapas de filtración de aire, filtros de bolsas y filtros absolutos con 99.997% de eficiencia. Los equipos de aire acondicionado trabajarán como sigue:

Local	Minimo de cambio de aire por hora
a) Vestíbulos y	
salas de espera	10
b) Sépticos	10 a 25
c) Salas de operaciones	20
d) Salas de expulsión	20
e) Salas de recuperación,	
curaciones y terapia	12 a 15
f) Encamados	15
g) Circulaciones	10 a 15
h) Sanitarios	20 a 25
i) Centrales de	
esterilización y equipo	15
j) Elevadores	20
k) Guarda de ropa sucia	15

Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 24°C+-2°C, medida de bulbo seco y una humedad relativa de 50%, +-5%. Los sistemas tendrán filtros mecánicos de fibra de vidrio para tener una adecuada limpieza de aire.

III. En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado que requiera condiciones herméticas, se instalarán ventilas de emergencia, áreas exteriores con un área cuando menos del 10% de lo indicado en la fracción I del presente artículo.

IV. Las circulaciones horizontales clasificadas en el literal I de este artículo, se podrán ventilar a través de otros locales o áreas exteriores, a razón de un cambio de volumen de aire por hora.

Las escaleras en cubos cerrados en edificaciones para la salida, alojamiento y servicios mortuorios deberán estar ventiladas permanentemente en cada nivel, hacia la vía pública, patios de iluminación y ventilación o espacios descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera, o mediante ductos para conducción de humos, o por extracción mecánica cuya área en planta deberá responder a la siguiente función:

A = Hs/200

A = Area en la planta del ducto de extracción de humos en m<sup>2</sup>

H = Altura del edificio, en metros lineales

S = Area en planta del cubo de la escalera en m<sup>2</sup>

Artículo 98. Las puertas de acceso, intercomunicación y salida en los edificios de salud, deberán tener una altura de 2.10 m cuando menos; y una anchura que cumpla con la medida de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción.

a) Para el cálculo del ancho mínimo del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la construcción con más ocupantes, sin perjuicio de que se cumpla con los valores mínimos indicados en la tabla.

Edificios Ancho (m)

Hospitales 1.20 Acceso principal 1.20 Cuartos encamados 1.50 Acceso morque 1.20 Cuartos sépticos 0.75 Locales complementarios Salas de operaciones 1.50 1.20 CEYE 1.50 Acceso urgencias 1.20 Acceso consultorios 1.50 Acceso imagenología Acceso salas de expulsión 1.50 Acceso salas de recuperación 1.50 y preparación para cirugía 1.50 Acceso sala de operaciones Acceso a salas de curaciones 1.50 1.20 Acceso servicios sanitarios Clínicas 1.20 Acceso principal 1.20 Cuartos sépticos 0.75 Locales complementarios 1.50 Salas de operaciones 1.20 CEYE 1.50 Acceso urgencias 1.20 Acceso consultorios Acceso a imagenología 1.50 1.50 Acceso salas de expulsión Acceso salas de recuperación, 1.50 preparación, operatoria, curaciones 1.20 Acceso servicios sanitarios Asistencia social 1.20 Acceso principal 1.20 Cuarto séptico 0.75 Locales complementarios 1.20 **Dormitorios** 1.20 Consultorios 1.20 Curaciones 1.20 Séptico

**Artículo 99.** Las circulaciones horizontales, como corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con una altura mínima de 2.10 m<sup>2</sup> y con una anchura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción, ni menor de los valores mínimos que establezcan.

En el caso de los edificios de salud, los anchos de todos los pasillos o circulaciones generales serán de 1.80 m como mínimo, y altura de 2.40 m libre de toda instalación o elemento estructural.

Artículo 100. Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen con todos sus niveles, aún cuando existan elevadores, escaleras eléctricas, montacargas, con un ancho mínimo de 0.75 m y las condiciones de diseño que se establezcan. Requisitos mínimos para escaleras:

I. Ancho mínimo. El ancho de las escaleras no será menor de los valores siguientes, que se incrementarán en 0.60 m por cada 75 usuarios o fracción:

Tipo de edificaciones	Tipo de escalera	Ancho mínimo
Salud	En zonas de cuartos	1.80 m
	y consultorios	
Anintanaia		

Asistencia

social Principal 1.20 m

Para el cálculo del ancho mínimo de la escalera podrá considerarse solamente la población de toda la edificación y sin perjuicio de que se cumplan los valores mínimos indicados.

- II. Condiciones de diseño:
  - a) Las escaleras contarán con un máximo de 15 peraltes entre descansos.
  - b) El ancho de los descansos deberá ser, cuando menos igual a la anchura de la escalera.
  - c) La huella de los escalones tendrá un ancho mínimo de 28 cm para lo cual, la huella se medirá entre las proyecciones verticales de dos narices contiguas.
  - d) El peralte de los escalones tendrá un máximo de 18 cm y un mínimo de 10 cm excepto en escaleras de servicio de uso limitado, en cuyo caso el peralte podrá ser hasta de 20 cm.
  - e) Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente relación: dos peraltes más una huella sumarán cuando menos 61 cm pero no más de 65 cm.
  - f) En cada tramo de escaleras, la huella y peraltes conservarán siempre las mismas dimensiones reglamentarias que las normas establecidas en el reglamento.
  - g) Todas las escaleras deberán contar con barandales y por lo menos uno de sus lados, a una altura de 0.90 m medidos a partir de la nariz del escalón y diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos.
  - h) Las escaleras ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de cinco niveles o más

- cada nivel, con las dimensiones y demás requisitos que se establecen en el artículo 98 de este ordenamiento.
- i) Las escaleras de caracol se permitirán solamente para comunicar locales de servicio y deberán tener diámetro mínimo de 1.20 m.
- j) Las escaleras compensadas deberán tener una huella mínima de 25 cm medida a 40 cm del barandal del lado interior y un ancho máximo de 1.50 m, estarán prohibidas en edificaciones de más de cinco niveles.

Artículo 105. Se refiere a los elevadores para pasajeros, elevadores para carga, escaleras eléctricas y bandas trasportadoras de público.

- 1. Elevadores para pasajeros. Las edificaciones que tengan más de cuatro niveles, además de la planta baja, o a una altura o profundidad mayor de 12 m del nivel de acceso a la edificación, exceptuando las edificaciones para habitación unifamiliar, deberán contar con un elevador o un sistema de elevadores para pasajeros con las siguientes condiciones de diseño:
  - a) La capacidad de transporte de elevador o sistema de elevadores, será cuando menos de 10% de la población del edificio en 5 minutos.
  - b) El intervalo máximo de espera será de 80 segundos.
  - c) Se deberá indicar claramente en el interior de la cabina la capacidad máxima de carga útil, expresada en kilogramos y en número de personas, calculadas en 70 kilos cada una
  - d) Los cables y elementos mecánicos deberán tener una resistencia igual o mayor al doble de la carga útil de operación.
  - e) Para unidades hospitalarias, clínicas y asistencia social, de más de un nivel, se requerirá que el espacio de la cabina permita el transportar una camilla y el personal que la acompaña con la dimensión de frente de 1.50 m y fondo de 2.30 m.
- II. En los elevadores de carga se deberá considerar la máxima carga de trabajo multiplicada por un factor de seguridad de 1.5 cuando menos.
- III. Las escaleras eléctricas para transporte de personas tendrán una inclinación de 30º cuando más y una velocidad de 0.60 m por segundo como máximo.

En el caso de los sistemas a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, éstos contarán con elementos de seguridad para proporcionar protección al transporte de pasajeros y carga.

Artículo 166. Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en las normas complementarias de instalaciones eléctricas de este reglamento.

Los edificios para la salud deberán tener planta de emergencia con la siguiente cobertura:

Local	lluminación y fuerza de emergencia en porcentaje
Hospitales	
Clínicas (a)	
Asistencia social (a)	
Vestíbulos y salas	
de espera	30%
Recepción	30%
Cuarto séptico	100%
Locales complementar	rios
(servicios)	50%
Salas de operación	100%
Salas de expulsión	100%
Morgue	20%
Salas de operación,	
operatoria, recuperad	ción,
curaciones y terapia	100%
Servicios sanitarios	50%
Central de esterilizació	ón
y equipos	20%
Urgencias	70%
Consultorios	50%
Elevadores	50%
Circulaciones	30%
Encamados	100%

 a) En escaleras, circulaciones generales y vestíbulos se podrán poner sistemas de paquete de baterías para iluminar en emergencias.

Artículo 170. Las edificaciones para la salud que requieren instalaciones de combustibles deberán cumplir con las disposiciones establecidas por las autoridades competentes, así como por los requisitos mínimos para las instalaciones de combustibles:

- I. Las instalaciones de gas deberán sujetarse a las bases que se mencionan a continuación:
  - a) Los recipientes de gas deberán colocarse a la intemperie, en lugares ventilados, patios, jardines o azoteas y protegidos del acceso de personas y vehículos.
  - Los recipientes se colocarán sobre el piso firme y consolidado, donde no existan flamas o materiales inflamables, pasto o hierba.
  - b) Los calentadores de gas para agua deberán colocarse en patios y azoteas o en locales con una ventilación de 25 cambios por hora del volumen de aire local; quedará prohibida su ubicación en el interior de los baños.

Para edificaciones construidas con anterioridad a este reglamento y con calentadores de gas dentro de los baños, se exigirá que cuenten con ventilación natural o artificial con 25 cambios por hora, por lo menos, del volumen del aire del baño.

- c) Las instalaciones de gas para calefacción deberán tener tiros y chimeneas que conduzcan los gases producto de la combustión hacia el exterior para los equipos diseñados sin tiros y chimeneas se deberá solicitar autorización del departamento antes de su instalación.
- II. Las tuberías de conducción de combustibles líquidos deberán ser de acero soldable o fierro negro C-40 y deberán estar pintadas con esmalte color blanco y señaladas con las letras "D" o "P"; las conexiones deberán ser de acero soldable o fierro roscable.

### UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR

Los sistemas de salud siempre han estado a la expectativa para tener más cobertura en cuanto a sus servicios para garantizar la salud de la población. La unidad de medicina familiar constituye el primer nivel de atención a la salud en el sistema del IMSS. Es el primer contacto entre el derechohabiente con el sistema de atención de salud.

Entre sus principales objetivos están la prevención de enfermedades, la promoción y la protección de la salud, los primeros auxilios en emergencias y la atención a las enfermedades crónicas de fácil tratamiento.

Las unidades médicas familiares cuentan con servicio de urgencias. Estas edificaciones son de gran importancia, pues el servicio del médico familiar es quien resuelve el mayor porcentaje de los padecimientos más frecuentes entre la población. Las unidades de medicina familiar han reducido el tiempo de desplazamiento del derechohabiente para ser atendido.

En áreas urbanas el tiempo de desplazamiento del derechohabiente para llegar a la unidad de medicina familiar, no debe exceder de 30 minutos.

El tipo de unidad de medicina se diferencia por su número de consultorios que va de 1 a 15 consultorios y su capacidad de atención según la población.

### **UBICACION**

El estudio de la creciente demanda de atención para los enfermos (consulta externa y atención a domicilio) que forman el renglón más elevado, si no el más importante, es el punto básico en la planeación de una unidad de medicina familiar.

En el estudio de la zona de afluencia correspondiente a las clínicas que se establecerán en los diferentes terrenos ya adquiridos o propuestos, se toman en cuenta la densidad de población, vías de comunicación, así como los medios de transporte. Dichos datos ajustarán cada clínica a las modalidades especiales de su zona, al incremento de población y a la incorporación de nuevos grupos sociales a la organización de esta clínica, etcétera.

Para la organización de una unidad de medicina familiar, se consideran las siguientes estrategias:

- · dotación de equipo médico avanzado,
- establecimiento de clínicas para la atención integral de la patología más frecuente;
- creación de equipos de salud con participación comunitaria;
- capacitación permanente del equipo multidisciplinario de salud;
- reforzamiento de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento;
- garantia de la existencia de arsenal terapéutico requerido en la unidad;
- favorecer los mecanismos de elegibilidad del médico así como la proyección de grupos de autoayuda y de extensión domiciliaria; y
- reforzamiento de la visita domiciliaria como parte fundamental del quehacer del médico familiar.

Para brindar mejor servicio al usuario, los consultorios deben estar en la planta baja para facilitar el acceso. Para permitir el tránsito fluido e independiente del público, el paciente y el personal, la disposición arquitectónica debe evitar cruces de circulaciones ajenas, así como la comunicación directa de las áreas que compartan servicios.

Las actividades que generalmente se llevan a cabo en este tipo de unidades son: consulta externa de medicina general; consulta de medicina preventiva; vacunas; detección temprana del cáncer; detección y control de diabetes; control del niño sano; campaña de planificación familiar; vigilancia prenatal; enseñanza a grupos de población y consulta de cirugía menor.

#### PERSONAL

### Médico y de enfermería

Médico familiar Médico no familiar (medicina del trabajo)

Jefe del departamento clínico

Dentista

Enfermera

### Técnico y de apoyo

Jefe de trabajo social

Especialista en salud pública

Enfermera

Auxiliar

Jefe de laboratorio

Oficial de farmacia

Químico laboratorista

Almacenista

Técnico radiólogo

Trabajadora social

Laboratorista

Operador de telecomunicaciones

Técnico de archivo

Auxiliares de:

almacenista

farmacia

laboratorio

Asistencia médica

Coordinadora de asistente médico

Auxiliar técnico

#### Administrativo

Director de unidad médica

Administrador de la unidad médica

Contador de unidad médica

Secretaria

Auxiliar de servicios

Auxiliar universal de oficina

### Intendencia

Oficial de servicios

Auxiliar de servicios

Ayudante de servicios

### De conservación

Electricista

Plomero

Encargado de conservación

'	
PROGRAMA ARQUITECTONICO DE UNA UNIDAD	Curaciones
DE MEDICINA FAMILIAR DE 1 A 15 CONSULTORIOS	Control
Area exterior	Cubículo de inyecciones
Acceso vehicular	Curaciones posteriores
Plaza de acceso	Imagenología
Caseta de vigilancia	Control
Recepción e informes	Archivo
Sala de espera	Almacén
Vestíbulo de distribución	Encargado de servicio
Módulo de información	Criterio e interpretación
Servicios de atención médica	Cuarto de revelado
Consulta de medicina familiar	Reparación medios de contraste
Consultorios de:	Estación de camillas
Medicina familiar	Sala de estudios simples con sanitario
Entrevista familiar	Sala de rayos x dental
Salud mental	Sanitario del personal Vestidor
Sala de espera	
Area de asistente médico	Apoyo secretarial Cuarto de aseo
Area de asistente jefe de departamento clínico	Laboratorio de patología clínica
Consultorio de enfermera materno Infantil	Hematología
(EMI)	Guarda
Sanitarios públicos para hombres y mujeres	Aseo
Cuarto de aseo	Control
Oficina jefa de enfermeras	Toma de muestras de sangre
Consultorio dietista	Toma de muestras bacteriológicas
Oficina jefe de trabajo social Cubículo para entrevistas	Sanitarios
Consultorio de atención a la salud en el trabajo	Microbiología, esterilización y preparación de
Cubículo coordinadora de asistentes médicos	medios de cultivo
Aula abierta	Ducto (autoclaves)
Módulo de estomatología	Lavado y distribución de muestras
Medicina preventiva	Microbiología
Sala de espera	Orinas y plasma
Control	Preparación de material
Consultorio para detecciones	Lavado y distribución de muestras
Cubículo de inmunizaciones	Almacén
Consultorio para detección oportuna del cán-	Oficina del jefe
cer con sanitario	Sueros, gasometrías, electrolitos
Area de trabajo de enfermeras	Microbiología
Area secretarial	Servicios de apoyo a la atención médica
Oficina epidemiólogo	Gobierno
Cuarto de aseo	Fotocopiado
Sanitario para el personal	Cocineta
Consultorio de estomatología	Cuarto de aseo Sanitarios personal hombres y mujeres
Urgencias	Oficinas de apoyo administrativo con módulo
Estacionamiento de ambulancias	de personal
Vestíbulo de distribución	Jefe de la oficina de personal
Módulo de información	Oficina jefe ejército fuerza de trabajo
Sala de espera	Oficina jefe de control de prestaciones y
Descenso de camillas	asistencia
Lavado de camillas Estación de camillas	Control de personal
Séptico	Oficina jefe de nutrición y dietética
Area de observación	Secretaria
Consultorio	Sala de espera
Sanitario público	Archivo y guarda de papelería
Cuarto médico becario con baño y cocineta	Sección secretarial
Cuarto de aseo	Oficinas directivas
Sanitario del personal	Sala de espera
Area de pacientes	Oficina del director

Sala de juntas de la dirección Area secretarial Oficina auxiliar técnico médico Sección auxiliar técnico médico Oficinas administrativas Oficina del administrador Area secretaria del administrador Oficina del contador Area secretaria del contador Oficina control de inventarios Oficina de recetarios e incapacidades Oficina trabajo médico administrativo Aula de capacitación administrativa Apoyo secretarial Archivo y guarda de papelería Educación médica e investigación **Auditorio** Sala de espera Sanitarios públicos Sala de lectura y acervo Oficina jefe de enseñanza Bodega, papelería y archivo Area secretarial Aula Aseo Central de Equipo y Esterilización (CEYE) Recepción de material sucio Lavado de instrumental Preparación y ensamble Esterilización Guarda de material estéril Control de prestaciones (sin desconcentración) Barra de atención al público (pase y registro) Barra pago de subsidios Oficina pago de pensiones Area para oficial de servicios técnicos Area coordinador de estadística Sanitario Area secretarial Cubículo caja Cubículo elaboración de cheques Area de archivo Coordinador de servicios técnicos Oficina grupo de estadística Oficina jefe del sector técnico Area oficial de estadística Area auxiliares universales Control de prestaciones (descentralizada o foránea) Archivo Sanitario Barra de atención al público Cubículo jefe de grupo de estadística Cubículo de pago de pensiones Barra pago de subsidios

Area de coordinador de estadística

Area oficial de estadística

Sala de espera

Farmacia

Area auxiliares universales

Desnacho de medicamentos

Guarda de medicamentos Almacén y estiba Oficina de responsable Local para micro-procesadora Sanitarios Servicios generales Oficinas de apoyo administrativo Baños y vestidores Areas de: Regaderas Lavabos Sanitarios Vestidores Almacén Areas de: Guarda Estiba Control Despacho Ropería Taller de mantenimiento Taller múltiple Guarda equipo de tránsito y electromecánico Guarda equipos médicos Taller de electricidad Guarda de contratistas Casa de máquinas Subestación eléctrica Cisterna de agua Comedor de personal Servicios complementarios Estacionamiento: Del público

# **UNIDADES AMBULATORIAS AUTONOMAS**

Del personal

Patio de maniobras

Cuarto de desechos

La creación de este tipo de unidades y la transformación del hospital en las estructuras básicas, presenta nuevas oportunidades en el diseño de edificios que respondan a las necesidades funcionales y económicas de proveedores de servicios, así como a los requerimientos en salud de los pacientes. En este tipo de servicio deben ser incluidos aspectos de eficiencia, flexibilidad y seguridad, manteniendo la separación o correlación de unidades de apoyo como hospitales.

Para su diseño se deben conocer las necesidades y los procedimientos del usuario.

Estas unidades pueden ser definidas como un "edificio de salud", no necesariamente conectado a un hospital, en el cual se ofrecen servicios médicos o para la prevención y atención médica primaria de tipo directo y ambulatorio, según sea el caso. Otorgan servicios de diagnóstico, tratamiento y mantenimiento de la salud a comunidades que no cuentan con servicios médicos suficientes y a localidades, que nor su distancia, no cuentan con ellos

Los servicios que puede otorgar una unidad ambulatoria son casi en su totalidad aquellos relacionados con la salud que no requieran el apoyo de un hospital. Las categorías de los servicios son:

Cuidado inmediato. Tratamiento de servicios urgentes que no amenazan la vida del paciente. A veces son otorgados en horarios muy extensos; su seguimiento no es necesariamente en el lugar donde se inició su atención.

Atención primaria. Dentro de su sistema, es el punto en el cual el paciente busca atención inicial a cualquier padecimiento. Este tipo de servicios es el área más flexible puesto que se requiere menor equipo. Este tipo de atención se organiza por medio de citas y de manera rutinaria.

Cuidado intermedio. Incluye servicios para pacientes cuya condición requiere equipo y personal más calificado, sin llegar a considerarse una hospitalización para su tratamiento.

Atención postquirúrgica/posthospitalaria. Esta fase de recuperación incluye varios servicios después de una cirugía ambulatoria, de un internamiento hospitalario, de una enfermedad o un tipo de accidente o una herida traumática. Son servicios básicos de rehabilitación de aspectos físicos y psicológicos para la reincorporación del paciente. Las más conocidas son las terapias, la rehabilitación cardiaca y pulmonar, la motora y el deporte.

Atención preventiva. Dentro de los servicios que otorga, se encuentran la educación de la salud, la detección oportuna de las enfermedades, sano mantenimiento preventivo de personas, examen médico periódico y los programas de vacunación. Para el diseño de una unidad ambulatoria se deben considerar suficientes salones para sesiones, cuartos de examen físico, biblioteca y múltiples espacios para ejercicio.

Servicios de apoyo. Deben definirse o interpretarse como servicios base de diagnóstico y tratamiento así como de curación (fármacos) y en ocasiones hasta terapéuticos. Estos servicios también son de orden complementario tanto para pacientes ambulatorios como para pacientes que después de haber sido tratados en un hospital, regresan a su hogar y por comodidad y cercanía hacen uso de ellos (farmacia, venta de implementos ortopédicos).

Debido a sus características específicas y a la limitación en sus funciones, tanto el personal como el equipo son menos extensos que los de un hospital.

# **CLINICA PERIFERICA**

# PUESTO DE SALUD

Esta unidad es atendida por una enfermera que tiene a su cargo las labores propias de su rango y coordina las visitas que efectúan los médicos y odontólogos, quienes trabajan con unidades portátiles.

Estos puestos de salud tienen por objetivo llegar a la población dispersa, especialmente en el campo.

# CENTRO DE SALUD

# PROGRAMA ARQUITECTONICO

#### Area exterior

Acceso:

Principal

Personal

Caseta de vigilancia

Circulaciones

# Area administrativa

Recepción

Sala de espera

Oficina del inspector sanitario del distrito

Oficina del administrador

Sala de entrevistas

Oficina de asistentes sociales

Sala de mecanografía

Sala común para todo el personal

Circulaciones

#### Area de consultorios

Vestíbulo de entrada

Oficina de recepción y archivo

Salas de consulta y reconocimiento

Area de espera

Lavamanos con agua fría y caliente

Iluminación natural y artificial

Maternidad y pediatría

Area de espera

Cuarto de educación sanitaria

Sala de juegos

Aula para diez alumnos (clases de relajación)

Odontología

Area de espera

Cuarto de reconocimiento

Cuarto de recuperación

Laboratorio dental y taller

Salida independiente (si es posible)

Servicios sanitarios para hombres y mujeres

Cubículos para:

Inspectores sanitarios

Enfermera

Cuarto de tratamiento

Cuarto de pruebas y consultas ópticas

Unidad de rayos X

Estudio

Interpretación

Cuarto de fisioterapia

# Area de servicios generales

Estacionamiento

Baños y vestidores para el personal

Cocina

Comedor

Almacén de:

Almacen de Limpieza

Equipo

=quipo

Ropa blanca

Cuarto de máquinas:

Calefacción, calderas

Distribución eléctrica

Equipo telefónico

	Area (m²)	Total Area (m <sup>2</sup> )
	("")	(111 )
Zonas exteriores	[	3 000
Plaza de acceso	70	
Pasos a cubierto	15	
Andadores	20	
Estacionamiento	1 000	
Circulaciones	1 000	
Jardines	595	
Explanadas	300	
Zonas privadas	1	129
Area administrativa		
Oficina director	14	1
Oficina administrador	12	1
Oficina trabajadora social	10	
Area secretarial	30	
Sala de juntas	30	
Area privada		
Sala descanso médicos	9	
Sala descanso enfermeras	9	
Seccion de archivos	9	i
Sanitarios hombres y mujeres	6	
Zonas comunes		534
Areas generales		
Recepción e informes	4	
Sala de espera	30	
Sanitarios publicos hombres		
y mujeres	20	
Areas particulares		
Salón de usos múltiples	80	
Auditorio	250	
Aulas	120	
Bodega	30	
Zona orientación personalizada		100
Area de información		
Médica general	20	
Ginecológica	20	İ
Pediátrica	20	
Odontológica	15	
Enfermería	9	
Sanitarios hombres y mujeres	16	
Zona de servicios		37
Areas de uso frecuente		•
Cocineta	12	
Cuarto de aseo	9	
Basura	16	

# ■ CLINICAS PRIVADAS ESPECIALIZADAS

# PROGRAMA ARQUITECTONICO DE UNA **CLINICA TERAPEUTICA PARA ENFERMOS MENTALES**

**Areas exteriores** 

Acceso principal

Pórtico de acceso

Caseta de vigilancia

Sanitario

Andadores

Circulaciones vehiculares

Estacionamiento personal

Estacionamiento público

```
Vestíbulo acceso
```

Recepción

Sala de espera

Cubículos de:

Diagnóstico

Medicina general

Psiquiatría

Psicología

Trabajo social

Farmacia

Archivo

Servicios sanitarios para hombres y mujeres

# Administración

Recepción

Sala de espera

Caja

Privados para la coordinación:

General

Técnica

De enseñanza e investigación

De psiquiatría

Psicoterapia

Psicología

Enfermería

Trabajo social

Biblioteca

Sala de juntas

Sanitarios hombres y mujeres

Circulaciones

# **Auditorio**

Vestíbulo

Sala

Caseta de proyecciones

Escenario

Baños y vestidores para hombres y mujeres

Sanitarios para hombres y mujeres

Bodega de utilería

Circulaciones

# Centro de día

Terapias:

Individual

De grupo

Recreativa

Bodega para el equipo

Ocupacionales con prácticas de:

Granja avícola

Porticultura

Horticultura

Floricultura

Huerta

**Jardines** 

Talleres de:

Pintura

Carpintería

Música

Teatro

Corte y confección

Alfabetización

Sanitarios para hombres y mujeres

Circulaciones

# Hospitalización

Albergues con módulos (24 camas cada uno)

Central de enfermeras

Consultorio

Sala de estar

Dormitorio con armario

Baños

Nicho calentador

Circulaciones

Aislamiento

**Dormitorios** 

Baños

Circulaciones

Médicos de guardia

**Dormitorios** 

Baños

Circulaciones

Primeros auxilios

Sala de espera

Recepción

Privado médico

Esterillización

Cirugía menor (sala)

Almacén

Baño

# Servicios generales

Oficina

Cocina

Preparación de alimentos

Almacén y bodega de alimentos

Cámara de refrigeración

Barra de autoservicio

Lavado de loza

Cuarto de basura

Comedores:

General

**Empleados** 

Privado

Estacionamiento

Circulaciones

Baños vestidores para empleados

Empleados de servicio

Cuarto de aseo

Circulaciones

Bodegas

Bodegas y almacén general

Almacén equipo deportivo

Circulaciones

Cuarto de máquinas

Patio de maniobras

Taller mecánico y de mantenimiento

Lavandería

Cisterna

Subestación eléctrica

#### Area de entretenimiento

Andadores

Canchas de:

Futbol

Basquetbol

Volibol

# UNIDADES HOSPITALARIAS

Por su capacidad resolutiva para casos de gravedad y complejidad intermedia, estas unidades hospitalarias dan servicio a un nivel medio entre las unidades familiares o privadas y los hospitales de alta especialidad. Los tipos que se derivan de las unidades hospitalarias son:

- Hospitales generales de Sub-zona (HS) con capacidad de 12 y 34 camas.
- Hospitales generales de Zona (HZ) con capacidad de 72 y 144 camas.
- Hospitales generales regionales (HR) con capacidad de 216 camas.

Estas unidades, como su nombre lo indica, son de hospitalización y funcionan en forma modular para tener un mejor manejo y construcción. Su tamaño varía así como los recursos físicos de cada una dependiendo de la zona o región donde se ubiquen.

En los módulos de atención de una unidad hospitalaria se realizará investigación clínica, epidemiológica y, en menor grado, básica. Esta atención será protocolizada. La atención se divide en dos vertientes básicas: problemas médicos y quirúrgicos.

Los problemas médicos se atenderán según grupos de padecimientos: crónico, degenerativos, infecciosos, congénitos y hereditarios. Los problemas quirúrgicos se reducirán a la reparación del daño, para lo cual se deberá contar con cirugía de invasión, cirugía endoscópica y con un alto margen de seguridad.

# ■ HOSPITAL GENERAL DE SUB-ZONA

El área de hospitalización en los hospitales generales de sub-zona cuenta con camas de cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna y pediatría, donde se da atención a las diferentes especialidades de la rama.

Además se realizan actividades de prevención, curación y rehabilitación a los usuarios, así como de formación y desarrollo de personal para la salud e investigación científica.

No tiene catálogo de adscripción de derechohabientes. Este tipo de unidades médicas deberá funcionar en circunscripciones que no tengan clínica hospital T-1. 250 camas 100 DH en adelante.

# HOSPITAL GENERAL DE ZONA

Los hospitales generales de zona deben ser enriquecidos e influidos por renovadas tendencias de servicio para que su funcionamiento correcto esté de acuerdo con los requerimientos de salud para la población.

Los procesos de cambio obligan a que las estrategias de organización para un hospital de este tipo sean: desarrollo del concepto de hospital sin camas, favoreciendo: cirugía ambulatoria o de corta estancia; microcirugía; cirugía laparoscópica; angioplastias; puerperio de bajo riesgo; procedimientos de apoyo domiciliario y procedimientos itinerantes.

# **■ HOSPITAL GENERAL REGIONAL**

La modernización obliga a todo tipo de instituciones a cambiar la metodología de funcionamiento para adaptarse a un entorno cambiante y para encontrar fórmulas creativas de bienestar común.

Para la correcta función de un hospital general regional se deben considerar las siguientes estrategias:

- Contar con personal directivo altamente calificado.
- Automatización total en servicios auxiliares de diagnóstico.
- Circuitos internos y de comunicación diagnóstica con los centros médicos.
- Centro de supervisión y control de costos en las unidades médicas de la zona.
- Líneas inteligentes de valoración de la calidad de la atención
- Estructura administrativa con control.

#### PROGRAMA ARQUITECTONICO GENERAL

# Consulta externa de especialidades

Sala de espera (HS, HZ, HR)

Control (HS, HZ, HR)

Consultorio de especialidades

Endocrinología (HR)

Gastroenterología (HR)

Medicina interna (HS, HZ, HR)

Neumología (HZ, HR)

Neurología (HZ, HR).

Oncología (HZ, HR)

Reumatología (HR)

Cirugía plástica (HR)

Pediatría (HS, HZ, HR)

Hematología (HR)

Alergología (HZ, HR)

Neurocirugía (HR)

Cirugía general (HS, HZ, HR)

Dermatología (HZ, HR)

Gineco-Obstetricia (HS, HZ, HR)

Atención prenatal (HZ, HR)

Proctología (HR)

Urología (HZ, HR)

Oftalmología (HZ, HR)

Otorrinolaringología (HZ, HR)

Traumatología y Ortopedia (HZ, HR)

Cirugía maxilofacial (HZ, HR)

Psiquiatría (HZ, HR)

Angiología (HR)

Cardiología (HZ, HR)

Módulo de fomento a la salud (HZ, HR)

Orientación higiénico nutricional (HZ, HR)

# Gabinetes auxiliares de diagnóstico

(Cardiología, Neurología, Audiología, Oftalmología,

Endoscopias)

Control (HZ, HR)

Sala de espera externa (HZ, HR)

Sala de espera interna (HZ, HR)

Cubículos de:

Electrocardiografía (HZ, HR)

Prueba de refuerzos (HZ, HR)

Ecocardiografía (HR)

Monitoreo de Holter (HR)

Electroencefalografía (HZ, HR)

Potenciales evocados (HZ, HR)

Electromiografía (HZ, HR)

Fotofluoronangiografía (HR)

Fotocoagulación (HR)

Exploración vestibular (HR)

Cámara sonoamortiguada (HR)

Sala de endoscopias altas (HR)

Sala de endoscopias bajas (HR)

Lavado de médicos (HR) Lavado de instrumental (HR)

Almacén de instrumental (HZ, HR)

Sala de trabajo médicos (HR)

Sanitario y vestidor (anexo cubículos de prueba de esfuerzos y sala de endoscopias) (HR)

Vestidor (anexo cubículos de Electrocardiogra-

fía, Electroencefalografía, monitoreo de Hol-

ter y Ecocardiografía) (HZ, HR)

Sanitarios para pacientes (HZ, HR)

Sanitarios para personal (HZ, HR)

Aseo (HZ, HR)

Séptico (HZ, HR)

Secretaria (HZ, HR)

Archivo (HZ, HR)

Almacén de papelería (HZ, HR)

Sala de cómputo (HZ, HR)

# Gabinetes auxiliares de tratamiento

Diálisis Peritoneal y Hemodiálisis

Control (HZ, HR)

Sala de espera (HZ, HR)

Consultorio (HZ, HR)

Cubículo de dietista y de trabajo social (HZ, HR)

Cubículo de adiestramiento al paciente (HZ, HR)

Cambio de línea (HZ, HR)

Area de tratamiento (Diálisis peritoneal) (HZ, HR)

Central de enfermeras (Diálisis peritoneal) (HZ, HR)

Sanitario pacientes hombres (HR)

Sanitario pacientes mujeres (HZ, HR)

Trabajo de médicos (HZ, HR)

Oficina responsable del servicio (HZ, HR)

Estación de equipo rodable (HZ, HR)

Almacén de insumos (HZ, HR)

Ropa limpia (HZ, HR)

Ropa sucia (HR)

Séptico (HZ, HR)

Vestidor hombres (HZ, HR)

Vestidor mujeres (HR)

Cuarto de aseo (HZ, HR)

Sanitarios personal (HZ, HR)

Tizanería (HR)

Area de tratamiento (Hemodiálisis) (HR)

Central de enfermeras (Hemodiálisis) (HR)

Lavado de filtros (HR)

Quimioterapia

Control (HR)

Consultorio (HR)

Area de tratamiento (HR)

Central de enfermeras (HR)

Cubículo para fotografías macroscópicas (HZ, HR)

Almacén (HZ, HR) Sanitarios pacientes (HR) Parasitología (HZ, HR) Sanitarios personal (HR) Inmunología (HZ, HR) Séptico (HR) Bacteriología (HZ, HR) Cuarto de aseo (HR) Orinas y plasma (HS, HZ, HR) Ropa limpia (HR) Preparación y almacén (HR) Sueros (HZ, HR) Gasometría y electrolitos (HZ, HR) Inhaloterapia Coagulación y pruebas especiales (HZ, HR) Sala de espera (HR) Control (HR) Morfología (HR) Urgencias (HZ, HR) Consultorio (HR) Hematología (HS, HZ) Tratamiento respiratorio externo (HR) Esterilización (HS, HZ, HR) Lavado y esterilización (HR) Ducto (autoclave) (HS, HZ, HR) Almacén (HR) Lavado y distribución de muestras (HS, HZ, HR) Sanitario público (HR) Preparación de medios de cultivo (HS, HZ, HR) Sanitario personal (HR) Preparación de material (HZ, HR) Cuarto de aseo (HR) Aseo (HS, HZ, HR) Guarda equipo rodable (HR) Banco de sangre (HZ, HR) Apoyo nutricional Sanitarios (HS, HZ, HR) Control (HR) Papelería (HZ, HR) Sala de espera (HR) Química clínica (HS, HZ, HR) Cubículo de revisión y consulta (HR) Guarda (HS) Técnica de aislamiento (HR) Imagenología Preparación de dietas (HR) Sala de: Almacén (HR) Planigrafía con vestidor y sanitario (HZ, HR) Utilería (HR) Fluoroscopia con vestidor y sanitario (HS, HZ, HR) Trabajos médicos (HR) Estudios especiales (vestidor, sanitario) (HZ, HR) Oficina jefe de servicio (HR) Ultrasonido con vestidor y sanitario (HZ, HR) Medicina nuclear Tomografía (vestidor, técnico y sanitario) (HZ, HR) Control (HR) Mastografía con vestidor (HR) Espera de pacientes internos (HR) Toma de muestras (HR) Control (HS, HZ, HR) Sala de centelleo (sala a prueba de esfuerzos) (HR) Oficina jefe de servicio (HZ, HR) Area secretarial (HZ, HR) Radiofarmacia (HR) Sala de juntas (HZ, HR) Cuarto caliente (HR) Almacén de productos fríos (refrigeradores) (HR) Archivo (HZ, HR) Ortopantografía (HZ, HR) Sala de contadores (HR) Interpretación y criterio (HS, HZ, HR) Laboratorio (HR) Almacén (HS, HZ, HR) Lavado de instrumental (HR) Equipo móvil (HZ, HR) Cuarto oscuro (HR) Estación de camillas y sillas de ruedas (HS, HZ, HR) Peine de distribución (HR) Medios de contraste (HS, HZ, HR) Oficina del jefe de servicio (HR) Cuarto oscuro (HS, HZ, HR) Sala de juntas (HR) Sanitarios personal (HS, HZ, HR) Sala de trabajo de médicos e interpretación (HR) Aseo (HS, HZ, HR) Cuarto de cómputo (HR) Anatomía Patológica Secretaria (HR) Control administrativo y oficina (HZ, HR) Guarda (HR) Archivo de resultados y laminillas (HZ, HR) Archivo (HR) Oficina del jefe encargado (HZ, HR) Sanitarios del personal (HR) Sanitario para jefe de servicio (HR) Sanitarios de pacientes (HR) Aula de enseñanza (HZ, HR) Cuarto de aseo (HR) Sala de juntas para seis u ocho personas (HZ, HR) Séptico (HR) Cubículo de Microscopia (HZ, HR) Estación de camillas y sillas de ruedas (HR) Peine de Histología (HZ, HR) Laboratorio de patología clínica Peine de Citología (HZ, HR) Control (en 12 y 34 camas compartido con rayos Descripción Macroscópica (HZ, HR) X) (HS, HZ, HR) Almacén de piezas anatómicas y bloques de Cubículo toma de muestra de sangre (HS, HZ, HR) parafina (HZ, HR) Cubículo toma de muestra bacteriológica con Guarda de frascos (HZ, HR) sanitario (HS, HZ, HR) Sala de autopsias (HZ, HR) Oficina jefe (HZ, HR)

Area de secretaria (HZ, HR)

Vestidor de personal (HS, HZ, HR)

Mortuorio (HZ, HR)

Crematorio (HZ, HR)

Lavado de material (HZ, HR)

Almacén de reactivos (HZ, HR)

Sanitario de personal (HZ, HR)

Cuarto de aseo (HZ, HR)

Identificación y refrigeración (HZ, HR)

Atención al deudo (HZ, HR)

Espera de deudos (HZ, HR)

Area secretarial (HZ, HR)

#### **Urgencias**

Sala de espera general (HS, HZ, HR)

Consultorio (HS, HZ, HR)

Curaciones (HS, HZ, HR)

Control (HS, HZ, HR)

Aseo (HS, HZ, HR)

Séptico (HS, HZ, HR)

Sanitario pacientes (HS, HZ, HR)

Sanitario personal (HS, HZ, HR)

Estación camillas (HS, HZ, HR)

Lavado en camillas (HS, HZ, HR)

Observación de menores (HS, HZ, HR)

Observación de adultos (HS, HZ, HR)

Central de enfermeras (HS, HZ, HR)

Cubículo trabajo social (HZ, HR)

Sala de espera interna (HZ, HR)

Guarda equipo (HZ, HR)

Oficina jefe de servicio (HZ, HR)

Secretaria (HZ, HR)

Espera consulta (HZ, HR)

Cuarto oscuro (HZ, HR)

Rayos x (HZ, HR)

Aplicación de yesos (HZ, HR)

Mesa Karam (HZ, HR)

Ecosonografía (HZ, HR)

Venoclisis (HZ, HR)

Descanso médicos (HZ, HR)

Sala de cirugía (HZ, HR)

Vestidores (HZ, HR)

Ropería (HZ, HR)

Transfer de camillas (HZ, HR)

Ultrasonido (HR)

Area de descontaminación (HZ, HR)

Sanitario público mujeres (HS, HZ, HR)

Sanitario público hombres (HS, HZ, HR)

Sala de espera visita controlada (HS, HZ, HR)

# Cirugía

Control de quirófano (HZ, HR)

Sala de espera familiar (HZ, HR)

Oficina jefe de cirugía (HZ, HR)

Taller de anestesiólogo (HZ, HR)

Secretaria jefe de servicios (HZ, HR)

Estación de camillas (HS, HZ, HR)

Transfer de camillas (HS, HZ, HR)

Rayos x portátil (HZ, HR)

Lavado de cirujanos (HS, HZ, HR)

Cuarto oscuro (HZ, HR)

Lavado de instrumental (HS, HZ, HR)

Sala de cirugía (HS, HZ, HR)

Recuperación (HS, HZ, HR)

Descanso médicos y enfermeras (HZ, HR)

Baño vestidor hombres (HS, HZ, HR)

Baño vestidor mujeres (HS, HZ, HR)

Ropa sucia (HS, HZ, HR)

Séptico (HS, HZ, HR)

Cuarto de aseo (HS, HZ, HR)

# Tococirugía

Sala de expulsión (HZ, HR)

Sala de legrados (HZ, HR)

Lavado de Gineco-Obstetricia (HZ, HR)

Sala de trabajo de parto (HZ, HR)

Sala de valoración, exploración y preparación (HZ, HR)

Recuperación post-parto (Hz, HR)

Observación al recién nacido (HZ, HR)

Sala de cirugía obstétrica (HZ, HR)

Taller de anestesiología (HZ, HR)

Control (HZ, HR)

Sala de espera pacientes (HZ, HR)

Central de enfermeras (HZ, HR)

Estación de camillas y sillas de ruedas (HZ, HR)

Vestidor y baño para personal (HZ, HR)

Cuarto de aseo (HZ, HR)

Cuarto séptico (HZ, HR)

Lavado de instrumental (HZ, HR)

Ropa sucia (HZ, HR)

Sanitario personal (HZ, HR)

Transfer de camillas (HZ, HR)

Guarda de equipo (HZ, HR)

Jefatura de servicios (HR) Descanso de personal (HZ, HR)

Hospitalización

Encamados escolares y adolescentes (HZ)

Estación de camillas (HZ, HR)

Encamados lactantes (HZ, HR)

Cunero fisiológico (HZ, HR)

Cunero patológico (HZ)

Banco de leche (HS, HZ, HR)

Técnica de aislamiento (HS, HZ, HR)

Aislado lactantes (HZ, HR)

Incubadoras (HZ, HR)

Encamados binomio (madre-hijo) (HZ)

Encamados (HS, HZ, HR)

Cunero (general) (HS, HR)

Central de enfermeras (HS, HZ, HR) Area de Pediatría general (HZ)

Trabajo de médicos (HS, HZ, HR)

Roperia (HS, HZ, HR)

Ropa sucia (HS, HZ, HR)

Séptico (HS, HZ, HR)

Aseo (HS, HZ, HR)

Cuarto de curaciones (HS, HZ, HR)

Sanitario hombres personal (HS, HZ, HR)

Sanitario mujeres personal (HS, HZ, HR)

Baño pacientes (HS, HZ, HR)

Asistencia médica (secretarial) (HS, HZ, HR)

Sala de espera visitas (HS, HZ, HR)

Aislado con baño (HS, HZ, HR)

Cuidados continuos (HS, HZ, HR)

Cendis (HS, HZ, HR)

Usos múltiples (HS, HZ)	Tanque terapéutico (HR)
Sala de juntas (HS, HZ, HR)	Miembro inferior (HZ, HR)
Jefe de departamento clínico (HS, HZ, HR)	Miembro superior (HZ, HR)
Procedimientos (HS, HZ)	Fluidoterapia (HZ, HR)
Médico becario con baño (HZ, HR)	Tina remolino (HS, HZ)
Cuarto de lectura (HZ, HR)	Mecanoterapia
Oficina dietólogo (HZ, HR)	Gimnasio (HS, HZ, HR)
Area carros termo (HZ, HR)	Area de marcha (HR)
Oficina trabajo social (HZ, HR)	Electroterapia
Oficina jefa de enfermeras (HZ, HR)	Cubículos electro (HS, HZ, HR)
Admisión hospitalaria, trabajo social, puerperio de	Cubículo tracción cérvico-lumbar (HS, HZ)
bajo riesgo y cirugía ambulatoria	Terapia de lenguaje (HR)
Sala de espera (HZ, HR)	Terapia ocupacional
Control (HZ, HR)	Actividades diarias de la vida humana (HS, HZ)
Guarda de ropa limpia (HZ, HR)	Cubículo niños (HZ, HR)
Guarda de ropa de calle (HZ, HR)	Cubículo M.S. y columna (HZ, HR)
Oficina de la jefa de trabajo social (HZ, HR)	Simulación laboral (HR)
Secretaria de trabajo social (HZ, HR)	Baño (HZ, HR)
Entrevistas (trabajo social) (HZ, HR)	Gabinete electrodiagnóstico (HR)
Guarda para canastillas (HZ, HR)	Servicios
Sala de espera interna para admisión y altas (HZ, HR)	Utilería (HZ, HR)
Cunero (HZ, HR)	Séptico y aseo (HZ, HR)
Cubículos de:	Estación terapeutas (HZ, HR)
Preparación de pacientes y curaciones (HZ, HR)	Ropería (HZ, HR)
Cirugía ambulatoria (HZ, HR)	Baños y vestidores personal (HZ, HR)
Puerperio de bajo riesgo (HZ, HR)	Baños y vestidores pacientes (hombres y
Trabajo de enfermeras (HZ, HR)	mujeres) (HZ, HR)
Cuarto séptico (HZ, HR)	Ropa sucia (HZ, HR)
Utilería (HZ, HR)	Sanitario personal (HZ)
Cuarto de ropa sucia (HZ, HR)	Sanitario pacientes (HZ)
Baño vestidor de pacientes (HZ, HR)	Sanitario público (HZ, HR) <b>Gobierno</b>
Sanitario para el personal (HZ, HR)	Oficinas directivas
Cuarto de aseo (HZ, HR)	
Terapia intensiva	Sala de espera (HS, HZ, HR) Oficina del director (HS, HZ, HR)
Ropa sucia (Hz, HR)  Módulo cuidados intensivos neonatal (Hz, HR)	Sala de juntas dirección (HS, HZ, HR)
Módulo cuidados intensivos pediátricos (HR)	Secretaria del director (HS, HZ, HR)
Tableros eléctricos (Hz, HR)	Sanitario director (HS, HZ, HR)
Cubículos (Hz, HR)	Oficina jefe del departamento clínico hospita-
Descanso de personal (HZ, HR)	lario (HS)
Trabajo social (HZ, HR)	Secretaria (HS)
Oficina del jefe de servicio (HZ, HR)	Oficina del subdirector médico (HZ, HR)
Trabajo de médicos (HZ, HR)	Secretaria (HZ, HR)
Secretaria (HZ, HR)	Oficina del subdirector administrativo (HZ, HR)
Sala de espera de visitas (HZ, HR)	Secretaria (HZ, HR)
Central de monitoreo (HZ, HR)	Oficinas administrativas
Trabajo de enfermeras (HZ, HR)	Oficina administrador (HZ, HR)
Vestidor mujeres (HZ, HR)	Secretaria (HZ, HR)
Vestidor hombres (HZ, HR)	Apoyo secretarial (HZ, HR)
Séptico (HZ, HR)	Archivo y guarda de papelería (HS, HZ, HR)
Cuarto de aseo (HZ, HR)	Fotocopiado (HS, HZ, HR)
Laboratorio de usos múltiples (HZ, HR)	Cocineta (HS, HZ, HR)
Guarda de medicamentos y equipo	Cuarto de aseo (HS, HZ, HR)
Medicina física y rehabilitación	Oficina de apoyo administrativo
Control (HS, HZ, HR)	Oficina jefe del departamento de contraloría (HR)
Sala de espera (HZ, HR)	Jefe oficina de inventarios (HR)
Consultorio (HS, HZ, HR)	Jefe oficina de servicios generales (HZ, HR)
Hidroterapia	Jefe oficina de costos, presupuestos y metas (HR)
Parafinas (HS, HZ, HR)	Jefe departamento de servicios de apoyo (HR)
Tina Hubbard (HR)	Jefe de la oficina de abastecimientos (HR)

Sección secretarial (HZ, HR) Central de Esterilización y Equipos (CEYE) Sala de espera (HR) Recepción de hospital (HS, HZ, HR) Archivo (HZ, HR) Lavado de instrumental (HS, HZ, HR) Oficinas apoyo administrativo con módulo de Recepción de quirófano (HZ, HR) personal Preparación y soluciones (HS, HZ, HR) Jefe de la oficina del personal (HZ, HR) Recepción de ropa limpia y aparatos (HS, HZ, HR) Oficina jefe del ejército fuerza de trabajo (HZ, HR) Sanitario (HS, HZ, HR) Oficina jefe de control de prestaciones y asis-Técnica de aislamiento (HS, HZ, HR) tencia (HZ, HR) Cuarto de aseo (HS, HZ, HR) Control de personal (HZ, HR) Preparación y ensamble quirófano y tococirugía (HZ, HR) Oficina jefe de nutrición y dietética (HZ, HR) Preparación y ensamble de hospital (HS, HZ, HR) Secretaria (HZ, HR) Preparación de guantes (HS, HZ, HR) Sala de espera (HZ, HR) Guarda de material de consumo (HS, HZ, HR) Archivo y guarda de papelería (HZ, HR) Guarda y doblado de ropa limpia (HS, HZ, HR) Sección secretarial (HZ, HR) Guarda y limpieza de aparatos (HS, HZ, HR) Educación médica e investigación Esterilización (HS, HZ, HR) Sala de espera (HZ, HR) Oficina jefe de servicio (HZ, HR) Oficina jefe de enseñanza con sanitario (HZ, HR) Guarda de material estéril de quirófanos Sala de juntas (HZ, HR) Tocoquirúrgico y hospital (HS, HZ, HR) Oficina secretaria (HZ, HR) Entrega a hospital (HS, HZ, HR) Oficina subjefe de enseñanza y enfermería (HZ, HR) Entrega a quirófano y sala de expulsión (HS, HZ, HR) Area de: Archivo clínico Dibujo (HZ, HR) Areas de: Fotografía (HZ, HR) Atención al público (recepción y registro de Ediciones (HZ, HR) pacientes) (HS, HZ, HR) Bodega general (HZ) Simo (HS, HZ, HR) Bodega (auditorio) (HZ, HR) Archivo (HS, HZ, HR) Sanitario personal para hombres y mujeres (HS, HZ) Jefe de sector técnico (HS, HZ, HR) Sanitario público para hombres y mujeres (HS, HZ, HR) Sanitario (HZ, HR) Auditorio (HS, HZ, HR) Secretarial (HS, HZ, HR) Aulas taller (HS, HZ, HR) Manejo de expedientes (HZ, HR) Archivo (HZ, HR) Coordinador (HZ, HR) Recepción de libros (Hz, HR) **Farmacia** Sala de lectura (HZ, HR) Sala de espera (HS, HZ, HR) Fotocopiado (HZ, HR) Despacho de medicamentos (HS, HZ, HR) Control (HZ, HR) Guarda de medicamentos (HS, HZ, HR) Cuarto oscuro (HR) Almacén y estiba (HS, HZ, HR) Cuarto de aseo (HZ, HR) Oficina de responsable (HS, HZ, HR) Cabina (auditorio) (HZ, HR) Local para microprocesadora (HS, HZ, HR) Nutrición y dietética Sanitarios (HS, HZ, HR) Zona de cocción (HS, HZ, HR) Area de empaque (HZ, HR) Areas de: Guarda de psicotrópicos (HS, HZ, HR) Emsamble de charolas (HZ, HR) Baños y vestidores de personal Aderezo final (HS, HZ, HR) Areas de: Lavado de loza (HS, HZ, HR) Regaderas (HS, HZ, HR) Lavado de oilas (HS, HZ, HR) Lavabos (HS, HZ, HR) Estación de carros (HZ, HR) Sanitarios (HS, HZ, HR) Preparación previa (HS, HZ, HR) Vestidores (HS, HZ, HR) Almacén secos (HZ, HR) Almacén Almacén en refrigeración (HZ, HR) Areas de: Guarda enseres (HS, HZ, HR) Guarda (HS, HZ, HR) Cuarto de aseo (HS, HZ, HR) Estiba (HS, HZ, HR) Oficina dietoterapeuta (HZ, HR) Despacho (HS, HZ, HR) Recepción (HS, HZ, HR) Control (HS, HZ, HR) Control (HS, HZ, HR) Guarda de productos inflamables (HZ, HR) Sala de juntas (HZ, HR) Guarda de empaques (HZ, HR) Privado del jefe de producción (HZ, HR) Lavandería Sanitario personal hombres y mujeres (HZ, HR) Lavado y extracción (HS, HZ, HR) Area para computadora (HZ, HR) Secado (HS, HZ, HR) Almacén (secos y refrigeración) (HS)

Doblado (HS, HZ, HR)

Guarda (HS, HZ, HR)

Entrega ropa limpia (HS, HZ, HR)

Recibo ropa sucia (HS, HZ, HR)

Selección de ropa sucia (HS, HZ, HR)

Cuarto de aseo (HS, HZ, HR)

Planchado plano (HS, HZ, HR)

Sanitario (HS, HZ, HR)

Oficina encargado (HZ, HR)

# Talleres de mantenimiento

Taller de electricidad (HS, HZ, HR)

Taller múltiple (HS, HZ, HR)

Guarda equipo de tránsito (HZ)

Guarda para contratistas (HS, HZ, HR)

Baños y vestidores (HS, HZ, HR)

Taller aire acondicionado (HS, HZ, HR)

Taller equipos médicos (HS, HZ, HR)

Guarda equipos médicos en tránsito (HS, HZ, HR)

Oficina residente (HS, HZ, HR)

Cocineta (HS, HZ, HR)

Sala de espera (HS, HZ, HR)

Oficina jefe servicio básico (HS, HZ, HR)

Taller mecánico (HS, HZ, HR)

Taller pintura (HS, HZ, HR)

Equipo electromecánico en tránsito (HS, HZ, HR)

Taller de plomería (HZ, HR)

Oficina subresidente (HR)

Area de limpieza (HS, HZ, HR)

# **PERSONAL**

#### Médico

Jefes de los departamentos clínicos de:

Pediatría

Cirugía

Medicina interna

Gineco-Obstetricia

Jefa de enfermeras

Cirujano

Enfermeras circulantes

Enfermeras instrumentistas

Médicos no familiares

Anestesiólogo

Jefe de quirófano

Médicos auxiliares (anatomo-patólogo, radiólogo, electrocardiografista, laboratorista)

Dietólogo

Dietista

#### Administrativo

Director

Subdirector

Administrador

Secretarias

Personal de archivo clínico

Jefe de control de prestaciones

Jefe de archivo

Cajero pagador

# Técnico y de apoyo

Jefe de enseñanza

Jefe de trabajo social

Técnico radiólogo

Químico

Auxiliar de laboratorio

Auxiliar clínico

Trabajadores sociales

Auxiliar de almacén

Almacenista

Bibliotecario

Personal de auditorio

Responsable de farmacia

Auxiliar de farmacia

Mensajero de farmacia

Mensajero de informática

Ayudantes universales de oficina

Encargado del auditorio

Camilleros

#### Intendencia

Oficial

Auxiliar

Ayudantes

# Conservación

Pintor

Plomero

Electricista

Encargado

# **HOSPITAL DE ESPECIALIDADES**

Alergología. Ciencia que se encarga de las respuestas anormales que desarrolla el ser humano hacia estímulos externos o internos de carácter "molecular" que le ocasionan enfermedad.

Cardiología. Especialidad que se encarga del estudio del corazón y grandes vasos.

Cirugía general. Ciencia que se encarga de la realización armada para el estudio y tratamiento de las enfermedades cuando está indicado realizar algún evento invasor en el organismo; existen diferentes áreas de subespecialidad: cirugía plástica, maxilofacial, cirugía de cuello, etcétera.

**Dermatología.** Se encarga del estudio de la piel y sus anexos (cabellos, glándulas, etc.).

**Endocrinología.** Especialidad que se encarga de las glándulas de secreción interna. Ejemplo: ovarios, testículos, útero, tiroides, etc.

**Estomatología.** Especialidad que estudia y trata las afecciones de la boca y del sistema dentario.

Fisiatría. Es la rama de la medicina que se encarga del tratamiento de enfermedades o deficiencias de los sistemas músculo esquelético y vascular. Utiliza la electricidad en distintas formas: lumínica, térmica o energéticamente, y agua, la cual se emplea en masajes, estímulos o ejercicios musculares para obtener una rehabilitación total o parcial, según se requiera. Su acceso debe evitar escalones y en su caso se colocarán rampas suaves con pasamanos para auxiliar al paciente.

Este local se divide en dos zonas: la seca y la húmedad. En la primera se encuentra el consultorio de electroterapia, luminoterapia y mecanoterapia.

En el área de electroterapia y mecanoterapia hay una mesa de exploración universal donde se proporcionan estímulos de rayos infrarrojos, luz ultravioleta, corriente galvanofarádica, sinusoidal, etcétera. Luminoterapia se divide en dos secciones: una de tratamiento simultáneo y otra para guarda de aparatos. Mecanoterapia cuenta con un gimnasio para satisfacer las opciones de tratamiento con los aparatos y equipos necesarios, por lo cual tiene que ser amplio, puesto que además de los ejercicios efectuados con aparatos se necesita un área libre para ejercicios que generalmente son sobre colchones. Los baños y vestidores se localizan contiguos a este servicio.

Gastroenterología. Estudio el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, agregando glándulas anexas, como el hígado o el páncreas.

Genética. Se encarga de estudiar los cambios estructurales de las bases celulares.

Ginecología. Ciencia encargada del estudio de las funciones naturales y patología de la mujer, tratando de no abarcar lo relacionado con el embarazo.

Hematología. Ciencia que se encarga del estudio de la sangre y órganos relacionados con ella, por ejemplo, ganglios lintáticos, bazo, etcétera.

Hidroterapia. Es la zona donde se da tratamiento a ciertas enfermedades por medio de agua y se divide en hidroterapia para miembros superiores, hidroterapia para miembros inferiores, baño de parafina y tina de Hubbard. Los pacientes que hacen uso de esta zona previamente deben pasar a los baños y vestidores para adecuarse y realizar el tratamiento.

El equipo empleado en la hidroterapia para miembros superiores es un tanque remolino con una bomba de aire a presión que produce corrientes en el agua que estimulan los músculos. El equipo en la hidroterapia para miembros inferiores es parecido al anterior pero en dimensiones menores. En el baño de parafina se le indica al paciente cómo debe introducir el miembro afectado y cuánto tiempo debe permanecer en ella. Posteriormente se pasa al paciente a una mesa auxiliar para retirar la parafina y efectuar el masaje, la aplicación de la parafina es con el objeto de dar las condiciones térmicas para el masaje que se proporcionará.

La tina de Hubbard sustituye a la alberca terapéutica; la inmersión del paciente en la tina es horizontal para realizar ejercicios de extremidades. Al flotar el cuerpo, el peso de las extremidades es menor y por lo tanto, facilita el movimiento de músculos con poco esfuerzo.

Los acabados de esta zona deben ser resistentes a la humedad y antiderrapantes.

*Infectología.* Ciencia que se encarga del estudio de los microorganismos que causan enfermedades en el hombre.

Medicina preventiva. Subespecialidad que se encarga del estudio de los fenómenos que preceden a las enfermedades y los mecanismos por desarrollar para evitar que se instalen.

Medicina física y rehabilitación. Area de la medicina que se encarga de adaptar al ser humano a las necesidades de las actividades por desempeñar en un área de trabajo o readaptar cuando se ha tenido alguna lesión que dejó secuelas.

**Medicina nuclear.** Area de la medicina que se encarga del empleo de las radiaciones para el tratamiento e investigación.

**Telemedicina**. Es el uso de la tecnología de comunicaciones en la práctica de la medicina, con el objeto de consultar información médica en áreas distanciadas de los hospitales.

*Medicina Interna*. Se encarga del estudio y tratamiento integral del ser humano.

**Medicina del trabajo**. Area de la medicina que se encarga de clasificar las áreas de trabajo para un óptimo desempeño laboral con base en las características de cada trabajador.

Medicina deportiva. Area de la medicina que se encarga de optimizar las funciones del ser humano al desempeñar un deporte para evitar lesiones agudas o crónicas, así como reestablecer a un máximo cuando se ha perdido por una lesión.

*Neumología.* Ciencia que se encarga del estudio de las funciones del sistema respiratorio, así como de su patología.

Neurología. Se encarga del estudio de las funciones normales y patológicas del sistema nervioso.

Obstetricia. Ciencia que se encarga de los cambios normales y patológicos durante el embarazo.

Odontología. Ciencia que se encarga del estudio de los dientes y estructuras anexas.

Oftalmologia. Ciencia que se encarga del estudio del oio y estructuras anexas.

*Oncología.* Ciencia que se encarga del estudio de las neoplacias.

Ortopedia. Es la ciencia que se encarga del estudio integral del paciente para descartar o clasificar anormalidades en el sistema osteomuscular.

Otorrinolaringología. Ciencia que se encarga del estudio del oído, nariz y garganta.

**Pediatría.** Ciencia que se encarga del estudio del desarrollo normal o patologías que puede presentar el ser humano hasta la edad de 14 ó 16 años.

Psiquiatría. Ciencia que estudia las funciones normales y patología de la conducta.

Proctología. Se encarga del estudio de la región final del tubo digestivo denominada recto y ano.

Reumatología. Ciencia que se encarga del estudio de las articulaciones y estructuras afines a ellas.

**Traumatología.** Se encarga de lo relacionado con las lesiones que comprenden órganos como huesos, músculos, vasos, así como su repercusión en la integridad de pacientes que han estado expuestos a fuerzas que desestabilizaron su homeostasis.

*Uronefrología.* Ciencia que se encarga del estudio de las funciones normales y patologías del sistema urinario.

Vascular periférico. Subespecialidad que se encarga de todo el sistema circulatorio.

Hospita! 87

# **OBSTETRICIA**

Para organizar y planear un departamento de obstetricia deben tenerse en cuenta los siguientes puntos: Que sea un servicio separado de otro tipo de enfermos, de preferencia en un edificio aislado. Las salas y los cuartos privados deben quedar aislados de los demás departamentos. Las salas de partos no deben quedar en la misma unidad que las salas de operaciones, como frecuentemente se encuentran. Deben estar en el departamento obstétrico completamente separadas del departamento de cirugías.

El hospital que trata en sus clínicas aquellos casos que han de ser atendidos en sus salas, hace sólo parcialmente su labor para el público. El centro maternal de la comunidad consiste en una asociación de enfermeras visitadoras trabajando en conjunción con el hospital y otras clínicas prenatales.

Las clínicas prenatales pueden estar en hospitales diferentes, todos formando parte de la misma organización. El trabajo prenatal se divide entre las clínicas prenatales y las enfermeras prenatales de campo. Este método se adapta a comunidades semiurbanas o rurales donde el trabajo de la clínica no sea tan brumoso y en donde las distancias impiden a los pacientes el hacer visitas regulares a la clínica.

Las camas de maternidad deben ser independientes de las demás secciones de hospitalización. Resulta deseable que estén también separadas las de pediatría y psiquiatría, siempre que el volumen así lo justifique, pero el promedio de ocupación relativamente bajo de la mayoría de las unidades especiales, incluidas las de obstetricia y pediatría, a pesar de que pueda haber momentos de plétora (abundancia de sangre), viene a subrayar la pérdida de flexibilidad, en cuanto a la asignación de camas, que se produce con la especialización. Consecuentemente, la separación de secciones especiales debe limitarse al máximo, quedando su número reducido al mínimo aceptable.

# PROGRAMA ARQUITECTONICO DE GINECO-OBTETRICIA CON CENTRAL DE ENFERMERAS

Privado de:

Director

Subdirector

Zona administrativa

Area secretarial (una secretaria)

Servicios sanitarios para el personal

Sala de juntas

Oficina administrativa

Privado del jefe

Sala de espera general

**Archivo** 

Caia

Privado del contador

Oficina para trabajadoras sociales

Privado del jefe

Area secretarial (una secretaria)

# Zona de admisión y consulta externa

Informes

Sala de espera

Cubículos de interrogatorios (5)

Consultorios (5)

Consultorio de pediatría

Archivo de expedientes clínico

Archivo de expedientes social

Puesto de control

Servicios sanitarios para el público

Servicios sanitarios para el personal

Vestidores para médicos

Laboratorio de gerología

Citología hemática y pruebas funcionales

Química sanguínea

Cocina bacteriológica

Anatomía patológica

Fotografía

Toma de muestras

Farmacia

Radio diagnóstico

Privado del jefe de laboratorio

Area secretarial (1 secretaria)

# Zona del quirófano, partos y expulsión

Quirófano

Cubículo de control de operaciones

Sala de descanso para cirujanos

**Patios** 

Sala de descanso para enfermeras

Servicios sanitarios para el personal

Area de lavabos para cirujanos

Area de esterilización

Sala de operación

Cuarto séptico

Cuarto de aseo

Anestesia

Privado del jefe de anestesistas

Reporte de anestesistas

Local para equipo

Sala de descanso postoperatorio

Partos y expulsión

Areas de:

Preparación

Examen

Interrogatorio

Salas de parto

Area de esterilización

Area de lavabos para médicos

Cuarto séptico

Cunero

# Zona de hospitalización

Salas de encamados

Aislamiento

Cuarto del médico con baño

Estación de enfermeras

Cuarto de curaciones

Tizanería

Utilería

Cuarto séptico

Cuarto de aseo

Baños y vestidores para enfermeras

Sala de día

Sanitario para visitas

# Zona de servicios generales

Central de esterilización y abastecimiento

Oficina del jefe

Area de recibo y entrega de equipos

Preparación de equipos

Esterilización

Almacén de material

Cuarto de aseo

Servicios sanitarios

Vestidores

Control y batas

Servicios de baños y sanitarios para hombres

Vestidores para el personal del servicio

Cocina

Control

Ecónomo

Despensa (alimentos secos)

Despensa (alimentos que necesitan refrigeración)

Jefe de cocina

Despensa del día

Preparación de:

Carnes

Verduras

Caldos

Postres y ensaladas

Tortillería

Lavado de utensilios

Guarda de utensilios

Guarda de huacales y envases

Dietas

Depósito y lavado de carros

Lavado de vajilla (guarda)

Refrigerador (basura)

Incinerador

Comedor

Lavabos para el personal médico

Comedor para el personal médico

Lavabos para el personal de servicio

Comedor para el personal de servicio

Lavandería

Recibo y entrega de ropa

Depósito y clasificación de ropa sucia

Desinfección

Lavado

Secado

Planchado

Recocido

Depósito de ropa limpia

Casa de máquinas

Oficina del ingeniero

Local del reloi maestro

Sala de máquinas

Taller de mantenimiento y reparación

#### Zona de enseñanza

Oficina del conferencista

**Biblioteca** 

Sala de conferencias

Sala de aplicación

Servicios sanitarios para el público

# **■** CENTRO MEDICO

El centro médico es un edificio con ámbito de atención nacional que incursiona en la investigación, y que contará con subespecialidades como energía tisular, terapia génica, por mencionar algunas.

Los requerimientos de recursos humanos necesarios serán mínimos, puesto que el manejo será con sistemas electrónicos centrales.

El médico será capacitado constantemente y fungirá como investigador; su actividad será avalada por el consejo de especialidades y tendrá como mínimo una maestría en ciencias médicas.

La unidad de atención en un centro médico estará integrada por: unidad de trasplantes, implantes, aféresis, atención a transtornos del sistema nervioso y mental, cuidados intensivos, atención a transtornos congénitos y hereditarios, atención a transtornos metabólicos y crónicodegenerativo, atención a transtornos infectocontagiosos de baja frecuencia y alta complejidad, atención al embarazo de alto riesgo y fertilidad asistida y unidad de atención a transtornos neoplásicos.

El centro médico se complementará con centros de investigación biomédica, centro nacional de referencia para interconsultas a distancia mediante la telemedicina, asesoría médica legal, escuela para la formación de investigadores y de supraespecialidades con requerimientos máximos.

Contará con equipos electrónicos, como robotización, insumos desechables, movilización mediante bandas, sistemas de información computarizada, memoria terapéutica y quirúrgica en la cabecera del enfermo, iluminación bi y tridimensional, equipo de seguridad automatizado.

El servicio de auxiliares de diagnóstico y tratamiento estará integrado por sistemas de micrométodos, microprocesadores, telemetría, sistemas pass (archivo de imagen y comunicación), sistemas de diagnósticos flexibles, concentradores de imagen, incubadoras de alta especialidad, sistemas de cultivo ultra rápido y sistemas lectores.

Dentro del programa de infraestructura se consideran los cultivos celulares, sistemas dopler no invasivos, sistemas holográficos, sistema de imagen por positrones.

# **INSTITUCIONES PRIVADAS**

# HOSPITAL PRIVADO

La misión de estos hospitales es lograr el óptimo estado de salud asegurando una atención médica de la más alta calidad a través de la integración de recursos humanos, físicos y tecnológicos de excelencia.

Dentro de las innovaciones, el hospital privado ha creado una infraestructura para introducir nuevas tecnologías de atención a pacientes.

Hospilal 89

Este tipo de hospitales cuenta con un programa permanente de renovación y adecuación de equipo médico, al igual que un programa de actualización profesional para elevar el grado de conocimientos del personal.

#### ADMINISTRACION

Puede ser administrado por un grupo de médicos, una asociación o una persona.

En estas instituciones, la inversión de las empresas debe recuperarse en el menor tiempo posible, para volver a reinvertir en unidades nuevas, expansión de las ya existentes y en planes de investigación.

Una opción es que las empresas otorguen al trabajador seguros de gastos médicos mayores, o mediante establecimientos de sus propios servicios.

Los pacientes generalmente prefieren los servicios privados, por considerarlos más confiables y personales. En términos generales, los servicios privados ofrecen mayor calidad en atención.

En la actualidad, los servicios de gastos médicos permiten que el paciente pueda ser atendido en otros países.

# **PLANIFICACION**

**Organización.** Establece planes de expansión, estrategia para ganar mercado y motivar al personal médico para aportar una nueva tecnología.

También se considera la inversión y la posible concesión de empresas especializadas

**Construcción.** Para determinar su construcción se lleva a cabo una investigación de análisis del entorno, situación de hospitales privados, necesidades de la población, factibilidad constructiva y desarrollo de la medicina.

**Proyecto de crecimiento.** Debe considerar una modulación de las unidades.

Infraestructura hospitalaria. Se estudia debido a que los equipos día con día se hacen obsoletos, y es necesario realizar modificaciones a la planta arquitectónica y a su estructura de organización espacial.

En la infraestructura hospitalaria se debe buscar un equilibrio entre sus instalaciones y los sistemas automatizados para permitir una operación eficiente y rentable.

# UBICACION

Se considera el nivel socieconómico de la población a la que será proporcionado el servicio de salud, terrenos disponibles y su costo.

Se deben evitar lugares con problemas viales, peatonales, de comercio ambulante y con una imagen urbana decadente. Los mejores terrenos son aquellos que cuentan con paisajes urbanos, arquitectónicamente agradables y naturales.

El conjunto se debe integrar a los diferentes edificios que lo rodean. En los planes de expansión se debe tomar en cuenta el crecimiento, el número de camas, estacionamiento, instalaciones y servicios.

#### **EDIFICIO**

El concepto general debe integrar la imagen corporativa de la institución. El diseño exterior e interior empleará elementos arquitectónicos decorativos que hagan más agradable la estancia del paciente y el visitante. La organización de los cuerpos debe permitir libertad en el movimiento del personal médico y visitantes. La ambientación exterior estará integrada por elementos escultóricos, espacios jardinados, plazas y señales gráficas que orienten al visitante a las distintas áreas.

El estacionamiento es fundamental, ya que la mayoría de pacientes acceden por medio de automóvil. Se situará próximo al acceso principal, e incluso estará comunicado con rampas para personas discapacitadas.

El vestíbulo de recepción consta de área de informes, directorio de las partes que componen el conjunto, sala de espera. Cerca de este espacio se situará un restaurante, cafetería o locales comerciales.

Las áreas de estancia de pacientes estarán dotadas con elementos que brinden mayor comodidad al paciente y a sus familiares. Contará con salas de estancia general con servicio de televisión, mesas para juegos de azar, lugares de recreo y gimnasio.

El médico contará en su consultorio con un centro automatizado de información científica, biblioteca, club deportivo social con un espacio para alimento.

La administración se organizará conforme al organigrama administrativo de la institución.

Los servicios generales por lo común son baños y vestidores para el personal de mantenimiento, lavandería, cuarto de máquinas, cuarto séptico, subestación eléctrica, cuarto de basura, entre otros.

#### **LABORATORIO**

El laboratorio actual debe diseñarse con elementos automatizados.

El concepto de laboratorio clínico comprende los grupos de hematología, química clínica, bacteriología y parasitología. De estos grupos, la química clínica es la que está cambiando.

Las partes necesitan tener acceso controlado, ser de fácil limpieza y con atmósfera controlada.

La tecnología audiovisual ha creado el uso de la laminilla para realizar interconsultas.

El laboratorio de patología es difícil que se automatice, pero se han creado aparatos que funcionan mediante microondas que preparan un tejido para corte en tres horas.

Los sistemas automatizados requieren mayor espacio, los cuales deben ser planeados para tener salidas por múltiples canales, que requieren puertos de computadoras conectados a estaciones de satélite. Para realizar una interconsulta se necesita un canal de video que esté conectado a una red manejada por un experto, quien pueda auxiliar en el diagnóstico mostrando imágenes físicas mediante un video microscopio manejado a control remoto.

El laboratorio clínico se sitúa en el tercer nivel de atención médica por su alto grado de complejidad en su diseño. Su operación incluye una planta de emergencia con capacidad suficiente para mantener los equipos en funcionamiento, con sistema de energía regulada e ininterrupida, no brake que proteje los analizadores y los equipos de informática.

Las máquinas automáticas procesan grandes volúmenes de muestras. El análisis de suero y sangre se lleva a cabo con equipo de cómputo y mecanizado. También se emplean electrodos. El receptor de rayos infrarrojos se sitúa en la central de enfermeras.

Los laboratorios deben tener base de datos compartidos; la información debe aparecer simultáneamente en tantos lugares como sea necesaria. También dispondran de redes de telecomunicaciones.

# **■ UNIDADES AMBULATORIAS**

Son elementos satélites de soporte a la tradicional institución hospitalaria la cual no está conectada a un hospital. Ofrece servicios médicos para la prevención y atención médica primaria de tipo directo y ambulatorio e, incluso, de urgencias.

Estas unidades otorgan servicios de diagnóstico, tratamiento y mantenimiento de la salud a comunidades que no cuentan con suficientes servicios médicos o a localidades aisladas. Su creación tiene el propósito de mejorar la calidad de atención médica y determinado número de servicios, haciendo estos más accesible al paciente.

Las unidades ambulatorias se estructuran de diferentes formas. Pueden ser controladas y operadas por un hospital total o parcialmente o, simplemente, financiadas por éste.

Se les llama patrocinadas cuando son gobernadas, administradas y financiadas por una institución; asociadas a aquéllas que son únicamente gobernadas y administradas por el hospital.

Son atendidas por una sola persona o grupo de personas médicas o técnicos de la salud; también pueden depender de un centro hospitalario.

# **PROYECTO**

Son edificios pequeños y de planta flexible que responden a una gran variedad de programas, forma de terreno, ubicaciones y a diferentes estructuras operativas, las cuales pueden ser centro de promoción física para la salud, la rehabilitación, hasta centros altamente equipados y tonificados en cirugía ambulatoria y de atención de día. La planeación y diseño de estas unidades debe adquirir un balance conveniente entre flexibilidad y adaptación a cambios futuros, uso eficiente del espacio y economía de la construcción. También se debe considerar la imagen plástica, plan maestro, utilización del sitio y organización.

Personal y equipo. Debe estar restringido; por ejemplo, en el aspecto de los servicios de emergen-

cia, no tendrá la infraestructura de un hospital. También en el área quirúrgica su capacidad es limitada debido a que no cuenta con banco de sangre.

#### **SERVICIOS QUE PROPORCIONA**

Los servicios de la unidad pueden ser ofrecidos durante tiempos indeterminados a un horario determinado. El periodo de estancia debe ser menor a 24 horas.

Incluye todo aquello relacionado que no requiere el apoyo de un hospital o de personal altamente calificado que labora en él, entre lo que se encuentra cuidado inmediato, atención primaria, cuidado intermedio, atención postquirúrgica, posthospitalaria, atención preventiva y servicios de apoyo.

Cuidado inmediato. Son los servicios de tratamiento urgentes que no amenzan la vida del paciente, heridas, malestares primarios o enfermedades en su fase inicial. Se compone de atención de urgencia y selección de monitoreo del paciente.

Atención primaria. Se conoce como la práctica médica general donde el paciente busca atención inicial a cualquier padecimiento. La atención primaria es el área más flexible ya que requiere el menor número de equipo. Este tipo de atención se otorga generalmente por medio de citas de forma rutinaria. Este servicio está integrado por las áreas de medicina familiar, consulta externa, medicina industrial y escolar, pediatría, geriatría, obstetricia, internado preventivo (48 a 72 horas).

Cuidado intermedio. Incluye los servicios para pacientes cuyo padecimiento requiere equipo especializado de personal calificado, si llegara a considerarse como personas que para su tratamiento deben ser hospitalizadas. En esta área se diagnostica y se da tratamiento. Comprende cirugía ambulatoria, neonatología básica, laboratorio clínico, imagenología (radiología, medicina nuclear y otras técnicas de imágenes), radioterapia, internamiento programado (pre y postquirúrgico) y el centro quirúrgico. Su diseño atiende procedimientos que tienen cortos tiempos de recuperación (aquellos pacientes que no requieren observación durante la noche) y cuyos riesgos y complicaciones no existen y deseen proseguir su recuperación en su hogar.

Atención postquirúrgica/posthospitalaria. Son servicios de rehabilitación que incluyen aspectos físicos y sicológicos en beneficio del paciente para su reincorporación a la vida cotidiana. Esta zona es la fase de recuperación la cual incluye una variedad de servicios después de una cirugía ambulatoria de un internamiento hospitalario y de una enfermedad determinada, de un accidente o herida traumática. Consta de terapia física, ocupacional y recreativa, medicina del deporte, rehabilitación cardiopulmonar, terapia de la drogadicción, alcoholismo, estrés y terapia psicosocial.

Atención preventiva. Cuenta con educación para la salud, detección oportuna de enfermedades. Su diseño incluye un centro de educación y prevención

para la salud (salones de clases o sesiones, cuartos de examen físico, biblioteca, espacios para ejercicio), centro de programas de promoción y atención para la salud, clínica de supervisión y evaluación médica, clínica del buen estado físico del paciente (nutrición peso) y espacio de usos múltiples.

Servicios de apoyo. Servicio base de diagnóstico, tratamiento y curación (fármacos) en ocasiones hasta terapéuticos. Consta de farmacia, banco de sangre, venta de implementos de equipo médico, cafetería y locales complementarios (regalos, cajeros automáticos, buzón postal, peluquería, capilla etc.).

La relación de una clínica con una institución hospitalaria de apoyo se da mediante los servicios complementarios, subsidiarios, de hospitalización, atención terciaria de la salud, telemedicina, enseñanza médica y de enfermería, entrenamiento técnico e investigación biomédica.

# ESTACION DE AMBULANCIAS

Edificaciones que cuentan con vehículos, personal paramédico y equipo médico para la atención de emergencias públicas, de la policía, de los bomberos, etcétera, para proporcionar atención médica a personas accidentadas.

El personal debe ser organizado en grupos de guardia para cualquier emergencia.

# **TIPOS DE AMBULANCIAS**

Existen tres tipos de ambulancias.

De traslado. Se utilizan para transportar personas que no requieren atención urgente, como por ejemplo, de su domicilio a una unidad hospitalaria o de ésta a otra.

Estas unidades se fabrican sobre chasis tipo *pick up*, y pueden ampliarse a lo largo de sus ejes. El ancho de la unidad varía de 2.05 m a 2.10 m y una altura máxima de 2.30 a 2.40 m. También existen unidades tipo *van* o similar, su compartimiento mide 2.34 m a 1.80 m de ancho y una altura de 1.40 m con opción a crecer verticalmente 0.20 m. Tiene salidas para inversiones de corriente y está equipada con tanque de oxígeno. La unidad de *chasis* tipo medio puede crecer 0.30 m lineal; la de chasis extralargo mide 3.43 m de largo, 1.83 de ancho y 1.35 de altura. Tiene equipo complejo de atención médica, salida de inversiones de corriente, equipo de traumatología, inhaloterapia y terapia intensiva.

De urgencias. Se fabrica sobre chasis de tres toneladas y media; su alargamiento se da entre los ejes. El compartimiento tiene una altura interna aproximada de 1.72 a 1.75 m, un ancho de 2.35 y un largo de 2.90 a 3.20 m. Está equipada con inversores de corriente, planta generadora de corriente con un soporte de vida de cuatro horas estacionada, incluye sistema de climatización artificial.

Este tipo de unidades da atención neonatal, de traumatología, cardiología, etcétera.

De alta tecnología. Son unidades con equipo para llevar a cabo intervenciones quirúrgicas. El compartimiento interno está comunicado con la cabina.

El diseño de las ambulancias implica el conocimiento del uso que va a tener la unidad con el objeto de seleccionar equipo médico, mobiliario, instalaciones, materiales de revestimiento, gabinetes, etc.

El estudio del compartimiento considera a los espacios mínimos de maniobrabilidad del personal médico y el paciente.

#### **UBICACION**

Se situarán céntricas a la población a la cual darán servicio y estarán comunicadas con el hospital general de zona. Asimismo, se deben localizar en zonas de alto riesgo como cruces viales, aeropuertos y colonias con alto índice de delincuencia.

#### **PLANIFICACION**

Antes de realizar el proyecto se deben estudiar las relaciones de espacios que componen el proyecto.

# PROGRAMA ARQUITECTONICO DE UNA ESTACION DE AMBULANCIAS

# **Espacios exteriores**

Vialidad circundante

Caseta de vigilancia y control

Sanitario

Acceso del personal

Acceso de usuarios

Circulaciones

# Administración

Vestíbulo de acceso

Sala de espera

Recepción y atención de llamadas

Area de exposición del mapa de la zona

Cubículo de dirección

Archivo

Sala de proyecciones y conferencias

Servicios sanitarios

Cuarto de aseo

Circulación

# Servicios del personal

Control de personal

Casilleros, baños y vestidores

Sala y comedor del personal de guardia

Area de dormitorios personal de guardia

Cocina

Bodega de material sanitario sucio

Bodega de material limpio y equipo médico

Areas de esparcimiento

Canchas deportivas o gimnasio

# Etacionamiento de ambulancias

Acceso y salida de vehículos

Patio de maniobras

Despacho de vehículos

Cajones de salida de vehículos

Cajones de vehículos para mantenimiento y para reparación

#### **Taller**

Area de combustibles Bodega de refacciones Servicios sanitarios Casilleros

Cuarto de herramientas

# Sección de primeros auxilios

Acceso
Sala de espera
Recepción e informes
Area de curaciones
Botiquín de primeros auxilios
Camilla

# Servicios generales

Cuarto de máquinas Bodega general Estacionamiento Lavandería

# **DESCRIPCION DE PARTES**

Administración. Esta área cuenta con un vestíbulo de ingreso con sistema de seguridad. El despacho del jefe de la estación estará comunicado con el área de recepción de llamadas y, en ocasiones, con el área de despacho.

Sala de control de ambulancias. Comprende área de recepción y registro de llamadas telefónicas, área de planificación y coordinación de servicios solicitados, programación de vehículos solicitados, sistemas de consulta a pacientes hospitalizados, de emergencia y servicio de traslado de pacientes a domicilio.

Las instalaciones con las que debe contar son las siguientes: central teléfonica con paneles de señales luminosas, contestador de llamadas, télex, fax, teletipo, paneles de señales luminosas, archivo de clasificación de fichas y expedientes.

El diseño de la sala de control debe permitir una flexibilidad en cuanto a la organización de equipo y debe tener las salidas adecuadas para su conexión. También debe permitir que el personal opere con comodidad. Debe cuidar las condiciones acústicas de iluminación natural y artificial.

Estacionamiento de ambulancias. La entrada y salida de ambulancias debe estar comunicada a una red vial primaria en la cual la ambulancia pueda maniobrar y tomar la dirección conveniente. No se recomienda situarlo en zonas con áreas de estacionamientos continuos y centrales al igual que los que se localizan en esquina.

El área de despacho en uno de los muros contará con un mapa de la zona de influencia.

El área de maniobras de ambulancias contará con el espacio mínimo para que el conductor pueda salir fácilmente.

El estacionamiento se puede diseñar en planta libre o considerando cajones individuales; se construye a cubierto o descubierto. La disposición de cajones de ambulancia de preferencia debe ser perpendicular a una banqueta de tal forma que se puedan estacionar de frente al patio de maniobras para que pueda salir con facilidad. Otras opciones no muy recomendables es en doble fila y perpendicular a ambos lados con circulación central.

Para ambulancias con longitud de 6 m se recomienda una profundidad de 7.60 m en el cajón. El ancho va de 3.60 m a 4.30 m cuando tenga equipo integrado de lavado.

Las puertas serán corredizas o plegadizas, con un ancho minímo de 2.70 m para cada cajón. La altura inferior de paso de 3.70 m.

El piso será antiderrapante con la pendiente necesaria para evacuar el agua.

El frente del patio de maniobras debe ser como minímo de 10.66 m

No se recomienda el acomodo de cajones de estacionamiento en diagonal.

Debe contar con taller de mantenimiento de reparación y bomba de para proporcionar combustible.

**Estacionamiento del personal.** Se considera dentro del programa arquitectónico, no así el del público, el cual es opcional.

Sala comedor. Es el espacio donde los conductores esperan para atender una llamada de emergencia. La situación de la cocina debe permitir la fluidez en los alimentos.

Cuarto de limpieza. Es donde se lavan y desinfectan las camillas y ropa sucia.

El material de revestimento de pisos, techos y plafones será de cerámica.

La bodega de blancos tendra estantería para clasificar la ropa.

# ■ SERVICIOS DE URGENCIAS

Son las instituciones que brindan su servicio a la población en general que ha sufrido un accidente en la vía pública, domicilio, lugar de trabajo, esparcimiento, etc. Su función es trasladar al paciente a su lugar de operaciones y en caso de no disponer de las instalaciones adecuadas para su atención, trasladan al paciente a un hospital general o de especialidades.

# UBICACION

Se localizan en zonas urbanas con alto índice de concentración de población. El terreno recomendable debe tener salida a las avenidas importantes de fácil flujo vehicular.

# **PLANIFICACION**


Las unidades se distribuirán dentro de la población considerando radios de acción por zonas. Se realizará un estudio de las principales causas de mortalidad y accidentes, como pueden ser las infecciones digestivas, respiratorias, enfermedades cardio-vasculares y del trauma, para dotar a la unidad del equipo necesario.

Los locales que debe contar la unidad se enumeran en la tabla siguiente.


ESTUDIO DE AREAS DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS DE LA CRUZ ROJA				
Zona	Area (m²)	Zona	Area (m²)	
Zonas exteriores	2 824	Zonas especiales	1 342	
Plaza de acceso	142	Areas de hospitalización		
Pasos a cubierto	32	Secciones colectivas 6 camas	572	
Estacionamiento	375	Secciones privadas con baño	180	
Circulaciones	375	Salas de cunas e incubadoras	70	
Estacionamiento ambulancias	125	Areas de servicios anexos	40	
Circulación ambulancias	125	Cocinas de distribución	48	
Patio de maniobras	500	Cuartos sépticos-asépticos	32	
Jardines	700	Curaciones consulta médica	120	
Explanadas	400	Sanitarios	100	
Patio de tendido	50	Estación enfermeras	100	
		Ropería y almacén	60	
Zonas privadas	1 258	Salas de día	60	
		Zonas complementarias	879	
Area de servicios internos		201123 COMPTENTIAL TOTAL	0,0	
Vestibulo principal	100	Areas de uso frecuente		
Informes	16	Vestidores y baños médicos	50	
Espera policlínica	125	Vestidores y baños medicos Vestidores y baños	50	
Sanitarios públicos	24	enfermeras	65	
Sanitarios consultorios	50	Vestidores y baños personal	52	
Policlínicas y curaciones	16		40	
Consultorios traumatología		Vestidores y baños personal Sección descanso choferes	40	
y ortopedia	25		30	
Trabajo social	25	ambulancias Habitación médicos residentes		
Areas de gobierno y administración		1	125	
Secretarias y espera	42	Control de ambulancias	25	
Dirección general	20	Biblioteca y cubículos para	50	
Dirección administrativa	20	estancia médica	50	
Sección médica	16	Juegos de mesa para médicos	40	
Sección de enfermeras	18	Sala de conferencias		
Sección de enfermeras	18	para médicos	30	
Sección damas voluntarias	20	Servicios de ropería	19	
Sala de juntas	132	Cuarto del capellan con baño	18	
Area de urgencias		Dormitorios individuales		
Recepción de lesionados	80	para enfermeras residentes	123	
Agente del ministerio público	30	Areas de uso privado		
Admisión a urgencias	35	Cocineta	50	
Urgencias pediátricas	50	Estancia	50	
Urgencias adultos	336	Oratorio`	60	
Sala de espera familiares	60	Sacristía	12	
Sala do Copora Tallimanos		Lavado y planchado	40	
Zonas comunes	1 015	Zonas de servicios	1 182	
Areas de servicios intensivos				
Laboratorio y banco de sangre	140	Lavandería y ropería	247	
Radiología	170	Almacenes de víveres	70	
Farmacia	40	Cocina general	150	
Area cirugía mayor y terapia	10	Comedor para médicos		
Quirófanos	120	y enfermeras	70	
Sección lavado de cirujanos	20	Cuarto de máquinas	165	
Subesterilización	24	Taller de mantenimiento	120	
Sala de labor	15	Almacenes generales	200	
Sala de tabol Sala de terapia intensiva	330	Intendencia	30	
Oficina del anestesista	15	Archivo muerto	50	
Central de anestesista	50	Mortuorio	50	
Vestidor enfermeras	50	Central de oxígeno	30	
y médicos	64	_		
y medicos Séptico, ropería y arsenal	27	Total áreas	8 500	
Hand taketim ) minetim	_·		_	

# **EDUCACION MEDICA E INVESTIGACION**


Acceso

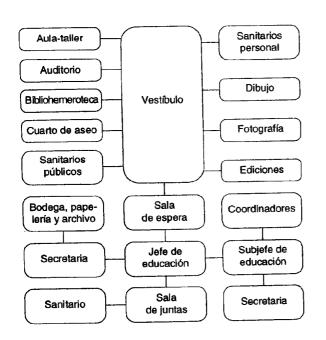


# DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO. CONTROL DE PRESTACIONES

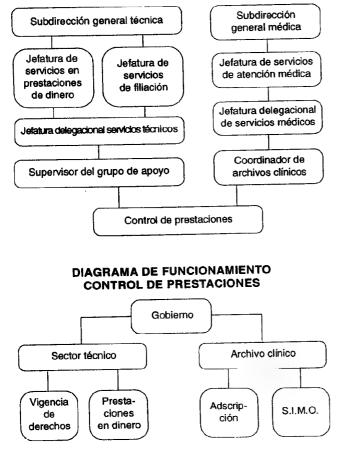


# **OFICINAS DE GOBIERNO** INTERRELACION EXTERNA UNIDADES 2<sup>do</sup> NIVEL

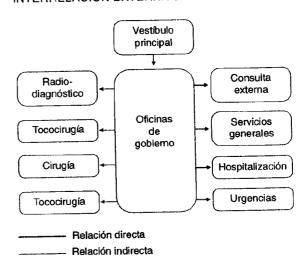

# INTERRELACION INTERNA. FARMACIA

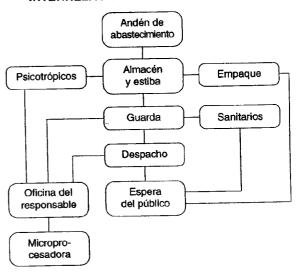

# CONTROL DE PRESTACIONES JEFE DE SECTOR TECNICO

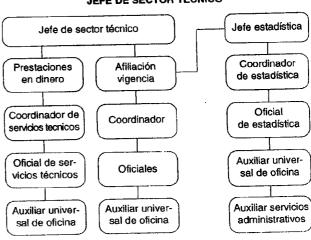

#### INTERRELACION INTERNA. **NUTRICION Y DIETETICA**

# FUNCIONAMIENTO Y CIRCULACION. LAVANDERIA


A hospital

A hospital

De hospital


Ropa sucia infecciosa


ducto o carro

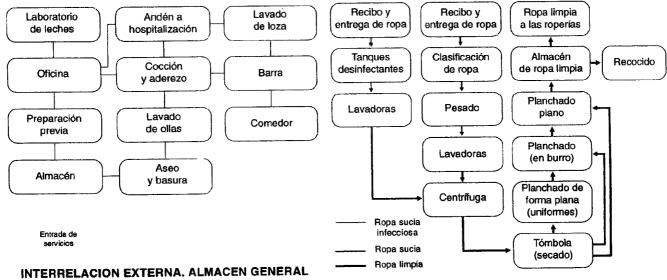

Entrada de

# **TALLERES DE CONSERVACION** INTERRELACION EXTERNA

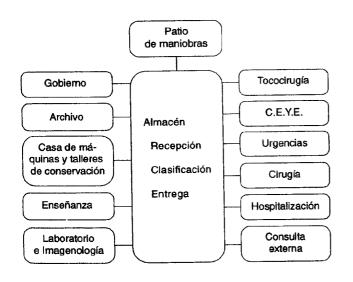



INTERRELACION INTERNA Acceso




# INTERRELACION INTERNA BAÑOS Y VESTIDORES DEL PERSONAL



# INTERRELACION EXTERNA **BAÑOS Y VESTIDORES DEL PERSONAL**



#### DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO. IMAGENOLOGIA

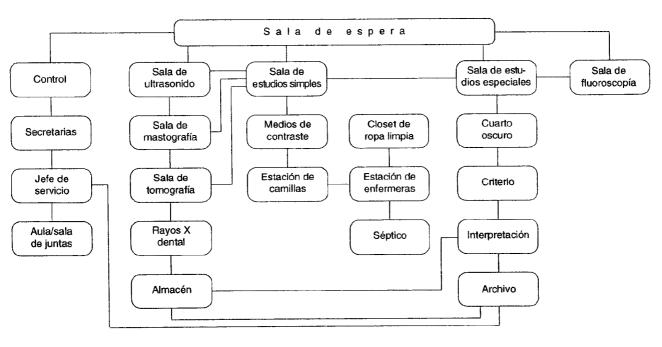




# RELACION. ANATOMIA PATOLOGICA PRIMARIA SECUNDARIA




# INTERRELACION EXTERNA. ANATOMIA PATOLOGICA

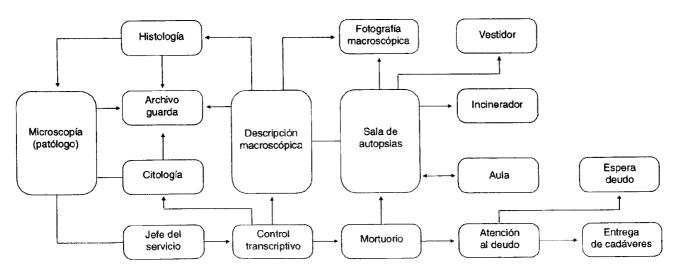

Diagramas de funcionamiento

# INTERRELACION INTERNA. GABINETES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

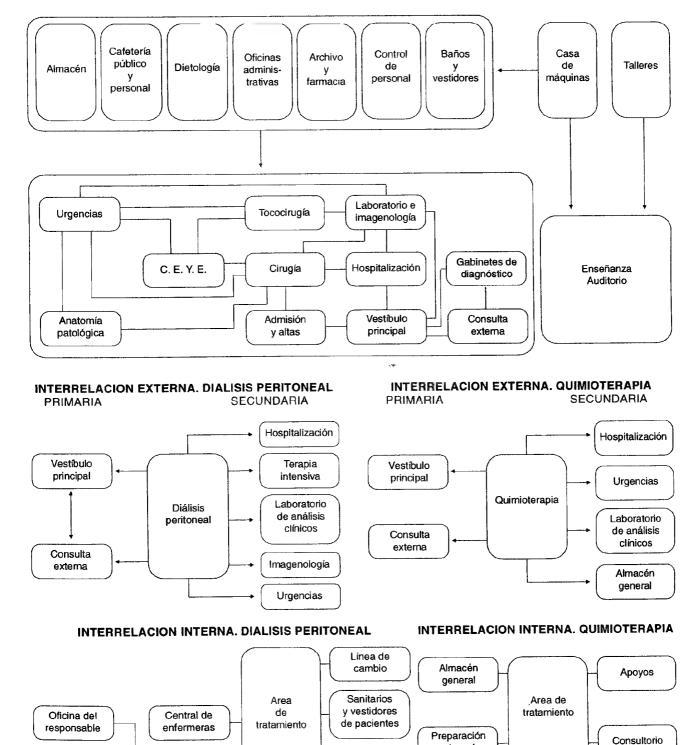

Diagramas de funcionamiento

Control

Adiestramiento

al paciente

Trabajo

de médicos

Cubículo

de dietista

Trabajo

social

**Apoyos** 

Consultorio


y almacén

Control


Sala de

espera

# INTERRELACION INTERNA, CIRUGIA

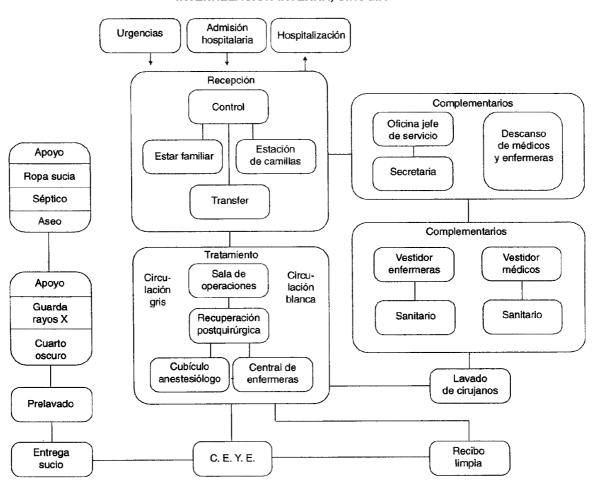



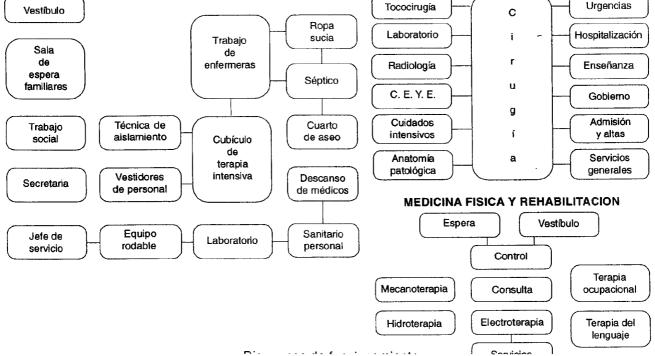


# INTERRELACION INTERNA. TOCOCIRUGIA

Acceso persona




# INTERRELACION EXTERNA. C.E.Y.E.


#### DIAGRAMA DE INTERRELACION EXTERNA

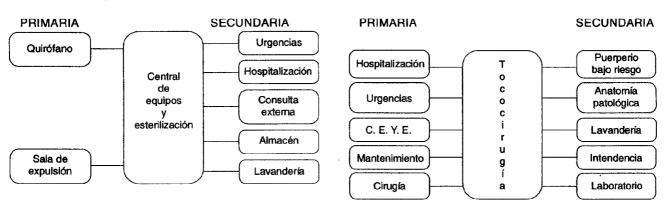

# INTERRELACION INTERNA. CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION

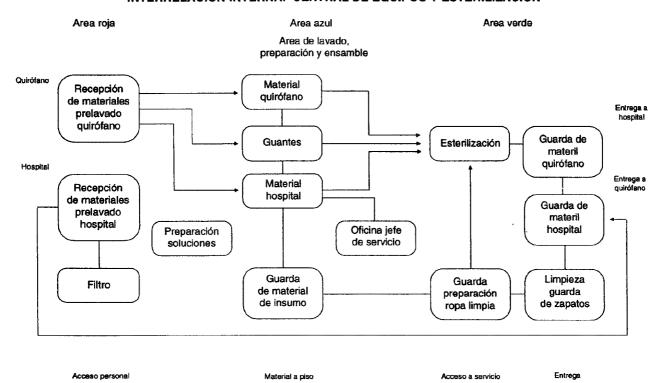

# INTERRELACION INTERNA. URGENCIAS

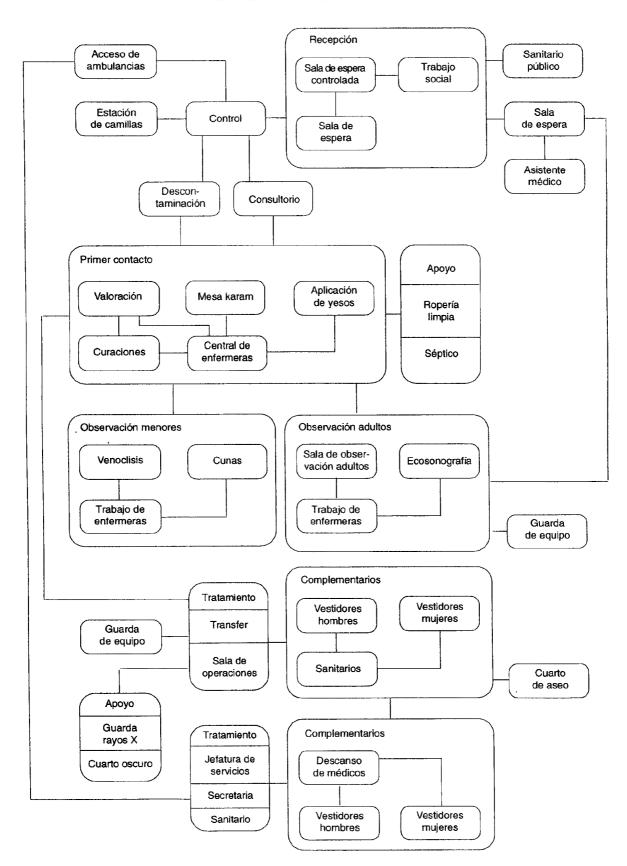


#### **DIAGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR** Personal Patio de maniobras Estacionamiento personal Talleres Casa Baños Control de de y vestide Ropería Comedo mantemáguidores personal nimento nas personal Consulta de me-Gobierno dicina familiar Educación médica Medicina Control de preventiva prestaciones e investigación Laboratorio de Farmacia patología clínica е Imagenología s t b C. E. Y. E. u 1 0 Urgencias


Estacionamiento

de público


# INTERRELACION EXTERNA PRIMARIA SECUNDARIA

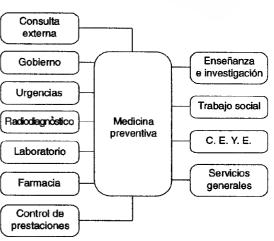


# **RELACION INTERNA MEDICINA PREVENTIVA**

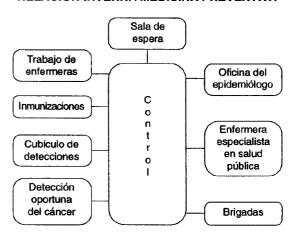

# DIAGRAMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO DE UNA UNIDAD HOSPITALARIA

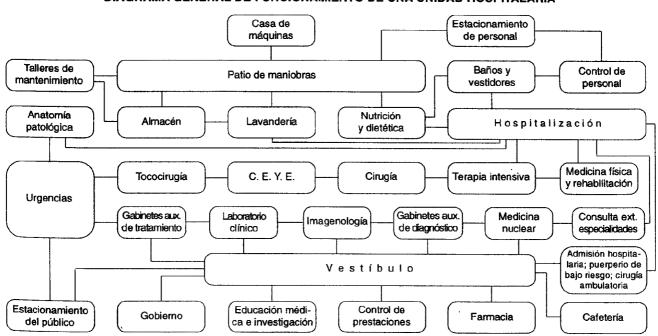

Diagramas de funcionamiento

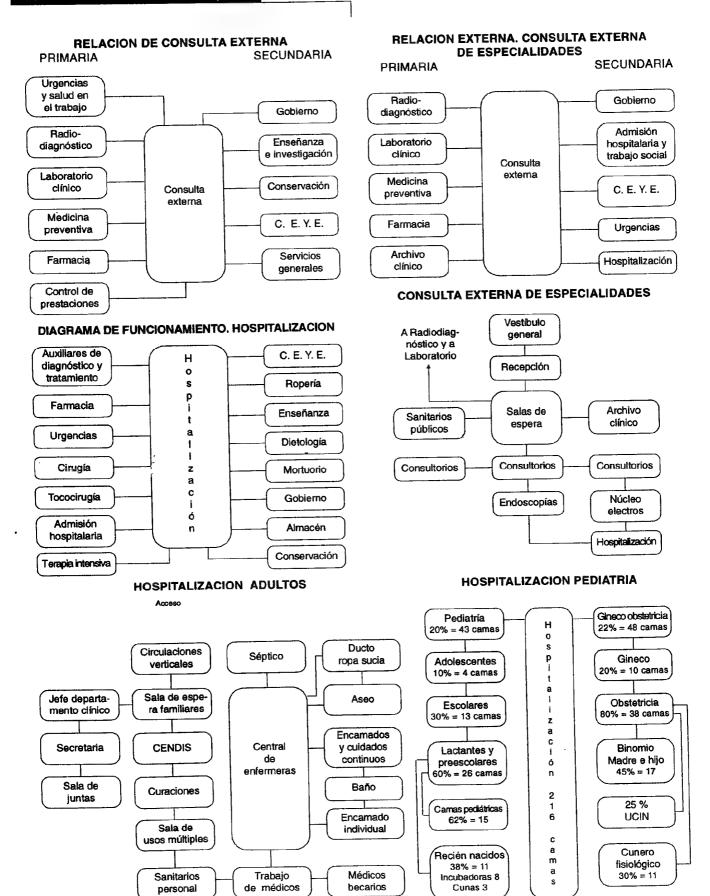

Diagramas de funcionamiento

# **DESCRIPCION DE PARTES GENERALES**

#### EXTERIORES

**Entorno.** El área de espacio libre en el perímetro del edificio y entre las construcciones circundantes, deben permitir una adecuada circulación y ventilación.

**Plazas.** En hospitales públicos es un elemento indispensable para la estancia del paciente y del acompañante, cuando requieran esperar durante largo tiempo. Este espacio se debe equipar con asientos y espacios verdes.

**Jardines**. Se realizará un estudio de jardinería, para crear ambientes agradables que sirvan de estancia para el público en general y paciente.

Estacionamiento. Se deben evitar las grandes áreas de estacionamiento situadas a la vista del visitante y del paciente. El estacionamiento del público deberá quedar cerca del acceso del personal.

Se recomienda estacionamiento para helicóptero (helipuerto) en la plaza o en la azotea de un edificio que se comunique con la zona de urgencias o de especialidades donde se les vaya a dar atención.

**Patios.** La geometría debe evitar convertirlos en pozos de iluminación.

**Andadores.** No se recomienda crearlos monótonos ni largos pasillos.

# **■ CIRCULACIONES**

Las circulaciones horizontales y verticales están presentes en cualquier tipo de edificación hospitalaria. Para el funcionamiento correcto es fundamental el desplazamiento adecuado del personal médico, paciente, objetos y camillas entre zonas. El objetivo es reducir los desplazamientos y evitar confusión entre ellas.

Las circulaciones también deben considerarse para personas discapacitadas. Esta solución se logra por medio de rampas con pendiente de 8% como máximo y con pasamanos en ambos lados como auxiliar.

En la solución de circulación para camillas se considera el tamaño de la misma, el número de personas requeridas para el traslado y atención del paciente, el radio de giro y sentido del desplazamiento, etc.

En el desplazamiento en forma lineal, el ancho mínimo es de 1.80 m, libre de cualquier pasamanos, u otro elemento que se encuentre dentro del pasillo.

En los desplazamientos en forma diagonal el ancho es de 2.10 m. Cuando dentro de la circulación requiera la camilla llevar un asistente, el ancho debe ser de 2.20 m.

En pasillos que circulen camillas en ambos sentidos y en donde lleve enfermeras a ambos lados la circulación es de 3.00 m.

El radio de giro de una camilla es de 3.00 m.

El ancho de las puertas debe ser el suficiente para que pueda pasar una camilla, como mínimo de 1.20 m libre de cualquier obstáculo. En las circulaciones de los suministros, se debe considerar la cantidad, frecuencia, tipo de productos por desplazar desde su recepción hasta su distribución a las zonas donde se usan. En su transporte se debe elegir un sistema: manual, mecánico o automatizado. Es importante establecer el tiempo en que se recoge, almacena y manipula.

Cuando se trata de un edificio vertical, es común el uso de elevadores. Generalmente se manejan de tres tipos: para usuarios, para personal médico y enfermeras y para camillas, en este último caso, deben ser más amplios para que las camillas entren libres y se evite la incomodidad del paciente. Como auxiliar de esta circulación y en caso de avería de algún elevador, para evitar aglomeraciones y para uso de emergencias (sísmicas o conato de incendio) deben existir escaleras.

Circulación de ambulancias. El flujo de ambulancias no debe interferir con la acera de ascenso y descenso de pacientes, que incluso llegan en vehículos particulares.

# **ADMINISTRACION O GOBIERNO**

Este servicio se encarga de representar la autoridad institucional para conocer, cumplir las leyes, reglamentos, instructivos, normas generales y particulares, en los aspectos relacionados con la función que se les ha delegado la institución o el servicio particular.

La ubicación dependerá del tamaño de la edificación. Estarán separadas de las principales actividades de la unidad, pero con relación con cada uno de sus servicios que la componen.

Oficinas directivas. Contará con sala de espera, con ambiente agradable; oficina del director que es donde se elaboran planes y programas para el funcionamiento de la unidad; sala de juntas; sanitario del director; secretaria del director y subdirectores; oficina del subdirector médico; oficina del subdirector administrativo; archivo; cocineta y sanitarios.

Oficinas de apoyo administrativo. Constan de oficina del jefe del departamento de contraloría donde se revisan presupuestos y gastos; oficina del jefe de contabilidad, lugar de registro financiero y verificación de las operaciones; jefe de oficina de servicios generales, quien coordina los servicios de mantenimiento; jefe de oficina de costos, presupuestos y metas, quien investiga el costo de recursos materiales; sección secretarial; oficina del contador, quien controla gastos y presupuestos; jefe de oficina de abastecimientos, quien coordina el pedido y abastecimiento de recursos materiales; oficina del jefe de personal, quien coordina las actividades de recursos humanos; oficina del jefe del ejército de la fuerza del trabajo, quien coordina las actividades del personal por un periodo determinado; oficina del jefe de control de prestaciones, asistencia y puntualidad, quien coordina los préstamos del personal, asistencia, retardos y puntualidad; control de personal, quien controla al personal durante su jornada de trabajo; archivo y guarda de papelería.

Oficinas de apoyo paramédico. Cuenta con sala de espera; jefatura de enfermeras, elabora planes y programas para las actividades del personal de enfermería; sanitario de la jefa de enfermeras; trabajo de enfermeras o sala de juntas; oficina de la jefa de nutrición y dietética, coordina gastos y presupuestos de su área; área secretarial; archivo y guarda de papelería.

# **ENSEÑANZA MEDICA E INVESTIGACION**

Promueve y coordina las actividades académicas, docentes y de investigación en las áreas médicas y paramédicas: define y selecciona los campos de interés para la investigación y enseñanza, propone programas de trabajo concreto a las autoridades e implanta los que son aprobados. Además, supervisa los que son desarrollados y evalúa los resultados. Está constituido por cuatro áreas que son: auditorio, aulas, biblioteca y oficinas. Debe ubicarse de manera independiente del área de gobierno y de los servicios médicos para no interferir con sus actividades. La circulación debe ser adyacente a la circulación de acceso a la unidad.

Elementos componentes:

Sala de espera. Espacio inmediato al vestíbulo general del servicio; contará con asientos confortables y ambientación agradable.

Oficina del jefe de enseñanza. Local privado que deberá contar con área de trabajo, guarda de documentos y sala de juntas.

Secretaria de enseñanza. Se encargará del equipo didáctico y suministrará este servicio a las áreas que así lo requieran; contará con área de trabajo. Además está la oficina de enseñanza de enfermería, coordinadores de técnicas y de enfermería.

Area de dibujo. Está retirada del vestíbulo e inmediata a los locales de fotografía y de ediciones. Constará de un área de trabajo guarda para material y equipo de dibujo, con buena iluminación natural.

Area de fotografía. Está contigua a las áreas de dibujo y de ediciones; debe contar con una zona de trabajo, revelado e impresión. Para su óptimo funcionamiento se requiere obscurecer totalmente el local.

Area de ediciones. Debe contar con una zona de trabajo para reproducir encuadernar el material impreso y anaqueles para guarda.

Bodega de material, papelería y archivo. Consta de una zona para guardar el equipo audiovisual, el material didáctico, la papelería y el archivo; debe tener acceso restringido.

Bibliohemeroteca. Dentro del servicio de enseñanza e investigación, se encarga de la recopilación y actualización de información médica por medio de libros y revistas. Compuesta por las áreas de: atención al público, trabajo del bibliotecario, bodega, acervo, sala de lectura, revisteros y sala de estar.

Debe estar aislada acústicamente con iluminación y ventilación natural que se requieran, así como iluminación artificial.

Control y consulta. Debe estar cerca a la zona de fotocopiado; contará con recepción de libros, atención a usuarios y guarda momentánea de libros

nuevos por clasificar y archivar. Desde esta zona se controlará visualmente toda el área. El uso de computadoras en este espacio es básico, ya que permiten el manejo de información por medio de los diferentes sistemas con que cuente el hospital. La red internacional de Internet es de gran ayuda para obtener información actualizada de la medicina.

Fotocopiado. Debe ubicarse cerca de control y consulta; constará con zona de trabajo y papelería.

Catálogo. Contará con ficheros y un lugar de apoyo para llenar papeletas.

Exhibición de revistas. Se ubica inmediato al vestíbulo interno y deberá contar con mueble exhibidor.

Indices médicos. Facilitan el auxilio del bibliotecario para las dudas del usuario en la consulta de los índices. Se compondrá de un mueble de diseño especial para contener este tipo de libros y apoyarse para escribir notas.

Lectura. Se ubicará en el centro de la bibliohemeroteca; contará con mesas y sillas para comodidad del usuario en la consulta del acervo.

Aulas-taller. Se localizarán inmediatas al vestíbulo y al auditorio. Deben contar con una zona de trabajo y de exposición escrita y visual. Se preverá que las aulas puedan convertirse en un salón de usos múltiples, sin menoscabar el aislamiento acústico que se requiere cuando operen por separado. Asimismo, son necesarias las instalaciones para el equipo de proyección.

Auditorio. Concentra al personal para llevar a cabo juntas de trabajo, conferencias o difundir información a usuarios acerca de la institución o pláticas de interés comunitario para la salud. Está compuesto por las zonas de butacas, estrado, bodega y caseta de proyección la cual cuenta con un auxiliar de equipos actualizados como multimedia o conexión vía satélite adaptados para mejorar los sistemas de enseñanza. Se debe considerar la salida de emergencia, así como el acceso para minusválidos.

Los locales de enseñanza comprenderán energía eléctrica, intercomunicación, instalación hidráulica, acondicionamiento de aire y sanitaria. Deben ser amplios y bien ventilados.

Los materiales de acabados serán de fácil limpieza, buena presentación y durabilidad.

# **CONTROL DE PRESTACIONES**

Esta área otorga, de acuerdo a políticas institucionales, las prestaciones en servicio y en dinero en lo que respecta a riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad. Para su ubicación se debe considerar que esté próximo a la entrada y al vestíbulo principal; cerca de las salas de espera de consulta externa y de los sanitarios públicos contiguos al servicio.

Se compone de los siguientes elementos:

Sector técnico. Tiene la supervisión inmediata de la dirección y de la administración de la unidad, por lo que está constituido de:

Vigencia de derechos. Las actividades que se realizan en esta sección son: inscribir o dar de baja

a beneficiarios; hacer cambios de unidades de medicina familiar; prorrogar servicios médicos; hacer autorizaciones permanentes; ordenar suspensión de servicios; entre otras actividades relacionadas con la situación del beneficiario dentro de la unidad de medicina familiar.

Prestaciones en dinero. La disposición de esta área obedece a un orden administrativo, de manera que la organización favorezca las rutinas de trabajo. De acuerdo con estas características se deberán considerar los movimientos y la secuencia de operación.

Archivo clínico. Supervisa la integración y manejo de las carpetas familiares de expedientes clínicos de población adscrita; controla el manejo y resguardo del catálogo de adscripción a medicina familiar; control a los expedientes sujetos a depuración; mantiene la información estadística. Deberá ubicarse en donde se puedan controlar visualmente las diferentes áreas de rutina de trabajo, por lo que contará con cristales transparentes.

Generalmente se localiza próximo al vestíbulo principal; se relaciona con los servicios de trabajo social, medicina preventiva, urgencias, comisiones de evaluación médica, consulta externa, hospitalización y actividades de enseñanza e investigación. Además contará con los servicios sanitarios, área de guarda y archivo.

#### FARMACIA

A su cargo se encuentran la recepción, guarda, control y despacho de medicamentos y lácteos para suministrar a los pacientes de los servicios de consulta externa, hospitalización y auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

La ubicación adecuada de la farmacia es entre consulta externa y la salida de la unidad, tanto para los pacientes como para la atención a los servicios auxiliares; la entrega de medicamentos no debe obstruir las circulaciones.

Los elementos componentes son:

Vestíbulo de atención a pacientes. Local delimitado por el cancel de acceso y mostrador de atención al público. Requiere elementos de ambientación, así como señalamientos (letreros y símbolos) para su fácil localización.

Despacho de medicamentos. Se ubicará entre el área de guarda y la sala de espera. Comprende el mostrador de despacho con cancel en la parte superior y entrepaños de guarda en la parte inferior.

Guarda de medicamentos. Para el acomodo de medicamentos consta de anaqueles con entrepaños, que por su disposición, permitan la circulación libre del personal. Esta zona también aloja el área de refrigeración para guarda de ampolletas, supositorios y vacunas. Debe contar con alarma y estar conectados al sistema eléctrico de emergencia.

Almacén-estiba. Area en donde se localizan los anaqueles y tarimas de estiba. Tendrá relación directa con el área de guarda y con el andén de descarga.

Oficina del responsable. Local cerrado con cancelería de cristal para controlar visualmente las diferentes áreas del servicio. Cubículo para microprocesador. Aloja el equipo de cómputo, para el cual se debe considerar un regulador de voltaje y un circuito especial independiente y exclusivo.

Guarda de psicotrópicos. Se encontrará bajo condiciones estrictas de seguridad para alojar medicamentos de alto costo o uso controlado.

Area de empaque. Se ubicará anexo al área de estiba o al área de guarda de cajas vacías mientras no son llevadas fuera del servicio. Se localizará un fregadero de acero y se ubicarán los elementos auxiliares, como carro de supermercado, carretilla, portabultos, escalerilla, etcétera.

Andén de descarga. Debe tener facilidad para maniobrar la descarga de cajas de medicamentos, así como fluidez de movimiento del vehículo de abastecimiento, por lo que contará con un patio de maniobras.

La ventilación, temperatura y humedad pueden ser los niveles normales de confort, considerando los requerimientos de temperatura de los medicamentos. Deberá contars con sistemas de protección contra incendio.

#### **■ CONSULTA EXTERNA**

Es el servicio que otorga atención médica, tanto individual como familiar con el apoyo de los servicios auxiliares de diagnóstico, laboratorio e imagenología. Cuando el paciente por tratar requiera mayor atención, previa valoración del médico, se canalizará a las unidades hospitalarias, las cuales son más completas en cuanto al equipo especializado.

Sala de espera. Está formada por un espacio abierto con circulaciones en ambos lados y entre las sillas. Se forman dos núcleos por cada dos consultorios; se ubican contiguos al vestíbulo de acceso y antes del área de control de asistentes del consultorio. Contarán con 10 lugares por consultorio y por ser un lugar de uso continuo y concentración de personas, este espacio debe ser amplio y bien ventilado con un ambiente agradable para el confort del usuario. Los señalamientos y la simbología en los pasillos deben ser de fácil interpretación. El servicio de teléfono público y sanitario para hombres y mujeres, son los componentes de esta zona.

En un centro de salud, cuando se lleva el manejo de un sistema de citas donde se tenga en cuenta el escalonamiento de las horas de consulta y el uso completo de las salas de consulta,en la sala de espera de deben considerar siete personas sentadas por cada sala de consulta en uso (mínimo 0.93 m² por asiento). A esta cuota se le puede sumar un 50% más para los acompañantes. Sin cita previa se debe prever un asiento por cada 200 pacientes de riesgo, en áreas urbanas. Un asiento por cada 300, en áreas rurales (incluyendo acompañante). Esto puede producir áreas de espera cuatro veces mayores que en los casos de cita previa, según el alcance del escalonamiento de las consultas.

Consultorio de medicina familiar. Es el lugar donde se llevan a cabo el interrogatorio y la exploración del paciente para integrar un diagnóstico y dar el tratamiento adecuado. Se compone de una zona de entrevistas, preparación de instrumental, armario para el médico, vestidor para el paciente y área de exploración.

Consultorio de entrevista familiar. Se considera un consultorio por cada cinco de medicina familiar. En este consultorio se proporciona atención médica familiar con el equipo multidisciplinario de apoyo.

Asistente médico. Se considera una asistente por consultorio quien se encarga del control y registro de pacientes, así como de los expedientes clínicos y citas posteriores. Da información sobre las actividades médicas educativas de la unidad.

Se ubica contigua a las salas de espera, antecediendo al consultorio. Este local necesita una buena iluminación e intercomunicación con el consultorio y con el área de control de prestaciones.

Jefe de departamento clínico. Se considera un jefe de departamento clínico por cada cinco consultorios de medicina familiar. Es el local donde se ubica la autoridad entre la unidad y el médico familiar; bajo su responsabilidad está coordinar las actividades del personal y solucionar los inconvenientes que limiten el funcionamiento eficiente para el servicio del usuario. Se ubicará en la misma área de los consultorios de medicina familiar. Se compone de zona de entrevistas, exploración y sala de juntas.

Consultorio de Enfermera Materno Infantil (EMI). El objetivo de este consultorio es brindar actividades educativas a la mujer embarazada y a la madre de niños menores a cinco años, así como la enseñanza de riesgos, síntomas y signos de enfermedades en ambos casos. Se considera un consultorio de enfermera materno infantil por cada cinco de medicina familiar.

Consultorio de Nutrición y Dietética. Se considera un consultorio por unidad de medicina familiar. Su función es identificar factores de riesgos dietológicos y con base en lo anterior eliminarlos o empezar el manejo y posteriormente el control del padecimiento, además de promover y participar en las actividades de orientación nutricional.

Trabajo social y entrevista. Locales donde se realizan actividades de atención a la población usuaria a petición de los médicos o cuando existe la necesidad de orientación y coordinación con otras dependencias. Se organizan de la siguiente manera: uno para cinco consultorios, dos para diez y tres para 15.

Consultorio de salud en el trabajo. Su función es valorar y calificar las lesiones o afecciones surgidas en los pacientes durante sus labores, canalizándolo con el médico especialista o autorizando la incapacidad correspondiente. Se ubicará inmediato a la sala de espera para facilitar el acceso del paciente. Se compone de las siguientes zonas: secretarial, entrevista, exámenes y preparación de material e instrumental. Se calculará un consultorio por cinco consultorios de medicina familiar y dos consultorios por 10 ó 15.

Coordinadora de asistencia médica. Se responsabiliza del funcionamiento correcto de las asistentes médicas, las apoya y coordina en cada una de sus actividades. Se considera una por cada cinco consultorios.

Consultorio de Estomatología. Las funciones de este consultorio son la educación para la salud, protección específica de padecimientos bucodentales, acciones preventivas a través de la valoración adecuada, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Se localiza inmediato a la sala de espera. Cuenta con zonas de entrevista, atención odontológica, capacitación para la higiene dental, guarda de material y armario para el médico.

La zona de atención debe configurarse para la aplicación de la técnica odontológica de cuatro manos, por lo que los sillones dentales se dispondrán en forma lineal para que los pacientes reciban la luz de frente, con área de lavado y preparación de material e instrumental.

Consultorio de salud mental. La atención de este servicio es canalizada por el médico general a los usuarios que presenten síntomas o signos de disfunción en su comportamiento o que se inclinen al consumo de drogas, alcohol u otra substancia química.

#### MEDICINA PREVENTIVA

Es un servicio que apoya el proceso de fomento a la salud y funciona como Prevención, Diagnóstico y Tratamiento. Su objetivo es prevenir las enfermedades en su fase asintomática (cuando no se presenta ningún síntoma).

Utiliza todos los métodos necesarios aplicados al individuo para prevenir las enfermedades y prolongar su vida.

El servicio de medicina preventiva se ubicará inmediato al vestíbulo de acceso. Tiene relación directa con consulta externa, servicios auxiliares de diagnóstico, rayos X, laboratorio clínico, farmacia, urgencias y control de prestaciones

Se compone de dos zonas principales, la técnica y la aplicativa. La primera está formada por la zona administrativa o de recepción y consta de un epidemiólogo y enfermera especialista en salud pública.

La zona aplicativa está formada por las siguientes áreas complementarias:

Puesto de control. Localizado adyacente a la sala de espera; canaliza a los usuarios a los departamentos solicitados.

Trabajo de enfermeras. Es posterior al cubículo de inmunizaciones y detecciones. En esta zona se prepara el equipo médico para su uso diario, el cual se selecciona y empaqueta para enviarlo a la CEYE.

Area de guarda. Aquí es donde se guarda el material que se utiliza en medicina preventiva.

Refrigeración. Aquí se reciben y almacenan los productos biológicos que son utilizados para vacunación.

*Inmunizaciones*. En este local se vacunan a los usuarios para prevenir las enfermedades.

Detecciones. Está formada por los servicios especializados como son: detección de diabetes e hipertensión arterial, detección oportuna del cáncer cérvico-uterino y mamario y estomatología preventiva. El equipo utilizado en cada uno de los cubículos anteriores se canaliza a la zona de CEYE. Cada uno cuenta con una zona de entrevista y otra de revisión.

Entre otras, las actividades de detección abarcan: las enfermedades venéreas, tuberculosis, fiebre reumática, afecciones urinarias, hidratación oral, etc.

# ■ CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES

Este servicio proporciona atención médica especializada a los pacientes que presentaron algún síntoma de una enfermedad compleja. En este caso, el paciente podrá tener la facilidad de ingresar al hospital y ser intervenido quirúrgicamente.

Su ubicación deberá ser en la planta baja para que los pacientes accedan fácilmente. Debe estar comunicado directamente con los servicios de laboratorio, radiodiagnóstico y archivo clínico; y de manera indirecta con urgencias, admisión hospitalaria, farmacia y CEYE. Se deben evitar los cruces de las circulaciones entre el personal y los usuarios.

Además de la sala de espera está formado por:

Control y recepción. Es el lugar donde se controla y registra a los pacientes para su revisión posterior por medio de citas, canalizaciones al laboratorio, etc.

Debe ubicarse contiguo a la sala de espera.

Consultorio de especialidades. La función de estos consultorios es valorar, diagnosticar y prescribir los tratamientos en los diferentes campos de especialidad médica.

Consultorio tipo. Tendrá las características arquitectónicas similares de acuerdo con la enfermedad que se atienda. Las zonas que compondrán este consultorio son: entrevista, exploración con vestidor, preparación de material e instrumental y armario para el uso del médico. Este tipo de consultorio funciona para las especialidades que atienden:

Endocrinología. Padecimientos en las glándulas endocrinas: tiroides, paratiroides, glándulas suprarrenales (páncreas, timo y epífisis).

Gastroenterología. Afecciones en el aparato digestivo. Medicina interna. Son los padecimientos generales que necesitan de estudios avanzados para determinar un diagnóstico y un tratamiento.

Neumología. Son las afecciones en las vías respiratorias y en el pulmón.

Neurología. Este consultorio da atención a personas con enfermedades en el cerebro y el sistema nervioso central. Cuenta con una cabina Faraday. Esta cabina debe estar protegida contra interferencias eléctricas por medio de una malla de alambre de cobre y conectada directamente a tierra. La razón de este aislamiento es evitar interferencias puesto que puede variar el registro encefálico.

Oncología. Padecimientos como resultado de tumores en el organismo, como el cáncer.

Reumatología. Producto de las alteraciones en las articulaciones y músculos.

Cirugía plástica. Padecimientos médico-quirúrgicos de piel y sistema músculo esquelético.

Pediatría. Este consultorio da atención a las enfermedades de los niños antes de los 16 años de edad, quienes son tratados por enfermeras especializadas. Algunos hospitales cuentan con sala de juegos para el entretenimiento.

Hematología. Atiende a los padecimientos del tejido sanguíneo y del sistema linfático.

Alergología. Da atención a padecimientos que alteran el sistema inmunológico, principalmente el tipo alérgico.

Neurocirugía. Atiende a los problemas médicoquirúrgicos del sistema central autónomo.

Los siguientes consultorios tienen las características arquitectónicas similares a los anteriores, pero se diferencian en el equipamiento de su mobiliario de acuerdo a la enfermedad que se ha de tratar.

Angiología. Atiende las afecciones en la estructura de los vasos sanguíneos, linfáticos y demás órganos de la circulación.

Cirugía general. Da atención a los padecimientos en general que requieran intervención quirúrgica, así como vigilancia postoperatoria.

Dermatología. Trata sobre las afecciones de la piel, las cuales pueden ser autónomas o como resultado de fenómenos de enfermedad de distintos órganos.

Los consultorios que requieren sanitario en vez de vestidor dependen de la enfermedad que atiendan, y entre ellos están:

Gineco-obstetricia. Padecimientos en los órganos reproductores de la mujer, así como el embarazo, parto y puerperio.

Atención prenatal. Controla y vigila a la mujer en el último mes de embarazo.

Proctología. Atiende padecimientos de colon y recto. Urología. Padecimientos y alteraciones en el funcionamiento de vías urinarias y el riñón.

Consultorios con características arquitectónicas específicas de las necesidades de la atención otorgada.

Oftalmología. Atiende a las afecciones y alteraciones en los ojos. Además debe contar con dos anexos: uno para exámenes en general y el otro para exámenes especiales, en el cual se integrará el área de recuperación.

Otorrinolaringología. Da atención a enfermedades en el oído, nariz, laringe y tráquea. Cuenta con zona de entrevistas, examen y la cámara silente, la cual puede ser fabricada o hecha en obra en dimensiones variables para evitar el rebote de sonido, logrando así que éste provenga únicamente de las bocinas o audífonos. Para lograr estas características, los muros se construyen con capas de material absorbente. El procedimiento se efectúa colocando los muros más duros en la capa interna y los más blandos en la externa. El muro de ladrillo de albañilería estará totalmente sellado para evitar los ruidos del exterior; se colocará un bastidor de madera al cual se le fijará una capa de celotex o similar.

Sobre éste habrá una capa de vidrio o borra y sobre ella, una cortina de tela gruesa con trama abierta y muy plegada, lo anterior variará de acuerdo al grado de absorción que se quiera lograr. En el piso habrá una alfombra gruesa de lana y con doble bajo alfombra de fibra.

Las ventanas se aislarán del ruido por medio de una caja con dos vidrios verticales, los exteriores y uno o dos vidrios colocados en posición diagonal, los intermedios, con el objeto de cerrar los ángulos de incidencia y refracción del sonido.

El tambor de la puerta deberá ser relleno de fibra de vidrio o borra, cuidando el batiente y el arrastre para evitar la penetración de ruido. Deberá abrir al exterior; en cámaras rigurosas se instala doble puerta, una al interior y otra al exterior.

Traumatología y Ortopedia. Padecimientos del sistema osteomuscular, principalmente del tipo traumático y degenerativo; pacientes con limitaciones físicas para su movilización.

Psiquiatría. Trata de los problemas de salud mental. Cirugía maxilofacial. Da atención a padecimientos médico quirúrgico bucales y maxilofaciales que no pueden ser atendidos por el estomatólogo en general.

Cardiología anexo a electrocardiología. Padecimiento del sistema cardiovascular. Cuenta con áreas de medicina y dispone de equipo para realizar estudios electrocardiográficos.

Núcleo de endoscopias. Se requiere de núcleo a partir de 216 camas o un Hospital General Regional. Apoya en la valoración, diagnóstico y tratamiento a los especialistas de gastroenterología y urología, ya que podrán practicar exploraciones oculares en los conductos o cavidades internas del órgano así como realizar pequeñas cirugías.

Debe estar continuo a los consultorios de gastroenterología y urología, comunicados mediante la circulación interna de personal y acceso independiente, pero controlado, del paciente.

La iluminación es mediante lámparas de cirugía y entre sus instalaciones se encuentran el acondicionamiento de aire y un panel que cuenta con: oxígeno, vacío, aire comprimido y contactos eléctricos y de emergencia. Los materiales deben ser de fácil limpieza y buena presentación para evitar la acumulación de bacterias.

Núcleo de electrodiagnóstico. (Un núcleo para 216 camas o Hospital General Regional). Su objetivo es realizar estudios electrocardiográficos que necesitan los especialistas de neurología y diagnóstico. Su ubicación debe ser inmediata a los consultorios de neurología y cardiología. Se comopone de una zona de electroencefalógrafo y reposo, electrocardiógrafo, reposo, vestidor, papelería, archivo, lavado y preparación de material. La iluminación es de tipo artificial y contactos eléctricos normales.

**Módulo de fomento a la salud.** Está destinado a la divulgación de la salud entre los empleados de la unidad hospitalaria que tenga un número mayor de 500 empleados.

# **HOSPITALIZACION**

Su objetivo es favorecer el funcionamiento normal de los órganos del cuerpo en un ambiente de tranquilidad y confianza para la recuperación pronta de los pacientes. La ubicación, dentro de la unidad hospitalaria, debe ser en un lugar de fácil acceso a los servicios de cirugía, tococirugía, urgencias y admisión hospitalaria. Su localización arquitectónica debe evitar cruces con circulaciones ajenas al servicio. Las circulaciones verticales deben ser exclusivamente para el transporte del paciente.

La relación con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento es muy importante, puesto que proporcionan el apoyo de estudios.

La circulación de la ropa sucia no debe pasar por esta zona ya que puede causar contaminación a insumos o al paciente mismo.

Area de admisión de altas. Funciona como apoyo médico y actúa como estabilizador entre el recurso instalado y la demanda de servicios hospitalarios.

Lleva el control de los movimientos diarios de camas, de la programación de quirófanos y la ubicación del paciente en el transcurso de la estancia hospitalaria, área de preparación y corta estancia.

Recibe y asigna un lugar en el servicio de hospitalización a un paciente de nuevo ingreso, y coordina al paciente dado de alta y que egresa.

**Trabajo social.** Este servicio entrevista a los pacientes con problemas personales o administrativos en relación con el servicio. Se compone de acceso para el público, sala de espera, sanitarios, cubículos de entrevistas y área de trabajo del personal.

**Control.** Lugar donde con la atención de la asistencia médica es recibido el paciente programado para hospitalizado, o sujeto al programa de cirugía ambulatoria, y donde son egresados administrativamente todos los pacientes que hayan recibido este servicio.

Cubículos de entrevistas. Las funciones por realizar tienen por objeto conocer los problemas de los usuarios y recomendar soluciones a los mismos. Tiene acceso directo con la sala de espera, así como intercomunicación del personal con otros cubículos y área de trabajo.

Area de trabajo. Coordina el trabajo al igual que a las trabajadoras sociales. Se debe comunicar directamente a la sala de espera y tener comunicación estrecha con los cubículos para propiciar la interconsulta. Una oficina privada para el jefe del servicio y una sala de juntas componen esta área.

Sala de espera interna. Es un estar transitorio para los pacientes que ingresan o egresan del hospital mientras se realizan sus trámites administrativo, así como para esperar a sus familiares. El ambiente debe ser grato y agradable, por lo que los sillones deben ser confortables. Cuenta con espacio anexo con salidas de oxígeno y aire para la estación transitoiria de pacientes de egreso en camilla.

Cunero. Es un espacio anexo para la estancia transitoria del recién nacido sano o que egresa del servicio de hospitalización.

Cubículo de preparación de pacientes ambulatorios. Se encuentra inmediato al área de trabajo de enfermeras y es el local donde se prepara al paciente para ser sometido al quirófano.

Cubículo de cirugía ambulatoria. Local donde el paciente es observado o se encuentra en reposo posterior a una intervención quirúrgica. Cuenta con cubículos de reposo con camas-camilla.

Cubículos de puerperio de bajo riesgo. La paciente permanece en observación seis horas después de la intervención quirúrgica. Cuenta con cubículos de reposo con camas-camilla para la paciente y cuna al lado de la misma para el recién nacido.

Trabajo de enfermeras. Es el lugar del personal de enfermería, el cual apoya médicamente a los pacientes que sufrirán una intervención quirúrgica y en su proceso de recuperación. Cuenta con barra mostrador con cajoneras, mesa de acero inoxidable con lavabo, alacenas de pared, implementos e instrumental y armarios para ropa limpia y sucia y equipo rodable.

Además de los elementos de cuarto séptico, cuenta con utilería, ropa sucia, baño y vestidor de pacientes, sanitario de personal y cuarto de aseo.

Se localiza en la planta baja con acceso directo desde el exterior. Tiene comunicación directa con las áreas de cirugía, tococirugía y urgencias. En jerarquía menor se relaciona con los auxiliares de diagnóstico y tratamiento, consulta externa y archivo clínico. La dimensión de admisión de altas varía según el número de camas con que cuente el servicio.

# **HOSPITALIZACION ADULTOS**

Corresponden las secciones de medicina, cirugía y gineco-obstetricia, la cual incluye una sección para recién nacidos. Los elementos lo componen son:

**Servicios comunes.** Comprenden los servicios administrativos y cuentan con:

Departamento clínico. Cuenta con un cubículo para el jefe de este departamento. Se debe llegar fácilmente desde la sala de espera y contará con un área secretarial para el apoyo de sus actividades.

Sala de juntas. Debe ubicarse para que todo el personal tenga acceso a ellas.

Trabajo de médicos. Su ubicación debe ser dentro del módulo de hospitalización.

Además de sala de espera, hay vestíbulo, elevadores, sanitarios y cuarto de aseo.

#### Area de trabajo. Comprende:

Trabajo social, dietología, enfermería y usos múltiples. Debe ser accesible para el personal que labora en el piso de hospitalización. También se puede utilizar como área de trabajo para la preparación de programas de actualización.

Curaciones. Es el local donde se aplican determinados procedimientos que no se pueden realizar a pacientes en el área de encamados. Es continuo a la central de distribución para surtirse de material y medicamentos; cuando se encuentra en el centro del piso de hospitalización, contará con salida de oxígeno y vacío.

Central de distribución. Apoya a los servicios de la CEYE y farmacia.

Cuarto de encamados. Es el servicio de alojamiento de los pacientes donde se aplican los cuidados para recuperación de la salud. Este espacio debe ser confortable y agradable puesto que es un aspecto primordial en la terapéutica de los pacientes. Por medio de una instalación de intercomunicación se mantiene contacto con la central de enfermeras. Las puertas de acceso a estas áreas deben ser de claro libre para la circulación con camillas, sillas de ruedas o muletas. Las visitas pueden colocarse de tal manera que no interfieran en la circulación.

Servicio de apoyo a cuartos de encamados. Cuenta con:

Baño pacientes. Se encontrará dentro del cuarto de encamados. Contará con alarma, barra de apoyo, gancho metálico porta sueros, iluminación y ventilación natural. Se considerará uno por cada seis camas.

Cuarto séptico. En este local serán depositados los desechos sólidos y líquidos. El personal de enfermería deposita los materiales para esterilización y guarda de cómodos, urinales y otros utensilios de los pacientes. Se recomienda ubicarlo cerca de los cuartos de los enfermos próximo a la central de enfermeras.

Central de enfermeras. Está directamente ligado con el área de encamados con apoyos necesarios cercanos. Se considera una por cada 12 camas. Es el lugar donde laboran las enfermeras y centro de control de la hospitalización. Se compone de dos zonas: el área administrativa y el área de trabajo de enfermeras. La primera es donde se controla el acceso al servicio de hospitalización, se instalan la central de comunicaciones con teléfonos, el sistema de llamadas de los enfermos y el sistema de localización de médicos; la segunda es el sitio en el cual se preparan y guardan los medicamentos y materiales para curación, así como la ropería (ropa limpia, almohadas y cobertores). El sanitario para uso de las enfermeras debe estar contiguo a este local.

Médico becario. Es un cubículo para médicos; cuenta con baño completo. Se ubicará cerca del área de encamados.

Cubículo de cuidados continuos. En este espacio se traslada al paciente que presente situaciones más críticas, por lo que se le pueden otorgar maniobras delicadas y vigilancia las 24 h.

Sala de día y comedor. Está dedicada al descanso, esparcimiento y comedor para enfermos para recibir visitas de familiares. Deberá ser confortable, agradable, bien iluminada con ventanas hacia jardines exteriores. Se ubicará próximo a la central de enfermeras con el objeto de que se tenga un control audiovisual.

Cuarto de ropa sucia. Se destina para depositar la ropa sucia procedente de las camas de los pacientes, del cuarto de curaciones y la ropa de los enfermos.

El local para camillas es normalmente por piso, y sive para hacer un cambio de cama o para cirugía, etc.

También hay con elevadores, vestíbulo, sala de espera.

#### **HOSPITALIZACION OBSTETRICIA**

Recién nacido sano. En el cunero son atendidos los niños recién nacidos por personal pediátrico especializado. Las divisiones interiores del servicio deben ser con cancelería de vidrio para tener un control visual; la iluminación solar no debe ser directa; la iluminación artificial debe contar con dispositivos para atenuarla. Se recomienda que los cuneros estén en el mismo nivel que la hospitalización de obstetricia. El cunero debe estar próximo a la sala de día y con vidrio transparente para que los familiares puedan observar a los niños.

Estación de enfermeras. Se sitúa estratégicamente para controlar el acceso a este servicio y vigilar a los niños que están bajo su responsabilidad, para lo cual tiene: baño de artesa para aseo de los recién nacidos, mesa para atención del recién nacido, que además sirve para realizar curaciones cuando no es posible hacerlo en las propias cunas.

Sala de cunas. Debe tener una ventana para observación de los padres o familiares de los recién nacidos sin necesidad de entrar. Se recomienda loseta vinílica, muros recubiertos de tapiz plástico y plafón de veso con pintura vinílica.

Cubículo de aislamiento. Debe tener entrada independiente puesto que ahí se aislan los niños en observación. Los muros y acabados son iguales que la sala de cunas. Debe estar próximo a la estación de enfermeras.

Niños recién nacidos con peso subnormal. Es la sección de hospitalización, donde el niño de bajo peso o que presenta algún tipo de enfermedad es atendido por personal especializado. Es conveniente que las divisiones de locales interiores sean de cancelería de vidrio transparente, que la luz solar no penetre directamente. La iluminación debe tener un dispositivo para atenuar el nivel lumínico. La temperatura en la sala de incubadoras debe ser la adecuada para recién nacidos. La salida de ropa sucia y pañales debe hacerse por medio de un ducto para evitar contaminaciones. Las camas de maternidad deben de ser independientes del resto de las camas de hospitalización. La separación de secciones especiales debe limitarse al máximo, quedando su número reducido al mínimo aceptable.

Cálculo de las camas de maternidad. Se puede emplear una forma elementar para subdividir el total de camas del hospital por servicios:

Total camas - Camas maternidad

No. de secciones =

Tamaño deseado de la sección de hospitalización

Ejemplo:

120 camas - 20 camas maternidad

= 2.86 secciones

35 camas por sección

Lo que da: 1 sección de 20 camas para maternidad

3 secciones de 33 camas para pacientes de medicina y cirugía (una de ellas para Cuando se programan otras secciones (psiquiatría, pediatría, etcétera), la fórmula se modifica de tal manera que la suma de estas camas especiales se deduce del total de camas del hospital, antes de calcular el número de secciones para medicina y cirugía.

# **HOSPITALIZACION PEDIATRIA**

Es el servicio de hospitalización pediátrica, auxiliar en el tratamiento de pacientes desde el recién nacido hasta la adolescencia para propiciar su recuperación.

Lactantes y preescolares. Otorga atención a recién nacidos, así como a niños de edad preescolar que requieren hospitalización. Tiene camas, cunas y cubículos de aislamiento. El área de camas cuenta con los servicios de: baño de artesa, central de enfermeras, ropería, técnica de aislamiento para personal y ducto para salida de ropa sucia. Este servicio debe ser cómodo y agradable, puesto que es importante para las terapias.

Las habitaciones para camas pequeñas se deben diseñar para que puedan colocarse camas de adultos. La sala de cunas pequeña puede albergar cuatro o seis de ellas. Los hospitales que cuenten con más de una sección de pediatría, el número de cunas se calculará sobre el número total de camas. Las salas infantiles se pueden diseñar para permitir el intercambio de cunas y camas si es que se requiere. La sala de juegos es importante para los pacientes de larga estancia. Se preve el alojamiento nocturno para los padres de los niños hospitalizados.

La división entre los locales debe ser de cancelería de vidrio transparente para una mejor observación y para evitar la experimentación de los niños al sentirse encerrados.

Los cuneros varían dependiendo del tamaño del hospital; constan de cunas, incubadoras, banco de leches y esterilizador para dar servicio a esta área.

También se compone de la sección para escolares y adolescentes, sala de día y comedor, cuarto de encamados y sus respectivos servicios como sanitarios, baños, central de enfermeras, curaciones, oficina de médicos, cuarto del médico residente, cuarto de utilería, aseo, ropa sucia y séptico.

Análisis para el cálculo de indicadores de hospitalización pediátrica.

Se determina el tipo de hospital y el número de camas y se extrae el 20% de camas totales, cantidad que representa el número de camas pediátricas, en donde:

el 60% corresponde a lactantes y preescolares

el 30% corresponde a escolares

el 10% corresponde a adolescentes

El módulo de lactantes y preescolares se divide en: 59% camas pediátricas

29% incubadoras

12% cunas

La capacidad del cunero se calcula partir del número de camas de gineco-obstetricia; el 22% del

20% de camas de gineco-obstetricia = camas gineco.

80% de camas de gineco-obstetricia = camas obstétricas

El número de cunas es igual al 100% de camas obstétricas, donde el:

30% se considera cunero fisiológico

45% se considera dentro del programa binomio madre e hijo

25% se integra a la unidad de cuidados intensivos neonatales.

25% se considera cunero patológico

Estos porcentajes varían dependiendo del número de camas del hospital.

# **HOSPITALIZACION PSIQUIATRICA**

Se debe tomar en cuenta el tipo de pacientes canalizados para hospitalización y aspectos relacionados con la estancia. En primer término se encuentran los pacientes psiquiátricos que pueden valerse por sí mismos aunque sus alteraciones mentales puedan crearles dificultades físicas; la duración de su estancia es mucho mayor que la de otros pacientes y se considera necesario segregar a algunos pacientes que pueden hacer daño a otros o a sí mismos.

La hospitalización de pacientes que se valen por ellos mismos debe ser dividida por medio de habitaciones sencillas; en cada cuarto, la cama debe colocarse en algún rincón o contra una pared. Conviene evitar la existencia de ganchos, perchas, esquinas marcadas, accesorios desmontables, elementos eléctricos, herrajes y objetos con los que el paciente se pueda hacer daño. La sala de estar de día debe ser amplia para las terapias ocupacionales y recreativas, a la vez puede dar servicio de comedor.

Para grupos que requieren estricta vigilancia, se colocarán rejas en ventanas y cerradura exterior en la puerta con mirilla. Cada habitación debe tener servicio de baño y sanitario.

La central de enfermeras debe ubicarse de la manera más adecuada para supervisar los espacios comunes. Contigua a esta sección debe haber despachos para entrevistas y consultas psiquiátricas.

Los pacientes más perturbados deben someterse a una continua vigilancia y estar recluidos. Las habitaciones para este tipo de pacientes deben ser aplicables las máximas precauciones; regularmente no tienen mobiliario y el que existe, está empotrado en la pared de tal forma que el enfermo no pueda sacarlo o romperlo. A pesar de tan estrictos requisitos, se debe lograr un ambiente agradable.

En esta sección de hospitalización, el servicio de baño y sanitario deben estar fuera de las habitaciones. Normalmente el paciente es llevado cuando es preciso. Para un mejor control, es recomendable una central de enfermeras únicamente para esta sección.

Las dimensiones de las habitaciones pueden ser menores que en las otras secciones y una puerta cerrada puede aislarla de ellas.

#### **GENERALIDADES DE HOSPITALIZACION**

Duración de la estancia. Es el factor que influye en la determinación del tamaño de la sección de internamiento. Los servicios independientes se justifican para hospitalización de pacientes de ortopedia, o geriatría, o cardiología, porque se puede considerar la posibilidad de establecer secciones de internamiento mayores que las normales (55 ó 66 camas), si los demás factores concurrentes lo permiten. En general, cuando más dilatada es la permanencia del paciente, menos intensivos son los cuidados que se le prestan, y más amplias pueden ser las secciones de hospitalización, si así se decide. Los pacientes de estancia prolongada necesitan contar con instalaciones de comedor y sala de estar.

Forma de la planta de hospitalización. Otro factor que afecta el tamaño y capacidad de la sección de cuidados de enfermería es el constituido por el trazado y forma de su planta. La distancia de la central de enfermeras a la puerta de la habitación más alejada no puede excederse de 30 m; se recomienda la de 25.50 m, para reducir el desplazamiento de las enfermeras.

En una planta con pasillo sencillo y con habitaciones en hacia ambos lados, la distancia de 25.50 m hace resultar un número menor de camas en cada central de enfermeras que las que son posibles en una planta con doble corredor y central de enfermeras centralizadas. La diferencia es mucho mayor si la planta del corredor único tiene habitaciones a uno solo de los lados, o si la central de enfermeras se sitúa al final, en lugar de colocarse en el centro.

Los diferentes tipos de plantas utilizadas para la sección de hospitalización pueden ser: en T, H, X, Y W, en cruz, en doble T, en doble H, en doble cruz, con pasillo doble, cuadrada con patio interior, circular, hexagonal, estrellada, en svástica o alguna otra forma

Por ejemplo, se puede disponer de una planta en T, de forma que el rectángulo transversal (horizontal) sea una sección de internamiento, y el vertical aloje los quirófanos (o salas de partos). Las dimensiones y las relaciones del trabajo de los departamentos, así como la cantidad de espacios destinado a escaleras, pasillos y ascensores, en relación con el espacio neto asignable, se convierten en factores más importantes que el de la forma.

Si se dispone de dos o más secciones de hospitalización por planta, la proporción se mantendrá baja. Estos factores establecen una disposición eficaz del plano de la planta.

Tamaño de las habitaciones. Otro factor que concurre en la determinación de las secciones de internamiento surge del hecho de que son pocos los hospitales que alojan a todos los pacientes en habitaciones privadas. A pesar de esto, el límite usual es de cuatro pacientes por habitación.

Número de camas por habitación. Depende de el tamaño y capacidad del hospital, el número de camas en cada sección de hospitalización, el tipo de hospital de que se trate (privado, público, de estancia corta o larga), el servicio que se considere (medicina, cirugía, obstetricia o pediatría), la demanda estimada o conocida de la comunidad, y los requisitos establecidos por las disposiciones y entidades oficiales. Se recomienda el siguiente método:

- si existen requisitos oficiales que establezcan un número mínimo de camas en habitación sencilla:
- se debe establecer un número mínimo de habitaciones sencillas donde se estime contar en cada sección de hospitalización para los casos de aislamiento (dos o cuatro), en los generales de tratamiento médico, así como en otras exigencias mínimas de aislamiento en pediatría, salas de recién nacidos y psiquiatría;
- debe hacerse un cálculo de precios y la demanda local con respecto al tamaño posible de la habitación y los servicios con que cuente; y,
- se debe examinar el efecto producido por el porcentaje de habitaciones sencillas sobre el recorrido de enfermeras y también sobre el área total por cama que resulta en las secciones de hospitalización, el concepto más preocupante es el recorrido de las enfermeras.

Habitaciones sencillas. La demanda local en algunas comunidades insiste en pedir habitaciones sencillas con baño privado; en otras comunidades la unidad más popular será la habitación de dos camas y, en otras, se utilizarán las de cuatro y seis camas. El elevado porcentaje de habitaciones sencillas facilita una mayor flexibilidad de asignación y permite un grado potencial de ocupación más alto, pero significa dar lugar a unidades de enfermería pequeñas.

En momentos de extrema demanda de camas de un hospital se puede recurrir a la opción de que en todas las habitaciones sencillas, las dimensiones pueden ser previstas para dar cabida a otra cama. Esta solución debe ser considerada en el proyecto y, por lo tanto, en el costo total de la inversión inicial. Sin embargo, en otros hospitales, sólo utilizan las habitaciones sencillas como tales y se dejan espacios como los solariums, salas de entrenamiento en planta o aulas, normalmente dedicadas a la enseñanza, en caso de necesidad.

Para mantener el tamaño de la central de enfermeras en una sección de hospitalización, para reducir el recorrido por el pasillo y evitar un trazo con doble corredor, los baños se suelen colocar a lo largo de la pared del pasillo general en vez de hacerlo entre cada par de habitaciones.

Una habitación sencilla debe tener espacio suficiente para dar cabida a una camilla. En algunos casos este espacio puede utilizarse para acortar el vuelo de la cama mediante la alternancia de habitaciones sencillas y dobles.

Habitación de cuatro y seis camas. La pérdida de flexibilidad en la asignación de pacientes es el punto más crítico en este tipo de habitaciones. Es posible diseñar una habitación satisfactoria colocando las camas enfrentadas por los pies.

Dentro de la sección de hospitalización se debe considerar el factor de la necesidad de aislamiento médico. Las habitaciones destinadas para este fin deben cumplir especialmente el diseño para permitir la técnica de aislamiento. Si ninguno de los factores anteriores predomina totalmente, la solución que normalmente se adopta es una combinación de habitaciones sencillas, dobles y cuádruples.

Camas para cuidados intensivos. Se refiere a la atención postoperatoria de pacientes que tuvieron una intervención quirúrgica. Las habitaciones para cuidados intensivos pueden servir a varios pacientes en una misma; es posible dividir las camas con cortinas correderas, de tal forma que parezcan cubículos. Se debe contar con una estación de enfermeras para esta sección, local para utensilios y material y tomas de oxígeno y salidas de succión.

Las actividades que se realizan en esta sección son muy parecidas a las de la sala de recuperación.

Se deben considerar espacios de aislamiento. Las camas para cuidados intensivos pueden ubicarse incluso en el área de hospitalización adaptándole las técnicas de enfermería para proporcionar las modificaciones del servicio.

Dormitorio del paciente. Es el centro de vida del paciente en una etapa en la cual, su propia condición excede el efecto de todos y cada uno de los detalles del medio que le rodea. El confort, la intimidad, el servicio de las enfermeras y un ambiente con carácter deseable son factores que afectan el diseño de la habitación.

Dentro de la intimidad y el confort, los servicios como regaderas y sanitarios, actualmente tienen tendencia a instalarse en cada habitación. En dicha instalación se puede considerar la colocación del lavabo dentro o fuera del baño, dependiendo de las necesidades de los usuarios y del personal.

La demanda de regadera en cada habitación ha aumentado a partir de la más buscada pronta ambulación y el acortamiento del tiempo total de estancia del paciente. Sin embargo, por cuestiones de costo, muchos hospitales no han adoptado este tipo de instalación, haciendo uso de una regadera o dos por piso de hospitalización. Se deben instalar cortinas con el fin de evitar la vista entre un lecho y otro.

La cama debe diseñarse de tal forma que pueda acoger al paciente tanto en posición sentada como reclinada y estar dotada de sistema de regulación de altura; puede contar con barandillas laterales, fijas o adaptables, al igual que diversos dispositivos, como estructuras para la suspensión de miembros escalonados, una argolla para colgar bolsas, soporte o tarjetero con los datos del paciente, soportes para colocar recipientes líquidos para administrar vía intravenosa, etcétera. Debe haber también una mesa junto a la cama para guardar objetos del paciente y para colocar alimentos, medicinas o accesorios (toalla, teléfono, reloj, pañuelos, etcétera); una mesa portátil o una repisa empotrada en la pared son necesarias para el receptor de televisión

Elementos como el orinal o la cuña son de utilidad para pacientes inmovilizados a pesar del avance de la pronta ambulación y la instalación de baños y sanitarios dentro de las habitaciones.

El perfeccionamiento de los sistemas de llamada para las enfermeras ha avanzado en los últimos años, desde el cordón y el botón, hasta unidades computarizadas llamadas "esclavos", conectadas por medio de red a la central de enfermeras; estas unidades manejan el registro de los signos vitales e informan acerca de cualquier anomalía o alteración.

Los sistemas de sonido y música ambiental deben diseñarse de manera que provoquen el mínimo de molestias posibles.

Dentro del cuarto del paciente se toman en consideración elementos auxiliares para el trabajo que desempeña la enfermera, los cuales requieren espacio adecuado de almacenamiento (centralizado en el hospital o dentro de la misma habitación).

Las condiciones climáticas preferentemente deben ser naturales, incluyendo orientación y ventilación, higiene ambiental (contaminación ambiental, ruidos y perspectivas visuales); se pueden auxiliar con instalaciones especiales como acondicionamiento de aire iluminación artifical y temperatura controlada.

El arquitecto debe diseñar la habitación del paciente de tal forma que llegue a ser un medio terapéutico auxiliar.

## TERAPIA INTENSIVA

Es un servicio auxiliar de tratamiento. Está íntimamente ligado con el servicio de quirófano, tococirugía, urgencias y hospitalización. Se relaciona con la central de equipos y esterilización, el banco de sangre, laboratorio de urgencias, mortuorio del hospital v con la lavandería.

Su ubicación debe ser cercana a los lugares que demanden sus servicios como urgencias, cirugía y hospitalización. Se debe considerar un sitio aislado de ruidos y de las circulaciones del público.

Para considerar el número de camas de este servicio, se toma en cuenta la patología de la región, tipo de unidad médica y el número de camas censables, entre otros factores.

Las siguientes condiciones deben valorarse para que pueda existir una unidad de terapia intensiva:

5 a 6% del total de camas para centros médicos y hospitales de especialidades.

4 a 5% del total de camas para hospitales regionales.

3 a 4% del total para hospitales generales de zona.

## **NEONATAL**

El sevicio de terapia intensiva neonatal es el lugar donde se efectúan acciones médicas y de enfermería al recién nacido que manifiesta síntomas de enfermedad y que por su gravedad potencial requiere un tratamiento especializado.

Este departamento se divide en tres áreas de trabajo:

Area de asistencia. Tiene la función de disminuir los índices de morbilidad de los padecimientos susceptibles, así como la prevención de infecciones intrahospitalarias.

Area de enseñanza. Capacita continuamente al área de enfermería en cuanto a técnicas y procedimientos en terapia intensiva, así como la educación a las madres sobre medidas higienicodietéticas.

Area de investigación. Sus objetivos son realizar estudios para resolver problemas patológicos que más afectan a los recién nacidos.

La terapia neonatal tiene estrecha relación con tococirugía, cirugía, así como cunero fisiológico.

Los elementos que componen este servicio son:

Filtro de acceso. Es el espacio donde las personas que acceden al servicio se lavan previamente y cambian de ropa a batas previamente esterilizadas.

Oficina jefe de servicio. Se realizan las funciones técnico administrativas. Se ubica continua a la recepción y tiene contacto directo con la sala de juntas.

Trabajo de médicos. Es una sala de juntas donde se reúne el personal médico para analizar sobre algún tema específico.

Auxiliar administrativo. Proporciona apoyo administrativo y secretarial al jefe de servicio. Se ubica inmediato a la oficina del jefe de servicio.

Descanso de personal. Debe ubicarse estratégicamente para que cuando se necesite, esté presente de inmediato.

Cubículos de encamados. Se ubica inmediato a la central de monitorieo y de enfermeras. Es el espacio donde se otorgan cuidados especiales mediante observación.

Central de monitoreo y central de enfermeras. Detecta los signos vitales de manera visual o gráfica para que de esta forma, si hay complicaciones en algún paciente, se tome de inmediato una acción de atención urgente. Su ubicación debe ser al centro de los encamados de hospitalización para facilitar el acceso a cada uno de ellos.

Refrigeración. Espacio destinado a la refrigeración de vacunas, medicamentos, etcétera, para su conservación. Debe ubicarse en la zona de servicios inmediato a la circulación general.

Dentro del área de servicios se consideran los siguientes espacios: sanitario y vestidor para hombres y mujeres, cuarto de aseo, séptico, ropería, cuarto de ropa sucia, guarda de equipo, de medicamentos, vestidor de enfermeras, cuarto de residentes con baño y trabajo de residentes. El cálculo del servicio se considera de la siguiente manera:

Se determina el tipo de hospital y número de camas y se extrae el 22% de camas totales, cantidad que representa el número total de camas ginecoobstétricas, las cuales se dividen en:

20% son camas ginecológicas,

20% son camas obstétricas.

El número total de cunas es igual al número de camas obstétricas de donde el total de cunas se divide en:

30% corresponde al cunero fisiológico

25% al cunero patológico

45% al binomio madre-hijo

De este 100%, el 31% corresponde a la terapia intensiva neonatal y se divide en:

36% corresponde al cunero patológico

32% a cunas térmicas

32% a cunas de fototerapia.

#### **PEDIATRICA**

Las unidades de cuidados intensivos pediátricos son en la actualidad parte obligada de los hospitales, puesto que aseguran mejor vigilancia y resultados más eficaces en tratamiento de pacientes en estado crítico o con problemas especiales. Los elementos componentes de este servicio no varían de los de neonatal.

### **ADULTOS**

Los muros y pisos de terapia intensiva deben ser de material lavable, el color debe ser claro y mate para evitar reflejos que desvirtúen el color de la piel y uñas de los pacientes. El aire acondicionado debe ser no recirculante.

En el futuro análisis morfológico, los sistemas computacionales proporcionarán imágenes tridimensionales del órgano bajo estudio. Esto facilitará-el diagnóstico haciéndolo más preciso y oportuno.

Iluminación. La iluminación general de cabecera debe estar localizada a 1.60 m del piso. La nocturna débe ser tipo veladora, que permita la observación del paciente mientras duerme, pero sin causarle alguna molestia. Debe existir una luz de emergencia suspendida del techo directamente arriba del paciente y una luz de alta intensidad para uso del mismo.

**Temperatura y humedad.** La temperatura debe ajustarse entre 20° y 24°C en cada habitación. La humedad relativa debe estar entre 30 y 60% para evitar la electricidad estática. Los cambios de aire deben ser como mínimo seis en cada cubículo y dos en el exterior por hora.

Se require una central de aire acondicionado que recircule el aire para que pase por dos filtros.

Gases utilizados en medicina. Se deberán considerar dos salidas de oxígeno, dos de aire y dos de vacío que funcionen de forma independiente. Deberán estar a una altura de 1.60 m.

### MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

Forma parte del proceso de atención médica que se otorga mediante acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento.

**Medicina física.** Es la rama de la medicina que emplea medios físicos para el tratamiento de afecciones neuromusculoesqueléticas, vasculares, de piel, etc.

**Rehabilitación.** Conjunto de acciones sanitarias encaminadas a prevenir, diagnosticar y tratar la incapacidad, así como la restauración final de los discapacitados a su máxima capacidad física, emocional y vocacional.

El objetivo de la medicina física y rehabilitación es atender todos los niveles de atención a la salud para modificar de manera positiva la epidemiología de la incapacidad en la población.

En ocasiones, la unidad hospitalaria posee un anexo para el área física, sin embargo, en otras, forma parte estructural de ellas. Sostiene una relación primaria con los servicios de Psicología y trabajo social y secundaria con especialidades como Medicina interna, Pediatría, Neurología, Traumatología y Ortopedia y Salud en el trabajo.

Este servicio se compone de los siguientes elementos:

Sala de espera y control. Es el lugar donde el paciente espera ser atendido. Se debe considerar que puede estar en silla de ruedas o camilla. Consta de un auxiliar administrativo, quien coordina los trámites del paciente y un camillero para transportar los pacientes que soliciten este servicio.

Los acabados en la sala de espera deben ser pisos de material tipo modular para el tránsito constante; en los muros, el material debe ser decorativo y el plafón falso de igual material. La iluminación debe ser fluorescente, los contactos normales polarizados, el aire de inyección y extracción; y el sonido debe tener su salida en el plafón. La ambientación puede lograrse con macetones y cuadros decorativos.

El área de control debe contar con muebles de atención al público, archivero, máquina de escribir, enfriador y calentador de agua, lavabo, inodoro y armario para ropa limpia. La iluminación para esta área debe ser fluorescente en la de trabajo e incandescente en el sanitario. La instalación de intercomunicación comúnmente es entre los consultorios.

Consultorio. Local donde el paciente recibe consulta, el médico examina al paciente para elaborar su historial clínico y prescribir el tratamiento que debe seguir. Un asistente médico auxiliará al médico para controlar las citas posteriores y los expedientes clínicos para su consulta. El mobiliario que compone este local está compuesto por escritorio, sillón, sillas, negatoscopio, máquina de escribir, mesa Pasteur con lavabo, mesa de exploración, estroboscopio, lámpara flexible y báscula.

El piso debe ser de material semiduro; la iluminación, fluorescente.

Electroterapia. Es una sección para terapias de rehabilitación física con aparatos electromédicos. Consta de mesa rígida de madera, sillas, mesa Pasteur, unidades de electroestimulación, ultrasonido, corriente diadinámica, lámpara de rayos infrarrojos, corriente interferencial y laserterapia.

El piso debe ser tipo modular semiduro; la iluminación, fluorescente; el aire de extracción y el plafón colocado en seco.

Cubículo de tracción cervical-lumbar. Aplica terapias en patologías de la región cervical. Consta de equipo eléctrico de tracción cérvico-pélvico, sillas, ultrasonido, lámpara infrarroja y electroestimulador.

Las instalaciones son iguales que electroterapia.

Terapia del lenguaje. Sección para terapia de rehabilitación de pacientes con problemas de lenguaje, voz o aprendizaje. Debe ubicarse lejos de las áreas ruidosas. Consta de escritorio, sillas, espejo, silla y mesa infantiles, escalerilla de dos peldaños, mesa para tratamiento, máquina de escribir y pizarrón. Las instalaciones son parecidas a las de electroterapia.

Gabinete de electrodiagnóstico. Local donde se evalúa al paciente y se realizan los estudios de electrodiagnóstico. Su mobiliario consta de escritorio, sillón, sillas, mesa de exploración de madera, negatoscopio, máquina de escribir, lavabo, escalerilla de dos peldaños, electromiógrafo con accesorios potenciales evocados, somatosensoriales, auditivos y visuales de cuatro canales.

La iluminación debe ser incandescente; debe contar con la inyección y extracción de aire, así como de una cámara Faraday.

Terapia ocupacional. Sección para la aplicación de valoración y tratamiento a personas con patologías neuromusculoesqueléticas de miembros superiores y columna. Su mobiliario consta de escritorio, mesa de trabajo, sillas, gabinetes universales y espejos de cuerpo entero. La relación que sostiene con el área de simulación laboral y con el cubículo para la elaboración de férulas y aditamientos de miembros superiores, es primaria.

El muro debe ser lavable y decorativo; el plafón falso con colocación en seco; la iluminación, tipo fluorescente; inyección y extracción de aire y el piso semiduro.

Simulación laboral. Sección donde se realiza la valoración, entrevista y aplicación de actividades similares a las que desarrolla el paciente en su ambiente laboral. Se ubicará cerca del área de miembros superiores y al cubículo para la elaboración de férulas.

Consta de escritorios, mesa de trabajo, sillas, máquinas de coser industrial y casera, máquina de escribir, gabinete de herramientas multiusos y espejo de cuerpo entero.

La iluminación debe ser fluorescente; la salida del aire debe ser por medio de inyección y extracción.

Actividades diarias de la vida humana. Este espacio es en donde se otorga servicios de valoración, entrenamiento y enseñanza al paciente para regular las deficiencias que pueden presentarse en su vida diaria.

El mobiliario y equipo de esta sección consta de escritorio, sillas, gabinetes universales, espejo de cuerpo entero movible, mobiliario parecido al de una casa y sillas de ruedas.

**Niños.** En esta área se aplica tratamiento de rehabilitación individual o en grupo mediante juegos con técnicas específicas en patologías neuromusculoesqueléticas. Consta de escritorio, anaquel casillero, sillas, mesas individuales de estabilidad, mesa infantil con sillas, pelota bobath, colchón y espejo de cuerpo entero movible. La iluminación debe ser fluorescente.

Hidroterapia y fluidoterapia. Sección para terapias de rehabilitación física mediante agua o arena en forma de hidromasaje, compresas químicas o ejercicios de inmersión completa. Esta sección incluye un cubículo para aplicación de parafinas y masajes, movilización y elaboración de férulas.

Consta de tanques de remolino para miembros superiores e inferiores y horizontales, tanque de compresas químicas, tina de Hubbard, tanque terapéutico para hidroterapia, tanque de parafina, mesa de tratamiento pra masoterapia y mesa-escritorio para movilizaciones.

Los acabados deben ser: del piso, duro, tipo modular y antiderrapante; muro, resistente a la humedad; plafón, falso, resistente a la humedad. Las instalaciones deben considerar: iluminación fluorescente; el agua fría y caliente; intercomunicación; salida del sonido por el plafón; planta de tratamiento de agua y los contactos normales polarizados.

*Mecanoterapia.* Otorga terapia de rehabilitación física mediante ejercicios musculares libres o con aparatos mecánicos y entrenamiento de marcha.

El mobiliario consta de barras paralelas ajustables y abatibles, colchón, modular, poleas de pared, remos fijos, rueda para hombro, escalera vertical de pared, escalinata con rampa, bicicleta fija, escalerilla para dedos, espejo triple, juego de pesas, pelotas, andaderas, etcétera, que deben estar dosificados según con el programa arquitectónico.

Psicomotricidad. Sección para terapias de estimulación física y adaptación social mediante ejercicio a través de movimiento. Debe ubicarse en el gimnasio. Consta de colchonetas, pelotas de bobath, espejo de cuerpo entero, etcétera.

Cuenta además con el apoyo de las áreas de séptico, aseo, baños y vestidores y utilería y ropería.

## ■ SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

## IMAGENOLOGIA

Este término sustituye al de Radiología, con el que anteriormente se identificaba.

El servicio de imagenología tiene el objetivo de auxiliar en el diagnóstico de algunas enfermedades, lo que permite elaborar estrategias previas de tratamiento. Entre otras funciones, también cuenta con investigación y docencia.

Su localización debe ser tal que sea accesible a los servicios de consulta externa, hospitalización y urgencias, por lo que su ubicación ideal debe ser en la planta baja. Contiuuos a esta sección deben estar los elevadores, pero no se debe entorpecer la circulación de los usuarios ni del personal.

Los diferentes servicios y procesos de la central de imagenología se definen por el tipo de estudio y por el origen de los pacientes que serán sometidos al mismo. Dichos estudios pueden clasificarse en:

Simples (tomografía lineal)

Fluoroscópicos

Especialidades

Tomografía computarizada

Ultrasonidos Mastográficos Dentales

**Simples.** Son los exámenes sencillos (fracturas, catastros toráxicos, etcétera) que no necesitan una preparación previa; pueden concluirse en tiempos cortos.

Fluoroscópicos. Exámenes aplicados a través de sustancias radio-opacas derivadas del sulfato de bario, el cual, al ser ingerido por el paciente, permite ver el funcionamiento interno de órganos al paso del medio de contraste. En ocasiones algunas sustancias requieren tiempo para llegar al área final, por lo que el estudio puede ser más largo.

**Especiales.** En su operación son similares a los fluoroscópicos, pero en ocasiones son más complejos y de mayor duración.

**Tomografía computarizada.** El fin principal de los exámenes es obtener imágenes seccionadas que aumentan las posibilidades del estudio. También se utilizan medios de contraste, por lo que regularmante son estudios prolongados.

*Ultrasonido.* No requiere rayos X puesto que éste examen se aplica con ondas sonoras.

**Mastográficos.** Estos exámenes detectan y analizan la patología de las mamas.

**Dentales.** Están destinados a proporcionar imágenes relacionadas con esta actividad;.

Los elementos que componen esta área son:

**Recepción.** Es el local en donde se orientan y programan los estudios. Debe estar inmediata a la sala de espera. Si es posible, esta área debe ser iluminada y ventilada natural o artificialmente. Los muros y techos deben ser aplanados.

En las unidades hospitalarias de menor tamaño sustituye al área administrativa.

Area secretarial. Otorgan apoyo y es donde se efectúan las actividades del servicio, como la programación de exámenes, transcripción de dictámenes médicos, etcétera. Debe estar junto al encargado del servicio y, de ser posible, al almacén y archivo. Los acabados y las instalaciones son iguales que en recepción.

Encargado del servicio. Debe ubicarse entre las áreas administrativa y técnica para llevar las actividades administrativas, técnicas y de carácter general. Se evitará el tránsito de pacientes en el área operativa.

Estación de camillas y sillas de ruedas. Está destinada a acomodar momentáneamente a los pacientes en turno. Está comunicado en forma directa con hospitalización y urgencias y visualmente con la central de enfermeras. Este local debe estar libre de elementos fijos, con una cortina se permite aislar este espacio.

Aula/sala de juntas. Es utilizada para la docencia y las reuniones de tipo administrativo. Sólo las unidades hospitalarias de grandes dimensiones pueden contar con este servicio.

**Almacén.** En este lugar se guarda y controla el material utilizado. Debe ubicarse cerca del cuarto oscuro y de medios contrastes. Debe contar con la instalación especial de extintores.

**Archivo.** Es el espacio destinado a guardar las radiografías. Debe contar con un área de trabajo para el manejo de expedientes; su ubicación será próxima al área de interpretación. Se debe considerar la instalación de extintores.

*Interpretación.* En este espacio se analizan y se interpretan placas y formulan los diagnósticos correspondientes. Deberá tener interrelación con el área administrativa y ser inmediata al archivo.

Criterio. Está destinado a revisar las placas reveladas para saber si tienen claridad y la definición necesarias para el diagnóstico. Debe estar contiguo al cuarto oscuro y a las máquinas de revelado automático. Dependiendo de las dimensiones de la unidad hospitalaria, este servicio puede integrarse con interpretación. Las instalaciones hidráulica y sanitaria son muy importantes (alimentación de agua fría y salida de desagüe de material no corrosivo) ya que en este espacio se ubica la tarja para el lavado de rodillos de los reveladores automáticos.

Cuarto oscuro. Espacio para el proceso de placas radiológicas con el fin de que la imagen latente se transforme en visible y se pueda elaborar el diagnóstico. También se llevan a cabo la carga y descarga de los chasises de las películas. Por operación, la distancia de las salas de estudio deberá ser equidistante o directa por muro transfer. El local debe contar con un dispositivo que indique al exterior si se están realizando maniobras de revelado, o bien, puede contar con una trampa de luz con base en puertas continuas. El piso debe ser vitrificado para evitar que lo corroan los líquidos para el revelado.

**Vestidores.** Se ubican entre la sala de estudios y la sala de espera. Es el local donde el paciente hace cambio de ropa, por lo que deben contar con seguro en la puerta.

Sanitarios. Se deben considerar las dimensiones y los accesorios que pueda requerir un paciente minusválido. Su ubicación será dentro de la sala de estudios.

Salas de estudio. En este lugar se realizan los exámenes y se toman las placas, por lo que su ubicación debe ser incidente con todas lás áreas que comprenden al servicio. Su diseño debe ser rectangular y su lado más angosto no debe ser menor a 4.50 m, y el más largo a 5.00 m libres.

Las alturas mínimas que deben considerarse son: Para las salas de fluroscopias y simples: 2.30 m libres mínimo. Salas especiales y tomografía: 3.20 m mínimo.

Para las salas anteriores deben considerarse dos accesos, uno para los pacientes provenientes de hospitalización y urgencias, y el otro, para pacientes de consulta externa. El control de la sala debe tener una visión total del paciente en el momento de la exposición. Las puertas y circulaciones para camillas y sillas de ruedas deberán estar protegidas contra camillas y claros mínimos de 1.20 m libres.

En las salas de estudios fluoroscópicos y especiales debe haber control de intensidad lumínica.

En las instalaciones eléctricas se debe considerar el equipo radiológico según las especificaciones, capacidad, marca y modelo. Este equipo debe conectarse con el sistema de emergencia. El oxígeno y la extraccion deben estar en todas las salas.

Los acabados para pisos deben ser consistentes y resistentes al manejo del equipo de imagen y el acabado final de loseta vinílica.

Los elementos constructivos para el acabado de muros, plafón y techo deben reunir las características de densidad para lograr la protección radiológica, con el fin de evitar que afecten otras áreas.

La sala de ultrasonido deberá ser de dimensiones de 3 x 3 m mínimo; la altura requiere 2.30 m como mínimo.

Las salas de mastografía y dental son de menor dimensión por que sus equipos son muy compactos. De éstos y su distribución dependerán las dimensiones. La altura debe ser de 2.30 m como mínimo.

Todas las salas deben tener una temperatura que oscile entre 21 y 24°C.

**Equipo móvil.** Es el lugar donde se estaciona todo el equipo móvil que es usado en la unidad hospitalaria. Su acceso debe estar libre. Su iluminación debe ser fluorescente.

#### LABORATORIO DE PATOLOGIA CLÍNICA

Es un servicio de apoyo para diagnóstico preventivo o definitivo de pacientes que presenten alguna deficiencia orgánica. Recolecta, analiza y dictamina el tipo de enfermedad con base en los diversos estudios hematológicos y microbiológicos.

El laboratorio debe ser un local bien ventilado e iluminado de forma natural y artificial y con espacio suficiente para que el proceso de los análisis sean fluidos. Se evitará ubicarlo junto a servicios que manejen alimentos o productos estériles para que no se contaminen. La planta baja es ideal para su localización, y en casos extremos el primer nivel.

Sala de espera. Se considerarán cinco lugares por cada cubículo de toma de muestras. En unidades hospitalarias de 72 camas, se comparte con los donantes del banco de sangre. Su ambiente debe ser confortable y agradable para los pacientes.

**Control.** Es el lugar en donde se atiende y orienta al usuario, quien solicita los servicios o recoge los resultados. En esta área también se pueden recibir muestras pedidas anteriormente por el médico.

Oficina del jefe. Es el área donde el jefe o químico realiza las actividades administrativas y del personal a su cargo. De acuerdo con su función requerirá los muebles necesarios.

**Almacén.** Es donde se guardan los materiales suministrados por el almacén general de la unidad (reactivos, utensilios, material de laboratorio, etcétera). En el control de entradas y salidas se deben considerar todos los movimientos de los materiales.

En unidades hospitalarias de dimensiones pequeñas, el almacén funciona como área de guarda.

Sanitario personal. Se considera un lavabo para ambos sexos en hospitales de 12 y 34 camas y de más de 72, será un local para cada sexo. El número de excusados depende del Reglamento de Construcciones vigente.

Cubículo de tomas de muestras sanguíneas. Es el lugar en donde se extrae sangre para su análisis. Si al paciente se le pidió llevar otro tipo de muestras, en ese momento las entrega en el área de control. El mobiliario consta de silla-cama especial, repisa abatible de pared y mueble de apoyo. La iluminación debe contar con una lampara de halógeno de 50 W empotrada en plafón para que dirija la luz hacia el paciente.

Cubículo para donación de sangre. Es el local para obtener sangre de donantes; a veces puede estar integrado al cubículo de tomas de muestra de sangre. El mobiliario debe ser igual al de tomas de muestra de sangre pero incluye una mesa de apoyo rodante y un mezclador mecánico para que mantenga en movimiento la bolsa con anticoagulante.

Cubículo para tomas de muestras bacteriológicas. Se toman diferentes tipos de muestras (vaginales, uretrales, faríngeas, etcétera). Consta de mesa de exploración ginecológica, lámpara de pie rodable, mesa de apoyo con salida de gas para conectar un mechero y provocar un campo estéril, iluminación adecuada, salida eléctrica y sanitario para uso del paciente.

Cubículo para tomas de muestras pediátricas. Es el local donde se atiende a menores de edad (lactantes y preescolares) para tomar muestras de diversos tipos. El mobiliario es el mismo de los otros cubículos pero la silla-cama se sustituye por una mesa de auscultación pediátrica.

Lavado y distribución de muestras. Es el lugar donde se da la transición de los cubículos al laboratorio. Por ser un área de mucha afluencia debe tener acceso por todos sus lados posibles. Tiene la función complementaria de lavar el material utilizado. Cuenta con mesas lisas y fregaderos de acero inoxidable próximos a la circulación interior de los cubículos y a la circulación de los laboratorios. Al igual requerirá instalación de agua fría y caliente, salida de cuello de ganso y contactos trifásicos para los hornos de secado.

La dimensión de los laboratorios se determina según el estudio de máximo aprovechamiento de la superficie. En cada uno ellos los tipos de mesa se eligen según su funcionamiento. El mobiliario debe cumplir con los requerimientos de durabilidad, resistencia y economía. Los ductos horizontales y el diseño de las mesas permitirá que la superficie esté libre de instalaciones.

Area de esterilización y preparación de medios de cultivo. Es donde se preparan los diferentes medios de cultivo, usando para la siembra las bacterias extraídas de las muestras de los pacientes. Se ubicará contigua a Bacteriología puesto que ésta abastecerá los cultivos. El mobiliario estará constituido por mesas lisas de acero inoxidable y mesas con fregadero y salidas de agua fría y caliente. También contendrá un área para autoclave (s) horizontal para esterilizar el material, para lo cual se requieren instalaciones de electricidad, vapor, gas y desagüe y un horno eléctrico con contacto trifásico.

La salida de gas se requiere para crear un campo estéril con mecheros, además de un contacto dúplex en cada mesa de trabajo y uno extra para emergencia. La ventilación debe ser limpia, natural y mecánica para contrarrestar el calor y olores dentro del local.

Preparación de material. Es el local donde se prepara el material como tubos, jeringas, espejos vaginales, isótopos, abatelenguas, etcétera. También se preparan canastillas para tomas de pisos y gradillas para toma en cubículos. El mobiliario se compondrá de mesas lisas, sillas altas y vitrinas.

Hematología morfológica. El proceso de la sangre continúa en este local, por lo que los tubos se dividen conforme a la sección correspondiente y se distribuyen. El equipo para dicho proceso consta de un rotor, pipetas y microscopios. También se puede considerar un autoanalizador. El mobiliario se compone de mesas lisas, fregadero con agua fría, vitrinas, refrigerador, centrífuga de piso, fibrómetro, autoanalizador. Se necesitan contactos tipo dúplex de 127 V distribuidos en cada una de las mesas y tres contactos de emergencia (uno para el refrigerador y dos para la sección).

Sueros, gasometría y electrolitos. Durante este proceso la sangre se somete a varias pruebas y cambios. Para este local, el mobiliario es igual que el de hematología morfológica y los tipos de contactos.

Orina y plasma. En esta sección se efectúan los exámenes de orina y plasma a las cuales se les hacen estudios para determinar un diagnóstico. Consta de mesas lisas, sillas altas, un fregadero, una centrífuga, una mesa para balanza y vitrinas.

**Sueros.** La actividad efectuada en este espacio es separar el suero de la muestra de sangre. El mobiliario básico que se utiliza son mesas lisas altas y sillas, vitrinas, un fregadero, centrífuga de piso y refrigerador.

Gasometría y electrolitos. Su mobiliario es igual que el de sueros. De la centrifugación de la sangre se obtiene el plasma para determinar sus componentes.

**Plasmas.** La actividad principal de este local es obtener los elementos componentes del plasma a partir de la centrifugación de la sangre.

Parasitología. En esta sección se realiza el estudio de las heces fecales, por lo que su manejo debe ser cuidadoso para evitar contaminaciones. Consta de mesa de trabajo y los equipos que utiliza son lavados por el personal de intendencia para posteriormente llevarlos al horno.

Inmunología. Aquí se aplica el proceso de separación del suero de la sangre para hacerle las diferentes pruebas, en las cuales se observa la aglutinación de antígeno-anticuerpo.

Bacteriología. En este lugar se trabajan todos los cultivos de orina, exudados faríngeos, vaginales y uretrales; secreciones varias; bacilos ácido alcohol resistentes; espermatoscopias y cropocultivos. Ya obtenida la muestra, se siembra en diferentes medios, según sea el caso. El material contaminado se lava y se coloca en cubetas metálicas para esterilizarse.

**Urgencias.** Debe otorgar servicio todos los días del año, puesto que sirve de apoyo a las áreas de hospitalización, quirófanos, tococirugía y terapia intensiva para pruebas o análisis de algún paciente que puedan requerir.

El mobiliario comprende mesas bajas y altas, lisas, sillas, dos refrigeradores, un fregadero con agua fría y caliente, vitrinas y carros cajoneros.

En el acceso se debe considerar la entrada de pacientes en sillas de ruedas, camillas o a pie, por lo que debe contar con accesorios de apoyo.

Banco de sangre. Cuando llega el donador, se le aplica un examen médico y se le entrevista para saber las enfermedades que ha tenido. Posteriormente se toma una muestra de sangre en el cubículo de tomas de sangre. El donador pasa a la sala de espera donde será llamado si cumple los requisitos.

#### **ANATOMIA PATOLOGICA**

Tiene el objeto de apoyar las áreas de diagnóstico y tratamiento, lo que constituye un servicio de mucha importancia, dado que estudia la morfología de los tejidos humanos y sus enfermedades con objeto de decidir si la estructura es normal o no, mediante estudios citológicos, histológicos y anatomopatológicos, tanto en piezas orgánicas como en cadáveres. Asimismo hace programas de tratamiento que se habrán de aplicar de inmediato o en un tiempo determinado cuando se presenten sintomatologías semejantes a la del estudio efectuado.

Generalmente este servicio se integra al mortuorio debido a la afinidad de su ubicación y a que en las dos áreas se manejan cadáveres.

La muestras utilizadas para llevar a cabo el estudio de anatomía patológica provienen de dos tipos: biopsia, cuando se obtiene de un paciente y autopsia cuando proviene de un cadáver. En el primer caso, el resultado se utiliza para establecer un diagnóstico médico o quirúrgico. En el segundo, para valorar el origen y la evolución de un padecimiento, así como para definir el criterio final del diagnóstico. Se deben evitar los recorridos innecesarios al igual que los movimientos tanto del personal como de los objetos que se trasladan.

El área donde se encontrará este servicio, deberá tener fácil acceso al quirófano, al laboratorio de análisis clínicos y a la consulta externa, puesto que de éstas áreas se derivan las tomas de muestras para los estudios anatomopatológicos. La circulación debe favorecer el manejo y movilización de los cadáveres en forma discreta mediante la carroza fúnebre o ambulancia. Se evitará que los deudos tengan que circular por el mortuorio, por lo que se debe separar de patología.

Los componentes de la sección de anatomía patológica son:

Control administrativo y oficina. Se ubicará en el acceso del servicio. En este local se controla la entrega de cadáveres para ser sometidos a autopsia o para colocarlos en el mortuorio, donde posteriormente serán recogidos por los deudos.

También en este local se llevan a cabo las actividades administrativas propias del servicio, así como la transcripción de estudios y diagnósticos a través del personal. El mobiliario deberá contar con escritorios secretariales y los contactos necesarios para las diferentes máquinas que se utilizan para elaborar el trabajo. También se considera un área para archivo y guarda para papelería y formatos.

Archivo de resultados y laminillas. Se compone de los archivos de expedientes de resultados, de laminillas y de diapositivas, que incluyen la información del servicio, la cual consiste en la descripción de todos los estudios desde el inicio de la atención médica. Se relaciona directamente con el área de control y administración. El mobiliario está compuesto por anaqueles y archiveros.

Oficina del jefe encargado del servicio. En este espacio se desarrollan las actividades técnicas, administrativas y de coordinación del jefe de patología. Una secretaria apoya estas actividades y se ubica en el área de control.

Aula de enseñanza. Se establece con el objeto de desarrollar las actividades de comunicación, el trabajo de conjunto y la enseñanza del personal de patología, así como para realizar reuniones de trabajo.

En algunas ocasiones se manejan piezar orgánicas, por lo que debe contar con un vertedero con agua y drenaje. Su acceso será independiente, sólo comunicado con la sala de autopsias. El mobiliario lo compone una mesa Pasteur, sillas para aula, microscopio para proyección de laminillas, negatoscipio, pantalla retráctil, pizarrón y monitor con video; además de contactos eléctricos distribuidos correctamente.

Cubículo de microscopia. Es el local donde los patólogos con base en los estudios de tinción dictaminan un resultado. Para llevar a cabo estos estudios necesitan una mesa de trabajo con lateral de apoyo para el microscopio, un librero, contactos dobles e iluminación natural y artificial. Las secretarias otorgan el apoyo para la transcripción de resultados y protocolos, por lo tanto, debe considerarse un área secretarial. Tiene relación directa con los peines de histología y citología, así como con descripción macroscópica para supervisar y revisar los estudios.

Pelnes de histología y citología. Tiene características similares a las de un laboratorio, por lo que sus acabados son los mismos. Se realizan tres exámenes principales: exámenes histopatológicos, de citología y patología quirúrgica. Para elaborar estos exámenes se requiere: ventilación con campana de extracción mecánica, independiente al sistema de ventilación local y mirilla de cristal para evitar contaminación. El mobiliario consta de mesas altas con cubierta de acero inoxidable y mesas bajas con cubierta de madera. Los contactos polarizados se instalarán a lo largo del peine.

**Descripción macroscópica.** Maneja piezas orgánicas en volúmenes o en cortes para lavado, pesado y fotografiado, cortes gruesos y descripción. Las piezas, que pueden ser biopsias o quirúrgicas general-

mente provienen de la sala de autopsias o el quirófano, se deben someter a observación detallada (visual
y táctil) para hacer los cortes convenientes. La comunicación con quirófano debe ser directa. Para el
mobiliario se consideran mesas altas con cubierta de
acero inoxidable, vertedero y contactos repartidos
uniformente. El criostato (microtomo para cortes en
congelación) estara ligado con la sala de autopsias
por medio de un local de fotografía macroscópica.

Almacén de piezas anatómicas y bloques de parafina, archivo de laminillas y diapositivas. El acceso a este local debe ser restringido puesto que se almacenan en frascos de formol las piezas anatómicas, los bloques de parafina con tejidos, laminillas ya estudiadas y las diapositivas para su posterior análisis, que será llevada a cabo por los patólogos.

El mobiliario está constituido por anaqueles tipo esqueleto, archiveros para las diapositivas y las laminillas, mesa de trabajo y negatoscopio de mesa para la revisión de diapositivas.

Guarda de frascos. En esta sección se almacenan los frascos que contienen las piezas quirúrgicas o las biopsias que posteriormente se incinerarán. El tiempo de duración para muestras de una autopsia no debe ser mayor que seis meses y las quirúrgicas, entre 10 y 12 días. El mobiliario está compuesto de anaqueles tipo esqueleto y botes de plásticos para depositar soluciones.

Sala de autopsias. En este local se efectúa la disección de los cuerpos, se pesan, se miden y fotografían, al igual que los órganos. Se localiza contigua al mortuorio, el acceso debe ser accesible al movimiento de camillas. El mobiliario que compone esta área es mesa para autopsias y mesa de apoyo con fregadero.

El acabado será de material que permita el aseo por manguera, por lo que debe haber una coladera. Los contactos serán distribuidos a lo largo de la sala para los diferentes aparatos que se utilicen.

Directamente se integra con el área de fotografía macroscópica y con el vestidor del personal. Cuando la sala de autopsias sirva a la vez para docencia, se deberá contar con el espacio físico y calcular sus dimensiones.

Cubículo de fotografía macroscópica. Se recomienda que el local no cuente con iluminación natural. Tendrá relación primaria con la sala de autopsias y con la descripción macroscópica de forma abierta para albergar el equipo de mesa, lámparas y cámaras para el proceso de fotografía (para piezas orgánicas macroscópicas).

Mortuorio. Esta área sirve como depósito de cadáveres que provienen de las diferenes áreas del hospital. Inmediato al mortuorio está una sala de espera de deudos, quienes identifican al cadáver que posteriormente les será entregado.

Requiere una cámara fría (0°C a 4°C) y anaquel de acero inoxidable para guardar los cadáveres.

Crematorio. En esta sección se incineran los restos de las área de descripción macroscópica y de la sala de autopsias. Se sitúa contiguo a ésta.

Consta de un horno con temperatura 1 000°C.

Lavado de material. El material utilizado en histología, citología, descripción macroscópica y sala de autopsias se lava y seca para su uso posterior. Se compone de mesa de trabajo con fregadero y horno.

Almacén de reactivos. Local cerrado con temperatura ambiente de 18°C donde se almacenan los diferentes productos químicos.

**Servicios.** Constan de vestidor en la sala de autopsias, sanitarios para personal, cuarto de aseo y bodega para reactivos y materiales diversos.

Laboratorio. Las características del mobiliario son mesas para trabajadores sentados 70 cm de ancho y 70 cm de altura; para macroscopia, 75 a 80 cm de altura y carros cajoneros. Las mesas para trabajar de pie tendrán un ancho de 70 cm y altura de 90 cm con cubierta de acero inoxidable y vertedero. Una campana de extracción con mirilla de cristal inastillable debe estar sobre las mesas de trabajo.

Las sillas serán altas y bajas y de base giratoria.

Un muro doble separará a las secciones, las cuales contendrán los ductos de aire para extracción en las secciones de histología y citología.

## **GABINETES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**

Tiene relación con el área de consulta de especialidades y de forma directa con hospitalización. Las circulaciones verticales y horizontales permitirán el desplazamiento de pacientes a pie, en camilla y en sillas de ruedas. Está compuesto por:

Control. Administra procedimientos técnicos para el ingreso y egreso de pacientes a cada gabinete.

Sala de espera externa. Alberga a los pacientes que esperan ser atendidos y a los familiares.

Sala de espera interna. Recibe a los pacientes que accedan al área de hospitalización. Contará con espacios para sillas de ruedas.

Gabinete de cardiología. Es una cámara de aislamiento de ruido e interferencias externas que afecten el estudio eléctrico y sonoro del funcionamiento cardiaco para que se pueda obtener un reporte gráfico.

Este gabinete está divido en:

Cubículo de electrocardiografía. Apoya a la cardiología en la elaboración de registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, cuenta con un vestidor.

Cubículo de ecocardiografía. Aquí se obtiene la información gráfica sobre la amplitud de las ondas sanguíneas dentro de las cavidades cardiacas por medio de un micrófono en la región precordial del tórax; el vestidor es un elemento anexo.

Cubículo de prueba de esfuerzos. Aquí se somete al paciente a diversos ejercicios hasta su máximo esfuerzo y, posteriormente, se registran los trazos electrocardiográficos para analizar el comportamiento de su corazón en determinadas circunstancias. Contará con una vestidor y sanitario anexo.

Cubículo Holter. Está compuesto por equipo portátil que funciona mediante electrodos que se fijan al área precordial del paciente, los cuales registran las modificaciones que se dan en la vida cotidiana en un periodo determinado para obtener el trazo electrocardiográfico.

Gabinete de neurología. Este espacio cuenta con los espacios necesarios para realizar estudios de diagnóstico, pronóstico de pacientes con problemas neurológicos, así como un vestidor. Se sitúa junto al consultorio de neurología. Consta de:

Cubículo de electroencefalografía. En este local se estudia el registro gráfico de la actividad cerebral. Un vestidor da servicio al paciente cuando lo requiera.

Cubículo de potenciales evocados. Los muros se diseñan como una cámara Faraday que registra la actividad eléctrica del cerebro.

Cubículo de electromiografía. Local donde se obtienen las señales de la actividad bioeléctrica de los músculos.

Gabinete de oftalmología. Unidad equipada para realizar estudios a pacientes con padecimientos de la vista y trata las lesiones con rayo laser. Consta de cubículo de fotofluoroangiografía y otro de fotocoagulación. Requiere espacio para el aparato de rayos laser.

Gabinete de audiología. Trata pacientes con los problemas del funcionamiento auditivo y sus interrelaciones con el sistema nervioso central. También a pacientes con padecimientos otológicos empleando equipo electrónico que registra y grafica la captación de sonido a través de una cámara sonoamortiguadora; el local deberá ser diseñado acústicamente. Tiene un cubículo de exploración vestibular.

Gabinete de endoscopias. Permite la observación directa de cuerpos extraños y funcionamiento orgánico de las vías digestivas biliares a través de aparatos de visión eléctrica que funcionan con lentes y fibra óptica, con los cuales se observan los órganos huecos y tejidos. Los elementos que componen a este servicio son una sala de endoscopias altas y una de endoscopias bajas; un sanitario y un vestidor anexo para las necesidades del paciente. Locales complementarios:

Lavado de médicos. Local equipado con un lavamanos; se localiza cercano a endoscopias y a cada uno de los gabinetes.

Lavado de instrumental. Sirve de apoyo a los técnicos de los diversos gabinetes en el lavado de sus instrumentos de trabajo. Junto a este local se sitúa el almacén de instrumental clasificado.

Sala de trabajo médico. En este local, el médico reposa y realiza algunos escritos entre una y otra jornada de trabajo. Se ubicará en la parte centro para facilitar el desplazamiento rápido a su lugar de trabajo.

El área de servicios consta de: sanitarios para el personal y para los pacientes; aseo y cuarto séptico.

El área administrativa comprende un área secretarial, archivo, bodega de papelería y sala de cómputo.

## GABINETES AUXILIARES DE TRATAMIENTO. DIALISIS PERITONEAL

La diálisis peritoneal es un procedimiento que trata la membrana peritoneal en la insuficiencia renal con la finalidad de eliminar líquidos y substancias tóxicas al organismo e intercambiar sustancias. Funciona de forma autónoma con el objeto de prolongarles la vida y en su caso llevar a cabo el transplante renal. Es auxiliar del área de nefrología.

El tratamiento puede ser de dos formas:

**Diálisis peritoneal continua ambulatoria (D.P. C.A.).** Se lleva a cabo en el domicilio del paciente con insuficiencia renal crónica controlada y con equilibrio metabólico y hemodinámico.

**Diálisis peritoneal intermitente.** Se realiza con una máquina semiautomática cada 7 días con 30 recambios en promedio por sesión.

El servicio debe de operar las 24 horas del día los 365 días al año. Su localización será lo más próxima al acceso de pacientes ambulatorios, hospitalización y servicios de admisión y altas.

El servicio de diálisis peritoneal, atiende a dos tipos de pacientes:

**Externos.** Comprende los provenientes de las unidades de primer nivel de atención médica, los enviados de urgencias y los de consulta externa.

Para su atención requiere control de servicio con un área de interconsulta, sala de espera y consultorio. Posteriormente pasa al cubículo de trabajo social y dietista.

*Internos.* Son pacientes provenientes de urgencias y de hospitalización.

**Personal.** Por lo general registrará su ingreso en el área de reloj checador. Consta de médico nefrólogo o internista, médico adscrito, enfermería, administrativo, dietista, trabajo social.

Para su funcionamiento requiere los locales siguientes.

**Control.** Lleva a cabo el control y registro del tipo de atención. Consta de: área de atención, registro y archivo. Se ubica frente a la sala de espera.

Sala de espera. Se localiza contigua al acceso de pacientes y cerca de los servicios.

Consultorio. Local donde se realiza la valoración, cuenta con zonas de entrevista y exploración. Requiere buena iluminación y estará intercomunicado con teléfono con las áreas más importantes del servicio.

Cubículo de dietas y trabajo social. Contará con espacio de entrevistas para dos personas.

Cubículo de adiestramiento al paciente. En este local se orienta al paciente y a sus familiares de cómo se debe llevar el tratamiento de autodiálisis peritoneal. Contará con zona de entrevista, exploración y preparación.

Cambio de línea. En este local se coloca el catéter para el tratamiento de diálisis peritoneal. También se realizan curaciones y cambios de línea durante el tiempo que dure el tratamiento. Se sitúa entre las áreas de consulta y tratamiento. Consta de zona de colocación y revisión de catéter y trabajo de enfermería.

**Tratamiento.** El área de tratamiento cuenta con cubículo con capacidad de 12 camas (HGR) y 8 camas (HGZ). Serán de forma individual y se agruparán en torno a la central de enfermeras. Se complementa con espacio de atención y elementos como televisión, libros y revistas.

Dispondrá de buena iluminación, ventilación natural, panel de instalaciones de oxígeno, vacío, contactos eléctricos normales y de emergencia.

Central de enfermeras. Espacio donde se realizan las actividades técnicoadministrativas en el proceso de atención al paciente. Cuenta con zonas de atención y trabajo administrativo, lavado y preparación de material, almacén de material y equipo médico y espacio para equipo movible.

**Vestidor.** Se considera para ambos sexos. Se ubicará inmediato a la zona de tratamiento.

**Baño para pacientes.** Se considera uno por sexo. Se localizan próximo al áreas de tratamiento y cuenta con retrete, lavado y regadera. Estará ventilado de forma natural o artificial.

Trabajo de médicos. Espacio destinado a la realización de informes, juntas, sesiones internas del personal médico, etc. Se ubicará entre las dos áreas de tratamiento (diálisis peritoneal y hemodiálisis). Cuenta con mobiliario para trabajo de redacción y lectura.

Oficina del encargado del servicio. En este local se efectúan las actividades técnicoadministrativas. Se sitúa contigua al área de médicos y con la comunicación interna de servicio.

**Estación de equipo rodable.** Es el espacio destinado para la guarda transitoria del equipo.

**Bodega de insumos.** Es el espacio destinado a la guarda transitoria de bolsas dializadoras y soluciones. Se ubicará cerca de la central de enfermeras con acceso desde la circulación interna. Contará con anaqueles tipo esqueleto para guarda de insumos.

Ropa limpia. En este espacio se guardan las batas, sábanas, cobertores, etc. Las dimensiones están en función de la calidad del servicio, pero por lo menos guardará un *stock* de una muda por el número de camas de tratamiento, más la ropa que se requiere en las 24 horas de servicio.

Ropa sucia. En este espacio se guarda transitoriamente la ropa que han usado los pacientes, en los cubículos de tratamiento, mientras es recogida por ropería. Se considera un espacio destinado a guardar por lo menos dos carros. Se comunicará con la circulación interna y con el acceso de servicio.

El área se complementa con los servicios de séptico, cuarto de aseo y sanitarios para el personal.

## GABINETES AUXILIARES DE TRATAMIENTO. HEMODIALISIS

La hemodiálisis es el procedimiento que utiliza un riñón artificial, que es una máquina para limpiar la sangre del paciente de substancias tóxicas, mediante filtros que se encuentran integrados al riñón artificial. El tratamiento dura aproximadamente seis horas. Funciona de manera autónoma.

El ingreso a esta zona debe ser fácil, e incluso para los pacientes ambulatorios; se comunicará con la zona de hospitalización y de cuidado intensivo.

Recibe a pacientes internos y externos. El personal está integrado por médico nefrólogo, médico especialista, enfermeras, administrativo, dietista y trabajadora social.

Los locales que comprenden esta zona son los siguientes: control, sala de espera, consultorio, cu-

bículo de dietista y trabajador social. El área de tratamiento cuenta con cubículo aislado con cama y tres cubículos abiertos con reposet. Se complementa con un local para el tratamiento de agua, el cual es similar a un cuarto de aire acondicionado, con espacio para tuberías, tanques y máquinas. El acceso será únicamente para el personal; tendrá ventilación natural y contactos para corriente eléctrica.

Esta área se complementa con la central de enfermeras, vestidor para ambos sexos, baños de pacientes, trabajo de médicos, oficina del encargado de servicio, almacén de insumos y ropa limpia, lavado del filtro, séptico, cuarto de aseo y sanitarios del personal.

Las características de los locales son similares a las de diálisis peritoneal.

## GABINETES AUXILIARES DE TRATAMIENTO, QUIMIOTERAPIA

Es una de los tratamientos de cáncer más recientes. Es un auxiliar de tratamiento al servicio de oncología médica y se emplea en el tratamiento de tumores sólidos, mediante productos y sustancias quimicas citotóxicas.

Los padecimientos más frecuentes que atiende son: el cáncer de la matriz, de mama, testículos, ovarios, aparato digestivo, pulmón, sarcomas óseos y de partes blandas entre otros.

Para atender los padecimientos se aplican tratamientos, los cuales son:

Invasivo. Mediante un catéter insertado en el paciente se administra el producto citotóxico.

Oral. Por medio de la boca.

*Infusión.* Infusiones directas de medicamentos a zonas tumorosas.

La ubicación dentro de la unidad será inmediata a consulta externa pero comunicándose directamente con hospitalización y medicina interna.

Los locales que componen este servicio pueden variar dependiendo de las dimensiones de la unidad hospitalaria y generalmente son:

Control. Registra el tipo de atención que se proporcionará al paciente. Debe estar visible desde la sala de espera general. Contiene las zonas de atención y registro, trabajo administrativo, archivo y guarda de ropa de calle.

El ambiente debe ser agradable por ser un espacio de atención pública.

Consultorio. La actividad por realizar en este espacio es valorar y diagnosticar el grado de avance de la enfermedad, así como prescribir el tratamiento para su recuperación, algún procedimiento quirúrgico o la indicación de internar al paciente. Contará con zona de entrevista, exploración con vestidor integrado y preparación de material.

Area de tratamiento. Su función es proporcionar tratamiento al paciente mediante sustancias químicas. Los cubículos deben ofrecer intimidad, se situarán en torno al área de enfermeras.

Central de enfermeras. Su ubicación permitirá el dominio visual de todos los pacientes en tratamiento.

El área se complementa con los siguientes locales: sanitarios de pacientes, sanitario del personal, séptico, cuarto de aseo, ropa limpia, preparación y almacén.

## GABINETES AUXILIARES DE TRATAMIENTO, INHALOTERAPIA

Se designa al conjunto de instalaciones empleadas para el diágnostico y atención de pacientes con padecimientos respiratorios mediante el subministro de oxígeno solo o mezclado con otros gases, humedad, aerosoles y fisioterapia torácica.

Atiende a las enfermedades más comunes como neumonías severas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tromboembolias pulmonares, bronquiectasias y abscesos pulmonares.

Se ubica en la planta baja, con comunicación directa a medicina física y secundaria a hospitalización, urgencias, laboratorio de análisis clínicos y fisiología pulmonar.

A este gabinete llegan pacientes externos que asisten por vez primera y los pacientes posteriores y los internos.

El personal está constituido por el médico, personal técnico y personal administrativo.

Los espacios de atención al paciente son sala de espera, control, consultorios que tienen las mismas características que en los gabinetes auxiliares de quimioterapia. Los espacios necesarios para el tratamiento son los siguientes:

Tratamiento respiratorio externo. En este local se administran las sesiones de aerosolterapia a pacientes provenientes de consulta externa. Se encontrará cerca de la sala de espera general. Consta de zonas de asientos acondicionadas con repisa divida en compartimientos individuales, con tomas de pared para oxígeno y aire comprimido para cada paciente. Los materiales debe ser resistentes al uso continuo.

Lavado y esterilización. Se encarga del lavado del material usado y equipo sucio o contaminado mediante elementos químicos. Su ubicación no permitirá el paso al público y se relacionará directamente con el consultorio de tratamiento comunicado por una circulación interna. Se compone de recepción, desarme, tinas, lavado, secado, armado y esterilización. Un lugar cerrado es indispensable para guardar y entregar el material y equipo estéril.

Los materiales en pisos y muros deben ser resistentes a las soluciones químicas.

**Almacén.** Es el lugar en donde se guarda el material de uso continuo. Se comunica con el consultorio de tratamiento mediante circulación interna. Consta de entrepaños para equipo de dimensiones pequeñas.

Trabajo de técnicos. Está destinado para realizar sesiones, informes, etcétera. Se debe encontrar cerca del área de tratamiento y preparación de material. Generalmente se diseña para que laboren cuatro personas.

Las áreas complementarias son: servicios sanitarios públicos para hombres y mujeres, sanitarios de personal, cuarto de aseo y guarda de equipo rodable, el cual debe contar con contactos, tomas de aire y salidas de oxígeno para comprobar que esté en buenas condiciones antes de ser usado.

# GABINETES AUXILIARES DE TRATAMIENTO. APOYO NUTRICIONAL

El objetivo de apoyo nutricional es fortalecer el organismo de los pacientes que presenten complicaciones de tipo nutricional antes o después de una intervención quirúrgica o debido a que, por alguna razón de su tratamiento, no puedan ingerir oralmente.

Los métodos de recuperación para la atención de los padecimientos son los siguientes:

Nutrición parenteral. Aplica un catéter central de silastick que va hasta la vena cava por la cual se vierten todos los nutrientes de forma líquida, de manera continua o intermitente.

Nutrición enteral. Consta de dieta elemental administrada por vía oral a través de una sonda insertada en la nariz; dieta polimérica, que administra solamente líquidos oralmente; dieta normal equilibrada que se aplica a pacientes con problemas de tipo cardiológico debido a malos hábitos de alimentación.

El servicio de apoyo nutricional debe ubicarse cercano al área de terapia intensiva debido a que recibe a los pacientes provenientes de hospitalización quirúrgica y cuidados intensivos.

Las áreas que componen a este servicio son control; sala de espera; cubículo de revisión y consulta, que contará con zona de colocación y revisión de catéter; además del área de preparación que contiene:

**Técnica de aislamiento.** Es usado como filtro para el personal para la entrada o salida de preparación, por lo que debe contar con guarda de insumos estériles (cubrebocas, gorros, guantes, etcétera) y un lavabo de agua fría. Su ubicación será previa al acceso de preparación de dietas.

Preparación de dietas. Aquí se preparan las dietas enterales y parenterales, que para su elaboración requieren un ambiente semiestéril. Su ubicación será lo más aislada posible dentro del mismo servicio. Contará con mesas de trabajo y una campana de flujo laminar y un refrigerador para conservación. La intercomunicación debe ser de tal forma que permita llamar y contestar sin usar las manos. En caso de que cuente con ventanas, éstas deben estar selladas. Los servicios complementarios son:

Almacén. Es el local donde se guardan de manera transitoria los insumos que se utilizan para elaborar las dietas. La capacidad se puede calcular mediante el consumo de cada paciente, el cual consume tres litros diarios en promedio; deberá tener reservas para el consumo de una semana como mínimo.

Se ubicará contiguo al área de preparación para facilitar el suministro de insumos mediante una circulación interna,. Su mobiliario consiste en anaqueles tipo esqueleto. Utilería. En este espacio se guarda transitoriamente el material y equipo médico menor así como el equipo que se desplaza. Se ubica cerca del área de revisión, con acceso desde la circulación interna.

El área se complementa con trabajo de médicos y oficina del encargado del servicio.

## ■ MEDICINA NUCLEAR

Es un servicio que utiliza material radiactivo para apoyar el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad. Consta de cinco áreas:

*De recepción.* Se compone de control, salas de espera para pacientes externos e internos.

De atención. Esta área la constituyen la toma de muestras o aplicación de dosis. Este espacio debe permitir el acceso a los técnicos que realizan el procedimiento, se compone con un sanitario para pacientes y un anexo para dos cubículos; la cámara de centelleo debe estar equipada y acondicionada para el acceso de pacientes a pie o en camilla, un cuarto oscuro debe estar inmediato para agilizar los estudios.

De apoyo a la atención. Espacios que por su función son indispensables para el servicio, los cuales son peines de laboratorio; radiofarmacia, que es donde se preparan los medicamentos para los pacientes, su acceso será restringido; el cuarto caliente es el contenedor del material radiactivo así como el depósito de desechos del mismo material; sala de refrigeradores o cuarto frío; zona de revelado, que es donde se revelan las tomas fotográficas realizadas en las salas de centelleo, se ubica inmediato a las cámaras; la zona de contadores es donde se contabiliza la radiactividad de las muestras, se ubicará inmediata a los peines de laboratorio y área de lavado de instrumental que lo descontamina después de usarlo en laboratorio.

Area administrativa. Aquí se aloja la oficina del jefe de servicio que es el lugar en donde se coordinana las actividades técnicoadministrativas para el buen funcionamiento del servicio; la sala de trabajo de médicos que es donde se estudian y registran el desempeño de sus labores; la sala de juntas se destina a la reubicacion del personal para coordinar el servicio; área secretarial; archivo; almacén de papelería y la sala de cómputo.

**Servicios.** Comprende a los complementarios como sanitarios, aseo y séptico.

## ■ CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACION (CEYE)

Sección que se encarga de eliminar los organismos vivos o agentes patógenos de la ropa, utensilios, material terapéutico y quirúrgico que entra en contacto directo con los pacientes. También atiende la requisición de material terapéutico de consumo e instrumental quirúrgico y resguarda los aparatos portátiles de apoyo a las diversas áreas de la unidad.

La ubicación de este servicio, en una unidad hospitalaria de grandes dimensiones, debe estar próxi-

mo a las circulaciones verticales y horizontales, que a la vez deben estar ligadas con las demás áreas de servicio, como son urgencias, hospitalización, consulta externa, lavandería, almacén, entre otros. Además, se debe evitar la cercanía con el ambiente exterior.

En una unidad hospitalaria de pequeñas dimensiones se ubicará cerca del servicio de urgencias.

Consta de los siguientes elementos componentes:

#### **ZONA ROJA O CONTAMINADA**

Recepción de hospital. Es donde se recibe el material sucio de toda la unidad hospitalaria a excepción del área de quirófano, puesto que debe ser previamente lavado y clasificado (instrumental, vidrio, hule) para ser entregado al área en la cual se lavará nuevamente. Una barra de mostrador será el lugar donde se reciba el material por esterilizar; el material del mismo debe ser lavable. Los acabados en muros y pisos también deben ser de fácil mantenimiento.

Lavado de instrumental. Se localiza anexa a la recepción del hospital y a la preparación y ensamble. Se considera el proceso de operación que sigue el instrumental y el vidrio. El mobiliario consta de mesas largas de acero inoxidable con lavabos centrales y escurrideros; están en función del nivel de atención de la unidad. Se contará con una lavadora ultrasónica para lograr mayor rápidez. Se recomiendan acabados de fácil mantenimiento.

Recepción de quirófano. El espacio consiste en una barra mostrador con ventanilla. Allí se efectúa la recepción de guantes sucios (prelavados), instrumental de quirófano prelavado, para someterlo a un segundo lavado pasando posteriormente a las áreas de preparación y ensamble. Se utilizan mesas de trabajo, autoclaves, sustancias químicas y gases esterilizadores.

Preparación de soluciones. Esta sección contará con una mesa de acero inoxidable con lavabo y filtro destilador y una mesa baja para realizar una preparación adecuada de soluciones.

Recepción de ropa limpia. Espacio que funciona como vestíbulo por medio del cual se canaliza la ropa limpia para procesarse y posteriomente ser guardada en la CEYE.

Técnica de aislamiento (acceso). Local en donde el personal debe asearse y cambiar la ropa de calle por uniformes totalmente limpios para lograr una mayor asepsia dentro de la CEYE. Debe contar con guarda de batas y lavabo. Debe encontrarse contiguo al sanitario.

Cuarto de aseo. El servicio de esta sección debe ser exclusivamente para la central de equipo y esterilización con el fin de evitar riesgos de contaminación.

## **ZONA AZUL O LIMPIA**

Preparación y ensamble para quirófano y tococirugía. El mobiliario de esta sección consiste en mesas de ensamble, anaquel suspendido, bancos y cesto de basura. En este local se procesa el instrumental que integrará los equipos quirúrgicos que se utilizarán en forma exclusiva en quirófanos y tococirugía. La iluminación debe evitar sombras pero sin llegar a ser molesta, puesto que para realizar el proceso se requiere atención fija y constante.

La ventilación debe mantener la temperatura agradable para los trabajadores, ya que la esterilización requiere temperaturas elevadas para efectuarla.

Preparación y emsamble de hospital. Se preparan los equipos quirúrgicos que se utilizan en la unidad hospitalaria con excepción del quirófano. Se debe encontrar anexo al área de lavado y guarda de material. Constará de mesas de ensamble con acabado de acero inoxidable y bancos giratorios. Las instalaciones no varían del área de preparación y ensamble para quirófano y tococirugía.

Preparación de guantes. Es un local aislado donde se lleva a cabo el proceso de esterilización de los guantes mediante lavado, secado, entalcado, clasificación y esterilización; debe estar ligado con las ventanillas de recepción tanto de hospital como de quirófano. Para el quirófano se deben utilizar guantes nuevos, los cuales provienen de la guarda de material de consumo y se procesan de la misma manera (entalcado, clasificación y esterilización).

El número de guantes determina la cantidad de lavadoras, secadoras y entalcadoras automáticas. En caso de que las lavadoras tengan alguna falla, se deberá contar con tarjas centrales y escurrideros, además de una pistola de aire a presión para secar.

Se deben incluir mesas de acero inoxidable para clasificar los guantes y un anaquel con entrepaños para guardar los guantes doblados en espera de ser esterilizados y guardar las bolsas o papel para envoltura.

El material de los muros debe ser resistente a la humedad y de fácil mantenimiento; los canceles deben ser transparentes para ver mejor el resto del servicio; para los pisos, la loseta vinílica tiene buenos resultados en su mantenimiento; y, para plafones, los acabados con pintura de esmalte evitan la acumulación de talco.

La iluminación debe ser tal que no moleste al personal y que permita llevar a cabo la manipulación de guantes. La ventilación debe estar complementada con extracción para que absorba en su totalidad las partículas de talco, las cuales son nocivas para la salud.

Guarda de material de consumo. Aquí se almacenan todos los materiales de consumo que serán utilizados tanto en la CEYE como en las demás áreas de la unidad hospitalaria. Deberá contar con anaqueles con entrepaños y anaqueles con cajones.

Se debe considerar un espacio para el carro de reparto a la central de distribución, puesto que un buen número del material va a hospitalización.

Para facilitar el acomodo del material en las partes altas de los anaqueles se deberá contar con escaleras de tres peldaños.

Debe haber una zona de descarga para desestibar fácilmente el material pero que no interrumpa el tránsito de las circulaciones adosadas a la CEYE.

Guarda y doblado de ropa limpia. Es donde se almacena la ropa proveniente de la lavandería para su proceso de esterilización. Su mobiliario constará de anaqueles con entrepaños, mesas lisas de acero inoxidable y bancos giratorios. Deberá ser un local cerrado debido a que en el momento de doblar la ropa para formar los bultos quirúrgicos, se pueden desprender pelusas y hebras, las cuales pueden dispersarse hasta la CEYE.

Los acabados de muros, pisos y plafones deben ser de fácil limpieza; los canceles deben ser transparentes para que el personal vigile el funcionamiento adecuado de los esterilizadores.

Guarda y limpieza de aparatos. En este local se almacenan los aparatos portátiles. Debe contar básicamente con anaqueles con entrepaños. Una zona húmeda, conformada con una charola delimitada por una joroba, permite rodar los aparatos que sean factibles de ser limpiados, parcial o totalmente con agua.

Los materiales de acabado se deben limpiar fácilmente, tanto en la zona húmeda como en la zona seca, pero en la primera, además, se debe propiciar la utilización de materiales resistentes al agua.

Esterilización. Lugar en donde se localizan los esterilizadores. Debe contar con un espacio para facilitar el mantenimiento mediante paneles desmontable y otro más para descargar el material esterilizado dentro del área de guarda del almacén del material estéril. Los acabados de los materiales pueden ser vidriados o plásticos aglutinados para facilitar la limpieza constante. La extracción del aire caliente es muy importante, por lo que debe ser de manera continua, lo que evita que se disperse por toda el área.

Oficina del jefe de piso. La ubicación contigua a la zona de preparación y ensamble y lavado y guarda de material de consumo se debe a que es ahí donde el jefe del servicio puede controlar el buen funcionamiento del mismo, a la vez que puede supervisar el trabajo de su personal y realizar las requisiciones de material y recibirlo. El mobiliario consiste en un escritorio, sillón giratorio, dos sillas fijas, un archivero y un pizarrón magnético.

## **ZONA VERDE O ESTERIL**

Guarda de material estéril de quirófano, unidad tocoquirúrgica y hospital. Se almacena el material ya esterilizado. Se localizará totalmente opuesta al área de recepción de material para esterilizar y a la vez, anexo a la zona de esterilizadores para que el material ya procesado no circule por zonas en donde se concentre el material sucio. Deberá ser un local cerrado y en uno de sus extremos, se comunicará con la zona de quirófano. El mobiliario consistirá en estantes de guarda estéril con puertas de vidrio para que los objetos tengan mayor protección.

Entrega a hospital. Consiste en una barra de mostrador con ventanilla mediante la cual se entregará el material esterilizado a las diferentes áreas de servicio de la unidad hospitalaria.

Entrega a quirófanos y salas de expulsión. Se localizará dentro del área de guarda de material estéril; consta de una barra mostrador con transfer de material quirúrgico mediante el cual se hará la entrega de material estéril.

Técnica de aislamiento área azul o verde. Es donde se realiza un segundo cambio de bata y botas de lona para tener acceso al área verde que es donde se guarda el material estéril; constará de lavabo, guarda para batas y cambio de botas.

## CIRUGIA

Los quirófanos son locales cuya función gira en torno de la sala de operaciones y que proporcionan al equipo quirúrgico las facilidades para efectuar segura, eficaz y eficientemente, procedimientos médico-quirúrgicos, apegados a los protocolos de diferenciación de áreas aséptica-séptica, equipamiento e instrumental en beneficio del paciente, enfocando sus funciones al tratamiento paliativo o definitivo de las enfermedades que presenta.

El servicio de cirugía se divide en tres áreas:

Espacio no restringido (área séptica o negra). Son los locales de circulación controlada por la que acceden al servicio los pacientes y el personal; se relacionan con otros servicios hospitalarios.

Espacio restringido. Es la circulación que facilita el acceso del personal y abasto de material estéril a las salas de operaciones. Comunica a los baños y vestidores de médicos y enfermeras a través de una trampa de botas y con CEYE a través de una ventanilla transfer.

La ubicación de este servicio dependerá de las dimensiones de la unidad hospitalaria. En las unidades de 12, 34 y 72 camas deberá localizarse contigua a los servicios de urgencias y admisión hospitalaria tococirugía y con acceso a hospitalización. En las de 144 y 216 camas, no es muy necesaria la comunicación con urgencias, debido a que este servicio consta de una sala de cirugía propia; sucede lo mismo con el servicio de terapia intensiva.

Sin que importen las dimensiones de la unidad hospitalaria, se deberá ubicar adyacente al servicio central de esterilización y equipo. La localización arquitectónica debe evitar cruces de circulación de servicios no afines con cirugía.

Los elementos que componen a este servicio son: Control de operaciones. Es el lugar en donde se registra y verifica la programación de las operaciones y se efectúan los procedimientos técnicos para el ingreso y egreso de pacientes del área quirúrgica.

Control. Las funciones a realizar en este local son administrativas, se controlan y generan las actividades de los demás locales. Debe ubicarse en la entrada del servicio para controlar visualmente el acceso principal y los vestidores de médicos, enfermeras e intendencia.

Transfer. Funciona como transición en la cual se realiza el cambio de camilla para pasar del área negra a la gris.

Espera de familiares. Alberga a los familiares durante la operación quirúrgica para informarles de los resultados.

Sala de operaciones. Es el local en donde se efectúan los procedimientos quirúrgicos en tejidos internos del organismo, los cuales incluyen corte, coagulación, ligadura y sutura de la región, como tratamiento directo de algunas enfermedades que presentan los pacientes y que exigen condiciones de seguridad total hacia las contaminaciones.

Sala de operaciones quirúrgicas y traumatológicas. Son los locales más importantes dentro del servicio de quirófano pues en ellos se efectúa la función primordial del servicio. Consta de lavado de cirujanos, ducto para instalaciones, trabajo de enfermeras y prelavado de instrumental. En la sala de traumatología existe un anexo donde se preparan las férulas.

En algunas salas de operaciones se manejan nichos o vitrinas para el material esterilizado previamente programado para su uso.

Recuperación postquirúrgica. Recibe a los pacientes que fueron sometidos a una operación quirúrgica y que estando bajo los efectos de substancias o gases, requieren vigilancia de cirujanos, anestesiólogos y enfermeras, desde la salida de la sala de operaciones hasta su recuperación total. Los elementos con que cuenta son camas, camillas para preanestesia, camas y camillas para recuperación, mostrador de control y armario.

Los muros y pisos de recuperación anestésica deben ser de materiales lavables; los acabados de color claro y mate para evitar reflejos.

Central de enfermeras. Es el área en donde el personal de enfermería prepara el equipo, instrumental y medicamentos, para lavarse las manos y elaborar los informes acerca del paciente.

Cubículo para anestesiólogo. Es un espacio anexo en donde los médicos anestesiólogos guardan material, medicamentos y equipo. Mediante un canal vidriado es posible vigilar el servicio de recuperación desde el interior.

Oficina del jefe de servicio. Las actividades que se realizan en este local son planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los objetivos técnicos y administrativos del servicio.

Estar médico. Es un espacio utilizado para el descanso de los médicos durante su jornada.

Guarda para equipo móvil de rayos X. Debe estar libre de mobiliario; debe haber sólo el necesario para estacionar el equipo móvil.

Lavado de cirujanos. Se sitúa en el área blanca para efectuar el lavado de los antebrazos y manos del cirujano y sus ayudantes previamente a la operación.

Prelavado de instrumental. Se sitúa en el área gris para llevar a cabo el prelavado del instrumental y guantes utilizados en cada acto quirúrgico, previo a su entrega a la central de equipos.

Además están los servicios de baños y vestidores para enfermeras; baños y vestidores para médicos; cuarto de aseo; cuarto de ropa sucia y séptico.

#### **TOCOCIRUGIA**

Es un servicio auxiliar de tratamiento que otorga atención oportuna y adecuada durante el periodo de alumbramiento, tanto para la madre como al recién nacido.

Es conveniente que se ubique con el acceso exterior comunicado en forma mínima con los servicios de cirugía, urgencias y la central de equipos y esterilización. Su localización arquitectónica debe evitar los cruces de circulación ajenas al servicio; se recomienda ubicarla en una planta para que forme un bloque con los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

El acceso desde el exterior debe facilitar la entrada a pacientes que lleguen a pie o en vehículo, por lo que debe considerarse como acceso de urgencias.

En las unidades pequeñas algunas áreas de urgencias pueden servir también para tococirugía como control, cuartos de aseo, sépticos, ropa sucia, entre otros. También conviene tener una liga cercana con el servicio de cirugía para apoyar a tococirugía en caso de alguna intervención quirúrgica u otros servicios complementarios (baños y vestidores, jefatura de servicio, descanso de médicos, etcétera).

Para el puerperio de bajo riesgo, la liga con tococirugía debe tomarse en cuenta en función de las pacientes cuya recuperación posterior al parto sea satisfactoria y no requieran más atención médica.

La relación con el banco de sangre o hematología del laboratorio es importante, ya que se puede necesitar dotación de sangre o algún examen urgente. Anatomía patológica proporciona apoyo mediante exámenes clínicos, así como la recepción del producto de la madre cuyo deceso haya ocurrido en el servicio.

Los elementos que componen a tococirugía son: Sala de expulsión. Son los locales más importantes dentro de tococirugía, pues se efectúa la función primordial del servicio. Aloja a pacientes y personal durante el proceso de parto.

El acceso debe ser único, tanto para pacientes como para el personal, para el cual se recomienda no tener puerta y en caso de que se cuente con una, debe contar con mecanismos de doble acción. Se requiere un claro libre de puerta de 1.20 m para el tránsito de camillas con dispositivos especiales para sueros y férulas con una enfermera al lado de la paciente.

El espacio de esta sala requiere dimensiones de 4.05 m de ancho por 5.00 m de largo y 2.80 m de altura libre de piso terminado a platón para alojar un gineco-obstetra, dos enfermeras, anestesiólogo y pediatra, además del equipo y mobiliario.

Debido a las actividades que se llevan a cabo en este lugar, la iluminación en el área de trabajo debe contar con una lámpara sencilla de luz y sin sombra, con movimiento (deslizable y rotatorio) con un nivel de iluminación de 10 000 a 15 000 luxes de tipo incandescente, de luz fría con regulador de intensidad, conectada al sistema de emergencia. La iluminación general será de tipo fluorescente que no deslumbre al personal y que permite realizar la limpieza del local antes y después de cada caso con un nivel de iluminación de 500 a 600 luxes, también conectada al sistema de emergencia.

Para evitar la contaminación bacteriana del aire se han diseñado sistemas de acondicionamiento de aire que considera un sistema de presiones positivas y negativas, el cual ha disminuido los riesgos de contaminación; por lo tanto, en las salas de expulsión debe haber una temperatura ambiente entre 23° y 25°C, de bulbo seco, con humedad relativa entre el 50 y el 60%; el sistema de acondicionamiento debe estar provisto de filtros absolutos de alta capacidad. inyectando aire 100% del exterior proporcionando de 12 a 15 cambios de aire por hora, para lo cual las rejillas de inyección y extracción se ubicarán de la siguiente manera: la rejilla de inyección se colocará sobre el muro opuesto al acceso a una altura de 2.70 m, mientras que la rejilla de extracción se colocará en el muro opuesto a una altura de 0.30 m del nivel de piso terminado para asegurar el barrido del aire.

Las tomas para corriente eléctrica, succión, oxígeno y gases que se utilizan en medicina, necesitan conectarse desde sus salidas hasta los equipos, por lo cual se deberán ubicar estratégicamente para permitir la libre circulación del personal. Las salidas deben estar en un módulo único de instalaciones, el cual deberá constar de dos tomas para oxígeno, dos tomas para vacío, dos tomas para succión, dos tomas para oxígeno nitroso y dos contactos dúplex de 127 V conectados al sistema de emergencia y con tierra física.

Los requerimientos de acabados deben ser: en pisos, que sean de fácil limpieza y sin juntas, con zoclo sanitario hasta una altura de 10 a 15 cm; los revestimientos en muros deben ser lavables, con el menor número de juntas posible, con esquinas redondeadas y terminando hasta el nivel del plafón; el plafón debe ser blanco, sin juntas y textura lavable.

Sala de cirugía obstétrica. Se destina a la atención de abortos y cesáreas debido a las condiciones patológicas de la paciente; las actividades que se realizan permiten la posibilidad de contaminación, por lo que es conveniente que se efectúen en un local con condiciones de asepsia rigurosa (área blanca) para proteger a la paciente y evitar que la infección se transmita a otras.

Se ubicará inmediato al área de trabajo de parto y de las salas de expulsión, entre las áreas de circulación restringida (blanca) y la gris, con acceso expedito para todas las areas a través de transfer de camillas.

Considerando el mobiliario y el equipo, se requerirán las siguientes dimensiones: 5.00 m de ancho por 5.40 m de largo y una altura libre de 2.80 m de nivel de piso terminado a plafón.

Las puertas tendrán una dimensión mínima de 1.20 m, las cuales deberán ser de doble acción con posibilidad de sujetarlas a 90°, en caso necesario, deberán contar con mirilla y protección contra golpes de camilla.

Las necesidades de acondicionamiento de aire, iluminación, instalaciones, equipo, de acabados, etcétera, son similares a la sala de expulsión.

Como medidas preventivas y de seguridad se deben instalar las tomas de corriente a 1.60 m sobre el nivel de piso terminado: utilizar apagadores a prueba de explosión, así como piso conductivo y dectectores de tierra visual y sonoro para contactos.

Lavabo gineco-obstetras. Es el lugar donde el gineco-obstetra realiza el minucioso lavado de manos y antebrazo previo a la atención de parto; estarán contiguos a las salas de expulsión y cirugía obstétrica. Para cada una de estas salas se requerirá un lavabo doble de acero inoxidable con llave mezcladora de pie o rodilla, un surtidor de solución antiséptica accionado por pedal, un portacepillos y repisa para cepillos usados.

Se ubicarán cerca del acceso a las salas sobre la circulación sin interrumpir la misma; en las salas de expulsión se encontrarán en la circulación gris; para la sala de cirugía obstétrica, en la circulación del área blanca. El revestimiento de los muros será de material lavable, con el menor número de juntas posible y hasta la altura del plano, de color blanco y agradable.

Sala de trabajo de parto. Aquí se lleva a cabo la vigilancia, atención e instrucción a la paciente que está en proceso de trabajo de parto o aborto en evolución.

Esta área deberá estar dividida con mamparas plegadizas para formar cubículos, de los cuales, cada uno constará de una cama-camilla de labor; escalerilla de dos peldaños; una silla fija; un buró y un módulo de instalaciones con una salida de oxígeno, una de succión, un contacto eléctrico y cordón de llamada a una altura de 1.50 m sobre el nivel de piso terminado.

Las dimensiones de cada cubículo serán de 1.80 m de frente por 2.40 m de largo. Las cabeceras de las camas no deben estar adyacentes a las ventanas. Se consideran tres camas de labor por cada sala de expulsión o de cirugía obstétrica.

La sala de trabajo de parto contará con un área de trabajo de enfermeras, la cual constará de una mesa de trabajo, una mesa de apoyo con lavabo y un área de guarda para utensilios y medicamentos; su ubicación debe ser estratégica.

El nivel que se recomienda es adecuado para la iluminación es de 200 a 300 luxes.

Sala de valoración, exploración y preparación. Es donde se determina si la paciente está en trabajo de parto o si debe esperar; si es el primer caso, se le prepara para ser admitida para que reciba atención y se viste con ropa del hospital. Se ubica inmediata al ingreso del servciio y cercano al área de trabajo de parto; su acceso es a través de una sala de espera interna de pacientes.

Para calcular las dimensiones de este local es conveniente contar con una mesa de exploración por cada cuatro camas de trabajo de parto, en caso de requerirse varias mesas de exploración deben colocarse en forma similiar a la sala de trabajo de parto.

El mobiliario constará de una mesa de exploración ginecológica, escalerilla de dos peldaños, mesa Pasteur, escritorio médico, silla giratoria secretarial y demás implementos de apoyo para la valoración correcta de las pacientes. Deberá contar con un sanitario con excusado, lavabo y regadera amplia para que si la paciente lo requiere, pueda ser ayuda-

da por una enfermera, así como un área de vestidor. El acceso debe facilitar el tránsito ágil de camillas y sillas de ruedas; se recomienda un claro libre de 1.20 m y con protección para golpes contra camillas a 90 y 30 cm del nivel del piso terminado.

La iluminación adecuada será de 200 a 300 luxes. Todos los materiales deben tener las características de fácil limpieza, mantenimiento y aspecto agradable.

Recuperación postparto. Es donde la paciente recupera la estabilidad de sus signos vitales. Se ubicará próximo a las salas de expulsión y cirugía obstétrica. El diseño radial de este local permitirá un control visual por parte del personal de enfermería.

Sus dimensiones consideran dos camas de recuperación por cada sala y un área de trabajo de enfermería con mesa de trabajo y alacena para guarda de utensilios e instrumentos.

El nivel de iluminación será de 200 a 300 luxes de tipo incandescente para evitar la confusión en el color de las uñas y labios de las pacientes, los cuales sirven para verificar su estado. También se recomienda que haya iluminación natural.

Los revestimientos de los muros deben ser lavables; el plafón de color blanco, sin juntas y liso; el piso debe ser favorable y absorbente al sonido; las características de los materiales deben ser de fácil limpieza, mantenimiento y aspecto agradable.

Atención al recién nacido. Se ubicará próximo a las salas de expulsión y de cirugía obstétrica, de forma adicional cuenta con un área de observación con cunas-canastilla y un área de trabajo de enfermeras con baño de artesa.

El nivel de iluminación será de 200 a 300 luxes.

Los materiales deben evitar la acumulación de polvo y ser de fácil mantenimiento.

**Control.** Es el local en donde se realiza el trabajo administrativo para el servicio; controla el acceso de pacientes, informa a los acompañantes, etcétera. Se ubica inmediato al acceso del servicio.

Comprende las áreas de atención al público con barra mostrador, para archivo y guarda de ropa (especial para el personal y de pacientes).

Por ser un servicio de 24 horas, el material debe ser resistente y duradero.

Sala de espera interna. Es el lugar en donde la paciente espera su turno de valoración o preparación para posteriormente ingresarla al área de trabajo de parto. Se considera 1.5 asientos en sala de espera interna por cada sala de expulsión; los sillones deben ser confortables y el ambiente do se ser relajante, para lo cual se requieren cuadros e iluminación agradables.

Estacionamiento de camillas y sil'as de ruedas. Aquí permanecerán las camillas y sillas de ruedas para dar servicio a las pacientes de ingreso que no estén en condiciones de caminar. Está integrado por un receso, inmediato al ingreso del servicio y a la vista del control.

Deberá tener un espacio para una o dos camillas y dos sillas de ruedas, con barra de protección contra golpes a 90 cm y 30 cm del nivel del piso terminado; requiere 1.5 camillas por cada sala de expulsión y cirugía obstétrica. Este mismo parámetro se utiliza para las sillas de ruedas.

Baños y vestidores del personal. Se localizará inmediato al servicio con separación de sexos y con área para que el personal cambie de ropa. La separación virtual divide las zonas seca, semihúmeda y húmeda. El personal de salas de expulsión puede salir al pasillo de circulación general, no así el personal de cirugía obstétrica, el cual debe salir hacia el área blanca.

Prelavado instrumental. Es el local a donde se lleva el instrumental que proviene de las salas de expulsión y de cirugía obstétrica; se lava, se revisa y se entrega en la central de equipo y esterilización. Se compone de una mesa de trabajo de acero inoxidable con fregadero y bote sanitario. Debe ubicarse en el área negra cercana a las salas de expulsión y cirugía obstétrica.

**Dictado.** Es donde el médico elabora sus informes. Requiere básicamente escritorios de trabajo, máquinas de escribir, sillas secretariales y un negatoscopio de pared.

Transfer de camillas. Es el espacio de transición en donde la paciente es deplazada de una camilla a otra cuando ingresa o sale de un área a otra; se controla y regula la temperatura, aire y asepsia.

Debe ubicarse en el acceso a la sala de cirugía obstétrica para limitar el área gris y el área blanca. El área deberá permitir desplazamiento y movimiento de camillas y del personal.

Transfer de personal. Por este lugar, el personal que labora tiene que ingresar a la sala de cirugía, para lo cual hace el cambio de botas para ingresar a la circulación del área blanca. Se localiza a la salida de los baños y vestidores del personal, de manera vestibulada para que haya un control de flujo de personal. Se colocará un recipiente para las botas de lona, gorros, cubrebocas, etcétera, para que no se vuelvan a utilizar.

Transfer de instrumental. Elemento arquitectónico en donde se entrega el instrumental para ser utilizado en los procedimientos médico-quirúrgicos. Se localizará en el área blanca que a través de una ventanilla se comunica con la central de equipos y esterilización. Tendrá puertas dobles (una cerrada y otra abierta para evitar el reflujo de aire); también contará con extracción de aire entre ambas. El lecho bajo de la ventanilla o transfer estará a una altura de 1.10 m sobre el nivel de piso terminado.

Asimismo contará con sala de espera del público, cuarto de aseo, cuarto séptico, cuarto de ropa sucia, guarda de equipos (utilería), descanso de personal y jefatura de servicio.

## **URGENCIAS**

Recibe, valora, estabiliza y atiende a pacientes no programados que necesitan al momento atención médica o quirúrgica.

Se debe ubicar en la planta baja puesto que su función así lo requiere; debe preverse el acceso factible tanto a pie como en vehículo terrestre o en helicóptero.

En unidades médicas pequeñas debe ubicarse de tal forma que tenga una liga directa con los servicios de radiología, laboratorio, CEYE e indirectamente con consulta externa.

En unidades medianas tendrá una liga directa con los servicios de radiología, laboratorio, cirugía, tococirugía, CEYE y de forma indirecta con hospitalización y consulta.

La circulación horizontal debe permitir un tránsito fluido de pacientes y camillas, y evitar el cruce con otras circulaciones.

En hospitales grandes, el servicio de urgencias cuenta con equipo de rayos X, tubo neumático hacia laboratorio, área de valoración inicial, sala de operaciones y el cubículo de ecosonografía.

Control. Es el espacio destinado al control, acceso y registro del paciente, paralelo al servicio de urgencias, que coordina el ingreso, traslado o alta administrativa de los pacientes y proporciona información a familiares.

Su ubicación debe ser visible desde el acceso y sala de espera general. Su forma debe permitir el control visual del acceso de camillas por ambulancias. En hospitales grandes contará con sala de espera interna.

Sala de espera general. Aloja a los familiares del paciente que esperan su diágnostico. Se sitúa inmediata a la zona de pacientes que llegan por su propio pie. Contará con sanitarios para hombres y mujeres y un área anexa con máquinas de café y refrescos.

Sala de espera interna. Local donde ingresan los pacientes en espera de ser atendidos, en el caso de que los consultorios de valoración se encuentren ocupados. Se consideran en unidades de más de 72 camas.

Sala de espera para visita controlada. Esta zona aloja a familiares y acompañantes que esperan al paciente en observación. Se considera en unidades de más de 72 camas.

Cubículos de valoración. Cuenta con la finalidad de diágnosticar y valorar la enfermedad del paciente.

En unidades médicas hospitalarias se sitúan inmediatas al control y a la sala de espera interna con el objeto de facilitar el ingreso del paciente.

Cubículos de curaciones. En este espacio se llevan a cabo procedimientos terapéuticos diversos bajo prescripción y supervisión médica a pacientes que así lo requieren.

Cubículos de aplicación de yeso. Esta área da atención a pacientes que requieran un elemento fabricado de yeso, empleando técnicas terapéuticas específicas. Está equipado con mesa rígida, polipasto, mesa de trabajo con lavabo y trampa de yeso, entre otros.

Central de enfermeras de primer contacto. Su localización debe permitir el apoyo a los cubículos del área de primer contacto y consta de área de atención y trabajo administrativo, lavado y preparación de material y equipo médico.

Cubículo de inyecciones. Se localiza cerca de la sala de espera y hacia el interior de la zona.

Mesa de Karam. Se sitúa dentro del área de primer contacto en todas las unidades hospitalarias. Se diseña como barra de apoyo con colchoneras y barandal desmontable y guarda visible inferior.

Cubículos de observación para adultos. Su disposición es en forma individual para ofrecer aislamiento al paciente.

Central de enfermeras de observación para adultos. Espacio que cuenta con zona de atención, trabajo administrativo, lavado y preparación de material, equipo médico y guarda de material durante las 24 horas.

Sanitario de pacientes. Es para uso exclusivo de pacientes que pueden desplazarse a pie. Se sitúan cerca del acceso de observación, contarán con retrete y lavabo.

Cubículo de observación de menores. La función de este local es proporcionar cuidados terapéuticos intensivos a los pacientes pediátricos.

Serán cubículos individuales que ofrezcan intimidad, dispuestos en forma radial en torno a la central de enfermeras.

Observación pediátrica en cunas. Local en donde se proporcionan cuidados terapéuticos intensivos a los pacientes pediátricos. Su ubicación será visible desde la central de enfermeras.

Cuarto de venoclisis. Local destinado para realizar procedimientos de instalar o retirar venoclisis, punciones umbrales, yenodisecciones y toma de biopsias a pacientes pediátricos. Su diseño permitirá aislamiento y libertad de maniobra del personal médico y de enfermería.

Central de enfermeras de observación de menores. Su localización permitirá el dominio visual de los cubículos de observación.

Radiodiagnóstico de urgencias. En este local se efectúan la toma de placas radiológicas de urgencias. Se localiza contigua a cirugía de urgencias; contará con: cuarto obscuro y área de estación para equipo de rayos x de arco en C tipo movible.

Ecosonografía. Local de apoyo con espacio para dar cupo a una camilla.

Sala de cirugía de urgencias. Se localiza cerca al área de radiodiagnóstico de urgencias con comunicación directa a las demás áreas del servicio, mediante una circulación interna. Está equipada con transfer de camilla para pacientes, camilla tipo transfer de área negra a gris, sala de operación general, área blanca y lavado de cirujanos, baño-vestidor para personal masculino y femenino y material estéril.

La zona se complementa con los locales siguientes: cubículo de trabajo y descanso de médicos, cubículo del jefe del servicio, área de la secretaria del jefe de servicio, cubículo de trabajo social y de coordinación de asistentes médicas; área de descontaminación (espacio donde se asea al paciente); la estación de camillas y sillas de ruedas se localiza cerca del acceso de pacientes en ambulancias y vehículos particulares, consta de barras protectoras de golpes colocadas a 20 y 90 cm de altura sobre el nivel de piso terminado; guarda de equipo, séptico; cuarto de aseo de instrumental; cuarto de ropa limpia y de pacientes.

## **■ UNIDAD QUIRURGICA**

Area donde efectúan intervenciones quirúrgicas, con el objeto de estudiar las afecciones y enfermedades.

#### TIPOS DE CIRUGIA

Cirugía general. Comprende operaciones que se realizan en un quirófano común independiente del carácter quirúrgico. Las intervenciones que se efectúan en este servicio son de tórax, abdominales, craneales, así como las llamadas operaciones menores. Debe contar con salas para equipo especial; sala separada para retirar y sustituir los vaciados de escayola, la cual puede situarse cerca del departamento de urgencias; una sala de operaciones especial para intervenciones de ojos, garganta, nariz y oído que debe contar con dispositivos de oscurecimiento, no requiere grandes dimensiones como la cirugía general; en la sala de operaciones citoscópicas también se utiliza equipo especial, debe ser independiente y ubicarse lejos de los quirófanos, junto a rayos X y urgencias.

Cirugía ambulatoria. Es aquella que no necesita hospitalización puesto que las intervenciones que se realizan en ella son de pronta recuperación. Consta de una sala de espera, área de control, jefatura del servicio con trabajadora social o secretaria, local de entrevistas, sala interna para pacientes, apoyo de servicios (aseo y séptico), sanitarios, baños y vestidores para pacientes separados de los del personal y bodega de utilería.

Cirugía asistida por computadora. El objetivo de esta tecnología es realizar la cirugía invasiva mínima con la ayuda de computadora, en la cual se utilizan como base los sistemas de resonancia magnética, topografía computarizada e imagenología tridimensional.

## **ZONAS DE LA UNIDAD**

Se divide en tres areas:

Zona verde o séptica (ropa de calle). Consta de control e informes, salida de recuperación, estación de camillas, entrada de familiares a cuidados intensivos; entrada a filtros que comprende: transfer de paciente, baños y vestidores para hombres y mujeres, area de personal, oficina y quirófanos.

Zona amarilla o semiaséptica (ropa quirúrgica). Está integrada por la salida del transfer, salida de vestidores del personal, entrada de pacientes a recuperación y enfermería, escalera que conduce al área de descanso del personal y dictáfonos, cuarto de aseo para áreas asépticas y semiasépticas.

Zona roja o aséptica (totalmente esterilizada). Entrega a salas: quirófanos, craneógrafo, ventanilla de entrega de paquetes estériles, depósito de equipos, drogas y utensilios, preanestesia o de preparación de paciente, revelado de rayos x, preparación de yeso para ortopedia, estación de enfermeras con sus respectivas áreas de apoyo y lavado de instrumentos.

## **CONSIDERACIONES EN PROYECTO**

Los medios de contaminación en un área aséptica son: À través de los zapatos. Es fundamental que toda persona que ingrese a las áreas áseptica y semiaséptica pase a través de los filtros para la colocación de la ropa quirúrgica (incluyendo las polainas). No se debe ingresar al área verde con este vestuario; en caso de ingresar al área amarilla debe cambiarse de polainas antes de ingresar nuevamente al área roja.

A través de las ruedas de camillas y carros transportadores. Para evitar la contaminación se debe evitar lo siguiente:

- el paciente siempre debe ingresar al área amarilla y roja a través del transfer de salida,
- deben utilizarse diferentes camillas en áreas verdes, amarillas y rojas,
- los carros de entrega de material esterilizado no deben salir de la zona roja y
- los carros de recolección de talegas selladas de elementos postquirúrgicos no deben pasar de la zona amarilla a la zona verde.

A través del aire. Para evitar la contaminación por este medio natural se recomienda:

- un sistema de aire acondicionado forzado cuyo flujo circule en un solo sentido, utilizando diferentes presiones según el grado de asepsia del ambiente,
- permitir el paso del aire a los quirófanos a través de la cámara de flujo laminar, perfectamente descontaminado mediante filtros,
- evitar abrir las batientes de las ventanas al exterior y
- dar mantenimiento constante al aire preventivo y correctivo y cambiar filtros absolutos.

Contaminación de los quirófanos por gases residuales. En las áreas donde se aplican gases anestésicos por lo general queda un residuo contaminante perjudicial. Para evitar esta contaminación se deben tomar las medidas siguientes:

- · considerar rejillas de extracción de aire y
- crear un sistema de extracción de aire que arrastre dichos gases.

## **FUNCIONAMIENTO**

Su relación con la hospitalización es muy estrecha puesto que los enfermos son encamados antes y después de la intervención quirúrgica.

El banco de sangre tiene mucha importancia en este servicio. La central de equipos y esterilización mantiene intercomunicación con el quirófano por medio de un *transfer*.

El laboratorio de anatomía patológica analiza los especímenes enviados por el médico para dar un resultado lo más rápido posible durante el proceso de intervención.

El mortuorio del hospital tiene contacto con este servicio para el traslado de cuerpos de enfermos fallecidos. La conexión de la lavandería debe ser de tal forma que no cruce zonas del hospital con el fin de evitar contaminaciones.

Cuenta con relación funcional con recuperación postoperatoria, CEYE (central de equipo y esterilización), preparación prequirúrgica, área blanca, área gris y terapia intensiva. La separación de áreas evita la contaminación por medio de circulaciones que son área blanca por donde circulan los médicos con comunicación directa con los baños y vestidores y el área gris.

## PARTES DE LA UNIDAD QUIRURGICA

Quirófano. Es auxiliar de tratamiento para el hospital donde se realizan operaciones quirúrgicas. Se considera que es la culminación de los estudios realizados por el servicio auxiliar de diagnóstico.

La localización arquitectónica del quirófano procurará evitar cruces de circulaciones ajenas al servicio.

Los quirófanos se categorizan en cirugía general, cirugía apoyada con rayos x (microcirugía) o laser o radio diagnóstico que significa una dimensión muy grande. Hay quirófanos que necesitan un cuarto adicional para equipos tecnificados (rayos x, microcirugía, etc).

Las intervenciones quirúrgicas especiales (corazón, cerebro) necesitan más dimensiones puesto que sus actividades son de más cuidado.

Un quirófano completo puede estar constituido con cámaras para trasmisiones de uso interno y transmisiones simultáneas para enseñanza. También los quirófanos de enseñanza ocupan este equipo. La altura mínima de un quirófano debe ser de 2.80 de piso a plafón alrededor de la mesa de operaciones, 3.00 ó 3.20 m cuando se usan lámparas o reflectores adicionales. La iluminación característica de estas requiere 800 luxes. Los quirófanos especiales requieren flujo laminar para evitar las infecciones.

Determinado el número de salas quirúrgicas especiales, se puede calcular el número de quirófanos generales:

**OPA** 

No. de quirófanos =

DA x OPQD

Donde:

DA = días por año en que funciona cirugía OPQD = operaciones por quirófano y día

Lavado de cirujanos. Es el lugar donde el cirujano se lava previamente a la intervención quirúrgica; prevé la contaminación. Se compone de un lavabo de acero inoxidable.

Oficina de anestesia. Aquí el anestesiólogo trabaja en forma administrativa y prepara los analgésicos que se aplicarán al paciente.

Oficina del médico. Este local sirve para que el médico desarrolle las actividades del servicio. Tienen relación directa con la oficina de control.

Séptico y aseo. Aquí se coloca el material contaminado que sale del servicio (cómodos, etcétera) evitando que circule en otras áreas del hospital.

**Dictado y descanso de médicos.** En este local se dictamina el resultado de la operación y descansa el personal médico.

Baños y vestidores. Cuentan con zona de regaderas y zona de sanitarios.

## **ACABADOS**

Los acabados deben ser esterilizables; pueden ser de plástico vulcanizado o revestimientos no porosos y con coeficiente eléctrico negativo. Todas las aristas verticales y horizontales de los muros deberán ser de media caña. Los elementos que se dispongan sobre los muros deberán ir perfectamente incrustados con el objeto de evitar la acumulación de polvo.

En cuanto a puertas es conveniente que sean de doble abatimiento. Las tomas de corriente eléctrica deben situarse a 1.50 m para evitar el contacto con los gases, los cuales entre más densos se situarán a 3.50 m del piso terminado.

El área donde se sitúa la mesa de intervención quirúrgica debe contar con un plafón al cual quede Integrado la cámara de flujo laminar, la cual debe cubrir el área de la mesa de intervención; debe contar con un corredor lumínico perimetral, trabajado a 45º para dar mayor ángulo de iluminación al quirófano, evitar los puntos de sombra y buscar una iluminación uniforme en el centro.

La iluminación de los corredores debe estar incrustrada en el techo para lograr una superficie lisa.

## **INSTALACIONES**

Sus instalaciones son: eléctricas que constan de: alumbrado, tableros de aislamiento, rayos x portátil, sistema de tierras físicas, lámparas para cirugía; telecomunicaciones constituidas por: intercomunicación, informática, circuito cerrado de televisión y sonido; gases de oso en medicina que son: oxígeno, aire, vacío, óxido nitroso, alarmas técnicas. Las instalaciones hidrosanitarias son: agua fría, caliente, vapor, RAC, RV, drenaje, ventilaciones; acondicionamiento de aire: rejillas de inyección, de extracción, de retorno y sus controles; equipo médico: lavabos cirujanos, resucitadores, carro rojo, hemodiálisis, extractores de flemas, equipos de anestesia, consolas esterilizantes, etc.

Los gases que se usan en medicina requiren tuberías con tomas murales. El muro de ladrillo se ranura para introducir los conductos de instalaciones; es mejor que el muro de bloque. Normalmente los muros que componen el quirófano son de ladrillo.

## **SERVICIOS GENERALES**

## **NUTRICION Y DIETETICA**

Tiene por objeto el estudio del valor nutritivo de los alimentos, de las enfermedades ocasionadas por la nutrición y la determinación racional de los regímenes alimenticios convenientes para cada perso-

na. A través de este servicio se logra la planeación, adquisición, preparación y distribución de los alimentos, control de gastos de operación del servicio y la promoción de la educación nutricional. Los objetivos principales de este servicio son: proporcionar alimentación adecuada a pacientes y personal; programar y promover en coordinación con otros servicios la enseñanza nutricional a pacientes, familiares de éstos, a personal del servicio, a personal de otros departamentos y a estudiantes de medicina; control administrativo de la materia prima, del equipo y utensilios y del personal del servicio; participar en actividades académicas y de investigación bioquímica o de mercadotecnia de los alimentos.

La ubicación para este servicio debe considerar que existen movimientos de elementos como entrada de alimentos crudos y salida de alimentos preparados, los cuales deben ser fluidos; así como los recorridos de los alimentos, puesto que deben ser libres y protegidos de contaminaciones y lo más cortos posible para conservar la temperatura. De esta manera se deduce que el andén debe ser exclusivo para el servicio, las circulaciones verticales y los elementos de transporte para alimentos a pacientes.

Los componentes son:

Jefatura de dietología. El responsable hace que los objetivos y funcionamiento se cumplan con base en normas, instructivos y reglamentos para la operación adecuada del servicio.

**Recepción de víveres.** Se reciben los víveres del proveedor, se verifica, coteja, determina y comprueba la calidad y cantidad del pedido solicitado.

Almacén de víveres. Los víveres son almacenados en dos secciones: almacén seco, donde los víveres se colocan sobre anaqueles y a una temperatura ambiente; almacén de refrigeración, se disponen refrigeradores a diferentes temperaturas según el tipo e víveres.

**Preparación previa.** Consiste en limpiar, cortar, moler, pesar y racionar los alimentos para elaboración posterior o distribución. Se basa en el tipo de menú, cantidad de raciones programadas y requisición diaria.

Cocción y aderezo. En esta sección se distribuyen los alimentos para su cocción según a:

- las marmitas: leche que interviene en la elaboración de avenas, atoles, chocolate, café y postres;
- sopas de verduras, crema, caldos y pastas, y todos los guisados de tipo caldoso;
- las estufas con plancha: carnes como hamburguesas, salchichas, bistec, costilla, chuleta, jamón y empanizados;
- preparaciones mixtas como: hot cakes, sincronizadas y vegetales salteados;
- a las estufas de quemadores: frituras en general de carnes, vegetales, tortillas, salsa, cocimiento de cereales, pasta e infusiones; y
- al horno: frutas como manzana, camote, plátano; vegetales, carnes como: lomo, pescado, pollo y cerdo; preparaciones mixtas al gratín, pastelería y repostería.

Existen mesas de apoyo con instalaciones de agua caliente y fría, donde se efectúa el aderezo final.

Distribución de alimentos. La distribución se logra mediante carros de transporte para alimentos fríos y para alimentos calientes, los cuales se colocan en una banda transportadora de charolas que llega a una ventanilla para su entrega. Una vez terminada la entrega, las charolas se recogen en orden.

Comedor. En esta área está dispuesta la estación de agua y café de autoservicio. El ambiente debe ser agradable de acuerdo al diseño del mobiliario. En el lavado de vajilla se colocan las charolas sucias.

Lavado de vajilla. En esta sección se quitan los residuos de comida, algunos residuos pasan al triturador y la vajilla es colocada en canastillas para entrar en la máquina lavadora. Después de que la vajilla está limpia, se coloca en los carros de transporte para ser usada nuevamente.

Lavado de ollas. Los utensilios y recipientes que son usados en la preparación previa, cocción y mesas de aderezo, pasan al área de lavado de ollas. Una vez limpios y secos se colocan en anaqueles, cajones o mesas en el lugar de uso.

Laboratorio de leches. Tiene por objeto lograr que se realice la preparación de biberones y fórmulas lácteas con el máximo de eficiencia e higiene.

Este servicio es muy importante, puesto que las enfermedades gastrointestinales, tienen gran incidencia en recién nacidos y lactantes, lo cual representa un porcentaje elevado de mortalidad.

Los biberones usados se recolectan en canastillas y son transportados a la zona de lavado del laboratorio de leches, donde se entregan las canastillas con biberones a través de una puerta holandesa. Se procede a desocupar las canastillas y lavar las botellas exteriormente con agua caliente y detergentes adecuados. En el interior son lavadas con cepillos manuales o eléctricos, para evitar residuos o sedimientos de leche.

Después del tiempo requerido para la esterilización, se sacan las botellas y mamilas del autoclave para proceder a llenarias con leche y colocar mamilas y cubretapones, indicando fecha, hora de preparación y lugar de destino. Es recomendable esterilizar nuevamente los biberones en el autoclave para eliminar los gérmenes que puedan provenir del proceso de preparación de llenado de fórmulas.

Las instalaciones en dietología son las siguientes: energía eléctrica, agua, drenaje, gas y vapor. La ventilación e iluminación naturales deben ser excelentes debido a las condiciones térmicas, además de la extracción mecánica y acondicionamiento de aire.

Los materiales de acabado tendrán las condiciones necesarias para evitar la adherencia de la grasa; resistentes a la fricción, abrasión y antiácidos. Se recomienda en pisos keralita o loseta de barro antiderrapante; en muros, cintilla y cancelería de aluminio con plástico laminado y vidrio; el plafón, aplanado de yeso y pintura de esmalte.

#### INTENDENCIA

Controla el acceso de servicio al hospital, coordina el trabajo del personal de intendencia y abastece el material y equipo requerido para aseo y limpieza en las distintas zonas. Está integrado por dos zonas: la primera de tipo administrativo y de control y la segunda de almacén de accesorios, utensilios y equipo. La iluminación se compone de lámparas de tipo fluorescente, requiere contactos eléctricos, así como teléfono para comunicaciones externas e intercomunicación con otras áreas del hospital.

Cuarto séptico. En el cuarto séptico, los materiales de acabados deben ser tales que faciliten la limpieza, por lo tanto se recomienda el uso de loseta de barro comprimido en piso, cintilla vitrificada en muros y yeso y pintura de esmalte en plafón. Requiere buena ventilación e iluminación con objeto de crear excelentes condiciones de higiene. La renovación del aire se logra con extractores de operación mecánica.

#### **CONTROL DE PERSONAL**

Controla la asistencia del personal; dentro de sus funciones, informa al administrador general o jefe de personal de la irregularidad de asistencia de algún empleado del hospital. Se compone de oficina (administrar y controlar la asistencia del personal); tarjeteros (elementos para colocar las tarjetas de asistencia); atención al personal (dar información, solicitar y entregar las tarjetas de asistencia); reloj checador (elemento para registrar sobre la tarjeta de asistencia la hora de entrada y salida del personal).

El mobiliario consta de mesa escritorio, silla secretarial, gabinete universal y cesto para papeles en la zona de oficina; portatarjetas en la zona de tarjeteros; en atención, mostrador y en la zona del reloj checador, buzón para depositar las tarjetas.

## LAVANDERIA

Es un servicio de apoyo que presta a toda la unidad hospitalaria, por lo que su ubicación debe considerar que la circulación sea lo más directa y sencilla posible. Para lograr un servicio óptimo se requerirá un espacio amplio con iluminación y ventilación naturales, lo cual se logrará con una orientación adecuada. El equipo y mobiliario se calcula en función del volumen de ropa que se maneja en cada unidad.

Se debe considerar área gris por funcionar como supresora de contaminación y suciedad a la que está sujeta la ropa.

Se deberá ubicar contigua a la casa de máquinas, puesto que entre más cercana esté a ésta, los fluidos llegarán mejor sin pérdidas de presión; por el peso y vibración de los equipos, se considerará la planta baja. No deberá ubicarse cerca de los servicios de alimentos o productos esterilizados. Se considerará localizarla debajo de la torre de hospitalización para posibilitar el uso de un ducto que haga llegar la ropa sucia a la lavandería y de esta manera evitar que pase por áreas blancas.

Se compone de:

**Recepción y selección de ropa sucia.** Se efectúa un conteo al 100% para documentar el movimienot de ropa sucia y se clasifica por tipo y grado de suciedad para formar bultos.

Lavado y extracción. Ya pesado y clasificado el bulto, se lleva a la máquina lavadora de acuerdo al tipo de fórmula. El proceso de higienización se lleva a cabo mendiante los productos químicos, acción mecánica, temperatura y tiempo.

Secado. El equipo utilizado para esta área es un cilindro que hace girar la ropa aplicándole una corriente de aire caliente, la cual secará de manera parcial o total la ropa. La ropa secada totalmente se doblará y acomodará en un carro para guardarse en el almacén de ropa limpia. La ropa secada parcialmente se transportará a la máquina planchadora.

Doblado y planchado de ropa plana. La ropa llega de las tómbolas secadoras hasta la planchadora, la cual cuenta con bandas y rodillos calefactores por los que pasarán las prendas planchándose y secándose en un solo paso. Posteriormente se doblará y se transportará al almacén de ropa limpia.

Almacén y entrega de ropa limpia. Es un local cerrado y aislado. Se compondrá de anaqueles tipo esqueleto para la guarda de ropa ya clasificada. La entrega de ropa se realizará por medio de un carro.

Oficina del jefe de servicio. Constará de un área de pequeñas dimensiones con un escritorio y un archivero, además de la guarda de insumos y sanitarios para el personal. Tiene relación directa con los servicios de: urgencias, anatomía patológica, hospitalización, terapia intensiva, medicina física, cirugía y tococirugía; la relación es secundaria con consulta externa, medicina preventiva y oficinas administrativas. Debe contar con iluminación natural y artificial y sistema de acondicionamiento de aire.

### **BAÑOS Y VESTIDORES DEL PERSONAL**

Estos servicios funcionan cuando el personal inicia sus labores y cuando termina su turno de trabajo, ya que cambia su vestimenta sólo al entrar o salir del hospital. Usa lavabos y sanitarios durante su jornada de trabajo. Se divide en dos zonas: la húmeda y la seca; la primera comprende mingitorios, lavabos y regaderas; la segunda, los casilleros que requiere el personal.

Generalmente los casilleros son de dimensiones de 30 x 45 x 90 cm dispuestos en pares verticales y separados del piso por un zoclo y una losa de peralte de 20 cm. Se debe procurar que las áreas para los baños y vestidores se encuentren los más cerca posible de los accesos y las casas de máquinas de las unidades médicas; asimismo, se debe facilitar el desplazamiento de los trabajadores a sus labores.

La orientación debe permitir que las ventanas faciliten la ventilación y la iluminación naturales; de forma vertical se puede resolver mediante domos o entradas de aire y luz en forma suficiente. Se componen de:

Vestíbulo de acceso o salida. Debe facilitar el control visual hacia los interiores de los espacios. Se ubica antes de los vestidores.

**Vestidores.** Constará de casilleros, los cuales se dispondrán en grupos para que faciliten el acceso y en lugares fijos. Su espacio está limitado por las bancas, las cuales facilitan el cambio de ropa.

Regaderas. Se ubican de tal manera que se evite que la humedad y el vapor causen daños a los casilleros o a los materiales de acabado. La superficie destinada al secado corporal debe ser amplia para evitar que el agua se riegue hacia el área de casilleros. Las regaderas deben estar dividas por medio de mamparas, muros y puertas, los cuales también pueden encauzar aguas y vapores.

Sanitarios. Se incluyen lavabos y excusados para hombres y mujeres; el área de excusados y mingitorios se dividirán mediante muros y mamparas directamente apoyadas del piso. Este servicio requiere instalaciones hidráulicas y sanitarias para el suministro de agua caliente y fría, así como desagüe de aguas negras o jabonosas para todos los muebles sanitarios.

Los materiales de los muros deben ser accesibles para limpieza y que requieran poco mantenimiento; el piso debe ser de material antiderrapante con acabados impermeables.

## ALMACEN

Proporciona las condiciones óptimas para el recibo, clasificación y resguardo de los insumos que se requieran a fin de cubrir las necesidades de las diversas áreas operativas que ayudan en el buen funcionamiento de la unidad.

El espacio dependerá de la distribución de anaqueles. La dimensión va de acuerdo al número de camas del hospital. El acceso al área de descarga será directo, por lo que contará con una entrada para proveedores y un espacio para maniobrar.

Elementos componentes:

**Recepción.** Se destina para el recibo del material y se verifica que corresponda al solicitado. Se coloca en estibas y posteriormente se selecciona y almacena.

Control. Se realizan las tareas de elaboración de requisiones, control de artículos e insumos recibidos. Es un espacio abierto para controlar las diversas áreas que componen el almacén. Anexo a esta área se encuentra cómputo que registra todos los movimientos.

**Despacho.** Entrega el material que requieren las diferentes áreas del hospital a través de una barra de atención o por la puerta de acceso independiente cuando se trate de una carretilla portabultos.

Estiba y guarda. Es el almacenamiento clasificado de todos los artículos o insumos requeridos en la unidad. Debido a su diversidad y la forma de sus paquetes, es necesario establecer el amueblado adecuado para aprovechar al máximo el espacio.

Inflamables. Es donde se almacenan los insumos que por sus características de alto riesgo requieren mantenerse separados del resto del material. Debe estar ventilado y contar con equipo contra incendio.

*Empaques.* Es donde se guardan momentáneamente los empaques de productos clasificados y almacenados de acuerdo al grupo de suministro.

Abasto a granel. Guarda el material de curación para despacharse hacia el área de hospitalización o áreas de usuarios. Las iluminación será por medio de lámparas fluorescentes, la instalación de salidas de voltaje es necesaria para la conexión de aparatos eléctricos (máquina de escribir, etcétera). Se proveerá de un sistema de emergencia para la energía eléctrica.

Los materiales deben ser de fácil aseo, poco mantenimiento y resistente al uso, tomando en cuenta que se manejarán soluciones inflamables. Si cuenta con ventanas, éstas deben estar dispuestas de tal forma que eviten la penetración de luz solar pero que circule el aire. También se evitará la entrada de agua pluvial, insectos y roedores.

#### **TALLERES DE CONSERVACION**

Proporciona los servicios de conservación a los inmuebles y el de mantenimiento para el equipo, mobiliario e instalaciones de la unidad. Para poder realizar este servicio, se necesitan tres operaciones, las cuales son:

Mantenimiento preventivo. Realizará los trabajos que especifique el fabricante de los equipos y mobiliario con el fin de evitar el desgaste prematuro y el mal funcionamiento.

*Trabajos de conservación.* Consiste en las reparaciones que puedan requerir los inmuebles.

**Servicios básicos.** Son los trabajos que realizan los diferentes talleres de conservación y que sirven para ejecutar las rutinas de limpieza.

Este servicio deberá tener una comunicación directa con los servicios restantes del hospital. Su ubicación se determinará cerca de la circulación general para evitar recorridos largos. También debe estar cerca de la casa de máquinas y del almacén en el caso de necesitar material o refacciones en forma urgente. Un espacio libre permitirá ejecutar los trabajos. Los elementos que componen los talleres de conservación son:

Oficina del jefe de conservación de la unidad. Se ubicará dentro del área técnicoadministrativa. Es el lugar en donde se programan las actividades diarias de todo el servicio y donde se autoriza la subrogación de trabajos especializados a particulares, así como la autorización de compra y consumo de refacciones.

Oficina del subjete de conservación de la unidad. Se encarga de supervisar los trabajos del personal operativo, además de registrar la productividad del área operativa.

Apoyo administrativo. Es donde se concentra toda la información (órdenes de compra, de servicio, etc.) de los trabajos realizados por jefatura de conservación.

Taller de equipos médicos. Debido a la complejidad de los equipos debe contar con equipo, instalaciones y herramientas adecuadas para proporcionar mantenimiento. Contará con salida de aire comprimido, contactos eléctricos de 110 y 220 V debidamente conectados a tierra.

Estas áreas se complementan con los talleres de electricidad, plomería, acondicionamiento de aire, bodega de material de contratistas y limpieza.

## CONSTRUCCION

En la determinación del proceso constructivo interviene el costo, el tiempo y la facilidad de ejecución. Se debe analizar en los estudios preliminares con el objeto de transformar la imagen interna y externa de la construcción.

#### **ESTRUCTURA**

El concepto estructural es fundamental ya que de él depende lograr la adecuada flexibilidad en crecimientos futuros. La estructura generalmente está formada por losas, trabes y columnas de concreto armado. Estas se construirán de concreto armado, metálicas y prefabricadas. Para su cálculo se tiene que realizar un estudio exhaustivo de las cargas que genera el personal, equipo, instalaciones, etcétera. El sistema constructivo repercutirá en la rapidez de la construcción.

Junta constructiva. Se emplea para unir cuerpos, circulaciones de distancias mayores a 50 m. Su empleo optimiza el trabajo del edificio.

**Ventanas.** Serán moduladas para la fabricación. **Revestimientos.** Se recomiendan materiales no porosos que eviten la acumulación de bacterias.

## INSTALACIONES

Los controles de las instalaciones deben alojarse estratégicamente y estar concentrados por nivel o servicio para su adecuada operación y mantenimiento.

Las trayectorias verticales serán por ductos bien definidos con el objeto de detectar cualquier fuga. Las trayectorias horizontales de los ramales principales de las instalaciones coincidirán con las circulaciones de los espacios arquitectónicos. Con el objeto de evitar algún desperfecto en caso de sismo, se evitará pasar ductos en el punto donde se juntan dos cuerpos.

## **■** ELECTRICAS

Los sistemas de información serán parte relevante de la operación de un hospital. Los sistemas funcionan junto con la infraestructura computacional del edificio que albergue el hospital.

Por medio de una red se pueden conectar unidades médicas con el sistema de salud, lo que permite la operación y el control de la administración de los conjuntos médicos.

El edificio que albergue los sistemas de información estará compuesto por redes locales interconectadas para el control de pacientes, aparatos médicos, historial médico, etcétera, con el propósito de obtener informes y estadísticas.

Se contará con sistemas basados en el conocimiento para apoyar a la toma de decisiones, los cuales, al accesar las diversas bases de datos, recomendarán las líneas de acción más confiables para tener mejores resultados organizacionales y financieros.

#### SUBESTACION ELECTRICA

De acuerdo con las dimensiones de los hospitales se pueden hacer predimensiones.

Generalmente, la acometida llega en tres fases (trifásica) y se transforma a un circuito de dos transformadores y baja el voltaje primario de distribución interna del hospital de tres fases con el objeto de reducir los costos de consumo y de manejo de energía.

Esta subestación se respalda con una planta de emergencia trifásica al 50%; su energía se genera por medio de un motor que consume diesel y da servicios para acondicionamiento de aire, elevadores, fluidos (equipos de vacío, bombas, etcétera) y el equipo médico que se requiera.

La planta eléctrica de emergencia se debe hacer en un cuarto independiente. Los equipos independientes en una emergencia no son respaldados por la planta auxiliar.

Las zonas principales son las que se deben atender en caso de falla de energía.

## **ILUMINACION**

El sistema ambiental de iluminación es uno de los métodos más actualizados para abarcar las necesidades en las edificaciones para la atención a la salud puesto que logra un mayor confort visual en los usuarios.

El uso de la energía eléctrica es más eficiente, amplía el servicio de emergencia de iluminación, la vida útil de equipos y mantenimiento los ámbitos para el desarrollo de actividades se optimizan y se mejoran.

En los costos de consumo, energía, equipamiento, colocación, uso y mantenimiento se ahorran porcentajes desde 35% hasta 20% sobre los costos de los sistemas tradicionales.

En el hospital, la iluminación es uno de los factores más importantes, pues afecta la comodidad, su eficiencia y aun su belleza.

Es muy importante evitar los reflejos, principalmente en las zonas de atención especial, por lo que muros, pisos y techos deben estudiarse minuciosamente para determinar el tipo e intensidad de luz que sean convenientes para cada local.

Para la iluminación general de los hospitales hay ciertos requisitos a los que deben concederse atención especial, como son la necesidad de usar en la instalación los accesorios que puedan limpiarse fácil y rápidamente y que por su forma sean los más repelentes posible al polvo, proporcionando de tal modo, además de sanidad, eficacia de los focos luminosos.

La eliminación de rincones oscuros se logra colocando luces de adecuada intensidad en los lugares apartados. La disposición de los circuitos de la instalación requiere un perfecto criterio de tal forma que se pueda utilizar la iluminación mínima o máxima, según se necesite.

Esta división se aplica especialmente a pasillos, salas grandes de enfermos, bibliotecas, comedores y otros locales donde la luz instalada correctamente, ya sea suave o muy intensa, resulta conveniente y económica.

La intensidad de iluminación de una superficie depende de varios factores. El voltaje de la lámpara se determina después de haber calculado el área de la superficie que se debe iluminar, la distancia entre focos y su altura.

Para lograr una adecuada iluminación en un cuarto se deben estudiar sus proporciones generales, color y material de los muros y techos y, por último, las condiciones en que estará el cuarto cuando ya esté en uso.

En áreas donde se necesite más iluminación se puede colocar las lámparas de manera económica y


fácil con un nivel medio y con un equipo auxiliar con el objeto de iluminar correctamente la proximidad del área de trabajo.

Cuando se usa iluminación complementaria se debe evitar producir el contraste entre el área de trabajo y las que la rodean, proveyendo una cantidad de luz adecuada a todo local.

Al estudiar la iluminación para saber la intensidad adecuada en algún local, también se debe precisar con detenimiento la difusión, dirección, etcétera, con el fin de evitar sombras perjudiciales.

Para el alumbrado de emergencia existen varios sistemas como:


- instalación eléctrica independiente con motor;
- instalación eléctrica con turbina hidráulica;
- con acumuladores cargados con rectificador o con grupo motogenerador; y
- lámparas portátiles independientes de proyección concentrada que cuentan con baterías propias.

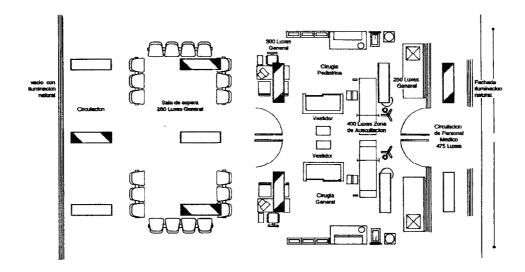

SISTEMA DE ILUMINACION TRADICIONAL EN UN MODULO DE CONSULTA EXTERNA										
Símbolo	Descripción de luminaria	Dimensiones largo/ancho/altura	Servicio	Cantidad	Potencia instalada					
	Fluorescente 2 x 34 w tipo empotrar	122 x 30 x 18 cm	Normal	06	510 w					
	Fluorescente 2 x 34 w tipo empotrar	122 x 30 x 18 cm	Emergencia	06	510 w					
<b>%</b>	Incandescente 1 x 100 tipo auscultación	Tripié 45 cm diámetro alto 130 cm	Emergencia	02	200 w					

Indice de energía para la iluminación: 160 w/94.20 m² = 12.50 w/m²


Observaciones: La dimensión de las luminarias limita las posibilidades de diseño y propicia el desperdicio de energía debido a que es una fuente de emisión lumínica diseñada para satisfacer las necesidades de trabajo visual intenso.

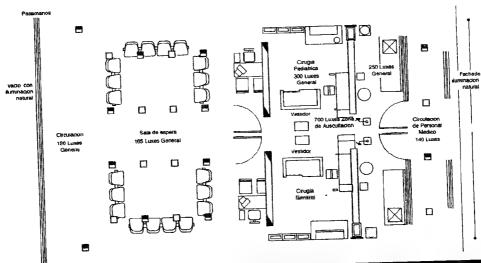

	SISTEMA DE ILUMINACION A	MBIENTAL EN UN MOD	ULO DE CONSU	LTA EXTERNA	
Símbolo	Descripción de luminaria	Dimensiones (cm) largo/ancho/altura	Servicio	Cantidad	Potencia instalada (w)
	a continue amortist		Normal	02	160
	Fluorescente 2 x 32 w tipo empotrar		Emergencia	02	160
	Fluorescente 2 x 32 w tipo empotrar	_	Normal	10	200
	Fluorescente 1 x 13 w tipo empotrar	1	Emergencia	12	240
•	Fluorescente 1 x 13 w tipo empotrar	1	Emergencia	02	100
⊕₌	Halógena 1 x 50 w tipo auscultación	base 30 x 30 alto 130	Emergence		


Indice de energía para la iluminación: 860 w/94.20 m² = 9.12 w/m² Observaciones: La esbeltez y dimensión de los nuevos diseños de las luminarias indicadas en este ejemplo, permiten mejores como siciones en el platón, y se diferencian las densidades de iluminación (luxes) según las tareas visuales para desarrollar en cada espa-

cio; así se optimiza el uso de energía. La combinación de temperaturas de color resaltan los valores formales de diseño, lo que proporciona al personal médico y usuario del inmueble ambientes más cálidos y confortables.

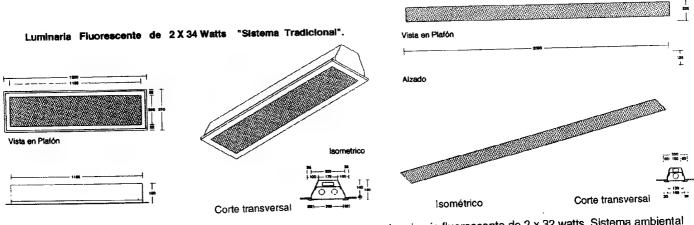

Luminaria fluorescente de 2 x 34 watts. Sistema tradicional

Luminaria fluorescente de 2 x 32 watts. Sistema ambiental



Luminaria fluorescente de 1 x 13 watts. Sistema ambiental

## ■ SISTEMA NEUMATICO DE COMUNICACION

El manejo eficiente de muestras orgánicas para análisis de laboratorio, placas y películas de tomas radiológicas, medicinas, etcétera, es una responsabilidad importante que las edificaciones para la atención a la salud deben resolver con seguridad y versatilidad.

El sistema neumático es un transporte que utiliza cápsulas especialmente diseñadas para mantener el material o muestra en buen estado. La velocidad es variable entre los 6 y 8 m/s, tanto en los recorridos verticales como en los horizontales.

En su construcción se usan elementos mecánicos y electrónicos fabricados con tecnología de vanguardia y aplicando diseños de ingeniería de alta especialidad. En algunos casos cuentan con redes que pueden conectarse hasta con 100 estaciones de recepción y envío. Se encuentra en el cuarto de equipo de azotea.

Descripción de los componentes principales del sistema neumático en el esquema de funcionamiento:

- Interruptor termomagnético de 3p x 30 Amp conectado al servicio de emergencia para alimentación eléctrica a 3 fases, 4 hilos, 220/127 V.
- Rectificador y fuente de poder de alimentación eléctrica para el sistema que consume una potencia de aproximadamente 5 kw a 24 volts de corriente directa.
- Centro de controles electrónicos para la operación de la turbina según la programación hecha por computadora en la estación maestra.
- 4. Turbina, con capacidad para manejar un volumen de aire de 4.6 m³/min, que proporcione la presión o succión suficiente para que las cápsulas con un peso máximo de 2 kg se trasladen de un lugar a otro. Da un nulo nivel de ruido en el lugar de trabajo, ya que la turbina se encuentra alejada de él y cuenta con silenciadores. Su alimentación eléctrica es derivada del interruptor general (1), ya que trabaja a 3 fases, 220 V, 15 Amp, y consume 3.5 kw. Las dimensiones de este equipo son altura: 670 mm, ancho 396 mm, peso 33 kg.
- 5. Sistema de tuberías, codos y coples de precisión; fabricados de material PVC duro absorbedor de ruido, resistente a la corrosión, al desgaste de fricción con las paredes interna y externa de superficie especialmente pulidas. Sus dimensiones generales son: diámetro externo, 110 mm; diámetro interno, 105.4 mm; espesor de pared, 2.3 mm. Los codos generan ángulos de 90° en un desarrollo de curvatura de 800 mm de radio y los coples tienen una longitud de 150 mm.
- Cápsulas. De acuerdo al tipo de envío y el diámetro de tubo neumático seleccionado, se

dispone de las siguientes dimensiones de cápsulas:

De 80 mm de diámetro x 245 mm de longitud. De 72 mm de diámetro x 325 mm de longitud. De 75 mm de diámetro x 355 mm de longitud.

- 7. Estaciones de servicio. Se utilizan como estaciones de inicio, fin de destino o de paso; las cápsulas pueden ser recibidas por arriba o por abajo, se depositan suavemente en la canastilla receptora. En caso de que el sistema se encuentre ocupando las cápsulas pueden depositarse para que automáticamente sean enviadas de acuerdo a prioridades ya indicadas en el sistema. Cada estación cuenta con tablero de control con señales luminosas audibles que indican llegada de cápsulas, estado del sistema, error en operación o en la indicación del número de destino, el cual es seleccionado por medio de un teclado de 12 botones. Todas las estaciones están interconectadas con cable de señal blindado cal #22 de 12, 6 ó 2 hilos, con la estación maestra y con los desviadores. Este circuito de control no se muestra en el esquema.
- 8. Estación maestra. Además de tener todas las funciones de la estaciones de servicio, esta estación aloja el cerebro del sistema; a través de ella se programa y controlan turbina, desviadores y se asignan prioridades a todas las estaciones. Tiene disponibilidad para conexión a una impresora para llevar registro de envíos realizados informando: hora, fecha, número de envío consecutivo, destino e inicio; este mismo informe puede desplegar un listado de errores generados por el usuario o por el propio sistema incluyendo la función de autodiagnóstico.
- 9. Desviadores. Son armarios neumáticamente sellados que se encargan de cambiar la dirección de la cápsula en 2 ó 3 direcciones, su operación es controlada por señales originadas en las estaciones de servicio y la estación maestra. Están fabricados de material noryl, no inflamable y sus dimensiones generales son: 790 mm de altura; 312 mm de ancho; 241 mm de profundidad; 1.5 kg de peso por unidad.

## ■ CENTRAL DE GASES PARA USO EN MEDICINA

Se compone de equipo generador de aire comprimido y tanques de vacío. Los equipos son delicados por lo que deben estar restringidos a personas ajenas al mantenimiento.

Aire comprimido y vacío. Tres bombas para la presión del tanque, dos del 100% y otra de 50% que funciona automáticamente en el caso de ser necesario. Estos tanques no requieren suministro interno, toman el aire del exterior, al cual lo transforman en aire comprimido o vacío, desde una toma ambiental que evita el aire exterior contaminado.

El aire comprimido utiliza equipo tríplex de 163.14 m³ por hora; los equipos filtran totalmente el aire del aceite.

El tanque de vacío funciona a través de las bombas; éste a su vez se conecta en una tubería que succiona 1 930 l por min, 1.93 m³/min.

Suministro de oxígeno. El sistema de suministro de oxígeno es a través de un tanque termo que funciona como almacenamiento, su respaldo es un manifold de diez cilindros.

El tanque debe contar con un evaporador para convertir el oxígeno en gas. Siempre se debe dejar un tanque de reserva. Cuando son tanques por piso deben cambiarse cada 15 días.

Las tomas de oxígeno se clasifican dependiendo de la cantidad de este gas que se requiera en las áreas.

Oxido nitroso. Se almacena en manifold de diez cilindros, los cuales se deben ser renovados, por lo menos cada 15 días.

Etileno. Se encuentra en cuatro cilindros; puesto que su contenido es una combinación de gases, su uso delicado. Su finalidad dentro del hospital es esterilizar.

Véase tabla de Criterios generales para la aplicación de gases medicinales.

### **COMUNICACIONES**

Adjunta a casa de máquinas está la central de conmutador y la central de sonidos; es el área donde se instalan los equipos de comunicación externa e interna del hospital. Es el centro gravitacional de la comunicación verbal y transmisión de mensajes telefónicos de intercomunicación, télex o voceo. Se encuentra cercano a administración y a los centros de consumo.

Los cables de intercomunicación se encuentran en los cuartos de equipos. La intercomunicación de voz abierta es auxiliar del sistema neumático. En algunas áreas es necesario usar los teléfonos altoparlantes.

Las comunicaciones con vínculo a los sistemas de información lograrán una gran relevancia a través de redes de datos donde se conecten teléfonos, computadoras y televisión con los hospitales, logrando un nivel internacional (Internet, telemedicina y sistemas de información geográfica a nivel nacional e internacional). Como resultado, esto otorga la posibilidad de transmitir, almacenar, procesar y ver información importante de salud y así responder oportunamente a las necesidades de salud, por medio de la telemedicina.

Debe contar con servicios sanitarios para el personal. Los materiales de los acabados deben tener características de durabilidad y de fácil aseo; en pisos es recomendable la loseta vinílica con excepción del piso del sanitario, que es de mosaico o granito antiderrapante; la circulación de aire permite un ambiente confortable.

#### **TELECOMUNICACIONES**

La medicina actual requiere suministro y procesamiento de información; para ello emplea los sistemas de cómputo y comunicaciones. Los sistemas de comunicaciones se presentan en un hospital como parte de la infraestructura constructiva que cuenta con un elemento automatizado que controle la energía.

Sistema de cómputo. Apoya a la organización del hospital en los sistemas de información administrativa, planeación estratégica, financiera y económica, entre otras.

En todo el edificio habrá redes locales interconectadas y cada habitación de hospitalización contará con una computadora, que permita el control del paciente y de su dieta, de aparatos e historial médico.

La información de cada habitación, laboratorio, cocina y, en general de las distintas zonas del hospital se canalizará a una base de datos, con el objeto de obtener diversos tipos de informes y estadísticas. También contará con información científica que ayude al personal médico en la toma de decisiones.

Sistemas de diagnóstico médico y medicina asistida por computadora. Consta de:

Imagenología tridimensional. Los instrumentos con los que cuenta están apoyados en computadoras, entre los cuales se encuentran: la topografía computarizada (ct), resonancia magnética (mr), ultrasonido (us), imagen digital vascular (dvi), medicina nuclear, topografía de emisión de positrón (pet).

Por lo general, cada uno de los equipos tiene un sistema sensor con señales electrónicas asociadas, un convertidor analógico digital, una computadora, un procesador vectorial y una pantalla de despliegue (crt). El diagnóstico morfológico de un paciente se obtiene con los instrumentos antes mencionados.


La imagenología tridimensional apoyará a las intervenciones quirúrgicas de la manera siguiente: planeación qurúrgica craneofacial, representación volumétrica, robótica quirúrgica, integración de imágenes y planeación en el tratamiento de radioterapia.


Cirugía asistida por computadora. El objetivo es obtener imágenes detalladas del paciente antes de la cirugía para estudiar y simular la misma.

Sistemas de comunicaciones. Son de tipo local, nacional e internacional. Entre ellos se encuentran: Internet, telemedicina, sistemas de información geográfica a nivel nacional, realidad virtual y telepresencia. Estos sistemas se conectan al teléfono, televisión, computadoras, etcétera, con los distintos hospitales.

Telemedicina. Es el uso de la tecnología de las comunicaciones en la práctica de la medicina, con el objeto de permitir el acceso a la información médica, de diagnóstico y de consulta, sobre todo en áreas alejadas.

La tecnología que se utiliza para auxiliar a la medicina ha adquirido características que han beneficido las necesidades de la misma, por lo que es un factor importante que seguirá evolucionando con los avances científicos.

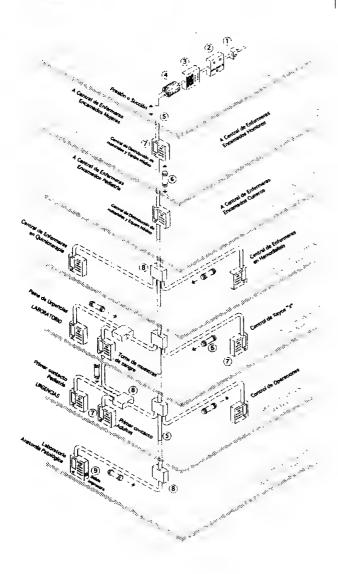

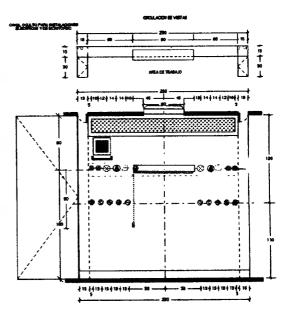

PANEL DE INSTALACIONES EN TERAPIA INTENSIVA

#### Gases medicinales

- Toma de oxígeno tipo empotrar, fácil acoplamiento.
- Toma de aire tipo empotrar, fácil acoplamiento.
  - Toma de vacio tipo empotrar, fácil acoplamiento.

#### Instalaciones eléctrica

- Contacto monofásico polarizado. Tipo twistlook; 1 las 2 hilos + tierra física, 120 V, 15A.
- Contacto monofásico polarizado. Tipo twistlook; 2 fases, 2 hilos + tierra física, 220 V, 50A.
- Contacto monofásico dúplex grado hospital; 1 fase, 2 hilos + tierra física, 120V, 15A.
  - Luminaria fluorescente de 4 x 32W tipo empotrar o nes: 60 x 122 x 10.5cm iluminación cenital.
  - Consola de iluminación, 90 cm de longitud, con: 1 lámpara fluorescente de 22W, 120 V, balastro electró-

  - nico para iluminación de cama ubicada en la parte inferior.

    1 lámpera fluorescente de 22W, 120V, balastro electró-
  - nico para iluminación indirecta localizada en la parte superior nico para iluminación indirecta localizada en la parte superio:

    2 apagadores sencillos intercambiebles 180V, 10A para
    control cenital y de cama.

    1 apagador tipo periscopio con cordón tipo pot 90 cm
    de longitud control de luz indirecta de enfermo.

## Esquema general de instalación para el sistema de transporte neumático







Monitor de cabecera 4 canales terapia intensiva.


0

Repisa para monitor de cabecera. Salida de señal para monitor.

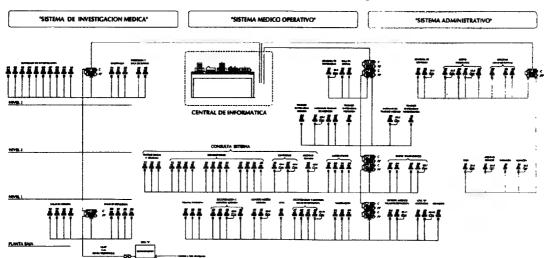

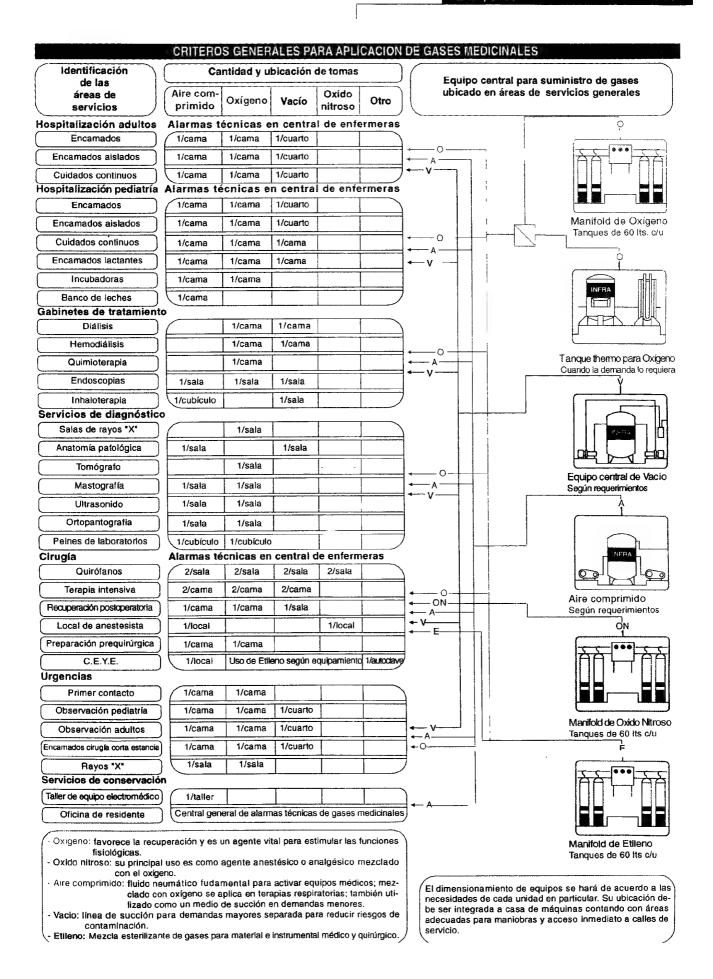

CRITERIOS PARA INSTALACION DE INTERCOMUNICACION ENFERMO-ENFERMERA									
Símbolos	De	Descripción general de equipo y funciones básicas							
◆	Botón de emergencia.	Se localiza en las regaderas, los lavabos y sanitarios de servicio a enc mados. Comunica al enfermo con la enfermera mediante señales lur nosas y sonido.							
ш	Lámpara de pasillo.	Es colocada en el plafón, la llamada del local de origen se identifica a través de tres luces de colores para diferenciar llamada normal; de prioridad o de emergencia y presencia de enfermera.							
	Subestación de encamado.	Se ubica en la consola de instalaciones para iniciar la comunicación bidi- reccional con la central de enfermeras o las subestaciones de médicos por medio de un botón llamador tipo auricular de almohada.							
O:	Subestación de médico.	Se localiza en los cuartos de residencia o junta de médicos y en los lo- cales de encamados en donde la enfermera pueda necesitar un auxilio de emergencia; este equipo cuenta con comunicación bidireccional.							
<u> </u>	Unidad central de enfermeras.	Esta unidad recibe las llamadas de las subestaciones de encamados y y médicas, así como las de botones de emergencia; estableciendo las comunicaciones bidireccionales por medio auricular de privacía o voz abierta. Organiza y almacena las llamadas de acuerdo a la prioridad de las mismas, identificando claramente los puntos de inicio.							
СРИ	Unidad de control de área (CPU).	Computadora para programación de actividades asignadas a los compo- nentes mencionados del sistema.							
	Tarjeta de expansión (TE).	Equipo auxiliar para ampliación de memoria y capacidad de las unidades de control de área.							
0.0	Estación maestra de comunicación.	Centro de control general de admisión y alta de pacientes, así como el número de llamadas efectuadas a través del sistema y atención a las mismas. Este equipo se programa para detectar de manera preventiva cualquier falla en el sistema y contiene puertos de conexión para máquinas impresoras con objeto de obtener en forma gráfica la información requerida							
	Impresora.								
	Indica líneas con co	nexión de equipos instalados.							
<del></del>	Indica líneas de conexión de equipos a futuro (tuberías previstas en obra para intercon-								

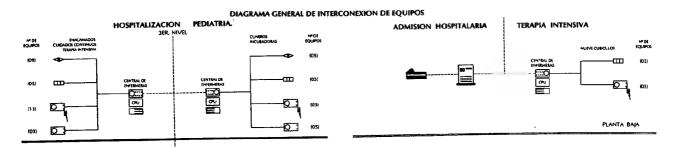

## SISTEMA DE SONIDO

Sus objetivos principales son:

- localización de derechohabientes y personal operativo de la unidad, con mensajes dirigidos de forma adecuada para que sean recibidos con claridad y en las zonas previamente seleccionadas;
- contar con un sistema de música ambiental con el objeto de crear confort acústico que estimule el desarrollo de actividades propias del perso-
- nal operativo y coadyuve a mejorar el estado anímico de enfermos en espera o recuperación; y,
- reforzar la seguridad y procedimientos de emergencia para casos de sismo o incendio.

Criterios generales de diseño. En general, el sistema se compone de dos circuitos principales con emisión de mensajes controlados desde la central de sonido. Es recomendable que este equipo se ubique en el área administrativa o en el local del conmutador.

Los circuitos deben ser utilizados para voceo local, diseñado para zonas departamentales; del hospital, diseñado para consulta externa y servicios de emergencia; laboratorio, se utiliza en las áreas de gabinetes de diálisis, hemodiálisis y quimioterapia; urgencias, cubre altas, tococirugía y cirugía, dietología y servicios generales y, áreas libres, como circulaciones, vestíbulos, salas de espera, accesos, estacionamientos y áreas exteriores, en su caso.

Musicalización y voceo general. Ambos circuitos deben conectarse a equipos de señal de música; simultáneamente constituyen el voceo general.

En algunos casos es necesario activar la operación de otros circuitos que se encuentren independientes o parcialmente ligados con los equipos centrales; esto dependerá del diseño arquitectónico y de las necesidades específicas que la unidad hospitalaria pueda requerir.

	DES	CRIPCIO	N GEN	ERAL DE	EQUIP	os	DEL SI	STEN	IA DE	SOF	IIDO	PARA	VOCE	O Y MU	SICA	AMBIEN	NTAL		
			ffle		Colum-	Baf	Trom-		ificado clado		Воо	sters	Micró-	Control	Deck	Switcher	Sinto-	Toca-	CD
Cuerpo	Circuito A		Circuito B		na sonora	fle	peta sonora						fono	volumen			nizador		
	Empotrar	Sobreponer	Empotrar	Sobreponer			SOHOLA		160W	30W	160W	400W					AM FM		
Estacio- namiento Planta baja	7						3*		1		5	2	2		1	2	1	1	1
"A"																			
Semisó- tano	96		27				1 en d eq. A							33					
Planta baja	110		15			Circ	uito "F"			1			1	22					
						13													
Primer piso	59		4			Circ	uito "D"			1			1						
						12	1 en C	o. AA.						16					
					-	Circ	uito "E"			1			1						
						12													
Segundo piso	42	4	9				uito "C"	-		1			1						
						7								16					
Tercer piso	33		7							<u></u>				11					
Cuarto piso	29		8											7	+	2 integra	ados		
Quinto piso	29		8											7		en bocir	na		
Sexto piso	29		8											7					
Consulta externa																			
Semisó- tano	4		10				1							10					
Planta baja	9		4		2	Circ	uito "H"	1					4	2	1*				
Primer piso	12		15				l							15			1*	1*	
Segundo piso	12		13	:		Circ	uito "G"							13					
Tercer piso	12		13											13					
Subtotal	483	4	141		2	44	6	1*	1	4	5	2	10	172	1	2	1	1	1
Totales		Bat	ffle	1,	Colum	na	Trom- peta-		lificad clado		Boo	sters	Micró-	Micró- Control Deck Switcher Sir		Sinto-	Toca-	CD	
	Emp	ootrar	Sobr	eponer	sonoi	ra	sonora	<b></b> -	160W		160W	400W	fono	volumen			nizador	cintas	
	6	24		4	2		6	1*	1	4	5	2	10	172	1*	2	1*	1*	1

### Criterios generales de diseño:


El circuito "A" es para áreas libres, circulaciones, vestibulos, salas de espera y accesos, el circuito "B" es para oficinas administrativas, gobierno y departamentos; ambos circuitos constituyen el voceo general y dependen del equipo central ubicado en el local del conmutador. Los circuitos "C", "D" y "F" son para voceo local en áreas donde los requerimientos de uso así lo determinan, como salas internas de espera en urgencias, laboratorios, gabinetes, etcétera, y tienen equipo propio.

Para que el sistema opere con versatilidad en envío de mensajes, eficiencia en gasto de energía y tenga flexibilidad de servicio de mantenimiento en caso de falla, los sistemas "A" y "B" se subdivieron en 10 circuitos.

## CASA DE MAQUINAS

La determinación de su tamaño se hace con base en el número de camas. Se encuentra a nivel de planta baja y sus accesos son directos al patio de maniobras de servicio para el suministro de combustible, el cual se encontrará preferentemente en una calle secundaria. El patio de maniobras del cuarto de máquinas puede estar junto al patio de maniobras de los proveedores de diversos servicios, pero no necesariamente.

De la casa de máquinas salen alimentaciones generales (azotea de torres), las instalaciones eléctricas derivadas se reciben mediante cuartos de equipos ubicados estratégicamente en el edificio, también de aire acondicionado y de elevadores. En los cuartos de equipo se transforman las características de energía para llegar a los consumos.




- Equipo de bombeo programado

  1. 4 motobombas principales con motor eléctrico
  de 10 h.p. c/u (3 funcionando, uno en reserva) 2 Tanque de presión de 1.20 m de diámetro
- 2.30 m de altura volumen útil = 2 400 lts 5. Compresora de aire capacidad nominal de 5.5 m<sup>3</sup>h, motor eléctrico de 3/4 de h.p.
- 4. Tablero para protección y control automático de equipos de bombeo
- Sistema de protección contra incendio. Motobomba motor eléctrico de 20 h.p.
- 6. Bomba con motor de gasolina, acopiada a motor VW de 42 h.p.
- Sistema de riego.
  7. Motobomba motor eléctrico de 2 h.p., riego

#### erne generación vapor y agua ca

- 8. 3 calderas de 100 caballos c/u: 6.5 k/cm² presión de servicio, (2 funcionando, 1 en reserva) Cabezal para distribución de vapor: 200 mm diá-
- metro, 2.50 m longitud. 10. Tanque de agua caliente: 1.64 m de diámetro.
- 4.76 m de longalud, volumen útl = 80001 (1 día de reserva sobre la demanda máxima).
  11. Tanque de purgas: 0.36 m diámetro, 1.42 m longitud, volumen útil = 141 l.
- 12 3 motobombas tipo turbina 3 h.p. c/u alimenta ción de agua caliente a calderas (2 en funciona miento y en reserva).
- 13. Tanque de condensados: 0.77 mm de diám 1 70 m langitud, volumen útil
- 14 Tanque almacenamiento de combustible diese capacidad 20 000 i, diá. 2.12 m, longitud 6.10 m (para lienar cada 20 días).
- III. Sistema central para suministro de gases medicinales.
- 16. Compresor tipo triplex para producción de aire medicinal, capacidad nominal: 163.14 m³/n,
- (2 funcionando y 1 en reserva).

  17. Bomba tipo triplex para producción de vacio médico. capacidad nominal: 1 903 Vmin. Vacio 482.6 mm de columna de mercurio (2 bombas funcionando y 1 en reserva). 18. Tanque thermo: 8 600 l de oxígeno líquido de
- capacidad (llenado cada 20 días).
- 19. Manifold de oxígeno para emergencia
- 20. Manifold de óxido nitroso: (llenado cada 20 días 21. Manifold de etileno: (llenado cada 20 días) JV. Subestación eléctrica de distribución
- 3fasea; 1 500 KVA nominales. 22. 2 transformadores trifésicos de 750 KVA
- nominales c/u; (25% de reserva)
- Gabinetes de alta tensión clase 25 KV, tipo NEMA 1, 3 fases, 23 KV, 60 C.P.S., con. 1 sección para acometida y cuchilla desco nectadora, operación sin carga. 1 sección para interruptor general con aparta
  - rayos autovalvulares. 1 sección para cambio de dirección de bus
  - 2 secciones para interruptores derivados para conexión de dos transformadores de 750 KVA c/u. 1 sección para interruptor derivado (reserva)
  - 2 secciones para acoptamiento en alta tensión a transformadores. 1 sistema de tierra física para apartarayos y un
- sistema de tierra física general. Gabinetes con secciones generales de distribución
- en baja tensión 3 fases, 440/254 V normal y equipo de medición. 1 sección para interruptor general en servicio emergencia y equipo de medición.
  - 1 sección para interruptores en servicio normal

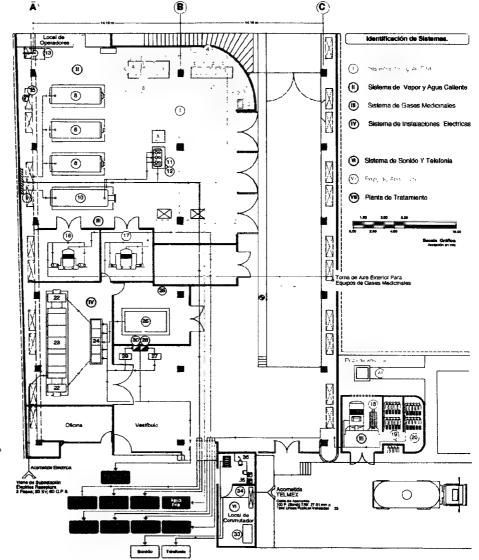

- 1 sección para interruptores derivados en servicio emergencia.
- 1 sección para interruptor de transfe automática de energia de planta.
- Planta generadora de energia eléctrica a servicio de emergencia, 600 KW continuos, 3 fases, 440/254 V (25% de reserva sobre demanda máxima inicial)
- 26. Tanque de combustible diesel centrifugado. 600 I de capacidad (servicio 8 h continuas a demanda máxima de planta de emergencia). Subestación derivada en baia tensión 3 fases 440/220-127 V (para servicios de alumbrado y contactos de casa de máquinas).
- 27. Transformador trifásico de 30 KVA nominales 440/220-127 V para servicio normal (25% de n serva sobre demanda máxima inicial).
- 28 Tablero subgeneral de distribución servicio para casa de máquinas (25% reserva en interruptores derivados)
- mador trifásico de 45 KVA nominale 440/220-127 V para servicio emergencia (25%
- de reserva sobre demanda máxima inicial). Tablero subgeneral de distribución de servicio emergencia para casa de máquinas (25% de reserva en interruptores derivados).
- V. Sistema central generación de agua helada para equipos de aire acondicionado 31. 3 unidades generadoras de agua helada de
- lada de 411 de refrice ración ofu (2 operando y 1 reserva) 3 motobombas eléctricas de 15 h.p. c/u para circulto agua helada (2 operando y 1 reserva).
- Central de telecomunicaciones. Sistema de telefonía.

- 33 Conmutados
- Registros telefónicos
- Consola de operador para sistema telefónico Sistema de sonido.
- Equipo principal de central de sonido con: compact disc y radio para música ambiental. Micrófono unidireccional para mensajes. Amplicadores, reforzadores y terminales
- Pozo de absorción. Pozo de 160 m de profundidad y 80 cm

VIII. Plenta de		guas residuales.
Parámetro	Valor	Valor
	promedio	instantáneo
P.H.	6.50	8.56
S.S.T.	15 mg/l	30 mg/t
D.B.O.	15 mg/l	30 mg/i

FOSPITAL.

#### VENTILACION

Acondicionamiento de aire. Generalmente se debe contar con tres unidades generadoras de agua de refrigeración o agua helada (41º temp de refrigeración cada una con tres bombas); dos de éstas unidades se utilizan mientras a la otra se le da mantenimiento.

La manejadora de agua se conecta por medio de tuberías que se localizan en el piso, al succionar el aire automáticamente obtiene calor o frío, dependiendo de esto, obtiene humedad y se envía a los difusores (proyecto para un hospital grande); cuando es un hospital pequeño no existe equipo central y por lo tanto los equipos se ubican en las áreas de servicio.

Los climas de las diferentes regiones (tropical extremoso y antiplano) determinan las dimensiones de instalaciones del sistema de acondicionamiento de aire.

El sistema debe considerar reciclar el aire purificado independientemente del clima.

#### **HIDRAULICAS**

Las instalaciones hidráulicas deberán optimizar el uso del agua, así como adaptarse a los cambios de la tecnología moderna.

Los accesorios novedosos deberán estar presentes en las áreas que requieran esta instalación para su buen funcionamiento. Por ejemplo:

- las llaves para uso médico que se operan por fotosensor mejoran las condiciones de asepsia. Las dimensiones y diseño de estas llaves permiten una acción regulable con timer, de acuerdo al uso del mueble; los dispositivos eléctricos contendrán doble aislamiento;
- para optimizar el agua, los accesorios de uso general deberán ser de diseño antivandálico, que no requieran alimentación eléctrica puesto que su operación será de apertura de presión en la llave y el cierre será controlado automáticamente por un resorte. La instalación de accesorios no requiere preparación especial en los muros; y
- el uso optimizado del agua es bajo, debido a la acción de aire-agua durante la descarga.

En un hospital de grandes dimensiones, dependiendo del equipo y los accesorios, se logrará un ahorro desde 50% hasta 63%, en comparación con el sistema tradicional, tomando en cuenta el mantenimiento de los mismos así como de las instalaciones de la tubería para uso racional del agua.

El proceso del agua será: recepción, envío y transformación, lo cual se puede predimensionar con base en el parámetro de 800 litros por cama.

La recepción del agua es de dos tipos: dura o potable por lo que su calidad se debe determinar por

medio de pruebas de laboratorio y según éstas se diferencia su destino y, por lo tanto, su uso.

Cisternas. La capacidad de agua en una cisterna debe prever un día de reserva. Se ubican generalmente al nivel de la acera. En ocasiones pueden ser empleadas como elemento regidizante de la construcción.

El suministro del agua puede ser de bombeo programado o tanque automático, o su combinación.

El agua caliente se genera por medio de vapor, el cual resulta de calderas que funcionan con diesel o con gas LP, pero éste último representa riesgos importantes durante y después de su abastecimiento, el cual debe ser continuo (más que el diesel) a la unidad u hospital.

El tanque de diesel incluirá reserva para emergencia; cada 15 días puede abastecerse el tanque y darle mantenimiento.

El área para el tanque deberá ser suficiente para que pueda laborar el personal de mantenimiento y para los que surtan el diesel. Generalmente son dos calderas que cubren el porcentaje de servicio para el hospital y otra adicional de reserva es la que se utiliza en casos de emergencia.

El vapor que se genera en las calderas (cabezal de vapor, el cual distribuye el vapor a las diferentes líneas de servicio) estará a una presión de 6 a 8 kg de presión; los consumos se hacen a presiones menores de 6.5 kg sobre mm².

Las calderas tienen chimeneas para la salida de los residuos de la quema del diesel.

Los servicios de agua caliente y vapor se dimensionan por medio de celdas.

Tratamiento de agua. Es el proceso en el cual el agua se somete a la acción en contra de bacterias o sustancias infectadas con el fin de impartirle características que permitan canalizarla a los servicios de la misma unidad hospitalaria, por ejemplo: puede ser destilada para utilizarse en una operación (el laboratorio puede destilar su propia agua). También se puede reciclar para el uso en inodoros.

El equipo para el tratamiento de aguas debe ser de tal forma que evite las incrustaciones de los minerales en la tubería lo que reducirá el interior de las redes.

La prevención contra incendio también debe considerarse; también se puede tomar en cuenta instalar bombas de gasolina.

El sistema de riego para las áreas jardinadas puede calcularse considerando 5 litros por m<sup>2</sup>. Este calculo tiende a bajar si se instalan muebles de menor consumo para optimizar el uso del agua.

La salida del agua debe dar hacia las redes municipales con un tratamiento para que no afecte a el medio ambiente.


En algunos hospitales se construye un pozo de absorción mediante en el cual las aguas pluviales se vuelvan a filtrar directamente al suelo. De esta forma no se saturan las redes municipales con la absorción de agua pluvial y el agua reciclada.

## CRITEROS PARA OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA

Clasificación general, ul	ión de mo	Especificación de accesorios economizadores de agua							
Clashicación general, u	Dicacion y	cuantiticac	Requerim	Tipo	Tipo hidromecánico				
Nombre genérico	Consulta externa		Estacio- namiento	Total	Por mueble (juegos)	Total	fotosensor Marca DMP	Marca SYMMONS	
Muebles de uso médico									
Lavabo progreso de agua fría	20	12		32	1	32	Dia 1		
Lavabo progreso agua fría y caliente	02	46		48	1	48	Diamix		
Lavabo de cirujano sencillo de agua fría y caliente	02	01		03	1	03	Munamix 2		
Lavabo de cirujano doble de agua fría y caliente		07		07	2	14	Munamix 2		
Vertedero mesa de trabajo agua fría	37	08		45	1	45	Medimix 1		
Vertedero mesa de trabajo de agua fría y caliente	04	48	and an according	52	2	104	Medimix 2		
Vertedero doble mesa de trabajo agua fría y caliente		09		09	2	18	Medimix 2		
Vertedero triple mesa de trabajo a agua fría y caliente		01		01	3	03	Medimix 2		
Regadera control individual agua fría y caliente		42	1.00	42	1	42	Thermo-Doccia		
Muebles de uso general									
Lavabo progreso agua fría	38	146	12	196	1	196		Scot-push-on	
Lavabo progreso agua fría y caliente		02		02	1	02		Scot-push-on	
Lavabo ovalín agua fría		04		04	1	04		Scot-push-on	
Regadera agua mezclada		27		27	1	27		Temporal	
Muebles sanitarios									
Inodoro	31	163	. 08	202	1	202	Flash-Box		
Mingitorio	04	20	04	28	1	28	Fm-10		





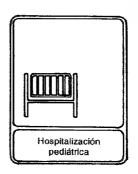




















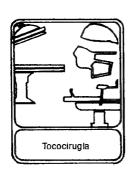

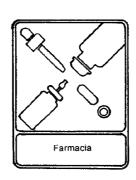






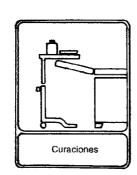






Simbología en los hospitales

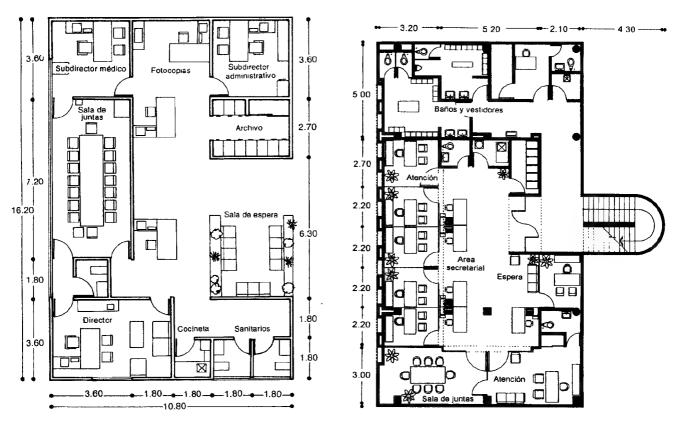


Oficinas de gobierno

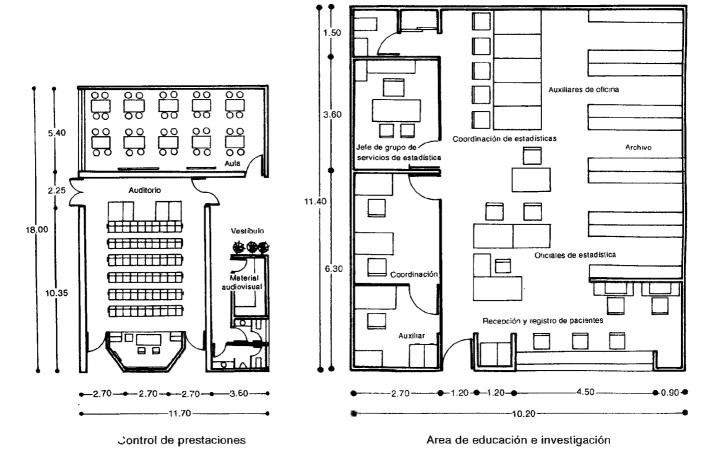

Gobierno e investigación




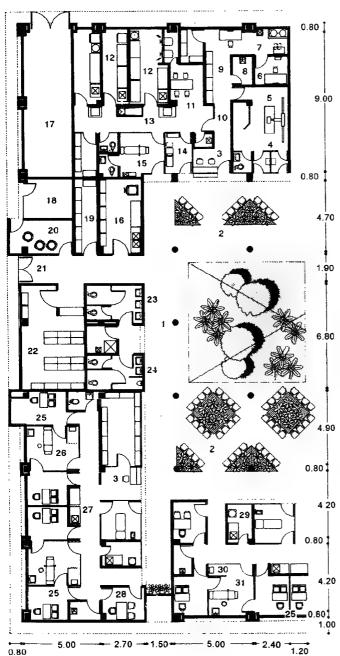


Planta baja

- 1. Vestibulo
- 2. Sala de espera
- 3. Control
- 4. Depósito de desechos
- 5. Sala de rayos X
- 6. Inyecciones e inmunizaciones
- 7. Criterio e interpretación
- 8. Aseo
- 9. Archivo
- 10. Imagenología11. Auxiliar de diagnóstico
- 12. Peine
- 13. Laboratorio clínico
- 14. Toma de muestras de sangre15. Toma de muestras
- ginecológicas


- 16. C.E.Y.E.
- 17. Casa de máquinas
- 18. Vestidor
- 19 Casilleros
- 20. Ropa sucia
- 21. Acceso de servicio
- 22. Almacén
- 23. Sanitarios para mujeres
- 24. Sanitarios para hombres
- Entrevistas
   Exploración
- 27 Trabajo de
- enfermeras
- 28. Trabajo social 29 Ropa limpia 30. Vestidor
- 31. Sumatometría

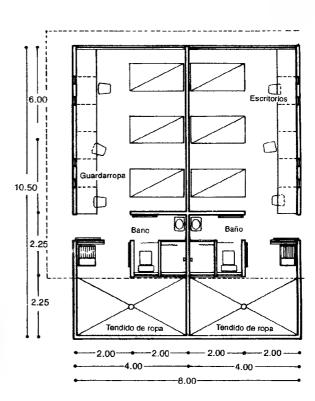


Dormitorio para internos

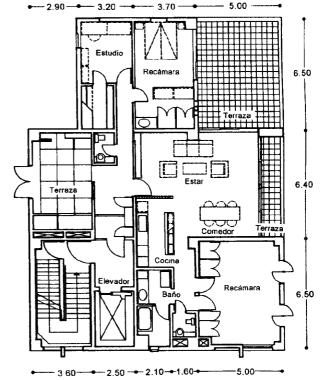


Personal

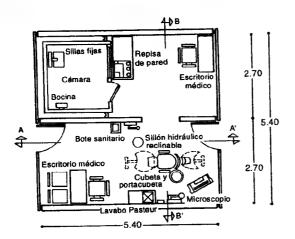


Planta audiometría y otorrinolaringología




Corte A-A'




Corte B-B'

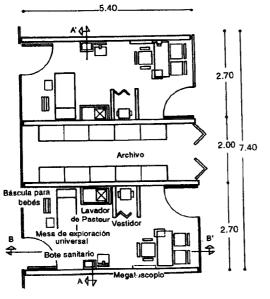


Planta

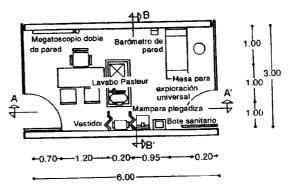

Planta consultorio integral

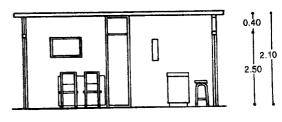


Corte A-A'

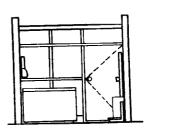


Corte B-B'


2.50

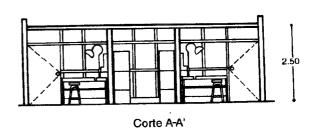





Corte B-B'

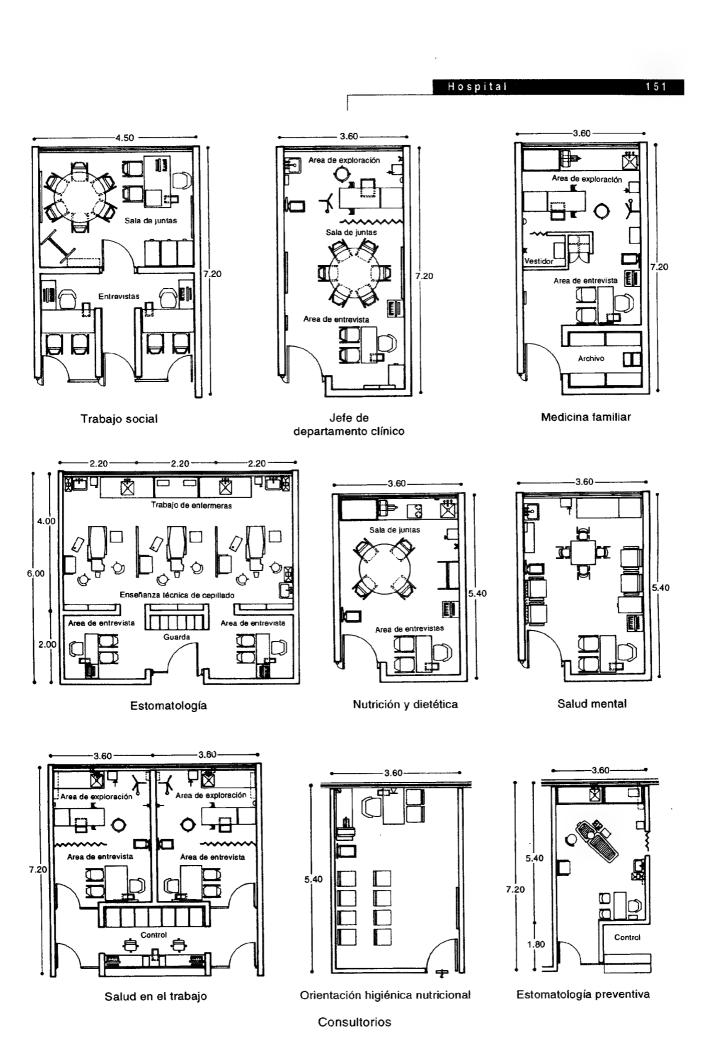


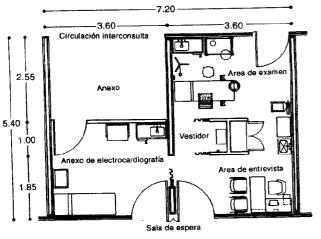


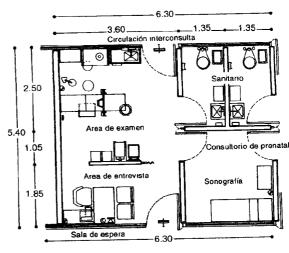

Cardiología Gineco-Obstetricia

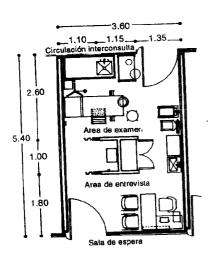

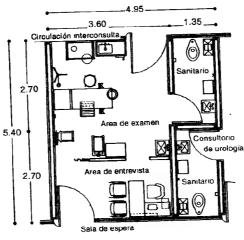


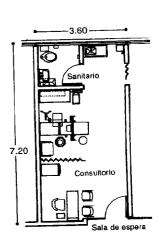


Atención músculo-esquelético

Proctología


Detección oportuna del cáncer

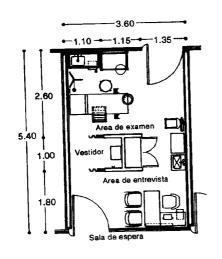


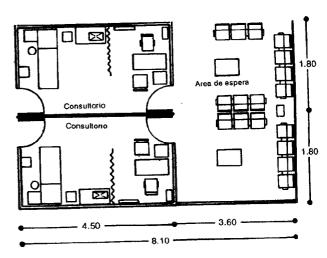

Consultorios tipo

A-----

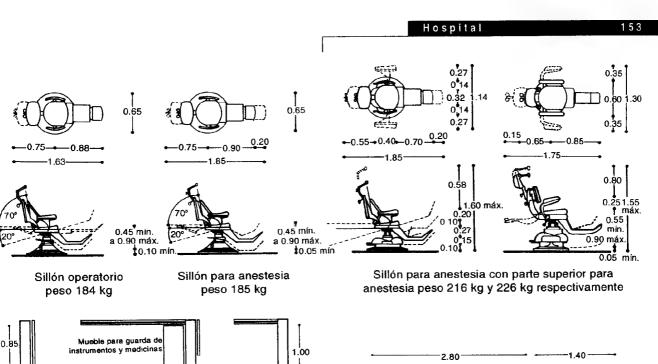


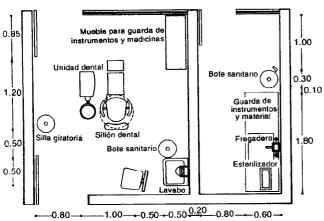


Planta

2.50 Fregadero 📶 Unidad Guarda de 4.80

Corte

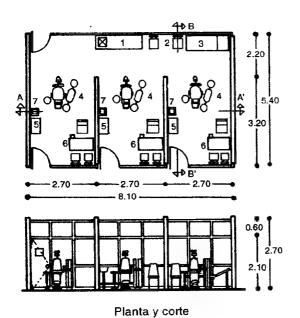

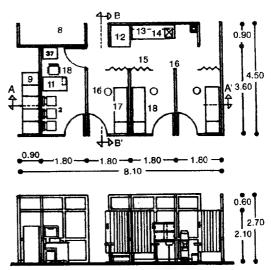

Planta y corte

1. Mesa de trabajo

- con tarja izquierda 2. Sillas fijas
- Camas de reposo
   Unidad odontológica
- 5. Gabinetes para instrumentos


- 6. Escritorio con sillón y sillas fijas 7. Bote para basura
- 8. Bodega utilería
- 9. Archivero 10. Sillón giratorio
- 11. Escritorio

- 12. Refrigerador 13. Vitrina
- 14. Mesa de trabajo con tarja derecha
- 15. Sección de inmunización
- 16. Banco giratorio




y de ex-


ploración

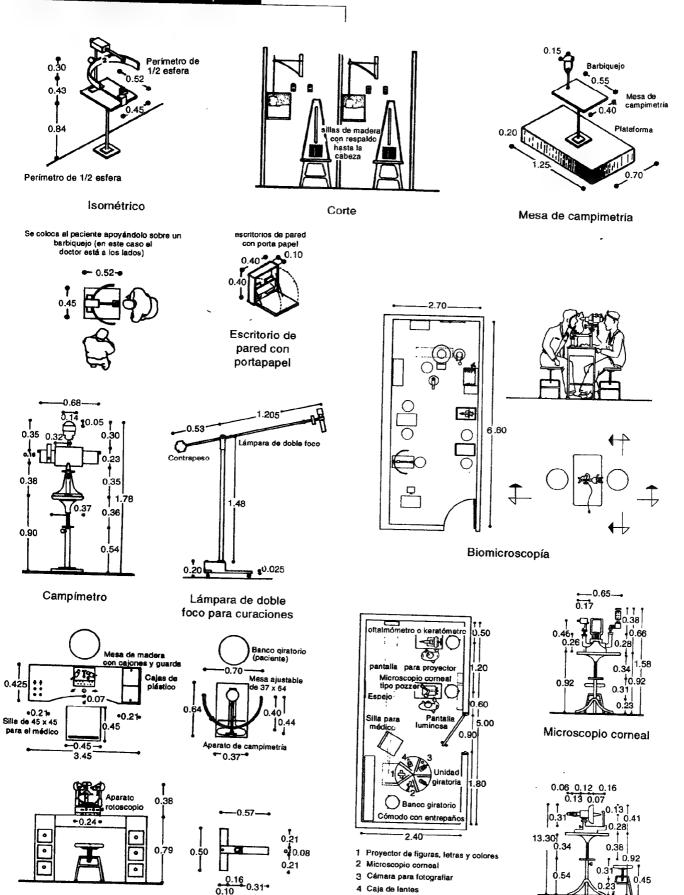

Oftalmómetro o keratómetro

Rotoscopio




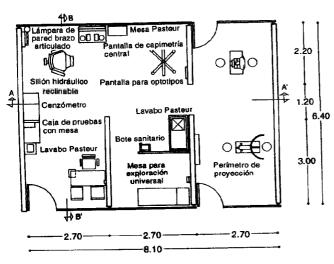


Corte A-A'

Campimetría y Oftalmología


Corte B-B'

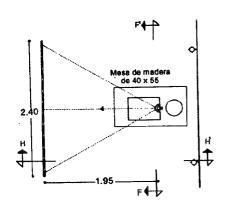


Planta campos visuales

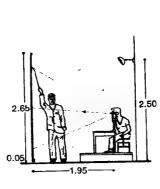


Corte H-H'

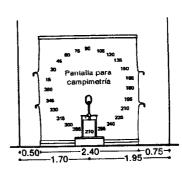


Corte F-F'

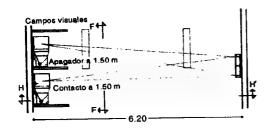





Agudeza visual

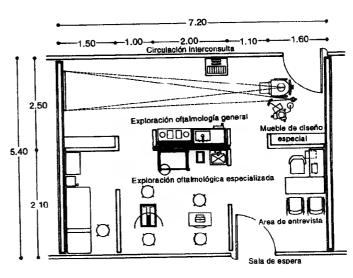

Consultorio tipo



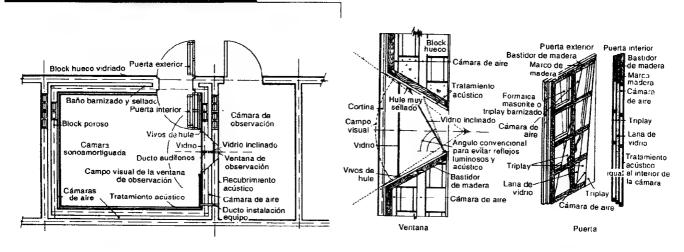

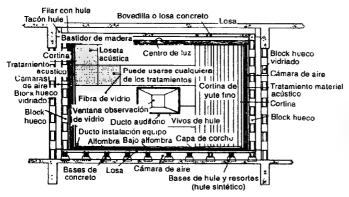

Cámara de aire

Bastidor

Losa

Lana de vidrio

Cámara de Lana de vidrio

Cámara de Lana de la lambre

Formaica o Malla de fibracel o maso alambre

nite barnizado o manta de cielo barnizada

Vidrio

Loseta acústica

Loseta loseta vinitica vinitica lambre


Cancel de alambre

Cancel de cancel de cancel de alambre


Cancel

Corte general


Detalle techo, muro y cancel

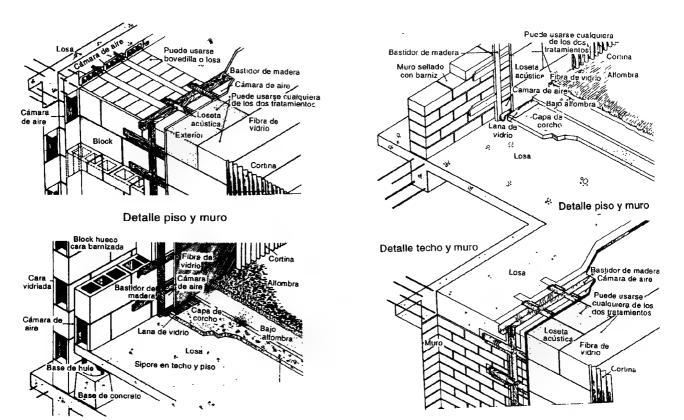


Detalle techo y muro

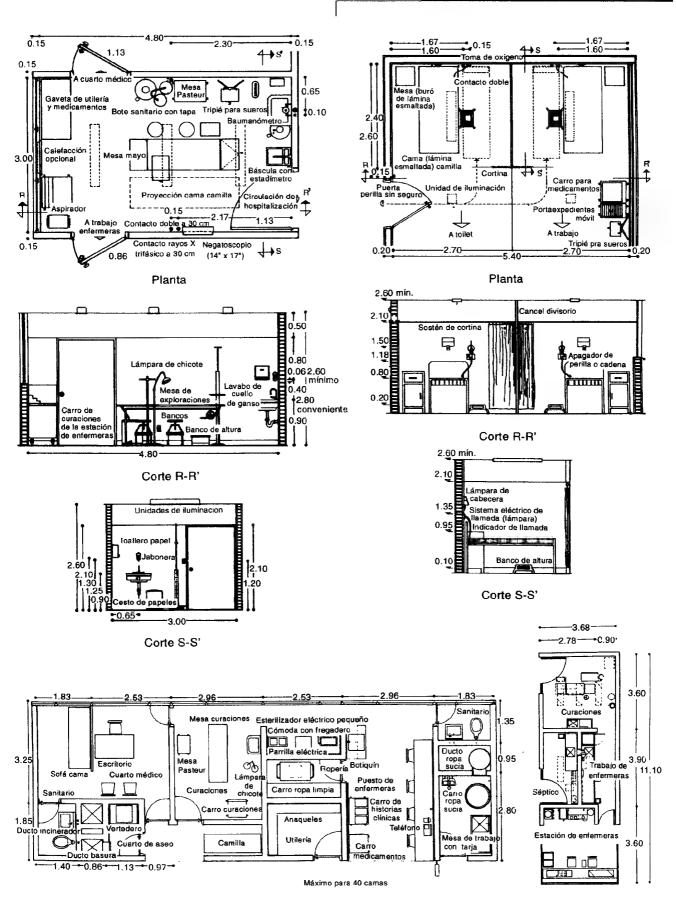


Plantas

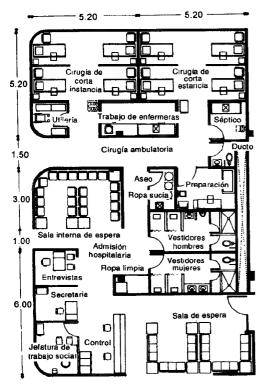


- 1. Control enfermera
- Control de sistema opcional
- 3. Controles para el paciente
- 4. Mesa convertible
- 5. Control eléctrico
- 6. Interruptor
- para motor 7. Pedal de
- dirección y freno 8. Pedal de freno/ liberación
- Control manual de posiciones de la cama
- 10. Zona de equipo
- 11. Zona de notas
- 12. Zona de atención al paciente

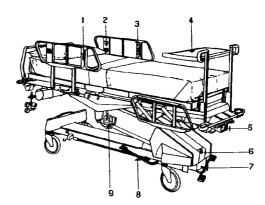


Camilla

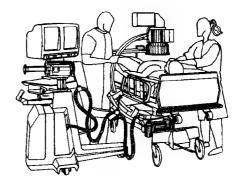


Diagnóstico

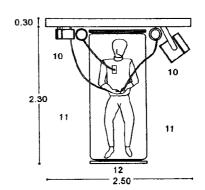

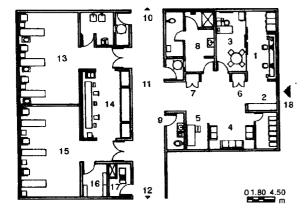



Admisión hospitalaria y cirugía ambulatoria

- 1. Control
- 2. Canastillas
- 3. Jefatura de trabajo social
- 4. Sala de admisión y altas
- 5. Espera camillas
- 6. Ropa de calle
- 7. Ropa limpia
- 8. Baño vestidor
- 9. Sanitario personal
- 10. A cirugía y tococirugía
- 11. Pasillo de circulación interna
- 12. A hospitalización
- 13. Puerperio bajo riesgo
- 14. Trabajo enfermeras
- 15. Cirugía ambulatoria
- 16. Utilería
- 17. Aseo

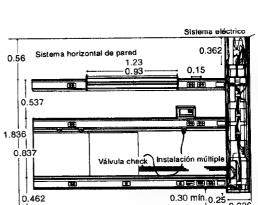


Equipo en habitaciones

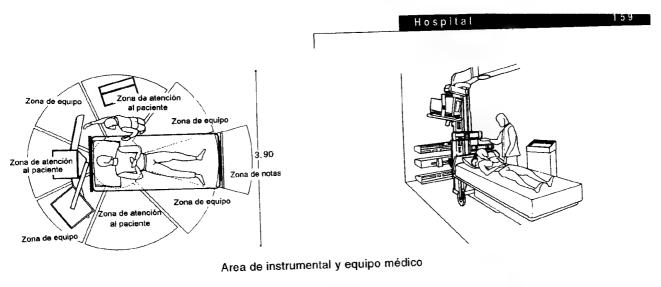


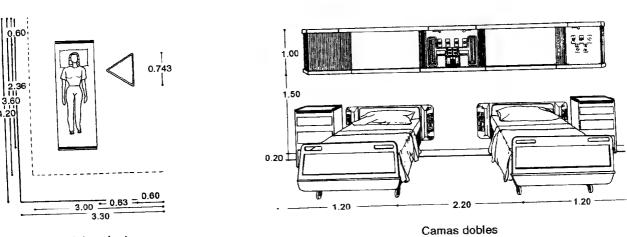


Area del paciente

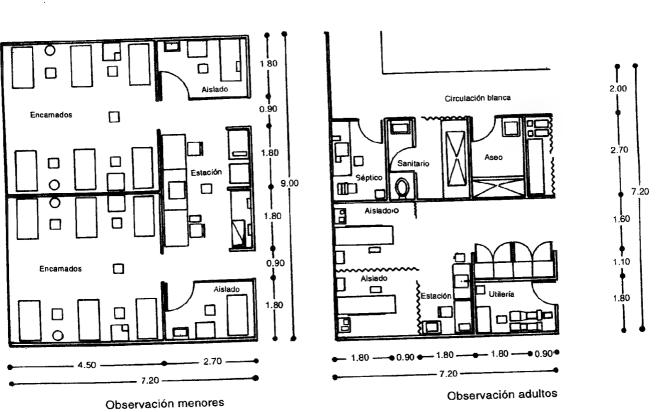


Hospitalización

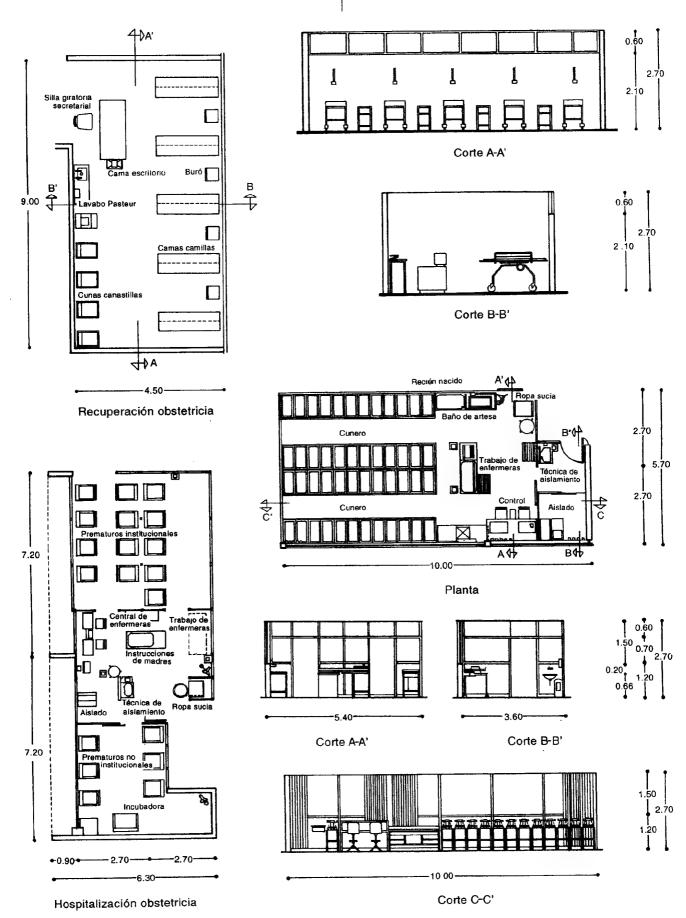


Hospitalización

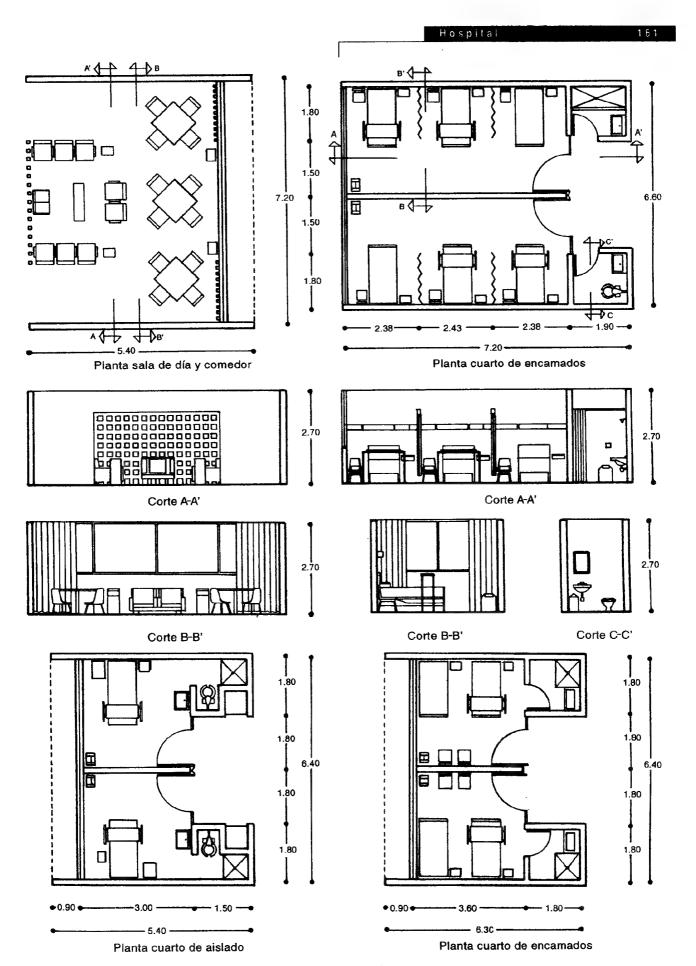


Hospitalización

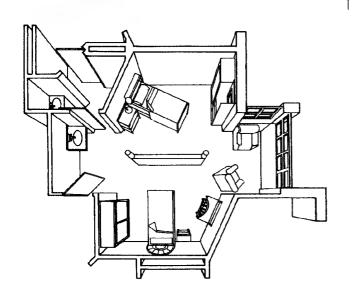


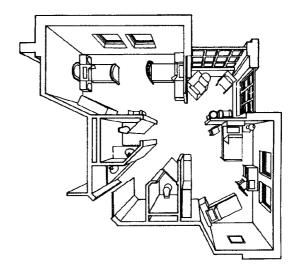



# Perspectivas

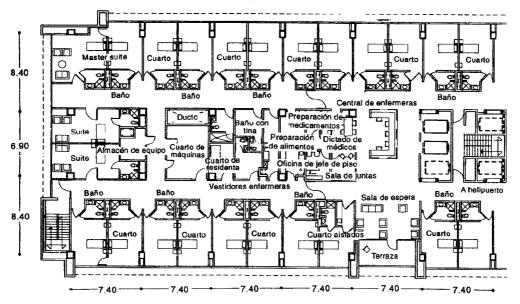

# Habitaciones individuales

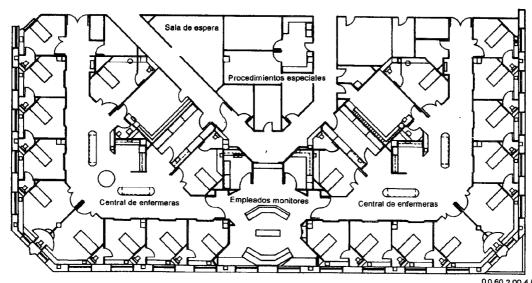

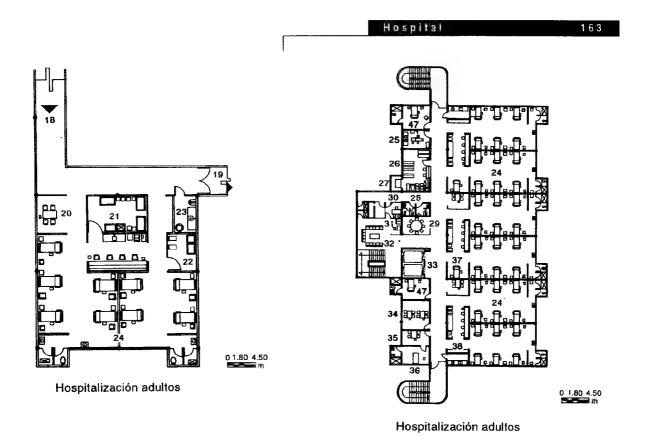

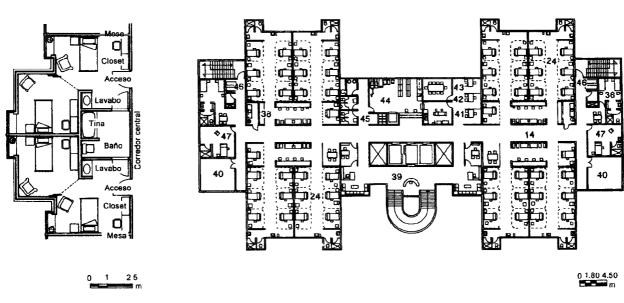

# Habitaciones para 2 personas


- 18. Acceso
- 19. A urgencias 20. Trabajo de médicos
- 21. Pediatria
- 22. Cunero.
- 23. Séptico 24. Encamados colectivos

- 25. Curaciones 26. CENDIS 27. Sanitarios

- 28. Montacargas
- 29. Sala de juntas
- 30. Departamento clínico 31. Secretaria 32. Sala de espera

# Hospitalización

- 33. Elevadores 34. Usos múltiples
- 35. Lectura
- 36. Médico becario 37. Cuidados intensivos
- 38. Roperia
- 39. Asistente médico 40. Cuarto de máquinas
- 41. Trabajo social 42. Jefa de enfermeras
- 43. Dietología44. Equipo rodable45. Carros thermos
- 46. Camillas
- 47. Encamados individuales

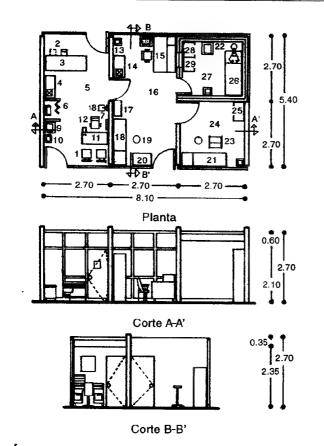

2.70 8.10 Planta Corte A-A' 0.60 2.70

30

- 1. Sillas fijas
- 2. Escalerilla
- 3. Baumanómetro de paredes
- 4. Lavabo Pasteur izquierdo
- 5. Consultorio
- 6. Mampara con redes
- 7. Negatoscopio de pared
- 8. Báscula 9. Electrocardiógrafo móvil
- 10. Escritorio
- 11. Sillón giratorio
- 12. Bote 13. Escritorio con gavetas
- 14. Unidad de electrodiagóstico
- 15. Archivero con gavetas 16. Mesa de reposo
- 17. Banco giratorio
- 18. Archivero radiografías
- 19. Cama de reposo
- 20. Escalerilla 2 peldaños
- 21. Anexo
- 22. Mesa de exploración

- 23. Cama de exploración
  24. Cámara Faraday
  25. Electrocardiógrafo 2 canales
  26. Electrocardiógrafo 1 canal
  27. Bodega o utilería


2.70

2.70

5.40

2.70

# Cardiología

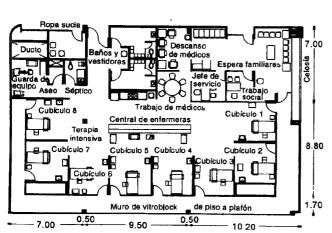


- 1. Acceso personal
- y de pacientes 2. Acceso visitas
- 3. Secretaria
- 4. Sala de espera visitas
- 5. Trabajo social

- 6. Oficina del jefe
- 7. Trabajo de médicos
- 8. Vestidor mujeres
- 9. Vestidor hombres
- 10. Trabajo de entermeras


# Traumatología y ortopedia


Corte B-B'

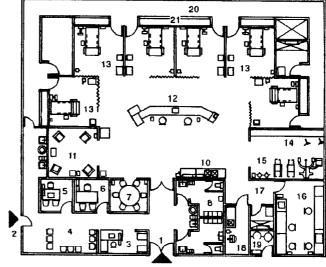


- 11. Descanso del personal
- 12. Central de monitoreo
- 13. Cubículo
- 14. Guarda de medicamentos
- 15. Guarda de equipo
- 16. Laboratorio
- 17. Aseo 18. Séptico
- 19. Ropa sucia
- 20. Circulación visitas



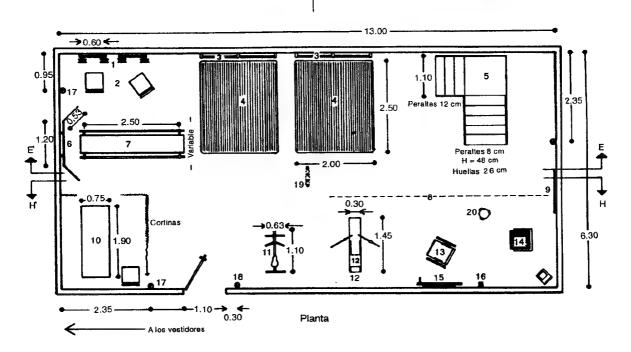

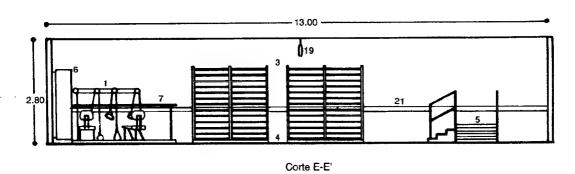


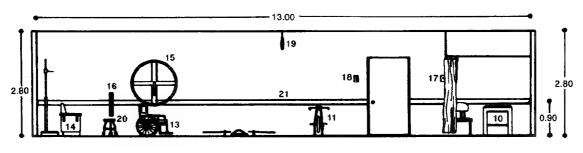

Corte H-H'

### Gimnasio

- Poleas fijas a pared para pie y brazo; altura 1.50 m
- 2. Sillas
- 3. Escaleras verticales fijas a la pared
- 4. Colchones en el piso
- Escalera c/barandal, escalón de altura, estribo camión 40 cm
- 6. Espejo de 3 cuerpos fijos en la pared
- Paralelas con extensión horizontal y vertical (altas)
- Línea de corrección al andar, pintada en piso
- Espejo de corrección de cuerpo empotrado en el muro o móvil
- 10. Mesa acolchonada
- 11. Bicicleta fija; 0.75 m de altura
- 12. Remos fijos en piso con asiento destizable
- 13. Silla de ruedas
- Sillón con brazos (se puede emplear bajo la polea o equipo para la tracción cervical)
- Rueda de brazo fija en pared de 1.15 m diámetro
- 16. Escalera de dedos
- 17. Contacto, 0.30 m de altura
- 18. Apagador, 1.20 m de altura
- 19. Reloj marcador
- 20. Banquillo con ruedas
- 21. Tira protectora de madera 4" altura, respaldo asientos de 90 cm

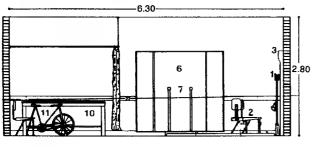

Corte M-M'



Especificaciones

Muros Tabique Recubrimientos Yeso con cemento y pintura lavable (piso a plafón) Pisos Madera dura o linoleum Platones Desmontables si hay instalaciones o yeso con pin-

tura lavable


Canceles Puertas Tipo A ver plano de especificación

CM-210 o similar Chapas Accesorios CM-48 o similar


Notas

Esta solución, es para un gimnasio con equipo completo este puede reducirse según el espacio y necesidades del caso.

Altura mínima del local 2.80 m. Ver plano de especificación.

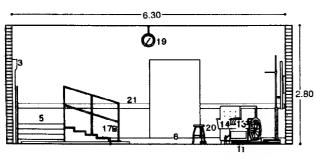


Cortes Fisioterapia y Mecanoterapia

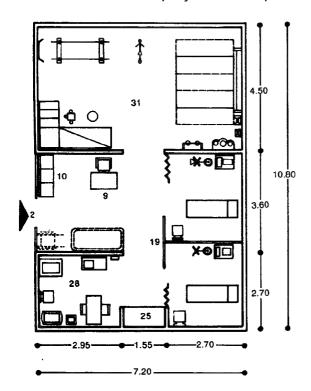

Planta tipo gimnasio

- 1. Acceso calle
- 2. Acceso de hospital
- 3. M. S. columna
- Actividades diarias de la vida humana
- 5. Niños
- 6. Simulación laboral
- 7. Baño
- 8. Gabinete electrodiagnóstico
- 9. Control


- 10. Sala de espera
- 11. Consultorio de comunicación humana
- 12. C. S. 13. Consultorio
- 14. Sanitarios hombres 15. Sanitarios mujeres
- 16. Baños y vestidores del personal mujeres

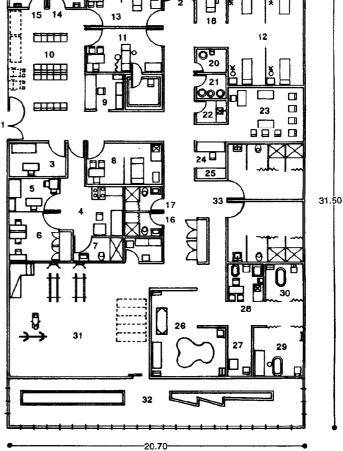


Planta para un hospital de 240 camas

- 17. Baño y vestidores del personal hombres
- 18. C. tracción columna
- vertebral
- 19. Electro
- 20. Aseo
- 21. Ropa sucia
- 22. Séptico
- 23. Terapia del lenguaje 24. E. Terapeutas
- 25. Ropería 26. Tina de Hubbard
- 27. Fluidoterapia 28. Parafinas


- 29. M. I. 30. M. S. 31. Gimnasio
- 32. Area de marcha
- 33. Baños y vestidores de pacientes

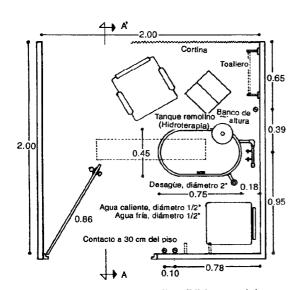


Planta tanque remolino (Hidroterapia)

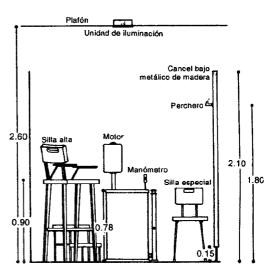


Corte A-A'

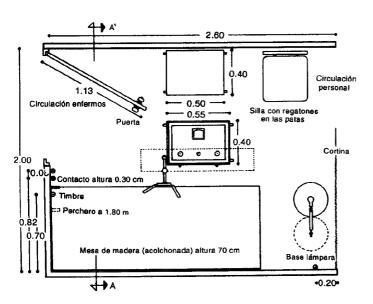


Planta cubículo para electroterapia

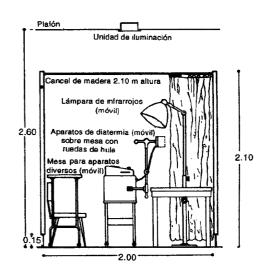


Corte A-A'

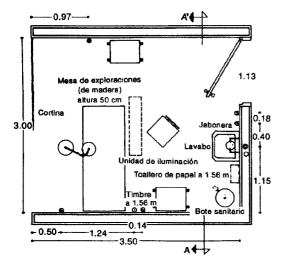


Planta Fisioterapia

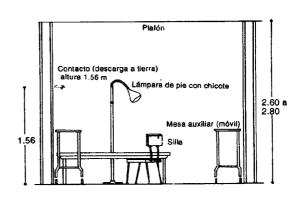


Corte A-A'

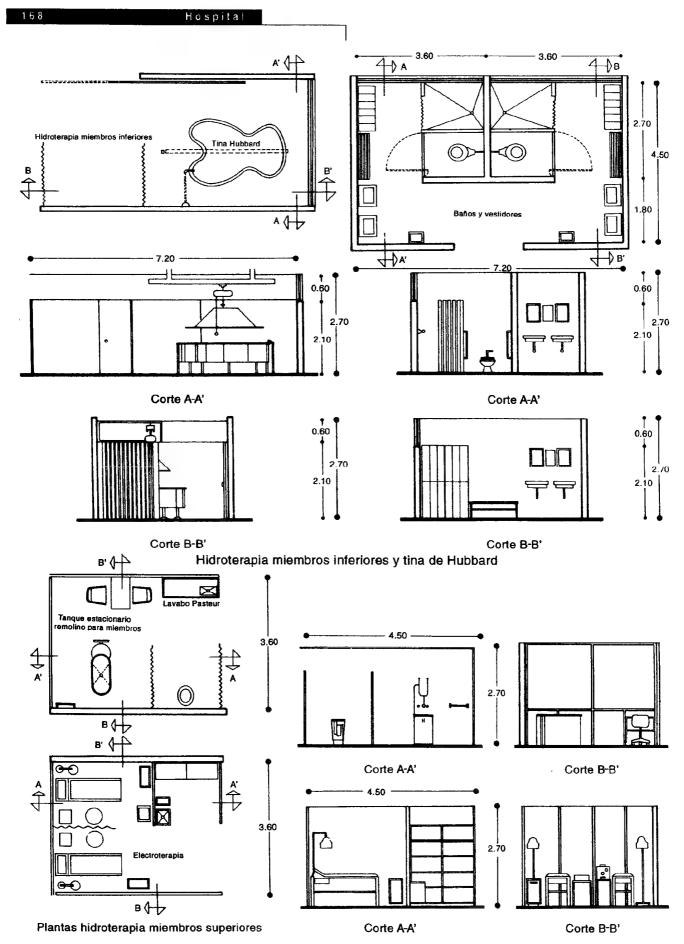


Fisiatría

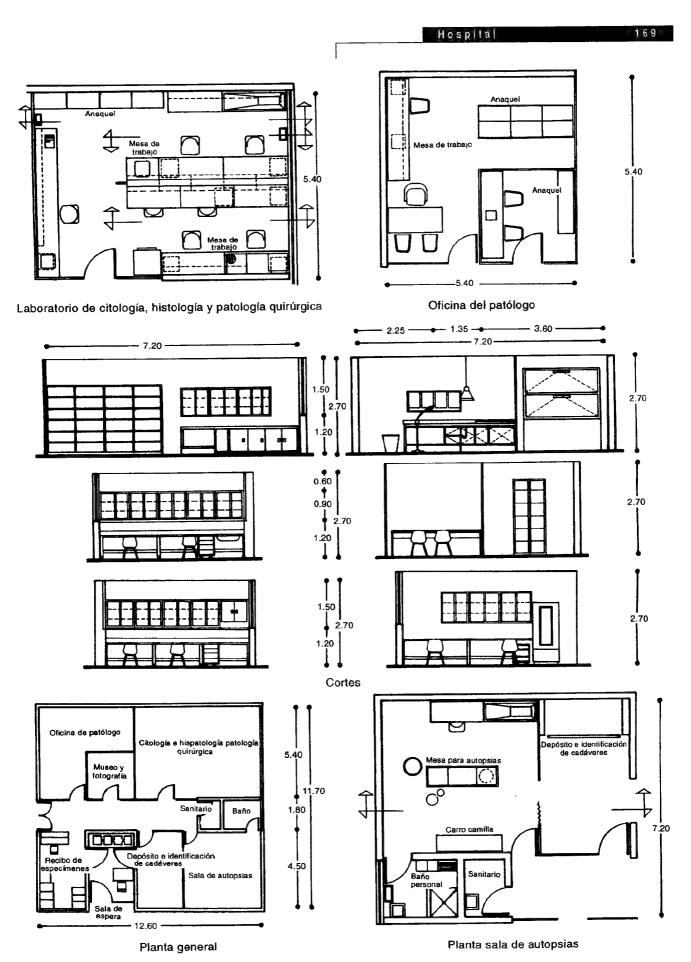


Anatomía patológica

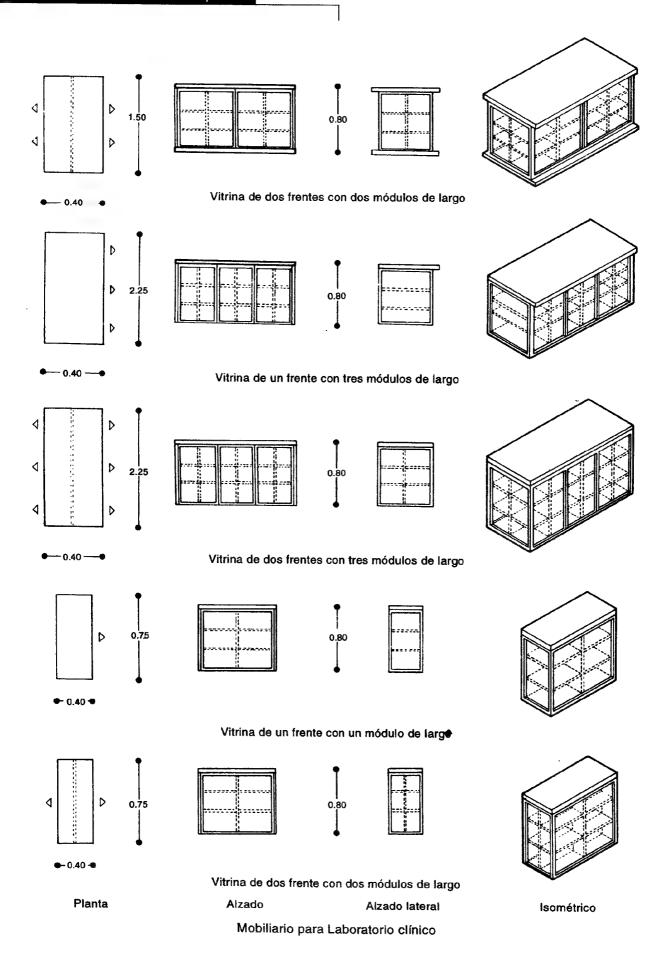


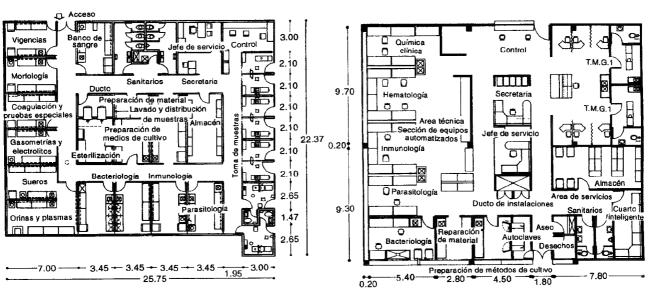


Laboratorios de patología clínica

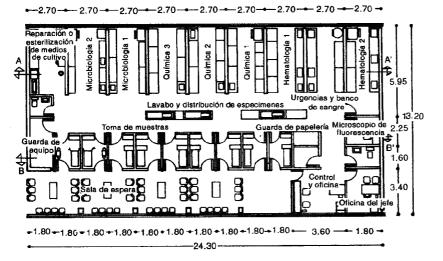

Planta general



Corte A-A'



Corte B-B'

Guarda de material de consumo

Aseo

Freparación Me

Guarda de ropa de soluciones

Guarda de ropa de soluciones

Técnica de aislamiento

Freparación de guantes

Jefe de piso


Guarda de material estéril


2.50

0.50

Limpieza y guarda de material


Laboratorio clínico

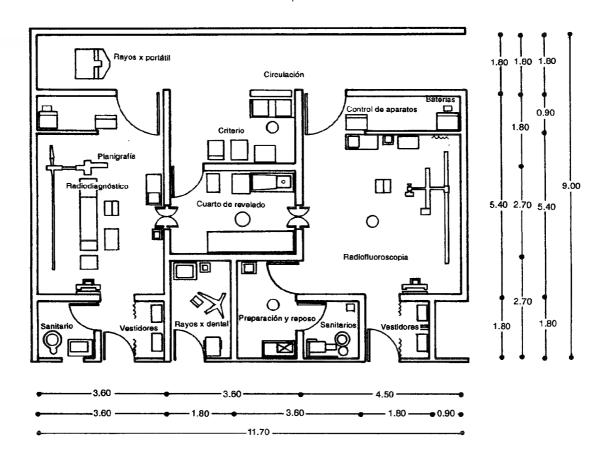

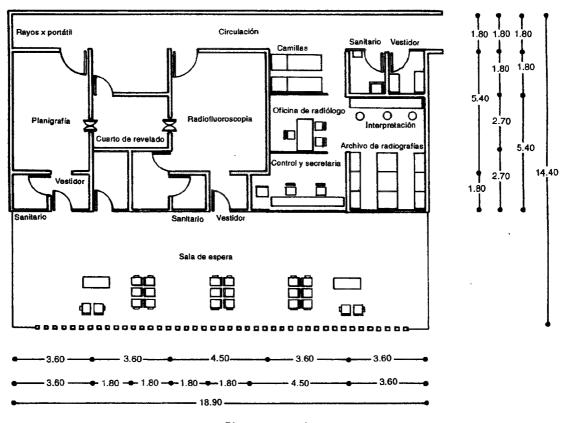

Plantas generales

Radiodiagnóstico

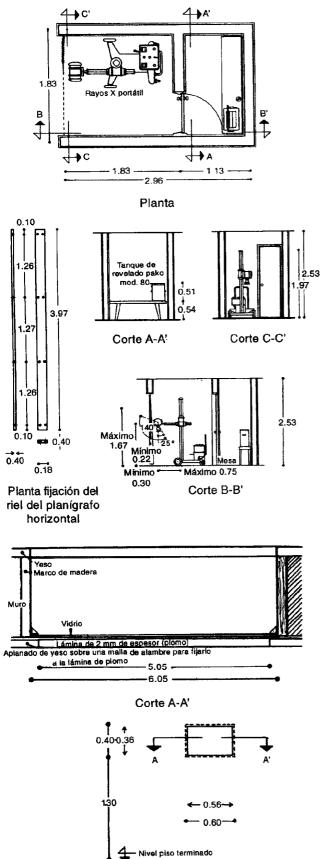

Ancia 3/8 de diametro 0.50

Ancia 3/8 de diametro 0.50

Compare de madera (yeso) 0.050.14

Placa de madera (yeso) 0.06


0.10

0.06


Especificaciones:

El techo deberá ser de losa recubierto de yeso, y en donde se colocará una tabla de 4 x 18 m sujeta al techo por medio de unos soportes metálicos separados. La varilla en lorma de "U" de 3/8" de diámetro con cuerda en los dos extremos y lleva doble tuerca.

## Detalle anclaje

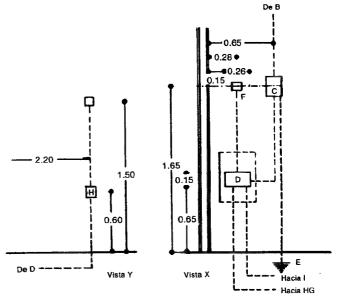

Distribución eléctrica y proyecciones

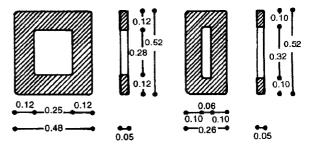


Bases de madera para los transformadores


ΚV	Acero	Concreto	Tabique	Concreto ligero	Vidrio plomoso
50	5	80	120	180	4
100	6	80	120	180	A
150	12	80	120	180	6
200	13	80	120	180	
250	12	80	100	180	Ì
A 1 m d A 2 m d ara mo A 1 m d	e distancia d le distancia d nophos, pleo le distancia d	r y heliophos 4 lel foco = 3.5 mm lel foco = 2.0 mm phos y ergophos lel foco = 2.5 mm lel foco = 1.8 mm	de plomo de plomo		

Detalle ventanilla rayos X


Flementos tino sala de rayos X

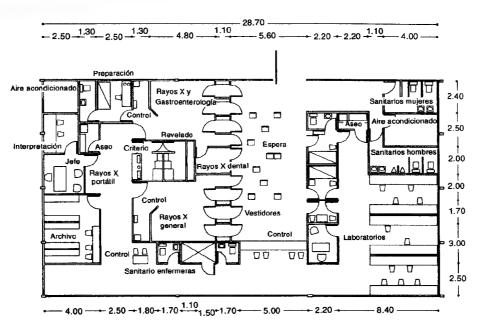

Unidad de rayos X y análisis clínicos integrados

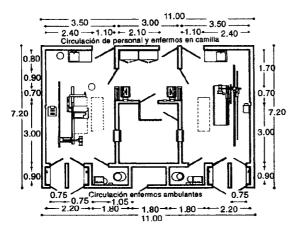


Planta distribución eléctrica y protecciones

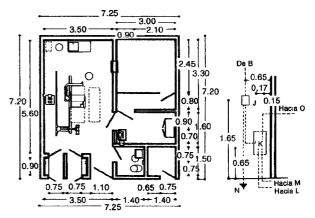


Dos salas con cuarto oscuro central

Corte F-F'

2.80

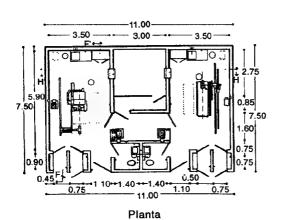




Corte H-H'

0.90

2.80 min

Salas de rayos X

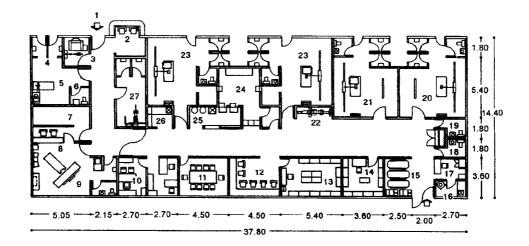


- 1. Acceso
- 2. Recepción
- 3. Rayos X dental
- 4. Vestidor
- 5. Ultrasonido
- 6. Sanitario
- 7. Técnico

- 8. Control
- 9. Sala de tomografía
- 10. Jefe de servicios
- 11. Sala de juntas
- 12. Interpretación
- 13. Archivo
- 14. Almacén


- 15. Equipo rodable 16. Séptico
- 17. Enfermera
- 18. Sanitarios hombres
- 19. Sanitarios mujeres
- 20. Sala de estudios
- 21. Sala de fluoroscopia
- 22. Equipo móvil 23. Sala de estudios especiales
- 24. Cuarto oscuro
- 25. Criterio
- 26. Medios de contraste
- 27. Sala de mastografía

# Imagenología

- 1. Acceso de servicio
- 2. Equipo rodable
- 3. Fotofluoraciografía
- 4. Cuarto oscuro
- 5. Fotocoagulación
- 6. Recuperación
- 7. Circulación
- 8. Urología 9. Neurología
- 10. Proctología
- 11. Gastroenterología 12. Endoscopías
- 13. Vestidor
- 14. Sanitario
- 15. Control
- 16. Pruebas oftalmológicas
- 17. Séptico
- 18. Archivo
- 19. Pruebas de esfuerzo
- 20. Otorrinolaringología
- 21. Cámara sonoamortiguadora
- 22. Exposición
- 23. Cubículo electroencefálico
- 24. Cubículo electromagnético 25. Cubículo ecocardiográfico
- 26. Cubículo electrocardiaco
- 27. Cubículo Holter 28. Cómputo
- 29. Secretarias
- 30. Trabajo de médicos
- 31. Sala de espera interna

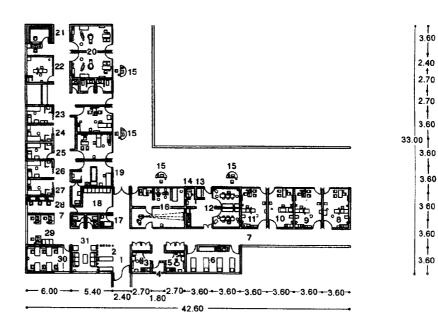

Gabinetes

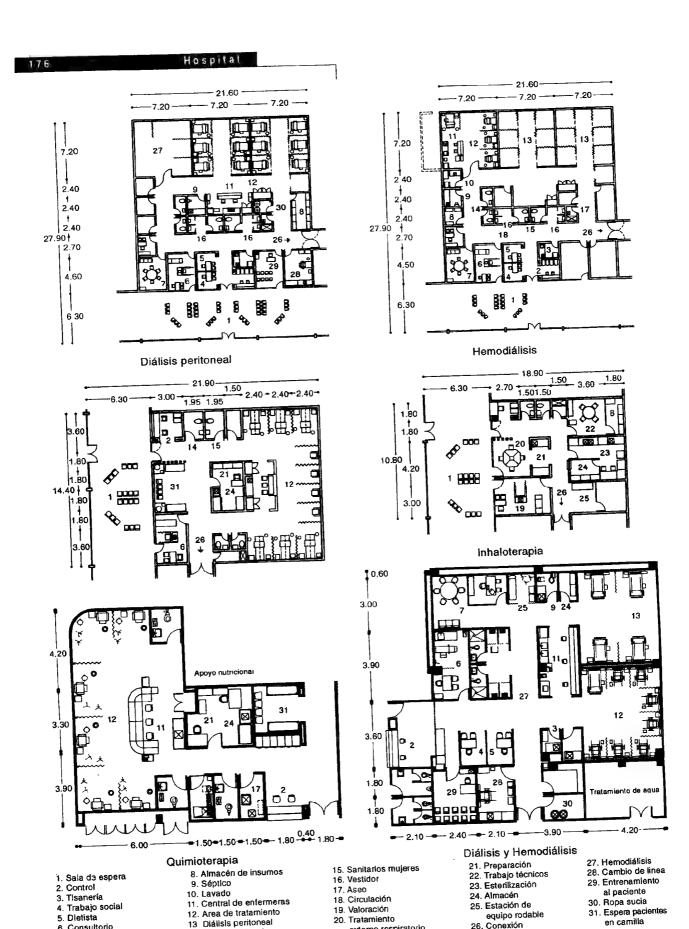

# Areas de tratamiento

externo respiratorio


26. Conexión

13 Diálisis peritoneal

14. Sanitarios hombres

5. Dietista

6. Consultorio 7. Trabajo de médicos

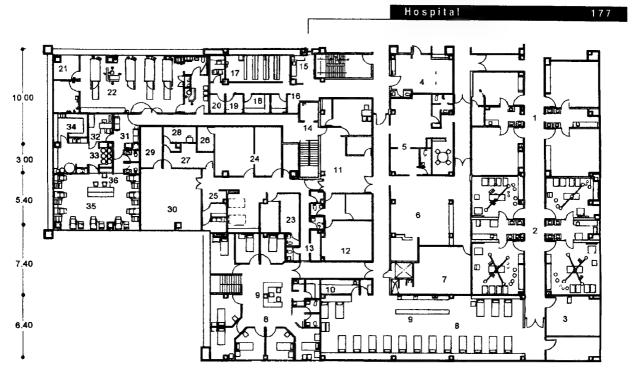


Planta área de quirófanos

- 1. Quirótano
- 2. Quirófano y transfer
- 3. Bodega cirugía
- 4. Lithotripsia
- 5. Vestidores de enfermeras y doctoras
- 6. Descanso de médicos
- 7. Vestidores de médicos
- 8. Recuperación
- 9. Central de enfermeras

- 10. Séptico
- 11. Tele-medicina
- 12. Sala de juntas
- 13. Técnicos
- 14. Elevadores
- 15. Laboratorio de gases
- 16. Archivo
- 17. Almacén de equipo
- 18. Esterilizado
- 19. Almacén de combustible

- 20. Bodega
- 21. Oficina
- 22. Area de procedimiento
- 23. Descanso e
- interpretación
- 24. Salas de medicina nuclear
- 25. Lavado
- 26. Pruebas de esfuerzo
- 27. Cuarto de control

- 28. Cuarto obscuro
- 29. Cuarto de equipo
- 30. Sala de
- hemodinamia 31. Espera y recepción
- 32. Privado exploración
- 33. Tanques
- 34. Almacén
- 35. Hemodiálisis
- 36. Enfermeras y preparación

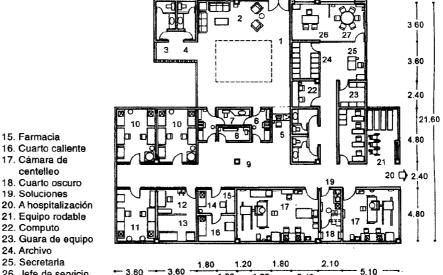


- 1. Vestibulo principal
- 2. Sala de espera
- 3. Sanitario hombres 4. Sanitario mujeres
- 5. Control
- 6. Trabajo de médicos
- 7. Sanitario
- 8. Séptico
- 9. Distribución 10. Laboratorio
- 11. Lavado de instrumento
- 12. Contador
- 13. Cuarto frío
- 14. Radio


- 17. Cámara de
- 18. Cuarto oscuro
- 19. Soluciones
- 20. A hospitalización

- 24. Archivo
- 26. Jefe de servicio
- 27. Sala de juntas
- 3.60 -1.80 1.80 2.40 25.20


Servicios auxiliares

Medicina nuclear

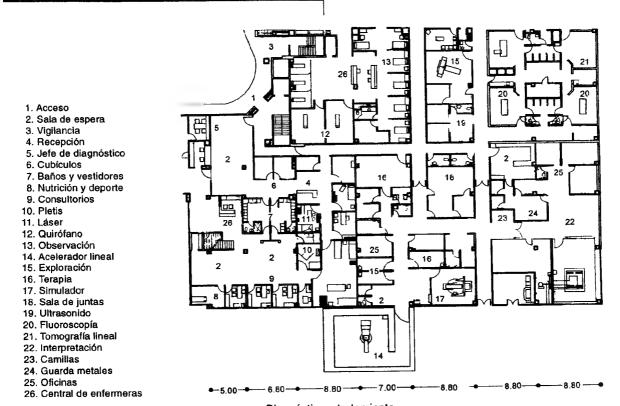


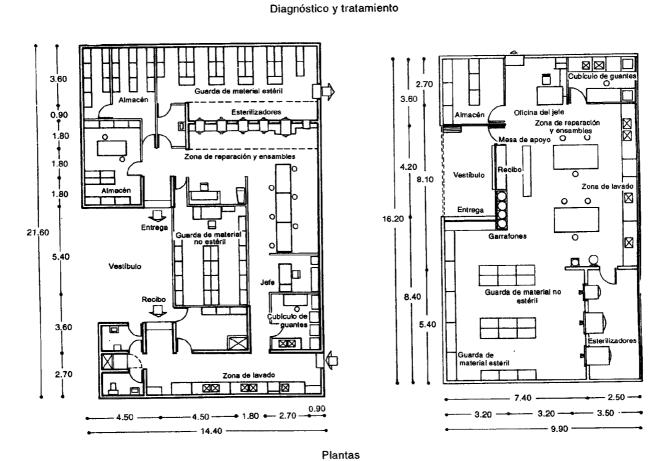


Central de Equipos y Esterilización

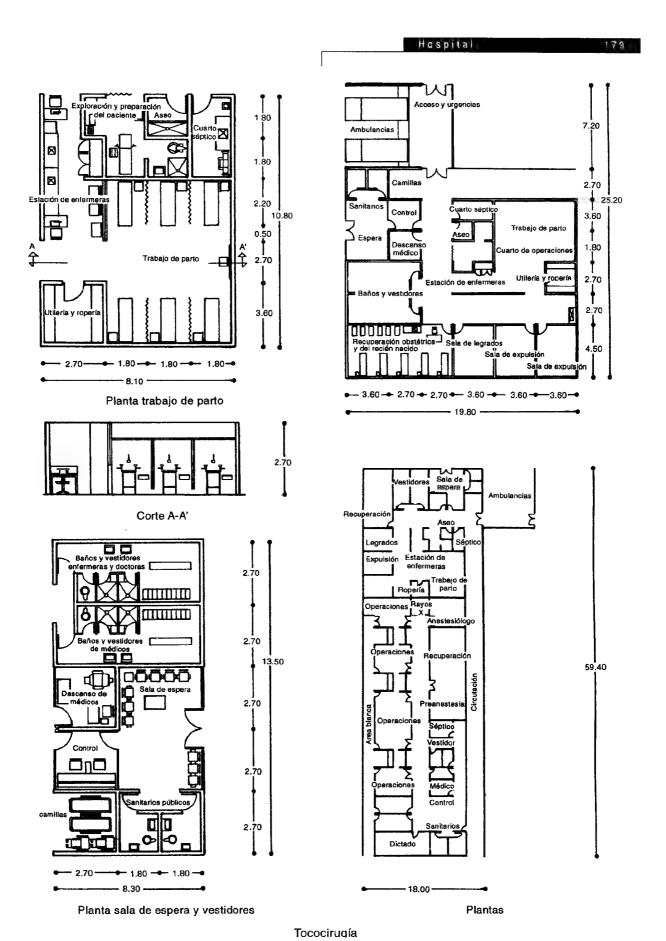




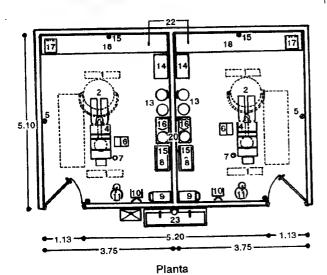

Mesa para 🗓 Mesa para 0 0 Equipo D D Opp 7.80 2( 3.90 3.90 7.80 Planta

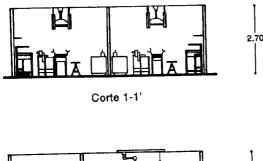




Corte 2-2'

- Unidad de iluminación
- 2. Lámpara sin sombra
- 3. Mesa auxiliar
- Mesa obstétrica
   Contacto a 1.35 m
- Banco de altura Toma de oxígeno de piso a plafón
- 8. Cuna termo
- 9. Aspiradora opcional
- 10. Tripié para suero 11. Lámpara de chicote
- 12. Banco 13. Resucitador Bloxon uno por 2 ó 3 salas


- 14. Toma doble de oxígeno a
- 1.35 m altura
   1.35 m altura
   15. Contacto a prueba de explosión a 40 cm de altura
   16. Fregadero agua fra y caliente
   17. Mesa de trabajo enfermeras

- 18. Jabonera19. Lavabo de médicos y enfermeras con agua fría y caliente accionado con un pedal o rodillo 20. Botes Boyen


- 21. Alcoholera 22. Mesa de granito
- 23. Lavabo de cirujanos

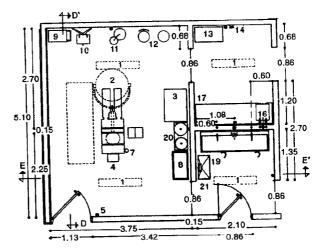

Planta

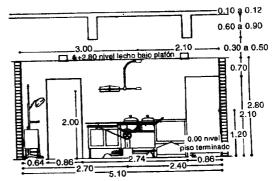


Corte D-D'

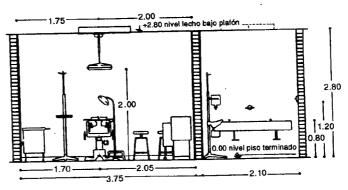


Corte E-E'

Sala de expulsión

2.70

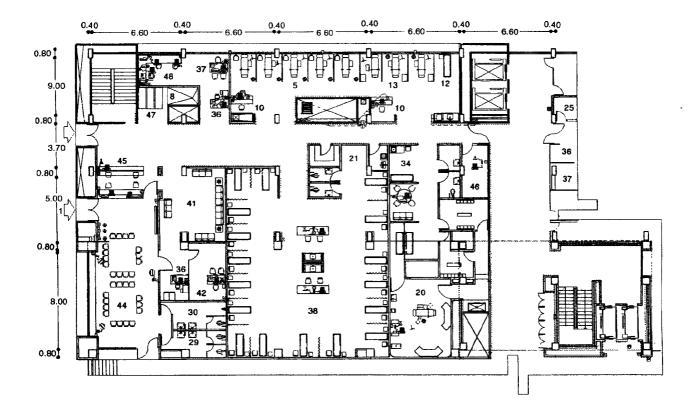


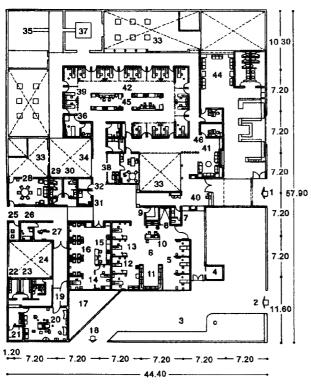


- 1. Acceso
- 2. Acceso de ambulancias
- 3. Ambulancias
- 4. Rodable
- 5. Valoración
- 6. Primer contacto
- 7. Sanitario
- 8. Descontaminación
- 9. Ropería
- 10. Trabajo enfermeras
- 11. Mesa Karam
- 12. Aplicación de yesos
- 13. Curaciones
- 14. Venoclisis
- 15. Observación menores
- 16. Cunas
- 17. Jardín
- 18. Salida de ambulancias 19. Transfer
- 20. Cirugía
- 21. Equipo
- 22. Vestidores hombres
- 23. Vestidores mujeres
- 24. Patio

- 25. Aseo
- 26. Cuarto oscuro
- 27. Rayos X
- 28. Descanso médicos
- 29. Sanitarios mujeres
- 30. Sanitarios hombres
- 31. Séptico
- 32. Ropa limpia
- 33. Espejo de agua 34. Ultrasonido
- 35. Asistencia médica 36. Secretarias
- 37. Jefe de servicios
- 38. Observación de adultos 39. Cuarto encamados
- 40. Control
- 41. Sala de espera interna
- 42. Trabajo social
- 43. Sala de espera visitas
- 44. Sala de espera
- 45. Control
- 46. Laboratorio
- 47. Camillas
- 48. Local inteligente


Urgencias

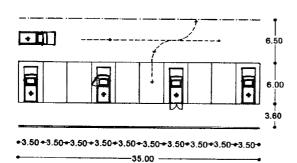


Planta estacionamiento

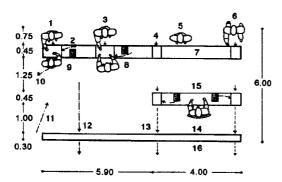


Mostrador de recepción, consulta con sistema de previa cita




Camilla atendida por dos enfermeras y circulación de una persona

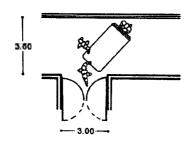


•••




Estacionamiento doble

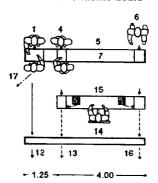

Mostrador de recepción, consulta con sistema sin previa cita



Cruce de camillas, una con un asistente al lado puede girar

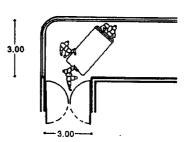


Circulación de camillas en diagonal

- 1. Información del paciente
- 2. Opcional
- Retorno y nuevas citas
   Repetición de recetas
   Recogido de recetas


- 6. Visita


- 7. Mostrador recetas 8. Llamada telefónica para hacer citas
- 9. Intercomunicador con el médico
- 10. Contacto visual con pacientes en espera
- 11. Señal de médico "siguiente por tavor"
- 12. Historial para médico
- 13. Historial y receta para que el médico firme
- 14. Llamada telefónica para recetas y visitas
- 15. Sistema archivo 16. Historial en espe-
- ra que lo recoja el médico
- 17. Supervisión de pacientes en еѕрега


Ambulancias y circulaciones

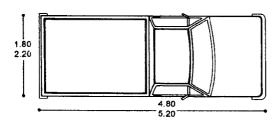


Planta

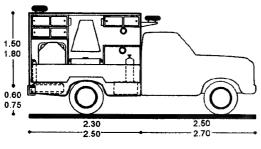

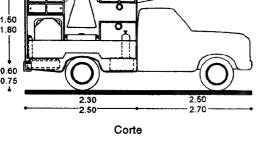


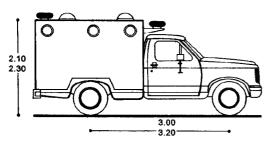

Alzado lateral

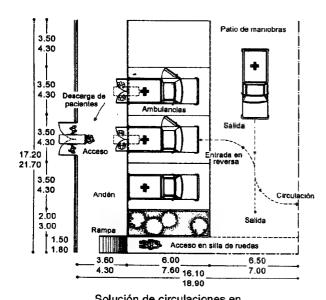


Solución de circulaciones en patio de maniobras de ambulancias

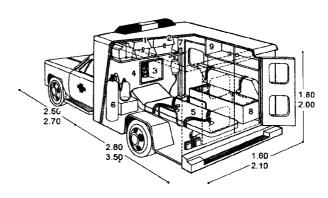


Perspectiva ambulancia


- 1. Kit color azul con equipo de atención ventilatoria
- 2. Kit color rojo con equipo de atención cardiovascular
- 3. Ventanilla de comunicación a la cabina
- 4. Ventilador
- 5. Camilla
- 6. Bodega de oxígeno de 3 m3
- 7. Portasueros
- 8. Camilla auxiliar y compartimiento con silla de ruedas, férulas, chalecos de kendría y cascos
- 9. Vitrina con cuellos servicales, fonendoscopio, tensiómetro y medicamentos en general

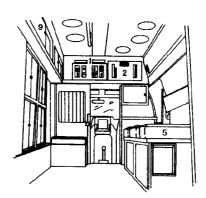


Perspectiva interior



Solución 1. La ambulancia descarga a nivel de acceso




Solución 2. No existe desnivel para ambulancia

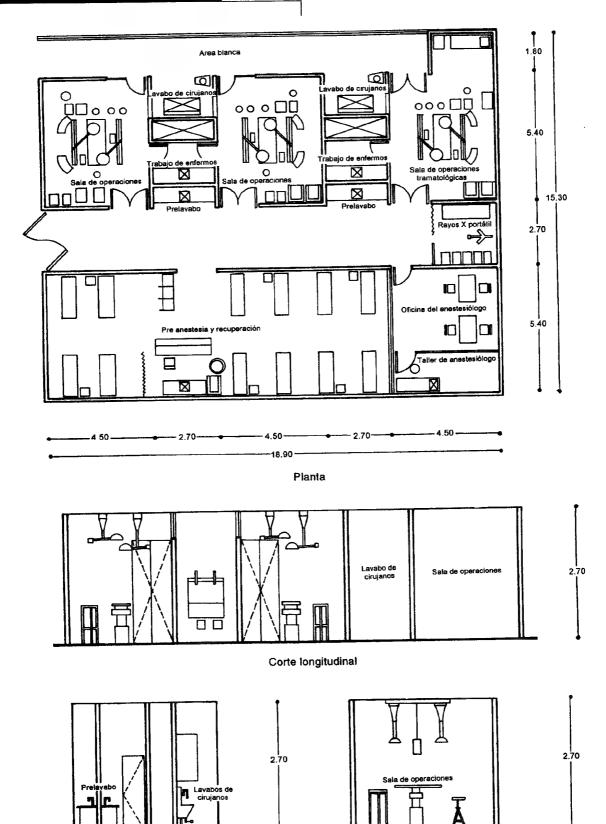


Cortes transversales

Sala de operaciones

Hospital 185

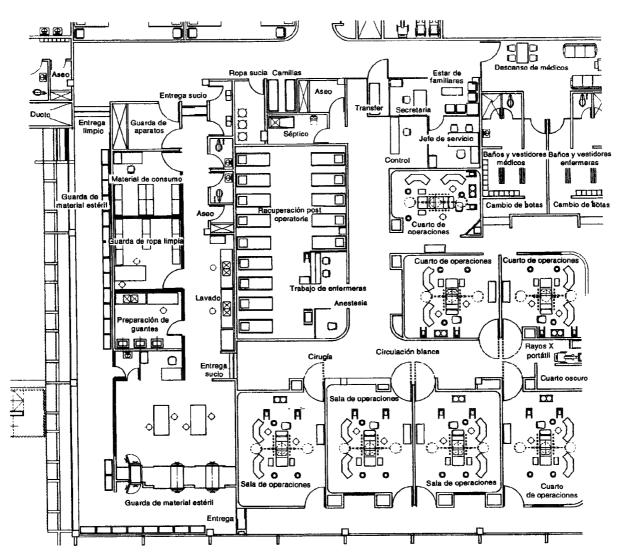


Planta área de quirófanos

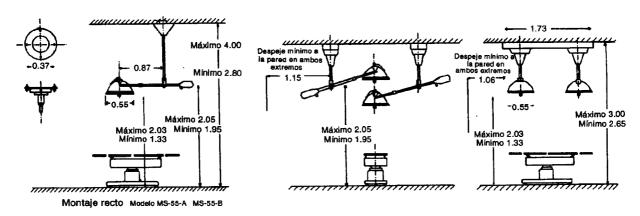

Detalles de montaje para las lámparas quirúrgicas

Quirófanos

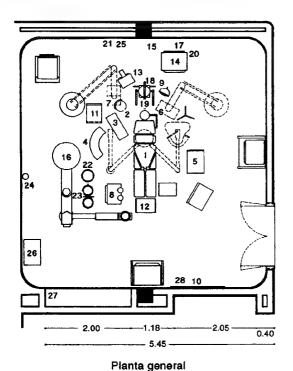


1. Mesa quirúrgica


- Butaca giratoria con respaido
   Mesa de mayo
   Mesa semiluna
   Corro surillor de

- 5. Carro auxiliar con anestesia
- 6. Columna de suministro de anestesia
- 7. Columna quirúrgica
- 8. Aspirador quirúrgico
- 9. Lámpara de luz fría
- 10. Negatoscopio doble
- 11. Coagulador unipolar
- 12. Coagulador bipolar


- 13. Trepanador14. Monitor T. V.15. Estereo taxis
- 16. Rayos X portátil
- 17. Cavitrón
- 18. Microscopio quirúrgico
- 19. Silla
- 20. Láser
- 21. Craneotopos
- 22. Portaplatón
- 23. Portapalangana
- 24. Carro de paro
- 25. Electrobisturí
- 26. Calentador de sangre
- 27. Utilería
- 28. Reloj

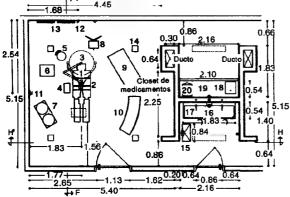

Planta

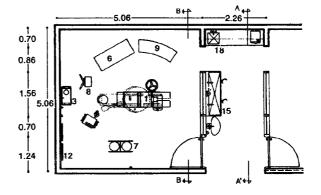


Planta




Corte H-H'

- 10. Contacto a prueba de explosión a 40 cm
- 11. Toma de oxígeno doble





Corte B-B'

- 12. Negatoscopio 13. Unidad de iluminación
- Alcoholera
   Series de médicos y enfermeras, con agua fría y caliente accionado por pedal o rodillo
- 16. Jabonera
- 17. Fregadero con agua fría y caliente18. Mesa de trabajo para enfermeras
- 19. Esterilizador eléctrico
- 20. Apagador a 1.20 m




- 3. Lámpara de luz sin sombras
- 4. Banco de altura 5. Banco para el anestesista
- 6. Mesa para instrumental
- 7. Mesa para lavamanos8. Tripie para sueros9. Mesa riñón
- a 1.35 m

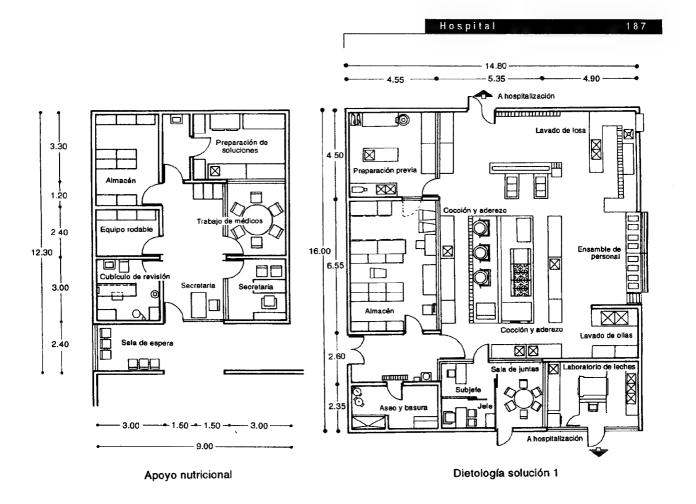


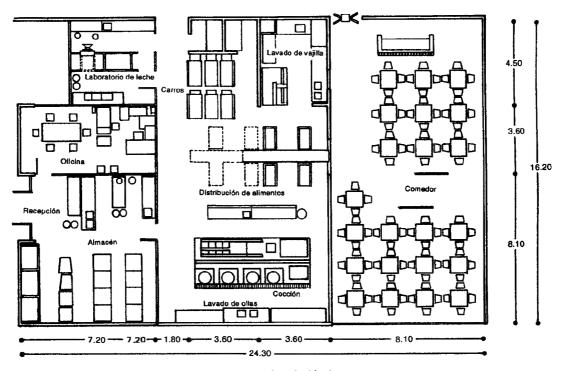


Dietología solución 2 Nutrición y dietética

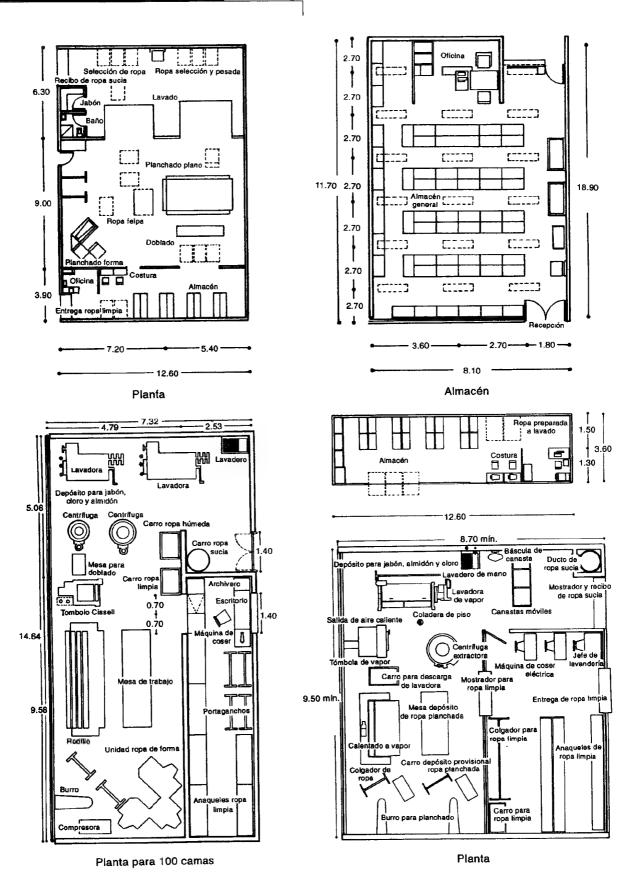


Servicios complementarios. Lavandería

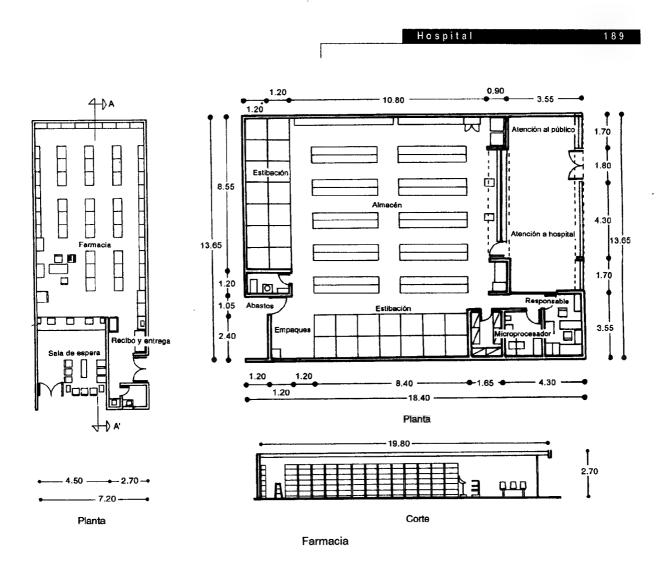


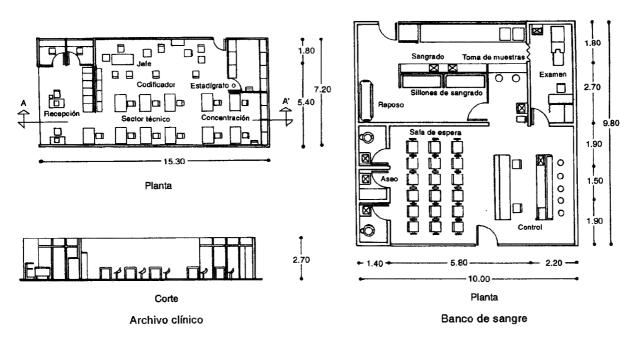


Servicios complementarios

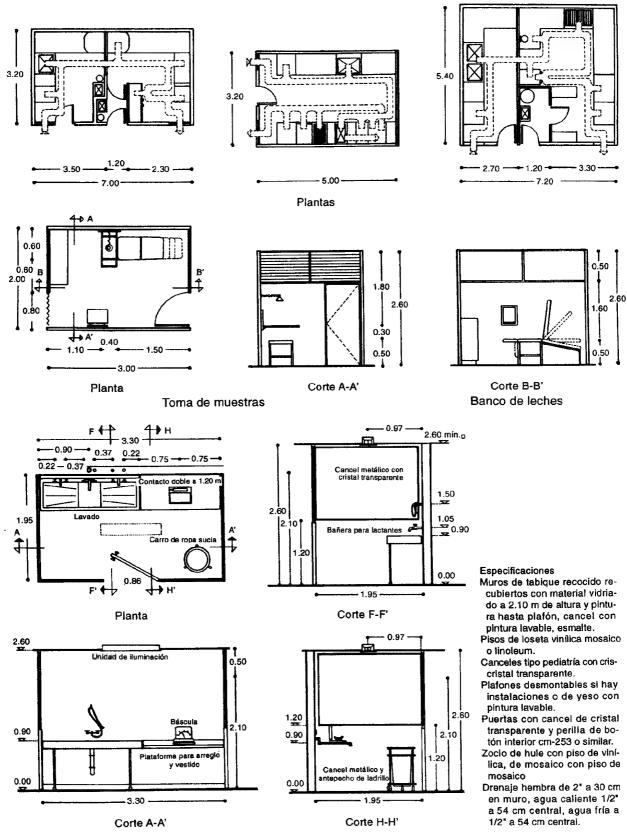

Baño de lactantes

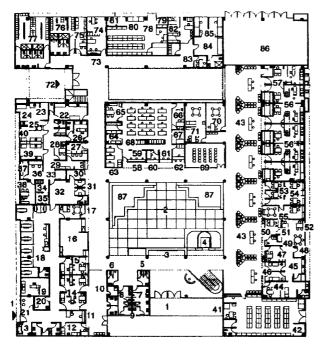

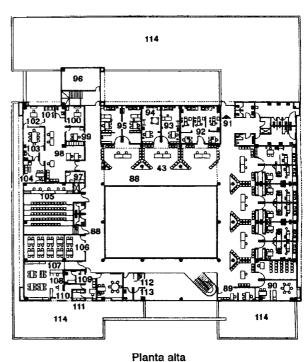


Planta baja

- 1. Accceso
- 2. Vestibulo de doble altura
- 3. Directorio
- 4. Elevador
- 5. Sanitarios personal para hombres
- 6. Sanitario personal para mujeres
- 7. Sanitarios públicos para hombres
- 8. Sanitarios públicos para mujeres 9. Minusválidos
- 10. Aseo
- Urgencias
- 11. Control 12. Inyecciones y curaciones
- Subsec 13. Descontaminación
- 14. Consultorio
- 15. Entrega a limpio procedente de planificación
- 16. SubCEYE
- 17. Jefe de enfermeras
- 18. Observación adultos
- 19. Atenciones mixtas
- 20. Séptico
- 21. Ropa sucia Laboratorio
- 22. Peine de urgencias
- 23. Autoclave
- 24. Lavado y esteriliza-ción de materiales
- 25. Bacteriología

- 26. Toma de muestras ginecológicas
- Toma de muestras de sangre
- 28. Jefe de servicio
- 29. Archivo
- 30. Rayos X dental
- 31. Vestidores
- 32. Sala de radiología
- 33. Medios de contraste 34. Criterio
- 35. Cuarto oscuro
- 36. Interpretación
- 37. Almacén
- 38. Jefe de radiología
- 39. Orinas y hematología
- 40. Química clínica
- Farmacia
- 41. Jefe
- 42. Empaques Consulta externa
- 43. Sala de espera
- 44. D. O. C.
- 45. T. E.
- 46. Inmunización
- 47. Detecciones
- 48. Guarda
- 49. Brigadas
- 50. Epidemiólogo
- 51. Secretaria 52. Enfermera
- Sanitaria
- 53. Trabajo social
- 54. Area de trabajo 55. Jefe trabajo social
- 56. Medicina Familiar


- 57. Materno Infantil Archivo clínico
- 58. Registro vigencia
- 59. Pases
- 60. Caja 61. Subsidios
- 62. Pensiones
- 63. SIMO
- 64. Papelería
- 65. Jefe grupo de estadísticas
- 66. Jefe sector técnico
- 67. Cheques
- 68. Catálogos
- 69. Aula de usos múltiples
- 70. Entrevista familiar
- 71. Jefe de departamento clínico
- Servicios generales 72. Acceso personal
- 73. Control personal
- 74. Jefe de personal
- 75. Bodega Intendencia
- 76. Baños y vestidores para hombres
- 77. Baños y vestidores para mujeres
- Almacén general
- 79. Ropa limpia
- 80. Empagues
- 81. Inflamables
- 82. Jefe conservación
- 83. Oficina sindical
- 84. Equipo en tránsito

- 85. Taller 86. Casa de máquinas
- 87. Jardín
- 88. Circulación
- 89. CAM
- 90. Jefe del servicio
- 91. Salida emergencia
- 92. Estornatología
- 93. Atención
- psiquiátrica 94. Dietista
- 95. Medicina del
- trabajo 96. Comedor
- Gobierno
- 97. Fotocopia
- 98 Recetas e
- incapacidades 99. Contador
- 100. Administración
- 101. Cocineta
- 102. Subdirector
- 103. Sala de juntas
- 104. Director 105. Auditorio
- 60 personas
- 106. Aula 40 personas
- 107. Sala de lectura y acervo
- 108. Kardex
- 109. Fotografía
- 110. Cuatro de dibujo
- 111. Bodega
- 112. Conmutador 113. Baterías
- 114. Terraza

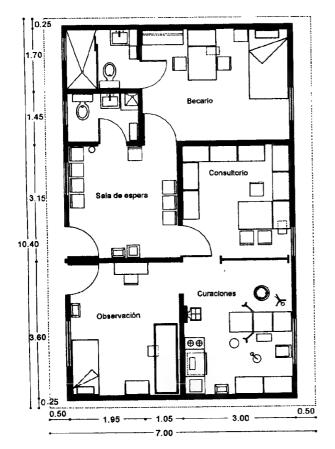


Edificio de consultorios médicos Unidad de urgencias

Planta de conjunto

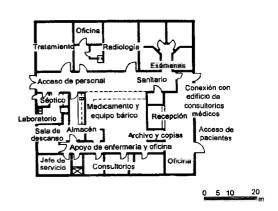


Clínica rural

Cuidado intermedio (cirugía ambulatoria)

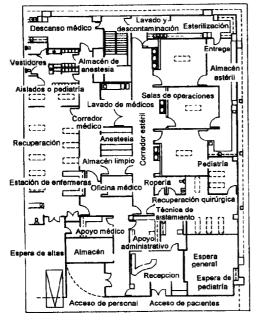

Cuidado inmediato

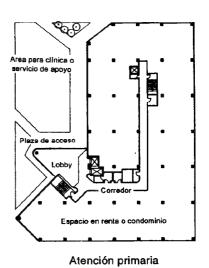

Clínica rural y ambulatoria

El Sanatorio para tuberculosos en Huipulco se encuentra sobre la calzada de Tlalpan en el Sur de la Ciudad de México. El proyecto lo realizó en 1929 José Villagrán García, y como asesor el Dr. Donato G. Alarcón. El edificio es un hito en la historia de la arquitectura mexicana por estar considerado como el primer ejemplo de corte funcionalista en México.


El edificio tiene como característica principal la simetría, tanto en el conjunto como en el interior del edificio. La planta del hospital está basada en la distribución de pequeños pabellones.

Los pabellones de hospitalización se localizan en el lado oriente y poniente, alrededor del patio central. Se distribuyen en dos plantas y cada uno de ellos cuenta con una zona de supervisión, comedor para 28 enfermos, cuarto séptico, etc. A los costados de la supervisión, se encuentran ubicadas las salas de enfermos con capacidad de 28 pacientes cada una y cuentan con excusados, lavabos y armarios; las regaderas y escaleras se encuentran ubicadas en los extremos de cada edificio.


En el patio central se encuentra una torre, la cual resalta ya que en el resto del conjunto predomina la horizontalidad. Se utiliza como tanque elevado de agua y su fachada presenta vanos verticales a todo lo largo.

La fachada principal está formada por un extenso acceso, el-cual destaca tanto por su simetría en el pórtico como por la ventanería que se encuentra entre las columnas que acusan la estructura.

Desde 1982, este edificio pertenece al INER (Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias).

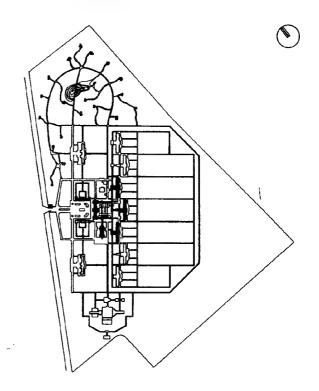


Planta de conjunto

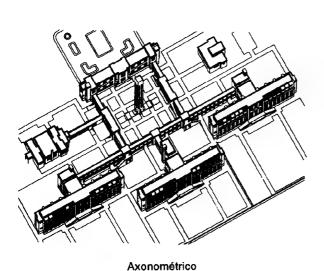

Axunomen

- 1. Acceso
- 2. Rampa
- 3. Vestíbulo principal
- 4. Dormitorios
- 5. Baño
- 6. Enfermería

- 7. Cocina
- 8. Comedor
- 9. Pasillo
- 10. Bodega
- 11. Cuarto de enfermeras 12. Vestíbulo

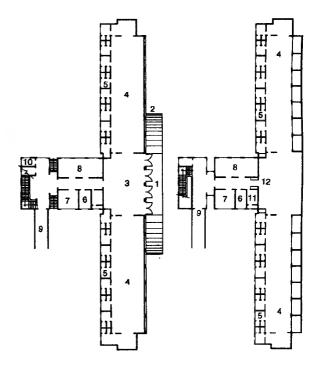

Planta baja y alta de pabellón tipo

Sanatorio para tuberculosos. José Villagrán García. Huipulco, Tlalpan, México D. F. 1929.

El Hospital Civil de Tampico es una obra de aspecto funcionalista. El proyecto fue encargado por la Secretaría de Bienes Nacionales a Vicente Mendiola Quezada. Para su construcción contó con la colaboración de Anastasio Alvarez y en etapa de acabados, el ingeniero Esteban Colmenares.

El edificio del hospital ocupó media manzana que se solucionó en cuatro niveles. En la parte superior se colocó un *roof garden* con una pérgola.

En la solución del edificio predomina la horizontalidad. En la parte central se localiza el área de atención al público e internado. Esta área sobresale por su verticalidad. En los extremos se localizan las circulaciones verticales, las cuales están iluminadas por ventanas que siguen la pendiente de la escalera y las áreas de servicio iluminadas con claraboyas circulares.


La estructura general es de concreto armado con entreejes de 4.50 x 6.00 m, aproximadamente. Los muros son de ladrillo con revestimiento de cerámica. La fachada es de mortero fino con pintura de colores claros; en ella predomina la verticalidad de las ventanas.

En el diseño de las instalaciones intervinieron un grupo de asesores especializados. Como en aquella época no se contaba con aire acondicionado se estudió perfectamente la orientación y ventilación natural, y se dotó a los locales interiores más importantes de ventiladores suspendidos del techo para mejorar las condiciones ambientales.







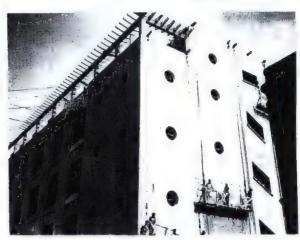


El Instituto Nacional de Cardiología se ubicó en las avenidas Cuauhtémoc y Dr. Márquez (Ciudad de México). Este hospital fue proyectado en 1937 por José Villagrán García, y como asesor el Dr. Ignacio Chávez; formaba parte del Centro Médico Nacional.


El hospital estaba formado por dos edificios unidos entre sí por un puente. El acceso al hospital se efectuaba a través de una rampa que comunicaba al primer edificio, el cual era alargado y constaba de cuatro niveles. En él se alojaban los pacientes internos y externos, anfiteatros, salas de cursos, así como el auditorio, ubicado en el extremo derecho del edificio.

El segundo edificio estaba desplazado del primero por un ángulo de 40 grados, y su forma era también alargada pero tenía mayor longitud. En él se encontraban alojados los servicios generales, como cocina, lavandería y calefacción. Este edificio destaca por la sencillez de sus formas y acabados, así como por su carácter funcionalista y un claro ejemplo de la arquitectura racionalista mexicana y a la vez pionero en su especialidad.

Esta construcción fue demolida. Fue el mismo Villagrán quien construyó otro para sustituirlo en 1976, en la delegación Tlalpan.

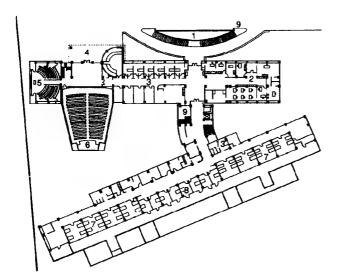


Planta primer piso

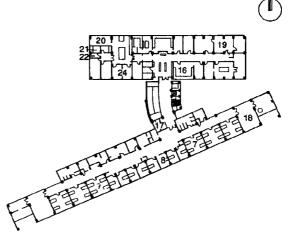

Planta tercer piso

Planta cuarto piso

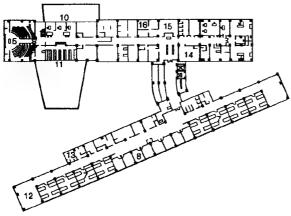


Planta segundo piso

- 1. Acceso
- 2. Dirección, secretarias y cardiología
- 3. Consulta y curaciones
- 4. Acceso de servicio
- 5. Aulas
- 6. Auditorio
- 7. Encamados 8. Aislamiento
- 10. Biblioteca
- 9. Rampa


  - 11. Depósito de libros
  - 12. Dentista
  - 13. Sanitarios
  - 14. Rayos X
  - 15. Privado del iefe
  - 16. Laboratorio 17. Jefe de enfermeras
- 18. Clases para niñas
- 19. Oficina
- 20. Asistentes
- 21. Cuarto oscuro
- 22. Microfotografía
- 23. Operaciones 24. Ciruianos
- 25. Central de material clínico
- 26. Cocina
- 27. Visitas
- 28. Terrazas
- 29. Cuarto
- con baño
- 30. Séptico
- 31. Aislamiento para operarios
- 32. Curaciones


Instituto Nacional de Cardiología, Centro Médico Nacional. José Villagrán García. México D. F. 1937.

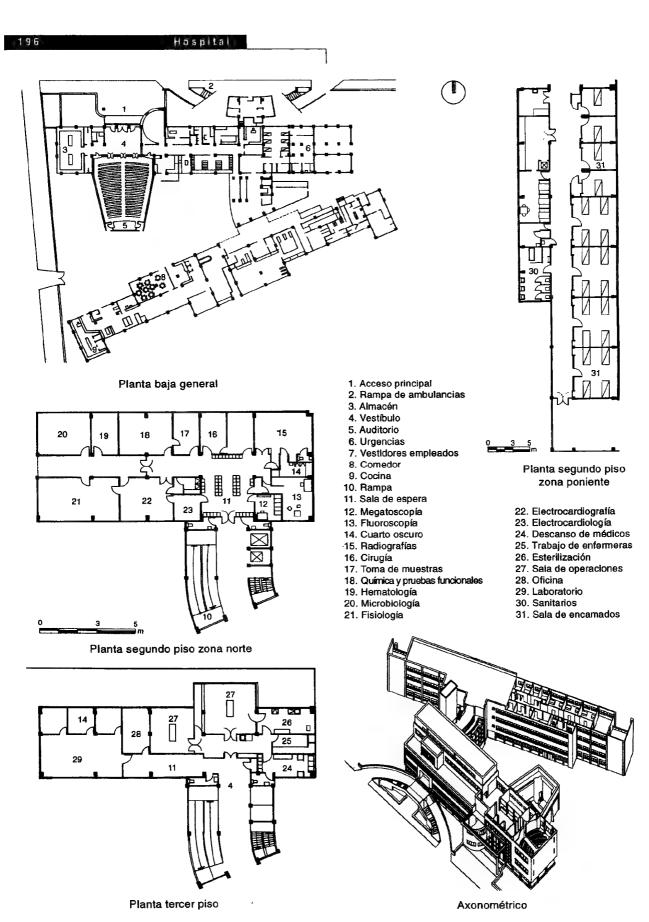

El Hospital Infantil de la Secretaría de Asistencia Pública era uno de los edificio pertenecientes al Centro Médico Nacional, junto al Instituto de Cardiología y la Maternidad Mundet, ubicado en la calle Dr. Márquez, en la Ciudad de México. Este hospital, diseñado por José Villagrán García en 1939, fue el primero en inaugurarse de los 12


hospitales proyectados para el Centro Médico. El concepto estaba basado en una nave principal de la cual partían 6 brazos de forma perpendicular. Los brazos del edificio remataban en forma curva y eran utilizados como solarios, de la misma manera los extremos del edificio principal remataban en medio círculo, denotando una gran influencia europea. En la actualidad no existe.

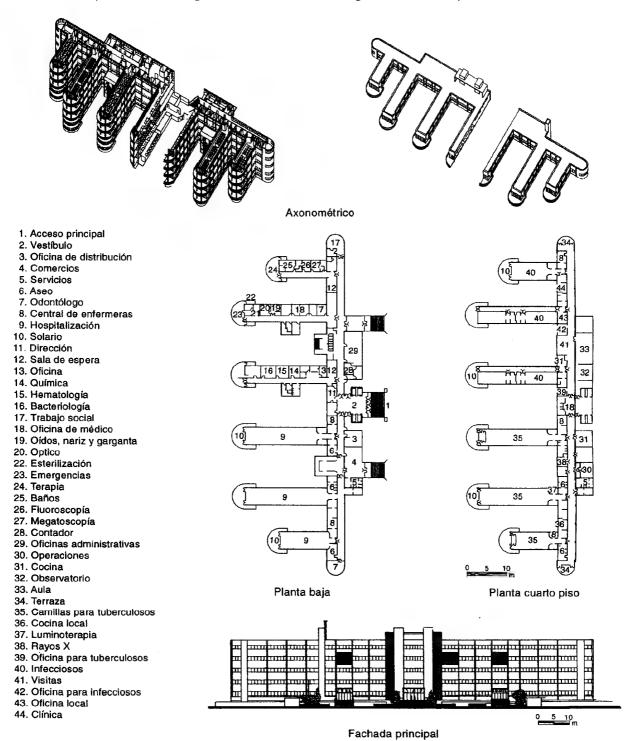

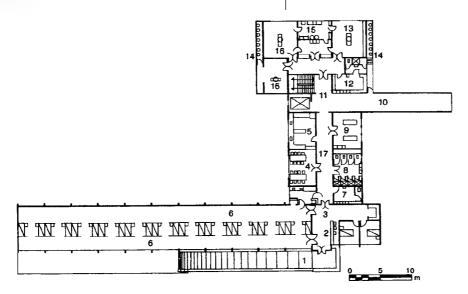


- 1. Rampa de acceso
- 2. Control
- 3. Vestíbulo principal
- 4. Comedor
- 5. Cocina de distribución
- 6. Hospitalización
- 7. Baño para enfermos
- 8. Guardarropa 9. Curaciones
- 10. Galería
- 11. Vestíbulo
- 12. Vestidor y descanso
- 13. Sala principal de operaciones
- 14. Observatorio
- 15. Esterilización
- 16. Operaciones
- 17. Circulación

Planta de acceso

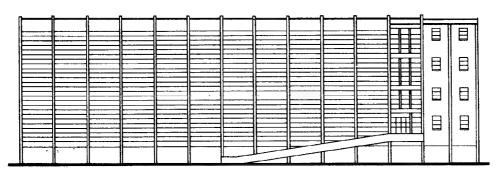

Fachada sur

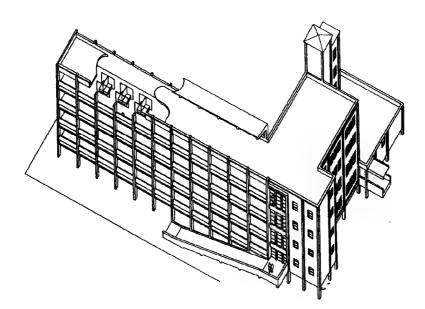

Perspectiva axonométrica


Pabellón de Cirugía (anexo al Sanatorio para tuberculosos). José Villagrán García. Huipulco, Tlalpan, México D. F. 1941.

El Hospital General La Raza perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social se sitúa sobre la calzada Vallejo cerca de la Av. de los Insurgentes frente al monumento de La Raza del cual tomó su nombre, pastiche mal logrado de la arquitectura prehispánica.


El proyecto estuvo a cargo de *Enrique Yáñez de la Fuente* y la planeación del doctor Neftalí Rodríguez. Fue el primer hospital moderno de seguridad social en México. Al iniciar su funcionamiento tenía una capacidad de más de 800 camas número que con el transcurso del tiempo se ha incrementado. La volumetría del edificio distingue las partes del programa arquitectónico. Sobre el eje que correspondía al vestíbulo principal del edificio se ubicaron las oficinas de admisión. El área de consulta externa se desarrolla en sentido horizontal en tres cuerpos de tres niveles ligados con rampas. Dos cuerpos verticales contienen los servicios quirúrgicos auxiliares de diagnóstico y tratamiento, unidades de hospitali-

zación y servicios generales. El cuerpo de infecciosos se dispuso a nivel de los servicios generales (cocina y lavandería). Entre los dos cuerpos de hospitalización y consulta externa se situó un cuerpo alto, transversal, que alojaba las oficinas generales, los laboratorios, los departamentos de radiología, de partos, de cirugía y en los dos últimos niveles para las habitaciones de los médicos internos.


Con el paso de los años, el hospital general de La Raza tuvo que ser modificado debido a la presión por parte de los médicos para transformarlo en un centro médico que contara con las instalaciones para ejercer la medicina común y la especializada y es entre los años de 1970 a 1976 cuando se llevó a cabo su transformación, la cual estuvo a cargo de Enrique García Formentí. El número de camas se incrementó a 1 800 aproximadamente. La obra de transformación fue costosa y se demolieron grandes áreas totalmente y del resto del edificio se aprovechó únicamente la estructura.

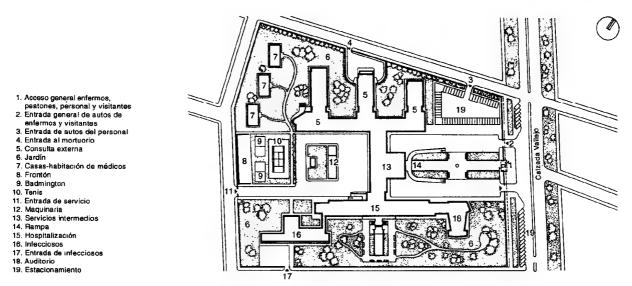


Planta de conjunto

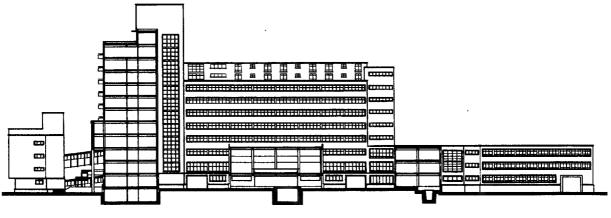


Corte transversal

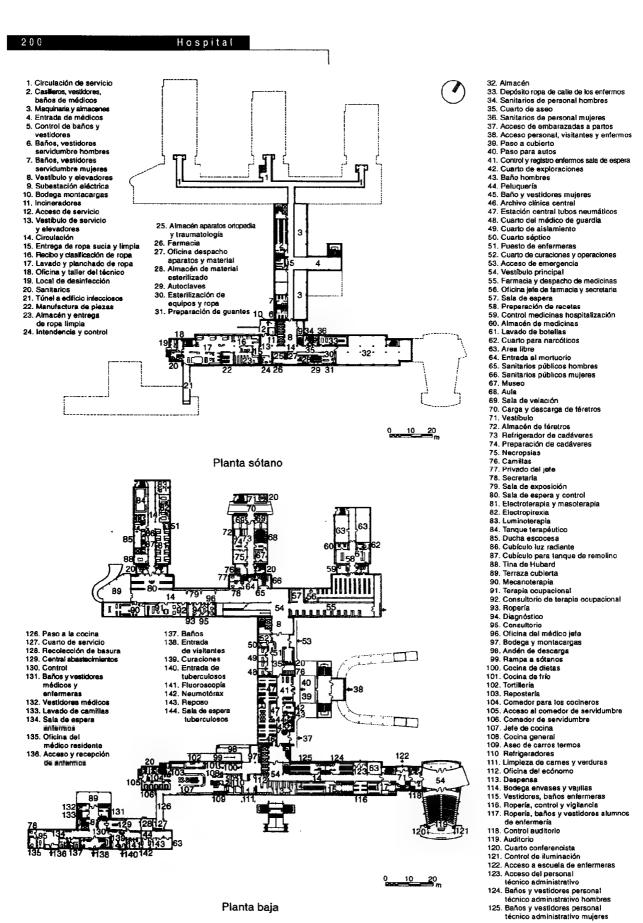

201 Hospital

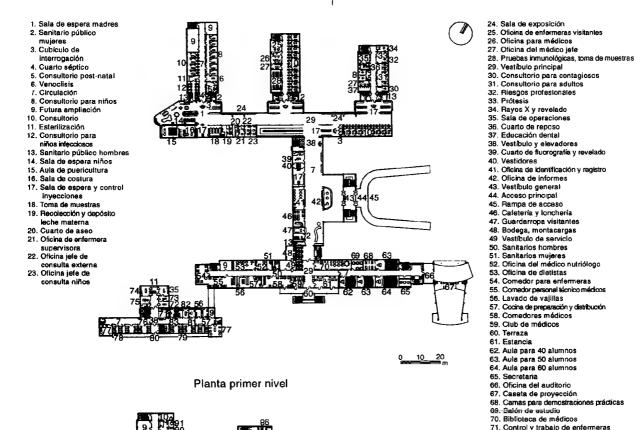

#### Planta primer nivel

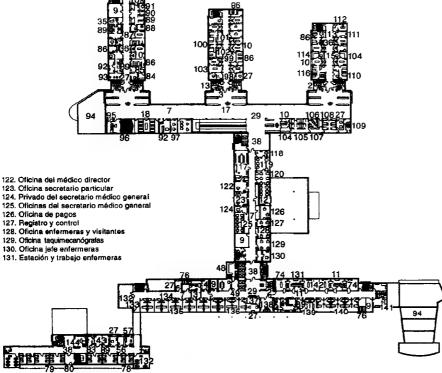

## Planta segundo nivel

- 132. Sala de día 133. A edificio de infecciosos 134. Cuarto para cuna
- 135. Cuarto de observación
- 136. Cuarto de observación
- pre-partum

  137. Puesto de control
- 138. Sala de espera 139. Cuartos de preparación
- 140. Cuarto de labor
- 141. Baño y descanso de médicos 142. Alre acondicionado 143. Baño de tina
- 144. Control de piso

- 71. Control y trabajo de enfermeras 72. Preparación de enfermos 73. Cuarto de anestesia 74. Sala de partos

  - 75. Rayos X 76. Camillas 77. Estancia enfermos
  - 78. Cuarto de 2 camas para enfermos 79. Cuarto de 4 camas para enfermos 80. Vestíbulo de visitantes

  - 81. Cuarto de médico 82. Cuarto clínico

  - 83. Sanitario enfermeras
  - 84. Preparación de materiales 85. Aparato de yeso 86. Curación

  - 87. Jefe de Neuropsiquiatría 88. Jefe de cirugía general 89. Exploraciones

  - 90. Encefalografías

  - 91. Pruebas mentales 92. Refracciones 93. Ostalmoscopias especiales

  - 94. Azotea 95. Cocina dietética 96. Aula para enseñanza dietética
  - 97. Jefe de la sección 98. Broncoscopias 99. Fluroscopias

  - 100. Cubículo para sondeos 101. Proctoscopías 102. Gastro ensofalografías


  - 102. Casto ensorarigations
    103. Exploraciones especiales
    104. Laboratorio de investigación
    105. Torna de sangre
    106. Continua
    107. Lavado de instrumentos y refrigeración

  - 108. Transfusiones de sangre
  - 109. Sanitarios 110. Curaciones especiales


  - 111. Tratamientos 112. Terapia superficial 113. Cistoscopías 114. Jefe médico ginecólogo

  - 115. Jefe medico urólogo
  - 116. Curaciones y exploraciones 117. Sala de juntas


  - 118 Oficina jete departamento 119, Oficina de personal 120, Oficina de abastecimiento 121, Oficina de contabilidad

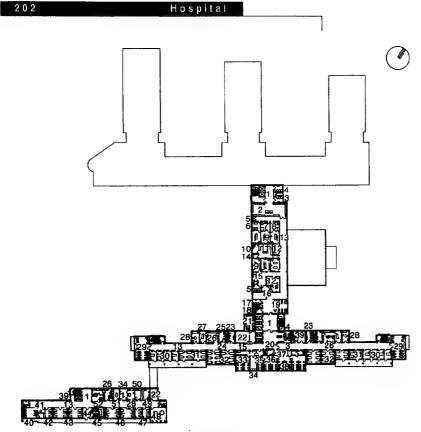

Planta tercer piso

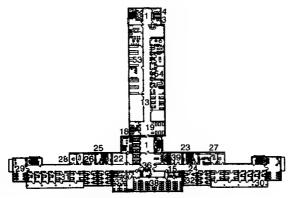

Planta cuarto piso

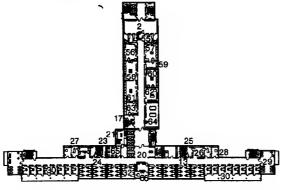

Planta quinto piso

- Vestibulo de elevadores
   Sala de espera y control
   Sanitarios públicos para hombres
   Sanitarios públicos para mujeres

- 4. Sanitarios públicos para mujer.
  5. Sanitarios
  6. Vestidores
  7. Local para anestesia y reposo
  8. Cuarto para biografías
  9. Radiografías
  10. Corte en fresco y secado
  11. Cuarto de revelado
  12. Fluoroscopias
  13. Circulación

- 13. Circulación

- Girculación
   Girculación
   Girculación
   Girculación
   Fuesto de enfermeras
   Girculación
   Girculación
   Girculación
   Girculación
   Girculación
   Fuesto de enfermeras
   Girculación
   Fuesto de enfermeras
   Girculación
   Fuesto de enfermeras
   Girculación
   Fuesto de enfermeras
   Fuesto de enfermeras
- Vestibulo principal
   Cocina de distribución
   Futura ampliación
   Baño de enfermeras

- 24. Sanitario enfermeras
  25. Cuarto séptico
  26. Cuarto de trabajo y estación de enfermeras
- 27. Cuarto de curaciones 28. Cuarto de médico 29. Sala de día

- 30. Cuarto individual
  31. Cuarto de cuatro camas
  32. Cuarto de seis camas
  33. Sala de sespechosos
- 34. Cuarto de exploraciones 35. Cubículo 36. Piresto de control


- 36 Pfresto de control
  37. Observatorio de visitantes
  38. Sala de cunas
  39. Cuarto de camillas
  40. Sala de lactantes
  41. Observatorio
  42. Cuarto de dos camas niños
  43. Cuarto de cuatro camas para niños
  44. Vestibulo de visitantes 43. Cuarto de cuatro camas para n
  44. Vestibulo de visitantes
  45. Terraza
  46. Cuarto de cuatro camas niñas
  47. Cuarto de dos camas niñas
  48. Estancia de niños
  49. Cocina de preparación
  50. Lavavajillas

- 50. Lavavajillas
  51. Baño de tina
  52. Control de peso
  53. Archivo de radiografías
  54. Curloterapia y radiografías
  55. Cuarto para toma de productos
  56. Pruebas funcionales
  57. Laboratorio de bacteriología

- 58. Química sanguínea 59. Cocina 60. Laboratorio de serología

- 61. Laboratorio de orinas 62. Jefe y sala de juntas 63. Laboratorio de preparación 64. Secretaria de archivo

- 65. Comedor 66. Oficina del médico jefe

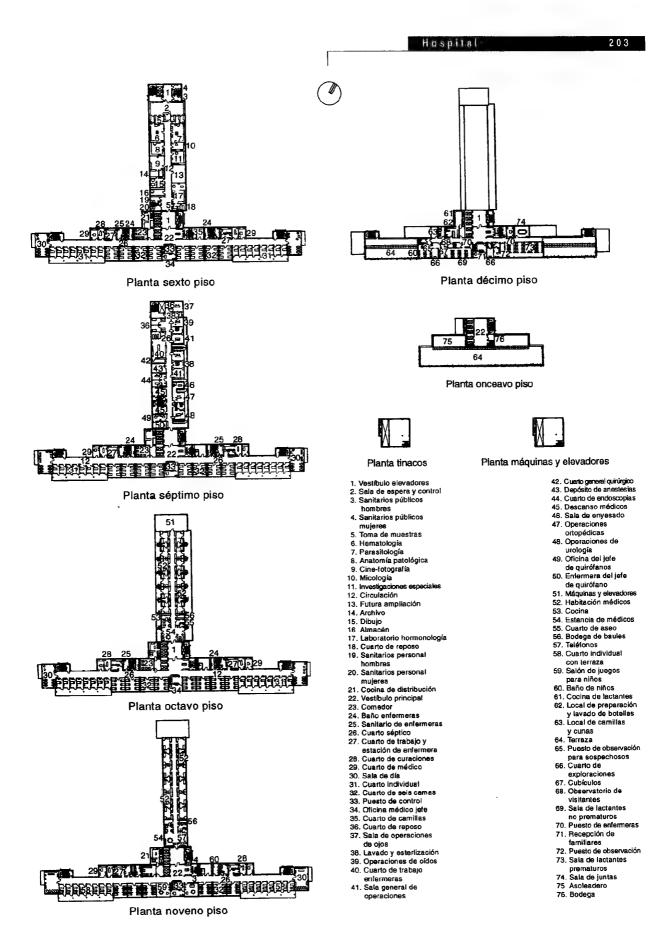

Hospital General La Raza (IMSS). Enrique Yáñez. Calzada Vallejo, México D. F. 1946-1952.












Hospital 205

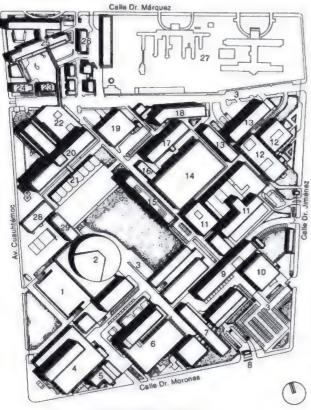



Planta de conjunto

- 1. Plaza de acceso
- Unidad de congresos médicos
- 3. Estacionamiento
- 4. Edificio de nutrición
- 5. Laboratorio de pediatría
- 6. Ginecología y obstetricia
- Hospital de oncología y cancerología
- 8. Control y acceso de ambulancias
- 9. Edificio de investigaciones
- Edificio de anatomía patológica y mortuorio
- 11. Edificio de emergencias
- 12. Edificio de cardiología
- 13. Edificio de neumología
- Edificio estacionamiento
   Enseñanza y habitaciones
- 16. Casa de máquinas
- 17. Convalecencia y prehospitalización
- Preparación de medicamentos
- 19. Lavanderla
- 20. Especialidades
- médicoquirúrgicas 21. Edificio de aulas
- 22. Hospital especialidades y quirófanos


- 23. Representación institucional
- 24. Salud institucional
- 25. Anexo a hospital general
- 26. Sede delegacional
- 27. Hospital infantil
- 28. Admisión de enfermos
- 29. Oficinas generales






Centro Médico Nacional. Enrique Yáñez; colaboradores: Hospital de Especialidades Médicoquirúrgicas: Joaquín Sánchez Hidalgo, Guillermo Ortíz Flores; Hospital de Gineco-Obstetricia: Alejandro Cruz González; Oncología: Jorge Carreón D'Granda; Neumología: Juan Martínez Romo; Unidad de Congresos: José Villagrán García. México D. F. 1954-1958.




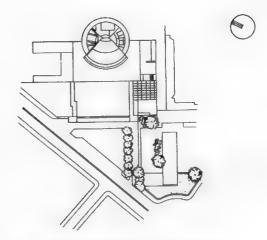


Planta de conjunto sala de congreso



Planta baja de aulas




Planta primer nivel

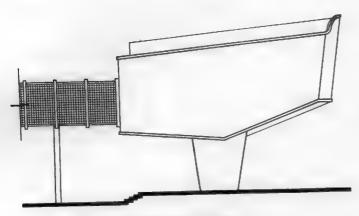


Corte transversal de aulas

- Accesos
   Cuarto de máquinas
- 3. Salas de entrega cadáveres
- 4. Intendencia
- 5. Refrigeración y preparación de cadáveres

- 6. Orden de ambulancias7. Sala de necropsias8. Radiografías de cadáveres
- 9. Laboratorio del museo

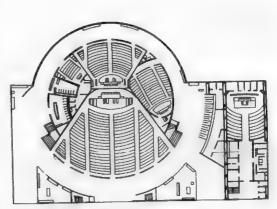


Planta alta sala de congreso

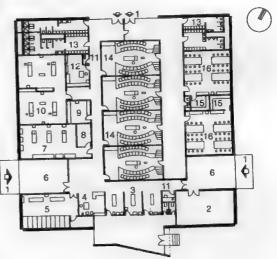


Planta de anatomía patológica y mortuorio


- 10. Sala sección 11. Cuarto de aseo
- 12. Central de abastecimiento y control de operaciones
- 13. Servicios sanitarios 14. Anfiteatros para enseñanza
- 15. Preparación
- 16. Laboratorio de hispatología

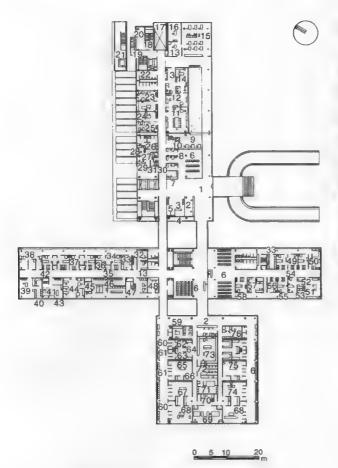

Planta baja del Hospital de Oncología



Planta tipo

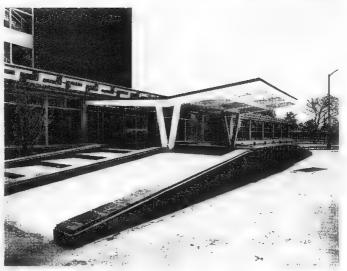

## Hospitalización

- 1. Vestibulo
- 2. Control e informes
- 3. Venta de artículos
- 4. Ducto chimeneas
- 5. Teléfonos
- 6. Sala de espera
- 7. Caja
- 8. Investigación socio-económica
- ■. Apertura expedientes
- 10. Montacargas
- Sala de juntas
   Dirección
- 13. Secretaria
- 13. Secretaria 14. Subdirección
- 15. Oficinas administrativas
- 16. Superintendencia
- 17. Entrada maquinaria
- 18. Escalera de servicio
- 19. Escaleras de emergencia
- 20. Disponible
- 21. Tanques de oxígeno
- 22. Sanitarios personal
- 23. Jefatura enfermeras
- 24. Jefe trabajadoras sociales
- 25. Servicio médico social
- 26. Baños enfermos
- 27. Almacén de ropa
- 28. Peluquería
- 29. Control admisión
- 30. Ducto ropa sucia
- 31. Incinerador


### Consulta externa

- 32. Jefe consulta externa
- 33. Subcentral equipos
- 34. Endoscopías
- 35. Utilería
- 36. Urología
- 37. Ginecología
- 38. Cabeza y cuello
- 39. Prótesis y máscaras
- 40. Taller
- 41. Archivo radiografías
- 42. Cuarto revelado
- 43. Fotografía clínica
- 44. Central secretarias
- 45. Archivo
- 46. Toma muestras


- 47. Cuarto de trabajo
- 48. Control de toma de muestras
- 49. Consulta inicial
- Medición y aplicación de isótopos
- 51. Sala de biopsias
- 52. Subcentral esterilización
- 53. Lavado cirujanos
- 54. Curaciones, transfusiones
- 55. Consultorio de piel
- 56. Consultorio de mama
- 57. Consultorio dental
- 58. Consultorio de medicina interna

# Radiodiagnóstico

- 59. Jefe radiodiagnóstico
- 60. Vestidores
- 61. Sanitarios enfermos
- 62. Preparación enfermos
- 63. Cuarto de trabajo
- 64. Radiólogo
- 65. Mesa de urología
- 66. Transformador
- 67. Mesa bucky
- 68. Symmetrix
- 69. Maquinaria de aire acondicionado
- 70. Cocina de bario
- 71. Revelado central
- 72. Interpretación radiografías
- 73. Archivo de fotografías
- 74. Danatome
- 75. Equipo dana
- 76. Jefe de técnicas
- 77. Cuarto séptico
- 78. Ducto de ropa sucia
- 79. Ropería
- 80. Estación de enfermeras
- 81. Curaciones
- 82. Oficina de médicos
- 83. Sala de juntas
- 84. Sanitario de enfermos
- 85. Cocina de distribución
- 86. Utilería
- 87. Sala de día
- 88. Habitación de enfermos aislados
- 89. Habitacion de enfermos colectivos

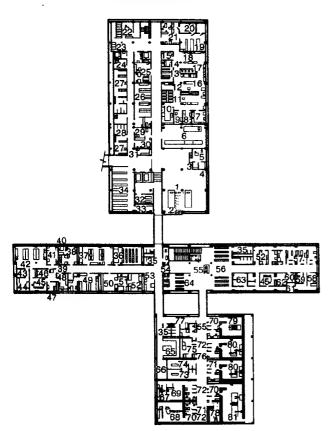

Planta sótano del Hospital de Oncología

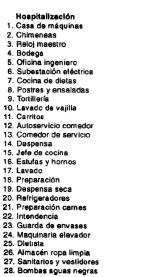

29. Jefe almacén ropa sucia

36. Sesiones anatomoclínicas

37. Laboratorio pruebas funcionales
38. Laboratorio citología
39. Microscopía
40. Oficina

41. Corte piezas anatómicas 42. Laboratorio anatomía patológica

44. Macro y microfotografía 45. Sala de juntas

46. Secretaria y archivo 47. Ayudante patólogo

30. Almacén ropa sucia

31. Incinerador basura


32. Guarda cadáveres 33. Guarda valiosa


34. Almacén general Consulta externa

35. Sanitarios

43. Revelado

48. Patólogo 49. Laboratorio hematología 50. Laboratorio bactendogía y serología 51 Esterilización Subcentral de equipos 53. Toma de muestras 54 Basura 55. Control 56 Sala de espera 57. Examen 58. Prueba de moldes 59. Toma y taller de moldes 60. Secretaria Utilería 62. Jefe de terapias 63. Local para técnicas64. Espera enfermos privados Terapias 65. Taller mecánico eléctrico 66. Subestación eléctrica 67. Maquinaria 68. Local para MULLERTU-17 69. Local para equipo pendular 70. Control de aparatos 71 Planeación médica Vestidores Terapia superficial Terapia intercavitaria Planígrafo transversal 76 Ropería Camillas 78 Telegamma 79. Theratron 80. Bammatron 81 Betatron Broncoscopía Preparación y subcentral de esterilización
 Cirugía y salas de operaciones
 Descanso médicos y enfermeras
 Lavabo de cirujanos 87. Control de rayos X y T V 88. Recuperación postoperatoria

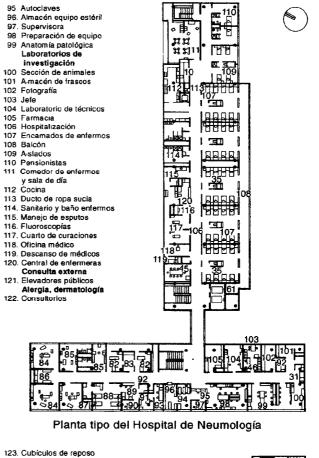

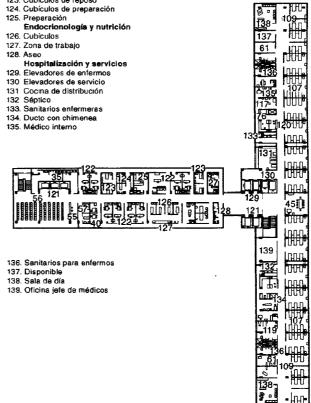

Planta tipo del Hospital de Especialidades médico-quirúrgicas

92.

89 Registro de operaciones 90. Jefe de enfermeras 91. Anestesistas


> Equipo de anestesista Recibo de equipos


Cuarto oscuro

Las Clínicas prefabricadas del IMSS fueron prototipos diseñados por Juan Becerra Vila y Manuel Teja Oliveros como una respuesta a la industrialización de la arquitectura de la salud, con el objeto de establecerlas en diferentes tipos de terreno de la República Mexicana.

La planta tipo es de características flexibles, en donde predomina la forma rectangular. El acceso principal se sitúa contiguo a una zona jardinada que los separa de la calle y que funge como un punto de transición entre el entorno urbano y el edificio. Las salas de espera se encuentran a lo largo de los consultorios, los cuales cuentan con circulación perimetral.

La estructura está compuesta por columnas y vigas metálicas y losas de concreto armado. La fachada está solucionada mediante celosías que regulan el paso de la luz y la ventilación.

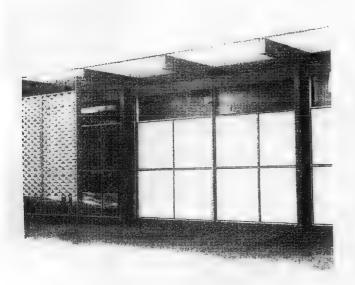


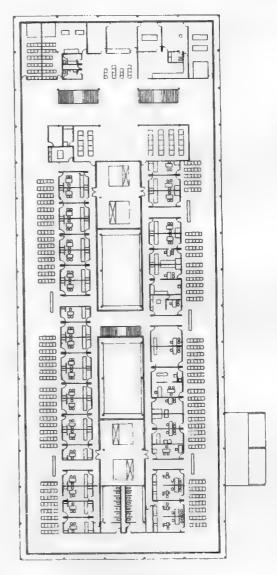


Planta general



Clínicas prefabricadas (IMSS). Juan Becerra Vila. Manuel Teja Oliveros. República Mexicana. 1961-1966.

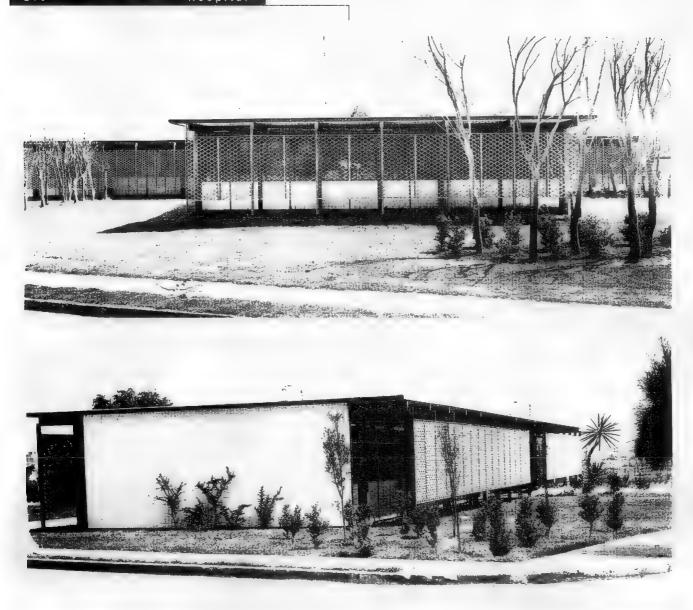


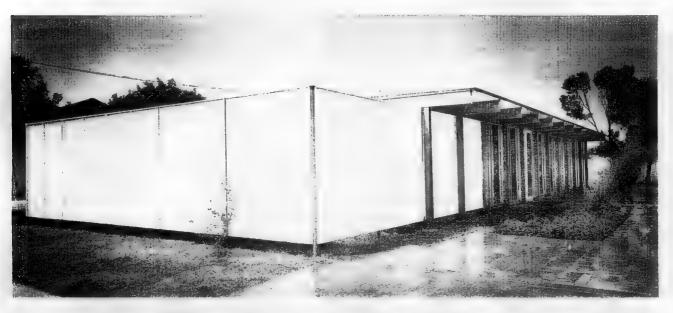


Clínicas prefabricadas (IMSS). Juan Becerra Vila, Manuel Teja Oliveros. República Mexicana. 1961-1966.




Hospital de Gineco-Obstetricia. Enrique Yáñez. Tlaltelolco, México D. F. 1964.

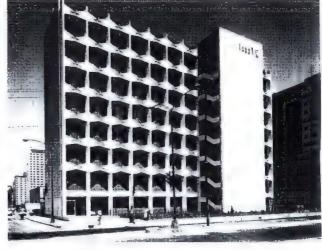

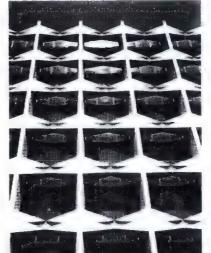


- 1. Accesos
- 2. Estacionamiento
- 3. Control
- 4. Hospitalización adultos
- 5. Hospitalización
- niños 6. Quirófano
- 7. Recuperación postoperatoria
- 8. Trabajo de parto
- 9. Urgencias
- 10. Curaciones y yeso
- 11. Venoclisis
- 12. Aislamiento de cunas
- 13. Auxiliares
- de diagnóstico
- 14. Rayos X
- 15. Sala de espera
- 16. Aparatos
- 17. Electroterapia y masaje
- 18. Mecanoterapia
- 19. Muestras e inyecciones
- 20. Laboratorio
- 21. Farmacia
- 22. Consultorio dental
- 23. Ginecología

- 24. Oftalmología
- 25. Medicina general
- 26. Otorrinolaringología
- 27. Pediatría
- 28. Medicina preventiva
- 29. Preconsulta
- 30. Archivo clínico
- 31. Administración
- 32. Director
- 33. Sala de conferencias
- 34. Habitaciones médicos
- 35. Habitaciones enfermeras
- 36. Intendencia
- 37. Guardarropa enfermos
- 38. Almacén general
- 39. Cuarto de máquinas
- 40. Lavandería
- 41. Mortuorio
- 42. Cocina
- 43. Comedor
- 44. Equipo de aire acondicionado

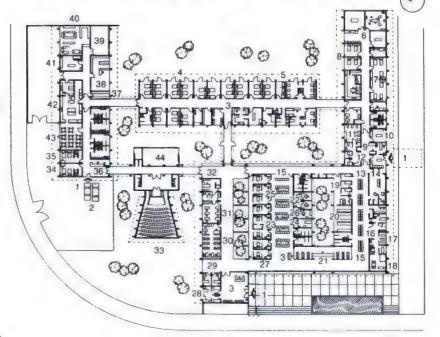


Planta general


Hospital General (IMSS). Enrique Yáñez. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. 1964.

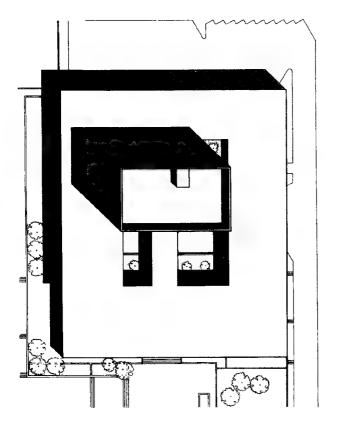

Planta de conjunto

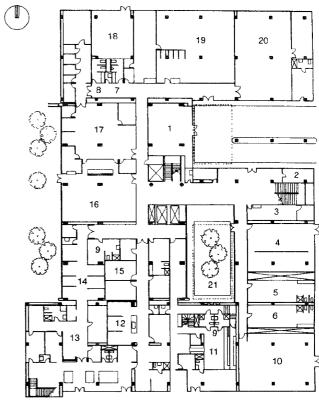

Planta sótano. Urgencias, Tococirugía y Servicios generales

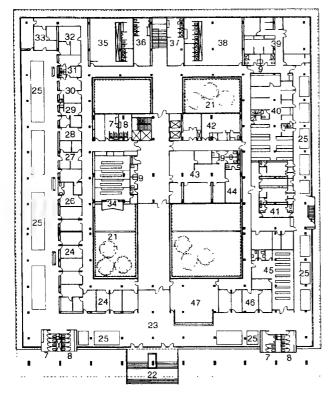

Planta general

- 1. Subestación eléctrica
- 2. Conmutador
- 3. Intendencia
- 4. Mantenimiento
- Vestidores servicio hombres
- 6. Vestidores servicio mujeres
- 7. Santarios hombres
- 8. Sanitarios mujeres
- 9. Sanitario
- 10. Casa de máquinas
- Necropsias y Anatomía Patológica
- 12. Tococirugía
- 13. Urgencias
- 14. Observaciones y curaciones
- 15. Sala de expulsión
- 16. Comedor
- 17. Cocina
- 18. Aire acondicionado
- Aire acondie
   Lavandería
- 20. Almacén
- 21 Jardín interior
- 22. Acceso principal

- 23. Vestíbulo principal
- 24. Medicina general
- 25. Sala de espera
- 26. Urología
- 27. Dental
- 28. Neumologia
- 29. Cardiología
- 30. Pediatría
- 31. Gineco Obstetricia
- 32. Oftalmología
- 33. ONG
- 34. Auditorio
- 35. Vestidores médicos
- 36. Vestidores técnicos
- 37. Vestidores técnicas
- 38. Vestidores enfermeras
- 39. Medicina física
- 40. Laboratorios clínicos
- 41. Radiología
- 42. Sala de altas
- 43. Oficinas administrativas
- 44. Director
- 45. Farmacia
- 46. Medicina preventiva
- 47. Archivo clínico


Hospital General (IMSS). Guillermo Ortíz Flores. Reynosa, Tamaulipas, México. 1965.






Planta primer piso

Planta segundo y tercer piso

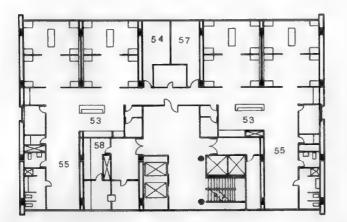

Planta cuarto piso

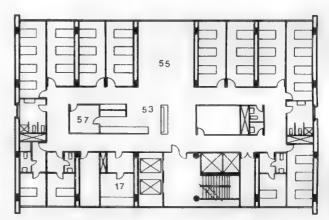

Planta quinto y sexto piso


- 48. Control
- 49. Central de esterilización
- 50. Operaciones

- 51. Recuperación52. Anestesia53. Estación de enfermeras


- 54. Oficina
- del médico 55. Sala de día
- 56. Prematuros
- 57. Curaciones 58. Fórmulas lácteas



Hospital General (IMSS). Guillermo Ortíz Flores. Revnosa. Tamaulipas, México. 1965.

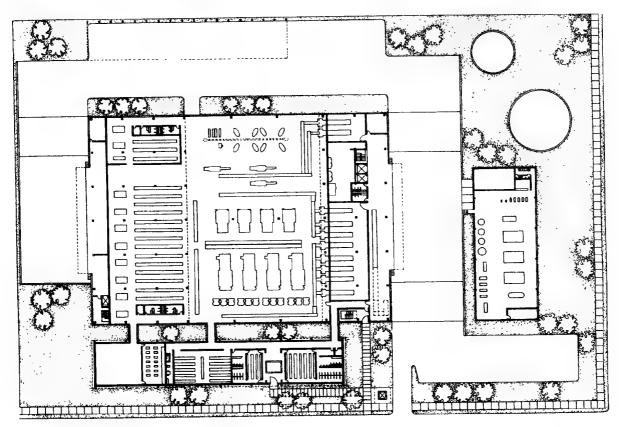


Planta baja

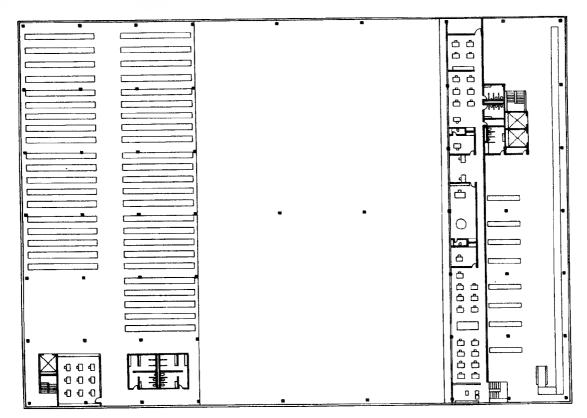



Planta alta

Lavandería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Becerra Vila, Manuel Teja Oliveros. México. 1966-1967


Hospilal 215

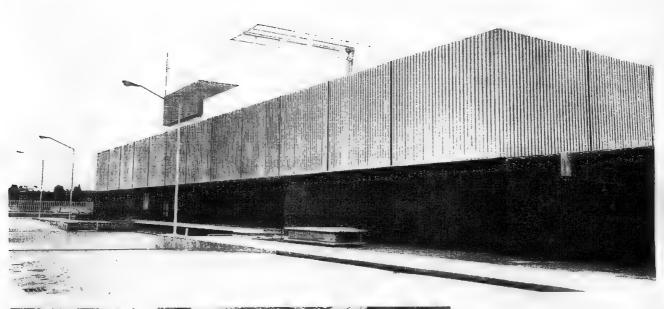

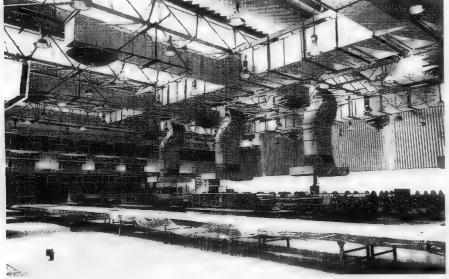

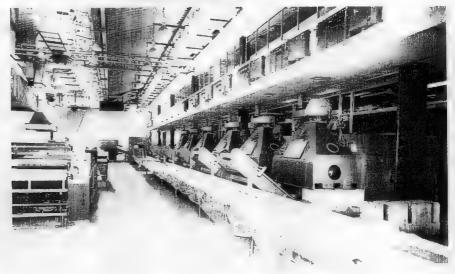

Lavandería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Becerra Vila, Manuel Teja Oliveros. México. 1966-1967

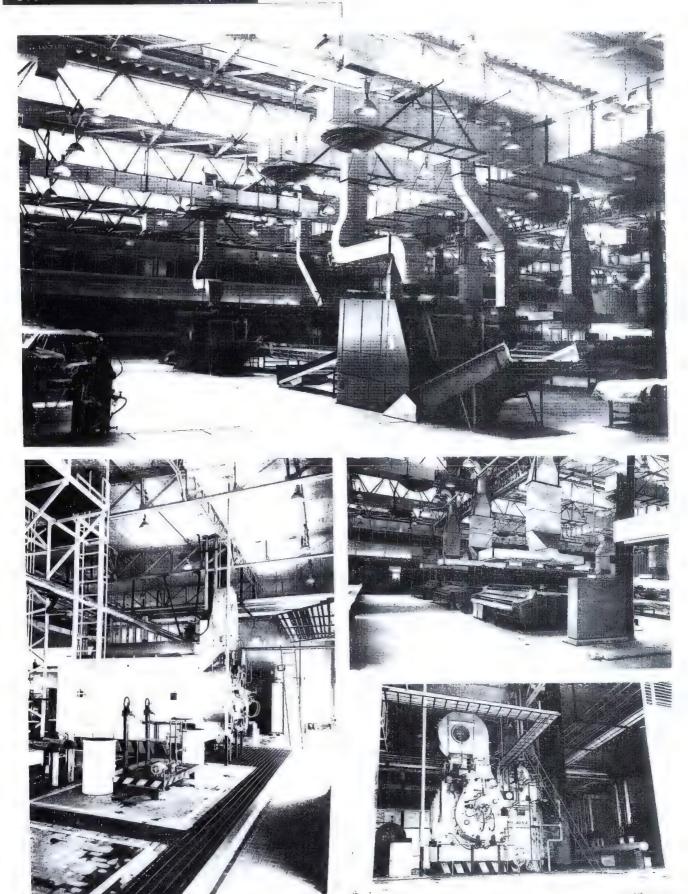


Lavandería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Juan Becerra Vila, Manuel Teja Oliveros. México


La Clínica Hospital del IMSS formó parte del programa del equipamiento hospitalario para la parte norte de la República Mexicana. La obra estuvo a cargo de *Enrique del Moral* y fue prevista para 240 camas. El partido arquitectónico se solucionó con dos grandes volúmenes en los cuales se agruparon las necesidades planteadas. El primer cuerpo alberga el área de hospitalización con sus servicios generales correspondientes a quirófano, tococirugía y urgencias. El segundo cuerpo está destinado a consulta externa.

Este edificio es importante por la solución de las diversas fachadas, ya que Ciudad Obregón tiene clima caliente la mayor parte del año.

La solución fue una cortina en forma de toldo construida de concreto y dispuesta en forma salediza. Como es característico, el arquitecto integró a los volúmenes elementos de material pétreo y celosías.

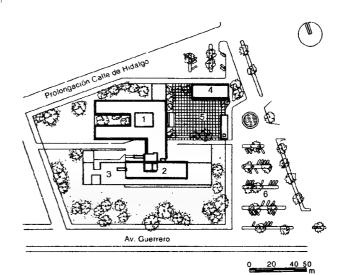

Planta de conjunto

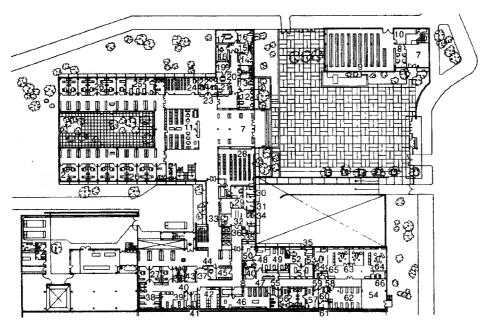


Planta baja

- 1. Clínica
- 2. Hospital
- 3. Casa de máquinas
- 4. Subdelegación estatal
- 5. Plaza
- 6. Estacionamiento
- 7. Vestíbulo
- 8. Oficina del almacén
- 9. Almacén
- 10. Aire acondicionado Clínica hospital
- 11. Archivo clínico e informes
- 12. Oficina administrativa
- 13. Jefe de administración
- 14. Subdirector
- 15 Secretaria
- 16. Director
- 17. Sala de juntas
- 18. Biblioteca
- 19. Jefe de enfermeras

- 20. Supervisoras
- 21. Jefe de trabajadoras sociales
- Trabajadoras sociales
- 23. Cubículo entrevista
- 24. Aula
- 25. Medicina preventiva
- 26. Consultorio médico familiar
- 27. Consultorio
- 28. Farmacia
- 29. Control y rehabilitación medicina física
- 30. Electroterapia
- 31 Hidroterapia
- 32. Mecanoterapia 33. Tina de Huber
- 34. Vestidores
- 35. Ropería
- 36. Vestíbulo camillas

- 37. Control de urgencias y consultas extemporáneas
- 38. Observación adultos
- 39. Curaciones
- 40. Séptico
- 41. Descanso doctores
- 42. Venoclisis
- 43. Sala de madres 44. Admisión
- 45. Sala de altas
- 46. Central de esterilización y abastecimientos
- 47 Recención sección
- tocoquirúrgica 48. Cubículo para exploración
- 49. Trabajo de parto
- 50. Sala de legrados 51. Trabajo enfermeras


- 52. Sala de expulsión 53. Atención inmediata a recién nacidos
- 54. Casa de máquinas
- 55. Control quirófano 56. Vestidor, descanso enfermeras
- Vestidor, descanso médicos
- 58. Cuarto aparatos rayos X
- 59. Cuarto oscuro
- 60. Oficina anestesista
- 61. Taller y guarda
- 62 Recuperación post-operatoria
- 63. Quirófano
- 64. Sala de operaciones
- 65. Lavado cirulanos
- 66. Preparación bultos quirúrgicos

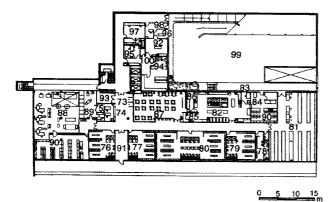

Planta sótano

- 73. Relojes checadores
- 74. Intendencia
- 75. Bodega intendente
- 76. Baños y vestidores personal hombres
- 77. Baños y vestidores personal mujeres
- 78. Baños y vestidores enfermeras
- 79. Baños y vestidores personal de servicio hombres
- 80. Baños y vestidores personal de servicio mujeres
- 81. Almacén central
- 82. Cocina central
- 83. Oficina del dietista
- 84. Despensa
- 85. Lavado vajilla

- 86. Auto servicio
- 87. Comedor de personal
- 88. Lavandería
- 89. Clasificación
- 90. Ropería
- 91. Paso a futuro ampliación
- 92. Laboratorio de anatomía patológica
- 93. Maquinaria de aire acondicionado
- 94. Baño personal de patología
- 95. Oficina jefe de anatomía patológica
- 96. Local de autopsias
- 97. Oficina, trámites y entrega
- 98. Conmutador y telefonía
- 99. Patio de servicio
- 100. Cuarto de aseo

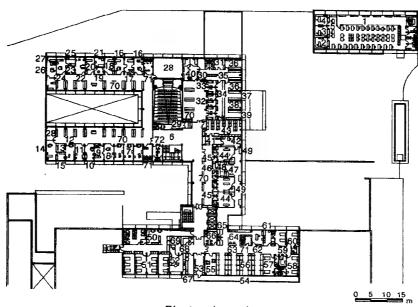

Planta primer piso

- 1. Oficinas archivo
- 2. Encargado servicios administrativos
- 3. Asesor jurídico
- 4. Encargado servicios riesgos profesionales
- 5. Secretarias Clínica hospital
- 6. Vestíbulo
- 7. Bucodentomaxilar
- 8. Consultorio Urología
- 9. Anexo para Urología
- 10. Consultorio Pediatría
- 11. Consultorio para Gastroenterología
- 12. Consultorio para Otorrinolaringología
- 13. Anexo
- Otorrinolaringología 14. Consultorio para Cirugía,
- Traumatología Ortopedia 15. Anexo para Cirugía,


Traumatología Ortopedia

16. Gineco-Obstetricia


- 17. Anexo
- Gineco-Obstetricia
- 18. Consultorio de Neumología
- 19. Anexo Fluoroscopía
- 20. Consultorio Cardiología
- 21. Electrocardiogramas
- 22. Consultorio de Oftalmología
- 23. Anexo Oftalmología
- 24. Dermatología y alergia
- 25. Anexo dermatología
- 26. Consultorio para Neuropsiquiatría
- 27. Anexo para electroencefalografía
- 28. Consultorio disponible
- 29. Auditorio
- 30. Recepción y oficina administrativa
- 31. Jefe de laboratorio
- 32. Toma de muestras
- 33. Toma de muestras ginecológicas

- 34. Lavado de material y distribución muestras
- 35. Laboratorio de hematología, urgencias y banco sangre
- 36. Laboratorio hematología
- 37. Laboratorio de Químico-clínica
- 38. Laboratorio microbiología
- 39. Laboratorio preparación de medios de cultivo
- 40. Banco de sangre
- 41. Control de servicios radiodiagnósticos
- 42. Oficina radiólogos
- 43. Archivo radiografías
- 44. Sala radiografías
- 45. Vestidor
- 46. Sala de preparación
- 47. Interpretación
- 48. Cuarto oscuro
- 49. Espera camillas
- 50. Estancia médicos 51. Dormitorios médicos


- 52. Banco de leches 53. Sala de madres
- 54. Galería visitas
- 55. Comedor niños
- 56. Lactantes y preescolares
- 57. Encamados escolares niñas
- 58. Encamados escolares niños
- 59. Cuarto ropería
- 60. Aislados escolares
- 61. Cuarto séptico
- 62. Cuarto curaciones
- 63. Estación enfermeras
- 64. Aislados lactantes
- 65. Cuarto médico 66. Trabajo enfermeras
- 67. Tizanería
- 68. Cuarto utilería
- 69. Cuarto ropa sucia
- 70. Sala de espera
- 71. Sanitario público
- 72. Cuarto de aseo

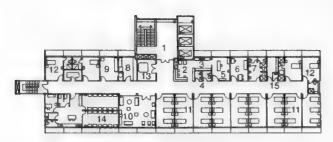

Planta tercer piso

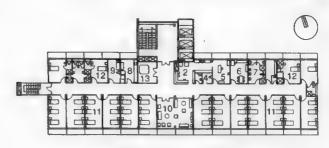


Planta quinto y sexto piso

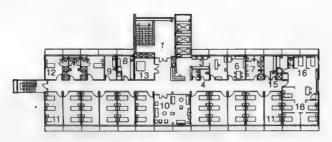

Planta cuarto piso

- 1. Vestíbulo
- 2. Central de enfermeras 3. Trabajo de enfermeras 11. Cuarto de encamados
- 12. Cuarto de aislados 4. Lavacomodos
- 5. Cuarto de curaciones
- 6. Servicio médico 7. Utilería
- 8. Tizanería

- 9. Cuarto séptico
- 10. Sala de día
- 13. Aire acondicionado
- 14. Disponible
- 15. Cuarto de aseo
- 16. Camas de terapia intensiva

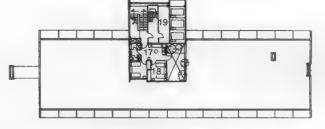

Planta séptimo piso


- 17. Estancia de médicos internos
- 18. Dormitorios de médicos internos
- 19. Caseta de radio
- 20. Tanque
- 21. Elevadores



Planta octavo piso





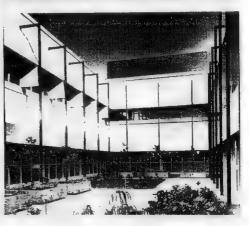


Clínica hospital (IMSS). Enrique del Moral. Ciudad Obregón, Sonora, México. 1966-1967.


El Hospital General fue el resultado del estudio para ampliar los servicios de salud de las regiones que presentan escasa densidad de trabajadores. El proyecto fue desarrollado por Joaquín Sánchez Hidalgo. El programa general consta de estacionamiento, delegación administrativa, clínica de consulta externa, hospitalización, servicios auxiliares de diagnóstico, área de ambulancias y almacenes.

La obra se componía de tres cuerpos principales: uno para las oficinas de la delegación del lugar y los otros para la unidad hospitalaria. La disposición de los locales, dimensión, relaciones entre ellos y sus instalaciones, fueron determinados en la jefatura de planeación y supervisión del IMSS.

Las fachadas están provistas de elementos de protección contra el sol (parteluces), con los cuales se logró variedad y contraste de sombras. La estructura en general es de concreto armado.

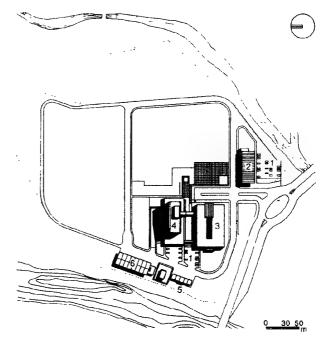

Planta de conjunto

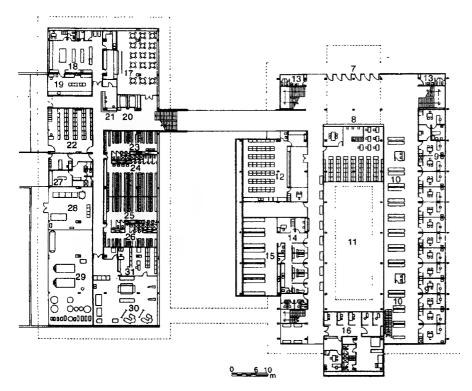

Planta baja. Clínica consulta externa, hospitalización, servicios


- 1. Estacionamiento
- 2. Delegación administrativa
- 3. Clínica consulta externa
- Hospitalización y servicios auxiliares "DX"
- 5. Ambulancias
- 6. Almacenes
- 7. Acceso público
- 8. Vestíbulo
- 9. Consulta externa
- 10. Espera


- 11. Archivo clínico
- 12. Farmacia
- 13. Sanitario públicos
- 14. Toma de muestras
- 15. Laboratorio
- 16. Medicina física
- 17. Comedor personal
- 18. Cocina
- 19. Despensas
- 20. Elevadores
- 21. Intendencia

- 22. Almacén general
- 23. Baños y vestidores enfermeras
- 24. Baños y vestidores personal hombres
- 25. Baños, vestidores mujeres
- 26. Baños y vestidores médicos
- 27. Mortuorio
- 28. Subestación
- 29. Casa de máquinas

- Planta baja administración
  - 30. Lavandería
  - 31. Ropería
  - 32. Pórtico
  - 33. Público
  - 34. Mostrador
  - 35. Archiveros
  - 36. Trabajo37. Correspondencia
  - 38. Sanitario mujeres
  - 39. Sanitario hombres
  - 40. Proyección volado

Hospital General (IMSS). Joaquín Sánchez Hidalgo. Tapachula, Chiapas. México. 1967.

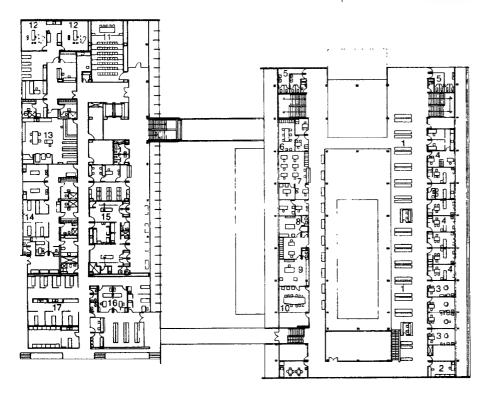

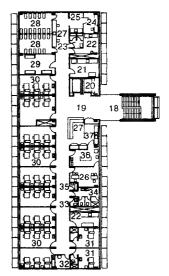

Planta primer piso

Planta primer piso hospitalización


### Clínica de consulta externa

- 1. Espera
- 2. Consulta médica general
- 3. Consulta especialidades
- 4. Oficinas administrativas
- 5. Sanitarios Oficinas administrativas
- 6. Trabajo social
- 7. Oficina general
- 8. Jefe de enfermeras
- 9. Jefe de servicios médicos hospital
- 10. Juntas

## Servicios

- 11. Aula
- 12. Quirófanos
- 13. Central de esterilización
- 14. Partos
- 15. Radiodiagnóstico
- 16. Vigencias adultos
- 17. Vigencias niños
- 18. Escaleras
- 19. Vestíbulo
- 20. Elevadores
- 21. Tizanería
- 22. Cuarto séptico
- 23. Aislados 24. Baño de artesa
- 25. Ropería
- 26. Médico
- 27. Estación de enfermeras

- 28. Sala de cunas
- 29. Sala de madres
- 30. Habitación tres camas hombres
- 31. Cuarto una cama
- 32. Baño
- 33. Sanitario personal
- 34. Baños y sanitarios enfermos
- 35. Cuarto de aseo
- 36. Curaciones
- 37. Trabajo de enfermeras
- 38. Cuarto dos camas
- 39. Cuarto tres camas
- 40. Sala de día
- 41. Utilería
- 42. Habitaciones médicos
- 43. Estancia
- 44. Habitación dos camas hombres
- 45. Baños y sanitarios hombres
- 46. Habitaciones dos camas mujeres
- 47. Prematuros
- 48. Demostraciones
- 49. Incubadoras y bacinetas
- 50. Lactantes y preescolares
- 51. Ropa sucia
- 52. Baños, sanitarios niñas
- 53. Banco de leches

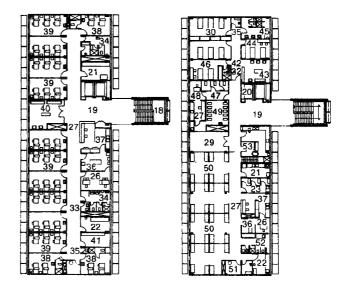

Planta segundo y tercer piso

Planta cuarto piso


En 1967 en Torreón, Coahuila (México), se edificó el *Hospital General* del IMSS proyectado por *Enrique Yáñez* quien realizó un conjunto compuesto por cinco edificios en colaboración con Alvaro Yánez y el ingeniero José Incera.

El edificio principal y de mayor tamaño, enmarca la entrada y alberga las funciones más importantes; en la parte derecha del acceso, en forma independiente se encuentra a menor escala la entrada de urgencias y a los quirófanos. Los tres edificios restantes tienen un predominio de la horizontalidad y contienen laboratorios de rayos X y servicios generales de mantenimiento.

El partido arquitectónico surge de dos circulaciones principales paralelas que permiten separar el tránsito de los pacientes externos de los enfermos hospitalizados, personal médico y técnico y vehículos de servicio. Estas dos circulaciones a su vez coinciden en un punto de donde parte la

circulación vertical y donde también se distribuyen las funciones del departamento de urgencias y obstetricia. Estas dependencias pasan directamente a los espacios donde el paciente es internado. En la consulta externa las áreas son comunes para pacientes y personal. Este cuerpo está compuesto por dos medios niveles que se unen por medio de una rampa.


En cada planta de hospitalización se cuenta con un cierto número de camas, que va de cuarenta y ocho a cincuenta y cuatro; el total es de 247 camas en el edificio. Para evitar los largos recorridos de los pacientes y las enfermeras se duplicaron los núcleos de servicios, estación de enfermeras, cuarto séptico, sala de día y servicios sanitarios. La estructura está formada por trabes que libran grandes claros y se apoyan en los muros exteriores de concreto, que a su vez protegen la fachada del sol, ayudado por celosías, también de concreto.

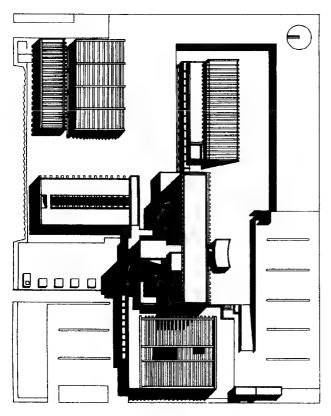


Planta de conjunto

- 1. Incinerador
- 2. Puerta de entrega
- 3. Puerta de recibo
- Almacén general
   Vestíbulo de carros
- 6. Recibo de ropa sucia
- 7. Oficina
- 8. Reparación de ropa
- 9. Ropa limpia

- 10. Lavado y planchado
- 11. Aseo
- Vestidores del personal
- Oficina de mantenimiento
- 14. Taller mantenimiento
- 15. Sala de máquinas
- 16. Subestación eléctrica

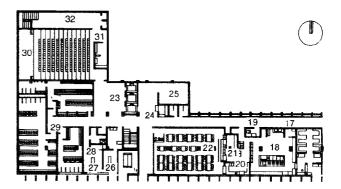

Planta sótano cuerpo A

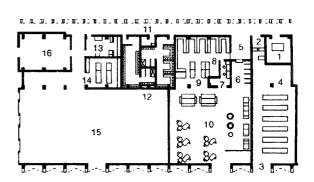


Planta sótano cuerpo D

- 17. Dietista
- 18. Preparación
- 19. Descarga ropa sucia
- 20. Lavado de vajilla
- 21. Barra de autoservicio
- 22. Comedor
- 23. Elevadores
- 24. Control de personal
- 25. Aire acondicionado
- 26. Entrega de cadáveres
- 27. Sala necropsias
- 28. Refrigeración de cagáveres
- 29. Baños, sanitarios y vestidores médicos y enfermeras
- 30. Aula
- 31. Caseta proyección
- 32. Acceso y vestíbulo del público

**Hospital General (IMSS).** Enrique Yáñez; colaborador: Alvaro Yáñez; cálculo estructural: Ing. José Incera. Torreón, Coahuila, México. 1967.

Hospital 223

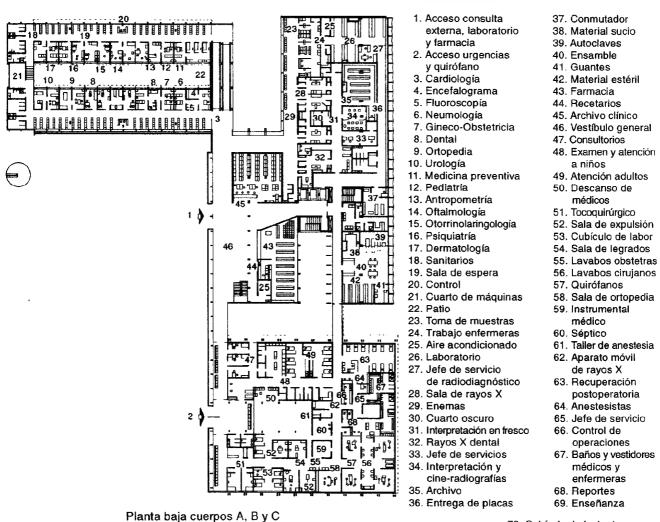

Planta primer nivel cuerpos A, B y C

70. Cubículo de lactantes y preescolares
71. Juegos de niños
72. Baños de niños
73. Baño de artesa
74. Utilería
75. Curaciones
76. Cocina de leches


77. Lavado de botellas

- no institucionales 80. Prematuros institucionales
- 81. Sala de demostraciones de madres
- 82. Dirección


78. Entrega 79. Prematuros

- 83. Subdirección
- 84. Sala de juntas
- 85. Oficina
- 86. Oficinas administrativas
- 87. Administrador
- 88. Jefatura de trabajo social
- 89. Supervisoras
- 90. Jefatura de enfermeras
- 91. Sala de máquinas
- 92. Medicina general, consulta externa
- 93. Gastroenterología
- 94. Cirugía general
- 95. Azotea


Hospital General (IMSS). Enrique Yáñez; colaborador: Alvaro Yañez; cálculo estructural: Ing. José Incera. Torreón, Coahuila, México. 1967.

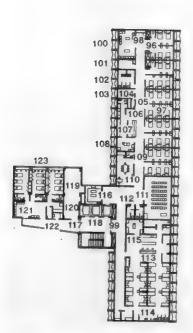

Planta segundo nivel cuerpo A

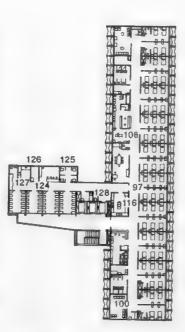


Planta tercer nivel cuerpo A



cuerpo A





Planta quinto nivel cuerpo A



Planta cuarto nivel



109. Sanitario médicos 110. Cuarto médicos 111. Aula

108. Cuarto curaciones

96. Aistados

100. Sala de dia 101. Utilería

106. Ropería

97. Encamados 98. Cuarto de aseo 99. Ducto de chimenea

102 Sanitarios enfermeras103. Cuarto séptico 104. Ducto ropa sucia 105. Ducto de instalaciones

107. Estación de enfermeras

112. Sanitarios públicos 113. Cubículos lactantes

y preescolares 114. Sanitarios de enfermos

115. Juegos

116. Bebidas medicinales

117. Vestibulo

118. Elevadores

119. Aire acondicionado

120. Lavado y planchado 121. Sala de estar

122. Circulación de familiares

123. Habitaciones de médicos

124. Cuneros 125. Aislamiento


126. Examen


127. Baño de artesa

128. Vestibulo de servicio

129. Terapia intensiva


130. Médicos

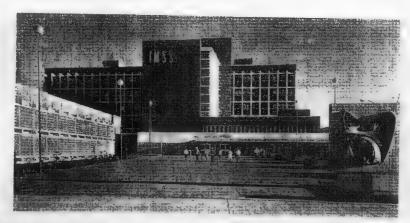

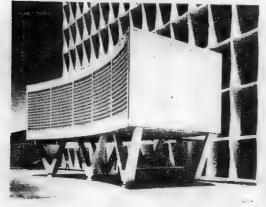





Hospital General (IMSS). Enrique Yáñez; colaborador: Alvaro Yañez; cálculo estructural: Ing. José Incera. Torreón, Coahuila, México. 1967.

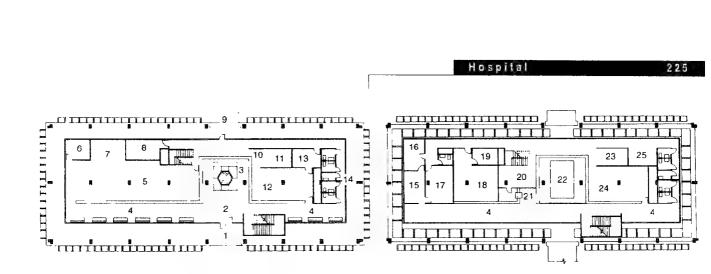


Planta baja



Planta segundo y tercer piso



Planta cuarto y quinto piso



Planta sexto piso

## Planta primer piso

- 1. Acceso principal
- 2. Vestibulo
- 3. Fuente
- 4. Sala de espera
- 5. Afiliación y vigencia de derechos
- 6 Jefe de afiliación
- 7. Archivo
- 8 Verificación
- Acceso del personal
   Reloj checador
- 11. Oficina de personal
- 12. Cobranza
- Jefe de cobranza
- 14 Sanitarios
- 15. Secretaria
- 16 Privado del subdelegado
- 17. Sala de juntas
- 18 Prestaciones en dinero
- 19. Jefe de prestaciones
- 20. Contabilidad 21. Caja 22. Vacío

- 23. Estadística
- 24. Archivos y correspondencia
- 25. Estancia de empleados
- 26. Cuarto de médicos 27. Cuarto de curaciones
- 28. Trabajo de enfermeras
- 29. Estación de enfermeras
- 30. Aislamiento
- 31. Sala colectiva
- 32. Aire acondicionado 33. Cocina
- 34. Sala de día
- 35. Cunero
- 36. Baño de artesa
- 37. Lactantes 38. Escolares




En la ciudad de Tampico, Tamaulipas (México), hacia 1967 se construyó el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) diseñado por Enrique Yánez, quien dispuso la entrada de urgencias, de pacientes internos y visitantes por un mismo sitio desde donde se dividen dos niveles o motor lobby que llevan a planta baja y primer piso, ya que el desnivel del terreno es pronunciado en esta zona. Al primer piso o nivel de calle llegan las ambulancias y coches que dejan a los enfermos en el vestíbulo de control de entrada de urgencias, obstetricia o admisión programada.

Para los peatones la entrada principal conduce en forma lineal a una gran escalera, inmediata a la calle, que lleva al vestíbulo principal de distribución. En esta planta baja se localiza la farmacia, las oficinas de recepción y el archivo clínico. De aquí parten

también circulaciones que llevan a consulta externa, los laboratorios y al departamento de radiología. Tiene capacidad para 241 camas. Los cuartos se encuentran orientados hacia el sur los servicios hacia el norte; las áreas anexas se distribuyen en cuatro niveles donde se localizan, respectivamente, pediatría, pacientes infecto-contagiosos, cuneros y cuidados intensivos.

Las fachadas presentan estructuras de concreto armado formando cuadros alrededor de las ventanas. que sirven también de parasoles. El cuerpo principal está intercalado por volúmenes masivos. La respuesta estética y funcional del proyecto responde al lugar y a las condiciones climatológicas de la región, enfatizado por grandes áreas verdes. El estacionamiento se localiza en la parte posterior.

Los quirófanos, cuerpos con aristas boleadas por la curva sanitario del interior, se acusan en la fachada.

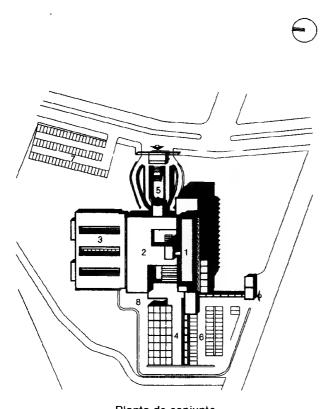

Planta de conjunto

1. Hospitalización

3. Consulta externa

5. Plaza de acceso

6. Estacionamiento

7. Estacionamiento

8. Patio de maniobras

9. Baños y vestidores

10. Subestación eléctrica

Control de asistencia.

14. Acceso de personal

personal

público


12. Tarjeteros

13. Intendencia

4. Servicios generales

2. Servicios intermedios

- 15. Recepción de ropa sucia
- 16. Oficinas
- 17. Ropería
- 18. Cosido de ropa
- 19. Entrega ropa limpia
- 20. Incinerador
- 21. Patio de servicio
- 22. Cuarto de máquinas
- 23. Lavado y planchado
- 24. Almacén general
- 25. Cocina
- 26 Comedor
- 27. Barra de autoservicio
- 28. Dietista
- 29. Carros termos

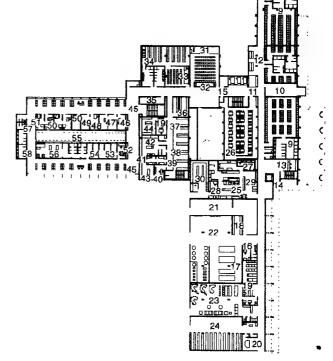


Planta semisótano

- 30. Almacén de viveres
- 31. Aula magna
- 32. Caseta de proyección
- 33. Aula
- Almacén de farmacia
- 35. Tablero eléctrico
- 36. Anatomía patológica
- 37. Urgencias
- 38. Clínicos
- 39. Cuarto oscuro
- 40. Trabajadora social
- 41. Macrología
- 42. Sala de autopsias 43. Preparación
- 44. Archivo
- 45. Consulta externa

- 46. Oftalmología
- 47. Otorrinolaringología
- 48 Mesa de Ritcher
- 49. Cámara silente
- 50. Dermatología 51. Urología
- 52. Fisioterapia 53. Electroterania
- 54. Hidroterapia
- 55. Enfermeras
- 56. Gimnasio
- 57. Sanitarios para médicos v enfermeras
- 58. Sanitarios para hombres

Hospital General (IMSS). Enrique Yáñez. Tampico. Tampulipas. México. 1967.

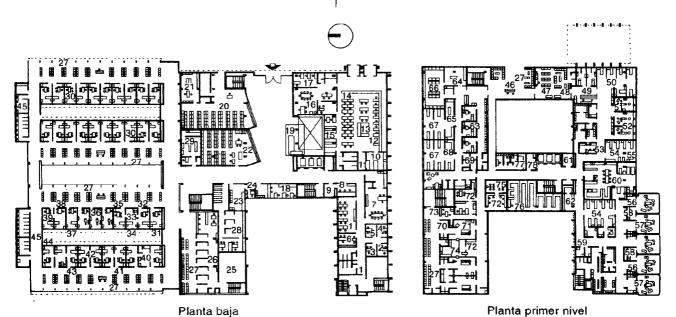


- 1. Oficinas administrativas
- 2. Jefe de medicina general
- 3. Jefe de Gineco-Obstetricia
- 4. Jefe de cirugía
- 5. Jefe de pediatría
- 6. Jefe de enseñanza
- 7. Director y sala de juntas
- 8. Supervisores
- 9. Jefatura de enfermeras
- 10. Archivo y correspondencia
- 11. Papelería
- 12. Prestaciones
- 13. Afiliación
- 14. Cobranzas
- 15. Personal
- 16. Jefe
- 17. Contabilidad
- 18. Atención al público
- 19. Espejo de agua
- 20. Farmacia
- 21. Recetario
- 22. Archivo 23. Trabajo social
- 24. Riesgos profesionales

- - 25. Sala de máquinas 26. Toma de muestras
  - gineco-obstetricia 27. Sala de espera
  - 28. Medicina preventiva
  - 29. Conmutador
  - 30. Consulta externa
  - 31. Medicina general
  - 32. Cardiología
  - 33. Fluoroscopía
  - 34. Electrocardiografía
  - 35. Neumología
  - 36. Dental
  - 37. Reposo dental 38. Pediatría

  - 39. Antropometría
  - 40. Ginecología
  - 41. Endocrinología
  - 42. Gastroenterología
  - 43. Traumatología
  - 44. Cirugía
  - 45. Sanitarios
  - 46. Quirófanos tocoquirúrgicos
  - 47. Cunas
  - 48. Sala de altas
  - 49. Examen
  - 50. Labor
  - 51. Sala de legrados


- 52. Sala de expulsión
- 53. Oficina y taller de antestesia
- 54. Recuperación postoperatoria
- 55. Atención recién nacidos
- 56. Lavabos cirujanos
- 57. Sala de operaciones
- 58. Subesterilización 59. Revelado y rayos X
- 60. C.E.Y.E.
- 61. Aire acondicionado
- 62. Control y registro de operaciones
- 63. Consultorios
- 64. Curaciones
- 65. Cuarto de yeso
- 66. Rehidratación 67. Observación
- 68. Enfermeras
- 69. Aseo enfermos
- 70. Dental rayos X
- 71. Enemas
- 72. Interpretación
- 73. Jefe
- 74. Cuarto oscuro
- 75. Cine radiografías
- 76. Archivo radiografías
- 77. Ropa enfermos

- 78. Almacén de ropa sucia
- 79. Aislamiento pediatría (infecciosos)
- 80. Pasillo de observación
- 81. Prematuros institucionales
- 82. Prematuros no institucionales
- 83. Lactantes y
- preescolares 84. Aislado
- 85. Sala de juegos
- 86. Espera madres
- 87. Laboratorio
- de leches 88. Cocina de
- distribución 89. Cuarto ropa sucia
- 90. Utilería y taller de anestesia
- 91. Gineco-Obstetricia y cirugía mujeres 92. Cuarto de
- encamados
- 93. Sala de día
- 94. Cunero
- 95. Oficina de médico
- 96. Cuarto séptico
- 97. Utilería

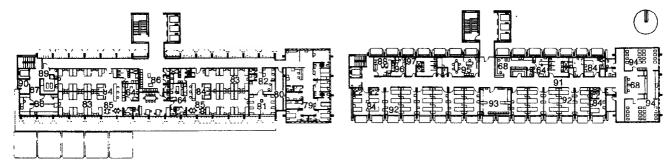


Planta segundo nivel

Planta tercer y cuarto nivel

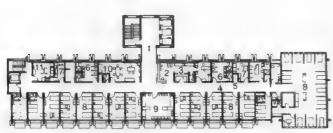

Planta quinto, sexto y séptimo nivel


- 1. Vestíbulo
- 2. Central de
- enfermeras 4. Hospitalización, cirugía y medicina general
- 5. Ducto
- 6. Baños enfermos
- 7. Cuarto séptico 8. Encamados
- 9. Sala de día

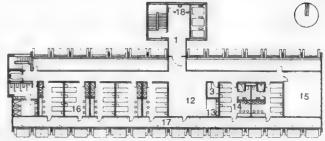


Planta octavo nivel

- 10. Oficina médicos
- 11. Cocina de distribución
- 12. Estancia
- 13. Cocineta
- 14. Habitaciones médicas
- 15. Cuarto de máquinas
- 16. Habitaciones médicos
- 17. Terraza
- 18. Cuarto de aseo



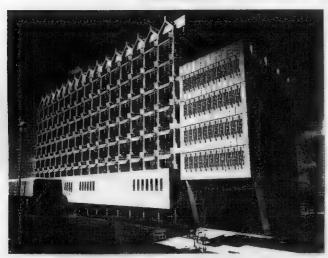



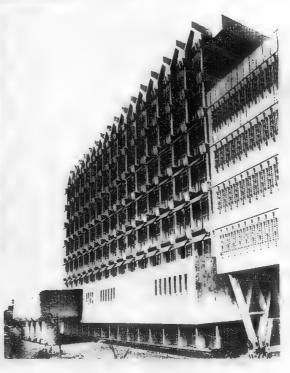



21. Otorrinolaringología 22. Oftalmología 23. Neumología Gastroenterología 24. Cardiología-Neurología 25. Dermatología 26. Ortopedia 27. Subcentral 28. Psiguiatría 29. Urología 30. Metabolismo 31. Endocrinología 32. Cirugía general 33. Medicina general 34. Farmacia 35. Auditorio 36. Cafetería 37. Archivo clínico 38. Consultorio 39. Venoclisis 40. Cubículos de tratamiento y preparación


Planta baja Urgencias y Consulta externa

Planta sótano





Planta primer piso (Medicina física, laboratorio y prematuros)

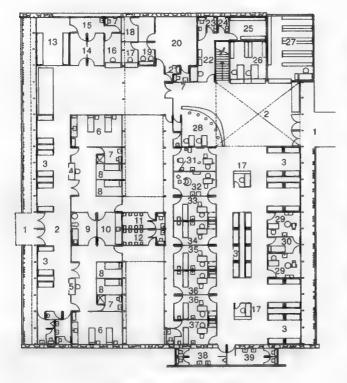

Planta consulta externa

- 1. Acceso
- 2. Vestíbulo
- 3. Sala de espera y vigencias
- 4. Control mujeres
- 5. Control hombres
- 6. Curaciones
- 7. Sanitario
- 8. Observación
- 9. Cuarto séptico
- 10. Esterilización
- 11. Baños y vestidores hombres

- 12. Baños y vestidores
- 13. Laboratorio
- muestras
- 15. Area de trabajo
- 16. Control de laboratorio y rayos X

- 19. Interpretación


- mujeres
- 14. Toma de

- 17. Control
- 18. Cuarto oscuro
- 20. Rayos X

## Planta fisiatría

- 21. Vestidor
- 22. Intendencia
- 23. Vestidores mujeres
- 24. Vestidores hombres
- 25. Bodega
- 26. Archivo clínico
- 27. Farmacia
- 28. Información
- 29. Dental
- 30. Recuperación
- 31. Oftalmología
- 32. Traumatología
- 33. Otorrinolaringología

- 34. Cirugía 35. Oficina del médico
- 36. Medicina general
- 37. Ginecología
- 38. Sanitarios públicos hombres
- 39. Sanitarios públicos mujeres
- 40. Consultorios
- 41. Admisión enfermos
- 42. Central de enfermeras
- 43. Almacén
- 44. Encamados

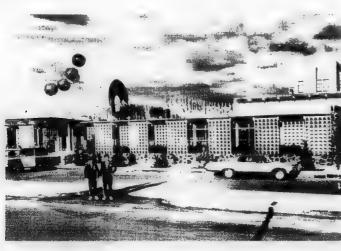







México D. F. 1968.

El Hospital General López Mateos del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), construido en 1969 en la ciudad de México, contó con un plan original que abarcó cuatro ramas de la medicina: medicina general, cirugía general, gineco-obstetricia y pediatría. Así Enrique Yáñez dividió las funciones en tres cuerpos principales para agilizar el movimiento de pacientes y familiares, ya que las áreas antes mencionadas deben ser muy grandes y no era la solución sobreponer las funciones. Un cuerpo contiene la consulta externa y los servicios auxiliares de diagnóstico; otro, las unidades de hospitalización que cuentan con 300 camas y que se relacionan directamente con los servicios de alimentación y lavandería; y el tercero aloja los servicios de urgencias, obstetricia y operaciones en la planta baja y los vestidores en el nivel inferior.

Los cuerpos están intercomunicados por un sistema de circulación horizontal en dos niveles: el de planta baja para pacientes, personal y público en general y el del sótano para personal y servicios; a su vez, ésto se comunica con otro núcleo de comunicación vertical. Esta solución, en general, ayuda a los pacientes y a los médicos a trasladarse rápidamente de los consultorios a las áreas de hospitalización. Los pacientes de urgencias, gineco-obstetricia y hospitalización programada entran por Avenida Universidad, por ser la entrada más libre y sencilla, donde el acceso a hospitalización es directo. Cuando se deben hacer algunos trámites o aclaraciones se dirige a las personas a la recepción.

Las fachadas presentan un lenguaje racional y gran intención plástica; los tres cuerpos principales tienen columnas perimetrales en forma de pilotes situados fuera de la fachada para aprovechar mejor el espacio de la planta. Las áreas de hospitalización y consulta externa presentan una estructura con una celosía rígida que forma triángulos y no permite la entrada directa de la luz del sol; estos elementos son el interés esencial de la fachada.

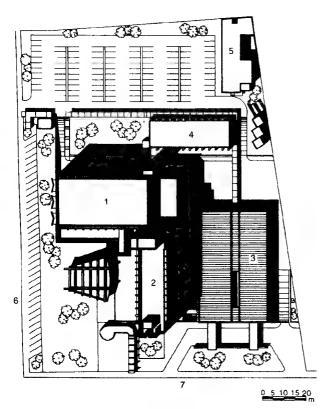

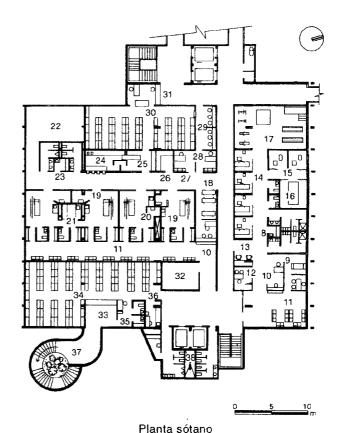

### Planta de conjunto

- 1. Gobierno y hospitalización
- 2. Consulta externa
- 3. Urgencias, Tococirugía v servicios
- 4. Casa de máquinas
- 5. Habitaciones de médicos
- Calle Industria
- 7. Avenida Universidad
- 8. Ducto ropa sucia
- 9. Medicina física


- 10 Control
- 11. Sala de espera
- 12. Trabajo social
- 13. Espera, enfermos hospitalización
- 14. Electroterapia
- 15. Hidroterapia
- 16. Tina de Hubbard
- 17. Gimnasio
- 18. Espera camillas hospitalización
- 19. Rayos X

## 20. Control de


- aparatos
- 21. Cuarto de preparación
- 22. Aire acondicionado
- 23. Cuarto de aseo
- 24. Cuarto oscuro
- 25. Revelado automático e interpretación
- 26. Bodega
- 27. Jefe

- 28. Secretaria
- 29. Interpretación 30. Archivo de radiografías
- 31. Control de archivo
- 32. Cuarto de máquinas
- 33. Mostrador
- 34. Farmacia
- 35. Encargago
- 36. Preparación 37 Escalera a pórtico
- 38. Sanitarios

Hospital General López Mateos (ISSSTE). Enrique Yáñez. México D. F. 1969.

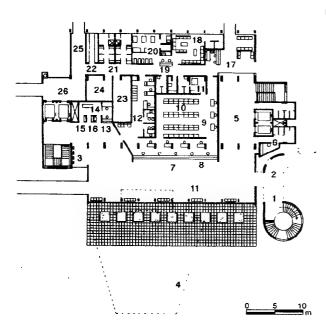


Planta baja, Consulta externa

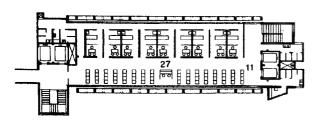


Planta tercer nivel, Consulta externa

- 1. Escaleras a farmacia
- 2. Pórtico
- 3. Teléfonos públicos
- 4. Auditorio
- 5. Consulta externa
- 6. Aseo
- 7. Archivo clínico
- 8. Atención público
- 9. Empleados
- 10. Guarda de expedientes
- 11. Copiadora y microfilm
- 12. Trabajo social
- 13. Catástro torácico
- 14. Fluoroscopio
- 15. Vestidor
- 16. Controles
- 17. Admisión y sala de altas
- 18. Sala de altas adultos
- 19. Estación enfermeras
- 20. Sala recién nacidos v preescolares

- 21. Baños y vestidores de admisión
- 22. Guardarropa enfermos
- 23. Télex
- 24. Conmutador
- 25. Comunicación a Tocoquirúrgico y urgencias
- 26. Comunicación a hospitalización
- 27. Medicina general
- (consultorios) 28. Almacén general
- 29. Control almacén
- 30. Descanso ambulantes
- 31. Ambulancias
- 32. Aire
- acondicionado
- 33. Baños y vestidores del personal
- 34. Baños y vestidores médicos y enfermeras
- 35. Maquinaria
- 36. Almacén equipo para reparación

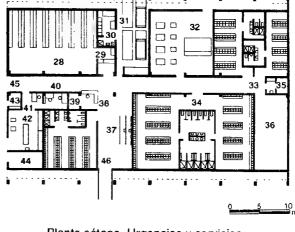


Planta sótano, Urgencias y servicios

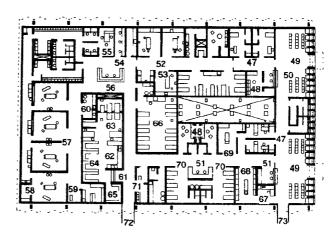


Planta baja, Urgencias y servicios

- 37. Control de personal
- 38. Intendencia
- 39. Bodega
- 40. Jefe de mantenimiento
- 41. Oficina
- 42. Taller de mantenimiento
- 43. Bodega jardineria
- 44. Guarda de materiales
- 45. Acceso del personal
- 46. Acceso a hospitalización (consulta externa)
- 47. Consultorio
- 48. Descanso médicos y enfermeras
- 49. Acceso
- 50. Sala de espera
- 51. Control
- 52. Sala de expulsión
- 53. Sala de legrados


- 54. Anestesistas
- 55. Jefe quirófano
- 56. Control de operaciones
- 57. Salas de operación
- 58. Férulas
- 59. Rayos X móvil
- 60. Séptico
- 61. Recibo y entrega de material sucio y esterilizado
- 62. Lavado
- 63. Autoclaves
- 64. Material estéril
- 65. Instrumental
- 66. Recuperación postoperatoria y postparto 67. Examen
- 68. Venoclisis
- 69. Curaciones
- 70. Atención adultos
- 71. Disponible
- 72. A hospitalización
- 73. A admisión

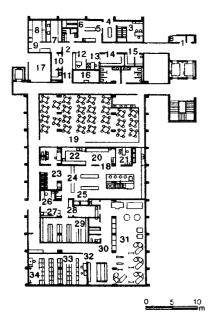


Planta sótano Gobierno y hospitalización

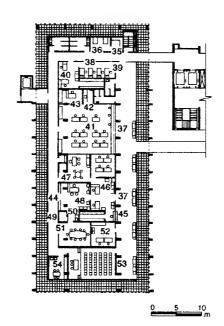

Planta baja Gobierno y hospitalización

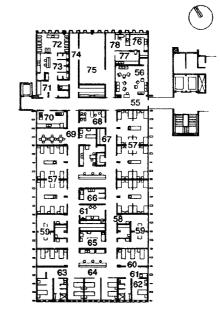

Planta primer nivel Gobierno y hospitalización

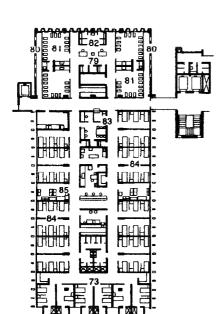

Planta segundo nivel

.88 E PE 85 d וויוויוויו TO THE uŅM 

Planta tercer y cuarto nivel Gobierno y hospitalización


- 1. Ducto de ropa sucia
- 2. Anatomía patológica
- 3. Entrega de cadáveres 4. Preparación de cadáveres
- 5. Autopsias
- 6. Gavetas para refrigeración
- 7. Laboratorio de citología e historia patológica
- 8. Laboratorio de diagnóstico
- 9. Aparatos comunes
- 10. Fotografía
- 11. Cuarto oscuro

- 12. Secretaria
- 13. Jefe
- 14. Archivo
- 15. Bodega
- 16. Ducto de instalaciones
- 17. Subestación eléctrica
- 18. Cocina
- 19 Comedor
- 20. Barra de autoservicio
- 21. Dietista
- 22. Lavado de vajilla
- 23. Almacén, lavado carritos


- 24. Servicios de carros termo
- 25. Despensa 26. Ecónomo
- 27. Recibo de viveres
- 28. Refrigeración
- 29. Almacén
- 30. Lavandería
- 31. Planchado
- 32. Recosido de ropa

- 33. Ropería
- 34. Control
- 35 Bodega de papelería
- 36. Copiadoras
- 37. Atención al público
- 38. Jefatura de entermeras
- 39. Supervisoras
- 40. Jefa de enfermeras
- 41. Oficina
- 42 Almacén
- 43. Administrador 44. Dirección general
- 45. Recepcionista
- 46. Sala de espera
- 47. Subdirector
- 48. Director
- 49. Sanitario
- director
- 50. Cocineta 51. Sala de juntas
- 52. Oficina voluntarias
- 53. Aula para 54 personas
- 54. Anexo aula
- 55. Pediatria
- 56. Sala de espera para madres
- 57. Lactantes y preescolares
- 58. Filtro
- 59. Aislamiento preescolares
- 60. Escolares
- 61. Séptico
- 62. Aislamiento escolares

- 63. Sanitarios escolares
- 64 Enfermeras
- 65. Curaciones
- 66. Sanitario y baño de artesa
- 67. Utilería
- 68. Oficina médicos
- 69. Comedores y juegos
- 70. Cocina de piso
- 71. Demostración y enseñanza
- 72. Prematuros
- 73. Aislamiento
- 74. Observación familiares
- 75. Aire
- acondicionado
- 76. Cocina de leches
- 77. Lavado
- 78. Almacén y entrega
- 79. Cunero
- 80. Observación
- 81. Recién nacidos
- 82. Filtro y aislamiento
- 83. Control gineco-
- obstetricia 84. Cuartos tipo
- encamados
- 85. Sala de día
- 86. Terapia intensiva (solo tercer nivel)
- 87. Cubículos terapia intensiva
- 88. Aparatos de tratamiento
- 89. Hospitalización, medicina y cirugía general

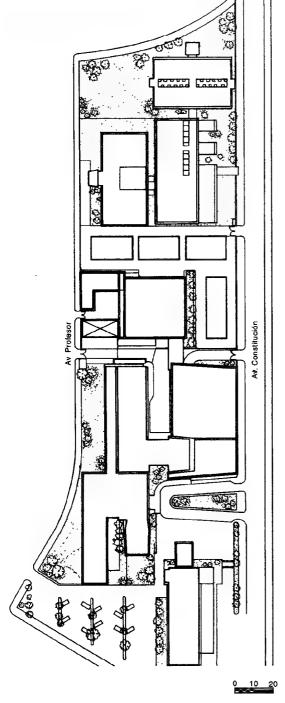


Planta de conjunto




Mortuorio

- Oficina de trámites y espera de familliares
- 2. Entrada funeraria
- 3. Sala de autopsias
- 4. Oficina del patólogo
- 5. Laboratorio de Anatomía patológica
- 6. Vestibulo
- 7. Clasificación de ropa sucia
- 8. Almacén ropa limpia

- Alimentación
- 9. Comedor de personal
- 10. Barra de autoservicio
- 11. Lavado de vajilla
- 12. Lavado de ollas
- 13. Cocina general
- 14. Armado de charolas y carros
- 15. Oficina dietista
- 16. Oficina economo
- 17. Guarda refrigerada
- 18. Despensa seca

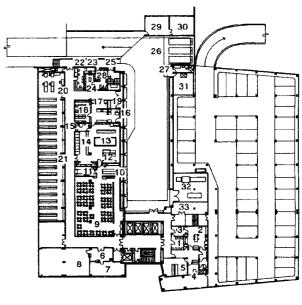


Planta sótano

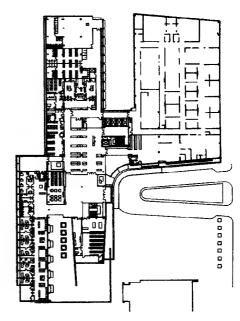


Planta baja


- 19. Guarda de envases Almacén general
- 20. Area de recibo y oficina
- 21. Guarda Intendencia
- 22. Oficina23. Bodega útiles aseo
- 24. Vestidor y baños personal intendencia
- 25. Entrada de personal
- 26. Garaje ambulancias

- 27. Descanso ambulantes Eliminación de basura
- 28. Caida ducto basura
- 29. Patio de lavado de botes de basura
- 30. Local incinerador de basura *Máquinas*
- 31. Cuarto de bombas
- 32. Subestación eléctrica
- Equipo de aire acondicionado

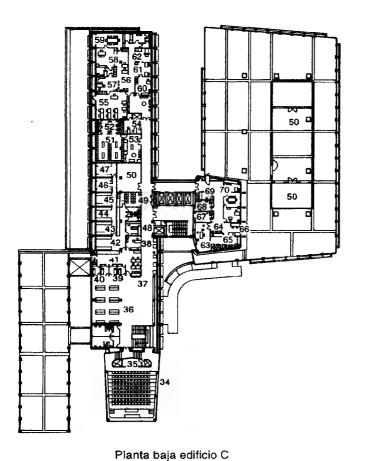

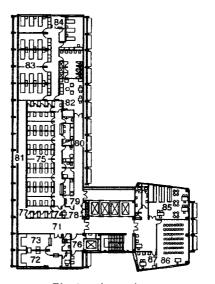

Planta primer piso

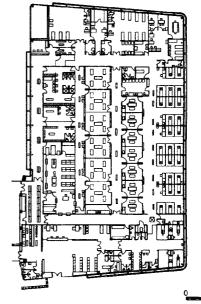

Planta décimo piso


### Servicios

- 34. Aula magna (auditorio)
- 35. Caseta de proyección Laboratorio de análisis clínicos
- 36. Sala de espera
- 37. Recepción y oficina administrativa
- 38. Oficina del jefe
- 39. Toma de muestras de sangre
- 40. Toma de muestras ginecológicas
- 41. Zona de lavado y distribución muestras
- 42. Laboratorio urgencias
- 43. Laboratorio de Hematología
- 44. Laboratorio de química clínica
- 45. Laboratorio hormonas


- 46. Laboratorio de microbiología
- 47. Cocina de medios de cultivo
- 48. Bioterio
- 49. Almacén y preparación de reactivos
- 50. Aire acondicionado Servicios personal
- 51. Vestidor
- 52. Baños y sanitarios
- 53. Descanso personal superior hombres Gobierno
- 54. Jefe mantenimiento
- 55. Oficina administrativa
- 56. Secretarias
- 57. Subdirector
- 58. Director
- 59. Sala de juntas 60. Jefe de enfermeras

- 61. Supervisoras
- 62. Sala demostración para enfermeras Fisiología uterina
- 63. Sala de operaciones
- 64. Lavabo cirujanos
- 65. Sala de aparatos
- 66. Estación enfermeras
- 67. Baño, vestidor
- médicos 68. Baño, vestidor
- enfermeras 69. Cuarto séptico
- Laboratorio de leches
- 70. Sala de cálculos
- 71. Vestíbulo
- 72. Area recibo, lavado y preparación
- 73. Guarda, refrigeración y entrega


- 74. Técnica de aislamiento
- 75. Incubadoras
- 76. Gabinetas
- 77. Aislados
- 78. Cuarto médico 79. Ropería
- 80. Utilería
- 81. Visita familiares Habitaciones de médicos becarios
- 82. Estancia y sala
- 83. Dormitorio para tres internos Servicios docentes y sociales
- 84. Bodega
- 85. Biblioteca y hemeroteca
- 86. Áula
- 87. Jefatura

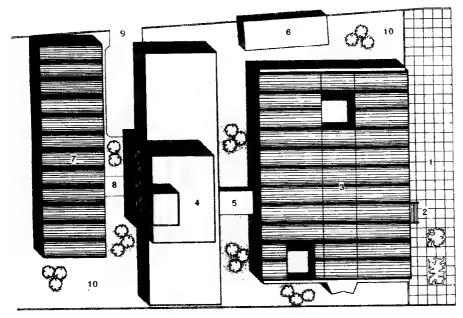


Planta de conjunto

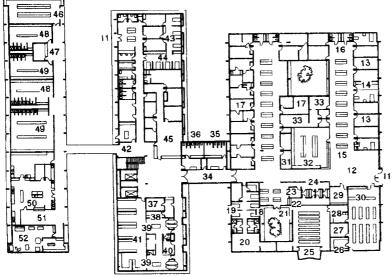

Planta general





Planta 1o. y 2o. piso. Encamados, Cirugía, Medicina general y Gineco-Obstetricia




Planta tercer nivel. Quirófano, Expulsión, C.E.Y.E., Encamados, Pediatría

- 1. Plaza
- 2. Acceso principal
- 3. Consulta externa
- 4 Hospitalización
- 5. Puente de unión
- 6. Casa de máquinas
- 7. Servicios generales
- 8. Andador
- 9. Acceso ambulancias
- 10. Areas verdes
- 11. Accesos
- 12. Vestibulo
- 13. Consultorio medicina general
- 14. Subcentral de esterilización
- 15. Sala de espera
- 16. Sanitarios
- 17. Consultorio de especialidades
- 18. Electroterapia
- 19. Hidroterapia
- 20. Gimnasio
- 21. Jardín
- 22. Control
- 23. Higiene dental
- 24. Toma de muestras
- 25. Auditorio
- 26. Preparación de recetas
- 27. Jefe de farmacia
- 28. Refrigeradores
- 29. Vestíbulo auditorio
- 30. Farmacia
- 31. Jefe de consulta externa
- 32. Archivo clínico
- 33. Consultorio medicina preventiva
- 34. Puente consulta externa
- 35 Sanitarios hombres 36. Sanitarios mujeres
- 37. Jefe de rayos X
- 38. Archivo
- 39. Sala de rayos X
- 40. Enemas
- 41. Laboratorio
- 42. Mortuorio
- 43. Curaciones
- 44. Observación
- 45. Zona administrativa
- 46. Almacén
- 47. Intendencia
- 48. Baños y vestidores hombres
- 49. Baños y vestidores mujeres
- 50. Cocina
- 51. Comedor
- 52. Lavandería
- 53. Sala colectiva
- 54. Sala de día
- 55. Guarto médico
- 56. Trabajo de enfermeras57 Estación de enfermeras
- 58. Tizanería
- 59. Registro de operaciones
- 60. Oficina del anestesiólogo
- 61. Recuperación postoperatoria
- 62. Jefe de endoscopías
- 63. Sala de endoscopías
- 64. Sala de operaciones
- 65. Descanso médicos
- 66 Denscanso enfermeras 67. Rayos x portátil
- 68. Central de equipo y esterilización
- 69. Sala de espera familiar
- 70. Aislados
- 71. Encamados

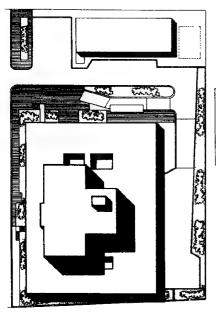

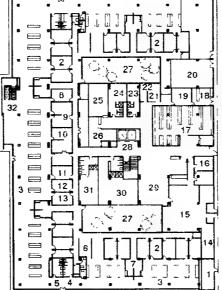


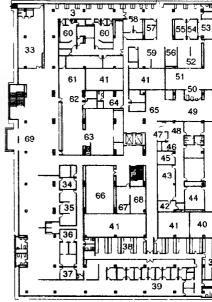


Planta de conjunto

Planta semisótano


Planta baja

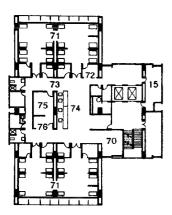

Planta primero y segundo piso

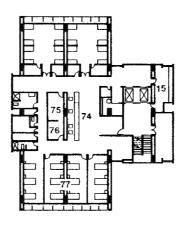

Planta tercer piso

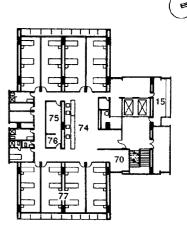


Planta cuarto piso

- 1. Casa de máquinas
- 2. Medicina general
- 3. Sala de espera
- 4. Sanitario público hombres
- 5. Sanitario público mujeres
- 6. Sanitario
- Control
- 8. Proctología
- 9. ONG
- 10. Oftalmología
- 11. Gastroenterología
- 12. Dermatología
- 13. Neurología y Psiquiatría
- 14. Despensa
- 15. Cocina
- 16. Fórmulas lácteas
- 17 Almacén
- 18 Trabajo social
- 19 Autopsias


- 20. Subestación eléctrica
- 21. Baños personal
- 22. Aseo
- 23. Vestidor servicio hombres
- 24. Vestidor servicio mujeres
- 25. Ropería limpia
- 26. Ropería sucia
- 27. Jardín interior
- 28. Vestíbulo
- 29. Comedor de personal
- 30 Vestidor enfermeras
- 31. Vestidor doctores
- 32. Escaleras
- acceso público
- 33. Farmacia
- 34. Jefe de consulta 35 Dental
- 36. Cardiología
- 37. Ginecología

- 38. Laboratorios
- 39. Toma de muestras 40. Aire acondicionado
- 41. Vacío
- 42. Oficina anestesiólogo
- 43. Recuperación
- 44. Sala de operaciones
- 45. Séptico
- 46. Cuarto obscuro
- 47. Utilería
- 48. Registro operaciones
- 49. Central esterilización
- 50. Autoclaves
- 51. Urgencias
- 52. Curaciones
- 53. Consultorios menores
- 54. Consultorio adultos
- 55. Traumatología
- 56 Yesos
- 57. Riesgos profesionales
- 58. Admón , trabajo social

- 59. Observación
- 60. Sala de ravos X
- 61. Dirección
- 62. Secretarias
- 63. Archivo clínico
- 64. Conmutador
- 65. Recibo material
- 66. Auditorio
- 67. Jefe de enseñanza
- 68. Biblioteca
- 69. Acceso principal
- 70. Usos múltiples
- 71. Sala colectiva ocho camas
- 72. Artesa
- 73. Aislamiento
- 74. Trabajo enfermeras
- 75. Curaciones
- 76 Cuarto médico
- 77. Sala colectiva de tres camas

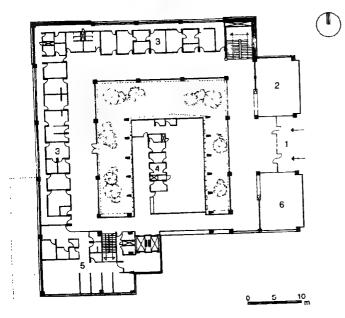


Planta baja

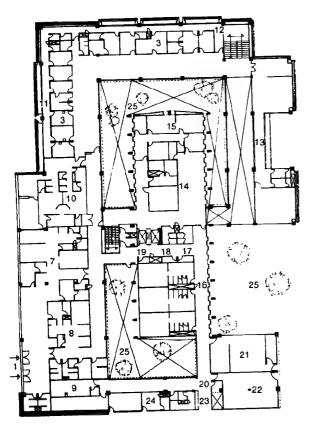


Planta mezzanine


- 1. Acceso
- 2. Archivo clínico
- 3. Consulta externa
- 4. Laboratorio
- 5. Fisioterapia
- 6. Farmacia
- 7. Urgencias
- 8. Servicios obstétricos 9. Mortuorio
- 10. Radiodiagnóstico
- 11 Circulación médica
- 12. Acceso personal
- 13. Actividades educativas
- 14. Cuerpo de Gobierno
- 15. Dirección
- 16. Servicios personal




Planta tercer nivel

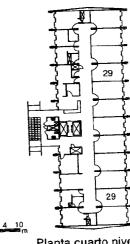

Planta cuarto nivel

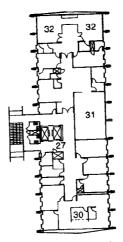

Planta quinto nivel

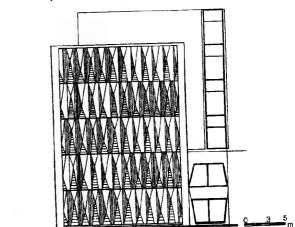


Fachada norte


- 17. Cuarto de aseo
- 18. Cuarto de utilería
- 19. Cuarto de electricidad
- 20. Servicios generales
- 21. Cocina
- 22. Lavandería
- 23. Intendencia
- 24. Ambulantes

- 25. Jardín
- 26. Pediatría
- 27. Elevador
- 28. Prematuros
- 29. Hospitalización
- 30. Cuarto equipo
- 31. Sección de
- Terapia intensiva 32. Quirófanos

Clínica hospital (IMSS). Gosselin-Gutiérrez, S. C. Carlos Gosselin Maurel, Martín L. Gutiérrez. Tijuana,

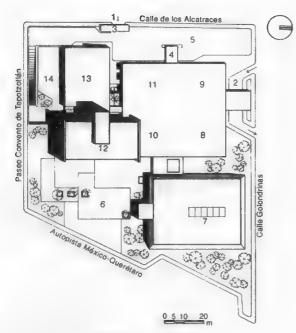


Planta de conjunto

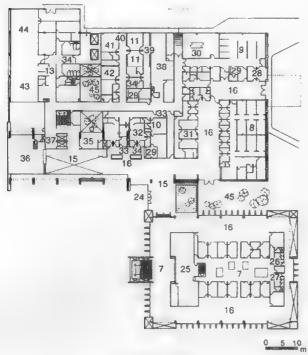

Planta baja

- 1. Acceso personal
- 2. Acceso urgencias
- 3. Control de acceso
- 4. Ambulancias
- 5. Estacionamiento
- 6. Plaza de acceso
- 7. Consulta externa
- 8. Laboratorios
- 1. Urgencias
- 10. Radiodiagnóstico
- 11. Quirófanos
- 12. Torre hospitalización

- 13. Servicios generales
- 14. Patio de maniobras
- 15. Vestíbulo
- 16. Sala de espera
- 17. Cuerpo de gobierno
- 18. Aula
- 19. Biblioteca
- 20. Mortuorio
- 21. Almacén
- 22. Casa de máquinas
- 23. Vacio
- 24. Acceso

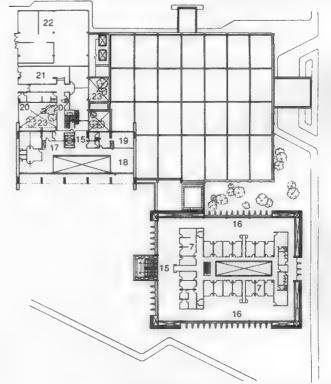


Planta sótano






- 25. Archivo clínico
- 26. Sanitarios hombres
- 27. Sanitarios mujeres
- 28. Consultorio
- 29. Control
- 30. Rehidratación
- 31. Medicina preventiva
- 32. Sala
- 33. Rayos X
- 34. Vestidores
- 35. Teléfonos de México
- 36. Farmacia


- 37. Elevador
- 38. Central de equipo
- y esterilización 39. Area blanca
- 40. Area gris
- 41. Recuperación
- 42. Cuarto de aire acondicionado
- 43. Comedor
- 44. Cocina
- 45. Jardín

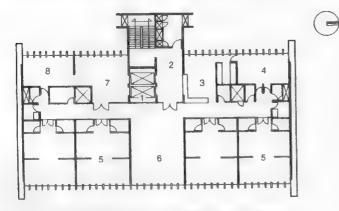


Segundo y tercer nivel. Hospitalización Pediatría

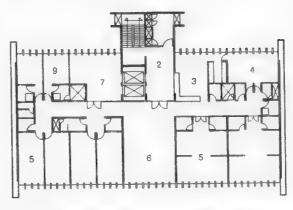


Cuarto nivel. Hospitalización mixta

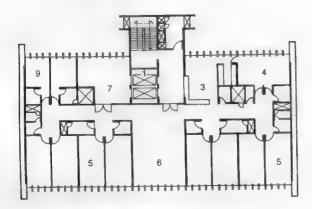

Quinto nivel. Hospitalización adultos

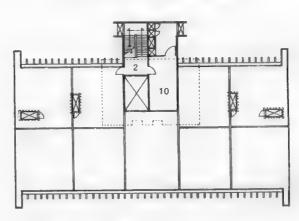


Sexto nivel. Casa de máquinas y azotea

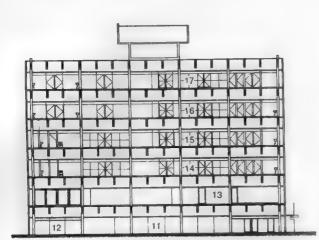


Corte A-A'

- 1. Elevadores
- 2. Vestibulo
- 3. Central de enfermeras
- 4. Curaciones
- 5. Encamados
- 6. Sala de día
- 7. Tizanería
- 8. Juegos 9. Aislados
- 10. Bodega
- 11. Vestíbulo planta baja
- 12. Farmacia
- 13. Primer nivel de Gobierno


- 14. Segundo nivel Hospitalización Pediatría
- 15. Tercer nivel Hospitalización Pediatría
- 16. Cuarto nivel Hospitalización mixta
- 17. Quinto nivel hospitalización adultos
- 18. Planta baja consulta externa
- 19. Planta alta consulta externa

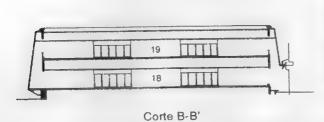


Clínica hospital (IMSS). Gosselin-Gutiérrez, S. C. Carlos Gosselin Maurel, Martín L. Gutiérrez. annulla Fatada da Mávian Mávian 1971-1972

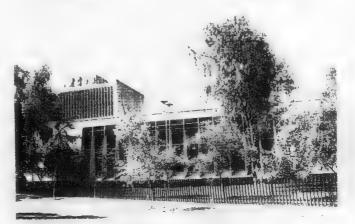


- 1. Acceso principal
- 2. Vestíbulo
- 3. Ginecología
- 4. Neumología
- 5. Cardiología
- 6. Cirugía general
- 7. Consultorios de Medicina general
- 8. Dental
- 9. Sala de espera
- 10. ONG
- 11. Gastroenterología
- 12. Oftalmología
- 13. Radiología
- 14. Archivo clínico
- 15. Farmacia
- 16. Laboratorio de Urgencias
- 17. Sanitario
- Sanitarios hombres
- Sanitarios muieres
- 20. Pediatras
- 21. Curaciones y observación
- 22. Admisión
- Vestidores del personal
- 24. Lavandería
- 25. Subestación eléctrica
- 26. Cuarto de máquinas
- 27. Almacén
- 28. Cocina
- 29. Comedor
- 30. Intendencia
- 31. Baños
- 32. Recuperación
- 33. Trabajo de parto
- 34. Sala de expulsión
- 35. Sala de operaciones
- 36. Control de operadoras
- 37. Aislamiento
- 38. Cuarto médico
- 39. Estación de enfermeras
- 40. Séptico
- 41. Sala 3 camas
- 42. Sala de día
- 43. Central de esterilización
- 44. Rayos X portátil 45. Vestidores
- enfermeras 46. Vestidores
- médicos
- 47. Fórmulas lácteas 48. Cunero
- 49. Prematuros
- 50. Sala pediátrica 8 camas

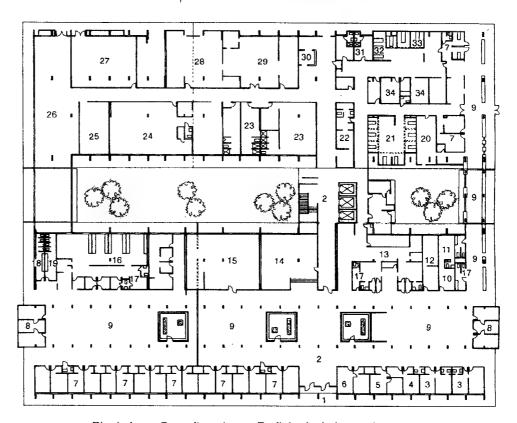

Planta baja. Consulta externa, Radiología, Laboratorios, Urgencias, Tococirugía y Servicios generales

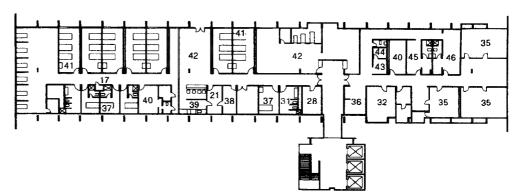

Planta segundo nivel

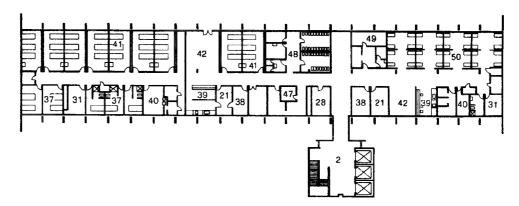

Planta tercer nivel


El Hospital General de Zona en Toluca, Estado de México (México) perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, está destinado a dar atención de segundo nivel y parte del tercer nivel, cuenta con una superficie construida de 19 000 m². El diseño se realizó en 1973 y estuvo cargo de Alejandro Rebolledo Zenteno, Andrés García y Ricardo Hernández.


El conjunto se desplantó en un terreno en esquina, la cual es de forma curva. El acceso principal está orientado hacia una vialidad principal, en solución se dispuso una plaza que además sirve como espacio de reunión de los visitantes.


El proyecto está formado por tres cuerpos: el primero aloja los servicios de consulta externa, tanto de medicina general, medicina preventiva y medicina de especialidades, éste último con treinta con-

sultorios; en el segundo se encuentran todos los servicios de diagnóstico y tratamiento, así como cirugía (cinco salas de operaciones), terapia intensiva (diez camas), radiología (tres salas), urgencias y laboratorio clínico (seis secciones), tococirugía (tres salas de expulsión) y medicina física; el tercer cuerpo, localizado en forma central, es de diez pisos y articula los otros dos cuerpos, aloja el vestíbulo principal, hospitalización con capacidad de 292 camas repartidas en seis pisos de las cuales 192 camas son para adultos y 100 para pediatría, gobierno y enseñanza, así como un comedor en el último piso para el personal y dietología el cual tiene vista hacia el Valle de Toluca.

Los volúmenes de la fachada están revestidos con de material pétreo, en la ventanería predomina la horizontalidad.

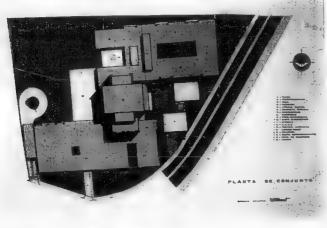

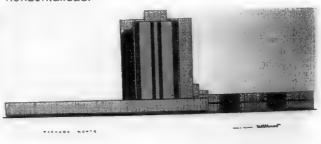

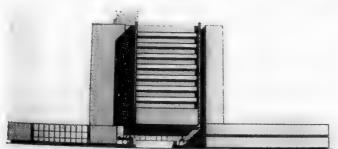





Hospital General de Zona (IMSS). Alejandro Rebolledo Zenteno, Andrés García, Ricardo Hernández. Toluca, Estado de México, México. 1973.



# CENTRO MEDICO LA RAZA

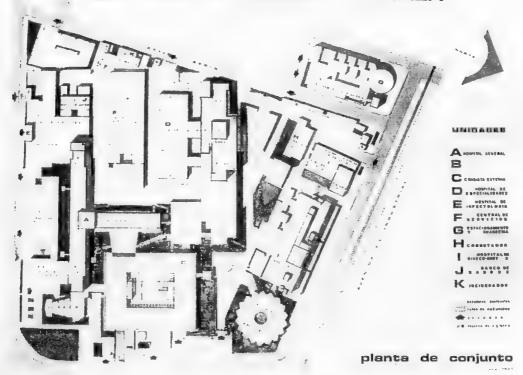

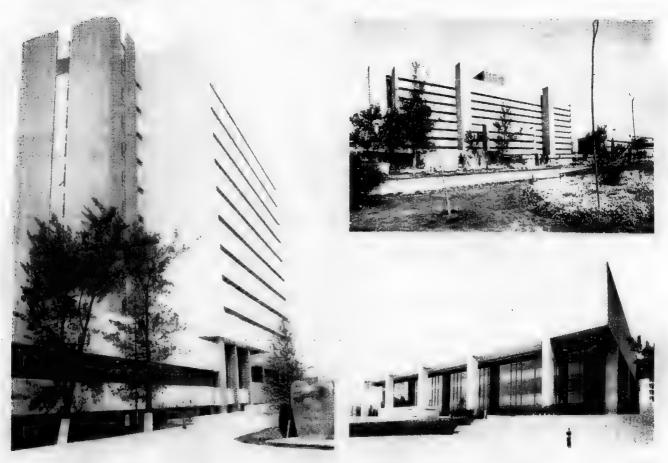


Hospital General La Raza (IMSS). Remodelación. Enrique García Formentí. Calzada Vallejo, México D. F. 1976.

Al sur de la Ciudad de México, sobre un terreno irregular de forma cóncava se desplanta el *Hospital de Gineco-Obstetricia No. 8* y la *clínica hospital T 1* perteneciente al IMSS.


El proyecto, realizado por Agustín Hernández Navarro, presenta un aspecto uniforme de concreto aparente. El sistema constructivo de ambos es de concreto armado en columnas, trabes y losas sobre una cimentación de zapatas corridas. La parte formal de este edificio se caracteriza por sus elementos prehispánicos transportados a un lenguaje moderno para lograr un edificio de exactas proporciones. Las crujías desfasadas tienen reminiscencias de los tableros de Monte Albán y el cuerpo circular está inspirado en el templo de Calixtlahuaca.


El hospital de Gineco-Obstetricia se desarrolla en tres cuerpos. La torre de hospitalización incluye 24 consultorios de especialidades, 359 cunas e incubadoras, 338 camas, 8 salas de operaciones, 20 salas de expulsión, 2 salas de rayos X y 17 secciones de laboratorios. Los interiores se iluminan por medio de una crujía doble; los servicios de elevadores se encuentran centralizados. La farmacia y el auditorio se encuentran en la construcción semicircular con acceso independiente.

La clínica hospital tiene una extensión de 10 000 m<sup>2</sup> y cuenta con dos cuerpos para la consulta externa y la hospitalización. Incluye 90 camas de pediatría, 40 de adultos, 36 consultorios, 2 salas de operaciones, 2 salas de rayos X, 10 secciones de laboratorios y servicios de apoyo para cada una de las áreas.

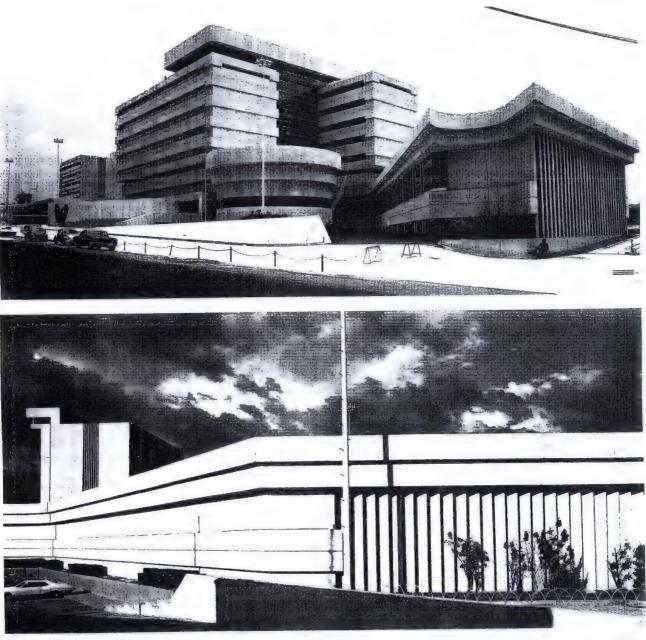


Hospital de Gineco-Obstetricia No. 8 y clínica hospital T1 (IMSS). Agustín Hernández Navarro. Calle Río Magdalena, Villa Alvaro Obregón, México D. F. 1976.

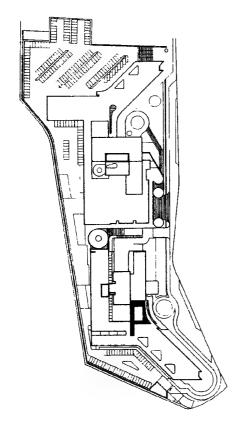

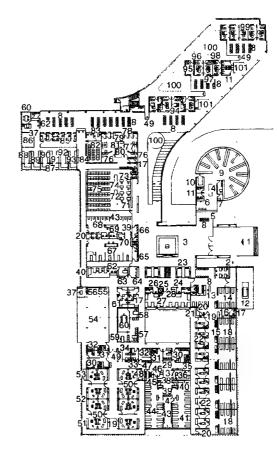

Planta de conjunto

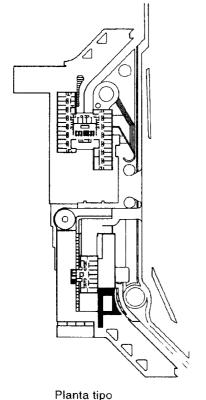

- 1. Acceso 2. Salida
- Vestibulo
- 4. Oficina del jefe 5. Mostrador
- 6. Trabajo de catálogo
- 7. Refrigerador 8 Sala de espera
- 9 Guarda medicamentos 10. Bodega
- 11. Sanitarios
- 12. Acceso ambulancias
- 13. Central de enfermeras 14. Cubiculos de exploración
- 15. Mesa de trabajo
- 16. Médico de admisión
- 17 Baño
- 18. Trabajo de parto
- 19 Séptico
- 20 Aseo
- Utileria
- 22 Sala de expu sión
- 23. Elevador
- 24. Ducto ropa sucia
- 25. Montacargas
- 26. Ducto basura 27. Descanso medicos
- 28 Cocineta
- 29 Registro
- 30 Vestidores de medico becarios y enfermeras
- Vestidores de médicos
- Vestidores de alumnos y becarios
- 33. Vestidores para mujeres de intendencia
- 35. Barra de entrega
- 34. Vestidor hombres intendencia

- Planta general
- 36 Laboratorio de urgencias, banco de sangre
- Oficina
- Taller
- Trabajo de médicos
- Guarda
- Recuperación puerperio inmediato
- 42 Incubadoras
- Cunas
- Recuperación postanestésica
- 45 Oficina anestesista
- 46 Secretana
- Sala de estar 47
- Tablero de emergencia 48
- Control
- Quirófano
- Equipos
- 52. Lavado de cirujanos
- 53. Notas
- . Central de equipo y esterilización
- Recibo
- 56 Entrega
- 57 Oficina secretaria 58 Director
- 59. Oficina jefa de enfermeras
- Sala de juntas
- 61. Cuarto de descanso 62 Secretarias y archivo
- 63 Oficina del responsable
- 64. Trabajadora sociai
- 65. Sanitarios para hombres
- 66. Sanitarios para mujeres
- 67 Terapia intensiva para adultos
- 68. Terapia intensiva pediatria 69. Cuarto de médicos

- 70 Vitrinas monitores
- 71. Zona de trabajo
- 72. Coordinación
- 73 Jefe
- 74 Mesas de trabajo
- 75 Archivo
- 76. Caseta
- 77 Sala de rayos X
- 78 Vestidor
- Sala preparación 79 Fotografia 80
- Revelado
- 82. Archivo radiografía
- 83 Oficina radiólogo
- 84. Camillas
- 85. Cubículo muestras
- 86. Almacén Cubiculo jefe
- 88. Urgencias
- 89 Endocrinología
- 90. Inmunología
- 91 Microbiología
- y cultivos
- Química sanguinea
- Hematologia Consutorio
- Ginecologia Local de peso
- Consultorio 96
- Pennatologia Consultorio Medicina Preventiva
- 98 Consultorio Endocrinologia
- 99. Consultorio Obstetricia
- 100. Jardin
- Vacio





El *instituto Nacional de Salud Mental* se encuentra ubicado en el Periférico. Inicialmente fue creado por la iniciativa privada conformada por un grupo de médicos quienes querían crear un hospital especializado con capacidad para 200 camas y que se tuviera un control estricto sobre los pacientes y, por lo tanto, una adecuada administración. Posteriormente, debido a problemas económicos decidieron vender el hospital al Estado, lo que originó a la institución, la cual pasó a formar parte del DIF.

El proyecto fue encargado a *Pedro Ramírez Váz-quez* quien trabajó de forma conjunta con *Manuel Rosen* y *Rafael Espinosa*. La construcción se llevó a cabo en dos etapas, con un lapso de suspensión de dos a tres años.


La solución del edificio fue la planta circular; al centro se ubicó el puesto de enfermeras para que tuvieran un control visual en forma directa o mediante un espejo del acceso a las habitaciones.

En la fachada exterior se crearon balcones para conversar con los visitantes de los enfermos; éstos se dispusieron de forma escalonada siguiendo el diseño cilíndrico del edificio. Las salas de hospitalización tienen vista hacia el exterior. Todas las circulaciones rematan con una ventana. De esta manera el paciente, al salir en camilla no se siente encerrado.

Las circulaciones son amplias para que la camilla maniobre sin dificultad y se evite el choque con los muros, lo que es molesto para el enfermo.

La simbología interior es mediante dibujos simples; por ejemplo, un pequeño elefante con la pata enyesada, que da identidad a la sala correspondiente. Esta simbología ha sido reconocida en el ámbito pediátrico nacional e internacional.


La fachada fue edificada con estructuras precoladas de concreto. El espejo de agua que se encuentra en el exterior sirve para dar funcionamiento a la planta para acondicionamiento de aire.

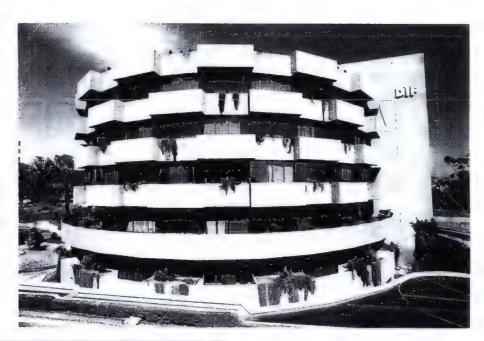






Instituto Nacional de Salud Mental. Pedro Ramírez Vázquez, Manuel Rosen, Rafael Espinosa. México D. F. 1977.

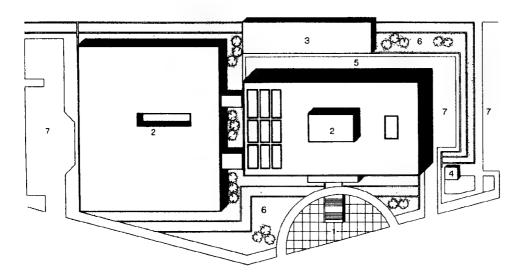


Planta de conjunto

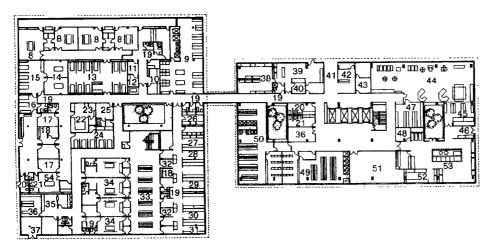

Planta semisótano


- 83. Medicina preventiva
- 84. Zona de trabajo
- 85. Cubículo medicina preventi-
- 86. Archivo clínico
- 87. Vacío

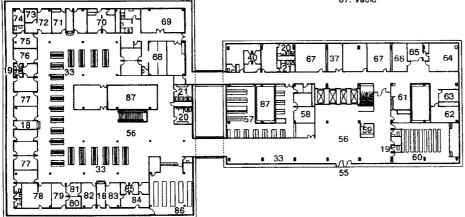


Planta baja

- 1. Plaza de acceso
- 2. Clínica-hospital
- 3. Casa de máquinas
- 4. Caseta de control
- 5. Patio de maniobras
- 6. Areas verdes
- 7. Estacionamiento
- 8. Sala de operaciones
- 9 Central de esterilizacion
- 10. Central de operaciones
- 11. Oficina anestesiólogo 12. Rayos X portátil
- 13. Recuperación post-operatoria
- 14. Sala de expulsión
- 15. Trabajo de parto
- 16. Preparación 17. Consultorio
- 18. Control
- 19. Sanitario
- 20. Sanitarios hombres
- 21. Sanitarios mujeres
- 22. Urgencias pediátricas
- 23. Aislamiento
- 24. Observación y recuperación
- 25. Descanso médicos
- 26. Urgencias
- 27. Hematología
- 28. Orinas y copros
- 29. Microbiología
- 30. Quimica clinica
- 31. Química básica 32. Tomas de muestra
- 33. Sala de espera 34. Sala de rayos X
- 35. Interpretación
- 36. Archivo radiografias
- 37. Aire acondicionado
- 38. Laboratorio de
- Anatomía Patológica
- 39 Autopsias
- 40. Trabajo social 41. Entrada servicio
- 42 Intendente
- 43. Conmutador
- 44. Lavanderia 45. Despensa
- 46. Recepción de alimentos
- 47. Ropería
- 48. Ecónomo
- 49. Vestidores doctores
- 50. Vestidores doctoras
- 51. Comedor
- 52. Lava-vajilla
- 53. Cocina general
- 54. Curaciones
- 55. Acceso principal
- 56. Vestibulo
- 57. Farmacia
- 58. Guarda especial
- 59. Informes
- 60. Auditorio
- 61. Oficinas administrativas 62. Jefatura de enfermeras 63. Administración
- 64. Director
- 65. Sala de juntas
- 66 Subdirector

- 67. Aula 68. Electroterapia
- 69. Gimnasio
- 70. Dental
- 71. Medicina Interna
- 72. Otorrinolaringología 73. Cámara saliente
- 74. Supcentral esterilizador
- 75. Urologia
- 76. Gineco-Obstetricia
- 77. Medicina general 78. Oftalmología
- 79. Electrocardiografía
- 80 Cardiología
- 81 Fluoroscopía
- 82. Neumología

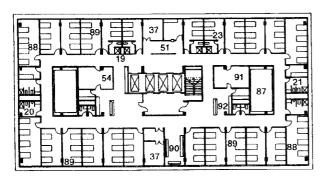


Planta primer piso medicina general

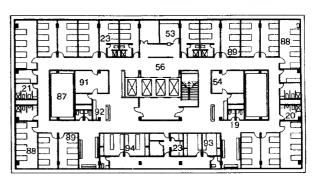

Planta segundo piso gineco-obstetricia

- 88. Colectivo 4 camas
- 89. Colectivo 3 camas
- 90. Sala de día
- 91. Cuarto médico 92. Trabajo de
- enfermeras
- 93. Cuneros 94. Prematuros


- 95. Terapia intensiva
- 96. Fórmulas lácteas
- 97. Escolares niñas
- 98. Escolares niños
- 99. Sala colectiva
- 100. Estación enfermeras
- 101. Oficina médico
- 102. Guarda equipo

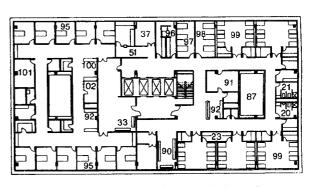


Planta tercer piso pediatría y terapia intensiva

## Clínica hospital del ISSSTE. Guillermo Ortíz Flores. Monterrey, Nuevo León, México. 1980.


- Plaza principal
   Acceso techado
- 3. Clínica
- 4. Acceso personal 5. Casa de máquinas
- 6. Caseta de control
- 7. Estacionamiento
- personal 8. Areas verdes
- 9. Acceso de servicio
- 10. Acceso principal
- 11. Vestíbulo
- 12. Medicina preventiva13 Medicina general
- 14. Control
- 15. Sala de espera
- 16. Sanitarios hombres
- 17. Sanitarios mujeres
- 18. Jardín interior 19. C.E.Y.E.
- 20. Intendencia
- 21. Almacén
- 22. Aula
- 23. Farmacia
- 24. Archivo clínico
- 25. Baños y vestidores médicos
- 26. Baños y vestidores enfermeras
- 27. Baños y vestidores intendencia hombres
- 28. Baños y vestidores intendencia mujeres
- 29. Director
- 30. Subdirector
- 31. Administrador
- 32. Oficinas administrativas
- 33. Trabajo social
- 34. Curaciones
- 35. Pediatría y anexo 36. Gineco-Obstetricia
- 37. Dental
- 38. Optativo

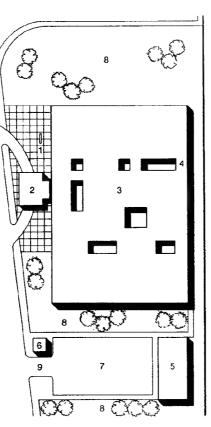

Planta de conjunto

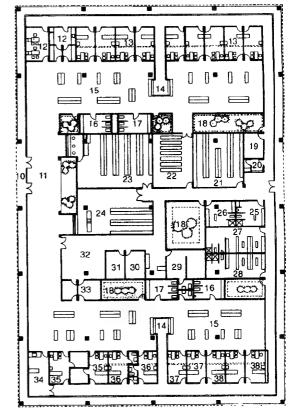

Planta baja

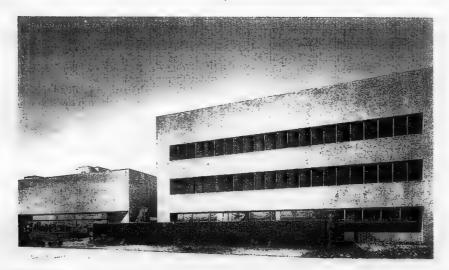

Clínica hospital (ISSSTE). Arquinteg. Sergio Mejía Ontiveros. Ciudad Obregón, Sonora, México. 1982.


La *Clínica hospital* del ISSSTE está ubicada en un terreno de pendiente brusca sobre la carretera panorámica que rodea la Ciudad de Guanajuato.

La obra fue concebida por *Arquinteg* encabezada por *Sergio Mejía Ontiveros* que empleó el concepto de construcción masiva, cuyo ritmo de la volumetría lo determinaron las características topográficas del terreno y se integra a las formaciones rocosas de la sierra que rodea a la ciudad.

El acceso está solucionado mediante las plazas que siguen diferente ritmo donde el usuario ingresa a las áreas de atención común, la consulta externa, los auxiliares de diagnóstico y al área de visita hospitalaria, a través de controles que conducen a un segundo nivel donde se encuentran las áreas de

hospitalización. En éstas áreas públicas se diseñaron grandes ventanales que dan una riqueza visual a los jardines externos desde las salas de espera y corredores crean un ambiente rico en luz.

En el funcionamiento interno se crearon tres accesos: uno para el personal, localizado cerca del estacionamiento; el principal y el tercero para la recepción de ambulancias con relación directa a los servicios de cirugía, tococirugía y urgencias. En cuanto al diseño interno de los servicios se definieron las circulaciones generales y para identificar las áreas se emplearon diferentes colores en la cancelería y ambientes propicios para cada actividad, buscando la penetración de la luz natural y remates visuales. En la fachada predomina el macizo sobre el vano.

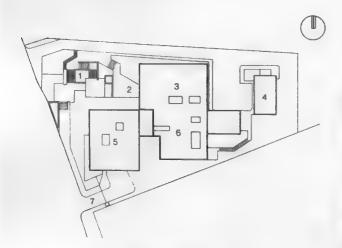

Planta de conjunto

- 1. Plaza de acceso
- 2. Acceso principal
- Consulta externa
   Casa de máquinas
- 5. Hospitalización
- Auxiliar de DX
   y tratamiento
- 7. Acceso de ambulancias





Clínica de medicina familiar (ISSSTE). Alejandro Rebolledo Zenteno, Andrés García. Zaragoza, México D. F. 1982.







Clínica de medicina familiar (ISSSTE). Alejandro Rebolledo Zenteno, Andrés García. Santa Clara, Estado de México, México. 1982.






Clínica de medicina familiar (ISSSTE). Alejandro Rebolledo Zenteno, Andrés García. Aragón, Estado de México, México. 1982.

La *Clínica de medicina familiar* tipo surgió como un planteamiento del ISSSTE en 1982 para dar servicios de consulta externa de medicina general y preventiva, odontología, radiodiagnóstico y laboratorio clínico, con el fin de atender a amplios grupos de derechohabientes en zonas con alto índice de crecimiento.

El proyecto arquitectónico estuvo a cargo de Alejandro Rebolledo Zenteno y Andrés García; el coordinador fue Daniel Martínez. El concepto arquitectónico está basado en dos cuerpos triangulares desfasados, cada uno con patio triangular en su interior, el cual es utilizado como zona de estar, a la vez que dan iluminación y ventilación al edificio. La planta baja de la clínica aloja los servicios de atención médica, farmacia y archivo, mientras que en la planta alta se encuentra la administración. el gobierno y la enseñanza.


Las clínicas fueron construidas en 2 400 m<sup>2</sup> en las localidades de valle de Aragón y Zaragoza en el Distrito Federal, así como Ecatepec y Santa Clara en el Estado de México.

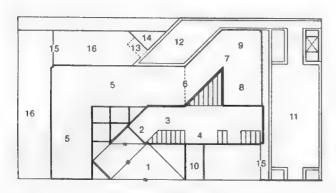


Planta de conjunto

- 1. Plaza de acceso
- 2. Vestíbulo
- 3. Bibliohemeroteca
- 4. Gobierno

- 5. Consulta externa
- 6. Junta constructiva
- 7. Baños v vestidores
- 8. Radiología

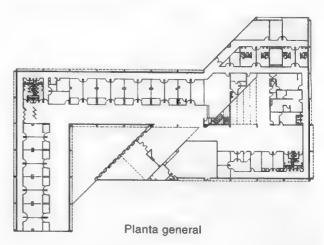


- 9. Mantenimiento
- Maniobras para farmacia
- 11. Estacionamiento
- 12. Patio de maniobras
- 13. Cisterna
- 14. Casa de máquinas
- 15. Reja
- 16. Jardin

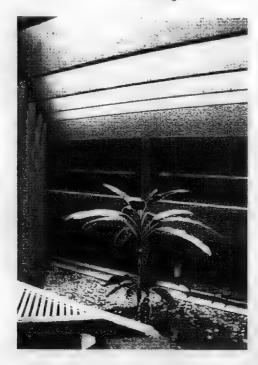


Clínica de medicina familiar (ISSSTE). Alejandro Rebolledo Zenteno, Andrés García. Ecatepec, Estado de México, México. 1982.



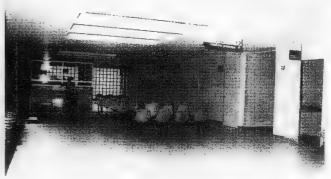



Hospital 253

- 1. Acceso principal
- 2. Vestíbulo principal
- 3. Admisión y cajas
- 4. Imagenología
- 5. Medicina preventiva
- 6. Laboratorio
- 7. Urgencias
- 8. Auditorio
- 9. Restaurante
- 10. Capilla ecuménica
- 11. Resonancia magnética
- 12. Gabinetes
- 13. Sala de espera
- 14. Central de enfermeras
- 15. Vestíbulo
- 16. Terapia intensiva
- 17. Encamados
- 18. Acceso
- 19. Descanso alumnos
- 20. Circulaciones
- 21. Aula
- 22. Prácticas
- 23. Director
- 24. Profesores
- 25. Biblioteca
- 26. Recepción 27. Archivo
- 28. Nóminas
- 29. Contador
- 30. Auditoría externa
- 31. Auditoría interna
- 32. Area de trabajo
- 33. Subcontador
- 34. Tesorero
- 35. Pruebas
- 36. Capacitación
- 37. Espera
- 38 Papelería
- 39. Secretarias
- 40. Subdirector
- 41. Sanitarios hombres
- 42. Sanitarios mujeres
- 43. Sala de juntas
- 44. Utilería
- 45. Hidroterapia
- 46. Gimnasio
- 47. Dirección general
- 48 Escuela de fisioterapia
- 49. Dirección de finanzas
- 50. Escuela de enfermería
- 51. Dirección de recursos humanos
- 52. Acceso a hospital
- 53 Elevador
- 54 Hospital
- 55. Oficinas administrativas
- 56. Estacionamiento

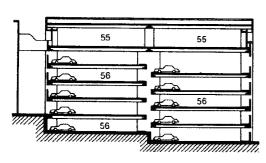




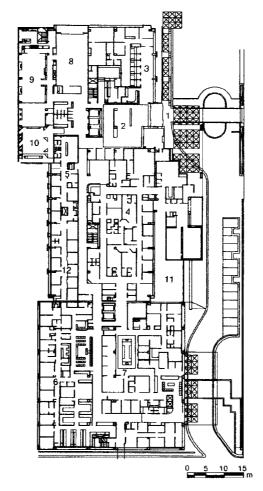

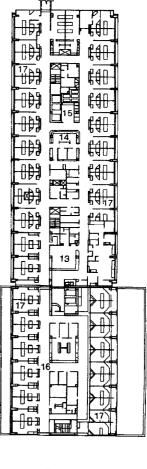

Planta baja del hospital

Planta tipo

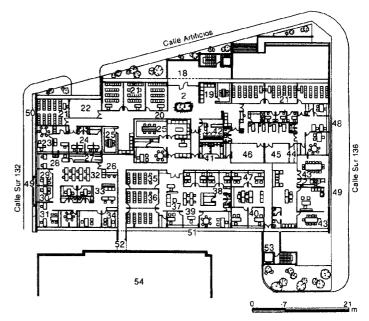

Planta del edificio de administración y escuela

Hospital ABC (American British Cowdray). Bufete de Arquitectos y Urbanistas, S. A. de C. V., Luis Antonio Zapiain. México D. F. 1985-1993.

El Hospital ABC (American British Cowdray) es una de las instituciones de atención médica privada más importantes de México. El proyecto inicialmente fue concebido por la firma estadounidense Bufete de Arquitectos y Urbanistas, S. A. de C. V., la cual se asoció con Luis Antonio Zapiain, especialista en construcción de hospitales, quien posteriormente, debido a una recesión económica, quedó al frente de la obra.

Cuenta con diversos servicios como la unidad de terapia intensiva, cuidados intermedios, cuidados coronarios, unidad de urgencias; y la unidad de imagenología que comprende cateterismo cardiaco, densitometría, litotrisia, mastografía, medicina nuclear, radiología, resonancia magnética, tomografía axial computarizada y ultrasonido.

Otros servicios importantes son los laboratorios de anatomía patológica, patología clínica, banco de sangre y un laboratorio de investigación de plomo en la sangre. También cuenta con el departamento de evolución de salud y servicio de helipuerto para casos de traslados especiales intraurbe o foráneos.


Cuenta con servicio de atención médica de pregrado en su internado rotatorio y de posgrado en nueve especialidades, entre las que destacan cirugía (ortopedia y general), medicina interna, medicina crítica e imagenología.

También cuenta con escuelas de enfermería y fisioterapia.

Los acabados en la zona de establecimientos son aparentes, en pisos se utilizó loseta vinílica; en oficinas se utilizó loseta de barro y en algunos privados se utilizaron alfombras. En muros se utilizó un acabado resistente de apariencia austera limpio y funcional.





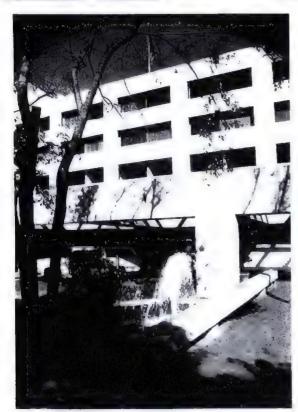



Hospital ABC (American British Cowdray). Bufete de Arquitectos y Urbanistas, S. A. de C. V., Luis Antonio Zapiain. México D. F. 1985-1993.


Con la intención de crear un centro de terapia ocupacional, el Gobierno de Michoacán incluyó en su programa de obra pública el *Hospital para enfermos mentales Comunidad Terapéutica*. Se encuentra ubicado en una zona que se escogió especialmente dentro del fraccionamiento Erandeni, en Morelia, Michoacán (México), para lograr un ambiente seguro para los enfermos y tener la posibilidad de cultivar la tierra y criar animales.

Este conjunto médico y de terapia es el primero en su género, ya que plantea la rehabilitación mental por medio de ambientes relajantes, donde el enfermo puede circular con tranquilidad y desarrollar diversas actividades, como cerámica, ebanistería, encuadernación, teatro y música, entre otras, sin recurrir a grandes cantidades de fármacos ingeridos ni electrochoques, como se acostumbra.


El proyecto fue realizado por *Carlos Ortega Viramontes* y *Ulises Ortega Chávez*. Consiste en cuerpos aislados que se comunican mediante espacios abiertos. Existen pabellones dormitorio con mobiliario fijo donde se guardan los objetos personales de los usuarios. También se han incluido espacios diseñados para consulta externa y con la posibilidad de tratamientos a pacientes de la región

que viven dentro del núcleo familiar. Tiene un acceso principal al público, salas de espera y una entrada posterior para los médicos desde un ambulatorio exclusivo para el personal, que se comunica con los cubículos de investigación, biblioteca y descanso.

El área de comedor funciona con un sistema de autoservicio para reducir el personal administrativo y son los mismos enfermos los que fungen como empleados en esta actividad. También se incluyó en el proyecto un auditorio al aire libre con una cubierta de una tridilosa que permite grandes claros velados En este lugar se representan las obras de teatro y otras actividades recreativas.

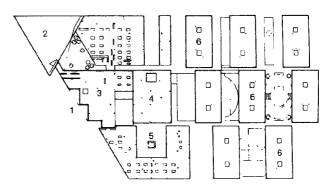

Planta de conjunto

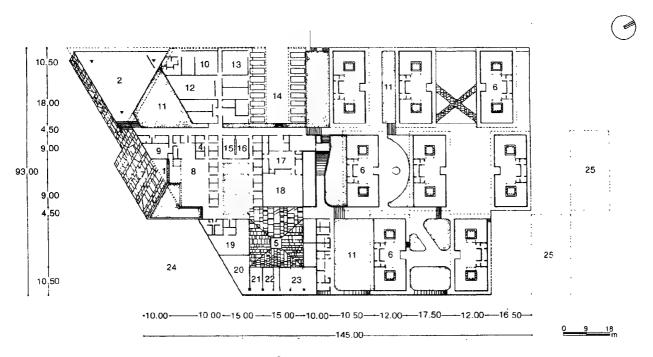


### Planta general

- Acceso principal
- 2. Auditorio
- 3. Consulta externa
- 4. Administración
- 5. Plaza
- 6. Pabellón de internado

- 7. Plaza de acceso
- Vestibulo general
- 9. Farmacia
- 10. Bodega
- 11. Jardín
- 12. Almacén general
- 13. Lavandería
- 14. Estacionamiento de unidades
- 15 Sala de juntas
- 16. Biblioteca
- 17 Cocina
- 18 Comedor

- 19. Terapia recreativa
- 20. Taller para pintura
- 21. Carpintería
- 22 Música
- 23. Teatro
- 24. Segunda etapa
- 25. Estacionamiento


Hospital para enfermos mental as Comunidad Terapéutica. Carlos Ortega Viramontes, Ulises Ortega Chávez. Morelia. Michoacán. México. 1986.

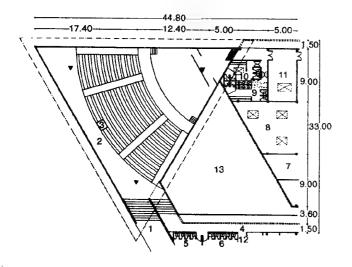

28 28 13 000

Planta auditorio

Planta consulta externa

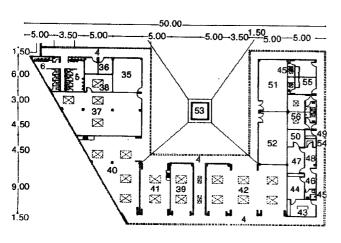

5.00 1.50 -5.00-5.00 3.50 5.00 1,50 11 8 9,00 61  $\mathbb{X}$  $\boxtimes$  $\boxtimes$  $\geq$  $\boxtimes$  $\boxtimes$ ⊠ 60 ⊠ 62 9.00 64 65 66 20 **⊠** 59 ⊠ 4 50 58 × 4,50 3,00

Planta servicios

Planta rehabilitación

1. Acceso auditorio


- 2. Auditorio para 400 personas
- 3. Caseta de proyección
- 4. Circulación
- 5. Sanitarios hombres
- 6. Sanitarios mujeres
- 7. Baños y vestidores personal
- 8. Bodega general
- Baños y vestidores hombres
- 10. Baños y vestidores mujeres
- 11. Bodega de utilería
- 12. Paso
- 13. Jardín
- 14. Estacionamiento
- 15. Acceso principal
- 16. Acceso

- 17. Vestíbulo general
- 18. Sala de espera
- 19. Paso a terapia
- 20. Medicina general
- 21. Psiquiatría
- 22. Psicología
- 23. Terraza con pérgola
- 24. Coordinación
- 25. Bibilioteca
- 26. Sala de juntas
- 27. Trabajo social
- 28. Diagnóstico
- 29. Informes
- 30. Administración
- 31. Privado
- 32. Caia
- 33. Archivo expedientes
- 34. Farmacia
- 35. Terapia en grupo
- 36. Terapia individual

- 37. Terapia recreativa
- 38. Equipo
- 39. Música
- 40. Pintura
- 41. Carpintería
- 42. Teatro
- 43. Morgue
- 44. Electroshock
- 45. Baño con regadera
- 46. Espera
- 47. Cirugía menor
- 48. Secretaria
- 49. Cuarto
- de aseo 50. Cuarto de esterilización
- 51. Alfabetización 52. Corte y
- confección 53. Patio

- 54. Almacén 55. Dormitorio
- personal médico
- 56. Aislamiento
- 57. Equipo deportivo
- 58. Taller mecánico
- 59. Taller de mantenimiento
- 60. Cuarto de
- máquinas
- 61. Lavandería
- 62. Almacén general
- 63. Sanitarios
  - para empleados
- 64. Estacionamiento de servicio
- 65. Estacionamiento
- para médicos
- 66. Patio de maniobras

Hospital para enfermos mentales Comunidad Terapéutica. Carlos Ortega Viramontes, Ulises Ortega Chávez, Morelia, Michoacán, México, 1986.

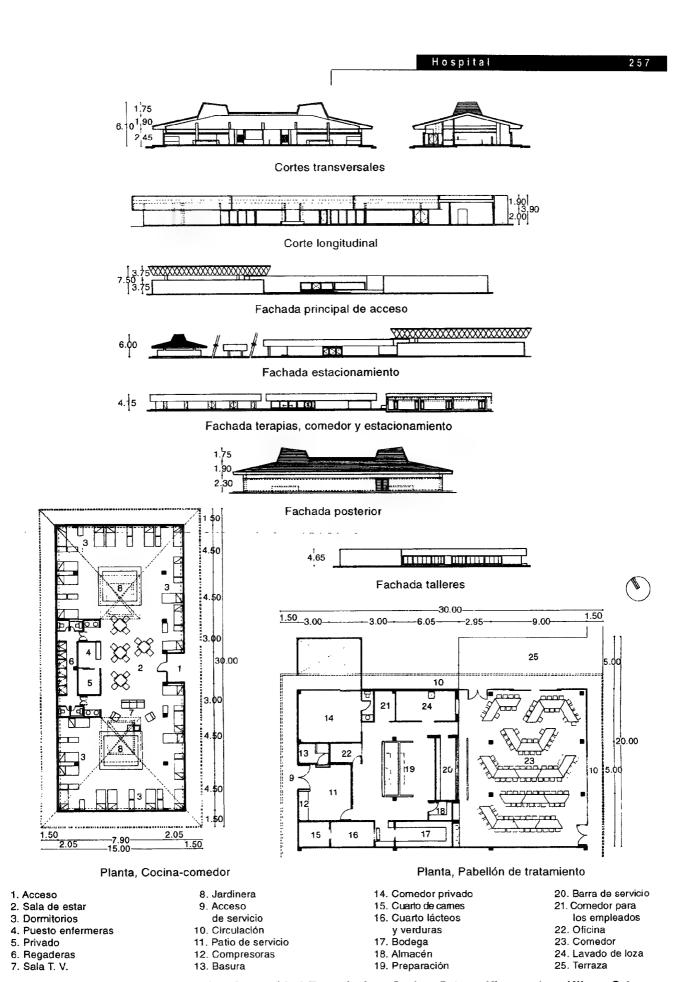

Hospital para enfermos mentales Comunidad Terapéutica. Carlos Ortega Viramontes, Ulises Ortega Chávez. Morelia, Michoacán, México. 1986.










Hospital para enfermos mentales Comunidad Terapéutica. Carlos Ortega Viramontes, Ulises Ortega Chávez. Morelia, Michoacán, México. 1986. La Unidad de medicina familiar de 20 consultorios en Tlaquepaque está dentro del Estado de Jalisco, México. El proyecto a cargo de la firma García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C., integrada por Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza y Adolfo Ramírez, tiene el carácter de un edificio público, compuesto por elementos tradicionales que no rompen con el contexto. Se proporcionó la altura, el color y las áreas jardinadas como característica de integración.

El acceso principal es por medio de un gran pórtico, diseñado con cualidades contemporáneas, y cubierto por una pérgola que se prolonga hasta el patio interior. La obra se distribuye en un patio central cubierto, que funge como vestíbulo y separación entre las salas de espera. El patio está compuesto por materiales regionales. La orientación, localización y solución de la planta permite que los locales estén ventilados e iluminados naturalmente para evitar sistemas de acondicionamiento de aire.


La insolación está controlada por parteluces y recorridos hacia adentro de las ventanas representadas en las fachadas. Estos elementos arquitectónicos junto con la función interior de los cubículos modifican el ritmo de la fachada.











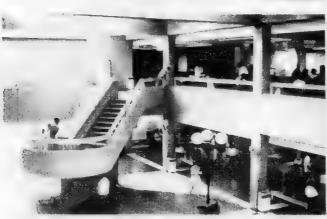

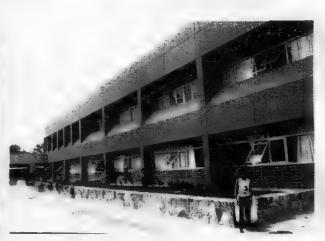


Unidad de medicina familiar de 20 consultorios (IMSS). García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C., Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez.

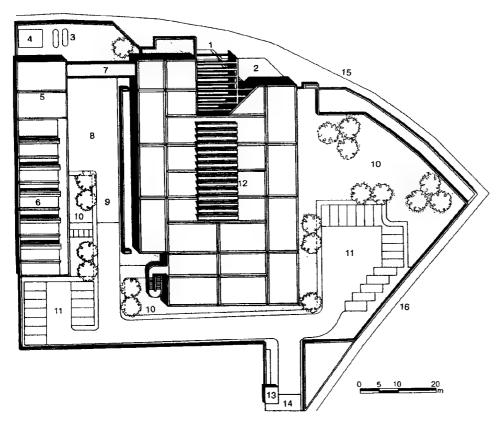


Planta de conjunto

- 1. Acceso principal
- 2. Plaza de acceso
- 3. Tanque de combustible
- 4. Cafetería
- Casa de máquinas
- 6. Servicios
- 7. Puente de instalaciones
- 8. Patio de maniobras
- 9. Rampa
- 10. Jardín
- 11. Estacionamiento del personal
- 12. Unidad médico familiar
- 13. Control
- 14. Acceso de servicios
- Av. Circunvalación San Jacinto
- 16. Av. del Parque
- 17. Consulta externa
- 18. Medicina preventiva
- 19. Primeros auxilios
- 20. Farmacia
- 21. Sala de espera
- 22. Sanitarios hombres
- 23. Sanitarios mujeres
- 24. Vacío
- 25. Vestíbulo

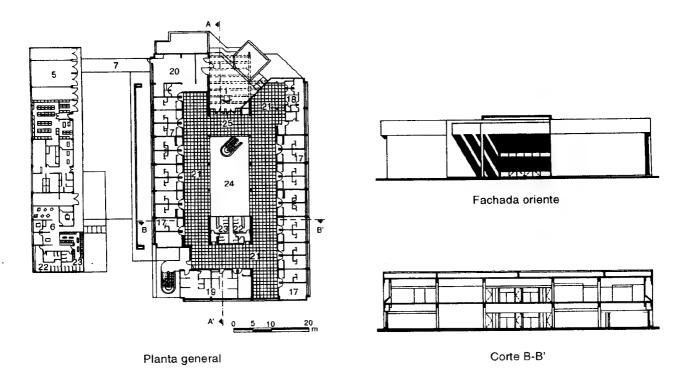

Unidad de medicina familiar de 20 consultorios (IMSS). García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C., Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. Tlaquepaque, Jalisco, México. 1986-1987.



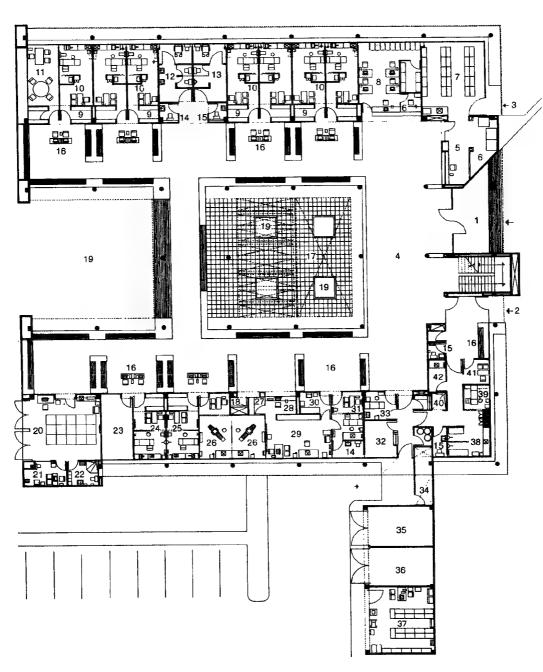

#### Planta baja general

- 1. Acceso principal
- 2. Acceso urgencias
- 3. Abasto de farmacia
- 4. Vestíbulo
- 5. Farmacia
- 6. Caja
- 7. Almacén de farmacia
- 8. Archivo clínico
- 9. Archivo
- 10. C. M. F.

- 11. Jefe departamento clínico
- Sanitarios públicos mujeres
- 13. Sanitarios públicos hombres
- nombres 14. Sanitarios mujeres
- 15. Sanitarios hombres
- 16. Sala de espera
- 17. Area de estar 18. Cuarto de aseo
- 19. Jardín

- 20. Aula usos múltiples
- 21. Cubículo
- 22. Baño
- 23. Laboratorio
- 24. E. C. D.
- 25. E. M . I.
- 26. Estomatología
- 27. Bodega
- 28. Control
- 29. Enfermera
- 30. Inmunización31. Programas alternos


- 32. Subceye
- 33. Inyecciones
- 34. Paso instalaciones
- 35. Cuarto de máquinas (área hidráulica)
- 36. Area eléctrica
- 37. Almacén
- 38. Observación
- 39. Curaciones
- 40. Descontaminador
- 41. Entrevistas 42. Séptico




Hospital Angeles del Pedregal. Prodemex. México D. F. 1986.

Hospital

263

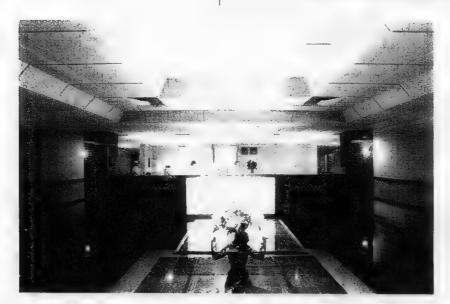

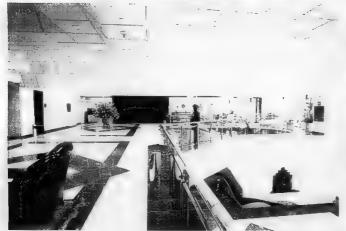









Hospital Angeles del Pedregal. Prodemex. México


El Hospital Angeles del Pedregal ha sido proyectado en varias etapas. Se sitúa cerca del Anillo Periférico, una de las arterias más problemáticas en cuanto a vialidad en la Ciudad de México, por lo que el acceso principal se situó en una calle secundaria hacia donde se orientó la mayor parte del estacionamiento superficial; al estacionamiento vertical se accede por medio de una rampa. Los elevadores ubicados en esta área del edificio permiten llegar a los diferentes consultorios de consulta externa, los cuales cuentan con sala de espera privada y recepción. En la planta baja se ubica una farmacia y una pantalla que funciona como orientador. Anterior a ésta están las escalinatas, las cuales dirigen al auditorio y el área de esparcimiento para los médicos la cual cuenta con piscina, jacuzzi, bar, baños y vestidores y gimnasio. En la parte de la azotea se encuentran las canchas de tenis.

En el segundo cuerpo se ubican los servicios administrativos, relaciones humanas, etcétera, todas éstas áreas divididas con cancelería de madera y cristal. Las oficinas de los directivos constan de

recepción, sala de espera y privado con sanitario. Tiene tres accesos: para el personal administrativo, urgencias y el principal por donde ingresan los visitantes. En este mismo edificio se encuentran las unidades de apoyo al diagnóstico y tratamiento, servicios de atención ambulatoria y de hospitalización con capacidad de 200 camas. El helipuerto está localizado en este mismo edificio comunicado con las áreas de atención.

Entre sus equipos destacan el de litolisis para la destrucción de cálculos renales, la resonancia magnética, el centro de radioterapia para el tratamiento de cáncer, equipado con acelerador lineal, con simulador, computadora para dosimetría y equipo de terapia superficial en el área de diagnóstico por imágenes dispuesto en las salas de radiología, tomografía computarizada, ultrasonido, hemodinamia, densitometría ósea y gammagrafía tridimensional.

Cuenta con programas de enseñanza e investigación que lo han situado en un centro importante a nivel nacional e internacional en la atención de problemas de las diversas especialidades médico-quirúrgicas.

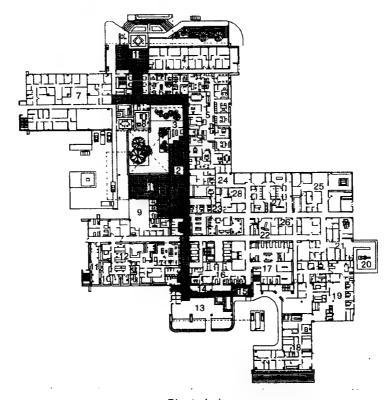


## Planta baja


- Vestíbulos
   principales
- 2. Conmutador
- 3. Capilla
- 4. Consultorios
- 5. Subdirección
- 6. Cubículos
- 7. Oficinas
- 8. Administración
- 9. Fisioterapia

- 10. Incubadoras
- 11. Patología
- 12. Serología
- 13. Area de cocina
- 14 Tienda
- 15. Sala de estar de urgencias
- Exploración y endoscopias


- 17. Quirófano
- Neurofisiología endoscopias, densitometría ósea, dental
- 19. Nutrición y deporte
- 20. Acelerador lineal
- 21. Exploración y simulador


- 22. Sala de exploración
- 23. Medicina nuclear
- 24. Angiografía
- 25. Interpretación
- 26. Ultrasonido 27. Fluoroscopía
- 28. Tomografía

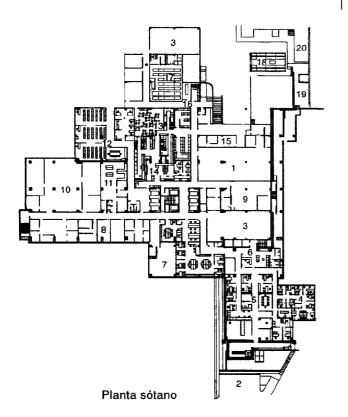

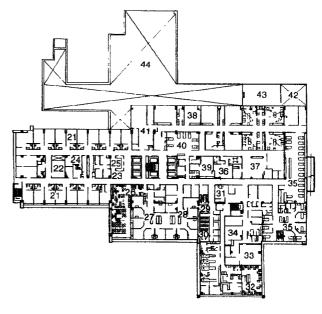

Planta primer nivel

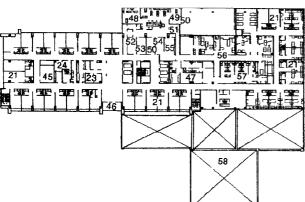

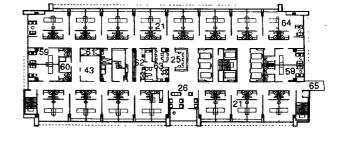

Planta segundo nivel


- 1. Almacén
- 2. Estacionamiento
- 3. Cuarto de máquinas
- 4 Administración
- 5. Consultorios
- 6. Control y espera
- 7. Archivo
- 8. Oficinas
- 9. Taller de biomédica
- 10. Lavandería
- 11. Farmacia
- 12. Enseñanza
- 13. Comedor empleados
- 14. Cocina general
- 15. Departamento de compras
- 16. Autopsia
- 17. Club de cuna

- 18. Contenedores
- 19. Incineradores
- 20. Casa de gases
- 21. Habitaciones
- 22. Aula
- 23. Jefe de piso
- 24. Baño con tina
- 25. Central de enfermeras
- 26. Salas de espera
- 27. Terapia intensiva
- 28. Cuidados coronarios
- 29. Laboratorio de gases
- 30. Almacén de equipo
- 31. Telemedicina
- 32. Hemodiálisis
- 33. Sala de hemodinamia

# Planta tipo

- 34. Medicina nuclear
- 35. Recuperación
- 36. Vestidores
- 37. Descanso de médicos
- 38. Quirófanos
- 39. Lithotripsia
- 40. Preoperatorio
- 41. Esterilización y preparación de instrumentos
- 42. Azotea de resonancia magnética
- 43. Cuarto de máquinas
- 44. Azotea de planta baja
- 45. Cuarto residente
- 46. Terraza
- 47. Sala doctores

- 48. Terapia intermedia
- 49. Cuarto aislado
- 50. Sala de procedimientos
- 51. Banco de leches
- 52. Cunero fisiológico
- 53. Transición
- 54. Terapia interna
- 55. Terapia intensiva neonatai
- 56. Salas de parto
- 57. Cuartos de labor
- 58. Azoteas primer nivel
- 59. Suite
- 60. Almacén equipo
- 61. Ducto
- 62. Cuarto séptico
- 63. Dictado médicos
- 64. Sala de espera master suite
- 65. Al helipuerto

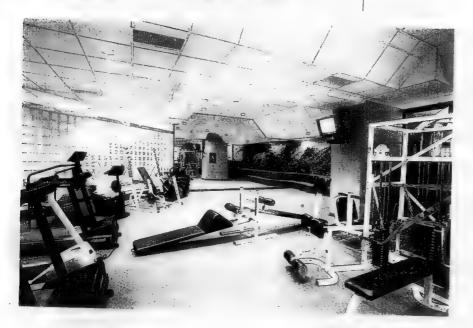














Hospital Angeles del Pedregal. Prodemex. México D. F. 1986.

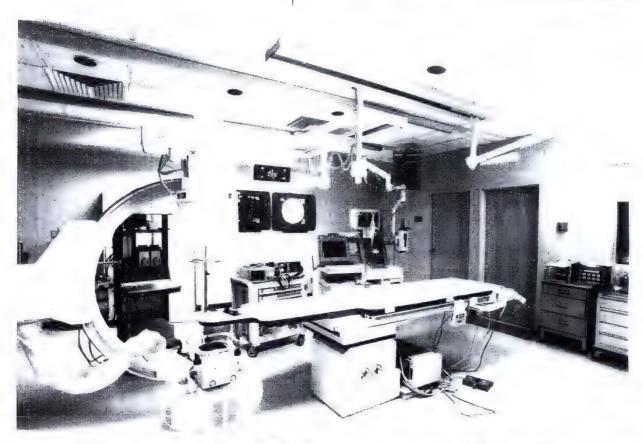


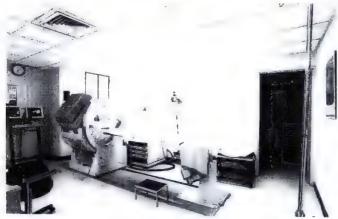

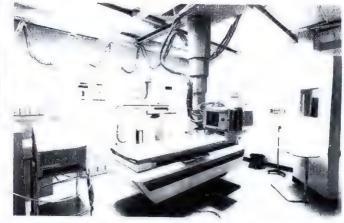







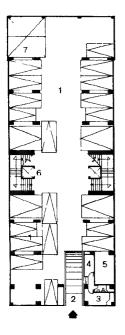


Planta sótano

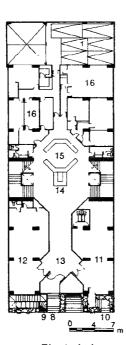


Planta baja

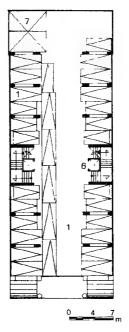

Planta primer y segundo nivel de estacionamiento

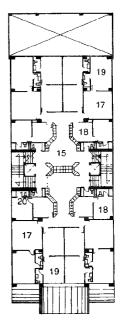


Planta tercer nivel



Planta cuarto, quinto y sexto nivel de consultorios


Planta de azotea

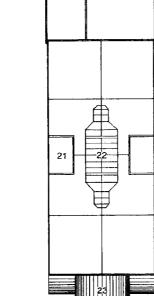


- Estacionamiento
   Rampa de acceso
   vehicular
- 3. Cuarto de vigilancia
- 4. Oficina de administración
- 5. Subestación eléctrica6. Elevadores7. Montaautos

- 8. Acceso peatonal
- 9. Rampa de acceso para minusválidos 10. Acceso cafetería 11. Cafetería

- 12. Farmacia 13. Vestíbulo
- 14 Recepción
- 15. Sala de espera 16. Laborator os
- 17. Consultorio
- 18. Area de consulta 19. Area de
- oscultación
- 20. Sanitario
- 21 Cuarto de máquinas elevadores 22. Domo general 23. Arco de acceso

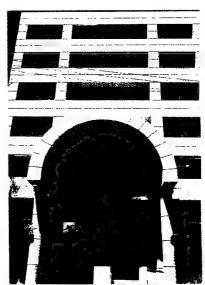


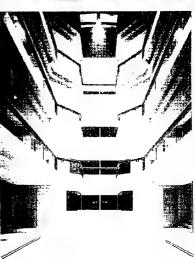

La *Cruz Roja* ubicada en Querétaro a un costado de la carretera que va a la ciudad de San Luis Potosí se construyó para descentralizar los servicios de salud que se encontraban dentro del centro histórico de la ciudad.

La obra estuvo a cargo de *Guillermo Munguía, Ricardo Meléndez* y *Juan Pablo Marroquín*. Este edificio resalta por su forma, ya que se aprovechó el desnivel del terreno para crear plazas adoquinadas con jardineras entre el edificio principal, el de mantenimiento de ambulancias, las aulas de capacitación, acondicionamiento físico y el tanque elevado.

En el exterior se dejó el concreto aparente, el cual contrasta con algunos elementos de herrería pintados de color rojo.

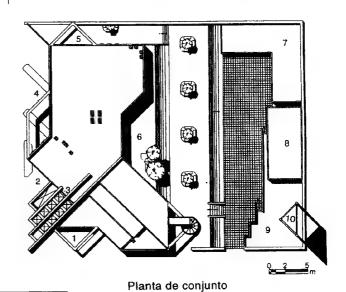

11 12 13 13 14 15

41 50 42 51 44 6 33 31 30 29 27 28 27 48 48

Planta sótano

- 1. Acceso principal
- 2. Acceso ambulancia
- 3. Rampa de urgencias
- 4. Estacionamiento de ambulancias
- 5. Terraza comedor
- 6. Plaza interior
- 7. Mantenimiento ambulancias
- 8. Aulas para capacitación
- 9. Acondicionamiento tísico
- 10. Tanque elevado

11. Cuarto de máquinas

Planta baja

- 12. Dormitorio mujeres
- 13. Dormitorio hombres
- 14. Control socorrismo
- 15. Acceso urgencias
- 16. Lavanderia
- 17. Patio de tendido
- 18. Plaza de acceso
- 19. Vestíbulo
- 20. Sala de espera
- 21. Administración
- 22. Dirección
- 23. Toma de muestras
- Sanitarios hombres
   Sanitarios mujeres

- 26. Control
- 27. Laboratorio
- 28. Bodega
- 29. Cubículo de atención
- 30. Dentista
- 31. Aseo
- 32. Séptico
- 33. Farmacia
- 34. Curaciones
- 35. Rayos X
- 36. Ropería 37. Vestidores
- 38. Transfer
- 39. Preparación

# Planta alta

- 40. Sala de expulsión
- 41. Quirófano
- 42. C.E.Y.E.
- 43. Circulación blanca
- 44. Circulación gris
- 45. Cocina
- 46. Montacargas
- 47. Comedor
- 48. Terraza
- 49. Encamados hombres
- 50. Encamados mujeres
- 51. Cunero
- 52. Descanso médico
- 53. Salón de usos múltiples

Cruz Roja Delegación Querétaro. Guillermo Munguía, Ricardo Melendez, Juan Pablo Marroquín.














Cruz Roja Delegación Querétaro. Guillermo

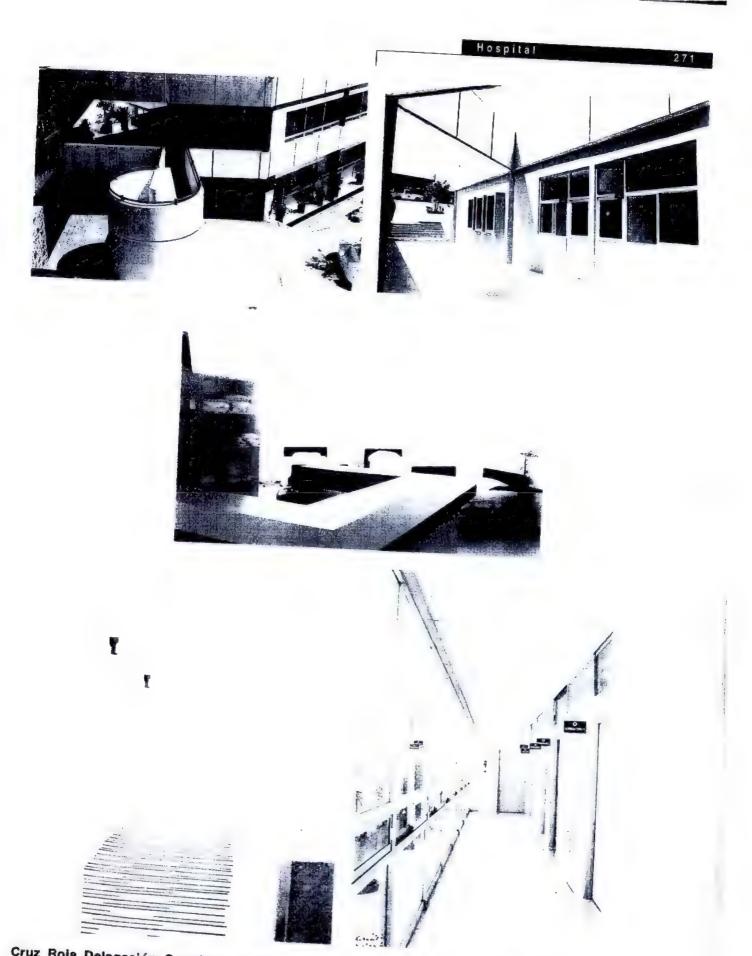

Cruz Roja Delegación Querétaro. Guillermo Munguía, Ricardo Melendez, Juan Pablo Marroquín. Querétaro, Querétaro, México. 1991.

El Instituto de Salud Pública perteneciente a la Secretaría de Salud, fue construido en 1991 en Cuernavaca, Morelos (México). El diseño estuvo a cargo de Orso Nuñez Ruiz Velasco y Roberto Olvera.

El conjunto está formado por tres cuerpos. El concepto arquitectónico se basa en formas geométricas, buscando con ello un dinamismo espacial, provocado por los volúmenes y el juego de formas que se produce entre los cuerpos.

El edificio principal consta de cinco niveles y su planta es rectangular. En él se encuentran las oficinas de los investigadores, la biblioteca, cafetería y auditorio. Como remate de este cuerpo está el edificio que aloja los laboratorios, el cual tiene dos niveles y su fachada está formada por armaduras tipo Vierendel (peines).


La distribución de los usuarios a los laboratorios y áreas de apoyo es a través de una plaza a la cual se

llega por medio de una escalera dispuesta diagonalmente. Este espacio está cubierto por una estructura de lámina oxidada con forma de pirámide invertida, la cual surge de una esfera metálica que se encuentra junto a la escalera.

Dentro del edificio se encuentra un vestíbulo de distribución que cuenta con cinco pisos de altura y está rematado con una estructura metálica cubierta con domos, la cual es soportada por columnas circulares de concreto.

Las fachadas son de concreto aparente y cristal muy obscuro; hay mucho contraste en los cambios de tono. La utilización del concreto aparente en este edificio se debe principalmente a la durabilidad del material así como al escaso mantenimiento que requiere.


La orientación del edificio obedece a la búsqueda de una climatización mediante sistemas pasivos de energía solar.

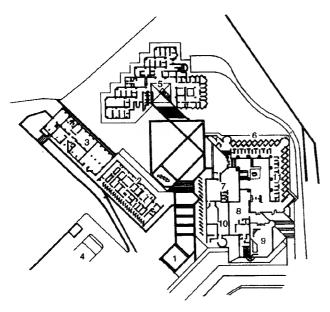


Planta de conjunto

- 1. Acceso al conjunto
- 2 Bioterio
- 3. Servicios generales
- 4. Estacionamiento
- 5. Edificio de laboratorios
- 6. Edificio principal
- 7. Biblioteca
- 8. Comedor
- 9. Auditorio
- 10. Equipos
- 11. Cubículos


- 12. Acceso principal
- 13. Vestibulo general
- 14. Area de apoyo 15. Laboratorios
- 16. Cuarto frío
- 17. Cuarto de estufa
- 18. Area de oficinas
- 19. Area de trabajo
- 20. Sanitarios
- 21. Sala de juntas
- 22. Azotea
- 23. Vacío

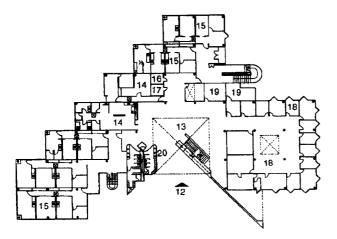


Planta primer piso laboratorios

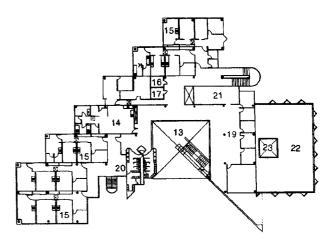


Planta segundo piso laboratorios

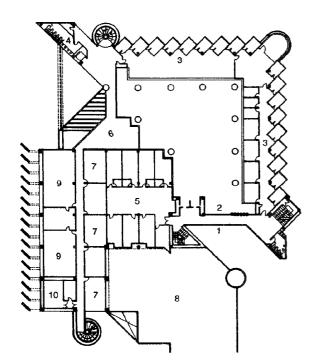


Planta primer piso edificio principal

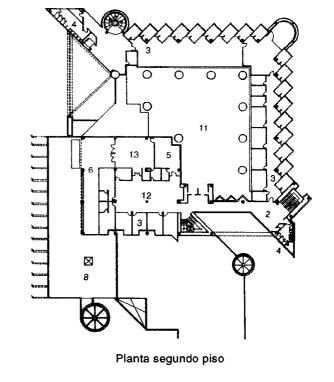


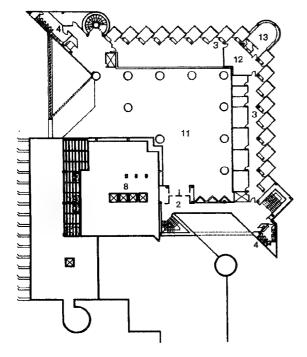

Planta tercer piso edificio principal

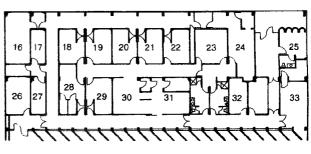

Planta baja del bioterio

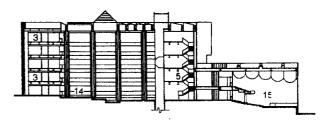

Corte del edificio principal

#### Edificio principal


- 1. Acceso principal
- 2. Vestíbulo
- 3. Cubículos de trabajo
- 4. Sanitarios
- 5. Dirección
- 6. Terraza
- 7. Aulas 8. Azotea

- 9. Area de laboratorios
- 10. Grabaciones
- 11. Vacio
- 12. Area secretarial
- 13. Sala de juntas
- 14. Patio
- 15. Auditorio Bioterio
- 16. Insectario

- 17. Bodega
- 18. Monos
- 19. Desnudos
- 20. Conejos
- 21. Caballos 22. Recuperación
- 23. Quirófanos
- 24. Central de equipo y esterilización 25. Director


- 26. Cuarentena
- 27. Incinerador
- 28. Chivos
- 29. Peces
- 30. Almacén de jaulas limpias
- 31. Jaulas sucias
- 32. Laboratorio patológico 33. Microscopía



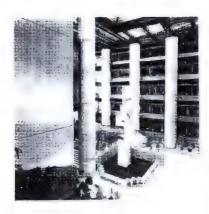




instituto de Salud Pública. Orso Nuñez Ruiz Velasco, Roberto Olvera. Cuernavaca, Morelos, México. 1991.

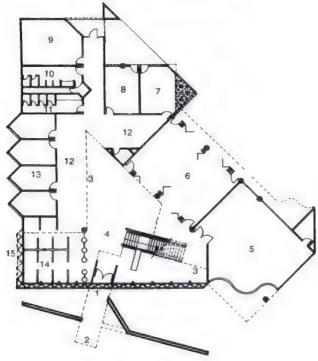

Planta baja

- 1. Acceso
- 2. Proyección cubierta
- 3. Proyección losa
- 4. Vestibulo
- 5. Centro de documentación y biblioteca
- Salón de usos múltiples

- 7. Dirección finanzas
- 8. Dirección de planeación
- 9. Servicios comunes
- 10. Sanitarios hombres
- 11. Sanitarios mujeres12. Area secretarial
- 13. Cubículos

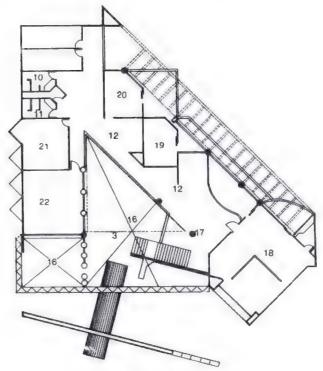

Planta alta

- 14. Asesores
- 15. Proyección de estructura tridimensional
- 16. Vacío
- 17. Sala de espera
- 18. Presidencia ejecutiva
- Dirección de promoción y desarrollo
- Dirección de evaluación y seguimiento
- 21. Despacho visitantes
- 22. Sala de juntas

Fundación Mexicana para la Salud Pública. Orso Nuñez Ruiz Velasco. México D. F. 1993.

La *Clínica médica familiar* ubicada en Fuentes Brotantes en Tlalpan, Ciudad de México (México); pertenece al ISSSTE y debía contar con espacios multifacéticos para adecuarse con el paso del tiempo a las necesidades y estudios actuales.


El terreno mide 4 055 m<sup>2</sup> y 740 m<sup>2</sup> de construcción (en la primera etapa). El diseño y construcción del proyecto, con perspectivas a mediano y largo plazo, fue encargado a *Luis Enrique López Cardiel*.

El diseño se basó en una solución de módulos tipo. Por otro lado fueron agregados elementos de atención personalizada que no existían en otras clínicas, como pequeñas salas de espera independientes. Con el fin de aprovechar mejor el espacio, se diseñaron áreas de exploración medica compartidas por dos médicos.


La primera etapa de la clínica cuenta con cuatro consultorios médicos y un dental, mientras que en la segunda etapa serán construidos los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, cuatro consultorios más y un segundo nivel que alojará a las oficinas directivas.


Las fachadas son de concreto aparente y en ellas se observa un claro predominio del macizo sobre el vano con volúmenes pesados. Todos los vanos son cuadrados en distintas dimensiones.

- 1. Acceso principal
- 2. Atención al público
- 3. Vestíbulo
- 4. Sanitarios
- 5. Farmacia
- 6. Almacén
- 7. Vigencia de derechos
- 8. Rayos X
- 9. Medicina preventiva
- 10. Laboratorio
- 11. Cuarto de máquinas
- 12. Jardín
- 13. Dental
- 14. Sala de espera
- 15. Expedientes
- 16. Trabajo social
- 17. Control
- Somatometría
   Archivo
- 20. Consultorio
- 21. Exploración 22. Aseo
- 23. Enfermeras
- 24. Acceso de personal
- 25. Patio de servicios
- 26. Taller de máquinas
- 27. Oficina

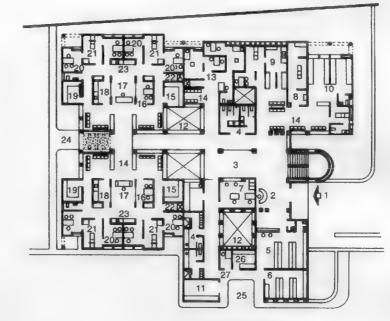

Planta baja general

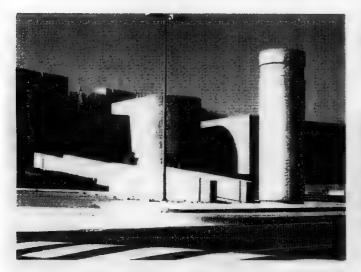

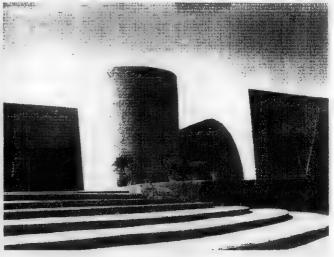

Clínica médica familiar (ISSSTE). Luis Enrique López Cardiel. Fuentes Brotantes, Tlalpan, México D. F.

Caseta de control

6. Casa de máquinas

12. Dietología


13. Comedor

El Hospital General de Zona y de medicina familiar de 34 camas del IMSS está ubicado en un predio de 20 522 m² y 7 954 m² de construcción. El diseño y construcción de este hospital estuvo a cargo de *Prodiana* encabezada por *Félix Salas* y *Rafael Ramos*. El hospital plantea una solución de tres cuerpos independientes, pero articulados por un vestíbulo de distribución común, el cual sirve para separar a los usuarios de consulta externa de los de hospitalización.

El edificio de consulta externa cuenta con dos niveles y alberga a medicina preventiva, farmacia,

gobierno y enseñanza; en el otro cuerpo de un solo nivel, se encuentra radiología, hospitalización y urgencias. Cuenta con capacidad estructural para añadir otro nivel si así se requiere y con ello se alojaría el doble de camas. Atrás del edificio de hospitalización se encuentra el cuarto de máquinas y el mortuorio.

Las fachadas se diseñaron según un estudio bioclimático para una temperatura agradable dentro del hospital. En las fachadas hay un claro predominio del macizo sobre el vano: destaca el acceso al vestíbulo general por medio de un gran ventanal de cristal.

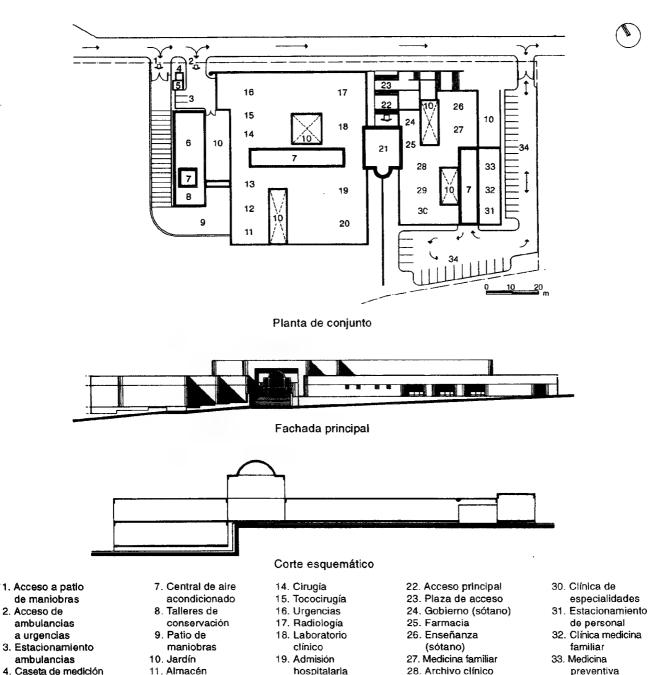

Hospital General de Zona y de medicina familiar de 34 camas (IMSS). Prodiana. Félix Salas, Rafael Ramos. San Lucas, Baja California Sur, México. 1991.

20. Hospitalización


21. Vestíbulo

29. Servicios gene-

rales (sótano)

34. Estacionamiento general



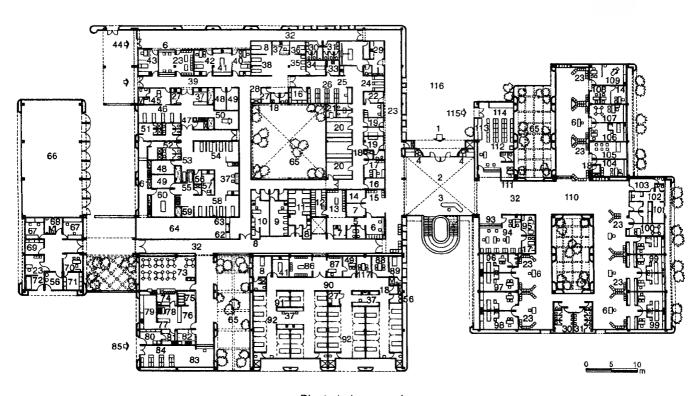


## Planta baja general

- 1. Acceso principal
- 2. Vestíbulo principal
- 3. Informes
- 4. Teléfonos 5. Admisión hospitalaria
- 6. Control
- 7. Orientación social
- 8. Aislado
- 9. Cunero fisiológico
- 10. Cunero patológico
- 11. Pediatría
- 12. Cunero
- 13. Sala de altas
- 14. Jefe trabajadora social
- 15. Espera interna
- 16. Almacén
- 17. Oficina del jefe
- 18 Aseo
- 19. Toma de muestras
- 20. Peine
- 21. Autoclave
- 22. Rayos X dental
- 23. Sala de espera 24. Camillas
- 25. Radiología
- 26. Archivo
- 27. Séptico
- 28. Pediluvio
- 29. Medios de contraste
- 30. Sanitarios públicos hombres


- 31. Sanitarios públicos mujeres
- 32. Circulación
- 33. Cuarto oscuro
- 34. Venoclisis
- 35. Cunas
- 36. Preescolar
- 37. Trabajo de enfermeras
- 38. Observación adultos
- 39. Urgencias
- 40. Traumatología
- 41. Curaciones
- 42. Consultorio 43. Valoración
- 44. Acceso a
- urgencias 45. Preparación
- 46. Trabajo de parto
- 47. Tococirugía
- 48. Descanso
- de médicos
- 49. Jefe servicio 50. Sala de expulsión
- 51. Vestidores hombres
- 52. Vestidores mujeres
- 53. Cirugía
- 54. Recuperación obstétrica
- 55. Transfer
- 56. Ropa sucia
- 57. Taller de anestesia

- 58. Preparación quirúrgica
- 59. Rayos X portátil
- 60. Sala de cirugía
- 61. Area blanca 62. Recibo
- 63. Entrega
- 64. C.E.Y.E.
- 65. Jardín
- 66. Casa máquinas
- 67. Taller
- 68. Sanitario
- 69. Ropa limpia
- 70. Intendencia
- 71. Bodega
- 72. Mortuorio
- 73. Comedor
- 74. Autoservicio 75. Lavado de camas
- 76. Ensamble a hospital
- 77. Cocina
- 78. Cocción
- 79. Lavado de ollas y lozas
- 80. Almacén viveres
- 81. Preparación previa
- 82. Laboratorio leches
- 83. Almacén general
- 84. Ensamble
- 85. Abasto almacén
- 86. Espera familiar
- 87. Recepción 88. Lectura
- 89. Médico becario 90. Hospitalización

- 91. Cuidados continuos
- 92. Area encamados
- 93. Atención
- 94. Archivo clínico
- 95. Codificador
- 96. Gineco
- 97. Medicina interna
- 98. Cirugía general
- 99. Consultorio médico familiar
- 100 Jefe clínico
- 101. Sanitarista
- 102. Medicina preventiva
- 103. Programas
- alternativos
- 104. Subdirector
- 105. Enfermera medicina interna
- 106. Enfermera cróni-
- co-degenerativos 107. Coordinadora de asistentes
- médicos 108. Entrevistas
- 109. Estomatología
- 110. Consulta externa
- 111. Responsable
- 112. Farmacia
- 113. Sueros y leches
- 114. Estiba
- 115. Abasto farmacia
- 116. Plaza de acceso
- 117. Sala de juntas

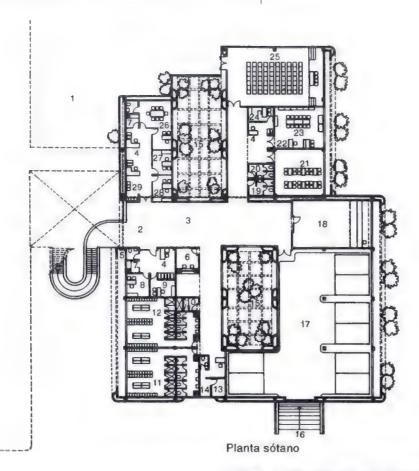

- Plaza de acceso
   Vestibulo
- 3. Circulación
- 4. Secretaria
- 5. Sanitario
- 6. Control personal
- 7. Cocineta
- 8. Jefe conservación
- 9. Subjete servicios
- 10. Cuarto de aseo
- 11. Vestidores hombres
- 12. Vestidores mujeres
- 13. Baterías
- 14. Equipo
- 15. Jardín
- 16. Rampa de autos
- 17. Estacionamiento de personal
- 18. Sala de usos múltiples
- 19. Sanitario públicos hombres
- 20. Sanitarios públicos mujeres
- 21. Aula
- 22. Control
- 23. Acervo y sala de lectura
- 24. Jefe de servicio
- 25. Auditorio
- 26: Oficina director
- 27. Administrador
- 28. Contador
- 29. Sala de espera

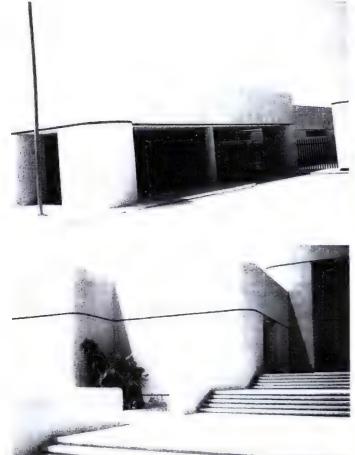





Hospital General de Zona y de medicina familiar de 34 camas (IMSS). Prodiana. Félix Salas, Rafael Ramos. San Lucas, Baja California Sur, México. 1991.

El Hospital General de Zona No. 51 con capacidad de 72 camas fue proyectado por Básica, S. A. de C. V. a cargo de José Francisco Torija Guerrero.

El programa para diseñar la unidad surgió a partir de la saturación de los servicios médicos del Hospital General de Zona No. 46 del conjunto Guadalupe Victoria ubicado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

El proyecto se realizó considerando los objetivos siguientes: contar con la atención médica integral para los derechohabientes con mayor calidad humana; eficiencia e instalaciones adecuadas para llevar a cabo los servicios médicos; lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

El complejo arquitectónico consta de una plaza de acceso abierta que conduce al visitante hasta el vestíbulo principal, el cual funge como punto de distribución hacia los demás servicios que se agrupan en cinco cuerpos. El principal contiene los servicios de diagnóstico (laboratorio y rayos X),


tratamiento (cirugía y tococirugía), farmacia, archivo clínico, admisión hospitalaria y altas. A este cuerpo se insertan los cuatro cuerpos restantes que son el de urgencias; el de mayor altura, que contiene los servicios de consulta externa y especialidades; el de enseñanza y gobierno, medicina física y rehabilitación; y, por último, el de servicios generales, en el que se encuentran el cuarto de máquinas, baños y vestidores, dietología, comedor, cocina, mantenimiento y lavandería.

En los exteriores predomina el manejo de pórticos para ambulancias y otros servicios como el patio de maniobras, estacionamiento para el personal y para el público. En la imagen externa predomina una riqueza volumétrica debido al escalonamiento de los edificios que producen diferentes tonalidades de sombras en las superficies aplanadas de mezcla. También domina el manejo de muro ciego con pequeñas aberturas.



- 1. Calle Pfra. Esther Galarza
- 2. Plaza de acceso
- 3. Medicina física
- Cuarto de aire acondicionado
- 5. Cafetería
- 6. Patio de almacén
- 7. Abasto de almacén
- 8. Servicios generales
- 9. Archivo clínico
- 10. Farmacia
- 11. Admisión y altas


- 12. Vestíbulo principal
- 13. Hospitalización Pediatría
- 14. Tococirugía
- Hospitalización adultos
- 16. Acceso camillas urgencias
- 17. Urgencias
- 18. Laboratorio clínico
- 19. Gobierno

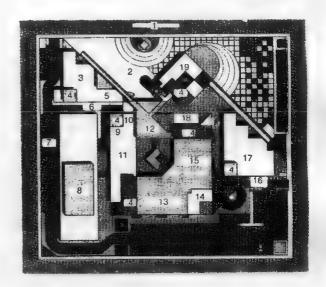



Hospital General de Zona No. 51 (IMSS). Básica, S. A. de C. V. José Francisco Torija Guerrero. Gómez Palacio Durango. México. 1991-1995.



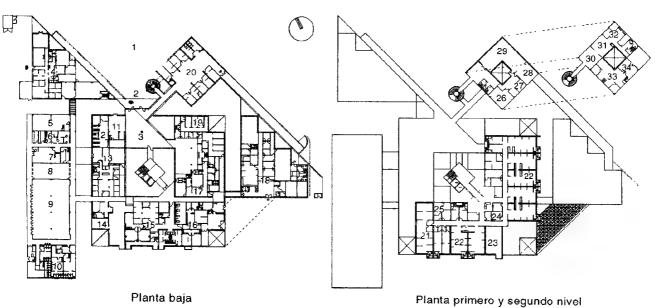

Planta baja


- 1. Plaza de acceso
- 2. Acceso principal
- 4. Medicina física y rehabilitación
- 5. Ropería
- 6. Comedor
- 7. Dietología
- 8. Conservación 9. Casa de máquinas
- del personal 3. Vestíbulo 11. Farmacia
  - 12. Archivo clínico 13. Admisión hospitalaria y altas

10. Baños y sanitarios


- 14. CEYE
- 15. Cirugía
- 16. Tococirugía 17. Radiodiagnóstico

- 18. Urgencias
- 19. Laboratorio
- 20. Consulta externa y especialidades
- 21. Pediatría
- 22. Encamados
- 23. Central de distribución
- 24. Curaciones


- 25. Becario
- 26. Biblioteca
- 27. Jefatura
- 28. Aulas
- 29. Auditorio
- 30. Sala de espera
- 31. Area secretarial
- 32. Auxiliares
- 33. Subdirección
- 34. Dirección

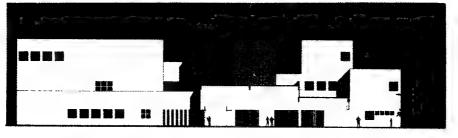

Fachada nororiente



Fachada surponiente

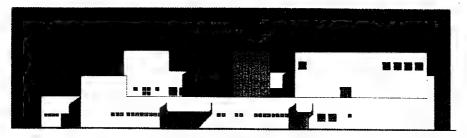


Fachada norponiente

Sobre las avenidas Cuauhtémoc y Dr. Morones al sur de la Ciudad de México y en un predio de 16 ha, se encuentra ubicado el Centro Médico Nacional Siglo XXI, perteneciente al IMSS. La historia del Centro Médico data de la década de los cuarenta. Los creadores del proyecto inicial fueron José Villagrán y Mario Pani, pero por falta de recursos solo se construyó el de cardiología y el hospital infantil. Para 1958, el IMSS encargó a Enrique Yañez y José María Gutiérrez el nuevo proyecto, pero es hasta 1964 que comenzó a operar el Centro Médico. Con el paso del tiempo el proyecto se fue modificando para adaptar avances tecnológicos y a la vez atender un mayor número de personas, por otro lado el terremoto de 1985 destruyó gran parte de los edificios del conjunto, por lo que se tuvo que replantear el funcionamiento del Centro Médico.


El plan maestro fue realizado por *Mario Schjetnan* y *José Luis Pérez*, con la colaboración de Manuel Peniche y Víctor Monsivais; mientras que el edificio de Oncología es de Alejandro Rebolledo, pediatría de Enrique García Formentí, cardiología de Luis Zapiain, el de especialidades de Luis Zedillo y el edificio de acceso de Félix Salas. Para la construcción debía de

utilizar e integrar a los edificios que no fueron dañados. También fueron utilizadas las redes de distribución de agua y acometidas así como las cisternas. Hubo restriciones como cimentación a base de sustitución y pilotes de control, construcción máxima de seis niveles de altura, plantas regulares y prohibición de sótanos. El acceso principal es un edificio puerta, que aloja los servicios de apoyo, techado por cubiertas translúcidas. Cuenta con sala de exposiciones, farmacia central y cafetería. Los servicios administrativos se localizan en un cuerpo anexo. Como integración plástica José Chávez Morado ejecutó la obra Homenaje al rescate, y Luis Nishizawa elaboró el mural el Aire es vida. Por el acceso principal se llega a una escalinata que desemboca a la plaza elevada, está conformada por una edificación de un sólo nivel en forma de "L" invertida. En este lugar el acceso a los edificios es mediante puentes conectores. La Plaza de la unidad de congresos está sobreelevada, tiene cubos de iluminación. El desarrollo de la arquitectura es de tipo masivo, con texturas, remetimientos y acabados de concreto aparente martellinado, mezclando cerámica y franjas que particularicen a cada edificio.

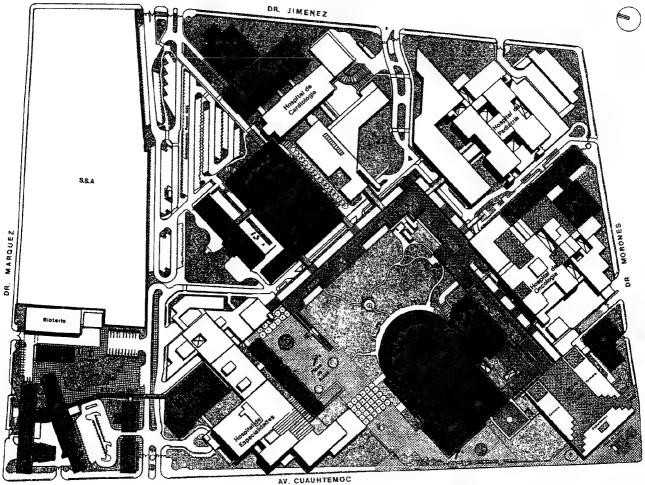

Planta de conjunto


Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS), Plan maestro y obras exteriores: grupo de diseño urbano.

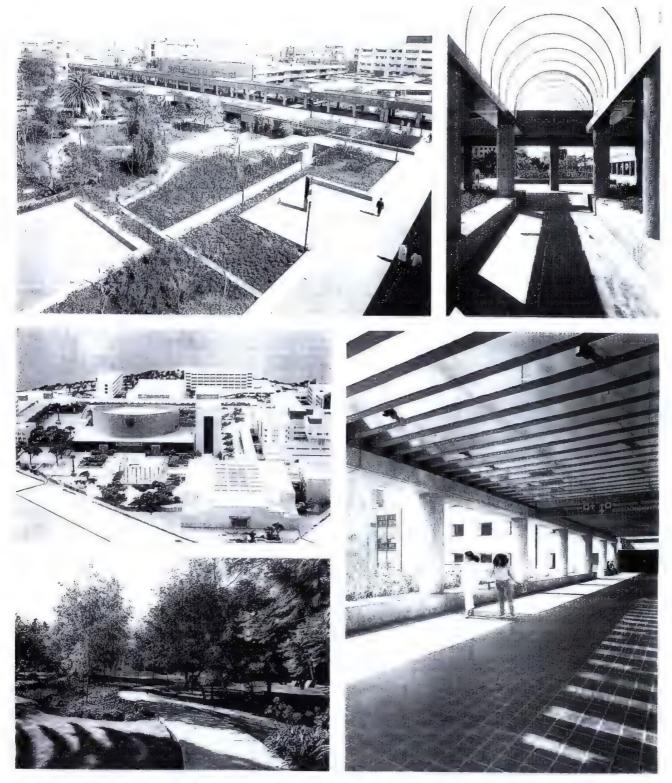

Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS), Plan maestro y obras exteriores: grupo de diseño urbano. Mario Schietnan José Luis Pérez: colaboradores: Manuel Penicha Víctor Monsivois Mévico D. E. 1002

Hospital

283

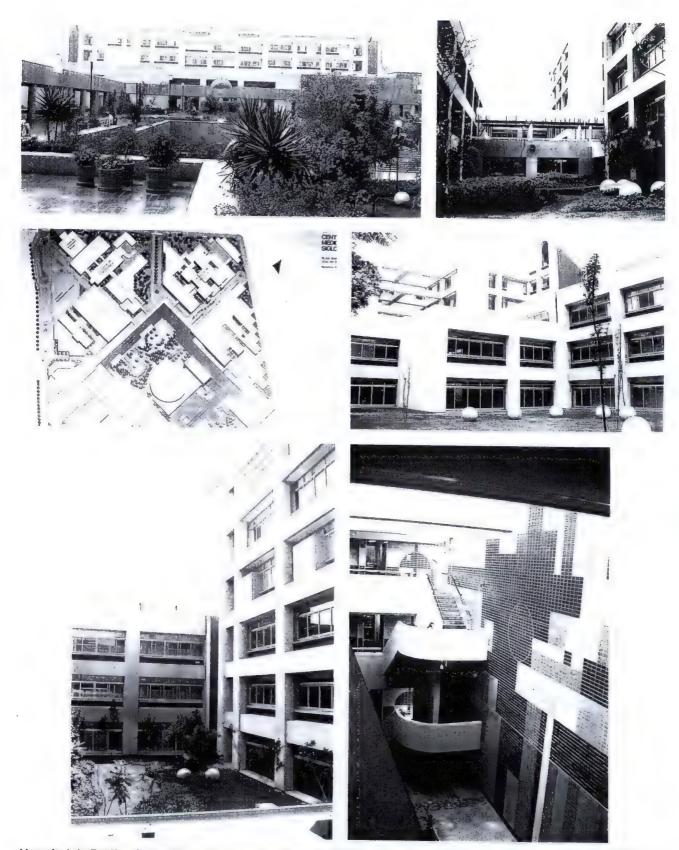

Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS). García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. México D. F. 1992.

El Hospital de Pediatría forma parte del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se localiza en la esquina formada por la Avenida Central y Dr. Jiménez en la ciudad de México. Tiene capacidad para 204 camas.


La obra de nueva construcción fue realizada por García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C., formada por Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza y Adolfo Ramírez. El diseño arquitectónico responde a la posición de los servicios y a las condiciones estructurales y constructivas adaptadas en el nuevo reglamento de construcción, como simetría, seguridad y confort.

Se divide en tres cuerpos, principalmente. El primero cuenta con tres niveles donde se ubican: el vestíbulo de distribución y los servicios de consulta externa y enseñanza. El segundo cuerpo consta de planta baja y cinco niveles en el centro y dos niveles en el perímetro. Este módulo es el de mayor volumen y se ubica al centro, donde están los servicios generales y los servicios de diagnóstico y tratamiento. El tercer inmueble tiene áreas de maquinarias y talleres de mantenimiento ligados al patio de servicio.

El acceso al hospital es por medio de dos niveles: en la planta baja para vehículos con acceso directo a la admisión programada y continua (urgencias), y por el primer piso (nivel de plaza), para aquellos que llegan peatonalmente.

Para generar ambientes más agradables se incorporaron patios y jardines cubiertos y descubiertos que proporcionan ventilación e iluminación natural.


El color interior también se manifiesta en la fachada con elementos precolados de color ocre con cerámica azul y rosa. Las circulaciones tienen una volumetría de carácter más fuerte para dar confianza y actuar como punto de referencia. También existe un mural abstracto de loseta de cerámica de Salvador Pinoncelly en la triple altura de los patios.

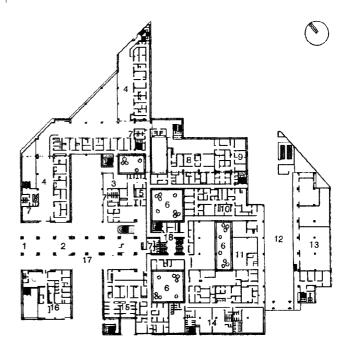

Planta baja




Corte longitudinal

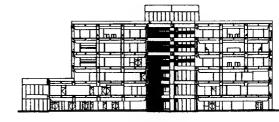

Corte transversal




Fachada sureste

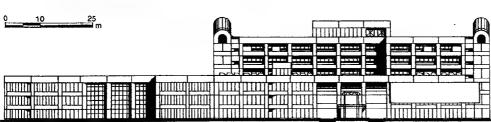


Fachada noroeste

- 1. Acceso principal
- 2. Vestíbulo de hospitalización
- 3. Admisión y altas de pacientes
- 4. Consulta externa
- Trabajo social
- Jardín exterior 7. Sanitarios
- 8. Medicina nuclear
- 9. Electrodiagnóstico
- 10. Anatomía patológica
- 11. Servicios generales Patio de maniobras
- 13. Cuarto de máquinas
- 14. Baños y vestidores personal
- 15. Admisión continua
- 16. Enseñanza
- 17. Pórtico
- 18 Vestibulo

Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS). García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. México D. F. 1992.

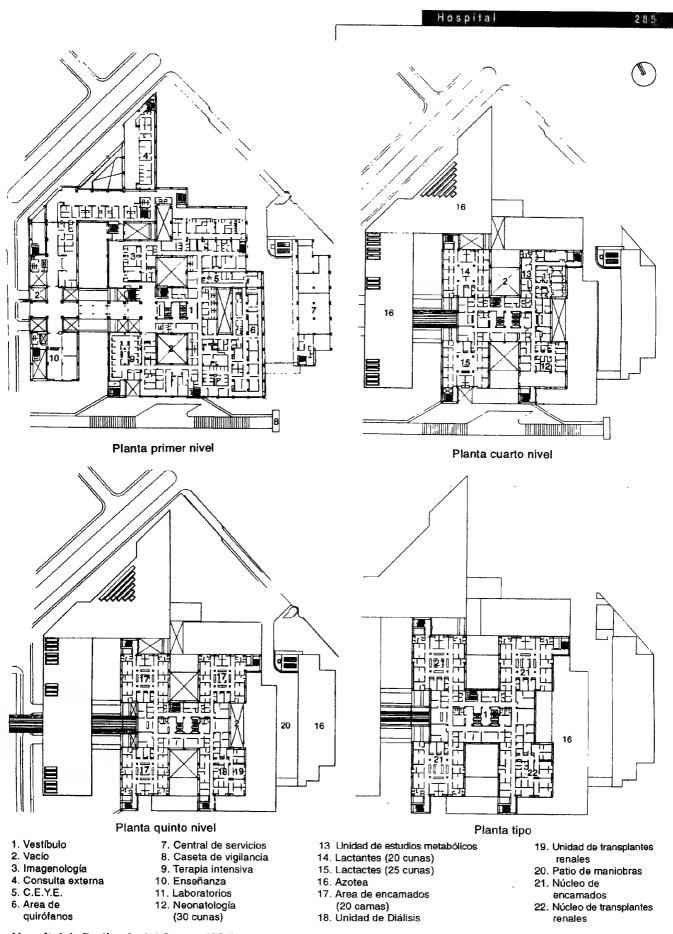

Hospital de Pedlatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS). García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. México D. F. 1992.

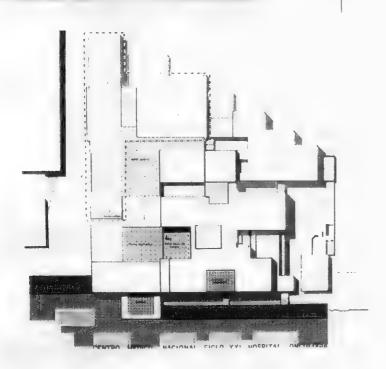








Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS). Alejandro Rebolledo Zenteno. México D. F. 1992

Hospital



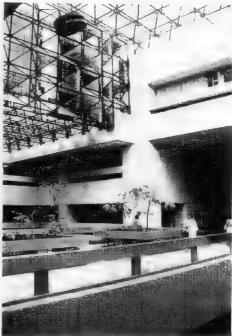









Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS). Alejandro Rebolledo Zenteno. México D. F. 1992.

El Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo xxI (Ciudad de México) requería una ampliación así como remodelación de sus instalaciones, ya que éstas no eran adecuadas ni suficientes.

La utilización de los cuerpos bajos del edificio original que no sufrieron daño durante el terremoto de 1985, fue una condición importante para el desarrollo ya que reducía el costo de la construcción al aprovechar radioterapia y radiodiagnóstico. Así el edificio contaría con una superficie remodelada de 9 590 m² y 30 063 m² de área nueva, teniendo de este modo espacios adecuados para los enfermos, así como la más alta tecnología.

Laboratorio
de Cuarto aire Laboratorio
de acondicionado de analisis
cinicos

Patio-vestibulo de
Patio-vestibulo de
Sala de Medicina
de acondicionado
de acondicionado
cinicos

Cuarto aire
acondicionado
de acondicionado
cinicos

Cuarto aire
acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
cinicos

Cuarto aire
acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
cinicos


Cuarto aire
acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
cinicos

Cuarto aire
acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
cinicos

Cuarto aire
acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de acondicionado
de a

El concepto del proyecto, se basa en un conjunto de edificios agrupados en torno a patios (de una arraigada tradición prehispánica y colonial), ya que además de obtener luz y ventilación de ellos, se logra tener espacios más agradables, los cuales animan a los enfermos, ya sea cuando vayan a revisión o mientras estén internados, debido a que el estado anímico de los pacientes es igual de importante que el tratamiento.

Las fachadas reflejan volúmenes masivos, ricos en textura y color, con el fin de hacer sentir seguros a los usuarios. *Alejandro Rebolledo Zenteno* es el autor del proyecto.

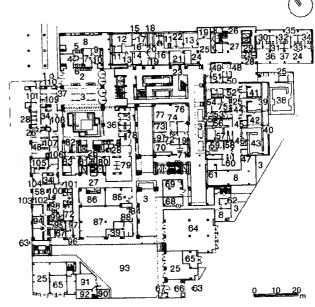

Planta de conjunto

1. Acceso principal 2. Patio vestibulo Jardín 4. Aseo 5. Sanitario público mujeres 6. Sanitario público hombres 7. Promotoras voluntarias 8. Futuro crecimiento 9. Sala de juntas 10. Secretaria 11. Aula 12. Taller electromecánico 13. Almacén 14. Oficina 15. Material radioactivo 16. Area de trabajo 17. Laboratorio desarrollo 18. Laboratorio electrónica 19. Oficina lefe 20. Física de radiaciones 21. Dirección radiaciones 22. Planeación y tratamiento 23. Patio Maya 24. Sala de espera 25. Subestación

Patio de maniobra

27. Vestíbulo 28. Sanitarios 29. CENDIS 30. Consultorio pediatría 31. Consultorio hematología 32. Consultorio ginecología 33. Consultorio tumores de mama Consultorio 35. Circulación 36 Consulta externa 37. Control 38. Sala acelerador lineal 39. Bodega 40. Cuarto de equipo 41. Terapia Theratron 42. Terapia Megatron 43. Terapia acelerador lineal Modificación de efectos con tratamiento 45. Aplicación de moldes 46. Cuarto oscuro 47, C.E.Y.E. 48. Central de enfermeras 49. Espera interna 50. Corte y vaciado

51. Vestidores nombres

52. Vestidores mujeres

- 53. Sala rayos X 54. Laboratorio de conservación 55. Cuarto de bombas Sala de enfriamiento 57. Sala de tratamiento 58. Recuperación 59. Sala de terapia cathetron 60. Sala de aplicación Sala de transito 62. Desechos sólidos de cocina 63 Acceso 64. Casa de máquinas 65. Caseta de medición 66. Acceso servicios 67. Almacén y selección de basura 68. Caseta de vigilancia 69. Almacén v selección de ropa sucia Area de análisis
- Planta baja 75. Cintoteca 76. Area de cómputo 77. Sistematización 78. Consultorio quimioterapia 79 Quimioterapia y hematología 80. Preparación 81. Almacén de sueros 82 Laboratorios de nutrición 83. Taller médico y nutriólogos Éntrega 85. Ropería 86 Archivo bloques 87. Almacén general 88. Servicios generales 89. Cuarto de intendencia 90. Tanque Thermo 91. Tanques de diesel 92 Manifold

93. Patio de

maniobras

94. Sala de biopsias 95. Trasplante de médula 96. Identificación de cadáveres 97. Preparación de cadáveres 98. Vestidores para los médicos 99. Vestidores para las enfermeras 100. Cirugía menor 101. Equipo rodable 102. Transfer 103. Oficina v taller de anestesia 104. Taller de endoscopias 105. Sala de endoscopia 106. Endoscopia 107. Admisión continua 108. Curaciones 109. Area de trabajo social 110. Control v

admisión

72 Descanso

73 Papelería

Ingeniería

y servicios

de servicios

Area documentos

- 1. Patio vestibulo 2. Traslado enfermos 3. Apertura expedientes 4. Vacío 5. Oficina jefe 6. Subestación 7. Microfilm 8. Inventario médico 9. Consultorio 10. Sala de espera 11. Consulta externa 12. Laboratorio 13. Profilaxis bucodentomaxilar 14. Consultorio de oftalmología 15. Consultorio de urología 16. Consultorio de dietología 17. Jefe de piso 18. Control 19. CENDIS 20. Vestibulo 21. Sanitarios 22. Proctología 25. Féresis 26. Fotografía 27. Fotocopiado 28. Azotea 29. Sala demostración 30. Tomógrafo axial 31. Area de cómputo 32. Sala de rayos X 33. Radiodiagnóstico 34. Anglografías 35. Tomografías 36. Aparato digestivo 37. Area de trabajo 38. Archivo radiografías 39. Cuarto oscuro 40. Ropería 41. Almacén
- 94. Guarda y doblado 95. Adiestramiento 96. Inmuno histoquímica 97. Histología 23. Endoscopias 24. Central de enfermeras 98. Citología 99. Taller 100. Conservación 101. Oficina 102. Microscopía eléctrica 103. Trabajo patólogos 104. Disección patológica 105. Anatomía patológica 106. Transfer 107. Sala de juntas 108. Coordinador asistencias 109. Orientación e información 110. Trabajo social 111. Medicina interna 112. Consultorio de electrocardiografía 113. Consultorio endocrinología 42. Secretaria Consultorio psicología 43. Tórax 115. Consultorio del dolor 44. Urografías 116. Aseo 45. Huesos 46. Estudios especiales 117. Jefe consulta externa 118. Consultorio tumores 47. Ortopantografía 119. Consultorio 48. Ultrasonido ginecología 49. Xerografia 120. Medicina constructiva y mastografía 121. Clínicas conjuntos 50. Baños y vestidores de médicos 122. Exploración 123. Aula club 51. Vestidores 124. Dibujo personal hombres 125. Auditorio 52. Vestidores 126. Area secretarial personal mujeres 127. Oficina subjete 53. Tarjetas 128. Aula 129. Sala de lectura 54. Fondo filo 55. Baños y vestidores 130. Bibliohemeroteca de enfermeras 131. Recepción 132. Frutas y vegetales 133. Carnes y lácteos 56. Jefe personal 57. Control personal 58. Torre enfriamiento59. Equipo rodable 134. Cocción 135. Lavado de olias 60. Séptico 136. Jefe producción 61. Radioquímica 137. Aderezo 62. Trabajo médicos 138. Comedor 63. Medicina nuclear 139. Distribución 64. Sala anger 65. Material radioactivo 140. Futuro crecimiento 141. Jefatura 66. Bodega 142. Control técnico 67. Papelería 143. Ropa sucia 68. Jefe de servicio 144. Instrumentos 69. Electrolitos 145. Función renal 70. Pruebas funcionales 146. Función hipoficiaria 71. Química 147. Marcador 72. Orinas 148. Separación muestra. 73. Morfología 149. Orina

74. Instrumentos

75. Coagulación

77. Urgencias

76. Banco de sangre

78. Análisis clínicos

80. Microbiología

81. Inmunología

82. Cuarto frío

85. Lavado y

89. C.E.Y.E.

90. Patólogos

79. Toma de muestras

83. Aula usos múltiples

84. Cuarto de aire acondicionado

esterilizáción


Sala autopsias

87. Refrigerador 88. Cuarto de equipo


91. Archivo citología

93. Proceso guantes

92. Ducto esterilizadores

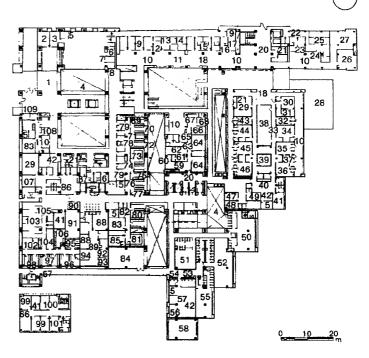


Planta primer nivel

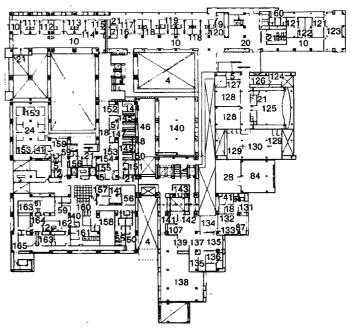


Planta segundo nivel	
150 Lavado	158. Recuperación
151. Cuarto frío	159. Entrevistas
152. Toma de muestras	160. Dictado
153. Cubículo de trabajo	161. Esterilizadores
154. Pruebas funcionales	162. Supervisoras
155. Trabajo médicos	163. Sala de operaciones
156. Descanso médicos	164. Prelavado
157. Anestesiología	165. Lavabo cirujanos


Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo xxI (IMSS). Alejandro Rebolledo Zenteno. México D. F. 1992.

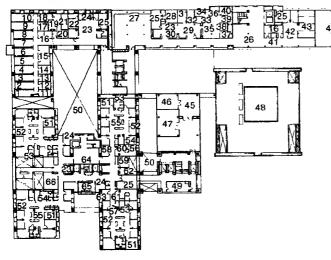


Planta tercer nivel

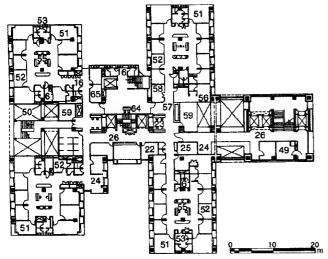

Planta cuarto nivel

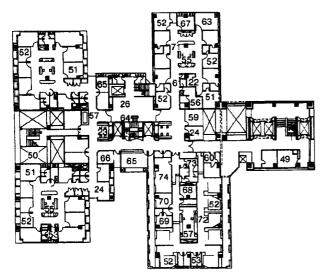

Planta quinto nivel

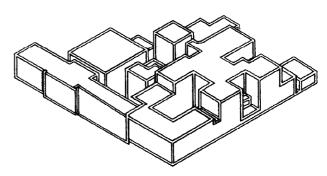

Isométrico de conjunto

- Procesador
   Oncofarmacología
- 3. Marcadores oncológicos
- 4. Enzimología
- 5. Biología molecular
- 6. Bioquímica
- 7. Técncias histológicas
- 8. Inmunohistoquímica
- 9. Inmunología clínica
- 10. Cito genética
- 11. Cubículo de trabajo
- 12. Almacén
- 13. Toma de muestras
- 14. Disección animales
- 15. Función hipoficiaria
- 16. Sanitarios
- 17. Ultramicrótomos
- 18. Area de trabajo
- 19. Cuarto fotografía 20. Cuarto oscuro
- 21. Microscopio
- de transmisión
- 22. Jefe de servicio
- 23. Area secretarial
- 24. Dictado
- 25. Sala de juntas
- 26. Vestíbulo
- 27. Mural del maestro Siqueiros
- 28. Dirección
- 29. Goberno
- 30. Sala de espera
- 31. Subdirección médica
- 32. Subdirección administrativa
- 33. Contabilidad
- 34. Inventarios
- 35. Apoyo administrativo
- 36. Delegado sindical
- 37. Contraloría
- 38. Costos y
- presupuestos
- 39. Abastos y servicios generales

- 40. Servicios de apoyo
- 41. Cuarto de aseo
- 42. Jefatura de enfermeras
- 43. Oficina subjefes
- 44. Futuro crecimiento
- 45. Casa de máquinas
- 46. Batería
- 47. Cuarto de aire acondicionado
- 48. Azotea
- 49. Ropería
- 50. Vacío
- 51. Cuarto doble
- 52. Cuarto sencillo
- 53. Baño de pacientes 54. Aislado
- 55. Central de
- enfermeras
- 56. Residente
- 57. Hospitalización
- 58. Estación carros de dietología
- 59. Usos múltiples
- 60. Sala de lectura 61. Cuarto séptico
- 62. Subestación
- 63. Curaciones
- 64. Trabajo social
- 65. CENDIS
- 66. Médicos de base
- 67. Material radioactivo
- 68. Dietología
- 69. Preparación
- 70. Oficina de médicos
- 71. Radioterapia
- 72. Inmunodeficientes
- 73. Recuperación
- 74. Lavado de cirujanos

Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS). Alejandro Rebolledo Zenteno. México D. F. 1992.

Hospital 291


El **Hospital de Especialidades** del Centro Médico Nacional Siglo xxi (IMSS), fue proyectado debido a los daños que causó el terremoto de 1985, ya que dejó seriamente dañadas las instalaciones del Centro Médico. Se tuvo que demoler gran parte de sus edificios, pero se pudieron rescatar y reacondicionar otros.

Este hospital da atención a todas las especialidades médicas de los adultos con excepción de las oncológicas y cardiacas, ya que hay un hospital para dichos problemas. El proyecto estuvo a cargo de *Luis Zedillo Castillo*, en colaboración de José Ortega, David Bustos, José Luis Fonseca, Heladio Cruz, Jorge M. Pillado y Osbaldo Estrada.


El hospital está formado por 8 cuerpos, de los cuales 4 son de estructura nueva y 4 de estructuras anteriores que fueron respetadas en su forma y uso, como las aulas diseñadas por Enrique Yáñez y Joaquín Sánchez Hidalgo. El edificio cuenta con un gran vestíbulo de distribución para facilitar el acceso de los usuarios a las distintas áreas, como salas de espera, servicios auxiliares, etc. Los edificios fueron divididos en áreas, ya que de un lado tienen los servicios de consulta externa y del otro, los de hospitalización. En el segundo nivel, ocupando ambas áreas, se encuentra neurología, neurocirugía y psiquiatría. De este modo la consulta externa y la hospitalización tienen un fácil acceso a los equipos de estudio.

Dentro del área de hospitalización hay módulos de atención para cada 12 camas, lo que permite una mayor atención a los pacientes. Otros aspectos que se consideraron fueron la arquitectura bioclimática y la utilización de rampas para discapacitados.

Las fachadas son volúmenes macizos de concreto con estrías que forman una retícula que juega con los vanos de forma cuadricular.

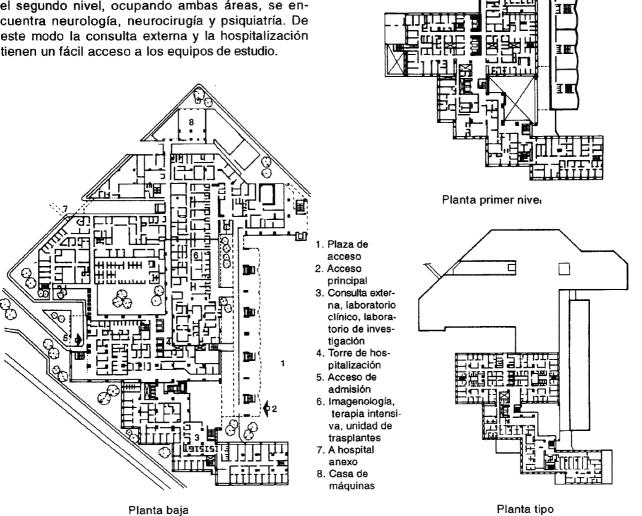

Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS). Luis Zedillo Castillo; colaboradores: José Ortega, David Bustos, José Luis Fonseca, Heladio Cruz, Jorge M. Pillado, Osbaldo Estrada. México D. F. 1986.

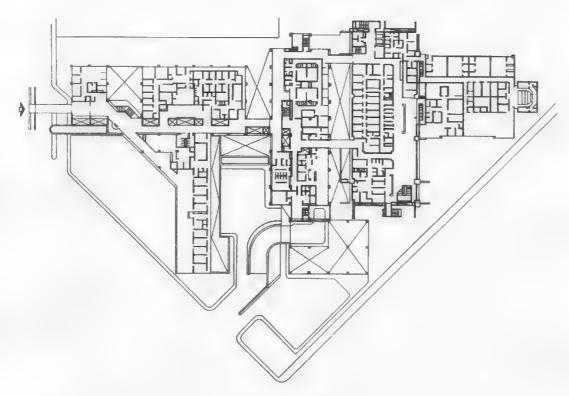

Planta baja general







Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI (IMSS). Luis Antonio Zapiain Lechuga; colaborador: Gerardo Becerril Toriz. México D. F. 1992.


El **Hospital Central Militar** fue diseñado originalmente por Luis MacGregor en 1942. A través de tiempo, estas instituciones han cambiado por los rápidos avances tecnológicos y médicos. Las instalaciones necesitan equipos más sofisticados de altos grados de presición para los diagnósticos y el tratamiento.

A partir de 1991 se inició un plan maestro de revitalización de las instalaciones a cargo de *Arquinteg*, encabezado por *Sergio Mejía Ontiveros*. La obra toma el concepto de modernización y revaloración del antiguo proyecto.


El hospital contaba con un concepto unificador en los tres niveles de atención. En el primer nivel se ubicó la consulta externa; en el segundo los servicios y los de alta especialización en el tercer nivel. El nuevo programa consiste en actualizar, reubicar y ampliar las áreas de medicina física, servicios de

laboratorios, oficinas administrativas, remodelación de quirófanos, cuidados intensivos, pediatría, gineco-obstetricia, urología y consulta externa.


Junto a la torre de Hospitalización (250 camas) y para Enseñanza se reubicaron una mediateca y ocho aulas. En ampliación anexa se localizaron los baños y vestidores y el almacén general. Esto liberó el espacio. El desarrollo general se basó en la sectorización y diferenciación de circulaciones para el público, pacientes externos, pacientes internos, personal técnico y paramédico y zonas de circulación restringida. Hubo respeto al concepto formal y en aspecto a los criterios originales del proyecto arquitectónico. Se efectuó una modernización y planeación a futuro de redes y equipos de instalaciones, además de organizar el mobiliario y el equipo médico de vanguardia, principalmente.

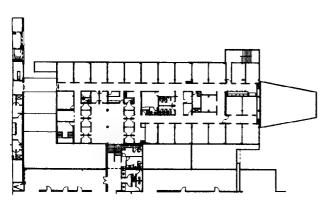

Planta del área de laboratorios

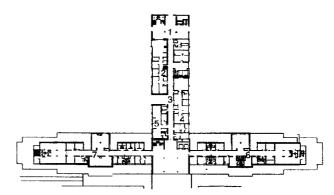


Planta del área de hospitalización y pediatría

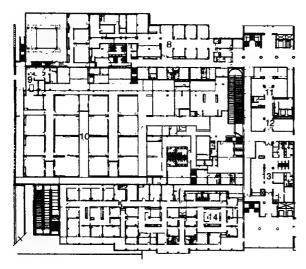


Planta del área de cirugía


- Vestíbulo de
   Gineco-Obstetricia
- 2. Neonatología
- 3. Area de lactantes
- 4. Inhaloterapia
- Terapia intensiva
   Area de escolares
- 7. Area preescolares
- 8. Tococirugía
- 9. SubCEYE
- 10. Cirugía
- Puerperio de bajo riesgo
- 12. Cirugía ambulatoria

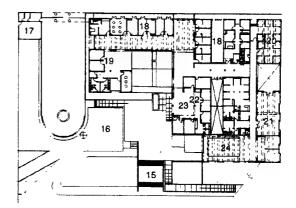

Planta del área de medicina física

- 13. Admisión hospitalaria
- 14. Unidad coronaria
- 15. Acceso principal
- 16. Acceso vehicular
- 17. Subestación eléctrica
- 18. Consulta externa
- 19. Talleres
- 20. Electroterapia
- 21. Mecanoterapia
- 22. Gobierno
- 23. Sala de espera
- 24. Tanque terapéutico

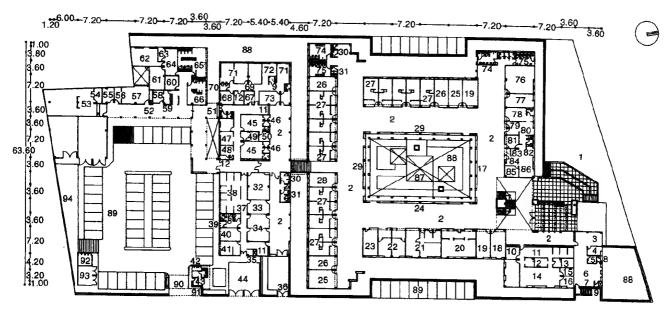

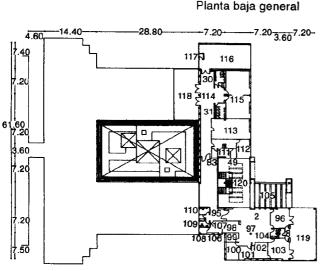


Planta alta general

- 1. Plaza de acceso
- 2. Sala de espera
- 3. Despacho
- 4. Oficina
- 5. Oficina responsable de microbiología
- 6. Farmacia
- 7. Recepción
- 8. Sanitario
- 9. Aseo
- 10. Caja
- 11. Control
- 12. Almacén
- 13. Guarda expedientes de baja
- 14. Control prestaciones
- 15. Sindo
- 16. Oficina técnico de archivo
- 17. Medicina preventiva
- 18. Salud mental
- 19. Entrevista familiar

- 20. Estomatología 21. Trabajo social
- 22. Salud en el trabajo
- 23. Dietología
- 24. Servicios complementarios
- 25. Jefe departamento clínico
- 26. E.M.I.
- 27. Consultorio medicina familiar
- 28. Jefatura de enfermeras
- 29. Consulta externa
- 30. Sanitarios hombres
- 31. Sanitarios mujeres
- 32. SubCEYE
- 33. Planificación familiar
- 34. Consultorio
- 35. Pediluvio
- 36. Acceso a urgencias
- 37. Urgencias
- 38. Observación
- 39. Séptico

- 40. Atenciones mixtas
- 41. Curaciones e inyecciones
- 42. Manifold
- 43. Caseta de vigilancia
- 44. Ambulancias
- 45. Rayos X
- 46. Vestidor
- 47. Criterio e interpretación
- 48. Preparación
- 49. Rayos X estudio
- 50. Cuarto oscuro
- 51. Acceso personal 52. Servicios generales
- 53. Responsable 54. Ropa limpia
- 55. Oficina sindical
- 56. Ropa sucia
- 57. Comedor
- 58. Jefe de personal
- 59. Forma II
- 60. Jefe intendencia
- 61. Oficina residente
- 62. Taller múltiple de conservación
- y mantenimiento 63. Bodega
- 64. Area secretarial
- 65. Baños y vestidores
- para mujeres
- Baños y vestidores para hombres
- 67. Archivo
- 68. Jefe de servicio
- 69. Laboratorios
- 70. Esterilización
- 71. Peine
- 72. Lavado
- 73. T.M.S.
- 74. Sanitario público hombres
- 75. Sanitario público mujeres
- 76. Aula para 40 personas
- 77. Coordinador
- asistente médico 78. Detección oportuna del cáncer

- 79. Inmunología
- 80. Trabajo enfermeras
- 81. Cubículo detecciones
- 82. Brigados
- 83. Guarda equipo
- 84. Secretaria
- 85. Epidemiología
- 86. Enfermera especialista en salud pública
- 87. Fuentes
- 88. Jardín
- 89. Estacionamiento
- 90. Acceso vehicular
- 91. Acceso peatonal
- 92. Basura
- 93. Caseta receptora C.F.E.
- 94. Cisterna
- 95. Acceso
- 96. Dirección
- 97. Area administrativa 98. Recetarios e
- incapacidades
- 99. Auxiliar administración
- 100. Administrador
- 101. Contador
- 102. Subdirector
- 103. Sala de juntas
- 104. Cocineta
- 105. Gobierno
- 106. Conmutador
- 107. Operadora
- 108. Baterias
- 109. Sanitarios personal mujeres
- 110. Sanitarios personal hombres
- 111. Diseño gráfico
- 112. Jefe enseñanza
- 113. Bibliohemeroteca
- 114. Enseñanza
- 115. Aulas
- 116. Auditorio
- 117. Cuarto de proyección
- 118. Terraza
- 119. Terraza jardín
- 120. Proyección pérgolas

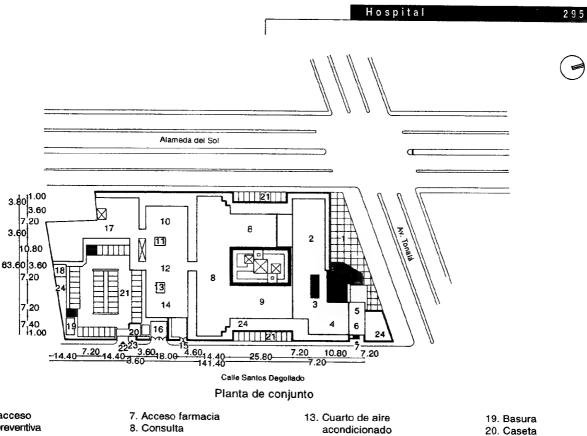


- 1. Plaza de acceso
- 2. Medicina preventiva enseñanza
- 3. Control de prestaciones
- 4. Gobierno
- 5. Terraza
- 6. Farmacia

- externa
- 9. Servicios complementarios
- 10. Laboratorio
- 11. C. M.
- 12. Rayos X

- 14. Urgencias
- 15. Acceso vigencias 16. Ambulancias
- 17. Servicios
- generales 18. Cisterna


- receptora
- C. F. E. 21. Estacionamiento
- 22. Acceso vehículos
- 23. Acceso peatones
- 24. Jardín


Remodelación Unidad de Medicina Familiar (15 consultorios). Instituto Mexicano del Seguro Social. Av. Tonalá y Paseos del Sol, Tonalá, Jalisco, México. 1992.

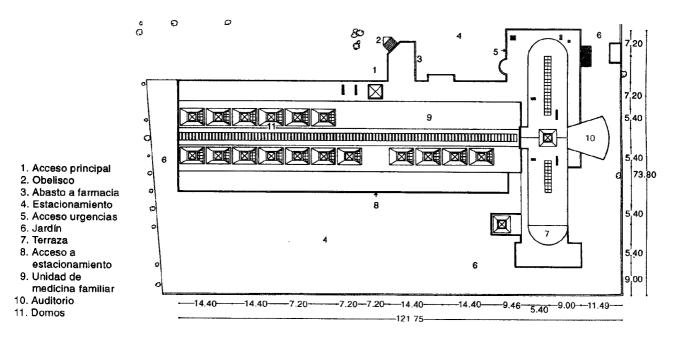

Planta azotea

Unidad de Medicina Familiar (10 consultorios IMSS). Subdirección General de Obras y Patrimonio Inmobiliario. Joaquín Alvarez Ordoñez; proyecto: L. Zeeva Ert, A. C. Calle de Victoria s/n, Querétaro, Querétaro México 1992

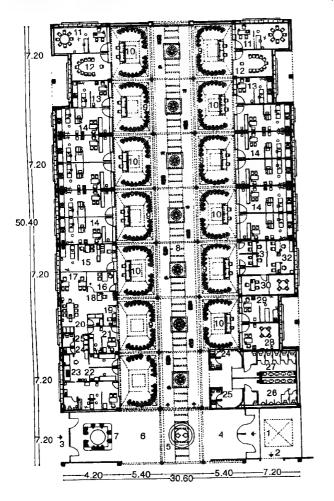

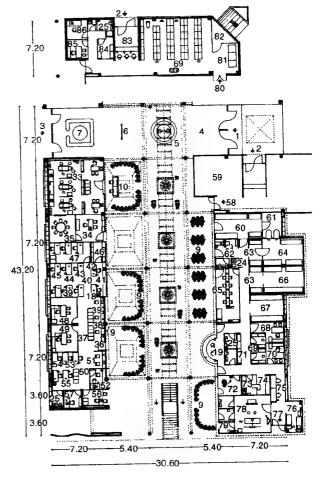

## Planta baja sección uno

- 1. Acceso principal
- 2. Acceso farmacia
- 3. Acceso a estacionamiento
- 4. Vestibulo
- 5. Módulo orientación e informes
- 6. Directorio
- 7. Aula abierta
- 8. Consulta externa
- 9. Sala de espera
- 10. Asistente médico
- 11. Jefe departamento clínico
- 12. Entrevista familiar
- 13. E. M. I.
- 14. Consultorio de medicina familiar
- 15. Salud en el trabajo
- 16. Epidemiología
- 17. Enfermera especialista en salud pública
- 18. Secretaria
- 19. Control
- 20. Brigados
- 21. Detecciones
- 22. Inmunizaciones
- 23. Trabajo enfermeras

- 25. Sanitario
- 26. Sanitario de hombres
- 27. Sanitario de mujeres
- 28. Dietista
- 29. Consultorio de salud mental
- 30 Jefe de
- trabajo social
- 31. Entrevistas
- 32. Area de trabajo
- 33. Estomatología
- 34. Coordinadora de asistentes
- 35. Sala de juntas
- 36. Registro
- 37. Catalogo
- 38. Pases
- 39. Vigencias
- 40. Sindo
- 41. Papelería
- 42. Apertura
- 43. Glosa
- 44. Oficial de estadísticas
- 45. Coordinador de estadísticas
- 46. Archivo de bajas
- 47. S. I. M. D.

## Planta baja sección dos

- 48. Jefe estadísticas
- 49. Jefe sector técnico
- 50. Técnico administrativo
- 51. Subsidios
- 52. Caja
- 53. Auxiliar universal
- 54. Coordinador de servicios técnicos
- 55. Oficial de servicios técnicos
- 56. Pensiones
- 57. Cheques
- 58. Hacia las salas de espera
- 59. Farmacia (ver anexo)
- 60. Urgencias
- 61. Autoclaves 62. Toma de muestras
- especiales 63. Lavado y preparación
- de muestras 64. Microbiología
- 65. Toma de muestras
- 66. Hematología
- 67. Químicos
- 68. Jefe de laboratorio

- 69. Almacén
- 70. Jefe de radiología
- 71. Archivo
- 72. Sala para Rayos X dental
- 73. Cuarto de revelado
- 74. Criterio
- 75. Interpretación
- 76. Preparación y medios de contraste
- 77. Acceso a urgencias
- 78. Radio diagnóstico (sala radiología general)
- 79. Vestidor
- 80. Abasto de la farmacia
- 81. Estiba
- 82. Local para empaques
- 83. Despachador
- 84. Medicamentos psicotrópicos
- 85. Responsable
- 86. Computadora

Unidad de Medicina Familiar (10 consultorios IMSS). Subdirección General de Obras y Patrimonio Inmobiliario. Joaquín Alvarez Ordoñez; proyecto: L. Zeeva Ert, A. C. Calle de Victoria s/n, Querétaro,

9 87

-5.40-

2.07

3.05 56,72 5.40

2.26 5.40

QQ'

74


98

Planta alta sección cuatro

<sup>73</sup>@@

超级

98

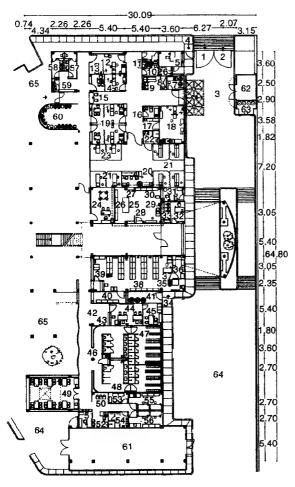

Planta baja sección tres

- 28. Recepción de material sucio
- 29. Material no estéril
- 31. Oficina sindical
- 34. Abasto almacén
- 35. Estiba y recepción
- 36. Inflamables
- 37. Area responsable

- 41. Depósito de ropa sucia
- 42. Vestíbulo
- reloj checador

- 46. Baños y ves-
- 22. Baño pacientes tidores hombres
- 23. Observación menores 24. Oficina jefa enfermeras
- 25. Preparación y ensamble
- 26. Material estéril
- 27. Transfer

1. Acceso

2. Salida

5. Vigilancia

7. Ropa sucia 8. Lavado camillas

camillas

13. Invecciones

15. Control 16. Cuarto séptico

17. Ropería

19. Consultorio

11. Aseo

6. Sanitario

3. Acceso ambulancias

4. Acceso personal

9. Pediluvio estación

10. Sanitario personal

12. Curaciones subsecuentes

14. Planificación familiar

18. Atenciones mixtas

20. Trabajo enfermeras

21. Observación adultos

- 30. Area esterilización

- 32. Jefe inmediato
- 33. Almacén

- 38. Subalmacén
- 39. Despacho y guarda
- 40. Depósito de ropa limpia

- 43. Control personal
- 44. Personal
- 45. Jefe personal
- tidores personal
- 47. Baños y ves-
- 48. Baños y vestidores mujeres
- 49. Comedor personal
- 50. Conservación y mantto.

- 51. Cubículo del residente
- 52. Apoyo secretarial
- 53. Bodega material de consumo
- 54. Baños y vestidores
- 55. Taller mecánico
- 56. Taller de electricidad
- 57. Sanitario público mujeres
- 58. Sanitario público para hombres
- Teléfonos
- 60. Sala de espera
- 61. Casa de máquinas
- 62. Mediciones
- 63. Basura
- 64. Patio de maniobras
- 65. Jardín
- 66. Conmutador
- 67. Baterías
- 68. Equipo
- 69. Cuarto oscuro
- 70. Fotocopiadora
- Bibliohemeroteca
- 72. Sala de lectura y acervo
- 73. Aula de usos múltiples
- 74. Terraza
- 75. Jefatura de
  - educación médica

- 76. Jefe educación médica
- 77. Secretaria de educación médica
- 78. Dibujo
- 79. Bodega papelería y archivo
- 80. Sanitario del
- personal mujeres 81. Cuarto de proyecciones
- 82. Auditorio
- 83. Sanitario del personal hombres
- 84. Secretaria del director
- 85. Cocineta
- 86. Administrador
- 87. Recetario e incapacidades 88. Contador
- 89. Archivo y papelería
- 90. Area administrativa
- 91. Secretarias
- 92. Secretaria del subdirector
- 93. Subdirector
- 94. Sala de juntas dirección
- 95. Dirección
- 96. Sanitario del director
- 97. Oficina del director
- 98 Azotea

Unidad de Medicina Familiar (10 consultorios IMSS). Subdirección General de Obras y Patrimonio Inmobiliario. Joaquín Alvarez Ordoñez; proyecto: L. Zeeva Ert, A. C. Calle de Victoria s/n, Querétaro, Querétaro México 1992

La Biblioteca y Residencia de Médicos del Instituto Nacional de Nutrición se encuentra ubicada en Tlalpan, México D. F.


El proyecto estuvo a cargo de *Orso Nuñez Ruiz Velasco* con la colaboración de Ulises Ruiz Velasco; el edificio está localizado cerca del acceso principal al Instituto Nacional de Nutrición; consta de cuatro niveles.


El programa general comprende acceso cubierto, área de urgencias, consulta externa, hospitalización, auditorio, comedor, biblioteca y casetas que atienden demandas de consulta externa.

El vestíbulo de acceso, solucionado a doble altura, funciona como un nodo de distribución. El auditorio se localiza en la parte posterior del edificio, tiene acceso independiente y divide al comedor de la biblioteca mediante un pasillo, la puerta es un muro móvil de forma semicircular hecha de lámina de cobre; el núcleo de escaleras y de elevadores se comunican hacia la residencia de médicos.


A partir del segundo nivel, el edificio sobresale hacia la acera, en este punto se realizó un tratamiento especial a las ventanas de forma circular para mostrar la fisonomía de la estructura y el remetimiento de los vidrios.

La estructura en general del edificio se fundamenta en dos apoyos aislados de forma triangular, el primero comprende las escaleras y elevadores y el segundo conduce espacialmente hacia el vestíbulo y soporta el desfasamiento del edificio en el segundo nivel, ambos son unidos mediante una armadura de alma abierta.

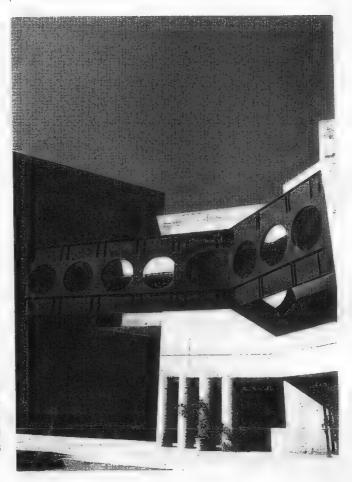


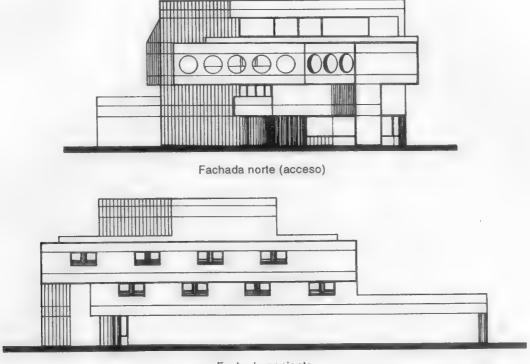

Fachada poniente

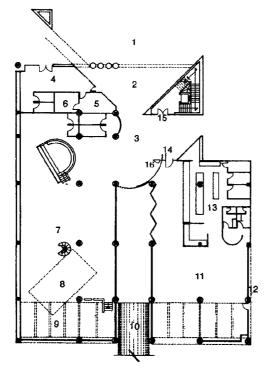


Planta baja

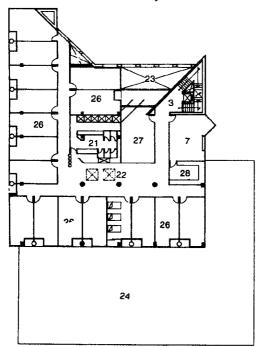


Planta segundo nivel

- 1. Plaza
- 2. Acceso principal
- 3. Vestibulo
- 4. Control
- 5. Oficina
- 6. Bodega
- 7. Biblioteca
- 8. Proyección área de cómputo
- 9. Poyección de domos 10. Proyección de túnel
- 11. Cafétería
- 12. Proyección de trabe
- 13. Cocina
- 14. Acceso a cafetería
- 15. Acceso a dormitorios
- 16. Escultura
- 17. Proyección de estructura

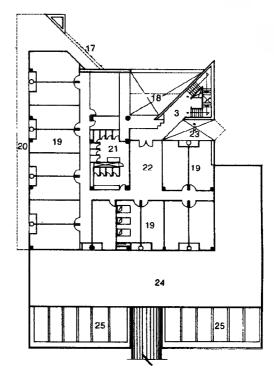

Planta primer nivel

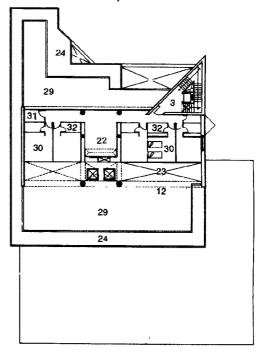

Planta tercer nivel

- 18. Proyección jardinera 19. Habitación residentes
- mujeres
- 20. Proyección de volado
- 21. Sanitarios
- 22. Sala de estar
- 23. Vacío
- 24. Azotea 25. Domos
- 28. Med line
  - 29. Terraza
  - 30. Habitación


27. Gimnasio


26. Habitación


hombres

de residentes

- 31. Aseo
- 32. Baño

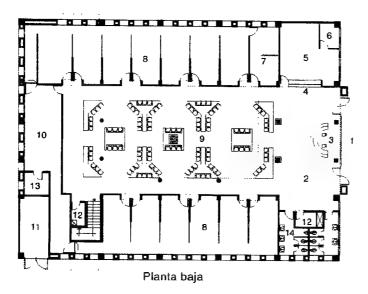

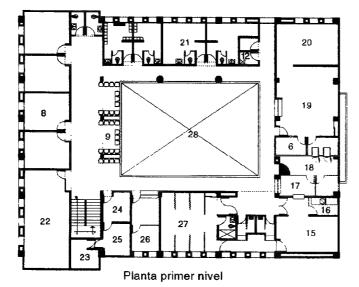

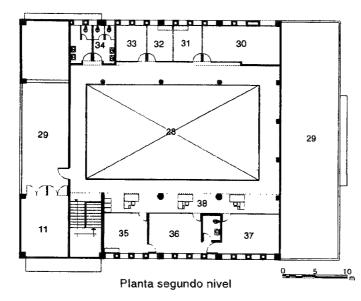

- 1. Acceso principal
- 2. Vestíbulo
- 3. Control e informes
- 4. Atención al público
- 5. Archivo clínico
- 6. Jefe de servicio
- 7. Medicina general
- 8. Consultorios 9. Sala de espera
- 10. Laboratorio dental
- 11. Casa de máquinas
- 12. Aseo
- 13. Horno
- 14. Sanitarios públicos
- 15. Sala de operaciones
- 16. Anestesista
- 17. Material estéril
- 18. C.E.Y.E.
- 19. Almacén dental
- 20. Almacén de papelería
- 21. Servicios
- 22. Aula (para 36 personas)
- 23. Cuarto oscuro
- 24. Rayos X dental
- 25. Ortopantomografía
- 26. Recursos financieros
- 27. Recuperación
- 28. Vacío
- 29. Futuro crecimiento
- 30. Administración y computación
- 31. Trabajo social
  32. Jefe de enfermeras
- 33. Coordinador médico
- 34. Sanitarios
- 35. Subdirector
- 36. Sala de juntas
- 37. Director
- 38. Area secretarial


Clínica de especialidades dentales Dr. Honorato Villa Acosta (ISSSTE). Félix Salas Guerrero. Tialteloico, México D. F 1993.






- 2. Vestíbulo
- 3. Tableros eléctricos
- 4. Operador
- 5. Equipo
- 6. Sanitarios públicos hombres
- 7. Sanitarios públicos mujeres
- 8. Aseo
- 9. Acceso a enseñanza
- 10. Acceso a medicina física
- 11. Sala de espera
- 12. Sanitario
- 13. Consultorio
- 14. Tina Hubbard
- 15. Tina Remolino
- 16. Area de trabajo
- 17. Medicina física
- 18. Séptico

- 19. Gimnasio
- 20. Electroterapia
- 21. Archivo clínico
- 22. Coordinador
- 23. Terapia de mano
- 24. Terapeuta
- 25. Jefe de sección
- 26. Terapia ocupacional
- 27. Consultorio de especialidades
- 28. Farmacia
- 29. Responsable
- 30. Control
- 31. Ropa sucia
- 32. Jardín
- 33. Patio interior
- 34. Circulación
- 35. Rayos X dental
- 36. Ultrasonido
- 37. Rayos X
- 38. Cuarto oscuro
- 39. Criterio

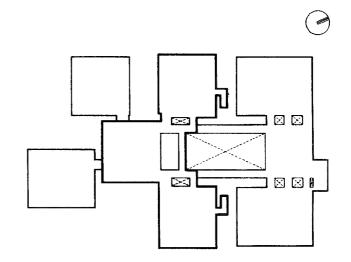

301

Planta de conjunto

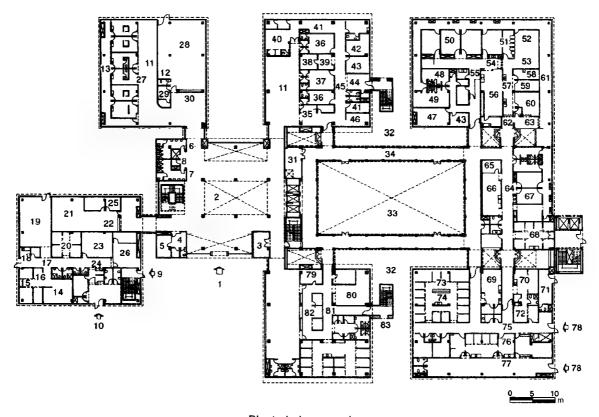

## Planta baja general

- 40. Tomografía
- 41. Archivo
- 42. Intendencia
- 43. Jefe de servicio
- 44. Secretaria
- 45. Radiología
- 46. Camillas
- 47. Descanso y dictado
- 48. Vestidores médicos
- 49. Vestidores enfermeras
- 50. Cirugía

- 51. Esterilizaciones
- 52. Ensamble
- 53. C.E.Y.E.
- 54. Entrega y prelavado
- 55. Transfer 56. Recuperación
- postoperatoria
- 57. Lavado 58. Guantes
- 59. Guardado de ropa
- 60. Guardado de material


- 61. Almacén estéril
- 62. Recibo de sucio
- 63. Entrega limpio
- 64. Tococirugía
- 65. Cuneros
- 66. Recuperación
- 67. Sala de expulsión
- 68. Area de repartos 69. Observación de
- menores
- 70. Preparación 71. Descanso ambulantes

- 72. Valoración
- 73. Trabajo enfermeras
- 74. Observación adultos
- 75. Urgencias
- 76. Yeso
- 77. Curaciones
- 78. Acceso urgencias
- 79. Jefe trabajo social
- 80. Sala de altas
- 81. Admisión y altas
- 82. Trabajo social
- 83. Salida emergencia

Hospital General de Zona 164 camas (IMSS). Edgar Caso León. Ciudad Azteca, Estado de México, México. 1994.



Fachada general

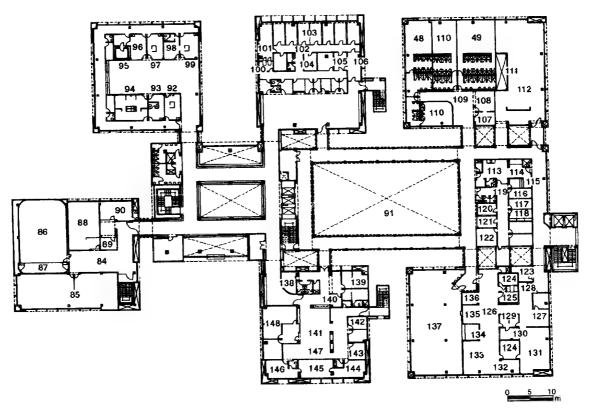

Planta alta

84. Enseñanza 85. Aula taller 86. Auditorio 87. Estrado 88. Bibliohemeroteca 89. Guarda material 90. Jefe de enseñanza 91. Vacio 92. Pediatría 93. Urología 94. Oftalmología 95. Cámara Silente 96. Otorrino 97. Cardiología 98. Anexo 99. Neurología	101. Lavado esterilización 102. Laboratorios 103. Peine 104. Banco de sangre 105. Distribución muestras 106. Peine urgencias 107. Jefe de personal 108. Forma 109. Servicios generales 110. Vestidores técnicos 111. Ducto 112. Almacén general 113. Sala de autopsias 114. Identificación, entrega 115. Deudos 116. Museo	118. Macroscopia 119. Anatomia patológica 120. Descripción macroscopica 121. Histología y Ortología 122. Aula 123. Basura 124. Preparación 125. Banco de leches 126. Dietología 127. Reposición de loza 128. Recepción 129. Dietista 130. Jefe de dietistas 131. Almacén de viveres 132. Lavado de ollas	134. Servicio comedor 135. Lavado de loza 136. Lavado de carros 137. Comedor 138. Fotocopiado 139. Entrevistas 140. Oficina 141. Gobierno 142. Contador 143. Administrador 144. Subdirector médico 145. Sala de juntas 146. Director 147. Area secretarial 148. Jefa enfermeras y trabajo de
100. Autoclave	<ol> <li>117. Archivo de anatomía</li> </ol>	133. Cocción	enfermeras

Hospital General de Zona 164 camas (IMSS). Edgar Caso León. Ciudad Azteca, Estado de México, México. 1994.

Debido a la gran demanda y al prestigio del Hospital Infantil de México Federico Gómez, ubicado en la misma manzana del Centro Médico Nacional Siglo XXI, se decidió ampliarlo con el fin de poder dar un mejor servicio y a la vez atender a un mayor número de usuarios.


Este edificio fue construido originalmente por el connotado arquitecto y teórico José Villagrán García. El proyecto lo realizó *García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C.*, firma integrada por: *Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza* y *Adolfo Ramírez*.

Se tomaron algunas consideraciones de imagen urbana como condicionantes para el proyecto, como integración al volumen actual del hospital al utilizar materiales y proporciones semejantes; la volumetría tenía que estar acorde al Centro Médico y al Hospital de Pediatría y, por último, debían ser integrados algunos elementos del Hospital de Cardiología como homenaje a Villagrán.


Se elaboró un plan maestro para interrelacionar correctamente al Hospital Infantil con la parte nueva por construirse. Para ello se diseñaron dos edificios nuevos en forma independiente al anterior, pero interrelacionados por un vestíbulo de acceso común, control y distribución. El edificio antiguo alojaría los servicios de consulta externa, investigación y enseñanza, en tanto que en la parte nueva se encontrarían los servicios de diagnóstico, tratamiento y hospitalización.

La solución arquitectónica permite tener iluminación y ventilación natural en todas las áreas, la estructura es de concreto armado y las fachadas son de precolados con cerámica integrada y ladrillo pintado de blanco.

Algunos elementos actuales que se integraron son las estructuras tridimensionales techadas con cristal en los vestíbulos, lo que permite la entrada de luz natural.

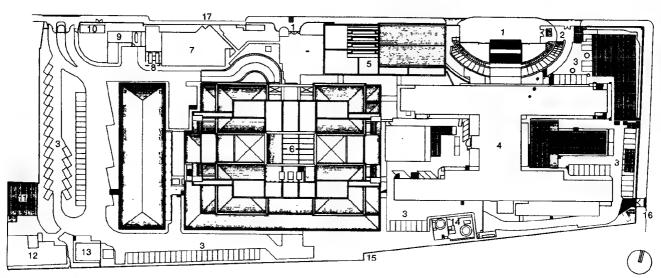


Planta de conjunto

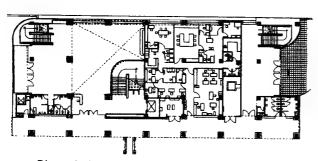

Planta baja edificio de enseñanza y auditorio


- 1. Acceso
- 2. Rampa
- 3. Estacionamiento
- Area consulta externa y laboratorios
- Enseñanza y auditorio
- Hospitalización, urgencias, diagnóstico y tratamiento
- 7. Edificio administrativo
- 8. Tanque de combustible
- Incinerador y depósito de basura

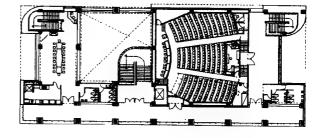

Planta alta edificio de enseñanza y auditorio

- Casa de máquinas
- 11. Talleres de
- mantenimiento
- 12. Guardería
- Planta de aguas jabonosas
- 14. Colindancia
- Planta de tratamiento de agua
- Calle Doctor Jiménez
- Calle Doctor Márquez

Hospital Infantil de México Federico Gómez. García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. Centro Médico Nacional Siglo XXI, México D. F. 1993.

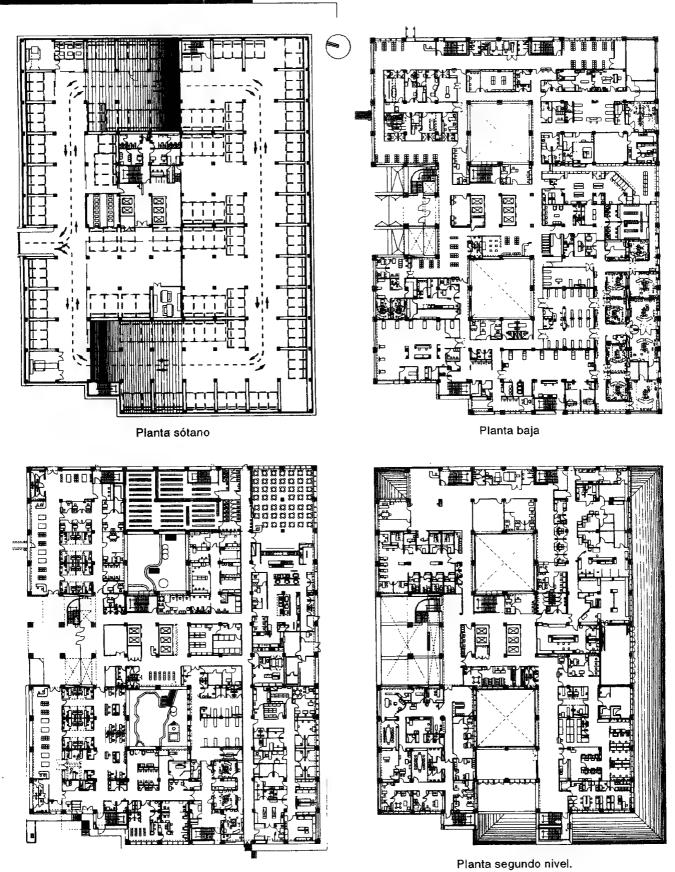


Hospital Infantil de México Federico Gómez. García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. Centro Médico Nacional Siglo XXI, México D. E. 1993


Planta primer nivel

Hospitalización, urgencias, diágnostico y tratamiento


Hospital 305

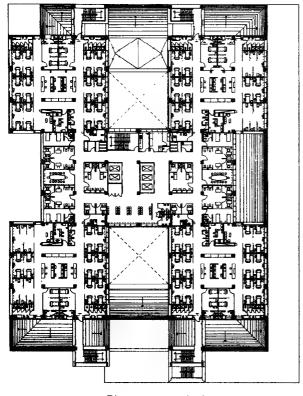




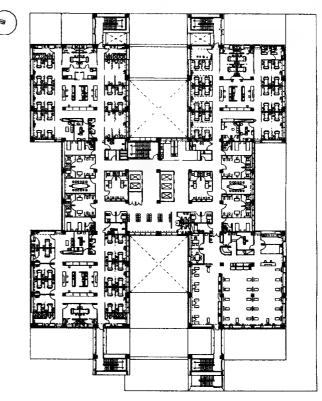

Planta cuarto nivel de hospitalización

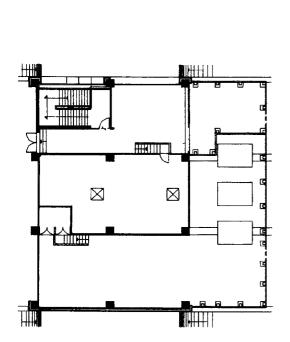

Planta del área de máquinas de hospitalización

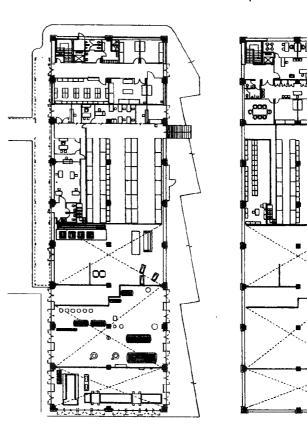

Plantas casa de máquinas

Hospital Infantil de México Federico Gómez. García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. Centro Médico Nacional Siglo XXI, México D. F. 1993.











Hospital Infantil de México Federico Gómez. García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. Centro Médico Nacional Siglo XXI, México D. F. 1993.

El Hospital de Hermosillo fue proyectado por el Bufete de Arquitectos y Urbanistas encabezado por Luis Antonio Zapiain.

El edificio consiste en una estructura edificada en tres niveles cuyo eje principal de composición es el atrio que se desprende del vestíbulo principal del cual giran a 45º dos edificios que forman el conjunto.

El acceso al edificio es mediante un pórtico a dos aguas del cual se eleva el atrio en torno al cual, en la planta baja, se localizan la zona de atención, las circulaciones verticales y los servicios generales, como sanitarios, cafetería, cocina, archivo clínico, entre otros.


Del atrio se derivan circulaciones en forma radial hacia las áreas de admisión hospitalaria, oficinas administrativas, urgencias, cirugía, terapia intensiva, vestidores del personal, archivo clínico, casa de máquinas, entre otras; independientemente de que cada una tiene su respectivo acceso desde el exterior.


En el primer piso se desprenden dos cuerpos de forma simétrica que albergan el área de encamados y gineco-obstetricia, centralizándose el área de cuneros.

En el interior, las circulaciones se distinguen por el manejo de colores en los pisos.


En el conjunto predomina la horizontalidad, restándole pesadez con el atrio a dos aguas y una gran ventana de vidrio espejo. En las fachadas orientadas al poniente se emplearon circulacion porticadas para regular el paso de la luz.

Hermosillo, Sonora, México. 1993-1994.

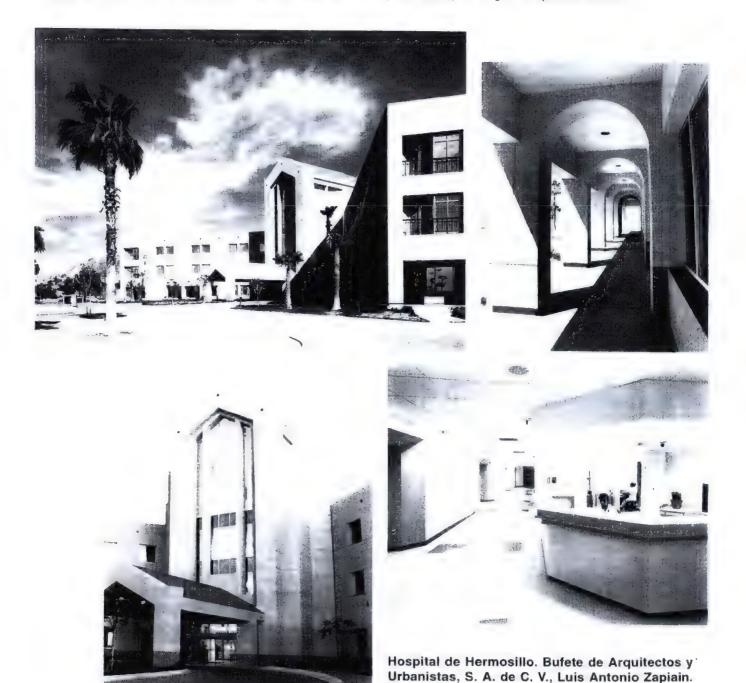

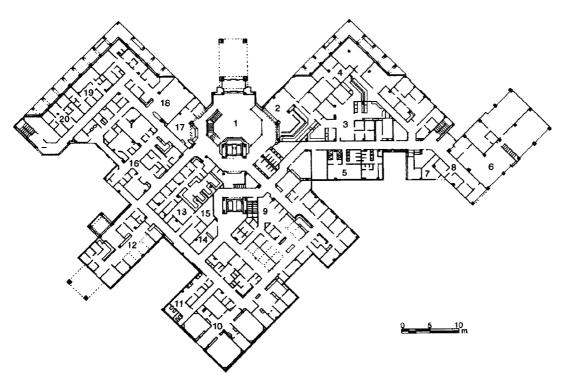

Planta baja

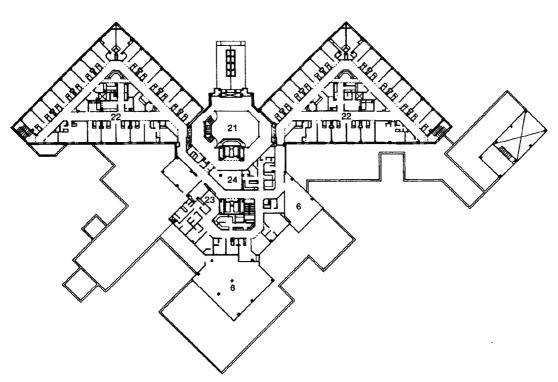



Planta tipo

- 1. Vestibulo principal
- 2. Cafetería
- 3. Cocina
- 4. Archivo clínico
- 5. Baños, vestidores del personal
- 6. Casa de máquinas
- 7. Morgue 8. Compras
- 9. Terapia intensiva
- 10. Cirugía
- 11. C.E.Y.E.
- 12. Laboratorio clínico
- 13. Urgencias
- 14. Botiquín 15. Biblioteca clínica
- 16. Imagenología
- 17. Medicina preventiva

- 18. Admisión 19. Fisioterapia
- 20. Oficinas
- 21. Atrio
- 22. Area encamados
- 23. Gineco-Obstetricia
- 24. Area de cuneros

Hospital de Hermosillo. Bufete de Arquitectos y Urbanistas, S. A. de C. V., Luis Antonio Zapiain. Hermosillo, Sonora, México. 1993-1994.

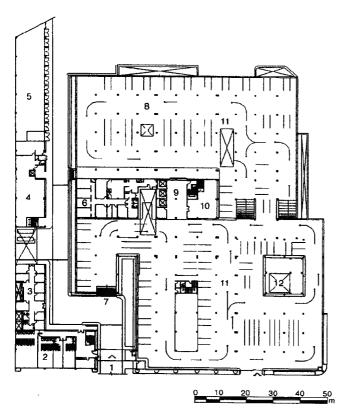


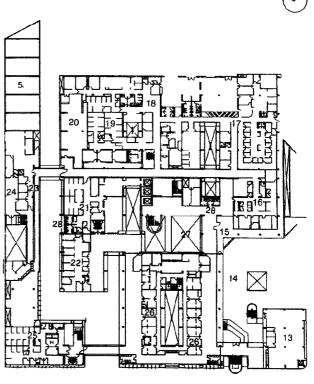

Planta sótano

Planta baja

- Acceso de personal y vehicular
   Sanitarios y vestidores
- 3. Conservación e intendencia
- 4. Almacén general
- 5. Casa de máquinas
- 6. Anatomía patológica
- 7. Rampa de acceso autos
- 8. Estacionamiento
- 9. Vestíbulo
- 10. Ropa sucia
- 11. Estacionamiento personal
- 12. Jardín
- 13. Farmacia
- 14. Plaza de acceso
- 15. Acceso principal
- 16. Imagenología
- 17. Urgencias 18. Tococirugía
- 19. Cirugía 20. C.E.Y.E.
- 21. Admisión y altas
- 22. Laboratorios
- 23. Nutrición y dietética
- 24. Almacén
- 25. Diálisis y hemodiálisis 26. Consulta externa
- 27. Vacío
- 28. Sanitarios
- 29. Auditorio
- 30. Area de hospitalización
- 31. Hospitalización de pediatría
- 32. Area de gobierno
- 33. Area de enseñanza
- 34. Apoyo administrativo
- 35. Azotea
- 36. Cuarto de aire acondicionado

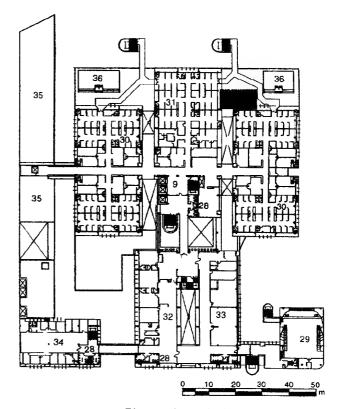

Planta primer nivel

En la zona sur de la Ciudad de México, sobre la avenida Félix Cuevas, está ubicado el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Hospital de Especialidades, perteneciente al ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado). Este hospital tiene sus orígenes en la década de los años cuarenta, cuando el arquitecto Kaim empezó la construcción de un hospital privado, pero no pudo terminar la obra por los elevados costos. No es sino hasta 1950 que a los arquitectos Landa se les encargó la adaptación de la estructura inconclusa del hospital para formar uno nuevo que diera servicio a maestros y a la vez tuviera una escuela de enfermería. Por el alto costo de la obra, ésta se terminó apenas en 1959. De esta manera funcionó durante más de tres décadas, hasta que surgió la necesidad de crear un Centro Médico Nacional.

La remodelación del edificio estuvo a cargo de dirección de proyecto: *Ernesto Velasco León* y *Enrique Mejía*; diseño de fachadas, cubiertas e integración plástica, escultor Juan Luis Díaz Nieto; edificio de hospitalización, García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C.; consulta externa, Ernesto Gómez Gallardo; arquitectura de paisaje, Lilia Guzmán y García; señalización D. I. Luis Equihua Zamora y Alberto Vega Munguía; oficinas, aulas, enseñanza e investigación, Antonio Recamier Montes. La solución del proyecto está basada en la incorporación al hospital de los equipos y sistemas de alta especialidad; convertirlo en un *edificio inteligente*; reforzar la estructura para simplificar la construcción; utilizar acabados dura-

bles y de escaso mantenimiento; usar sistemas constructivos de rápida instalación así como instalaciones registrables. Se crearon 13 salas de operaciones, 14 salas de imagenología, 19 laboratorios, así como servicios de medicina nuclear, perinatología, unidad de fisiología pulmonar, hemodinamía, unidad de quemados, radioterapia (4 salas), etc. Además, el hospital cuenta con 350 camas fijas y se pueden adaptar 62 más.


La solución arquitectónica logró satisfacer los requerimientos médicos a pesar de las restricciones que tenía el edificio, tanto en planta como en altura. La estructura fue reforzada desde el exterior y utilizada como elemento compositivo de fachada.

La división de las áreas de encamados con las circulaciones es mediante canceles de cristal, lo que permite que los pacientes tengan mayor aislamiento, pero a la vez mayor control visual del personal.


Se logró tener áreas públicas abiertas, algunas semicubiertas e interiores amplios. Se utilizaron cubiertas tridimensionales, las cuales producen un agradable microclima en su interior al tener vidrios serigrafiados, y a la vez permite el aprovechamiento de las azoteas como lugares jardinados.

Se creó un puente peatonal que comunica los edificios de hospitalización con el de consulta externa, con el mismo lenguaje estructural de la fachada.


El calentamiento de agua es a través de paneles solares ubicados en la azotea; con ello se obtiene un ahorro de hasta un 30% en el gasto de energéticos. El edificio cuenta también con una planta de tratamiento de aguas residuales.

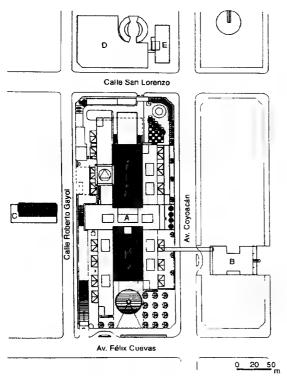

Planta de conjunto

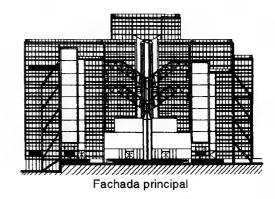


- A. Hospitalización
- B. Consulta externa
- C. Oficinas administrativas
- D. Investigación
- E. Enseñanza y auditorio

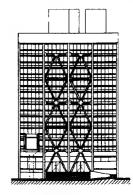


Fachada poniente




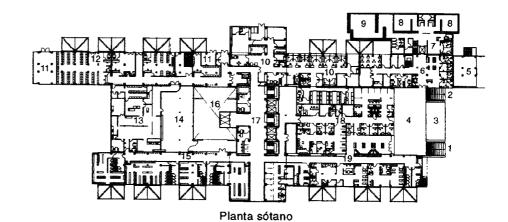


- 1. Acceso ambulancias
- 2. Salida de ambulancias
- 3. Subestación
- 4. Estacionamiento de ambulancias
- 5. Calderas
- 6. Administración
- 7. Sanitarios hombres y mujeres
- 8. Unidad de cobalto
- 9. Acelerador lineal
- 10. Anatomía patológica
- 11. Cuarto
- 12. Almacén
- 13. Cocina
- 14. Comedor 15. Baños y vestidores
- 16. Patio
- 17. Vestíbulo
- 18. Admisión continua
- 19. Urgencias pediátricas
- 20. Plaza de acceso
- 21. Informes
- 22. Cafetería 23. Banco de sangre
- 24. Imagenología
- 25. Radiografía 26. Resonancia magnética
- 27. Cómputo
- 28. Gobierno
- 29. Medicina nuclear
- 30. Laboratorio de nutrición parenteral
- 31. C.E.Y.E.
- 32. Laboratorio de urgencias
- 33. Casa de máquinas
- 34. Laboratorio de investigación
- 35. Fisioterapia
- 36. Urología
- 37. Auditorio
- 38. Caseta de proyección
- 39. Coordinación servicio de diagnóstico y tratamiento
- 40. Laboratorio clínico
- 41. Hematología y gastroenterología
- 42. Neurología y cardiología
- 43. Nefrología y endocrinología
- 44. Terapia intermedia
- 45. Medicina interna

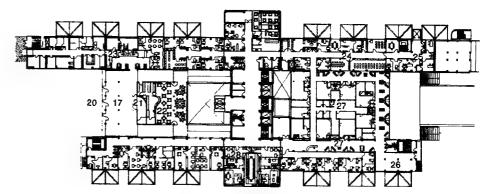

Planta baja

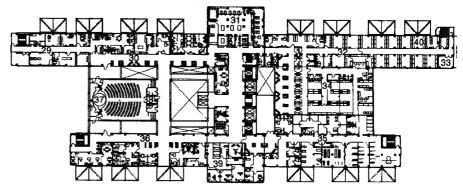


Planta primer nivel

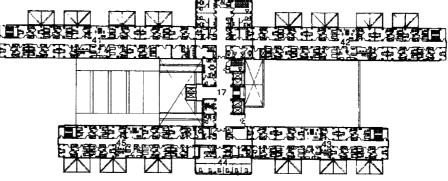


Planta segundo nivel


Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (ISSSTE) Hospitalización. García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. México D. F. 1994.

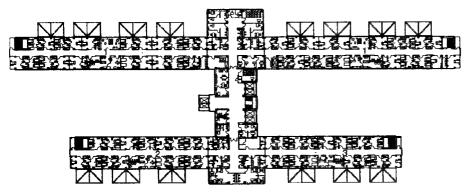


Planta tercer nivel

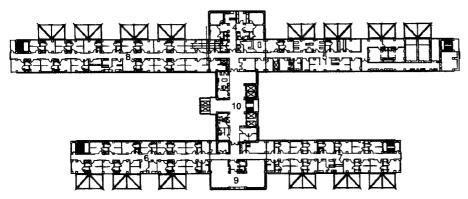

Planta cuarto nivel

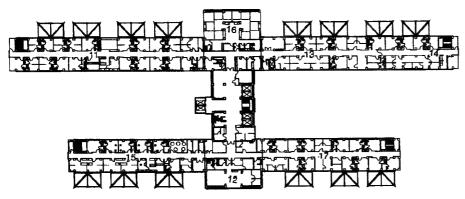


Planta quinto nivel

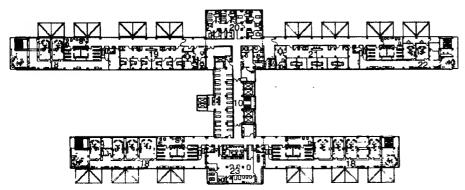


Planta sexto nivel

- 1. Oncología 2. Urología, cirugía constructiva
- 3. Neuriatología X
- 4. Medicina perinatal
- 5. Tococirugía6. Otorrinolaringología
- 7. Ginecología
- 8. Perinatología
- 9. Neonatología
- 10. Vestíbulo 11. Oftalmología cirugía cardiovascular y del tórax
- 12. Ťerapia intensiva neonatológica
- 13. Medicina interna, pediátrica, neurología pediátrica
- 14. Infectología
- 15. Cirugía pediátrica
- 16. Terapia intensiva pediátrica
- 17. Nefrología y oncología
- 18. Quirófano
- 19. Terapia postoperatoria
- 20. Unidad de trasplantes
- 21. Unidad coronaria
- 22. Hemodemia
- 23. C.E.Y.E.

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (ISSSTE) Hospitalización. García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. México D. F. 1994.

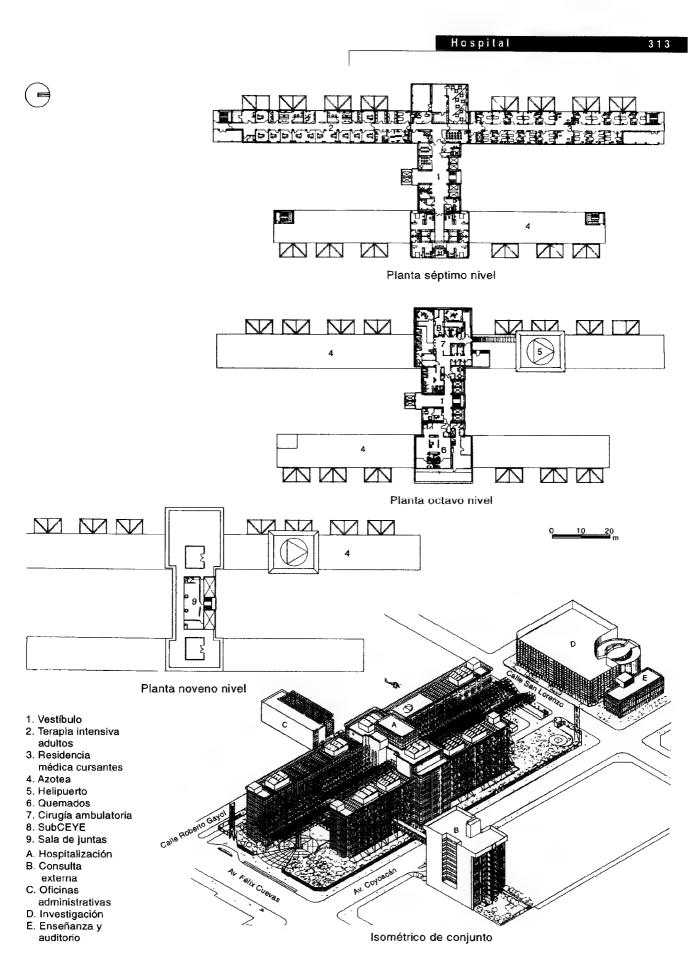


Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (ISSSTE) Hospitalización. García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. México D. F. 1994.

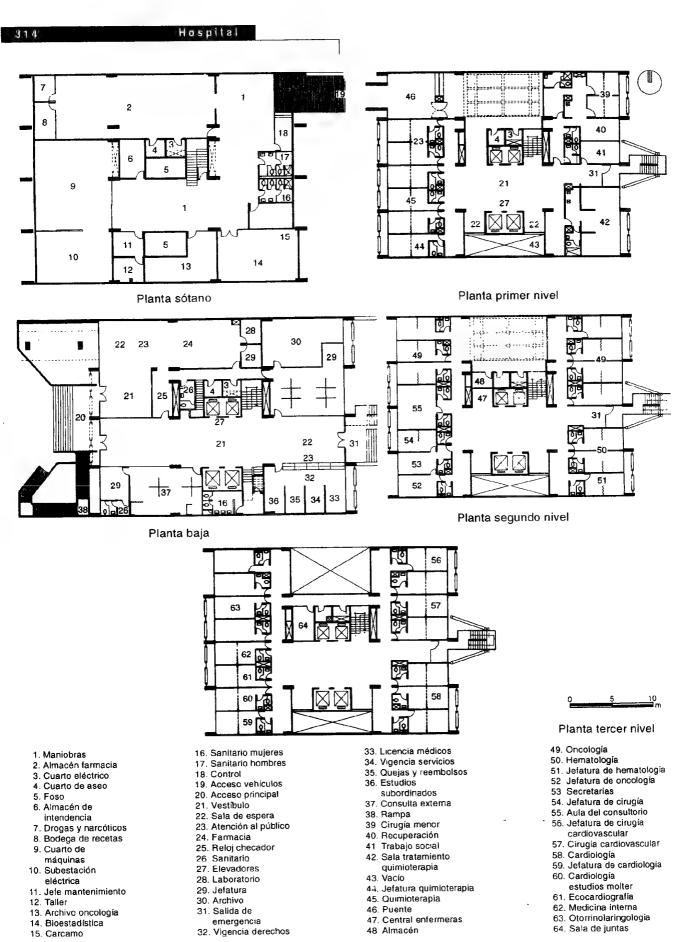


Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (ISSSTE) Consulta externa. Ernesto Gómez Gallardo. México D. F. 1994.




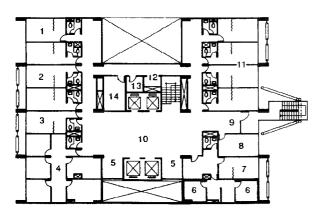


Planta cuarto nivel

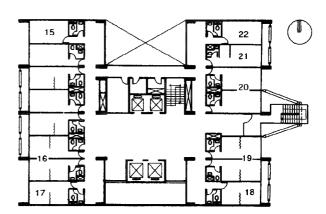


Planta quinto nivel

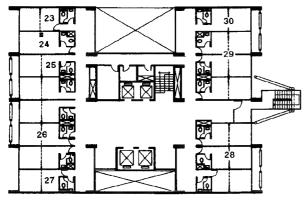

Planta sexto nivel

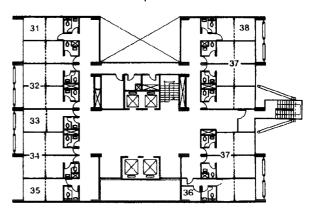

Planta séptimo nivel

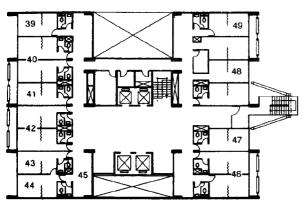

Planta octavo nivel

21 50 59 51 57 54 53 55 56 6 Planta noveno nivel


- 1. Jefatura de Foniatria
- 2. Foniatría
- 3. Pruebas vestibulares 4. Cubículos terapia
- 5. Sala de espera
- 6. Cámara
- sonoamortiguadora 7. Timpanometría Impedanciometría
- 8. Rayos X
- 9. Salida de emergencia
- 10. Vestíbulo
- 11. Ortopedia
- 13. Cuarto de aseo
- 14. Sala de juntas
- 15. Jefatura Oftalmología 16. Cirugía plástica
- 12. Cuarto eléctrico

- 17. Jefatura de cirugía plástica
- 18. Jefatura Nefrologia
- 19. Netrología 20. Bucodentomaxilar
- 21. Quirófano
- 22. Jefatura de bucodentomaxilar
- 23. Medicina del trabajo
- 24. Dietología
- 25. Infectología
- 26. Endocrinología 27. Jefatura de Endocrinología
- 28 Revisión pediátrica
- 29. Gineco-Obstetricia 30. Jefatura de Gineco-Obstetricia

- 31. Jefatura Neurología
- 32. Neurología
- 33. Medicina preventiva
- 34. Neurocirugía 35. Jefatura de
- Neurocirugia 36. Fotografía
- Dermatología
   Jefatura de
- Dermatología
- 39. Jefatura de
- Gastroenterología 40. Gastroenterología
- 41. Proctología Endoscopia
- 42 Cirugía pediátrica
- 43 Cirugia general 44. Jefatura de
- cirugía general
- 45. Secretaria

- 46. Clínica del dolor
- 47. Jefatura de clínica del dolor
- 48. Reumatología 49. Jefatura de
- Reumatología
- Jefatura de Neumologia
- 51. Neumología
- 52. Alergia
- 53. Exploración
- 54. Sala de pruebas
- y vacunas 55. Jefatura
- 56. Jefatura Psiguiatria
- 57. Aula
- Psiquiatria
- 59. Cámara Gressel 60. Observación

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (ISSSTE) Consulta externa. Ernesto Gómez Gallardo. México D. F. 1994.

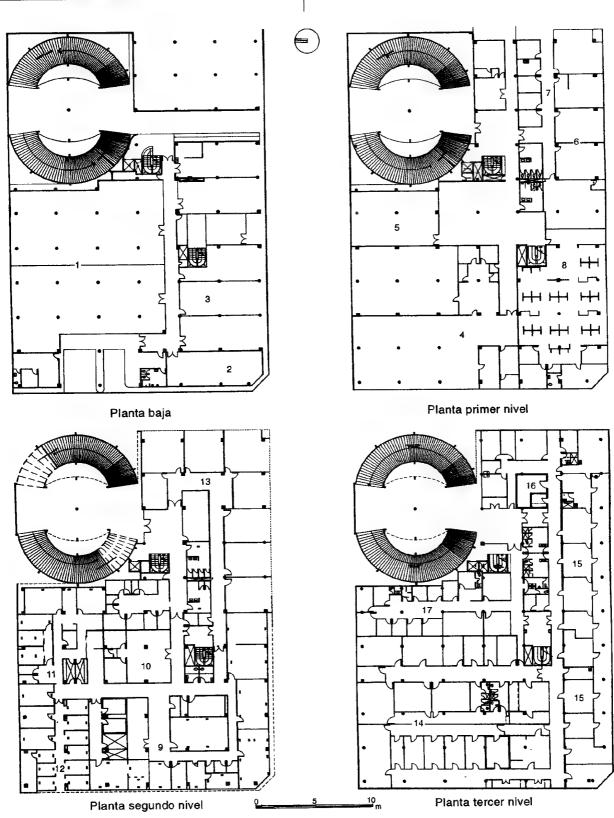

- 1. Almacén general
- 2. Imprenta
- 3. Laboratorio de mezclas
- 4. Biblio-hemeroteca
- 5. Aula para usos múltiples

- 6. Salas de
- proyecciones 7. Laboratorio de fotografía
- 8. Coordinación de enseñanza e investigación
- 9. Laboratorio de investigación
- 10. Histopatología 11. Cultivo
- de tejidos y genética 12. Cromatografía


- 13. Análisis y diseño
- 14. Bioterio
- 15. Cirugía experimental 16. Incinerador
- 17. Jefatura de cirugía

Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (ISSSTE) Investigación. Antonio Recamier Montes. México D. F. 1994.



Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (ISSSTE) Enseñanza y Gobierno. Antonio Recamier Montes. México D. F. 1994.



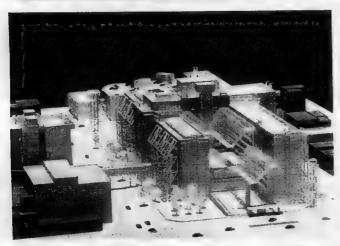








Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (ISSSTE). García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C.

1 5 pital 319







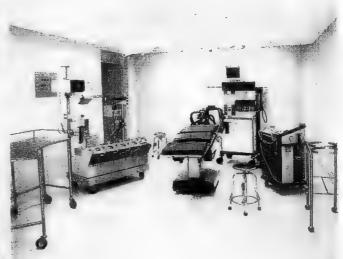




Centro Médico Nacional 20 de Noviembre (ISSSTE). García Formentí y Asociados Arquitectos, S. C. Enrique García Formentí. México D. F. 1994.

El Hospital de Especialidades No. 34 del IMSS, en Monterrey, Nuevo León (México), se compone por tres grandes cuerpos y una plaza. El acceso remata en la plaza donde se encuentra una escultura y la torre de hostpialización de siete niveles. El primer nivel aloja la farmacia y banco de sangre; posteriormente un vestíbulo se abre a las circulaciones verticales que llevan al área hospitalaria. A través de una galería de transición se transporta a los paciente de urgencias a los elevadores, al laboratorio, gabinete de diagnósticos y trasplante. El primer nivel del cuerpo posterior de diagnósticos y tratamiento, cuenta con los servicios de gammagrafía, radiología intervencionista, trasplantes, quirófano de cirugía a corazón abierto y tres zonas de cuidados intensivos que aceptan, además, una planta completa en el mismo nivel de la torre de hospitalización.

El segundo nivel, tiene una triple altura y un área arbolada. El área de consulta externa se une también a la plaza y después se ubicaron los serviicos de máquinas, lavandería y planta de tratamiento.


Sergio Mejía Ontiveros, autor del proyecto y en colaboración con Pedro Ramos, Jorge Loo, Marcial Huerta, Francisco Martínez y Daniel Azcárraga, diseñaron la techumbre de las circulaciones internas v zonas de estar por medio de bóvedas de arcos de medio punto. Los patios interiores permiten la iluminación natural y visibilidad.

El conjunto cuenta con cinco entradas independientes a las instalaciones; la entrada de ambulancias se encuentra al sur y llega al edificio de diagnósticos. El patio de maniobras se encuentra en la parte sur. El estacionamiento se encuentra dividido en secciones en cada zona.

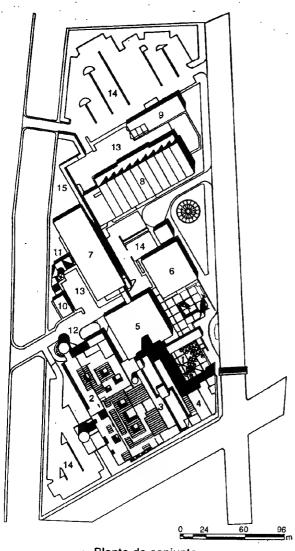

Planta de conjunto


- Plaza de acceso
- 2. Servicios de diagnóstico y tratamiento
- 3. Hospitalización
- 4. Gobierno, enseñanza v auditorio
- Consulta externa
- 6. Unidad de medicina familiar No. 26

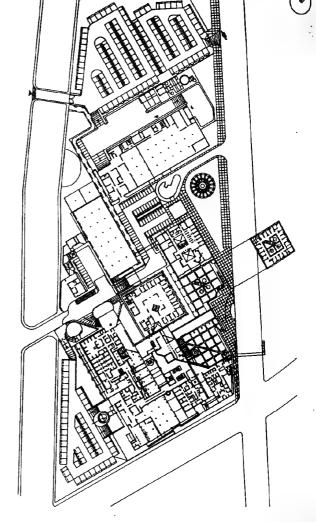

Planta general

- 7. Casa de máquinas
- 8. Lavandería
- 9. Planta de tratamiento
- 10. Conmutador
- 11. Manifold basura
- 12. Pórtico de ambulancias
- 13. Patio de maniobras
- 14. Estacionamiento

Hospital de Especialidades de Monterrey (IMSS). Arquinteg. Sergio Mejía Ontiveros; colaboradores: Pedío Ramos, Jorge Loo, Marcial Huerta, Francisco Martínez, Daniel Azcárraga. Monterrey, Nuevo León, México. 1994.

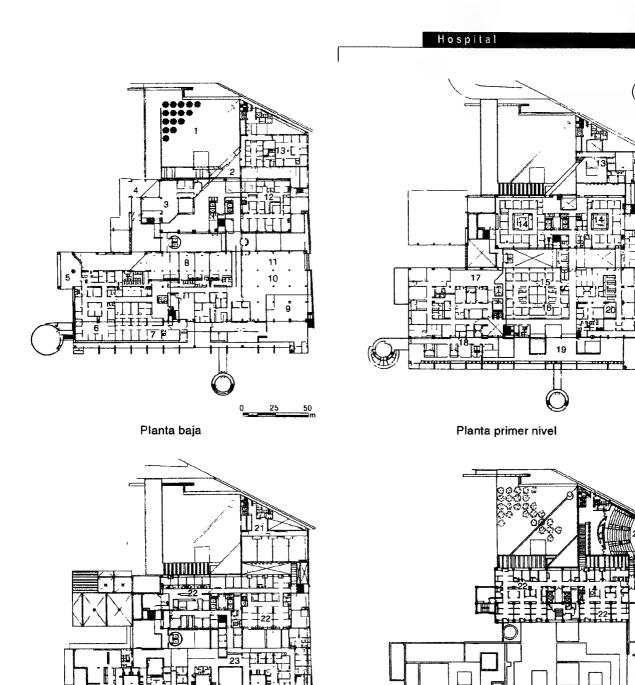

Planta segundo nivel

- 1. Plaza de acceso
- 2. Vestíbulo
- 3. Farmacia
- 4. Acceso de servicio
- 5. Pórtico de ambulancias
- 6. Urgencias7. Anatomía patológica
- 8. Baños y vestidores del personal

50


- 9. Almacén
- 10. Cocina
- 11. Comedor
- 12. Banco de sangre
- 13. Gobierno y enseñanza

- 14. Cuidados intensivos
- 15. Terapia neumológica
- 16. Terapia intermedia
- 17. Medicina nuclear
- 18. Radiología intervencionista
- 19. C.E.Y.E. 20. Cirugía


- 21. Enseñanza
- 22. Hospitalización
- 23. Consulta externa
- 24. Auxiliares de diagnóstico
- 25. Auxiliares de tratamiento
- ugía 26. Auditorio

Planta tercer nivel

Hospital de Especialidades de Monterrey (IMSS). Arquinteg. Sergio Mejía Ontiveros; colaboradores: Pedro Ramos. Jorge Loo. Marcial Huerta. Francisco Martínez. Daniel Azcárraga. Monterrey, Nuevo León, México. 1994.

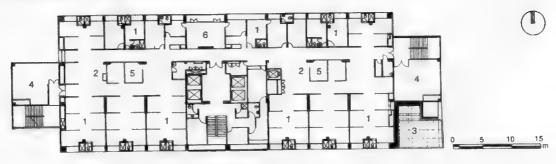

Planta tipo

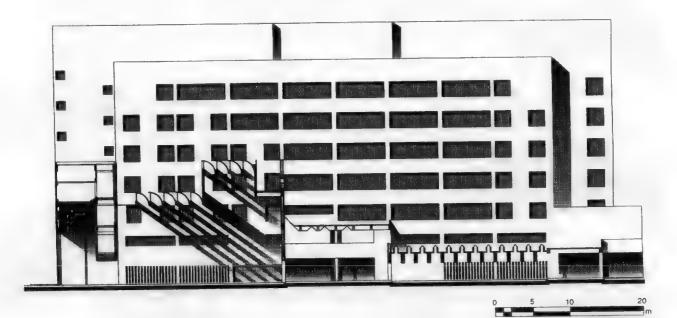

- 1. Encamados
- 2. Central de enfermeras

- 3. Terraza
- 4. Cuarto de aire acondicionado

- 5. Consultorio y curaciones
- 6. Śala de dia



Hospital de Especialidades de Monterrey (IMSS). Arquinteg. Sergio Mejía Ontiveros; colaboradores: Pedro Ramos, Jorge Loo, Marcial Huerta, Francisco Martínez, Daniel Azcárraga. Monterrey, Nuevo León, México. 1994.




Hospital







Hospital de Especialidades de Monterrey (IMSS). Arquinteg. Sergio Mejía Ontiveros; colaboradores: Pedro Ramos. Jorge Loo. Marcial Huerta, Francisco Martínez, Daniel Azcárraga. Monterrey, Nuevo León, México. 1994.

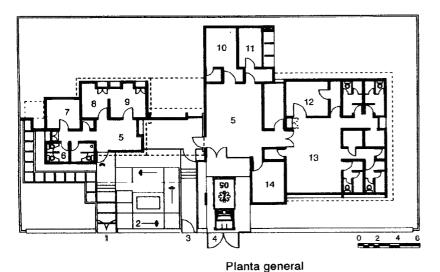



- 1. Acceso peatonal
- 2. Acceso vehicular
- 3. Acceso de servicio
- 4. Acceso de ambulancias
- 5. Sala de espera
- 6. Sanitarios
- 7. Almacén y farmacia
- 8. Consultorio
- 9. Exploración
- 10. Rayos X
- 11. Laboratorio de muestras
- 12. Sala de curación
- 13. Sala de observación
- 14. Consultorio de urgencias


Unidad de Medicina Familiar tipo "A". José Avila. Guerrero Negro, Baja California Sur, México. 1994.

La idea de realizar una clínica-casa nace de general ambientes agradables y confortables para pacientes enfermos de SIDA. La *Casa de Tina* es un proyecto realizado por *Manuel Mestre* para hospedar enfermos de dicho padecimiento en fase terminal.

La delicada situación y estado de ánimo de los pacientes ha llevado a pensar especialmente y estudiar los espacios y remates visuales del inmueble, ya que aquí se manifestará el desenlace de la enfermedad y de la vida de un ser humano. Los techos tienen un diseño característico así como los jardines, ya que los enfermos pasarán contemplándolos largos ratos.

La atención médica es la denominada blanda por que se suministra un mínimo de medicamentos y no se considera el mantenimiento de la vida artificialmente. El proyecto consta de doce habitaciones individuales o dobles con acceso directo a las zonas verdes y terrazas para tomar el sol. Estas están distribuidas en dos alas, complementadas con una central de enfermeras. También hay áreas de esparcimiento, sala de juegos y sala de T. V., así como una capilla.

El acceso es mediante un vestíbulo de donde se distribuyen las diversas zonas hacia las habitaciones por medio de una columnata, hacia el comedor, la sala de visitas, los gabinetes de atención y el comedor de enfermeras. En la planta alta de este volumen se encuentra la administración y las respectivas habitaciones para los empleados. El área de lavandería, cocina, almacenes y patio de servicios se encuentra más independiente.

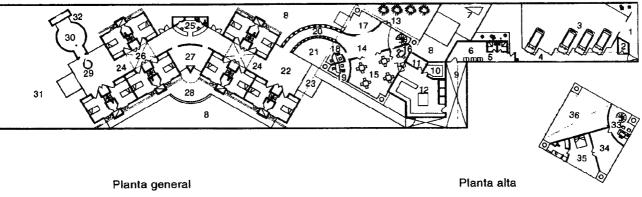

- 1. Acceso
- 2. Caseta de control
- 3. Estacionamiento
- 4. Acceso cubierto 5. Reloi checador
- 6. Lavandería
- 7. Escultura
- 8. Jardín
- 9. Patio 10. Almacén

- 11. Comestibles
- 12. Cocina
- 13 Acceso
- 14. Vestibulo
- 15. Comedor
- 16. Comedor
- enfermeras
- 18. Consejero 19. Terapista
- 17. Estancia de visitas
- 20. Columnata
- 21. Jardín con fuente
- 22. Cuarto de juegos
- 22. Cuario 23. Terraza
- 24. Habitaciones
- 25. Estación de
- 26. Domo
- 27. Sala de T.V.
- 28. Asoleadero
- 29. Santo

- 30. Capilla
- 31. Huerta
- 32. Vitral
- 33. Recepción enfermeras
- 34. Estancia del administrador
- 35. Recámara
- 36. Vacío

El Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno se encuentra ubicado en el kilómetro 5 de la carretera México-Puebla (México).

Para la realización de este proyecto, el Sector Salud encargó el proyecto a *Gorshtein Fasja Arquitectos S. C.*, siendo realizado por *Salomón Gorshtein Kolteniuk, Elías Farsja Lobatón y José Fábregas Nielsen*, en colaboración con Enrique Wolpert y Juan Albert Esteban.

Este hospital debía contar con condiciones muy especiales para poder dar un trato adecuado a los enfermos. Es por ello que uno de los elementos más importantes por considerar en el diseño fue el que hubiera una correcta operación del cuidado de los enfermos por parte del personal, y como ejemplo de ello se encuentran los baños, donde la salida de agua en las regaderas es accionada por un cuidador. Por seguridad de los enfermos fueron utilizados acrí-


licos en ventanas, en lugar de vidrios; se pulieron los cantos de aristas peligrosas y se clausuraron algunas ventanas para impedir accidentes, etc.

La planta arquitectónica tiene forma rectangular y, con excepción de los volúmenes de los baños de empleados, lavandería y cuarto de máquinas, es simétrica.

La planta consta de un gran patio central de forma rectangular para el esparcimiento de los enfermos. En el extremo está la zona de dormitorios, la cual cuenta con área de camas con una capacidad de 32 usuarios, baños y una sala de visitas. Un bloque idéntico se localiza en el otro extremo.

En la parte inferior del edificio se encuentra la zona de acceso, el taller de terapia, así como la dirección, la cual cuenta con vista al patio central. En la parte superior está el comedor, cocina y consultorio médico.

- 1. Acceso
- 2. Vestíbulo interior
- 3. Patio
- 4. Control de dormitorios
- 5. Vestíbulo de dormitorios
- 6. Dormitorios
- 7. Sala de visitas
- 8. Sanitario de internos
- 9. Dirección
- 10. Taller de terapia
- 11. Jardines
- 12. Consultorio
- 13. Cirugía
- 14. Cocina
- 15. Comedor de internos
- 16. Sanitarios de personal
- 17. Residente
- 18. Lavandería
- 19. Cuarto de máquinas
- 20. Area común de servicios

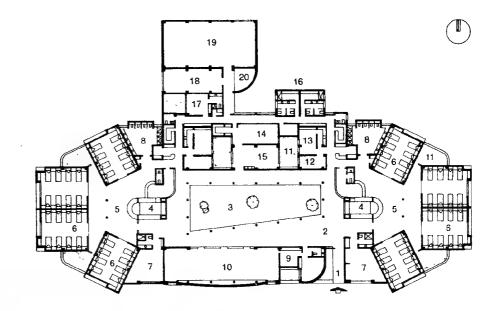

Planta general





Hospital Psiquiátrico Samuel Ramírez Moreno. Gorshtein Fasja Arquitectos, S. C. Salomón Gorshtein Kolteniuk, Elías Farsja Lobatón, José Fábregas Nielsen; colaboradores: Enrique Wolpert, Juan Albert Esteban. Km. 5, Carretera México-Puebla, México. 1995.









Hospital General Regional No. 1 Gabriel Mancera (IMSS). Prodiana. Félix Salas Guerrero; colaboradores: Eduardo Muñoz, Javier Castillo, Salvador Espinoza, Guillermo Arellano y Ramiro Sánchez. México D. F. 1996.





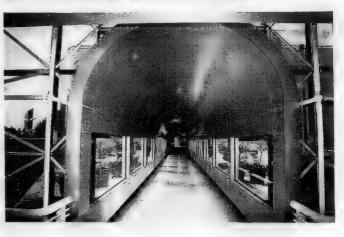




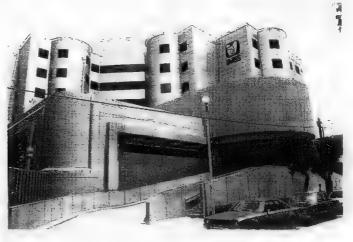





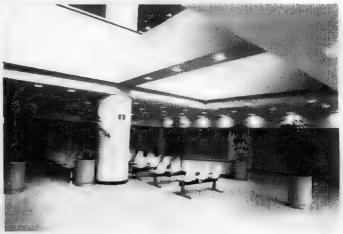



Hospital General Regional No. 1 Gabriel Mancera (IMSS). Prodiana. Félix Salas Guerrero; colaboradores: Eduardo Muñoz, Javier Castillo, Salvador Espinoza, Guillermo Arellano y Ramiro Sánchez. México D. F. 1996.

El Hospital General Regional No. 1 Gabriel Mancera posee una importancia histórica relevante. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, adquiriró un hotel al cual transformó para ponerlo al servicio de los trabajadores en 1948. Fue este el primer hospital del IMSS. La maternidad contaba con 298 camas. En 1955 se amplió a 311; entre 1959 y 1962 se abrió la unidad tocoquirúrgica, y alcazaron las 403 camas junto con las áreas de ginecología y obstetricia. Debido al sismo de 1985, un estudio estructural detectó problemas graves. Se calculó el costo de la reparación, el cual era muy elevado, por lo que se decidió demolerlo y construir uno nuevo. Las exigencias del momento requerían un proyecto en corto tiempo, por lo que se convocó a un concurso para desarrollarlo en cuatro meses. La firma Prodiana, encabezada por Félix Salas Guerrero, y con la colaboración de Eduardo Muñoz, Javier Castillo, Salvador Espinoza, Guillermo Arellano y Ramiro Sánchez fueron los ganadores para llevar a cabo su diseño.

Mientras tanto, una sección funcionaba en el Centro Médico, y una parte seguía atendiendo enfermos. Después de la demolición, al cambiar el sexenio hubo problemas presupuestales para su terminación. Se adquirieron terrenos colindantes para contar con más area.

En una manzana de forma trapezoidal formada por las calles Xola, Nicolás San Juan, Pedro Romero de Terreros y el Eje vial Gabriel Mancera, el nuevo proyecto, terminado de construir en 1996, comprende básicamente tres cuerpos colocados en un eje longitudinal paralelo a la calle Nicolás San Juan. El edificio B, de planta casi cuadrada, corresponde a consulta externa y posee un amplio acceso mediante una plaza, que además integra al Teatro Julio Prieto. solución acertada al respetar su arquitectura y darle su importancia (también fue el primero con que contó el IMSS). Atravezando este edificio, en el primer nivel un puente comunica con el edificio A de hospitalización, cuyas proporciones son las mayores, tanto en altura como en pianta y ocupa la parte central de la manzana (casi un tercio de ésta), con accesos a ambos lados. La casa de máquinas y estacionamiento corresponde al edificio C, comunicado con el B en la planta baja por un corto pasillo en la sección menor de su planta rectangular. El lado opuesto tiene un acceso vehicular desde la calle.

La plaza de acceso es generosa, con una escalinata desarrollada en varias secciones que no permiten apreciar que se asciende 2.10 m sobre el nivel de las calles. Se encontró la solución al elevar los edificios y aprovechar el sótano sin que se excave demasiado, por los problemas estructurales de aguas freáticas que esto trae consigo.

El edificio B posee un atrio en la parte central alrededor de la cual se organizan las salas de espera y 35 consultorios, dispuestos en una planta en U alrededor del atrio. Una escalera con barandal semicurvo remata el acceso principal. La techumbre del

atrio está formada por un vitral titulado Quinto Sol, obra de Salvador Pinoncelly que consiste en un módulo cuadrado cuyo diseño abstrae el astro solar y se repite en piezas enteras o en mitades. Su propiedad translúcida permite que se ilumine todo el interior, y contar con una isleta central circular donde se colocaron diversas macetas con plantas sobre una rejilla para que la luz se transmita hasta el sótano, donde se encuentra el estacionamiento para el público. Este edificio cuenta en planta baja con un auditorio, cafetería pública y archivo clínico.

El edificio A es el que más llama la atención. Su mayor altura y su ubicación central obedecen a la intención de lograr una transición gradual de alturas. En sus orientaciones Norte y Poniente se proyectaron grandes atrios con fachada de estructura tridimensional. Mediante estos grandes espacios internos, se evita el extremo frío del Norte y lo caluroso del Poniente y se obtienen colchones térmicos; el interior tiene una gran cantidad de luz natural. En cambio, los cuartos se orientan hacia el Oriente y el Sur; por ello es que los pisos superiores de este edificio se desarrollan en una planta trapezoidal consalientes en semicírculo, colocados a 45º en relación con la ortogonalidad de los otros edificios de su misma planta baja.

La estación de enfermeras es muy funcional, ya que se reparten núcleos que atienden máximo a 25 pacientes; así se evitan grandes recorridos y se tiene un control visual cercano. Los pacientes críticos poseen los cuartos situados detrás de la estación, en contacto directo con las enfermeras. La solución del cuarto tipo es diferente a la de otros hospitales. Tiene 6 camas, colocadas tres frente a otras tres; el baño se localiza en el fondo del cuarto, precisamente en las salientes semicirculares que se acusan en fachada. La ventilación e iluminación es natural.

Entre las aportaciones del partido destaca la separación de las vialidades y las circulaciones peatonales internas del cuerpo médico en relación con el público. Para ello se colocaron estratégicamente dos tipos de elevadores: un modelo de gran velocidad para camillas, por lo que cuenta con un área generosa, pero no puede llenarse de personas, va que rebasan el límite del peso; el otro tipo de elevador para público posee un límite de carga superior. Para servicio se instalaron varios montacargas que comunican independientemente los alimentos con la cocina, los difuntos y la ropería destinada a lavandería. Un ducto de ropa sucia posee entradas en cada piso y salida en el semisótano. En la planta baja del mismo edificio A está el acceso a urgencias. La vialidad vehicular tiene una rampa para ambulancias. Un volado semicircular techa esta área.

En cuanto al estacionamiento, el del personal se encuentra en un edificio construido exprofeso para ello (edificio C), cuya entrada se encuentra en la calle opuesta a la plaza de acceso. El primer, segundo, tercer nivel y azotea se comunican mediante rampas internas vehiculares. La planta baja se destinó a cuarto de equipos y casa de máquinas.

Se respetaron normas ecológicas por lo que se incluyeron en el mobiliario grupos de botes de basura clasificada en cuatro depósitos: papel y cartón, vidrio, plástico y varios.

Para lograr una imagen de estabilidad se emplearon precolados en los basamentos de los edificios. Grandes superficies vidriadas denotan la posición de los atrios internos. Se empleó alucobon para forrar algunas secciones de fachada, especialmente la parte de los cuartos, material que enfatiza su contemporaneidad e imagen renovada del hospital.

En los acabados se consideró una paleta reducida de materiales, con preferencia en colores claros. Detalles pequeños de madera le confieren calidez. Algunos muebles no fueron seleccionados por los proyectistas, por lo que las camas y algunos elementos son tradicionales.

En las instalaciones se consideraron todas las ventajas que significa tener un hospital tecnificado y computarizado, como edificio inteligente.

Las ventanas cuentan con una trampa de aire mediante su perfil de sifón. Para la iluminación del hospital se consideraron criterios ambientales, con ahorro de hasta un 30%; se instalaron salidas de luz fluorescente (de 13 y 32 W) con lámparas pequeñas distribuyéndose a lo largo de las circulaciones. El aqua pluvial se capta en las azoteas y se inyecta al subsuelo a través de un pozo de absorsión ubicado a una profundidad de 120 m. Las llaves de suministro de aqua tienen sensores infrarrojos para que funcionen con manos libres y se evite el mal uso; su consumo es de 10 l/s, se ahorra un 40% en comparación con otros hospitales. La presión del agua se obtiene de un equipo hidroneumático con bombeo programado. La cisterna es tradicional, una planta da tratamiento a las aguas negras. Cuenta con el equipo necesario para los gases de uso en medicina: aire comprimido, óxido nitroso y oxígeno.

Dentro del criterio estructural se consideró realizar estudios de mecánica de suelos. Se determinó llegar al subsuelo hasta una profundidad de 7 m, construyendo tablaestacados en las colindancias para contener la tierra. El peso del edificio se transmite al subsuelo mediante pilotes de fricción. Las columnas y trabes son de concreto armado. Para evitar la filtración de agua freática cuenta con un doble muro; la filtración hacia el exterior se recolecta mediante celdas y se inyecta al pozo.

El cuerpo médico, acostumbrado a los proyectos tradicionales del hospital anterior y de otros semejantes, tuvieron sensaciones de sorpresa y desconcierto en un inicio, aspectos que desaparecieron al apreciar positivamente la comunidad del inmueble.

Sus servicios y datos generales son:

Número de derechohabientes	212 000
Número de camas	212
Personal empleado	1 753
Terreno	15 980 m <sup>2</sup>
Construcción	45 383 m <sup>2</sup>
Cajones de estacionamiento	345

Cirugía: 6 salas, una más en urgencias.

Imagenología: fluoroscopios, ultrasonido, mastografía, tomografía, ortopantografía, rayos X (fijos y móviles), sistema de arcos.


Gabinetes auxiliares de diagnóstico: electroencefalografía, ecocardiografía, prueba de esfuerzos y angiografía, neurología, oftalmología, audiología, patología, clínica endoscópica, hemodiálisis.

Hospitalización: cuidados continuos.

Consulta externa: endocrinología, neumología, neurología, psiquiatría, reumatología, medicina interna, maxilofacial, ortopedia, otorrinolaringología, oftalmología, cirugía general, angiología, proctología, urología, apoyos clínicos de psicología y audiología.

Enseñanza: bibliohemeroteca, cuatro aulas de capacitación a personal y apoyo a derechohabientes.

- Edificio de hospitalización
- 2. Consulta externa
- 3. Plaza de acceso
- 4. Teatro Julio Prieto
- 5. Eje vial 4 Sur Xola6. Calle Nicolás San Juan
- 7. Calle interior
- 8. Rampa de ambulancias
- 9. Guardería
- 10. Casa de máquinas v estacionamiento
- 11. Éje vial 2 Poniente Gabriel Mancera
- 12. Calle Pedro Romero de Terreros

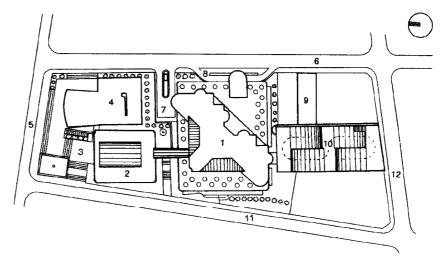

Planta de conjunto

Hospital General Regional No. 1 Gabriel Mancera (IMSS). Prodiana. Félix Salas Guerrero; colaboradores: Eduardo Muñoz Javier Castillo Salvador Espinoza. Guillermo Arellano v Ramiro Sánchez. México D. F. 1996.












Hospital General Regional No. 1 Gabriel Mancera (IMSS). Prodiana. Félix Salas Guerrero; colaboradores: Eduardo Muñoz, Javier Castillo, Salvador Espinoza, Guillermo Arellano y Ramiro Sánchez México D. F. 1996.

ospital




Hospital General Regional No. 1 Gabriel Mancera (IMSS). Prodiana. Félix Salas Guerrero; colaboradores: Eduardo Muñoz, Javier Castillo, Salvador Espinoza, Guillermo Arellano y Ramiro Sánchez. México D. F. 1996.

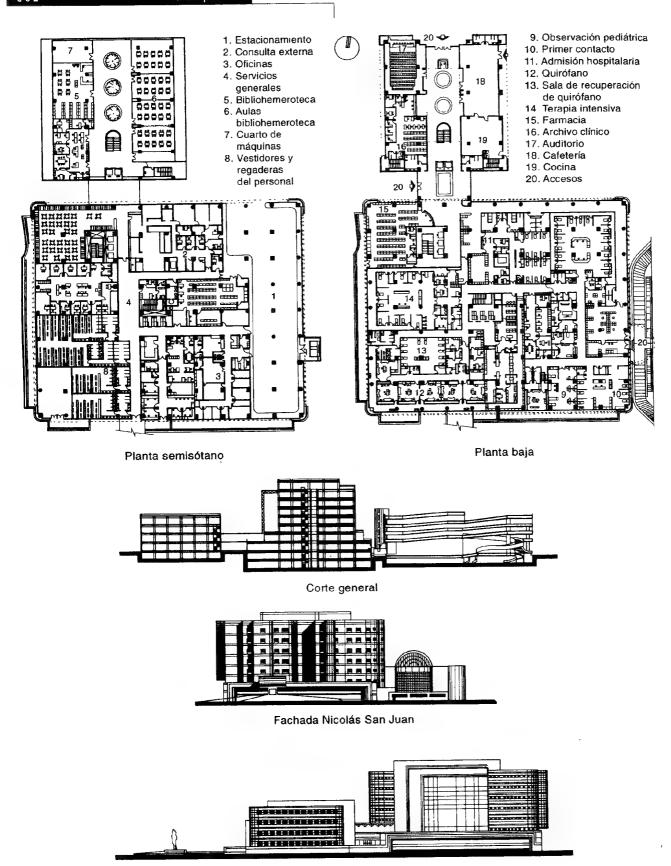

Fachada Gabriel Mancera

Hospital General Regional No. 1 Gabriel Mancera (IMSS). Prodiana. Félix Salas Guerrero; colaboradores: Eduardo Muñoz Javier Castillo. Salvador Espinoza, Guillermo Arellano y Ramiro Sánchez. México D. F. 1996.

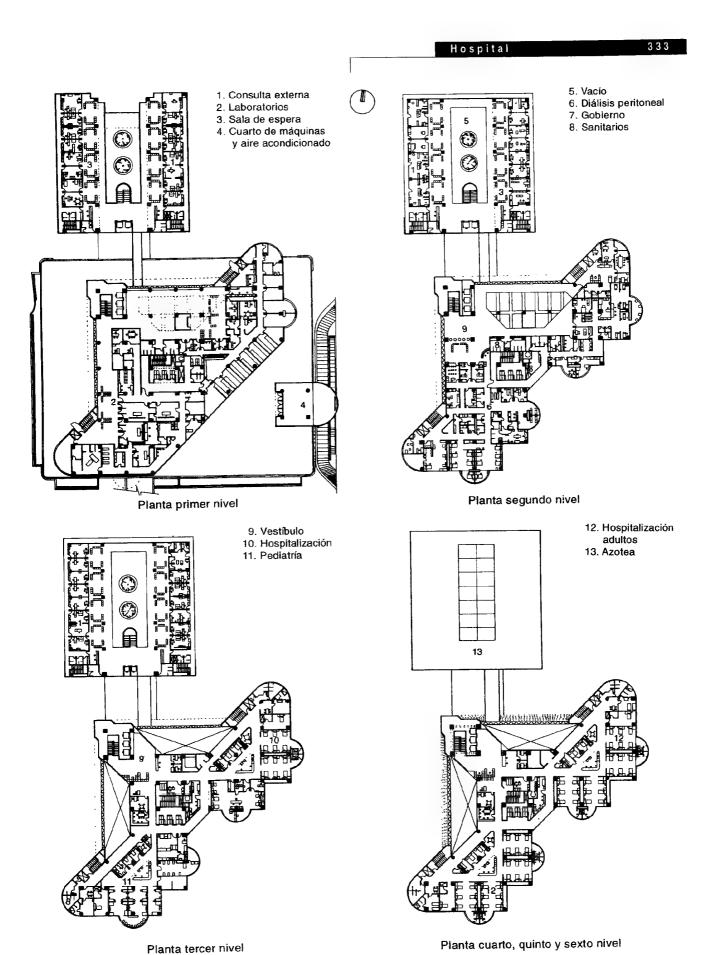


Hospital General Regional No. 1 Gabriel Mancera (IMSS). Prodiana. Félix Salas Guerrero; colaboradores: Eduardo Muñoz, Javier Castillo, Salvador Espinoza, Guillermo Arellano y Ramiro Sánchez. México D. F. 1996.

La Unidad de Medicina Familiar para 24 000 derechohabientes del IMSS, en San Juan Atlamica (Estado de México, México) surgió como proyecto prototipo con el fin de tener un mejoramiento técnico y humanitario para dar atención médica de primer nivel.

Para tener un mínimo tiempo de espera de los usuarios, esta clínica da atención programada por medio de citas, lo que reduce considerablemente los tiempos de espera y mejora la calidad de la atención.

Esta unidad cuenta con 417.11 m<sup>2</sup>, y se tuvo un cuidado especial al diseñar sus espacios, apoyados por equipos de diagnóstico y tratamiento de la más alta tecnología con el fin de proporcionar el mayor confort y funcionamiento adecuado a los usuarios.

El edificio cuenta con tecnología de punta, tanto informática como médica, ya que está apoyada con un sistema de red por los especialistas más reconocidos por la institución. El proyecto lo realizó Alejandro Rebolledo Zenteno.

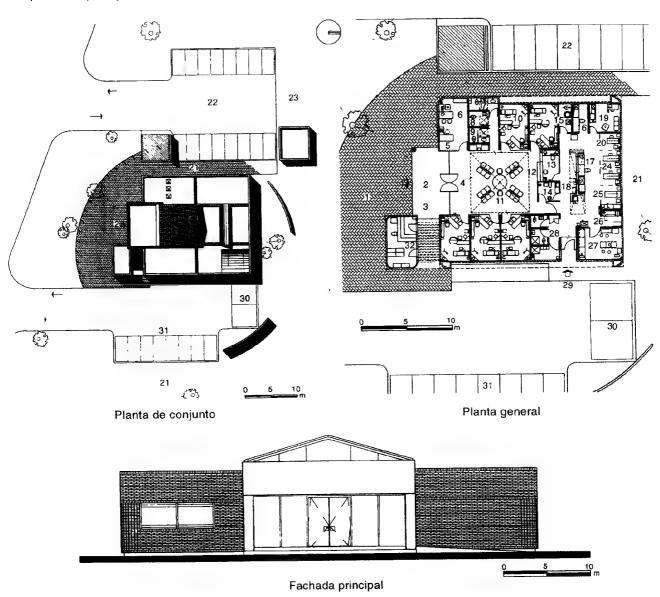


- 1. Plaza de acceso
- 2. Acceso principal
- Pórtico
- 4. Vestibulo 5. Auxiliar
- 6. Oficina del administrador
- 7 Sanitario público hombres
- 8. Sanitario público discapacitados

- 9. Sanitario público mujeres
- 10. Consultorio
- 11. Sala de espera
- 12. Control
- 13. Cuarto inteligente
- 14. Somatometría 15. Aseo y séptico
- 16 Química seca
- Trabajo de enfermeras


- 18. Equipo rodable
- 19. Cuarto médico
- 20. Observación de pediatría
- 21. Jardın
- 22. Estacionamiento público
- 23. Patio de maniobras
- 24 Observación adultos
- 25. Diagnóstico y tratamiento

- 26. Central de equipo y esterilización 27. Sala mixta
- 28. Baño y vestidor del personal
- 29. Acceso de camillas
- 30. Estacionamiento para ambulancias
- 31. Estacionamiento para el personal
- 32. Farmacia

Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios (IMSS). Espacio Consultores. Alejandro Rebolledo Zenteno. San Juan Atlamica, Estado de México, México. 1996.

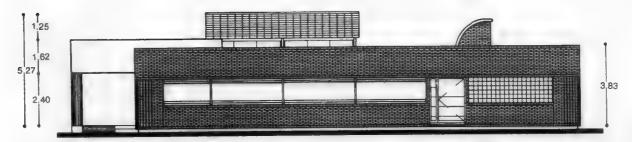

Fachada lateral

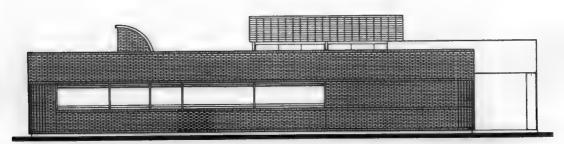


Fachada lateral









Unidad de Medicina Familiar de 5 consultorios (IMSS). Espacio Consultores. Alejandro Rebolledo Zenteno. San Juan Atlamica, Estado de México, México. 1996.

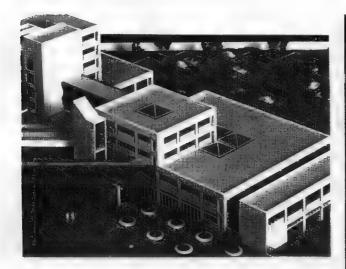


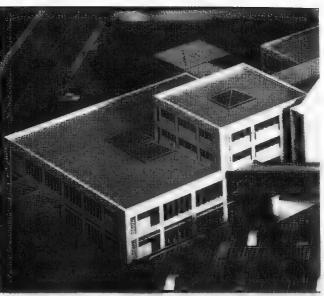

Hospital General de Zona Texcoco (IMSS). García Formentí y Arquitectos Asociados, S. C. Enrique García Formentí, Vicente Camaño, Julio Mendoza, Adolfo Ramírez. Texcoco, Estado de México, México. 1996.

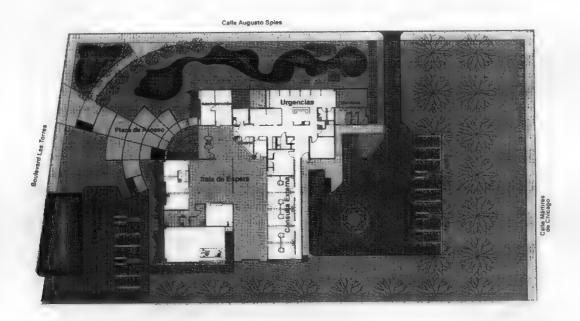

Planta general




Fachada principal

Unidad de Medicina Familiar 5 consultorios (IMSS). Básica, S. A. de C. V. Francisco Torija Guerrero. Monclova, Coahuila, México. 1996-1997.


Hospital 337

- 1. Vestíbulo principal
- 2. Sala de espera general
- 3. Control de cirugía
- 4, Privado
- 5. Jefe
- 6. Sala de juntas
- 7. Laboratorio de gases
- 8. Lavado
- 9. Central de enfermeras
- 10. Circulación
- 10. Circulación
- 11. Area encamados
- 12. Area quirófanos13. Tina
- 14. Residente
- 15. Almacén
- 16. Séptico
- 17. Ropería
- 18. Contenedores
- 19. Patólogo
- 20. Laboratorio de patología
- 21. Archivo
- 22. Area de secretarias
- 23. Area de lectura
- 24. Sala de estar doctores
- 25. Bodega de equipo


- 26. Baños y vestidores de doctores
- 27. Baños, vestidores de doctoras
- 28 Transfer
- 29. Baño y vestidor de enfermeras
- 30. Cocineta
- 31. Sala de estar enfermeras
- 32. Sala de preoperatorio
- 33. Insumos
- 34. Control
- 35. Cuarto oscuro
- 36. Sala recuperación
- 37. Oficina
- 38. Lavado y esterilización
- 39. Control y empaque
- 40. Esterilización y guardado
- 41. Cirugía ambulatoria
- 42. Bodega
- 43. Unidad Terapia intensiva
- 44. Informes
- 45. Supervisores
- 46. Esterilizadores
- 47. Terraza

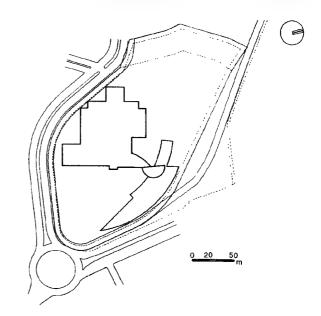


Planta de conjunto

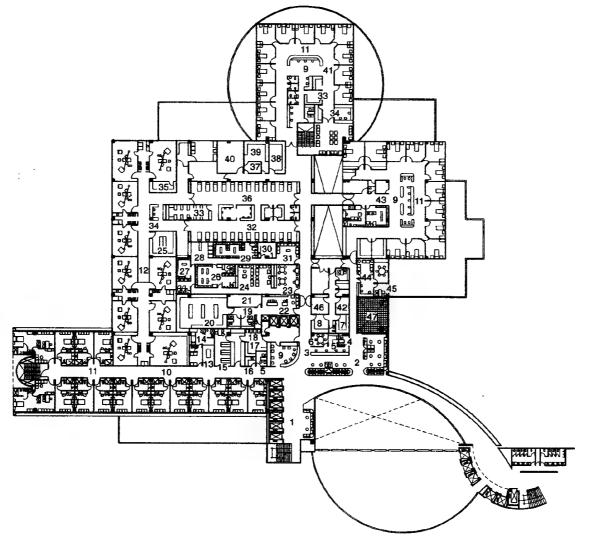

Planta primer nivel hospitalización

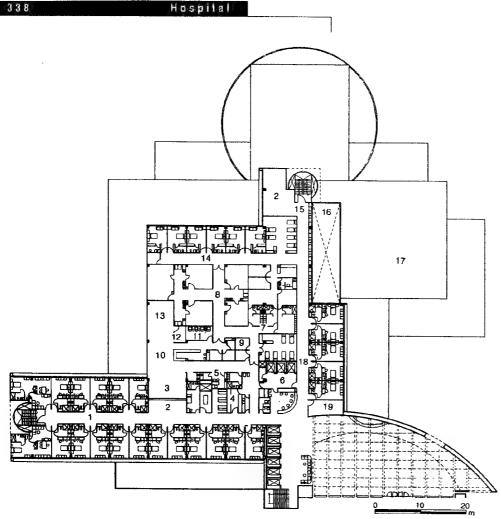

Planta segundo nivel, Gineco-Obstetricia

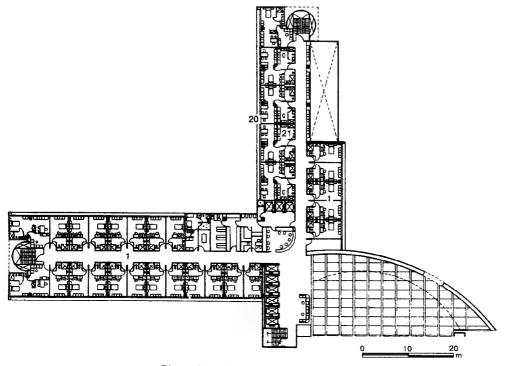


Planta hospitalización tipo, niveles 3 y 4


- 1. Habitaciones con baño
- 2. Espera padres
- 3. Cunero fisiológico 4. Preparación de
- alimentos
- 5. Doctor
- 6. Elevadores de servicio
- 7. Baño y vestidor mujeres
- 8. Quirófanos
- 9. SubCEYE
- 10. Terapia intermedia
- 11. Mama
- 12. Aislado
- 13. Terapia intensiva neonatal
- 14. Habitaciones de labor
- 15. Salida de emergencia
- 16. Vacío
- 17. Azotea
- 18. Cuartos pediátricos
- 19. Sala de procedimientos 20. Despachos
- 21. Sala de estar

Para obtener un lugar digno de habitación y realizar actividades terapéuticas, la *Clínica psiquiátrica* en *Banfield* proyectada por *Jorge Moscato* y *Rolando Schere*, es el resultado de la ampliación y reorganización de una clínica de internación psiquiátrica, localizada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El planteamiento se realizó por etapas durante una década (1978-1988), en la cual, se incorporaron nuevos terrenos dentro de una manzana típica cuya lotificación se deriva de las leyes de Indias. El utilizar patios interiores ayudaron a la articulación de las diversas zonas del programa. Estos espacios están rodeados de galerías vidriadas y sirve de lugar de terapia en un grupo, ambientados por la vegetación del lugar. Se desarrolla en un solo piso, con alturas generosas.

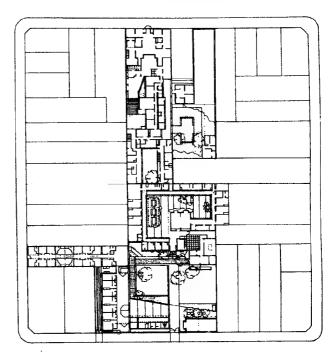

Planta general




Clínica psiquiátrica. Jorge Moscato, Rolando Schere. Banfield, Buenos Aires, Argentina. 1978-1988.

El *Instituto Asistencial* en Palermo Viejo, Argentina, se creó en 1980 dentro de las instalaciones de una antigua vivienda urbana, por lo que fue necesario hacer adaptaciones y rediseñar ciertas zonas para que el instituto trabajara adecuadamente en las terapias que requerían los niños autistas y psicóticos.


El diseño estuvo a cargo de *Jorge Moscato* y *Rolando Schere*.

La casa está construida en forma de "L" alrededor de un patio, donde los niños tienen actividades de esparcimiento.

En la remodelación de la casa intervinieron elementos modernos como estructuras de cristal aparente para techar corredores. Las aulas fueron acondicionadas, ya que anteriormente eran recámaras; se construyó un núcleo de baños en el patio como elemento predominante.

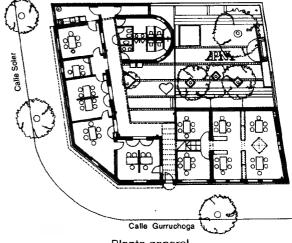

Planta general





Fachada

La New Mexico Heart Clinic en Albuquerque, Nuevo México (Estados Unidos), está ubicada a un costado de una autopista interestatal, por lo que era necesario aislar el ruido para crear un ambiente agradable para los pacientes. Por tal motivo, Antoine Predock en colaboración con Jon Anderson y John Fleming, diseñaron en la colindancia de la autopista un muro ciego con escasos vanos, de forma curva como simulando una montaña. El muro está hecho con bloques de concreto de 12 pulgadas de espesor, al que se le adicionó color de roca volcánica para integrarlo al ambiente. Se le dio un acabado liso en la parte exterior y rugoso (como martellinado) en su interior. Al centro del muro se encuentra una perforación en forma de corazón la cual está iluminada con luz artificial, lo que da la impresión de que estuviera latiendo.

Opuesto al gran muro, la fachada de la entrada principal es cálida, abierta e invita a los pacientes a entrar

El diseño de la clínica tuvo influencia de las ruinas indias anasazi del Cañón de Chaco, y como ejemplo de ello se puede mencionar el espacio circular ocupado para los médicos, el cual está inspirado en los kivas.

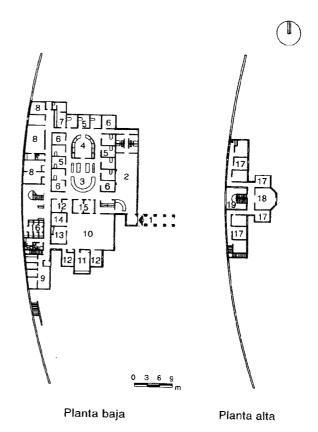

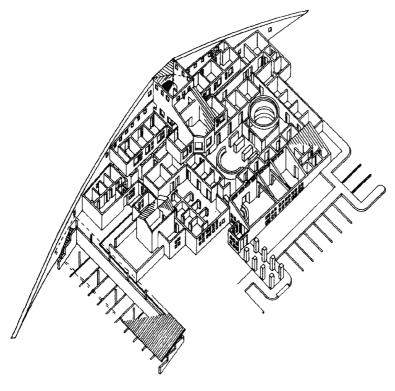

Axonométrico

- 1. Acceso
- Sala de espera
- Expedientes y registro de pacientes
- 4. Medicina interactiva
- 5. Examinación
- 6. Consulta
- 7. Rayos x
- 8. Pruebas de diagnóstico
- 9. Archivo
- 10. Oficinas
- 11. Oficinas de plan abierto
- 12. Sala de empleados
- 13. Cómputo
- 14. Transcripciones
- 15. Representantes de pacientes
- 16. Cuartos de vestir
- 17. Oficinas de los médicos
- 18. Librería
- 19. Vacio

El Hospital y Colegio Médico de la Universidad Aga Khan, en Karachi (Pakistán), cuenta con 721 camas. Tiene una capacidad de atención de 1 500 pacientes externos por día, una escuela de enfermería y medicina, así como alojamiento para estudiantes residentes.

Por la frecuente participación en el proceso de diseño, el patrocinador Aga Khan tuvo influencia significativa en la conceptualización y desarrollo del proyecto. También colaboró el príncipe Amyn en el diseño interior. *Payette Associates, Architects* en colaboración con *Mozhan Khadem*, empezaron la labor de proyecto tomando como base el estudio de la arquitectura vernácula de Pakistán, así como la islámica del norte de Africa, España y Oriente Medio.

Este complejo se construyó con el fin de facilitar el desarrollo médico, la enseñanza y la investigación.


Una condicionante era el que el edificio debía contar con una arquitectura de tipo horizontal donde se generaran espacios interiores continuos, que rodearan a los usuarios más que al edificio objeto, por medio de patios, fuentes, cambios de niveles. También se tenía que dar importancia a las vistas exteriores. Cada patio tiene características propias y expresan su relación particular con las funciones que lo rodean.

El objetivo de desarrollar una arquitectura de tipo horizontal, es evitar la dependencia de los elevadores, ya que Pakistán es un país de pocos recursos donde no podría dárseles un mantenimiento adecuado. El ala donde están alojados los cuartos de los pacientes internos, consta de cuatro niveles y se encuentra comunicado con el hospital principal por un corredor en el primer piso. Cada piso cuenta con un módulo de atención de enfermería por cada 30 cuartos en ocasiones los cuartos son utilizados por familiares de los internos (esta práctica en Pakistán es común).

Las estructuras de los edificios fueron diseñadas para manejar el equipo técnico más avanzado. Como ejemplo de ello se puede mencionar la cimentación, ya que está diseñada para agregar varios pisos en los edificios si así se requiere.

Se trató al máximo de evitar el uso del aire acondicionado utilizando una ventilación cruzada, con excepción de las áreas de cirugía, laboratorios y cuartos de tratamiento que sí lo requerían. Esta ventilación se logra mediante la disposición de techumbres inclinadas que sobresalen de otros cuerpos para captar el aire.


Las fachadas están conformadas por cuerpos sólidos, donde se encuentra un claro predominio del macizo sobre el vano y hay una rica variedad de fachadas interiores hacia los patios. Existe un agradable juego de sombras al tener volúmenes con movimiento, los vanos remetidos y celosías. También destaca en las fachadas el uso de grecas y diseños muy elaborados en muros y puertas, corres pondiente a los diseños tradicionales.

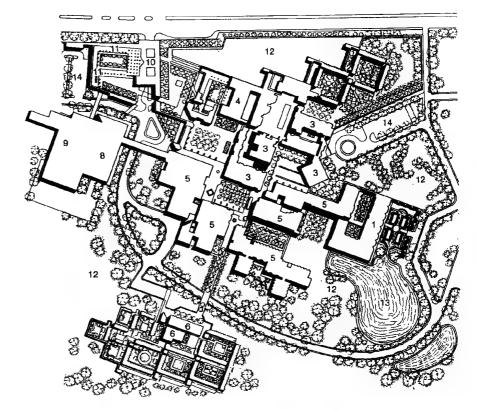


Planta de conjunto

Hospital y Colegio Médico de la Universidad Aga Khan. Payette Asociados Arquitectos, Mozhan Khadem. Karachi, Pakistán. 1986.

- Edificio privado de pacientes
- 2. Residencia para hombres
- 3. Colegio médico
- Comunidad clínica
- 5. Hospital
- 6. Escuela de enfermeras
- 7 Residencia para mujeres
- 8. Planta
- Edificio de servicios
- 10. Casa puerta (entradas)
- 11. Mezquita
- 12. Jardín
- 13. Lago
- 14 Estacionamiento

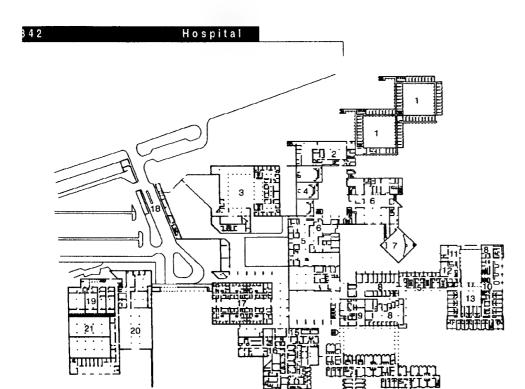

Planta baja

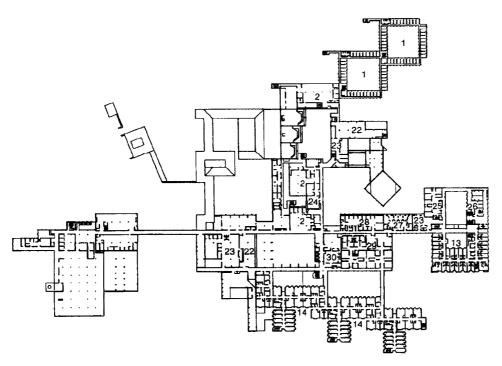

Planta primer piso

- 1. Residencia hombres
- 2. Laboratorio
- 3. Comunidad clínica
- 4. Salas de lectura
- 5. Oficinas profesores
- 6. Biblioteca
- 7. Auditorio
- 8. Administración
- 9. Terapla física
- 10. Lobby entrada 11. Sala de estar doctores
- 12. Transcripción
- 13. Cuarto pacientes
- 14. Custodia de pacientes
- 15. Rayos x
- 16. Emergencia
- 17. Paciente de fuera
- 18. Casa entrada (acceso)
- 19. Cuartos casilleros
- 20. Planta
- 21. Depósito agua
- 22. Comedor
- 23. Cocina
- 24. Autopsia
- 25. Deliberación 26. Enfermería
- 27. Unidad de
- Cardiología 28. Unidad de
- cuidados intensivos
- 29. Cirugía
- 30. Central de esterilización Departamentos de suministro



Corte

Hospital y Colegio Médico de la Universidad Aga Khan. Payette Asociados Arquitectos, Mozhan Khadem. Karachi, Pakistán. 1986.

La Clínica para el tratamiento del Cáncer tiene la imagen de un hotel elegante para la salud. Es una clínica privada para el tratamiento y diagnóstico del cáncer e incluye laboratorios, salas de radiación, quimioterapia y farmacia. Se encuentra ubicado en Los Angeles, California, Estados Unidos cerca del hospital general.

Morphosis & Victor Gruen Associates organizan el funcionamiento de tal manera para que el paciente pueda seguir llevando una vida activa dentro de las posibilidades de la enfermedad. La estructura nueva respeta a lo que ya existía, la clínica se encuentra levemente enterrada.


La entrada es legible evitando ser imponente. Se llega a través del acceso enmarcado por una estructura de concreto al interior donde se encuentra el área de información, posteriormente se atraviesa una puerta automática donde el espacio se divide para encaminar a diferentes áreas al paciente y al visitante pasando por una zona de admisiones.

A un nivel mas bajo se localiza la zona restringida donde se ubican las salas de juntas y las oficinas de ejecutivos. Todavía a un nivel mas bajo se sitúan las dependencias hospitalarias. Aquí se llega por medio de un elevador y se abre a la zona de recepción, sala de usos múltiples y la sala de espera. En la parte de atrás se encuentra una escultura en el área de juegos de niños que simula un observatorio astronómico.


La zona de la escultura se relaciona con el atrium de la quimioterapia, espacio cubierto por una bóveda translúcida sostenida por una estructura de metal, que techa los 19 cuartos dispuestos en forma simétrica de tratamiento. Estos giran en torno a un gran jardín con un tanque de agua con peces, en uno de los extremos se remata con la estación de enfermeras y al otro con una escultura.


La luz es controlada por reflectores elípticos. El resto de los corredores públicos están cubiertos por tiras de granitos blancos gris y negro, colocados a partir de tres mallas de ordenamiento que crean interesante diversidad de formas. Un corredor principal une el atrium de quimioterapia con sus otros espacios de radiación y la parte de abajo de la torre del hospital existente. El concepto es crear una galería llena de juegos de luz y cambios de materiales y de colores.

A la mitad del corredor se entra a la zona de consultorios donde se encuentran 8 doctores con cubículos de absoluta privacidad. Posteriormente se concibió un espacio para los familiares que consiste en un auditorio.

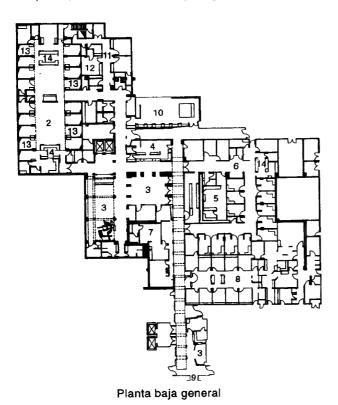

- 1. Acceso
- Atrium quimoterapia
- 3. Espera
- 4. Farmacia
- 5. Laboratorio clínico
- 6. Clínica
- 7. Fisioterapia
- 8. Oficinas doctores
- Terapia radicación
   Centro de conferencia

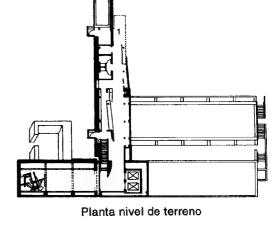

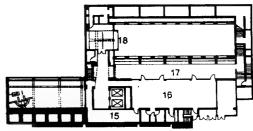



Planta mezzanine

- 11. Procedimientos especiales
- 12. Endoscopia
- 13. Tratamiento
- 14. Estación de enfermeras
- 15. Archivo


- 16. Oficinas administrativas
- 17. Patio exterior
- 18. Salón de conferencia

Clínica para el tratamiento del Cáncer. Morphosis & Victor Gruen Associates. Los Angeles, California, Estados Unidos. 1988.

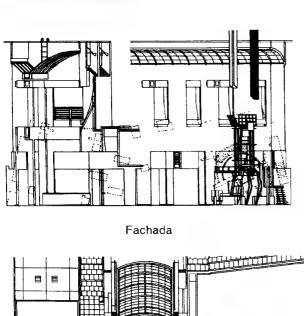


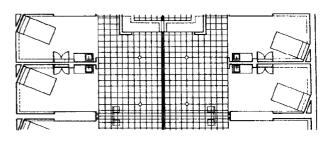


Planta tipo de habitación

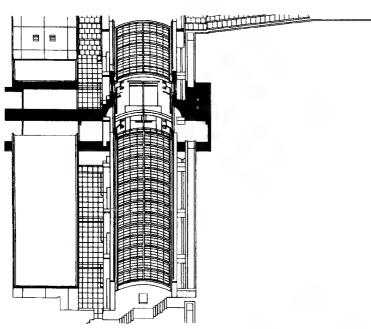

Axonométrico

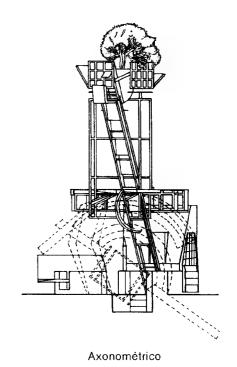

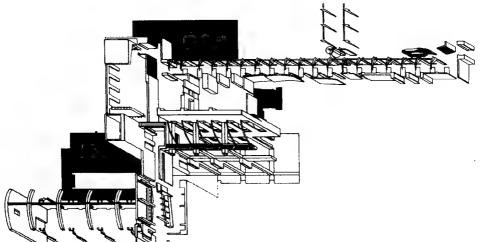


Axonométrico


Clínica para el tratamiento del Cáncer. Morphosis & Victor Gruen Associates. Los Angeles, California Estados Unidos. 1988.

El **Hospital del Mar** en Barcelona (España), tiene sus orígenes en el año 1925, cuando Josep Plantada aprovechó algunas construcciones hospitalarias del siglo XIX y las unificó.

Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, el hospital sufrió algunos cambios ya que se demolieron algunos pabellones y se construyó una torre de 10 pisos. A principios de la década de los noventa, Barcelona sufrió un proceso de recuperación y reestructuración urbana con el fin de tener una ciudad apropiada para recibir a miles de turistas para los Juegos Olímpicos. Por tal razón se encargó a *Manuel Brullet y Albert de Pineda* la rehabilitación de este hospital. Se buscó dar al conjunto una imagen unitaria. Para ello se construyeron dos nuevos edificios longitudinales de una sola planta. Uno de ellos tiene forma curva y alberga al Instituto de Investigación Médica, y el otro, y con forma recta, cierra el frente marítimo y surge a partir de la torre.

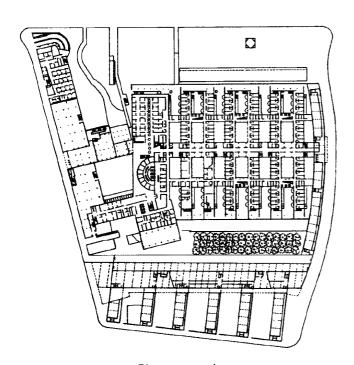

Planta general

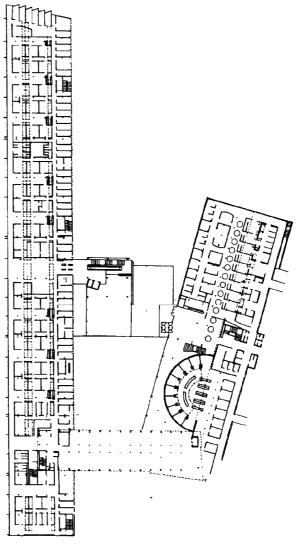


Planta general. Edificio de consulta externa



Corte longitudinal


Ampliación y remodelación del Hospital del Mar. Manuel Brullet, Albert de Pineda. Barcelona, España. 1989-1992.

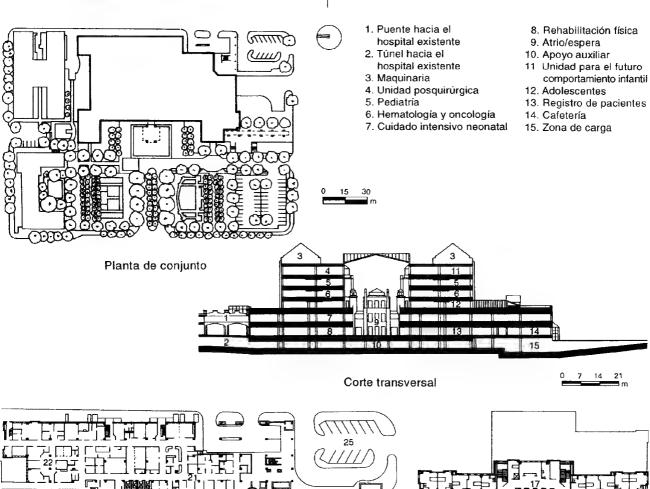




Planta primer nivel

Planta tipo cuarto nivel

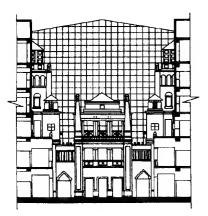

Corte hacia el este del atrio

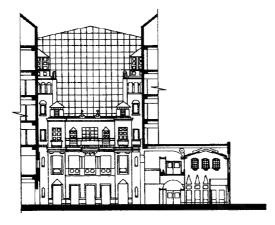

Corte hacia el sur del atrio

- 16. Acceso principal
- 17. Vestíbulo
- 18. Control
- 19. Atrio
- 20. Registro
- 21. Emergencia 22. Radiología
- 23. Rehabilitación física
- 24. Cafetería
- 25. Estacionamiento
- 26. Vacío
- 27. Area de encamados
- 28. Central de enfermeras

Centro Médico Infantil Cook-Fort Worth. David M. Schwarz. Fort Worth, Texas, Estados Unidos, 1990.


El *Hospital Milstein*, perteneciente al Columbia Presbyterian Medical Center en New York (Estados Unidos), se creó con la intención de dar un mejor servicio a los pacientes que acuden al centro médico ofreciéndoles adelantos técnicos y una eficiencia operativa, que facilitará el acceso y tratamiento de los enfermos.

El diseño del hospital estuvo a cargo de **Skidmo**re, **Owings & Merril Architects.** Se diseñó un hospital modeno, pero que a la vez debía conservar una unidad con el resto del centro médico al reunificar el campus.


La planta del edificio es en forma de H está desfasado ligeramente uno de sus brazos y está comunicado al edificio anterior por medio de cuatro puentes de estructura metálica y cristal, lo que facilita el paso de pacientes y médicos de un lado a otro sin necesidad de salir del edificio.

La planta baja del hospital aloja los servicios administrativos, como el *lobby* de acceso, la administración, servicio social y área de conferencias. El resto de los pisos alojan las habitaciones con capacidad de 745 camas, módulos de enfermería y salas de espera. En cada planta hay cuatro módulos de enfermeras; cada uno de ellos es responsable de 36 camas.

El perímetro de las unidades de cuidado cuentan con espacio interior flexible para usos clínicos y de enseñanza. El hospital goza de una maravillosa vista hacia el Río Hudson, por lo que las fachadas fueron diseñadas con grandes ventanales para que estimule el paisaje la recuperación de los pacientes. El acabado de las fachadas es de ladrillo aparente, lo que forma una retícula. La fachada de acceso tiene robustos pilares frontales, que siguen con la línea del edificio anterior.

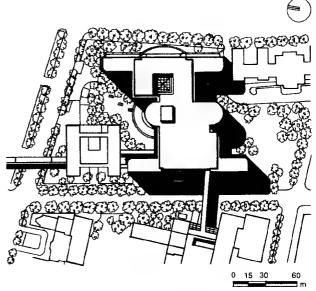


Planta de conjunto

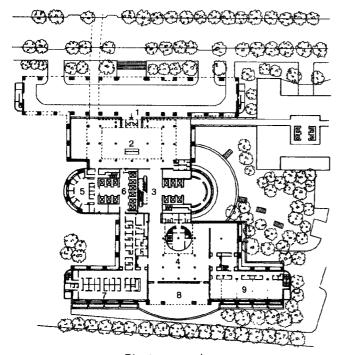

Planta general

- 1. Acceso 5. A
- Vestíbulo público
   Salón y espera
- 5. Administración y servicios
- 6. Servicios pacientes

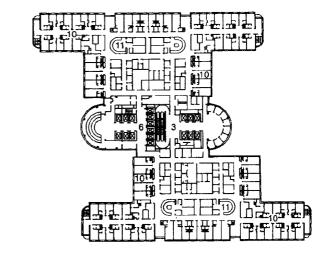


Planta tipo

- 7. Admisiones
- 8. Terraza
- Centro de conferencia
- 10. Area de encamados
- 11. Central de
- 12. Sala de espera


Hospital Milstein. Skidmore Owings & Merrill Architects. Centro Médico Presbiteriano, Columbia, New York, Estados Unidos, 1991.

El terreno donde se ubica el *Hospital Pediátrico Robert Debré* en París, Francia, tenía grandes desniveles, un alto ruido por las vías principales y estaba destinado como basurero. *Pierre Riboulet*, autor del proyecto, describe que el concepto nació de las formas de la superficie, las formas curvas formales se dieron por un estudio del contexto y de funcionalidad. Los cuerpos a manera de abanico, logran integrar las partes generando varios niveles de volúmenes en las fachada, esto permite que los núcleos de habitaciones no sean iguales. La disposición genera espacios exteriores que le dan más luz al conjunto.


El funcionamiento partió del flujo y trayectos del público, enfermos, personal, familiares y visitantes. También del material, lo limpio y lo sucio. Hubo una gran preocupación para las vistas y espacios interiores, así como el manejo de luz. El sol entra en todas las áreas del hospital, y cambia en la zona de escaleras según las alturas de techos. Los sectores de psiquiatría, cuidados intensivos y reanimacion se encuentran protegidos por zonas jardinadas dentro de un ambiente muy luminoso.

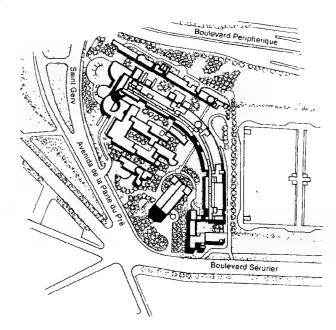


Planta de conjunto

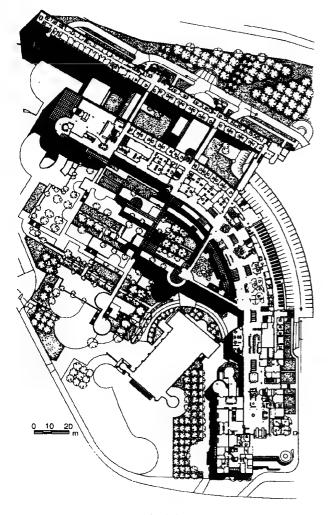


Planta nivel de acceso

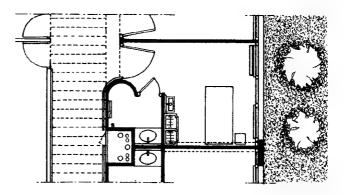

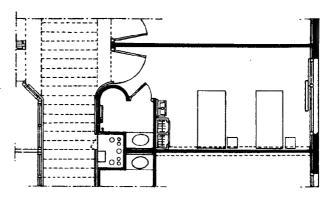


Planta de habitación


Hospital Pediátrico Robert Debré. Pierre Riboulet. París, Francia. 1991.

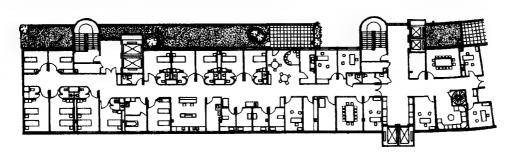

Planta de la zona de hospitalización

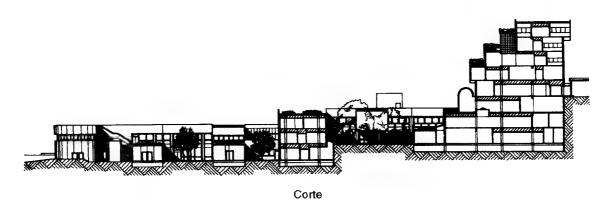


Hospital Pediátrico Robert Debré. Pierre Riboulet. París, Francia. 1991.

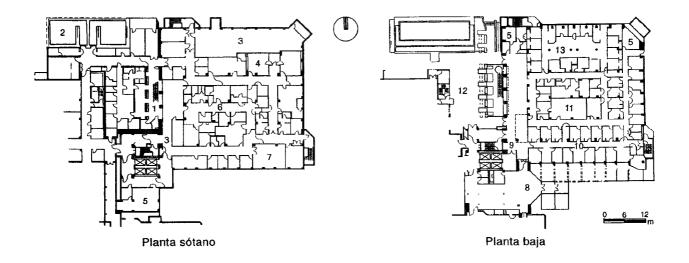

- 1. Atrium
- 2. Oncología de radiación
- 3. Sistemas
- 4. Oncología quirúrgica
- 5. Servicios generales
- 6. Imágenes

- 7 Mantenimiento
- 8. Acceso principal
- 9. Vestibulo
- 10. Oncología médica
- 11. Laboratorio y farmacia12. Plaza-jardín
- 13. Química de infusión

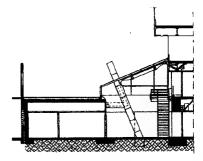

Detalle corte


Centro para la Alta Disminución del Cáncer. Rochlin Baran & Balbona, Inc. Berkeley, California, Estados Unidos. 1992.

Con un carácter plástico dinámico se construyó el Centro de salud Santa Isabel en la ciudad de Zaragoza, España.

Sus autores, *María Rosa Cervera* y *Javier Gómez Pioz* lo resolvieron mediante un cuerpo longitudinal que se une con tres secciones radiales con centros desfasados. El volumen ocupa casi todo el terreno, dejando un patio y jardín trasero para acceso vehicular y para abrir las fachadas que dan a esta zona, ya que las de la calle tienen un carácter más privado. En el interior, la disposición espacial se divide en tres franjas: una batería de consultorios hacia la fachada, las salas de espera y la circulación. Este partido, que pareciera muy común para edificios de este tipo, se ve enriquecido por la estructura

consistente en columnas que separan el pasillo de la espera, y que paulatinamente se engrosan y aumentan sus claros bajo una techumbre curva. Esta organización a modo de costillas se aprecia también en su exterior, donde el techo de la planta baja se une con el de la planta alta mediante una sucesión ascendente de secciones, parte que se aprovechó para ubicar el acceso principal, gracias a su énfasis volumétrico. La unidad del conjunto se aprecia gracias al concreto blanco aparente de todos los elementos estructurales y secciones de fachadas coladas con encofrados de tableros melaminados.

Su programa de atención al público se desarrolla en la planta baja, dejando únicamente en la planta alta las áreas propias del personal.

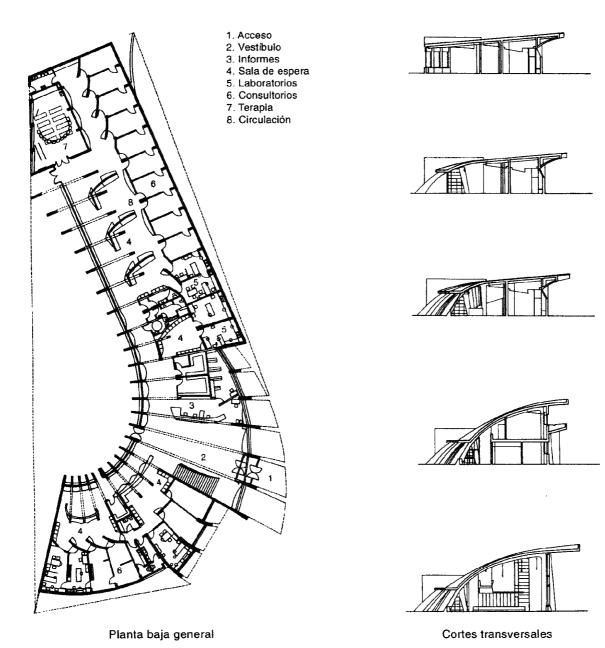


Centro de salud Santa Isabel. María Rosa Cervera, Javier Gómez Pioz; colaborador César Maré Consultores. Zaragoza, España. 1992.

El **Centro Médico** localizado en Los Angeles, California (Estados Unidos), son dos espacios en uno donde se reúnen las oficinas administrativas y una clínica para dos millones de veteranos, donde se les proporciona ayuda médica, quirúrgica, siquiátrica y rehabilitación.

Bobrow/Thomas and Asocciates, hicieron un proyecto sensible para las necesidades específicas de estos pacientes en particular, generando espacios abiertos internos como terrazas, patios y una gran vegetación alrededor del edificio. Este centro

tiene la capacidad de atender a mas de setecientas personas diarias.


La arquitectura del edificio simula la síntesis entre la densidad del contexto y los espacios abiertos, elementos industriales, granito y paneles de metal, planos horizontales y verticales; manifiesta un gran avance tecnológico. La fachada oeste presenta rectángulos de vitro block como reminiscencia de la comunidad de Little Tokio. Estas ventanas permiten el paso controlado de luz al interior en las áreas de circulación.

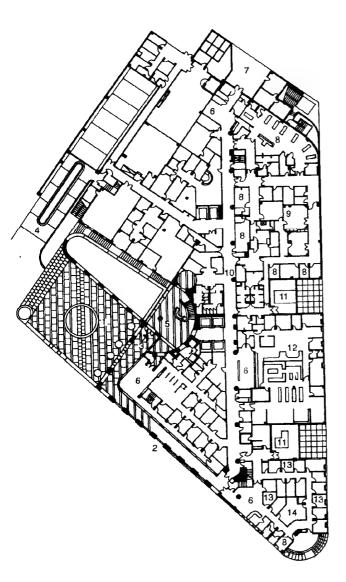

Planta baja

- 1. Plaza de acceso
- 2. Pórtico
- 3. Acceso principal
- 4. Rampa autos
- . Vestibulo

- 6. Estación de enfermeras
- 7. Ambulancia
- 8. Diagnóstico y tratamiento
- 9. Centro quirúrgico
- 10. Circulación

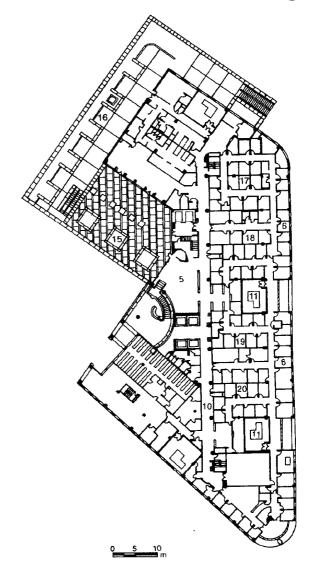



Planta primer nivel

- 11. Cuarto de máquinas
- 12. Farmacia
- 13. Oficinas de médicos
- 14. Fármaco
- 15. Area de estar

- 16. Terraza
- 17. Quirúrgico 18. Dietético
- 19. Neurología
- 20. Médicos

Centro Médico. Bobrow/Thomas and Associates, Michael Bobrow, Julia Thomas. Los Angeles, California, Estados Unidos. 1992.

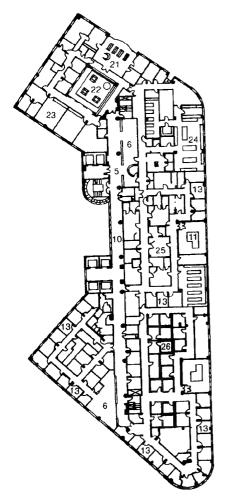

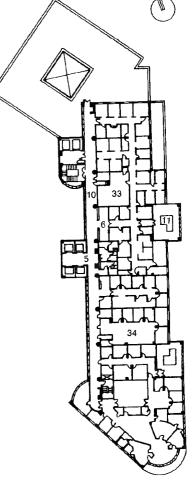


Planta segundo nivel

Planta tercer nivel

Planta cuarto nivel

- 21. Biblioteca22. Atrio23. Investigación
- 24. Servicio laboratorio
- 25 Radiología 26. Audiología/lenguaje
- 27. Salud mental
- 28. Psicología

- 29. Trabajo social
- 30. Tratamiento a alcohólicos
- 31. Terapia intensiva
- 32. Terapia ocupacional 33. Dentista
- 34. Administración

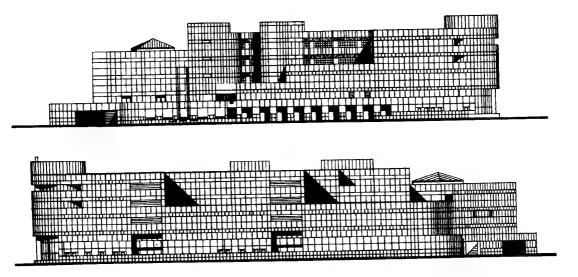


Fachadas


Centro Médico. Bobrow/Thomas and Associates, Michael Bobrow, Julia Thomas. Los Angeles, California, Fatadas Unidas 1002

La Clínica Psiquiátrica en Boekel, Holanda realizada por Aldo & Hannie Van Eyck, se agrupa en núcleos cerrados. Las áreas sociales forman una unión visual libre entre los patio interiores y lo jardines exteriores, esto para mitigar el encierro al que están sometidos los pacientes en tratamiento. Los cuartos individuales de los pacientes son rectángulos incompletos compuestos por ventanales enmarcados por un arco con enredaderas, lo que genera un elemento de parasol natural y agradable para los cuartos.

Los quiebres y espacios abiertos en la fachadas permiten la entrada de la luz del sol en diferentes ángulos y da la sensación de mayor amplitud reduciendo el sentimiento de celdas pequeñas. Los pasillos están iluminados y dan a las áreas exteriores.

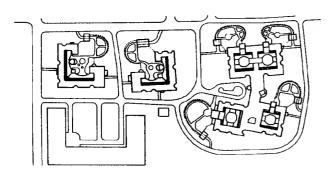


Planta de conjunto

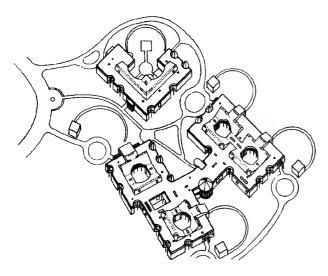





- 1. Circulaciones
- 2. Acceso
- 3. Vestíbulo
- 4. Estar
- 5. Habitación
- 6. Cocina

- 7. Comedor
- 8. Patio cubierto
- 9. Patio a descubierto
- 10. Sala de asambleas
- 11. Jardín
- 12. Administración

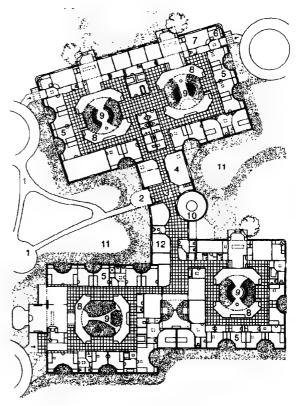

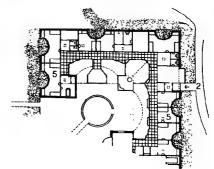

Planta general







Cortes

El edificio destinado para la *Clínica para Artritis* en Tokio, Japón, presenta un simple cuadrado, liberando un sólo arco dinámico rotado. El vocabulario de *Tadao Ando*, ha sido paredes de concreto, superficies grises y grandes áreas de cristal. El edificio sigue el estilo japonés Shoin del periodo feudal con capacidad de 80 pacientes de dos a cuatro meses de estancia.


El'acceso es a través de una pesada bóveda que determina lo interior y lo exterior. El tratamiento es a base de piscinas y una adecuada dieta. Los interiores están diseñados por la secuencia de ejercicios físicos como puentes o rampas. Las fachadas denotan la planta cuadrada intersecada por un abanico, la obra está inspirada en los trabajos de Le Corbusier.

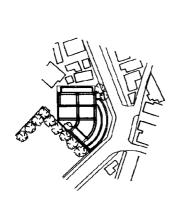

Planta de conjunto

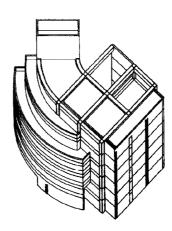


Axonométrico

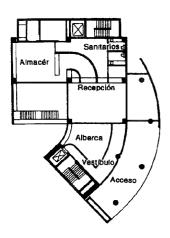

Planta primer piso




Planta segundo piso

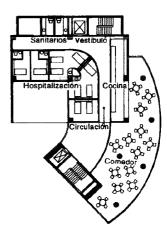


Planta tercer piso



Planta cuarto piso

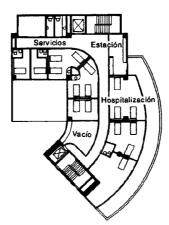

Planta quinto piso

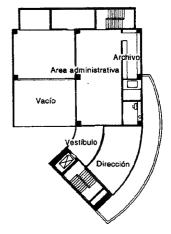

Planta sexto piso

Clínica para la artritis. Tadao Ando. Tokio, Japón. 1992.


A partir de un esquema estructural, el *Hospital Juan Ramón Jiménez*, se organiza con base en dos retículas sobre una composición lineal de crecimiento. *Alfonso Casares* y *Reynaldo Ruiz-Yébenes* proyectaron este hospital en Huelva. España.

La zonificación es muy clara; se dividió prácticamente en dos: la de hospitalización y la de asistencia y servicios generales. Una franja intermedia de circulaciones divide estas dos áreas, creándose dos amplios pasillos que dan hacia atrios longitudinales cuyos remates en sus extremos son las escaleras (construidas dentro de un cilindro o un esquema rectangular) y los servicios sanitarios y cubo de elevadores. De esta forma, se clasifican las circulaciones en función de los espacios a los cuales sirven, otorgándoles distintos grados de interioridad y exclusividad. La cubierta de este eje de circulación está constituida por láminas traslúcidas que proveen de luz al interior. Las superficies pétreas blanquecinas y las plantas colgantes en los barandales forman un ambiente agradable en el interior.


Las unidades de enfermería y cuartos se comunican con el eje longitudinal; se forman edificios con partido en U y patios interiores.

Se han considerado ampliaciones futuras bajo el esquema lineal, como se refleja en la disposición de las instalaciones, que pueden crecer acoplándose a las anteriores, pero formando núcleos independientes de los lugares habitables.


La unidad de psiquiatría es el único volumen con planta cuadrada dentro del esquema que se giró ligeramente en relación con el resto del edificio, ubicado en un extremo. En el otro lado se construyó un salón de actos cuya planta comprende un bocel. Ambos se comunican mediante pasillos aislados con el resto de hospital.

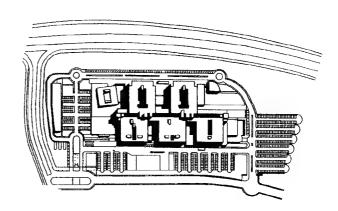

Planta de conjunto

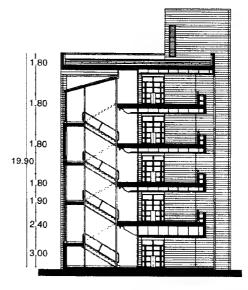


Corte

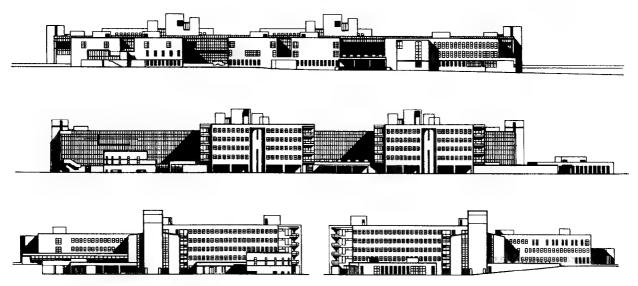

Fachadas

Hospital Juan Ramón Jiménez. Alfonso Casares; colaborador: Reynaldo Ruiz-Yébenes. Huelva, España. 1992.

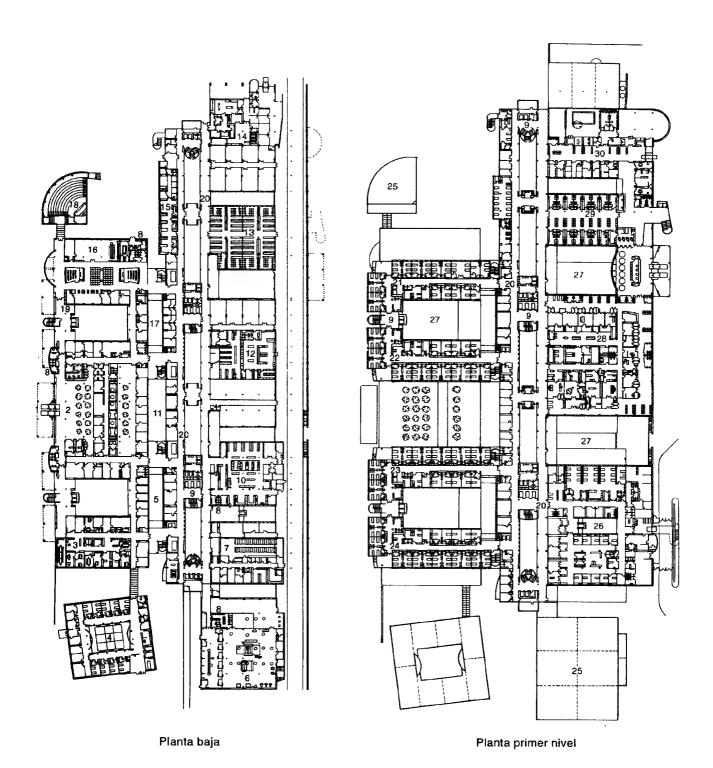

1. Acceso y admisión

- 2. Vestíbulo principal
- 3. Gerencia y dirección
- 4. Unidad de psiquiatría
- Mantenimiento
- 6. Lavandería
- 7. Farmacia
- 8. Sanitarios

- 9. Vestíbulo
- 10. Cocina
- 11. Administración
- 12. Central de esterilización
- 13. Sanitarios y vestidores
- 14. Mortuorios
- 15. Banco de sangre
- 16. Cafetería

- 17. Fotografía y reproducción
- 18. Salón de actos
- 19. Areas de personal
- 20. Circulación
- 21. Area de hospitalización del 1 al 11
- 22. Area de hospitalización 12 23. Area de hospitalización 13
- 24. Area de hospitalización 14
- 25. Azotea
- 26. Urgencias
- 27. Vacío
- 28. Servicio de radio diagnóstico
- 29. Consulta externa
- 30. Area de rehabilitación

Hospital Juan Ramón Jiménez. Alfonso Casares; colaborador: Reynaldo Ruiz-Yébenes. Huelva, España. 1992.

La nueva ala de la *Clínica de San José*, ubicada en Washington (Estados Unidos), es un claro ejemplo de la búsqueda de un cambio en el estilo de vida dentro de los hospitales, que busca una nueva actitud hacia la salud y una nueva estrategia de diseño para poder atraer un mayor número de usuarios. Por ello se formó un ambiente más agradable tanto para los pacientes como para el personal que labora en el hospital, por medio de una circulación bien orga-


7. Cocina

nizada, accesos sencillos y una imagen que se aleje a la de un hospital.

Esta nueva ala del hospital fue diseñada por *Ka*plan/McLaughlin/Díaz Architects. Es un claro ejemplo de integración con resultados económicos que transforma un grupo de edificios antiguos en modernos.


La planta tiene forma triangular y su fachada tiene reminiscencias de la década de los años treinta, al tener influencias náuticas en su diseño.

25. Habitación

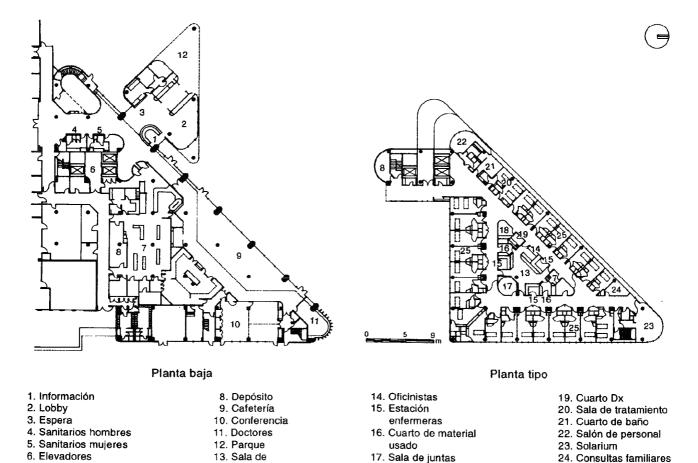

Clínica de San José. Kaplan/McLaughlin/Díaz Architects. Washington, Estados Unidos. 1992.

doctores

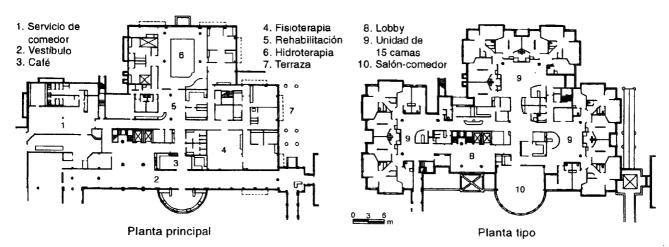


18. Oficina

Freeport Hospital Health Care Village. NOOR Partnership 1 td. Kitchener Ontario, Canadá, 1993.

Debido a la necesidad de aumentar las instalaciones médicas pediátricas dentro del hospital más importante del mundo en esta especialidad, se llevó a cabo la ampliación del Hospital pediátrico en Toronto, Ontario (Canadá). Este nuevo edificio de ocho niveles tiene una capacidad para albergar quinientas setenta y dos camas.


Zeidler Roberts Partnership/Architects, autores de la obra, realizaron dos nuevas torres de ladrillo, organizadas y comunicadas por medio de un atrio central cuadrado de gran escala con una decoración tipo teatral para fomentar una mentalidad positiva y revitalizante que responda a las necesidades emocionales de los niños enfermos y familiares. Los cuartos sencillos contienen áreas para alojamiento de los padres y la decoración y calidad responde a los niveles culturales del país.

- 1. Acceso principal
- 2. Atrio
- 3. Area de encamados
- 4. Estación de enfermeras
- 5. Sala de juegos
- 6. Paso a edificio existente

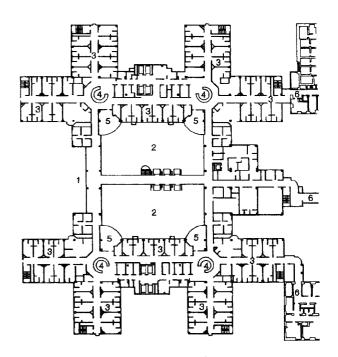

Planta general

Hospital pediátrico. Zeidler Roberts Partnership/Architects. Toronto, Ontario, Canadá. 1993.

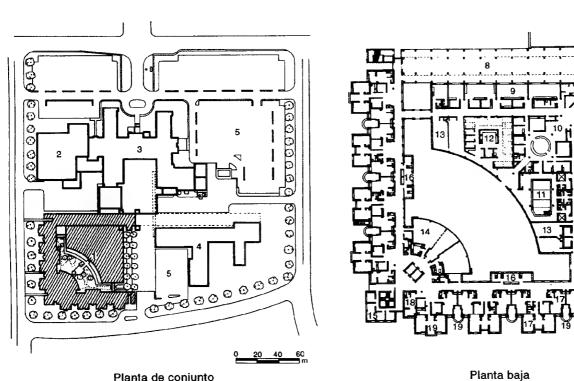


Planta de conjunto

- 1. Rehabilitación
- 2. Ala de atención ambulatoria
- 3. Hospital de enfermedades agudas
- 4. Enfermeras y escuelas
- 5. Estacionamiento
- 6. Acceso principal
- 7. Vestíbulo
- 8. Atrio-andador
- 9. Terapia
- 10. Recepción
- 11. Piscina
- 12. Fisioterapia
- 13. Gimnasio 14. Comedor y actividades
- 15. Administración
  - 16. Enfermeras

  - 17. Dormitorios dobles 18. Dormitorios sencillos
  - 19. Cuartos de asoleamiento

20

Hospital General St. Thomas-Elgin. NORR Partnership, Ltd. St. Thomas, Ontario, Canadá. 1993.

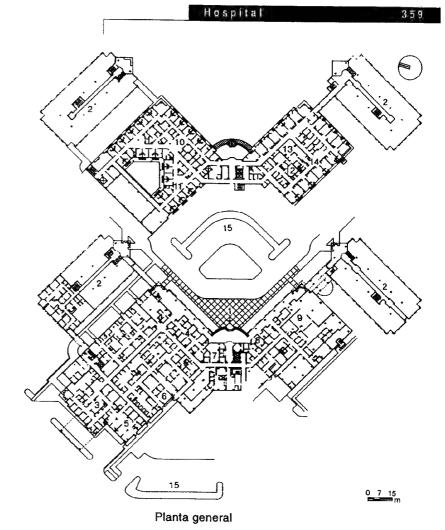

Hospital Merey Soythwest. Kaplan/McLaughlin/Diaz Architects; Asociados: BFGC Architects. Bakersfiel, California, Estados Unidos. 1993.


 Acceso principal
 Oficinas médicos
 Emergencia
 Servicios de diagnósticos

13. Estación de enfermeras

14. Centro de partos 15. Estacionamiento

5. ICU
6. Cirugía
7. Admisión
8. Administración
9. Servicio de comida
10. Atención primaria
11. Pediatría
12. Suite de parto

Acceso
 Vestíbulo
 Oficina
 Medicina física
 Diagnóstico
 Tratamiento
 Planificación
 Vestidores
 Sala de médicos

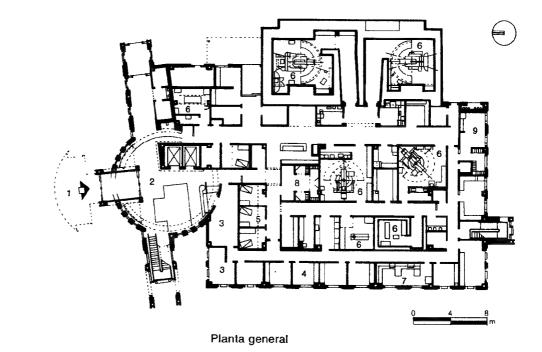


Hospital y Centro Médico Saint Francis. TRO/The Ritchie Organization, Architect. Hartford, Connecticut, Fetados Unidos 1992

En la ciudad de Barcelona, España fue necesario realizar la *Ampliación de la Clínica Corachán* para solucionar los problemas que se suscitaban en el conjunto formado por diversas ampliaciones realizadas en diferentes años. *Jaume Bach* y *Gabriel Mora* diseñaron el nuevo edificio, en donde se estableció una nueva entrada y se otorgó mayor área que la suma de los edificios anteriores.


Para enfrentar problemas de espacio en el futuro, el partido en U del nuevo edificio permitiría efectuar ampliaciones creando una organización en forma de peine. Consta de tres niveles de sótano destinados para estacionamiento, planta baja y cuatro niveles superiores.

Tiene pasillos internos que rematan en los núcleos de escaleras, que se acusan en la fachada posterior por estar abierta. Esta disposición de la circulación permite tener a ambos lados del pasillo espacios que pueden funcionar de diversa forma, ya sea para habitaciones, quirófanos o consultorios.


La fachada principal es ligeramente curva para tener mayor área en el núcleo de circulaciones y relacionarla con los edificios existentes, dándole énfasis a la esquina. Está cubierta por placas de mármol blanco, lo que hace que resalte su presencia en el contexto. El zócalo de granito gris proporciona un basamento que da escala humana al edificio. En las fachadas posteriores se usó estuco ocre como revestimiento.

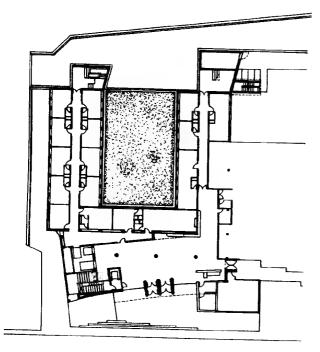

Planta baja

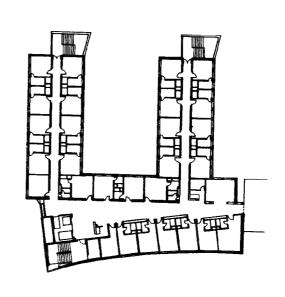


Planta tipo

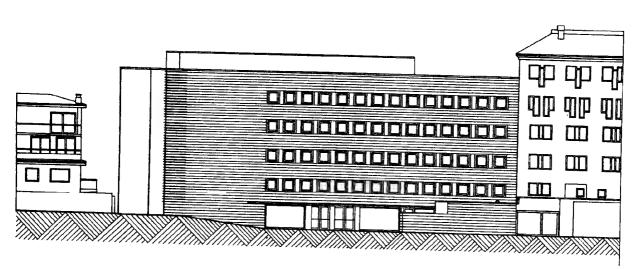


Fachada principal

El Hospital de Rehabilitación Lincoln en Ocoee, Florida (Estados Unidos), proyectado por HKS, Inc., es una especie de "centro comercial-hospital", que entre las fachadas de colores vivos y partes desfasadas, alberga habitaciones y suites con la capacidad de 141 camas, servicios médicos, espacios para rehabilitación y 4 650 m<sup>2</sup> destinados para oficinas. La obra consta de dos áreas principalmente: la de emergencia

y la del vestíbulo de triple altura que organiza las funciones. Este último está techado y soportado por muros de vidrio ambientado con palmeras y elementos vegetales, los cuales generan un ambiente totalmente abierto al exterior y sirve, al mismo tiempo a la comunidad, ya que aquí se organizan eventos relacionados con el arte y la música. La recepción de los pacientes es similar a la de un hotel de gran lujo.

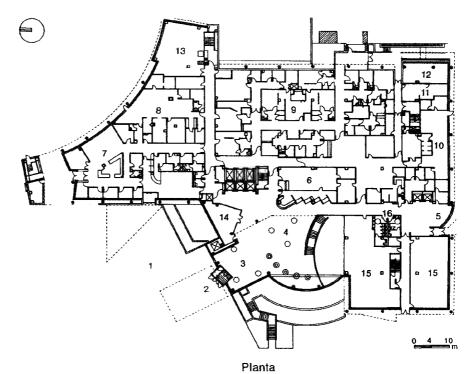


- 1. Plaza de acceso
- 2. Acceso principal
- 3. Vestíbulo principal
- 4. Atrio
- 5. Sala de espera
- 6. Admisión
- 7. Emergencia
- 8. Laboratorio
- 9. Radiología
- 10. Recursos médicos
- 11. Recursos humanos
- 12. Electricidad
- 13. Cuarto de máquinas
- 14. Tienda de regalos
- 15. Venta al menudeo
- 16. Sanitarios
- 17. Almacenes generales
- 18. Comercios
- 19. Morgue
- 20. Biomédico
- 21. Doméstico
- 22. Farmacia
- 23. Procesamiento de datos
- 24. Dietético
- 25. Comedor
- 26. Conferencias
- 27. Patio 28. M. R. I.

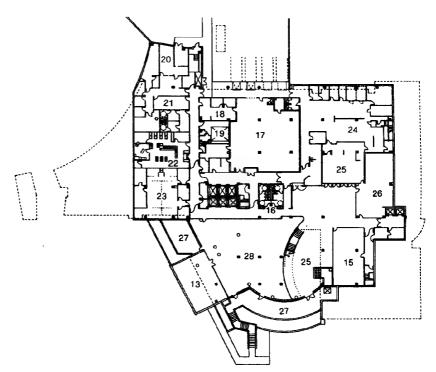



Planta nivel jardín

La reconstrucción total del *Hospital de Recupe*ración *Mary Washington*, localizado en Fredericksburg, Virginia (Estados Unidos), consistió en una nueva organización de las áreas para facilitar las actividades separando el acceso y funciones de los pacientes internos de los externos con estacionamientos independientes.

El proyecto a cargo de *HKS Inc.* cuenta con una zona de alojamiento para trescientas diez camas, las cuales se encuentran distribuidas en dos torres curvas que proporcionan la facilidad de comunicarse por medio de un pasillo a la central de los servicios médicos. Estas habitaciones tienen la capacidad de convertirse en unidades de terapia intensiva para evitar la pérdida de tiempo en el traslado. Las fachadas de ladrillo y vidrio espejo permiten la visibilidad hacia el gran valle.

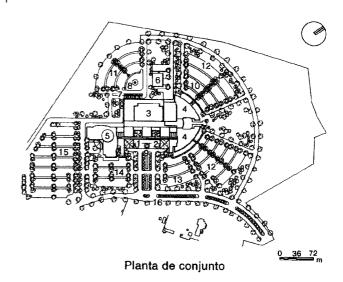

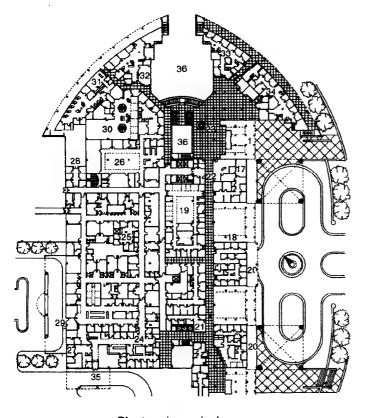

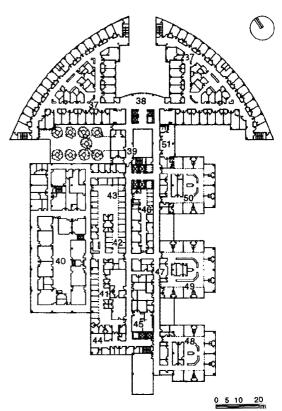

Planta segundo nivel

Planta primer nivel


- 1. Acceso principal
- 2. Patio
- 3. Hospital principal
- 4. Torre de hospitalización
- 5. M. O. B.
- 6. Almacén general
- 7. Salida de emergencia
- 8. Helipuerto
- 9. Fuente
- 10. Estacionamiento doctores
- 11. Estacionamiento emergencias
- 12. Estacionamiento socios

- Estacionamiento visitantes
- 14. Estacionamiento pacientes
- 15. Estacionamiento M. O. B.
- 16. Boulevard hospital
- Servicio de voluntarios, tienda de regalos
- 18. Atención personal
- 19. Atención continua Cardiología
- 20. Registro pacientes
- 21. Cuidado respiratorio 22. Transportación paciente
- 23. Lobby

- 24. Departamento de emergencia
- 25. Departamento de radiología
- 26. Patología
- 27. Seguridad
- 28. Control de infecciones
- 29. Entrada traumatología
- 30. Registro médico
- 31. Personal médico
- 32. Oficinas ejecutivas
- 33. Oficina central de enfermeras
- 34. Recursos humanos
- 35. Entrada peatonal
- 36. Vacio
- 37. 32 camas y unidad de enfermeras
- 38. Espera de visitas

- 39. Espera cirugía
- 40. Cirugía
- 41. S. D. S.
- 42. Preparación
- 43. P. A. C. U.
- 44. Cardiología Laboratorio de cateters
- 45. Biomedicina
- 46. Endoscopia
- 47. Soporte I.C.U.
- 48. C. C. U.
- 49. S. I. C. U.
- 50. M. I. C. U.
- 51. Espera I. C. U.

Hospital de Recuperación Mary Washington. HKS Inc. Fredericksburg, Virginia, Estados Unidos. 1993.

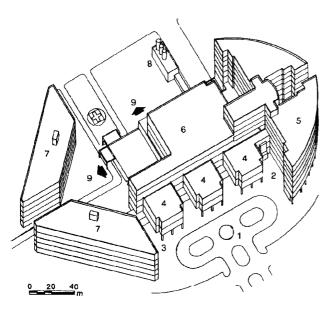


Axonométrico

- 1. Plaza de acceso
- 2. Entrada principal
- 3. Entrada registro
- 4. I. C. U.
- 5. Torre camas

- 6. Auxiliar
- 7. P. O. B.
- 8. Planta central
- Crecimiento horizontal a futuro

Hospital de Recuperación Mary Washington. HKS Inc. Fredericksburg, Virginia, Estados Unidos. 1993.

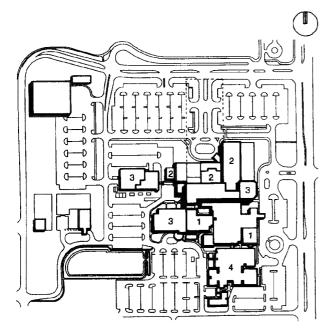


Planta de conjunto

- Obstetricia, oficinas, laboratorio y salas de emergencia
- 2. Crecimiento a futuro
- Nuevo centro para niños, mujeres y auxiliares
- 4. Consulta externa

Hospital Cape Coral. Maspons-Goicuria-Estevez, Inc. (MGE). Cape Coral, Florida, Estados Unidos. 1994.

Con la misión de mejorar las instalaciones, el departamento administrativo de la Fundación Médica del Norte de Illinois construyó el *Health Bridge Fitness Center*, cuya función es albergar las actividades de rehabilitación, medicina preventiva y cursos para la educación médica en la comunidad de Crystal Lake, Estados Unidos.

Philips Swager Associates realizaron el primer edificio de este género dentro de una zona médica. El diseño se dirigió hacia una organización lineal de las funciones definidas por sus necesidades. El vestíbulo actúa como un espacio transitorio techado por una estructura curva de cristal que permite la entrada de luz natural; los muros que soportan las estructuras de vidrio son de ladrillo rojo. También hay elementos de concreto prefabricado y grandes cortinas de aluminio.

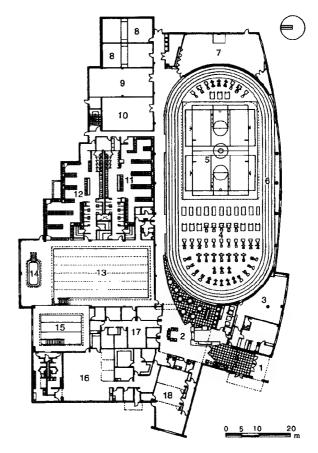

Planta general


- 1. Acceso principal
- 2. Lobby
- 3. Convivencia de niños
- 4. Equipo de resistencia
- Canchas de basquetbol y volibol
- 6. Pista de carreras
- 7. Aerobics
- 8. Canchas de tenis
- Trabajo al aire libre muleres

- 10. Cuarto de usos múltiples
- 11. Casilleros mujeres
- 12. Casilleros hombres
- 13. Alberca
- 14. Balneario
- 15. Terapia, estanque
- 16. Terapia física
- 17. Administración
- 18. Salón de conferencias

Health Bridge Fitness Center. Philips Swager Associates. Crytal Lake, Illions, Estados Unidos. 1994.

El **Centro Médico Federal** es ei prototipo de un hospital exclusivamente para prisioneros; éste en particular se encuentra en la región de Butner, en Carolina del Norte (Estados Unidos). El edificio está proyectado para resolver las necesidades médicas futuras y dará servicio en todas las ramas de la medicina con espacios destinados para las intervención quirúrgica, y tratamiento psicológico para hombres y mujeres.


Odell Associates Inc. realizaron un complejo de alta seguridad, reforzado por medio de corredores separados para el personal, pacientes y visitantes junto con accesos controlados de las diferentes partes. En el primer piso se alojan las áreas administrativas, los archivos, radiología, laboratorios, farmacia y seguridad, entre otros. En el segundo nivel se localizan diagnóstico y tratamiento, así como cuatro unidades triangulares con capacidad para 30 camas de psiquiatría.

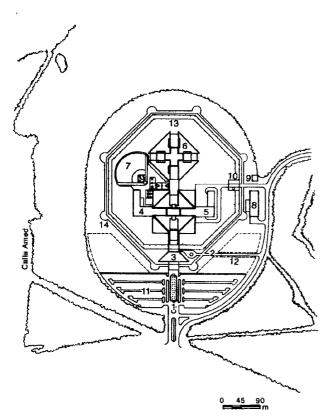

Planta de conjunto

- 1. Entrada de visitantes
- 2. Emergencia-entrada residentes
- 3. Facultad atención ayuda
- 4. Dirección
- 5. Servicio/almacén
- 6. Facultad de psiquiatría
- 7. Recreación al aire libre
- 8. Almacén general
- 9. Subestación
- 10. Surtidor
- 11. Estacionamiento para 450 automóviles
- 12. Futuro estacionamiento
- 13. Cerca perimetral
- 14. Calle rondin-patrullada





Planta general

- 15. Administración
- 16. Registros médicos
- 17. Radiología
- 18. Atención de ambulantes
- 19. Dentista
- 20. Cirugía
- 21. Laboratorio
- 22. Cuidados críticos
- 23. Diálisis
- 24 Farmacia
- 25. Biomédico
- 26. Psiquiatría
- 27. Estación central de enfermeras
- 28. Cuarto tipo pacientes
- 29. Baños/tocador

Centro Médico Federal. Odell Associates Inc. Butner, Carolina del Norte, Estados Unidos. 1994.


En un terreno de configuración cuadrada en Cartagena (Murcia, España), llama la atención por su propuesta formal el *Centro de salud Virgen de la Caridad. Manuel Serrano* y *Marta Rodríguez Ariño* realizaron el proyecto para el Ministerio de Sanidad y Consumo.

El programa arquitectónico se reparte en dos edificios. El primero y mayor se destina al centro de atención primaria. Se compone de dos volúmenes: uno longitudinal de tres niveles, pintado de verdeazuloso, que se une con la arista de otro cuerpo de planta cuadrada. La entrada se efectúa por el centro del cuerpo largo, enfatizada por una escalera flanqueada por paramentos de lámina que aparentan una fachada sobrepuesta debido a sus perforaciones que simulan puertas y ventanas. El vestíbulo principal posee triple altura para obtener una clara identificación de las diversas zonas. El pasillo interior remata en ambos lados en escaleras exteriores de emergencia hechas de lámina metálica. Estas fachadas laterales están pintadas de amarillo y perfilados sus planos con una cintilla negra.


El otro edificio es un cuerpo de planta cuadrada con dos niveles, en donde se desarrollan actividades de gestión. Está pintado de un verde muy claro que contrasta espectacularmente con el muro ondulado rojo que forma una pantalla delante de él hacia el interior del predio, generando una doble fachada que resguarda las escaleras dispuestas en ángulo. También presenta paños enmarcados de negro, creando un efecto bidimensional. La planta alta tiene azoteas pergoladas.

Una sucesión de marcos delgados une los diferentes cuerpos, estableciendo divisiones virtuales en el espacio exterior, aspecto reforzado por la ubicación lineal de palmeras. La modulación en el despiece evoca la tradición de la ciudad, pero al distorsionarse girando con respecto a la ortogonalidad empleada, crea un efecto dinámico.

Un cuerpo cilíndrico azul que alberga en su interior una torre cónica es el tercer elemento de atención en el conjunto. Está localizado en la esquina cercana a los dos edificios. Su función es rendir homenaje a los arquitectos visionarios del siglo xVIII.

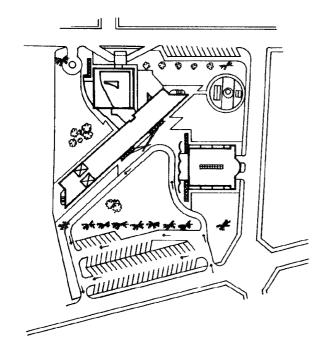



Planta de conjunto

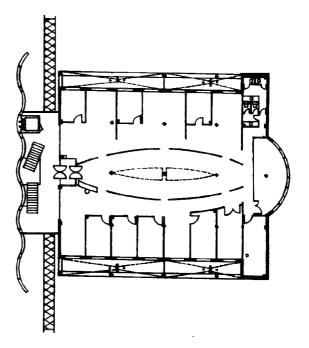

Planta baja edificio de gestión









Fachadas del edificio de gestión


Centro de salud Virgen de la Caridad. Manuel Serrano, Marta Rodríguez Ariño. Cartagena, Murcia, España. 1994.

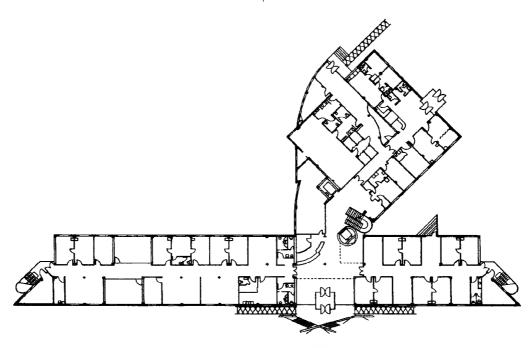


Planta baja del edificio de atención primaria



Fachada norte



Fachada oeste de conjunto

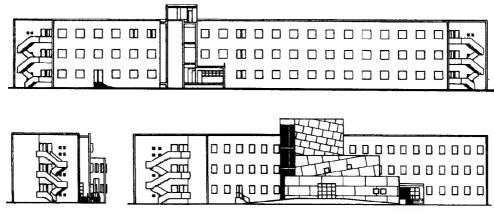

Fachadas

Centro de salud Virgen de la Caridad. Manuel Serrano, Marta Rodríguez Ariño. Cartagena, Murcia, España. 1994

Construído en un terreno que presentaba gran dificultad por su pendiente sumamente pronunciada, el *Hospital Nostra Senyora de Meritxell* es un diseño de *Francesc Montaner*, *Francesc Pernas* y *Joaquím Solé* en Andorra, España. Realizaron el diseño concibiéndolo formalmente como un edificio que se integra al predio sinuoso flanqueado por dos vialidades con niveles distintos.


El basamento del edificio esta formado por tres niveles de estacionamiento cuyas plantas abarcan todo el terreno. Los niveles se comunican mediante rampas helicoidales. El acceso vehicular se efectúa por la calle inferior. En esta zona se ubicaron también algunos servicios generales e instalaciones.

Los siguientes tres niveles corresponden a zonas públicas y servicios generales. Se dejó libre la parte sur del terreno. En el cuarto nivel se encuentra el acceso para el personal, terraza pública y servicios generales. El quinto nivel alberga las áreas de diagnóstico y tratamiento. El nivel de la calle superior, coincide con el techo del sexto nivel, disposición que se eligió para construir un túnel bajo la calle y poder comunicarse con la clínica Verge de Meritxell, loca-


lizada al otro lado de la calle superior. En este piso es donde hay la mayor parte de afluencia de pacientes externos.

El siguiente volumen sobrepuesto a los anteriores, es un cuerpo sinuoso lineal, que consta de cinco pisos y se adapta al trazo de la calle superior; por encontrarse el primer piso de este bloque al nivel de la calle, es donde se ubica el acceso principal. Esta entrada comunica a un vestíbulo principal por donde el público puede llegar a la cafetería. Aguí se encuentra la entrada del servicio de urgencias, que también posee acceso desde la calle inferior mediante dos elevadores exclusivos. Al dejar libre el lado sureste del predio, la azotea del cuerpo anterior se convierte en la plaza del hospital. Los cuatro niveles superiores repiten su planta para albergar la zona de hospitalización, con capacidad para 192 camas en habitaciones individuales. La forma del partido suprime la monotonía de los pasillos rectos entre cuartos y generan corredores curvos.


Todo el exterior está revestido con un material pétreo claro en placas con disposición traslapada. La azotea cuenta con un helipuerto.

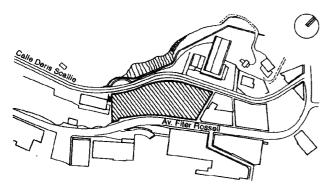


Planta de localización

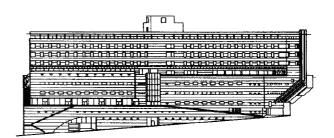


Fachada frontal

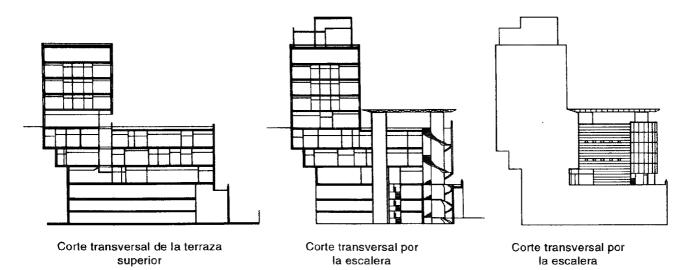


Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Francesc Montaner, Francesc Pernas, Joaquím Solé. Andorra, España. 1994.

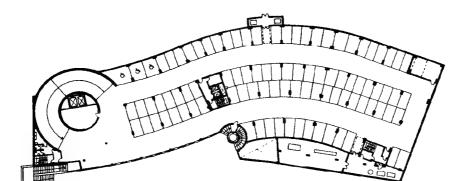


Planta sótano estacionamiento

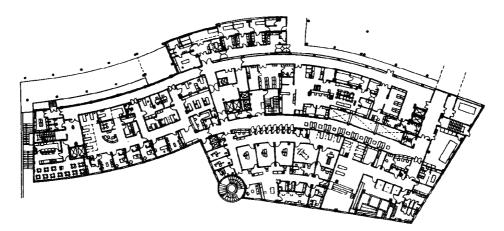

Planta baja de acceso

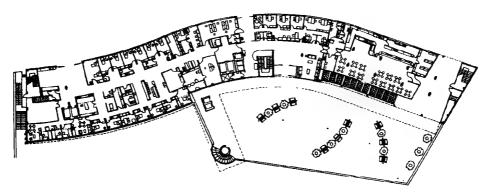


Planta segunda

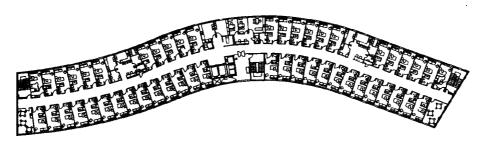

Planta tercera

La Clínica Norte Lahey es un hospital prototipo para servicios médicos de entrada por salida con capacidad de diez camas. Esta clínica se encuentra en Peabody, Massachusetts (Estados Unidos). Taylor & Partners, Inc. incluyeron en el proyecto sólo las necesidades básicas para una comunidad pequeña con servicio de emergencia las veinticuatro horas del día, áreas de hospitalización infantil, radiología y salas de conferencia entre otros. El edificio de cinco niveles cuenta con dos entradas: una principal y otra de servicio.

Los interiores motivan y dan un estándar de vida elevado para el paciente. Cuenta con elementos decorativos monumentales, como luces indirectas, columnas redondas, plafones quebrados, pisos de mármol con diversos colores y formas geométricas.

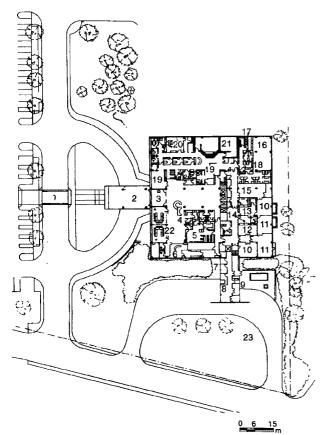


Planta general

- 1. Plaza de acceso
- 2. Lobby de registro
- 3. Acceso
- 4. Registro del paciente
- 5. Farmacia
- 6. Servicio de cocina
- Desperdicio y recepción
- 8. Basura
- 9. Ropa blanca
- 10. Cuarto de máquinas

- 11. Eléctrico y mantenimiento
- 12. Teléfono
- 13. Comercio
- 14. Biomédico
- 15. Almacén
- 16. Expedientes y registros médicos
- 17. Control
- 18. Física
- 19. Sala de espera
- 20. Simulador y terapia

Planta de especialidad para niños

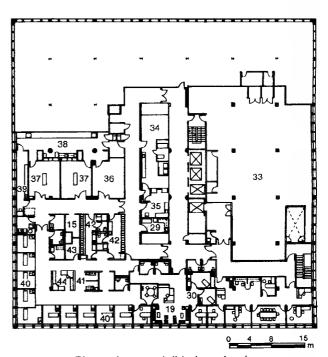

Planta de especialidad en cirugía

- 21. Pruebas de radiación
- 22. Cuarto de conferencias
- 23. Servicios
- 24. Otorrinoloringología
- 25. Oftalmología
- Centro de oftalmología
- 27. Trabajo enfermeras
- 28. Proctocirugía
- 29. Laboratorios
- 30. Encamado
- 31. Tratamiento
- 32. Usos múltiples


- 33. Oficinas ejecutivas
- 34. Central de esterilización
- 35. Descontaminación
- 36. Futuro OR
- 37. OR
- 38. Centro de limpieza
- 39. Anestecia 40. Encamados de
- recuperación
- 41. Pre-operatorio
- 42. Personal médico 43. Dictamen
- 44. N. S. E.

El Centro de Cáncer Regional Bloomington en Indiana, Estados Unidos, estuvo a cargo de BSA Design, y reúne instalaciones de alta tecnología necesarias para el tratamiento del cáncer. El interés primordial fue mantener ambientes agradables y de gran lujo en los interiores para crear una actitud positiva entre los pacientes; esto se genera a través de la decoración, los remates visuales, la luz natural y artificial indirecta. Las ventanas están dispuestas de tal manera que enmarcan el paisaje exterior, y los espacios se relacionan directamente con la naturaleza.

Este centro cuenta con dos accesos: uno de emergencia y otro peatonal y vehicular para los usuarios y acompañantes. El primero tiene paso directo a las máquinas especiales y consultorios; el segundo llega a un vestíbulo y recepción de donde se distribuye la sala de espera con vista al patio interior, a las oficinas y consultorios. La estructura y materiales son de concreto, madera y ladrillo.

Dos comunicadas vecinas decidieron unir sus recursos para realizar un nuevo hospital para las necesidades futuras de la región de Fishersville, Virginia (Estados Unidos). Así nació el *Centro Médico Augusta*. El proyecto realizado por *Ellerbe Becket*, tenía que responder a ciertas modalidades específicas como el bajo mantenimiento de los materiales, generar motivación entre el personal docente y trasmitir positivismo a los pacientes. Lo anterior se logró por medio de formas y espacios abiertos de gran calidad y diseño.

El edificio presenta una circulación principal que lleva a los pacientes exteriores a las salas de diagnóstico, y una secundaria que separa a pacientes internos. La luz natural es un elemento constante en la obra así como los remates visuales que enfatizan el paisaje exterior. La distribución de las partes evitan las largas distancias proporcionando rapidez en la atención médica.

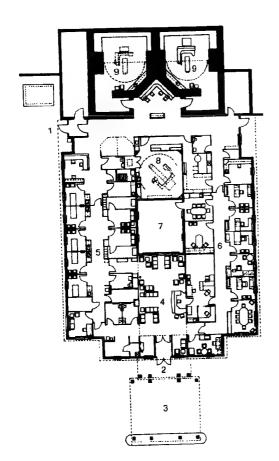

Planta general

- Entrada de ambulancia
- 2. Entrada principal
- 3. Cubierta con closet
- 4. Espera

- 5. Consultas
- Soporte/oficinas

12. Radiología

13. Angiografía

14. Cuartos de


traumatología

15. Cuartos típicos

examen

16. Emergencia

- 7. Patio
- 8. Simulador
- 9. Acelerador lineal

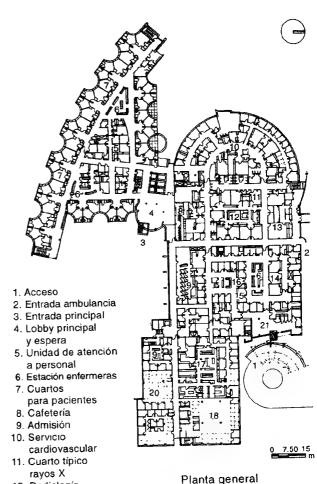


#### Planta genera

- 17. Laboratorio
- 18. Registro médico
- 19. Voluntarios
- 20. Oficinas administrativas
- 21. Espera

Centro de Cáncer Regional Bloomington. BSA


Centro Médico Augusta. Ellerbe Becket. Fishersville, Virginia, Estados Unidos. 1994. El hospital de Providence, en Rhode Island (Estados Unidos) realizó una ampliación especial para atender exclusivamente a niños. El nuevo *Hospital Pediátrico Hasbro* realizado por *Shepley Bulfinch Richardson y Abbott Architects*, está diseñado para diagnósticos pedriátricos y tratamientos en varias ramas de la medicina. Incluye diez y seis camas de terapia intensiva, terapia física, tres unidades con veinticuatro camas cada una diseñadas para edades específicas, haciendo un total de ochenta y siete camas. Alberga salas de cirugía, emergencia y radiología de gran escala para poder atender a personas adultas, en casos especiales, y poder tener más flexibilidad.

Las dos entradas principales llevan al vestíbulo de doble altura y áreas de juegos, ambientada por una fuente, un acuario y una tienda de regalos. En la planta baja se encuentra la clínica pedriátrica con espacio para infantes, adolescentes y las unidades para pacientes de cáncer. Cada piso es un tipo de vecindario donde se alojan veinticuatro niños con sus familias, con áreas de juego, y actividades mútiples y aulas con televisores. Hay varias esculturas distribuidas en los pasillos. En general tiene un carácter residencial.

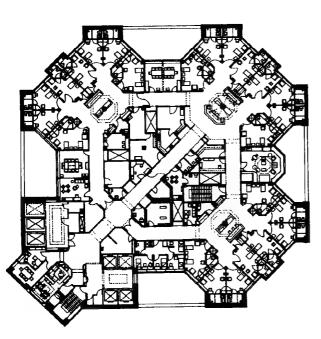

Planta general de habitaciones

Hospital Pediátrico Hasbro. Shepley Bulfinch Richardson y Abbott Architects. Providence, Rhode Island, Estados Unidos. 1994.

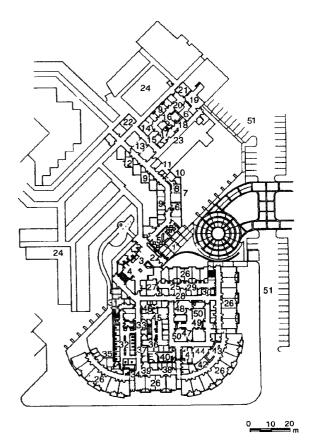


#### Planta general

- 1. Entrada principal
- 2. Vestíbulo
- Admisión lobby
   Lobby público
- 5. Cafetería
- Recepción/registro médico
- 7. Clínica prenatal
- 8. Pruebas de stress
- 9. Exámenes
- 10. Trabajo
- 11. Vía de abastecimiento médico
- 12. Oficina de consulta
- 13. Aula cerrada
- 14. Terapia lingüística
- 15. Cabina audio
- 16. Rayos X
- 17. Laboratorio
- 18. Multiusos 19. Espera
- 19. Espera
- 20. Consejo
- 21. Sala de conferencia
- 22. Almacenaje educación
- 23. Rehabilitación niños
- 24. Aula existente
- 25. Anteparto


- 26. Encamados
- 27. Médico
- 28. Oficina enfermera encargada
- 29. Nutrición
- 30. Estación enfermeras
- 31. Cuarto familiar
- 32. Cuartos de los niños
- 33. Control
- 34. Tratamiento
- 35. Oficina
- 36. Fase I de recuperación
- 37. Dormitorios
- 38. Suministro de limpieza
- 39. Máquinas
- 40. Casilleros mujeres
- 41. Casilleros hombres
- 42. Solarium
- 43. Monitor
- 44. Salón personal médico
- 45. Fase II de recuperación
- 46. Recepción
- 47. Cirugia
- 48. Anestesia
- 49. Sub-esterilización
- 50. Sala de operación
- 51. Estacionamiento

Centro Médico Regional Yuma. HKS, Inc. Yuma, Arizona, Estados Unidos. 1994.

En el Hospital Memorial de la Misión en Asheville, Carolina del Norte (Estados Unidos) se construyó una nueva clínica de cinco niveles. El Centro de Cardiología Catherine y Charles Owen incluye instalaciones médicas para operaciones a corazón abierto, cirugía vascular, unidades de recuperación, treinta y dos camas de terapia intensiva, cuarenta camas de cardiología vascular y salas familiares de espera. Cuenta también con un anfiteatro de setenta asientos. El proyecto de Padgett & Freeman Architects, está considerado como un centro de excelencia dentro de la medicina por el funcionamiento de sus instalaciones. Las fachadas e interiores presentan un diseño conservador, característico de los hospitales.

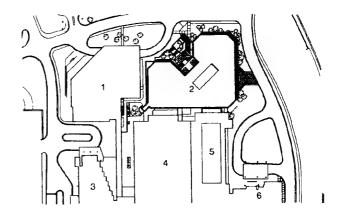

Planta de conjunto

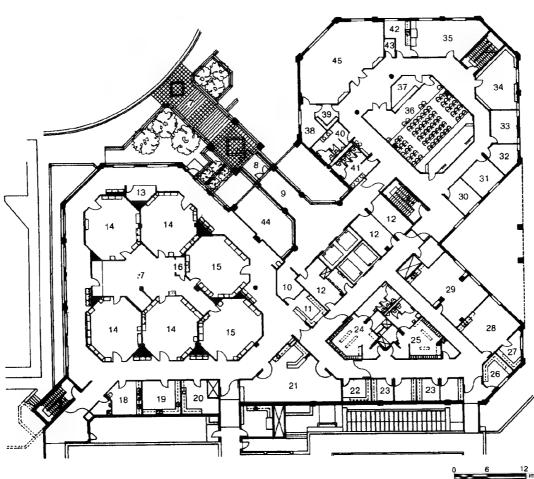

#### Planta segundo nivel

- 1. Edificio: Cirugia, consulta externa del hospital
- 2. Centro de Cardiología
- 3. Edificio: Torre de pacientes
- 4. Edificio. Cuidados críticos cirugía
- 5. Edificio: Radiología
- 6. Edificio: Centro de mujeres y niños
- 7. Acceso
- 8. Vestíbulo
- 9. Puente
- 10. Supervisor

- 11. Control
- 12 Consulta familar
- 13 Equipo
- 14 Cirugia del corazón
- 15. Cirugia vascular
- 16. Esterilizador
- 17. Depósitos estériles
- 18. Centro de procesos pesados y limpieza 19. Oficina de control
- 20. Equipo de anestesia 21 Preparación anestésica
- 22 Anestesia


- 23. Dictado
- 24. Baños y vestidores para mujeres
- 25. Baños y vestidores para hombres
- 26. Cuarto de trabajo
- 27. Proyector
- 28. Salón de asistencia física
- 29. Sala de personal médico
- 31. Administración 32. Director
- 30. Oficina

- 33. Investigación
- 34. Biblioteca
- 35. Conferencia
- 36. Anfiteatro
- 37. Cuarto de audio y video
- 38 Almacenaie
- 39. Guardaropa
- 40. Sanitarios para mujeres
- 41. Sanitarios para hombres
- 42. Cocina
- 43. Conserie
- 44. Vacío
- 45. Sala de consejo


Centro de Cardiología Catherine y Charles Owen. Padgett & Freeman Architects. Asheville, Carolina del Norte. Estados Unidos. 1995.

El Centro Clínico Carl J. Shapiro, Beth Israel Health Care se encuentra dentro de la zona más congestionada de Boston, Massachusetts, (Estados Unidos), donde se localizan los edificios más antiguos. Este proyecto tiene una armonía e integración total con el paisaje sin agredir estructuras existentes. La obra proyectada por Rothman Partners encabezada por Martha L. Rothman, FAIA, se organiza en un terreno cuadrado, donde la entrada principal es por una zona arbolada desde donde se llega a un atrio-vestíbulo de doble altura, en donde se distribuyen las funciones.


En las fachadas se utilizaron materiales, colores y texturas contemporáneas que se relacionaron con tabiques y otros elementos del contexto de la ciudad; el lenguaje es un juego entre lo nuevo y viejo que resulta en un edificio de carácter racional y funcional.

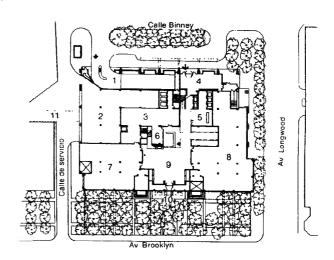


Planta servicios de soporte

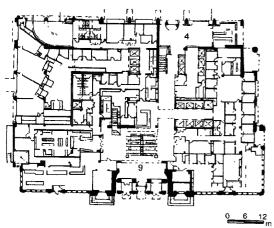

Planta primer piso

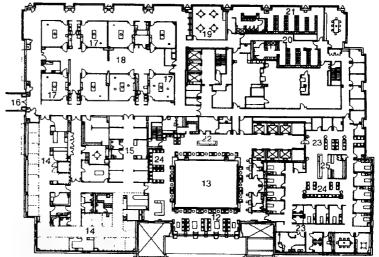

Planta tercer piso

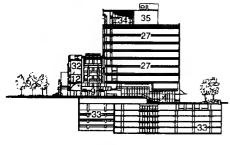

Corte transversal

- 1. Entrada estacionamiento
- 2. Recepción y ambulancias
- 3. Area de carga 4. Lobby
- 5 Paso directo
- 6. Laboratorio
- 7. Cafetería y farmacia
- 8. Centro de aprendizaje de pacientes y familiares
- 9 Atrio
- 10. Acceso principal
- Conector de piso
   Sala de estar familiares
- 13. Vacio
- 14. Area de recuperación
- 15. Preoperatorio

- 16 Puente de paso de pacientes à cirugia
- 17. Sala de operaciones
- 18. Area libre
- 19. Sala de estar personal
- 20. Vestidores hombres
- 21 Vestidores mujeres

Planta tipo

- 22. Recepción
- 23. Area examinación 24. Sala de espera
- 25 Central enfermeras
- 26 Vestibulo pacientes
- 27 Suites pacientes 28 Area de encamados
- 29. Area de trabajo
- 30. Vestíbulo del personal
- 31. Tratamiento
- 32. Edificio existente
- 33. Sótano de estacionamiento
- 34. Sala de consejo
- 35. Cuarto de máquinas


Centro clínico Carl J. Shapiro, Beth Israel Health Care. Rothman Partners. Martha L. Rothman, FAIA. Boston, Massachusetts. Estados Unidos. 1995.

Con el Hospital Shriners para Niños Discapacitados se sustituyó el antiguo edificio construido el los años cincuenta en Salt Lake City, Utah (Estados Unidos). En su construcción se utilizaron materiales de la región como la roca caliza, piedra roja y solamente se ocupó concreto aparente en las partes estructurales.


El proyecto de Odell Associates, Inc., consta de dos niveles y un vestíbulo principal circular desde donde se distribuyen las funciones. El cuerpo, en forma de abanico, contiene los servicios para los pacientes externos en el primer nivel; en el segundo alberga las salas de cirugía. Los dos cuerpos laterales en la planta baja alojan las oficinas administrativas y servicios; en la planta alta contienen unidades de educación, rehabilitación, hidroterapia y zonas para adolescentes e infantes, independientes. Cuenta con dos estacionamientos así como entradas para pacientes y de servicio exclusivamente.

- 1. Hospital
- 2. Estacionamiento visitantes
- 3. Entrada visitantes y pacientes foráneos
- 5. Estacionamiento
- personal 6. Area de luego
- 7. Lobby
- 8. Espera pacientes foraneos
- 9. Servicios pacientes toráneos
- 10. Radiología
- 11. Prostéticos/Ortopédicos
- 12. Comedor
- 13. Cocina
- 14. Comedor terraza
- 15. Auditorio


- 16. Consejo 17. Administración
- 18. Negocios
- 19. Biblioteca
- 20. Registros médicos
- 21. Actividad central
- 22. Vacío
- 23. Cirugia
- 24. Central de esterilización
- 25. Servicio
- 26. Facilidades a familiares
- 27. Salón de clases
- 28. Hidroterapia
- 29. Terapia fisica
- 30. Unidad de retiro 31. Unidad adolescentes
- 32. Escuela infantil y
- unidad de menores

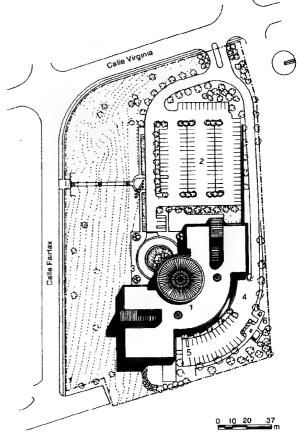

Planta de conjunto

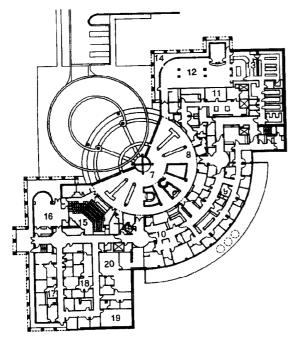

Planta primer nivel

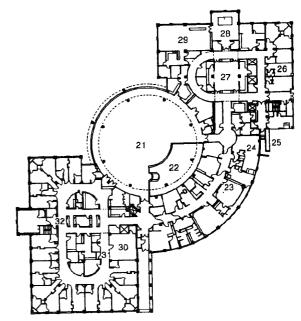

Planta segundo nivel

Hospital Shriners para Niños Descapacitados. Odell Associates, Inc. Salt Lake, Utah, Estados Unidos. 1995.

El Centro Geriátrico Shorefront Jewish es un hospital residencial con trescientas sesenta camas, localizado en Brooklyn, New York (Estados Unidos) dentro de una zona con índice elevado de criminalidad. Esta clínica tiene servicios médicos para personas de la tercera edad y alojamiento para los pacientes de la enfermedad de Alzheimer. El edificio de siete pisos mantiene un carácter departamental más que de un centro médico.


Una de las condicionantes para Landow y Landow Arquitectos fue la de mantener las actividades mientras se construía el nuevo edificio. Se crearon ambientes agradables y de gran seguridad para los pacientes y empleados. La planta en forma de cruz tiene un núcleo de enfermeras para controlar más rápido cada ala. Las habitaciones tienen características de una vivienda y el trato es más personalizado.


Planta tipo

- Lobby principal
   Estación central
- de enfermeras
- Servicio de comedor


- 4. Circulación
- Encamados tipo del residente
- Sala de estar tipo

Centro Geriátrico Shorefront Jewish. Landow y Landow Arquitectos, P. C. y A I A. Brooklyn, New York, Estados Unidos. 1995.

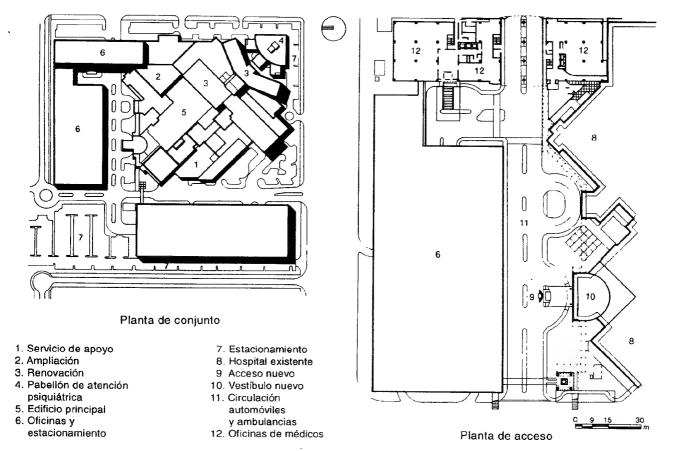


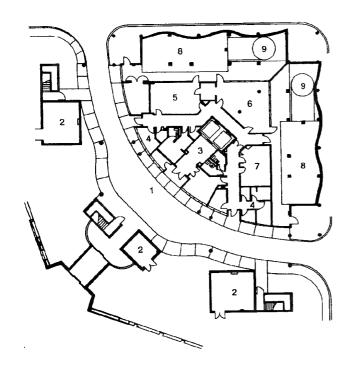

Planta baja pabellón de psiquiatría

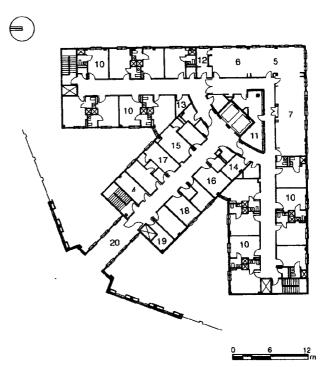


Planta primer nivel

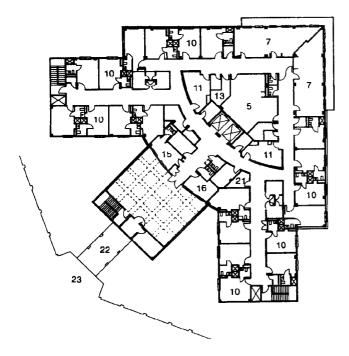


Planta segundo nivel

- Acceso principal
   Cuarto de máquinas
- 3. Vestibulo
- 4. Oficinas
- 5. Terapia ocupacional
- 6. Comedor

- 7. Sala de descanso
- 8. Area de juegos al aire libre
- 9. Canchas de basquetbol
- 10. Habitación de pacientes
- 11. Estación de enfermeras 12. Cocina y despensa



Planta tipo para renta

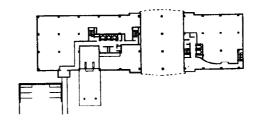

Planta segundo nivel de oficinas médicas

- 13. Lavandería
- 14. Consultorio
- 15. Sala de personal
- 16. Espera familiar
- 17. Director
- 18. Sala de tratamiento
- 19. Oficinas bodega20. Pasillo hacia el hospital existente
- 21. Trabajo social
- 22. Azotea
- 23. Hospital existente



(Hotel)

(Del francés: Hotel, y éste del latín *Hospitalis*, de *hostes*, huésped). Establecimiento público donde se proporciona alojamiento y diversos servicios para la comodidad de los pasajeros que lo utilizan. Il Casa aislada de las colindantes, habitada por una sola familia. Il Habitación particular en las grandes ciudades, separada generalmente de las demás. Il Posada moderna. Il Un hotel es un establecimiento comercial que ofrece hospedaje, alimentación y otros servicios al público, da esparcimiento y recreación día por día. Il. Casa amueblada donde se alojan las personas y donde se encuentran toda clase de comodidades.

La arquitectura hotelera va relacionada con otros géneros de edificios como restaurantes, cocinas, bares, discotecas, que se estudian por separado.

En la actualidad, el concepto de hotel se relaciona con una imagen corporativa, según la cadena hotelera. En construcción se consideran los adelantos en las nuevas tecnologías que brindan mayor seguridad y confort a los usuarios. En su construcción, la arquitectura se apoya en especialidades, como la decoración de interiores, la iluminación, en los medios de comunicación y sistemas de instalaciones automatizadas.

La mayor parte de hoteles trata de adaptarse al ambiente en donde se va a construir. Con el avance acelerado de las relaciones y comunicaciones, se han planteado innovaciones en relación al espacio y requerimientos en los diversos modelos de hoteles.

El hotel es lugar donde el huésped desea encontrar la máxima comodidad, porque existe la posibilidad de hospedarse uno o más días.

## **ANTECEDENTES HISTORICOS**

#### **■ PRIMERAS CULTURAS**

El término desplazamiento está vinculado al término alojamiento, por lo que se hace referencia a los pueblos antiguos que por razones de comercio, de conquista o religiosas, se desplazaron a otros lugares.

Los primeros alojamientos fueron simples cobertizos que los comerciantes instalaban dentro o cerca de la plaza, o en lugares públicos de relevancia; en ocasiones se hospedaban a huéspedes distinguidos.

Grecia. Dentro de los palacios minoicos se consideraban habitaciones para huéspedes, como en el de Cnosos. Con la aparición de los juegos olímpicos que se celebraban cada cuatro años la ciudad de Olímpia se convirtió en un centro de atracción turística. Dentro de la planificación de la ciudad se consideraban espacios para deportistas y para visitantes.

Roma. En el siglo IV a. de C., Roma gobernaba a Italia Central, por lo que surgió la necesidad de construir caminos para que los hombres transitaran. El emperador Apio Claudio construyó la Vía Apia, que constituyó el primer camino romano.

Posteriormente, la red de caminos se extendió hasta el sur de Italia. Los desplazamientos humanos representaron la necesidad de alojarse en un sitio, los cuales eran casas particulares, templos y campamentos.

En el año 313 a. C., el emperador Constantino otorgó tolerancia absoluta a los cristianos. El cristianismo trajo consigo los nuevos preceptos de amor al prójimo, lo que propició que muchos moradores dieran un mejor trato al peregrino, dándoles posada.

Las termas fueron el origen de los balnearios. La más antigua probablemente del siglo II a. C., se encuentra en Stabian, Italia. Su construcción data de la etapa de transición entre la cultura griega y romana. Las termas imperiales surgieron en el siglo II d. C. y entre ella se encuentran las públicas y las de la casa. Los primeros balnearios se encontraban en lugares donde había manantiales; su edificio se distinguía por el número de piscinas.

Otro tipo de baños son los de la cultura árabe y turca, los cuales adquieren por herencia de los romanos.

#### **TRANSICION**

De la Península Ibérica, los baños fueron llevados por los romanos; los visigodos continuaron con esta tradición, dejando el terreno a los árabes cuando invadieron la península y, a su vez éstos ya contaban con un modelo de baño propio que tenía cierta influencia romana.

En Suiza, la primera posada fue Le Grand Saint Bernard, fundada por los monjes agustinianos en los Alpes. Se estableció en el año 961; una de sus principales características fue el uso de los perros san bernardo, los cuales localizaban a los peregrinos perdidos.

#### EDAD MEDIA

La rivalidad entre el Cristianismo y el Islam, durante la Edad Media (de 1000 a 1450, período entre la Edad Antigua y la Edad Moderna), trajo como consecuencia las Cruzadas o Guerras Santas, llevadas a cabo por los pueblos occidentales de Europa, para recuperar los Santos Lugares: Jerusalén, Belén y Nazaret, los cuales estaban bajo el poder de los turcos.

Después de la guerra de las Cruzadas, se fundó, en el año 1137 a. d. C., la orden de San Juan de Jerusalén que estaba integrada por un grupo de caballeros hospitalarios cuya finalidad era brindar protección a peregrinos y defender los santos lugares. Esto propició la fundación de hospitales que se multiplicaron en los pueblos occidentales de Europa.

El concepto de hospitales de la Edad Media difería de la época actual, dado que servían de albergue a los ancianos y enfermos. Los gastos que los hospitales originaban eran cubiertos por reyes y personas pudientes.

El turismo religioso tuvo gran auge al atraer a múltiples peregrinos procedentes de todo el mundo cristiano de aquella época para visitar el sepulcro de san Pedro.

Durante el siglo XII hubo hosterías y posadas por todo el mundo, estratégicamente ubicadas en las principales rutas para dar alojamiento a los comerciantes, peregrinos, religiosos, etcétera. Cuando Marco Polo se aventuró a viajar a China en el siglo XIII, encontró muchas hosterías para viajeros.

En el Medio Oriente, al igual que en Occidente, existían las hosterías o caravaneras localizadas a lo largo de las rutas comerciales de Asia (se conocían como manzils, el lugar donde el viajero desciende, donde las caravanas podían descansar, refrescarse y encontrar alimentos, bebidas y alojamiento, tanto para hombres como para animales. En el mundo musulmán, las mezquitas se convirtieron en el centro de la religión, lo cual originó la creación del mercado como punto de unión en las tiendas y bazares. Las constantes peregrinaciones obligaron a que los mismos viajeros transportaran sus propias tiendas para guarecerse.

En Persia, a las hosterías se les llamaba *karavan* serai, o casa de las caravanas; en Roma, mansiones; en la Italia medieval, locanda y, en Francia, *cabarets u hotelleries*, de la cual se derivó la palabra hotel.

El resurgimiento de la cultura occidental hizo necesaria la aparición de establecimientos de hospedaje, que años más tarde se convirtieron en mesones y ventas. También aparecieron las tabernas.

Los mesones eran casas públicas, localizadas en las poblaciones donde se ofrecían alimentos, bebidas y albergue a los viajeros, caballerías y carruajes. Las ventas tenían el mismo fin que los mesones, sólo que éstas se localizaban en los caminos o fuera de las poblaciones. En estos lugares, el viajero tenía que compartir su cama con una persona por lo menos y, en ocasiones, con más.

Los establecimientos de hospedaje en Europa eran identificados con un listón verde o una rama de árbol que era colocada en un lugar visible al exterior. Se encontraban también en los países islámicos.

Los primeros hoteles que se conocieron en Europa son el de Ville, en Bruselas (1377); y el de Cluny en París (1490), ambos en estilo gótico.

A finales del siglo xv y durante el xvi se inició el descubrimiento de nuevos mundos. Con este acontecimiento el continente más beneficiado fue Europa.

La conquista de nuevos territorios originó el desplazamiento de gente en busca de riqueza; con ello los puertos de las principales ciudades crecieron, en cuanto a infraestructura. Posteriormente, sus alrededores serían poblados en demasía. También se crearon nuevas rutas comerciales, lo que originó la necesidad de crear establecimientos de hospedaje y diversión, para los viajeros que hacían escala, temporal o indefinidamente.

En Francia se le dio el nombre de hotel a una vivienda urbana cuyo diseño fue creación de Serlio en la Grand Ferrare de Fontainebleau (1544-1546). El edificio consta de un cuerpo central y dos salas estrechas que forman un patio cerrado a la calle que se complementa con un muro y la zona de servicios (establos, cocinas, etc.); al centro se localiza la puerta de entrada.

El ejemplo mejor conservado es el hotel Carnavalet de Lescott en París (1545). Tenía un pequeño patio-jardín detrás del cuerpo central que por lo general constaba de una galería en el primer piso. El hotel de la Vrilliére de Mansart, en París (1635-1645), se convirtió en un modelo clásico del hotel parisino. Más adelante influyó en el hotel Matignon en París, proyecto de Courtonne (empezado en 1721)

A mediados del siglo xVIII, la Revolución Industrial cambió por completo las formas de vida, lo que marcó un desequilibrio en la ciudad y el territorio circundante. Los establecimientos, como las casas de huéspedes y las de alquiler, tenían mayor demanda. Algunas se encontraban en malas condiciones higiénicas y no tenían buena distribución.

#### SIGLO XIX

#### **EUROPA**

Cuando se construyeron los canales y vías ferroviarias en toda Europa (siglo xix), fue posible la construcción masiva de hoteles. Con el desarrollo de las ciudades, nuevos hoteles incluyendo los *resort* y los de lujo, se construyeron en centros financieros, en distintos locales y en las rivieras más importantes.

En 1845, el inglés Thomas Cook se dedicó totalmente a organizar excursiones renaciendo así las agencias de viaje. Concepto que se extendió por todo el mundo.

La evolución del turismo fue posible por la ampliación o creación de nuevos medios de transporte. Hasta entonces, el ferrocarril conectaba a varias ciudades. Posteriormente, con el invento del automóvil se crearon carreteras de vía rápida, que daban la posibilidad de desplazar a un mayor número de viajeros.

En Bruselas, Bélgica, se construyeron el hotel Tassel, (1892-1893) y el hotel Solvay (1895-1900) de estilo Art Nouveau, ambos de Víctor Horta.

#### **ESTADOS UNIDOS**

La idea contemporánea de hotel evolucionó debido al crecimiento de las ciudades por la expansión comercial.

A principio de siglo se construyeron los primeros hoteles, como el Tremont House, en la ciudad de Boston (1820) y el Astor House New York (1860).

En Chicago, la demanda de la habitación era a gran escala, al igual que la de hoteles y fondas. Esta necesidad repercutió en el diseño del hotel moderno, cuyos preceptos se conservaron en el diseño de los primeros hoteles modernos.

En el Palace Hotel Gran Patio, de San Francisco (1878), apareció por vez primera un espacio central similar a un jardín al cual llegaban los vehículos y también fungía como centro visual de las habitaciones.

El Auditorium, obra de Adler y Sullivan (1889), constaba de un auditorio con capacidad de 4000 butacas, varias plantas de despachos y un hotel, el cual destacaba por su escalera monumental, bar y el salón comedor.

El hotel Hayde Park, de Teodoro Starrett y Jorge A. Fuller (1887-1891), se encontraba situado al lado sur de la ciudad de Chicago. Tenía 300 habitaciones, agrupadas de dos a cinco cuartos, de los cuales cincuenta estaban provistos de baño independiente, de lámparas incandescentes y la calefacción era de vapor. Sus ocho plantas tenían grandes ventanales. Otros importantes hoteles fueron el Virginia, el Drake y el Great Northern (1891).

#### ■ SIGLO XX

El enorme crecimiento del turismo creó la necesidad de construir hoteles en diversas partes del mundo.

Durante el siglo xx la opción de dormir y comer fuera de la casa, por razones de trabajo, estudio y descanso se ha convertido en algo cotidiano.

Esta opción dio origen a otras formas de vivienda y al aprovechamiento de lugares naturales fuera de la ciudad, hasta entonces poco conocidos.

A principios del siglo, el cambio en la concepción del hotel moderno se dio en Estados Unidos, debido a la promoción de muebles de baño llevada a cabo por los fabricantes. Con esta acción se generalizó la idea del baño diario.

En algunas ciudades del mundo se inició la edificación de hoteles administrados por empresas privadas, las cuales establecían que el concepto de descanso estaba relacionado con la comodidad, la recreación, el esparcimiento y el lujo. Con la difusión de la arquitectura funcionalista, cambió la posibilidad de transformar la forma exterior de los hoteles incluso, la organización interna se estudió más a fondo, considerando las necesidades de los usuarios y un mayor aprovechamiento de espacio.

Una de las primeras realizaciones fue el Hotel Ambasciator de Marcello Piacentini, Italia (1926), obra con características de la arquitectura romana.

En la década de los años cuarenta, el turismo se comenzó a divulgar en Alemania al estallar la Segunda Guerra Mundial, Europa y Oriente dejaron de ser destinos turísticos para el visitante extranjero.

Al término de la guerra, el estadounidense quería viajar y las opciones se encontraban en América Latina (en México, Brasil, Argentina). En esta época se inició el turismo moderno, y se comenzó a dar importancia a la imagen exterior del edificio, mientras que con anterioridad sólo se limitaba a atender la demanda de cama y, en ocasiones, de alimento. El turismo se constituyó en uno de los más importantes generadores de divisas.

Se construyeron edificios de carácter racionalista adaptados a las condiciones de vida locales. Destacan el hotel Villa Serrana de Julio Vilamajó, Uruguay (1946-1948); el Hotel Richmond (1953-1954) en Madrid, y el Hotel Fénix en Palma de Mallorca, España, ambos de Luis Gutiérrez Soto.

La idea contemporánea del hotel de convenciones tiene su antecedente en el *Grand Hotel* de fines del siglo pasado de las ciudades Norteamericanas.

En la década de los cincuenta, el aumento de automóviles hizo necesaria la construcción de más moteles, principalmente en Norteamerica, aunque han aumentado considerablemente su construcción en Europa y en Japón a partir de los años sesenta. La construcción de hoteles urbanos decreció a mediados del siglo xx.

Los hoteles-resort surgieron como una mejor alternativa para el huésped; se ubicaron en las costas de algunos países.

En la década de los sesenta surgieron nuevas opciones de descanso sobre todo en las ciudades que se encontraban bajo el régimen socialista. Se crearon grandes complejos turísticos, diseñados junto a la costa.

En Rusia (exUnión Soviética), destaca el lugar de vacaciones Morskoi para la organización de jóvenes Pioneros en Artek, obra de A. T. Polyanski, D. S. Wituschin, y N. E. Gogovskaja, situado en la región del Krim, (1961); y el hotel lwerija en Tiflis, de O. Kalandarischvili e I. Zchomelidse (1967).

En Rumania, dentro de la costa del Mar Negro existen varias opciones de descanso, entre las que sobresalen la estación balnearia El Mamaia, Centro vacacional Belvedere en Olimp (1970) y el hotel Europa en Eforie, obras de Cezar Lazarescu y L. Popo-vici; el complejo vacacional Venus en Constanza incluye hoteles, restaurantes entre otras instalaciones.

La región de Crivaia situada en las parte montañosa de Rumania, se distingue por el proyecto de hoteles y residencias. El hotel Birzava se caracteriza por su forma piramidal e integra terrazas como elementos de composición arquitectónica, su capacidad es para 160 personas; consta de restaurante, club y disco-bar. Una de las construcciones hoteleras más importantes en la capital rumana es el Hotel Intercontinental, de Dinu Hariton (1960-1982), cuya importancia reside en su altura.

En Bulgaria, los centros turísticos se encuentran en la costa del Mar Negro, como los centros Playa dorada de Slatni Pjassázi y Playa del sol. En Playa dorada, los hoteles Perounika y Globus son importantes por su estética lograda mediante elementos prefabricados y por el uso de concreto armado; el Slatna Kotva (ancla dorada) es un volumen de siete

niveles que descansa sobre pilotes; el International de Georgi Stoilov es de lujo en donde las actividades sociales se encuentran en un volumen de poca altura. Otros hoteles importantes son: el Acacia y el Rila de Georgi Stoilov; el Vitoscha de Kisho Kurokawa (1979); el Iskar de Ivan Kassurov, en Sonnenstrand (1980); destacan los hoteles destinados para los jóvenes: el Orbita y el Centro Juvenil Internacional en Primorsko de Georgi Stoilov; el Centro de vacaciones de Nenkov y Chashistojanov en Sadanski (1983).

En Croacia destacan en la costa asiática el de Pero Kusan en Mini; el Marina Lucica de Lovro Perkovic en Prismosten (1971) concebido en forma de terrazas; los de Branko Znidarec en Opatija; el Cristal en Porec (1968-1970), el Rubin (1970-1972) en Porec y el Diamant (1973-1975) todos ellos de Julije de Luca.

El hotel Bjelasica de Radosav Zekovic en Kolasin, Yugoslavia, (1976-1979) adapta su volumen al paisaje montañoso.

En lo que respecta a Europa, después de la reconstrucción de algunas ciudades, el turismo se comenzó a manejar como un medio importante generador de divisas.

Se construyeron hoteles en los principales países de Europa y Asia entre los que se encuentran: el hotel del Mar de José Antonio Cordech, en Cás Catalá, Mallorca (1961-1964); el Hotel Tokoen de Kyonori Kikutake (1964), donde se mezclan elementos de la arquitectura metabolista con la tradición japonesa, del mismo autor es el hotel Pacific de Chigasaki (1966), importante por el acomodo de cuartos de baño prefabricados, suspendidos de los muros exteriores de las habitaciones.

El Hogar de descanso de Yacov Rechter y Zichron Yaakov en Israel (1969) sobresale por su composición orgánica y el uso de elementos prefabricados de concreto armado.

En la ciudad de Londres destacan los hoteles: Penta (1972) y el Park Tower (1973), ambos de Richard Seifert, importantes por sus líneas modernistas.

En Norteamérica se dieron cambios en la construcción de hoteles, por ejemplo: la cadena de hoteles Holiday Inn introdujo en 1965 el primer sistema de reservación computarizada; John Portman transformó el *lobby* de un sencillo acceso a centro espacial y de actividad de todo el edificio, relacionándolo de forma visual y funcional con las dependencias, como los restaurantes, cafeterías, bar e, inclusive, con los pasillos de las habitaciones. Este concepto se aprecia en el Hotel Hyatt Regency (San Francisco, 1974), el Buenaventura (Los Angeles, 1974-1976); y el hotel Hyatt Regency, de Welton Beckett Associates Dallas (1976-1979) con fachada de vidrio, de John Portman & Associates

En Francia destacan el hotel Santa Fe de Antoine Predock, Euro-Disney, Marne-la-Vallée (1988-1992). En la década de los años noventa se estableció una cadena de hoteles de clase media que fijó nuevos niveles de comodidad y de limpieza a precios moderados, así mismo instaló teléfonos y radios en los cuartos, además, espejos de tamaño normal, armarios, etc.

Una gran proporción de hoteles y moteles de las grandes ciudades es operado o administrado por un pequeño número de empresarios de cadenas.

Hasta 1994, las regiones turísticas más importantes del mundo eran de acuerdo a su importancia, Europa, América, Asia Oriental, Africa, Medio Oriente y Asia Meridional.

#### MEXICO

A nivel mundial México está considerado como uno de los países con mayores atractivos turísticos, ya que dentro de su territorio se encuentran kilómetros de litorales con aguas templadas y climas benéficos en cualquier época del año, elementos óptimos para desarrollos turísticos basados en la relación sol-playa-mar.

En el área cultural cuenta con zonas de alto valor arqueológico prehispánico, próximas a centros urbanos y en zonas naturales (selvas tropicales, desiertos, cerca de los mares). También cuenta con gran riqueza de arquitectura colonial que atrae a visitantes de otras partes del mundo que desean conocer o estudiar los monumentos. Además de que existen instalaciones para organizar eventos deportivos, musicales y culturales que captan la atención de otros países.

#### **EPOCA COLONIAL**

La industria hotelera en México tuvo muy marcada la influencia europea, debido a los conquistadores.

En la época de la colonia, durante los viajes, la nobleza solía alojarse en las casas de su familia, amigos o en los múltiples conventos. Los mercaderes, muleros y carreteros se alojaban en los mesones. Pero tanto nobles como plebeyos tenían que alojarse en las ventas.

Se estima que el primer mesón se abrió en la Nueva España en diciembre de 1525. No obstante se tiene el conocimiento de que en octubre de ese mismo año existía un mesón en Veracruz.

En 1526 se abrió un mesón en Cholula, Puebla, al igual que una venta en Michoacán y un mesón en Cuernavaca.

En el camino de la Villa Rica a México, el mesón de San José de Perote abrió sus puertas en 1527. Contaba con amplias habitaciones para los viajeros y suficiente espacio para los animales. Posteriormente se consiguieron permisos para establecer ventas y mesones, fueron en aumento y pronto la Nueva España se cubrió de ellos; estaban sujetos a aranceles para proteger a los viajeros. Durante 350 años aproximadamente, los mesones y ventas fueron los únicos establecimientos de alojamiento de que disponían los viajeros en México.

#### SIGLO XIX

Pasó la época de los antiguos mesones, ventas y casas de diligencias. Comenzaron a surgir hoteles construidos ad-hoc.

Los primeros hoteles en México se construyeron en la capital de la república; eran de estilo neoclásico entre los que se encuentran la Bella Unión de José Besozzi (1840); el Comonfort, (1870) y del Comercio (a fines del siglo xix) ambos en la calle 5 de mayo; el hotel García en la esquina Madero y Maestranza (1897-1898) que luego se reabriría en 1907 con el nombre de Genoveve; constaba de 250 a 300 cuartos.

En 1880 con la introducción de la infraestructura férrea, el turismo por negocios fue el más común, se descuidaron los caminos para vehículos, cuyo ancho no correspondía al de las ciudades estadounidenses o europeas.

#### SIGLO XX

A principios de siglo, los turistas extranjeros viajaban por negocios, principalmente los inversionistas estadounidenses, quienes estaban en lucha por desplazar a los europeos.

Se construyó el hotel Regis, obra del maestro Refugio Reyes, (principios del siglo xx) y el hotel Escobedo (1905) ubicados en Aguascalientes, en los que se percibe la influencia francesa.

El turismo por negocios desapareció con el estallido de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, época en la cual se destruyó la red ferroviaria y es hasta 1920 cuando se logró una estabilidad. A partir de ese año el país comenzó a reorganizarse.

Hacla 1921 la ciudad de México contaba con 400 cuartos de hotel. Estos no gozaban de buen prestigio debido a que no existía el concepto de hotel como lugar de descanso. Surgieron hoteles, como el Gante en México, D. F. (1921); el Gran Hotel Ancira en Monterrey, el Hotel Fénix y el Imperial en Guadalajara, entre otros.

En 1925 se creó la Comisión Federal de Caminos, que inició la construcción de carreteras de la ciudad de México, hacia Puebla, Cuernavaca y Pachuca unas de las más importantes. Con ello nació la Asociación de Propietarios y Administradores de hoteles, que posteriormente se transformó en la Asociación Mexicana de Hoteleros.

El turismo internacional en México se inició en 1929 con la visita de un grupo organizado de turistas ferrocarrileros norteamericanos quienes efectuaron una convención.

Con la apertura de la carretera México-Laredo (1933) aparecieron los hoteles en los caminos conocidos como paradores. Este concepto fue el comienzo del turismo internacional. Posteriormente se construyó la carretera México-Acapulco para dar impulso a las ciudades de Cuernavaca y Taxco como centros turísticos.

La década de los años treinta fue determinante para la industria hotelera moderna en México, la cual se inició en 1936 con la inauguración del hotel Reforma obra de Mario Pani Darqui; causó sensación por brindar intimidad y más comodidades e introdujo un sistema de personal uniformado. Contaba con servicio de baños individuales, florería, correos, oficina de cables, servicio secretarial, un roof garden, bar, centro nocturno, entre otros espacios. Ya con anterioridad Carlos Obregón Santacilia había iniciado el proyecto del Hotel del Prado, localizado en la Av. Juárez, México, D. F. (1933-1946). Después se construyó el hotel La Marina de Carlos Lazo en Acapulco (1938), de estilo internacional y el hotel san José Purúa de Max Cetto y Jorge Rubio (1939), importante por su arquitectura organicista.

En 1939 quedó constituida la Asociación Mexicana de Turismo. A partir de 1940 se impulsó el turismo organizado y por placer. Para solucionar este problema se construyeron hoteles en las principales ciudades de la República Mexicana como: el hotel Polly en Zaragoza esquina con Orozco y Berra (1940) en México, D. F., y las casitas de vacaciones (1942) en Nautla, Veracruz, obras de Carlos Lazo; el hotel y Cine en Guamuchil, Sinaloa (1943) y el hotel Catedral (1945) en México, D. F., diseños de Félix Candela; el hotel Alameda Morelia (1944) en Michoacán y el hotel Plaza (1946), Av. Insurgentes y Sullivan, México, D. F., ambos de Mario Pani, de estilo modernista

En 1950, el puerto de Acapulco se consolidó como el principal centro turístico de México debido a la construcción de la supercarretera, pero sin una adecuada planeación. Surgió la oferta hotelera, restaurantera y de servicios en forma improvisada. Se inició la construcción de importantes hoteles como el Pozo del Rey, la Posada de los siete mares y el Club de Pesca Acapulco, obras de Enrique del Moral y Mario Pani (1951-1952); el hotel Presidente de Juan Sordo Madaleno, situado sobre la costera.

Posteriormente se inició el desarrollo turístico de Puerto Vallarta, Jalisco que no contaba con una adecuada planificación.

En 1960, el Sr. Agustín Legorreta y Don José Brockmann fundaron la compañía Hoteles Camino Real que fue la compañía hotelera mexicana de más prestigio. Su primer hotel fue el Alameda, en la Ciudad de México (1961). El objetivo de sus fundadores era construir hoteles de cinco estrellas que contaran con la atención y los servicios que se ofrecen en otras partes del mundo y de lo cual México carecía en ese momento, pues aun cuando el país era un destino turístico importante, hacía falta infraestructura para hospedar a los cientos de visitantes.

En 1968 se inauguró lo que fue el hotel más grande de la ciudad de México, el Camino Real, que se caracteriza por su planta horizontal; fue diseñado por Ricardo Legorreta. Se construyó en un extenso terreno donde había estado un hospital y lejos del centro de la ciudad, por lo que un gran número de hombres de negocios le auguraron fracasos en esta

empresa. Además, no fue bien visto, pues la mayoría de los hoteles importantes se encontraban en sitios muy céntricos para facilitar el desplazamiento del turismo a los puntos que podrían resultarles de interés. Sin embargo, esta ubicación no fue contraproducente; por el contrario, quienes deseaban descanso y una estancia agradable lo empezaron a elegir y gracias a su excelente calidad fue ganando mercado.

Poco tiempo después de su creación, Camino Real se asoció al Westin International Hotels de México (que contaba con los hoteles Majestic, De Cortés, Ritz y Francis) y con esto la cadena creció significativamente.

Con el correr de los años, se fueron construyendo hoteles Camino Real en los puntos de mayor demanda en el país, todos ellos manejados bajo las mismas estrategias: capacitar constantemente al personal para dar la mejor atención; instrumentar fuertes campañas publicitarias, y elegir las ciudades o destinos turísticos de mayor importancia. Entre los que están el Camino Real Cabo San Lucas, en Baja California Sur (1972); Cancún (1975); Ixtapa Zihuatanejo (1981).

Anteriormente al concepto innovador del Camino Real, se crearon nuevos modelos de hoteles, los cuales buscaron originalidad empleando los materiales de construcción del lugar, o traídos del mismo donde se fabricaban, aplicaron sistemas constructivos innovadores, o simplemente tratan de adaptar la arquitectura regional.

Destacan el Hotel Posada Vallarta de Francisco Artigas en Puerto Vallarta, Jalisco (1962), de características neocoloniales. El Hotel María Isabel Sheraton de José Villagrán García y Juan Sordo Madaleno, está ubicado en el Paseo de la Reforma y Tiber (1962-1963), en cuya envolvente se aprecian los conceptos del estilo internacional. El Centro Vacacional Oaxtepec, de Alejandro Prieto Posada, Morelos, México (1963-1966), no agrede al entorno. sino que se integra al paisaje, su planta sique la configuración topográfica del lugar. El hotel Las Hadas de José Luis Ezquerra (1964-1974) se erige como un desarrollo regional costero. El planteamiento general es el crear un pueblo incrustado en un paisaje accidentado, que explota los elementos característicos de la arquitectura mediterránea.

Hacía 1968 un grupo de banqueros inició el ambicioso proyecto de fundar una ciudad turística. El lugar que habían elegido era Cancún, Quintana Roo frente al mar Caribe. Era el sitio peor comunicado de toda la República Mexicana. El primer plan urbanístico fue elaborado por Javier Solórzano.

En ese mismo año se eligieron seis puntos para ubicar polos de desarrollo turístico. Dos de ellos se encuentran en la Península de Baja California Sur, el corredor de Los cabos y la Bahía de Loreto; al sur del Pacífico, Ixtapa, a escasos kilómetros de Zihuatanejo, con lo que se aprovecharía la fama del litoral de Guerrero por Acapulco. Más al sur se seleccionaron los sitios de Puerto Escondido y Huatulco, en Oaxaca.

En la década de los setenta se construyeron importantes hoteles urbanos y en la costa, entre los que se encuentran: el hotel Condesa del Mar, diseñado por Mario Pani y Mario Pani Linae (1970); el hotel Hermanos Reyes de Alejandro Zohn en Guadalajara, Jalisco, México (1976-1980); el hotel Presidente Chapultepec de Juan Sordo Madaleno y José Adolfo Wichers (1976-1977), el cual marcó un hito en la arquitectura hotelera por su tamaño y calidad de servicios; el Hotel de Playa El Cid de Imanol Ordorika y Carlos Izquierdo en Mazatlán, Sinaloa, México (1979-1982), construido de concreto armado.

El hotel Sheraton Cancún se diseñó en dos fases, la primera (1979), constó de 324 cuartos y 24 suites; en la segunda se construyeron condominios que se denominaron Pirámides del Rey y en 1988 el Sheraton Towers, diseño a cargo de Daniel Camhi Montekio. El concepto Towers brinda mayores niveles de atención personalizada, en donde no falta el mayordomo como elemento característico. Consta de 167 habitaciones de lujo con una mezcla de 154 suites *king*, 12 suites *junior* y una suite presidencial. Se creó una planta en V para que todas las habitaciones tuvieran vista al mar.

En la década de los ochenta se construyeron el hotel Niko (1986) por la firma Idea Asociados, situado al suroeste de la ciudad de México.

De la arquitectura llamada de la costa mexicana, la cual se caracteriza por la integración de la palapa, destaca el hotel Sheraton Huatulco, obra de José Antonio Garagarza.

La cadena de hoteles Conrad de origen inglés construyó su primer hotel: el Conrad Hilton en Cancún, proyecto a cargo de Ricardo Legorreta (1987). Tiene 400 cuartos y 70 condominios de tiempo compartido. Cuenta con 300 habitaciones, 91 suites de torre, salón de convenciones, 4 salas de juntas, 2 de seminarios, 5 bares, 2 canchas de tenis, 9 albercas y gimnasio.

El segundo Conrad Hilton es el de Puerto Vallarta, y le siguió el de Los Cabos, ambas obras de Sordo Madaleno Arquitectos. El primero cuenta con 200 condominios de tiempo compartido; 250 habitaciones, salón de convenciones, sala de juntas, cafetería, restaurante de especialidades, 3 canchas de tenis, 2 albercas y gimnasio. El de los Cabos consta de 250 habitaciones, 50 suites de torre, área de convenciones, 4 salas de juntas, cafetería, restaurante de especialidades, bar, 2 albercas, jacuzzi y gimnasio.

En la década de los noventa, la construcción de hoteles continuó en auge, debido a que México incursiona al mercado de libre comercio. En algunos de ellos se integraron instalaciones para efectuar convenciones.

Se construyeron los siguientes hoteles: Westin Regina Vallarta en Puerto Vallarta, Jalisco (1988-1992), de Sordo Madaleno y José de Yturbe Bernal; San Felipe la Marina de Gonzalo Gómez Palacio (primera etapa 1991-1993); Sierra Radison Plaza de Alejandro de la Mora (1991-1993); Marquis Reforma de Salomón Gorshtein, ubicado en el Paseo de la

Reforma (1991) de estilo posmoderno, propio para el turista de negocios; Fiesta Americana de José Antonio Garagarza en Veracruz (1993-1995); Plaza Lancaster de Enrique Martorell y Fernando Jackson en México, D. F. (1993). De Sordo Madaleno Arquitectos algunos proyectos son: Omni Zaashila Resort en Huatulco, Oaxaca (1993), Club de Industriales en México, D.F. (1994), Westin Regina Los Cabos, situado en San José Del Cabo, Baja California Sur (1993). El objetivo ha sido el de crear un oasis o espacio interior por medio del emplazamiento de un muro curvo y el mar. Otro hotel notable es el Robinson de Gómez Vázquez Aldana y Asociados en Cancún-Tulum Quintana Roo (1995).

Hasta 1994, México se situaba en el décimo lugar mundial en cuanto a visitantes internacionales. Sus regiones y centros turísticos más importantes eran.

- la frontera Norte, por el volumen de excursionistas y turistas fronterizos
- los cinco centros turísticos diseñados por Fonatur: Cancún, Los Cabos, Ixtapa Zihuatanejo, Huatulco y Loret
- los centros tradicionales de playa: Puerto Vallarta, Acapulco, Cozumel, Mazatlán, La Paz, Manzanillo y Veracruz
- las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey
- el mundo maya, las ciudades coloniales, los centros turísticos menores del mar de Cortés y de las ciudades del interior del país.

#### **DEFINICIONES**

Cadena hotelera. Grupo de empresas o establecimientos enlazados entre sí.

Campamento. Acción de acampar. Il Instalación, en terreno abierto, de fuerzas militares o de un grupo de excursionistas, cazadores, etc.

Casa de huéspedes. Aquélla en que mediante pensión se da alojamiento y a veces comida a los que en ella viven. Son muy populares en Europa. Constan de diez habitaciones aproximadamente.

Crucero. Viaje turístico en barco.

**Diversión.** Es la acción de librar al hombre del aburrimiento, ocio y cambiarle de ambiente e introducirlo a nuevas experiencias para que deje volar su imaginación.

Habitación. Parte de un edificio destinada a ser habitada. Sencilla. Aquella cuyas dimensiones permiten generalmente sólo la ocupación de una persona o un huésped. Sencillas tipo A. Se considera aquéllas habitaciones con una cama individual (1.90 x 1.90 m, aproximadamente.) y que no permiten la ocupación de un huésped adicional. Sencilla tipo B. Son habitaciones con espacio para una cama individual y con un sofá-cama, para ser ofrecido a un huésped adicional. Doble. Son aquéllas que están dimensionadas para albergar dos huéspedes. Con salón. Se consideran a las habitaciones dobles con

un espacio adicional. *Suite*. Voz francesa. Serie de habitaciones de un hotel que se encuentran comunicadas entre sí y que constituyen una unidad de alojamiento. Las *suites especiales* son consideradas con más lujo y comodidad. *Con terraza*. La que esta dotada con este elemento.

Hostal. Hostería.

Hostelería. Industria que se ocupa de proporcionar a huéspedes y viajeros, alojamiento, comida y otros servicios, mediante pago. Il Establecimiento diseñado para servir de alojamiento confortable durante estancias más o menos prolongadas. Se sitúan estratégicamente en puntos como carreteras y centros turísticos donde los viajeros descansan durante algún tiempo.

Además de las habitaciones tienen servicios generales y zonas recreativas sociales necesarias para garantizar la mayor comodidad y esparcimiento posible.

Hostería. Establecimiento que provee alojamiento y, usualmente, comida, entretenimiento y otros servicios al público, mediante una tarifa.

**Huésped**. (Del latín. hospes). Persona que se aloja en casa ajena. Il Mesonero, posadero.

**Mesón.** (Del latín *Masio, onis*) Hospedaje público donde por dinero, se da albergue a viajeros, caballerías y carruajes.

Posada. (De posar) II Casa en que uno habita. II Mesón. II Casa de huéspedes. II Hospedaje o alojamiento que se da a una persona. II Precio del hospedaje. II Lugar donde acampa la tropa. II Venta en un camino. II En México, fiesta de carácter popular en los días anteriores a Navidad, en las cuales se indica pedir alojamiento (posada). II Mesón, casa pública para alojarse y comer durante un viaje.

Reposo. Acción de dejar de trabajar, para lograr una tranquilidad en un tiempo definido.

**Turismo.** Afición a los viajes de recreo: el desarrollo del turismo internacional permite a los pueblos conocerse mejor. Il Organización de los medios conducentes a facilitar estos viajes. Il Automóvil de uso privado y no comercial.

**Turista.** Persona que viaja por distracción. **Viajero.** Persona que realiza un viaje.

#### CLASIFICACION

Para clasificar los hoteles existen varios criterios entre ellos los siguientes:

- dimensión
- · tipo de clientela
- · calidad de servicios
- · ubicación o relación con otros servicios
- · operación
- · organización
- proximidad a terminales de compañías transportadoras
- inteligente.

#### DIMENSION

En cuanto a su dimensión, los hoteles se clasifican en pequeños, medianos y grandes.

Hotel pequeño. En su diseño se consideran habitaciones individuales y dobles; por lo general, no cuenta con servicios de esparcimiento y recreación. La recepción funge como administración. Tiene servicio de restaurante, etc.

Hotel mediano. Estos hoteles están constituidos por una torre y una sección de bungalows. Cuentan con habitaciones individuales, dobles y un porcentaje pequeño de suites. También con administración, servicio de bar y restaurante, estacionamiento, algunos tienen piscina. Las habitaciones tienen servicio de televisión, teléfono y servicio de bebidas.

Hotel grande. Su organización es la más compleja, ya que cuenta con varios tipos de habitaciones, servicios de recreación y esparcimiento. Por lo general tienen servicio de lujo y están dentro de las más exclusivas zonas turísticas o de la ciudad.

#### ■ TIPO DE CLIENTELA

Con base en el tipo de clientela, se clasifican en: *Comerciales*. Para viajeros en tránsito, comúnmente en viaje de negocios.

*Transitorios.* Ofrecen alojamiento y comida a los turistas quienes permanecen durante un par de días.

Vacacionales. Se localizan en áreas de recreo, zonas arqueológicas y de riqueza arquitectónica o cultural.

Para convenciones. Reciben grandes grupos de comerciantes o profesionistas que asisten a convenciones. Se localizan en centros urbanos o vacacionales. Se define como una serie de dormitorios y departamentos agrupados en gran número, con un complejo de servicios que atienden las necesidades propias de los huéspedes y las necesidades de esparcimiento de los habitantes de la ciudad en donde se edifique esta construcción.

El objetivo de los hoteles de convenciones es proporcionar amplio espacio para grandes reuniones, en donde el huésped se interesa por una actividad central, los negocios, el turismo, el estudio o descanso. Busca opciones complementarias de esparcimiento que frecuentemente ocupan el mayor porcentaje del tiempo de estancia.

Para cubrir esta necesidad, los servicios internos y los espacios de actividades sociales aumentan en relación con el número de habitaciones y con el número de huéspedes

Dependiendo del número de elementos que influyen en algunos hoteles, la zonificación de los servicios y los espacios sociales aumentan en complejidad. Cuenta con zonas de usos múltiples como salones privados de reuniones conectados con las áreas de habitaciones, con accesos y algunas zonas comerciales. Algunos incluyen teatros, tiendas, áreas de recreación, restaurantes, etc. **Residentes.** Para personas que no desean quedarse en su casa, y prefirieren permanecer en el hotel durante poco o mucho tiempo.

**Residencial.** Es un edificio para huéspedes permanentes que ofrece servicio, recámaras, cocktails y servicio de comida en los cuartos. Este tipo de hoteles se encuentran en las ciudades y van desde lujosos hasta planes de alojamiento normales.

#### ■ CALIDAD DE SERVICIOS

Atendiendo a la calidad de servicios se dividen según dos criterios: por sistema y por plan.

Los criterios por sistema son:

Sistema de vocablos descriptivos. Se considera al hotel de lujo como óptima categoría, siguen en orden descendente: superior de primera, ordinario de primera, superior de turista y ordinario de turista.

Sistema de clave de letras. La categoría óptima es AA, en orden descendente, A, B, C y D.

Sistema de estrellas. La categoría óptima es de cinco estrellas y desciende hasta una.

Los criterios por plan se constituyen por:

Una estrella. Los servicios que ofrece son: cambio de blancos y limpieza de la habitación diariamente, baño privado en cada habitación con regadera.

**Dos estrellas.** Consta de cafetería a determinadas horas, limpieza en la habitación, cambio de blancos. El personal de servicio se encarga de la limpieza de las habitaciones y de recibir al huésped

*Tres estrellas.* Tiene restaurante-cafetería, sus muebles y decoración son de tipo comercial. En algunos casos el personal de servicio es bilingüe.

Cuatro estrellas. Los servicios que posee son: restaurante-cafetería, bar, salón de banquetes, personal bilingüe, personal de servicio uniformado, cambio de blancos diariamente.

Cinco estrellas. Cuenta con bar (música y entretenimiento), locales comerciales, atención al huésped las 24 horas del día, salón de banquetes y convenciones, sala de proyecciones, su personal es bilingüe y sus instalaciones son de calidad selecta.

*Gran turismo.* Lo componen: locales comerciales, centro nocturno, salones de banquetes y convenciones, servicio de restaurante, etc.

		CATEGORIA DE	HOTELES	
N	úmero	Sistema de vocablos descriptivos	Sistema de letras	Sistema de estrella
	1	De lujo	AA	****
	2	Superior de primera	А	* * * *
	3	Ordinario de primera	В	* * *
	4	Superior de turista	С	* *
	5	Ordinario de turista	D	*

#### **■ UBICACION**

En cuanto a su ubicación se clasifican en diferentes tipos que son:

Hotel metropolitano. Edificio ubicado dentro de las ciudades, en zonas urbanas y cercano a lugares de esparcimiento.

Hotel casino. El ingreso por concepto de alojamiento es completamente secundario. Los ingresos considerables provienen por los juegos de azar.

Hotel de centros vacacionales. Se encuentra ubicado fuera de las zonas metropolitanas; incluye instalaciones recreativas y de esparcimiento que constituyen propiamente el atractivo de estos centros, con áreas verdes.

Hoteles transitorios. Generalmente están localizados en el centro de la ciudad.

Hoteles residenciales. Son ocupados por un período que va desde un mes hasta un año, entre los servicios que ofrece están: comedor, servicio de cuarto y servicios generales.

Hoteles resort. Por lo general están localizados en áreas de recreación, entre los muchos servicios que ofrece están las instalaciones para convenciones, salón de usos múltiples, etc.

Moteles o moto moteles. Por lo general están localizados cerca de las carreteras, aunque un gran número de este tipo de hoteles están siendo construidos dentro o cerca de las ciudades.

También ofrece estacionamiento general, o con cajón aparte, junto a la habitación para comodidad de los turistas, sin costo extra.

#### OPERACION

Atendiendo a su operación, se dividen en los siguientes:

Permanentes. Permanecen abiertos durante todo el año.

**De estación.** Operan exclusivamente durante determinadas épocas del año.

#### **■ ORGANIZACION**

En cuanto a su organización se dividen en:

Funcionamiento independiente. Cuando es administrado por el propietario y ellos son los que definen la identidad del hotel.

Funcionamiento en cadena. Las cadenas de hoteles consisten en unidades que pertenecen a una compañía que opera a un número de establecimientos. Los objetivos y ventajas que ofrecen son:

- a) Mayores recursos para hacer propaganda a hoteles.
- b) Estandarización de equipo y procedimientos de operación.
- c) Optimas condiciones para reducir costos de alojamiento masivo a las agencias de viajes mayoristas.

 d) Control de reservaciones entre hoteles afiliados.

- e) Abaratamiento de artículos comprados por mayoreo.
- f) Disposición de personal entrenado para nuevos hoteles afiliados, o inversión mínima en determinados casos.
- g) No inversión en inmuebles, en el caso de los hoteles afiliados, o inversión mínima en determinados casos.

El funcionamiento del conjunto hotelero debe responder a una zonificación que permita el aprovechar lo utilizable de los servicios que estén en uso tanto en localización como en capacidad.

# PROXIMIDAD A TERMINALES DE COMPAÑIAS TRANSPORTADORAS

De acuerdo a la proximidad a terminales de compañías transportadoras, se dividen en.

Terminales terrestres. Estaciones de autobús o ferrocarriles.

En carreteras. Los hoteles deben estar localizados a lo largo de éstas.

Terminales aéreas. Existen hoteles ubicados cerca de algún aeropuerto para cubrir las necesidades del turismo, como salones de juntas, convenciones y una buena selección de restaurantes.

Algunos de ellos cuentan con un puente que es la conexión entre las salas de espera del aeropuerto y el acceso del hotel.

La capacidad de estos hoteles se determina con base en la demanda que origina el movimiento de pasajeros del avión.

Las ventajas que se suman al evitar el traslado vehicular del hotel al aeropuerto son que los huéspedes pueden realizar reservaciones, confirmaciones y pase de abordaje desde la recepción misma del hotel.

Terminales marítimas, fluviales o lacustres. Son los que se ubican en los muelles, es decir, cuando se trate de terminales marítimas; y en los embarcaderos cuando se trate de terminales fluviales o lacustres.

#### HOTEL INTELIGENTE

El hotel es el lugar donde el huésped desea encontrar la máxima comodidad, empleando el menor esfuerzo posible al desplazarse.

Para que un hotel pueda ser inteligente, se deben considerar, la ubicación del hotel, la belleza, costo de ocupación, incremento en la productividad tanto en el diseño como dirección del hotel y eficiencia en el costo de sus sistemas.

La característica de estos hoteles es la de una estructura diseñada para acomodar cambios de manera económica y eficiente. Ninguno de estos hoteles puede ser establecido si la estructura con la que cuenta es inadecuada.

#### DISEÑO

El equipo de diseño debe estar estrictamente definido. Cada uno de los miembros del equipo, como el arquitecto, ingeniero, electricista, mecánico, el de telecomunicaciones, el ingeniero civil u otros consultores deben entender su papel específico a través de un proceso de programación.

El uso de computadoras durante el proceso de diseño, es de gran utilidad. La flexibilidad para poner en marcha y expandir sistemas en un hotel inteligente es esencial. Durante el proceso del diseño se considera la capacidad de reaccionar a cambios inesperados o para la actualización de documentos, el cálculo de áreas, de costos y coordinación de planos.

#### **HABITACION**

Através de este medio, se podrá poner a disposición del huésped todos los avances tecnológicos para su seguridad y confort, por medio de una tarjeta electrónica, para que pueda tener acceso a la habitación, abrir la caja personal de seguridad, abrir el minibar (si existe), etc. Elementos como: pantalla de TV, teclado y control remoto, permitirán al huésped:

- encender la radio, la TV y la video;
- programar la climatización, su horario y su temperatura;
- servicio de despertador programado;
- accionar persianas y cortinas;
- programar el llenado de tina, a una hora y temperatura determinada;
- saber si existe algún mensaje en recepción;
- solicitar servicio de alimentos a cafetería o restaurante;
- · conocer el importe de la factura;
- advertir si hay alguna alarma activada, como fugas de agua, incendios, etcétera;
- informarse de eventos culturales, deportivos, transporte público, etcétera; y
- efectuar reservaciones a eventos o transporte público y envíos de fax.

#### CONSTRUCCION

La altura de piso a piso en una estructura es importante en el diseño estructural. Si el hotel depende de pisos elevados, se considerará suficiente espacio durante el diseño para permitir el acceso rápido y ordenado de cables bajo el piso. El diseño estructural de los pisos tomará en cuenta la posible implantación de equipo electrónico u otros muebles pesados. El diseño de los techos considerará la instalación de antenas, discos de satélite, etc.

Los acabados de interiores deben ser seleccionados en cuanto a su escala y proporción, su visibilidad, calidad acústica y estática, sus propiedades electromagnéticas, etc.

#### **INSTALACIONES**

La inteligencia en un hotel no necesita tener necesariamente el sistema integrado de comunicaciones más avanzado para ser inteligente, o tener los sistemas de seguridad y detección más actualizados o complejos. Sin embargo, debe tener la capacidad de aceptar estos sistemas cuando sean necesarios.

Es importante que los hoteles inteligentes tengan eficiencia en energía eléctrica, calefacción, ventilación, etcétera.

Estos servicios incluyen todos los elementos de seguridad, prevención de incendios, ahorro de energía en base a condiciones externas e internas, asignación de costos, un adecuado mantenimiento de las instalaciones, correo electrónico y una red de información interna para todas las actividades del hotel.

La estación central puede coordinar servicios de limpieza, así como emergencias médicas (atascos, inundaciones, policía, bomberos, seguridad, etc.).

#### **ALOJAMIENTOS COMPLEMENTARIOS**

Además de hoteles, existen otros tipos de alojamiento:

Albergues turísticos. Son edificaciones para resguardarse temporalmente. Cuenta con habitaciones, baños y sanitarios colectivos, independientes las de hombres y las mujeres e, incluso, se pueden separar las de los jóvenes de las de los adultos. Se complementa con la recepción-administración, servicio de restaurante, estacionamiento para toda clase de vehículos. Se localizan en las zonas más visitadas con el objeto de que los ocupen grupos de personas, de jóvenes o estudiantes que no cuenten con muchos recursos económicos.

**Balneario.** Lugar que cuenta con las instalaciones adecuadas para tomar baños medicinales. Aunque en ocasiones las aguas minerales no se suministran como baño. Se sitúan en el lugar donde se encuentra la fuente de agua (manantiales).

**Bungalows.** Semejantes a departamentos ya que se rentan amueblados y con cocineta, sólo que tienen independencia entre sí. Se localizan en carreteras o playas.

Cabaña. Casa rústica que sirve de vivienda en el campo. Localizada cerca de lagos, playas o bosques.

**Campamentos.** Es la actividad turística deportiva de vivir al aire libre en una tienda de campaña. *De turismo*. Lugar donde habitualmente se instalan más de 13 tiendas de campaña o acampen más de 10 personas. *De remolques*. Espacio que tiene lugar para que se puedan estacionar remolques.

Centro vacacional. Lugar que tiene las instalaciones de hospedaje, diversión y esparcimiento adecuadas para recibir a individuos solitarios o grupos de personas con previa reservación. Su estancia es definida. Se encuentra próximo a una ciudad importante. Por lo general, su atractivo son las aguas termales o el clima.

Club Crucero. Conocido como sistema de tiempo compartido con camarotes en condominio, en el cual los miembros del club pueden obtener derecho al uso de camarote y disfrutar del crucero.

Coche-habitación. Hogar móvil, también conocido como carricoche o acampador. Está provisto de espacio para dormir, así como estufa, refrigerador, baño, mesa, etc.

Condotel. Grupo de edificios con departamentos situados dentro del área del complejo hotelero.

**Condominios.** Grupos de edificios donde los condóminos compran unidades por separado convirtiéndose en propietarios.

**Departamentos.** Unidades amuebladas con cocineta integrada. Son para rentar.

*Motor-hotel.* Su estructura está construida verticalmente, lo que permite mayor capacidad en un terreno reducido.

*Marinas.* Instalaciones ubicadas en el mar, que proveen de servicios semejantes como el coche-habitación. Para los dueños de yates y embarcaciones, son alojamientos durante las travesías marinas.

Villa. (Del latín: Villa) II Casa de recreo situada aisladamente en el campo. II Población que tiene algunos privilegios que la distinguen de las aldeas y lugares. II Casa consistorial. II Corporación municipal.

#### HOTELES

El turismo en el mundo se ha convertido en una actividad generadora de riqueza.

El turismo internacional continua siendo fundamental en el desarrollo de regiones.

#### **PLANIFICACION**

#### **■ TURISTICA**

Se debe elaborar un plan maestro, cuyos objetivos tomen en cuenta la integración de programas turísticos de importancia nacional. El objetivo es el mejor aprovechamiento de los lugares naturales incorporando al producto tradicional de playa y sol, patrimonio histórico y cultural para extender la actividad turística hacia las regiones de menor desarrollo en el país.

Para la ejecución del plan se proponen metas y organización del centro turístico por proyectar, la planeación de mercado y los aspectos socio-económicos, la planificación física, la recopilación de información, elaboración de un inventario urbano, usos de suelo existentes y futuros cambios, lugares de origen de los insumos.

El turismo requiere personal como meseros, cocineros, camareros, guías, etc., los cuales, requieren capacitación para desempeñar su trabajo eficazmente.

Algunas propuestas fundamentales para la conservación y mejoramiento de los ámbitos urbano turísticos son:  promover cursos y seminarios de actualización, apoyo a nuevas carreras universitarias así como premios y reconocimientos

- toma de conciencia en sectores hoteleros, turísticos, etc., en relación con la protección al ambiente, así como la creación de organizaciones profesionales y sociales para la conservación del ambiente
- para la obtención de licencias es necesario elaborar un estudio para saber de que manera afectará al ambiente.

#### ZONIFICACION

El lugar para llevar a cabo el proyecto turístico necesariamente debe ser zonificado según la utilidad que se le dé. Se considera el uso de suelo, las vialidades y el uso de cada una, los tipos y características de la lotificación, equipamiento, paisaje, mobiliario, señalización. Estos elementos se integrarán al paisaje natural.

Las etapas de crecimiento deberán reglamentarse para lograr un desarrollo armónico.

La zonificación comprende:

- zona turística: Hospedaje hotelero y condominal, hospedaje residencial, centros comerciales, núcleos de animación, infraestructura de recreación y esparcimiento, servicios de apoyo (infraestructura y equipamiento), conservación y protección, vialidades
- zona urbana de apoyo: Comprende el área habitacional, comercios y oficinas, educación y cultura, servicios de salud, espectáculos y recreación, administración pública, industrial, áreas verdes, conservación y protección, vialidades.

#### URBANA

La diferente calidad en los servicios del equipamiento, determina la infraestructura del hotel.

Se debe estudiar el reglamento del lugar para conocer los criterios normativos del diseño. También se debe crear una identificación perceptual del lugar, ya que debe ser reconocible, memorable, captador de la atención y diferente de otras localidades.

La circulación en la calle debe ser legible y fácil de memorizar para futuras visitas.

La señalización para el lugar (numeración, simbología, dirección de la circulación, rótulos, etc.) deberá tener un sentido de orientación, ser clara a nivel internacional.

La identidad del medio urbano se logra considerando sus aspectos de la vida cotidiana, su estructura social, política y económica.

La estructura general de equipamiento urbano debe considerar la diversidad del ambiente necesaria para satisfacer la preferencia del turista durante su visita.

Un proyecto de transformación del ambiente urbano turístico debe tomar en cuenta los cambios ambientales de la población entre las organizaciones; también es necesaria la participación de organizaciones especializadas a través de directorios, listados de consultores, concursos, etc.

#### **FISICA**

La planificación física de la zona representa el inventario y análisis de la zona, así como la defi-nición de los usos de suelo más adecuados al ambiente. El conocimiento de los factores fisiográficos y elementos artificiales que norman el ambiente de cada lugar, conformarán las características singulares de cada zona turística.

En el estudio considerarán:

**Atractivos turísticos**, como sitios naturales, manifestaciones culturales, históricas, folklóricas, realizaciones técnicas contemporáneas y actividades programadas.

Climatología que comprende: temperatura, precipitación pluvial, vientos, nubosidad, humedad y evaporación, asoleamiento, oleaje y mareas, huracanes y ciclones.

**Físicos y geomorfológico** como la topografía, geología y sismos, mecánica de suelos, hidrología, flora y fauna.

Infraestructura y servicios, comunicaciones y transportes (aéreos, terrestres y marítimos), agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y combustibles.

Información del lugar. Conocer el uso de las edificaciones existentes, futuros proyectos y los planes de desarrollo regional o estatal.

**Poblaciones existentes.** Localidades que se pudieran utilizar como poblaciones de apoyo al desarrollo turístico, población total regional, infraestructura urbana y equipamiento disponible.

Análisis de costos de la mano de obra y materiales de construcción foránea o regional.

Entorno urbano: arquitecturas tradicionales del lugar, traza urbana actual.

#### **EDIFICIO**

Previo al diseño se debe realizar un estudio de la población que ha de ocupar el hotel, ya que por razones económicas se tiene que incrementar el número de actividades para brindar más lugares de esparcimiento. Por esta situación se diseñan los espacios más flexibles, relacionados con las habitaciones y la zona comercial.

Conforme se transforma la concepción del hotel aumenta la complejidad en cuanto a la organización de espacios.

En la determinación de la organización estructural se considera la posibilidad de que exista cierta flexibilidad para crecimientos y cambios futuros, principalmente en el diseño de interiores.

Se tomará en consideración el tipo de huésped y la localización, los atractivos turísticos y culturales de la localidad, la división de trabajo. La elaboración de un organigrama administrativo considerando a todo el personal que ha de laborar para crear los locales correspondientes.

Hacer un programa de control de entradas y salidas de los clientes, contabilidad, abastecimiento, mantenimiento y servicios a las habitaciones.

#### **UBICACION**

Un proyecto de esta magnitud necesariamente causa impacto en la zona donde se desea construir y sienta las bases para futuros desarrollos del sector. Por lo tanto, debe tener relaciones de espacio y volumen que faciliten la aparición de soluciones complementarias que trasciendan los límites del mismo.

Las relaciones con la ciudad o con las áreas turísticas en donde se ubican algunas veces son muy estrechas. La ubicación distingue a los hoteles comerciales de los recreativos. Los primeros, por lo general se localizan en áreas urbanas y suburbanas de las ciudades.

Los segundos se localizan en desarrollos turísticos, establecidos dentro de un plan nacional de desarrollo. En la adquisición del terreno influye la oferta y la demanda de los servicios que pretenda establecer el hotel.

Considerando el desarrollo de la localidad se pueden localizar:

Dentro de la ciudad. Son los hoteles que se encuentran distribuidos por toda el área metropolitana que conforma la ciudad. Sus características arquitectónicas y de funcionamiento guardan una estrecha relación con la fisonomía de la ciudad. Se sitúan en corredores comerciales, en área de oficinas y cerca de la zona industrial. Se debe evitar situarlos dentro de zonas habitacionales.

En un desarrollo turístico. Los hoteles de recreación se localizan en playas, lagos, montañas, parques nacionales, bosques y ríos.

**Dentro de una vialidad.** Se consideran dentro de vías primarias que unen diferentes ciudades o estados. Forman parte de los paradores.

#### **ACCESIBILIDAD**

La vialidad es fundamental para hacer más atractivo el ingreso al lugar.

Se recomienda situarse en puntos donde puedan acceder vehículos grandes que abastezcan o den mantenimiento a los lugares.

#### **ENTORNO URBANO**

Es importante realizar un estudio del ambiente para determinar la viabilidad de construir el hotel, pues de este aspecto depende la aceptación o rechazo por parte de la clientela. Se debe estudiar los alrededores, orientación, ruido, zonas arqueológicas (si existen), atractivos naturales como playas, vegetación, bosques, ríos aguas termales y zonas histó ricas.

Hatel 389

#### TERRENO

El terreno está determinado por su ubicación. Se definirá la aptitud potencial del terreno para ser urbanizado con base en sus cualidades, estableciendo las áreas adecuadas para hospedaje, habitación recreación, servicios, equipamiento, redes de infraestructura y conservación.

Estas se deben conjuntar con las cualidades estéticas del terreno para armonizar la urbanización con los lugares naturales para las vistas y preservar la belleza natural y la ecología.

También se deben valorar los elementos naturales, como topografía, vegetación, pendientes, paisa jes, resistencia del suelo, sombras, ventilación, áreas inundables y accesibles.

En ciudades, los terrenos más recomendables para hoteles de paso, son los que no tienen pendientes y se encuentren en una calle secundaria de poco tránsito.

No se recomienda construir hoteles dentro de un centro histórico, por los problemas que pueda causar al abastecimiento de alimentos y la circulación de vehículos particulares.

## **FUNCIONAMIENTO**

Entre las características que debe reunir la mayoría de los hoteles para lograr una mayor eficacia de estancia de los huéspedes están:

- funcionamiento las 24 horas del día durante los 365 días del año, por lo cual los aspectos relacionados con el mantenimiento, la actualización y reparación de sus sistemas adquiere una gran importancia;
- los costos de energía y costos de servicio, en algunos casos, son reembolsables por el huésped;
- la seguridad, tanto en lo que refiere a posibles siniestros, como frente a intrusiones, es vital para la imagen de la empresa hotelera y el mantenimiento de los niveles altos de ocupación del hotel.

Para alcanzar un alto nivel de ocupación en un hotel se deben tomar en cuenta los siguientes puntos:

- proporcionar tanto a los servicios generales del hotel como a los específicos de cada habitación el máximo confort posible;
- administrar de una forma óptima los recursos existentes, buscando una máxima rentabilidad al capital invertido y reduciendo los costos de mantenimiento.
- proporcionar tanto al huésped y sus bienes personales como para el hotelero con respecto a las instalaciones del edificio, el nivel más alto de seguridad.
- poner a disposición de los huéspedes, los medios tecnológicos más avanzados para facilitar

#### **■** ORGANIZACION

#### Sistemas de reservación

Las reservaciones de un hotel pueden ser hechas a través de reservación directa, vía telefónica, agencia de viajes, agencias de aerolíneas o Internet. La mayoría de las cadenas de hoteles manejan su propio sistema computarizado, algunos hoteles tienen agentes quienes se encargan de hacer el registro de los huéspedes.

#### **PLANES DE ALOJAMIENTO**

Existen cuatro planes de alojamiento cuya diferencia estriba en el servicio de alimentación, y son:

Plan europeo. No incluye ningún alimento.

Plan continental. Incluye exclusivamente un desayuno ligero que consta de café, pan y mantequilla.

Plan americano modificado. Incluye media pensión consistente en el desayuno y la comida o la cena, a elegir por el huésped.

*Plan americano*. Incluye pensión completa, es decir, los tres alimentos.

#### IMAGEN

Es importante manejar la imagen corporativa de la firma hotelera para establecer su relación con la forma y estética de la construcción.

La imagen influye en la determinación del programa arquitectónico, firma de arquitectos que ha de desarrollar el proyecto, selección de materiales y sistemas de construcción, decoración interior, relación comercial y publicidad.

En el volumen exterior es importante adecuar un espacio para el logotipo de la cadena hotelera.

### **PERSONAL**

#### **#** HUESPEDES

El turista moderno dispone de una amplia variedad de tipos de alojamiento, las cuales varían desde una casa de huéspedes o un modesto hotel hasta un hotel de superlujo con cientos de habitaciones y modernas instalaciones.

El huésped requiere aparte de un espacio privado (en la habitación) con instalaciones, una serie de espacios complementarios para realizar actividades variadas, sociales, deportivas, de esparcimiento, etc.

Los huéspedes se clasifican según el objetivo de su visita y al tiempo de permanencia.

De estancia prolongada. Son aquéllos que no tienen un tiempo definido de permanencia en el lugar, generalmente por trabajo, estudio, investigación, descanso, etc.

Vacaciones. Se hospedan por tiempo determinado, principalmente las temporadas vacacionales. Visitan generalmente las zonas con atractivos turísticos, zonas arqueológicas, ciudades con riqueza cultural playas, etc. **Actualización**. Son visitantes masivos de estancia corta, por lo general, los fines de semana. Asisten a congresos, conferencias, mesas redondas etc.

De negocios. Individuos de estancia corta que visitan los centros urbanos. También se considera aquéllos que transitan por los aeropuertos, terminales marítimas, centrales de autobuses, ferrocarriles y autopistas.

De estancia diurna. Visitantes que permanecen parte de un día, por diferentes motivos.

**Extranjeros.** Visitantes de diferentes nacionalidades, por lo que se debe considerar su origen para adecuar los espacios a sus necesidades.

Discapacitados. Visitantes que requieren de locales acondicionados según su problema físico.

#### FLUJO DE ACTIVIDADES DE UN HUESPED

Llega en automóvil, taxi, autobús o caminando

Desciende

Entra al lobby

Pasa a recepción

Verifica su reservación

Revisa si no tiene

Se registra y anota:

Nombre, dirección y alguna información que le soliciten

Recibe las llaves de su habitación

Si lo desea compra boletos de avión

Revisa si tiene recados o correspondencia

Pide alguna información

Se dirige a su habitación

Cuestiona al botones sobre el uso de aparatos electrónicos de la habitación

Pide ayuda a las operadoras para realizar alguna llamada de larga distancia

Solicita ayuda a las camareras para que le suministren artículos extras a la habitación

Sale del hotel y deja las llaves en recepción

Llega al hotel y pasa a la recepción para recoger sus llaves

Pasa a recepción

Pide la cuenta

Se retira del hotel

#### I PERSONAL DEL HOTEL

La cantidad y especialidades las determinan, las dimensiones del hotel y calidad de servicios que preste éste. A continuación se mencionan los puestos más comunes:

#### **ENCARGADO DE RECEPCION**

Llega en automóvil, autobús o caminando

Desciende

Se introduce al hotel

Registra su entrada

En los vestidores cambia de ropa

Se dirige a su lugar de trabajo

Inicia sus actividades

Registra reconvaciones que le den per entici

pado las agencias de viajes y compañías por medio de cartas, teléfono o personalmente

Atiende al huésped

Verifica la reservación

Proporciona correspondencia o recados

Otorga información variada

Revisa la tarjeta de color, la cual indica el tipo de habitación

Anota número de habitación y tarifa

Pide tarjeta de identificación para revisión

Asigna habitación

Realiza una lista por triplicado y un folio de contabilidad por duplicado con los datos del huésped, tarifa, número de habitación y fecha de salida

Llama al botones y da la llave para que acompañe al huésped a la habitación

Guarda las llaves en una pichonera cuando sale el huésped

Revisa la fecha de salida del huésped

Se retira a su casa en autobús, automóvil o caminando

#### **AMA DE LLAVES**

Llega en autobús, automóvil o caminando

Registra su entrada

Inicia sus actividades

Se responsabiliza de la limpieza en general Controla suministros de ropa blanca y artícu-

los de limpieza

Tiene la custodia de las llaves maestras

Maneja el servicio de guardería infantil

Revisa los uniformes del personal

Solicita los servicios de mantenimiento para reparar algún daño de su área

Se encarga de los objetos que los huéspedes olvidan en las habitaciones

Organiza juntas con el personal

Asiste a juntas de la gerencia general

#### **JEFE DE HABITACIONES**

Llega en autobús, automóvil o caminando

Registra su entrada

Inicia sus actividades

Supervisa a las camareras

Se encarga de la limpieza general de la habitación y la suministra con los artículos que ordene la gerencia

Reporta al ama de llaves cualquier daño que detecte en las habitaciones para que sea reparado

#### **JEFE DE MOZOS**

Llega en autobús, automóvil o caminando

Registra su entrada

Se dirige a los vestidores

Cambia de ropa

Se dirige a su área de trabajo

Inicia cua catividadas

Supervisa a los mozos

Realiza tareas que se pueden considerar superiores a la capacidad de las mujeres

Suministran a los huéspedes artículos de tamaño grande o pesados

Se retira a su casa en autobús, automóvil o caminando

### JEFE DE LAVANDERIA Y TINTORERIA

Llega caminando, en autobús o en automóvil Registra su entrada

Va hacia su área de trabajo

Tiene a su cargo a lavadores, planchadores, costureras y valets (se encarga de lavar la ropa de los huéspedes y los uniformes del personal)

Coordina sus actividades con recepción al proporcionarle una lista de habitaciones vacantes para ser aseadas

En recepción le notifican de la llegada de un huésped importante para que se le otorgue un servicio especial

Finaliza sus actividades

Se retira en automóvil, autobús o caminando

#### **BOTONES**

Llega caminando, en autobús o en automóvil Registra su entrada

Se dirige a los vestidores

Se cambia de ropa

Va hacia su área de trabajo

Realiza sus actividades

Espera que llegue un huésped

Cuando llega el huésped está atento para ayudarle con los objetos que le resten comodidad

Después que el encargado le entrega la llave de la habitación al huésped, memoriza el apellido del mismo

Le pide al huésped que le muestre su equipaje para ayudarlo

Si son varias maletas debe utilizarse una carretilla o *diablo* 

Le pide al huésped que por favor lo siga Camina por el pasillo

Llegan al elevador

Si ya no hay cupo para el botones, debe decir al huésped que lo encontrará a la salida del elevador del piso donde está situada su habitación

Cuando el elevador llegue al piso, el huésped debe salir primero

Durante el trayecto a la habitación le sugiere los servicios de catetería, restaurante, barra y eventos especiales

Al llegar a la habitación

Acomoda el equipaje en el pasillo para

Toca la puerta

Si no recibe respuesta procede abrirla Enciende la luz

Revisa que la puerta de comunicación al cuarto anexo esté cerrada

Abre las cortinas, en caso de que sea de día

Supervisa y enseña al huésped el funcionamiento de los aparatos eléctricos y demás servicios

Verifica que en el cuarto de baño no falte ningún suministro

Le pregunta al huésped su opinión sobre la habitación

En caso de no gustarle, se debe reportar con el jefe de botones

Acomoda el equipaje

Sacos y abrigos en el closet

Maletas al maletero

Portacosméticos en el tocador

Informa al huésped de los servicios de lavandería, tintorería, horario y duración del servicio

Coloca la llave de la habitación en la cómoda

Se despide y desea feliz estancia

Sale y cierra la puerta de la habitación

Anota en la lista

Registro de equipaje

Nombre o número de botones

Anota en su reporte los datos de la entrada que se piden

Se dirige a los vestidores

Se cambia de ropa

Registra su salida

Se retira en automóvil, en autobús o caminando

#### PERSONAL DE LIMPIEZA

Llega en autobús, automóvil o caminando

Registra su entrada

Se cambia de ropa

Inicia sus actividades

Deja la puerta abierta y carrito de limpieza junto a la puerta

Entra a la habitación

Abre las ventanas y cortinas

Apaga luces y aparatos eléctricos

Cuenta blancos

Revisa si hay objetos olvidados

Saca la basura

Realiza el aseo del baño

Tiende camas

Cierra la habitación

#### PERSONAL DE LAVANDERIA

Llega en autobús, automóvil o caminando

Registra su entrada

Inicia sus actividades

Recoge la ropa de los huéspedes en sus habi-

\*\*\*\*

Cuenta la ropa para verificar que es la misma cantidad anotada en la lista de lavandería y tintorería

Revisa, en presencia del cliente, que la prenda no lleve objetos olvidados; que el huésped especifique si el lavado de camisas es con o sin almidón; que la ropa no tenga roturas, quemaduras o algún daño por el que el huésped pueda responsabilizar al hotel

Debe estar informado sobre el horario de entrada de lavandería y tintorería

Anota en el informe cada servicio realizado:

Habitación

Tipo de servicio

Hora

Ropa recogida

Entrega la ropa al jefe de valets

Anota en su informe el servicio y lo pasa a la marcadora

Entrega ropa de lavandería y tintorería a los huéspedes

Anota el servicio en su informe

Realiza el trabajo de mensajero en la lavande-

Lleva cargos a la caja

Lleva reportes a los departamentos

Transporta todo tipo de correo entre la lavandería y los demás departamentos

Recoge, envía y entrega calzado de huéspedes para lustrarse

Debe haber una lista para los huéspedes en la que se les informe el tipo de ropa que tiene servicio en el hotel.

Finaliza sus actividades

Se retira en automóvil, autobús o caminando

## PROGRAMA ARQUITECTONICO

#### Zonas exteriores

Paradero del transporte público

Acceso

De vehículos

Dei personal

Plaza

Jardines

Glorieta

Acera de ascenso y descenso del huésped

Rampa de discapacitados

Recepción

Vestíbulo de distribución

Portero

Mostrador de registro y caja

Area de recepción y transporte de equipaje

Sala de espera

Lobby-bar

Cuarto de aseo

Vestíbulo de acceso a habitaciones

#### Servicios comunes

Teléfonos públicos

Sanitarios para hombres y mujeres

Correo y telégrafo

Salón de usos múltiples

Rar

**Auditorio** 

Salones de convenciones

#### Area comercial

Restaurante

Cocina

Locales comerciales

Discoteca

Circulaciones (pasillos, escaleras, etc.)

#### **Habitaciones**

Vestíbulo de acceso

Núcleo de elevadores

Circulaciones (pasillos)

Habitaciones:

Individuales con baño

Dobles con baño

Suite

Suite presidencial

Master

#### Administración

Reloj checador

Vestíbulo

Recepción - espera

Area secretarial

Privado del director

Administrador

Contabilidad

Compras

Mantenimiento

Seguridad

Archivo

Servicios sanitarios

#### Servicios del personal

Acceso de servicio

Control con reloj checador

Casilleros

Sanitarios, baños y vestidores

Sala de estar

Dormitorios colectivos por sexo

#### Servicios generales

Patio de maniobras

Area de carga y descarga

Cuarto de máquinas

Subestación eléctrica

Calderas o equipo hidroneumático

Cisterna

Bodega de muebles

Area de blancos

Lavado

Planchado

Cuarto de aseo

Cuarto de basura

			LISTA	00 DE R	EQUER	MIENTOS MINIMOS					
	Cate	goría (	del ho	tel (estr	ellas)	Designación	Cate	goría	del hotel (estrellas)		
Designación	una	dos	tres	cuatro	cinco	Designacion	una	dos	tres	cuatro	cinco
I. Superficie de habitación Cuarto doble con closet (m²) Baño sin ducto (m²) Total	13.0 2.5 15.5	16.0 3.0 19.0	18.0 3.5 21.5	21.0 4.0 25.0	32.0 5.0 28.0	Servicios en cuartos Directorio de servicios Mirilla y pasador de seguridad Instructivo de seguridad			x	×	x x
II. Mobiliario y servicio en habitaciones Teléfono por hotel	×					para huéspedes  III. Instalaciones sanitarias en la habitación	×	×	х	x	х
Teléfono en habitación por operadora Teléfono por piso Servicio para minusválidos		X-			×	Tina Barra de seguridad Tapete antideslizante					x x
Calefacción o aire lavado Aire acondicionado central con control individual de mando	<u>.</u>		×	×	×	o integrado Cortina Lavabo sencillo	x x	X X X	X X X	x x	x x
Abanico en el <del>t</del> echo <b>Mobiliario de habitaciones</b> Mesa servicio de alimentos			×			Lavabo con tocador Espejo de cuerpo entero Espejo a todo lo ancho del lavado				X	X
y bebidas Escritorio, cómoda, tocador integrado		х	×	X	X	Porta papel sencillo Porta papel Porta papel Portapañuelos o pañuelos	x	x	x	x	x
Silla o taburete Sillón Buró	×	x	×	x	x	desechables Contacto Agua purificada		×	×	X X X	X X X
Teléfono en habitación Con línea exterior por clave Con indicador de recados	,			x	x x	Indicador de voltaje Espejo botiquín Dotación de toallas	х	x	x		X
Equipo audiovisual T.V. blanco y negro T.V. color Musica ambiental o radio			x	x x	×	Grandes (2) Medianas (2) Facial (1) Faciales (2)	X	X	X X	x	x
Interruptores Interruptor entrada de habitación	×	×	x	x		Tapete de felpa (1)  IV. Números y características de los ascensores			x	×	x
De escalera en acceso y cabecera De equipo audiovisual en cabecera				x	×	Elevadores para huéspedes uno por cada cuatro pisos Uno por cada 110 cuartos Uno por cada 120 cuartos	×	x	x		x
Iluminación En cabeceras o buró En mesa		x	×	x	x x	(8 pasajeros) Capacidad 14 personas Teléfono o interfón				X	x x x
En tocador o credenza En baño Luz de cortesía o de entrad		x	×	x x	X X	Elevadores de servicio  V. Características recepción y administración  Vestíbulo	×	l x	×	X	×
En plafón y/o arbotantes  Cortinas  Cortina sencilla  Cortina decorativa doble	x	x	x	x	×	Recepción Caja mostrador de recepción (más de 200 cuartos)	х	x	×	1	×
Frescura o gasa  Armario  Metros de frente		0.8	x 3 1.0	) x	1.2	Pórtico (motor lobby) Cambio de moneda Caja de seguridad	×	x	×	:	×
Puertas Portamaletas			x	x x	×	Cajas individuales Servicio de correos Sistema de reservaciones Servicios de registro	s	×	>	- [	x x
Servicios en cuartos Camarera de noche Cortesía nocturna Servicio de valet					x x x	(más de 200 cuartos) Teléfonos públicos VI. Establecimientos ali-				x x	x
Servicio de valet Servicio de niñera Servicio en habitaciones				x x	×	mentos y espectáculo Restaurante-cafetería	- 1	х		x x	х

394

			LISTA	DO DE F	REQUEF	IMIENTOS MINIMOS						
Designación	Cate	goría	del ho	otel (est	rellas)	Designación	Categoría del hotel (estrellas)					
2 00.g	una	dos	tres	cuatro	cinco	Doorgination	una	dos	tres	cuatro	cinco	
VI. Establecimientos ali-						Planta de energía para:						
mentos y espectáculos						Baños de empleados					×	
Lobby-bar o bar				х	х	Comedor de empleados					х	
Centro nocturno				х	x	Alberca					×	
Salón de convenciones				х	х							
Sanitarios en áreas públicas		x	×	x	x	VIII. Areas comerciales						
VIII. Compinion or impetation in						Regalos y tabaquería			Х	X	X	
VII. Servicios e instalaciones			Ì			Sala de belleza					X	
complementarias recreativas						Boutique					х	
Batería para iluminar accesos	х	X	×		X	Agencia de viajes	i			X	х	
Batería iluminar áreas públicas		x	х			IV Candialana da biniana						
Servicio arrendamiento autos					X	IX. Condiciones de higiene						
Servicio de portero					×	y seguridad		ļ				
Servicio médico	Х	×	×	x	x	Personal seguridad				X	×	
Servicio de lavandería y tintorería			х	х	х	Anuncios de seguridad	X	X	Х	×	×	
Servicio de estacionamiento			х	х	x	Alarma general	Х	X	Х	X	X	
Ropería por piso			İ	х	X ·	Alarma sectorizada				İ	X	
Sanitarios de servicio en piso	İ		ĺ		X ·	Gabinetes con manguera					İ	
Comedor de empleados			İ	х	ŀ	(hidrantes)				X	×	
Sanitarios de empleados	х	×	x	X	}	Reserva en cisterna					}	
Escalera de servicio	х	×	x	x		contra incendio			-	x	x	
Alberca				x	x	Extinguidores	х	х	x	х	х	
Equipo purificador de agua				x	×	Manual de emergencia		}			1	
Planta tratamiento de aguas	x	x	x	x	x	para personal (impreso)	×	x	х	x	x	
Puerta de servicio (andén y estiba)		"	1	x	×	Brigada capacitada y						
Enfermería		ł		^	×	equipo contra incendio				İ	×	
Vestidores de empleados	1	1	х	x	<b>"</b>	Uniformes para personal			х	x	х	
Planta de energía para:				[		X. Servicios mantenimiento						
Elevadores					×	y conservación				1		
Pasillos			İ	x	X	Taller de mantenimiento			İ	1		
Planta de energía para:	1			1 ^	1 ^	general			х			
Accesos			1	X	x	Taller mantto. especializado			^	×	x	
Areas públicas			1	x	]	Programa de mantenimiento				^	^	
Vestidores de empleados				, x	X	(tarjetones, bitácora, tableros				×	x	
vestidores de empieados					X	(tarjetories, bitacora, tabletos	1	[	Х	\ X	×	

TABLA DE SERVICIOS OFRECIDOS POR CATEGORÍA														
Servicio	Gran turismo	5*	4*	3*	2*	1*	Servicio	Gran turismo	5*	4*	3*	2*	1*	
Recepción	х	Х	×	х			Servicio médico	х	х	х	х	Х		
Vestíbulo	×	×	×	Х			Cajas indiv. de seguridad	х	x	X		,		
Estacionamiento	x	x	, x	X			Caja de seguridad general		į		' x	X	Х	
Habitación priv. amplia	х	х	İ				Cambio de moneda	X	'X	. X	x	х		
Habitación priv. mediana			×	, х			Sistema de reservaciones	х	X	x	х			
Habitación priv. pequeña			!		х	х	Servicio de correo	, X	X	х	x	Х		
Closet en habitación	x	x	х	Х	х	х	Restaurante	1	1	!			!	
Baño en habitación	x	X	X	Х	Х	х	de especialidades	x	t				!	
Mobiliario sencillo			}		Х	X	Restaurante-cafetería	х	X	x	х	Х	i	
Mobiliario comercial			x	X		,	Bar	x	x	х				
Mobiliario exclusivo	x	X			'		Centro nocturno o similar	х	ŧ					
Aire acondicionado	×	X	X	Х			Salón de banquetes							
Televisor	X	х	X	X	Х		y convenciones	x	×	х				
Antena parabólica, cable	X	х	х				Alberca	x	х	х				
Teléfono en habitación	×	×	х	х			Gimnasio	X					İ	
Teléfono general					X	х	Cancha de tenis	х	х					
Servicio discapacitados	x	х					Area de juegos de mesa							
Lavandería y tintorería	×	x	х		1		o infantiles	Х	х					
Servicio a cuartos	×	х					Locales comerciales	х	×	х				
Niñera	×	x					Agencia de viajes	Х	×					

#### ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA UN PROYECTO EN CLIMA TEMPLADO

1	Estre-	Estruc-	M	uros	Pla	fones	P	isos			Muebles	In	stalaciones	3
Local	llas	tura	Base	Acabado	Base	Acabado	Base	Acabado	Cancelería	Puertas	de baño	Hidraúlica y sanitaria	Eléctrica	Aire acondi- cionado
uarto tipo														
labitación	******	1-2 1-2 1-2 16 2 10 2	5 5 5 5	6 6 6 6	5	6 6 6 6	9 9 9 9	7, 8 ó 10 7 ó 10 7 ó 10 7 ó 10 7 ó 10	12 ó 13 12 ó 13 12 ó 13 12 12	14 14 14 14 14			19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	24 24 22 22 21
3año	****	2 2 2 2 2	5 5 5 5	7 7 7 7	5	5 5 5 6 6	9 9 9 9	11 11 11 11 11		14 14 14 14 14	16 16 16 16 16	17-18 17-18 17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	23 23 23 23 23
Zona de armario /estidor	*****	2 2 2 2 2	5 5 5 5	6 6 6 6	5	6 6 6 6	9 9 9 9	10 7 ó 10 10 10		14 14 14			19-20 19-20 19-20 19-20	
Ducto	*****	2 2 2 2 2	5 4 4 4 4	4						13 ó 14 13 ó 14 14 14 14		17 ó 18 17-18 17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	
Areas públicas														
Vestibulo	***	1 1 1 1	5 5 5 5	8 6 6-8 6-8	5 5 5 5	6 6 6	9 9 9	7 ó 10 7 ó 10 7 ó 10 7 ó 10	12 ó 13 12 12 12 12	12 ó 14 12 ó 14 12 ó 14 12 ó 14			19-20 19-20 19-20 19-20	22 21 21
Sanitarios públicos	*****	1-2 1-2 1 0 2 1 0 2	5 5 5 5 5	7 7 7 7 7	5 5 5 5 5	6 6 6 6	9 9 9 9	11 11 11 11	12 ó 13 12 ó 13 12 ó 13 12 ó 13 12 ó 13	12 ó 14 12 ó 14 12-14 12 ó 14 12 ó 14	16 16 16 16 16	17-18 17-18 17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	23 23 23 23 23
Circulacio- nes de público	*****	1-2 1-2 162 162 162	5 5 5 5 5	6 6 6	5 5 5 5 5	6 6 6 6	9 9 9 9	7 ó 10 7 ó 11 10 - 11 10 ó 11 10 ó 11	12 ó 13 14 12 ó 13 12 ó 14 12 ó 14	14 14 14 14 14			19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	
Acceso	**	1	5	8		6	9	8	12 ó 13	12 ó 13			19-20	
Pórtico de acceso	***	1 1 1	5 5 5	8 6-8 8		6 6	9 9 9	8 8 8	12 ó 14 12 ó 14 12 ó 14	12 ó 14 12 ó 14 12 ó 14			19-20 19-20 19-20	23
Cafetería	***	1 1 1	4 4 4	6 6-8 6	5 5 5	6 6 6	9 9	7 ó 10 7 ó 10 7 ó 10	12 ó 13 12 ó 13 12	12 ó 14 12-14 12 ó 14		17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20	22 21 21
Lobby bar	••••	1 1 1	5 5 5	6-8 6-8 5	5 5 5	6 6 6	9 9 9	7 ó 10 7 ó 10 7 ó 10	12 12 12	12-14 12 ó 14 12 ó 14		17-18 - 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20	21 21 21
Conce- siones	***	1 1 1	4 4	6	4 4 5	6	4	4 7	12 12 12	12-14 12 ó 14 12 ó 14			19-20 19-20 19-20	21 21 21
Restau- rante		1 1	4 4	6-8 6	5 5	6 6	9	7 ó 10 7 ó 10	12 ó 14 12 ó 14	12 ó 14	17-18	17-18 17-18	19-20 19-20	21 21
Bar		1 1	4 4	6-8 6	5 5	6 6	9	7 ó 10 7 ó 10	12 ó 14 12	12 ó 14 12 ó 14		17-18 17-18	19-20 19-20	21 21

Concreto armado
 Muros de carga

<sup>5.</sup> Prefabricados 6. Aplanado y pintura

<sup>14.</sup> Madera

<sup>17.</sup> Tubería de cobre

<sup>21.</sup> Unidades manejadoras de aire

<sup>3.</sup> Metálica

<sup>7.</sup> Acabado vidriado

<sup>9.</sup> Firme de concreto 10. Alfombra

<sup>18.</sup> Tubería P. V. C. 19. Tubería 20. Poliducto

<sup>22.</sup> Unidades de ventana

<sup>4</sup> Anarente

<sup>8.</sup> Rústico

<sup>11.</sup> Antiderrapante 12. Aluminio

<sup>15.</sup> Metálicas 16. De línea

<sup>23.</sup> Extracción 24. Abanico

396

## ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA UN PROYECTO EN CLIMA TEMPLADO

	Eetro	Estruc-	м	uros	Pla	afones	F	Pisos			Muebles	Instalacione		S
Local	llas	tura	Base	Acabado	Base	Acabado	Base	Acabado	Cancelería	Puertas	de baño	Hidraúlica y sanitaria	Eléctrica	Aire acondi- cionado
Salón de conven- ciones Salón de banque-	***	1 ó 2	4	6	5	6	9	7 ó 10	12 ó 14	14			19-20	21
tes y con- venciones	****	1	4	6	5	6	9	1 6 10	12 ó 14	14			19-20	21
Lobby	****	1	5	6	5	6	9	7 ó 10	12	12 ó 14			19-20	21
Centro nocturno	****	1	4	6	5	6 ó 14	9	7, 10 ó 14	12	12 ó 14		17-18	19-20	21
Circula- ciones de cuartos	••••	1	5	6	5	6	9	10 ó 11	12 ó 14	14			19-20	
Areas de servicio														
Oficinas	*****	1-2 1 1 1	5 5 5 5	6 6 6 6	5 5 5 5	6 6 6 6	9 9 9 9	7 ó 10 10 ó 11 10 ó 11 10 ó 11 10 ó 11	12 ó 13 14 12 12 12	14 12 ó 14 12 ó 14 12 ó 14 12 ó 14			19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	24 22 ó 24 21 21 21
Ropería	***	1-2 1 ó 2 1 ó 2 1 ó 2	5 5 5 5	6 6 6 6		6 6 6	9 9 9 9	11 11 11 11	13 ó 14 13 13 13	13 ó 14 13 13 13		17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20 19-20	
Ropería central	*****	1	4	6		6	9	11		13		ĺ	19-20	
Sanitarios- empleados		1-2	5	7		6	9	11		13 ó 14	16	17-18	19-20	23
Cuarto de má- quinas	*****	1 1 1 1 1 1 1	4 4 4	4 6 6 6		4 4 6 6	9 9 9 9	4		13 13 13 13		17-18 17-18 17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	
Circula- ciones de servicio	*	1-2 1-2 1 ó 2 1 ó 2 1 ó 2	5 5 5 5 5	6 6 6 6		4 4 4 4 4	9 9 9 9	4 4 4 4	12 ó 13 12 ó 13 12 ó 13 12 ó 13 12 ó 13	13 ó 14 13 ó 14 13 ó 14 13 ó 14 13 ó 14			19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	
Cocina	***	1-2 1 ó 2 1 ó 2 1 ó 2	5 5 5 4	7 7 7 6		6 6 6	9 9 9	11 11 11 11	12 ó 13 12 ó 13 12 ó 13 12 ó 13	12 ó 14 12 ó 14 12 ó 14 12 ó 14		17-18 17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20 19-20	23 23 23 23
Servicio empleados	***	1 6 2 1 6 2 1 6 2	5 4 4 4	7 7 7 7		6 6 6	9 9 9	11 11 11 11	13	14 14 14 14	16 16 16 16	17-18 17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20 19-20	23 23 23 23
Andén de carga y descarga	**	1 1 1	4 4 4	6 6		6 6 6	9 9			13 13 13		17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20	
Almace- nes y mante- nimiento	***	1 1	4 4	6		6 6	9	11 11		13 13		17-18 17-18	19-20 19-20	23 23
Lavande-				_				1						
ría Registro Lavande-	****	1	5,	6		6 6 ó 8	9	11	12 ó 13 12	13 12 ó 14		17-18	19-20 19-20	
ría y tin- torería	*****	1	4	6		6	9	11	12 ó 13	13		17-18	19-20	

## PROPUESTA DE ESPECÍFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA UN PROYECTO EN CLIMA TEMPLADO

			Mı	uros	Pla	afones	P	isos		,	Mushles	instalaciones		3
Local	Estre- llas	Estruc- tura	Base	Acabado	Base	Acabado	Base	Acabado	Cancelería	Puertas	Muebles de baño	Hidraúlica y sanitaria	Eléctrica	Aire acondi- cionado
Almacén central Bodegas		1	4	6 6		6 6	9 9	11		13 13			19-20 19-20	
Taller de mante- nimiento	****	1	4	6		6	9	11		14		17-18	19-20	
Cuarto de basura Escaleras	*****	1	4	6		7	9	11		15		17-18	19-20	23
de ser- vicio Area de	****	1	4	6		6	9	11					19-20	
estacio- namiento A cubierto	•	1		4		4	9	4					19-20	
	***	1 1 1	4 4 4 4	6 6 6		6 6 6	9 9 9						19-20 19-20 19-20 19-20	23
Areas exterio- res														
Alberca	****	1	1	7 ó 11 7 ó 11			1 1	7 ó 11 7 ó 11				17-18 17-18	19-20 19-20	
Jardines y andado- res	*****					9	8					17-18 17-18	19-20 19-20	
		PROP	UESTA	DE ESPE	CIFICA	CIONES	E CON	STRUCC	ON PARA L	N PRO	ECTO E	V CLIMA CA	LIDO	
Cuarto tipo									,					
Habitación	*****	1-2 1-2 1 ó 2 1 ó 2 1 ó 2	5	6 6 6 6		6 6 6 6	9 9 9 9	8 ó 10 10 ó 11 10 ó 11 10 ó 11	12 ó 13 12 12 12 12	14 14 14 14 14			19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	24 22 ó 24 21 ó 22 21-22 21
Baño	****	2 2 2 2 2 1 ó 2	5 5 5 5	7 7 7 7		5 5 5 5	9 9 9 9	11 11 11 11		14 14 14 14	16 16 16 16 16	17-18 17-18 17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	23 23 23 23 23 23
Zonade armario Ducto		2 2 2 2	5 5 4 4	6 4		6	9	10		13 ó 1 14 ó 1 14 14 ó 1	5	17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20	
Vestidor	*****	1-2 1 6 2 1 6 2		6 6 6		6 6	9 9	10 ó 11 10 ó 11 10 ó 11		14		17-18	19-20 19-20 19-20 19-20	
Terraza	*****	1 6 2		6 8 8 8		6 6 6 6	9 9 9 9	10 ó 11 11 11 11	12 12 12 12	14 12 12 12 12			19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	
Areas públicas						_								
Vestibulo		1 1	5 5	6 ó 8 6 ó 8	5 5	6 6	9	7 ó 10 7 ó 10	12 ó 13 12	12 12			19-20 19-20	22-24
Sanitarios públicos	***	1-2 1 ó 1 ó 1 ó	2 5 2 5	7 7 7 7	5 5 5 5	6 6 6 6	9 9 9 9	11 11 11 11	12 ó 13 12 ó 13 12 12 12	12 ó 12 ó 12 ó 12 ó 14 14	14 16	17-18 17-18 17-18 17-18 17-18	19-20 19-20 19-20 19-20 19-20	23 23 23 23 23 23

398 Holel

## PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA UN PROYECTO EN CLIMA CALIDO

			М	uros	Pla	afones	F	lsos			Muebles	Instalaciones		3
Local	Estre- llas	Estruc- tura	Base	Acabado	Base	Acabado	Base	Acabado	Cancelería	Puertas		Hidraúlica y sanitaria	Eléctrica	Aire acondi- cionado
Circula-														
ciónes del público	•	1-2	5	6	5	6	9	7 ó 10	12 ó 13	14			19-20	
·	**	162	5	6	5	6	9	7 ó 11 7 ó 11	12 12	14 14			19-20 19-20	21
	****	1 ó 2 1 ó 2	5 5	6	5 5	6	9	7 Ó 11	12	14			19-20	21
	*****	162	5	6	5	6	9	7	12	14			19-20	21
Acceso	**	1	5	8		6	9	8	12	12			19-20	
Cafetería		1	4	668	5	6	9	7 ó 10	12	12			19-20	22 ó 24
	*****	1	4	6	5	6	9	7 6 10	12	12 ó 14		17-18	19-20	21
Pórtico			_			6	9	8	12	12 ó 14			19-20	•
acceso	••••	1	5 5	8 8		6	9	8	12	12			19-20	Į.
	*****	ļ i	5	8		6	9	8 ó 10	12	12			19-20	1
Lobby	***	1	5	6	5	6	9	7 ó 10	12	12 ó 14			19-20	21
,	****	1	5	6	5 5	6	9	7 ó 10 7 ó 10	12 12	12 ó 14 12 ó 14			19-20 19-20	21
	***	1	5	6	5	6	9	7 Ó 10	12	12 ó 14		17-18	19-20	21
Lobby bar	****	1	4	6	5	6	9	7 ó 10	12	12 ó 14		17.10	19-20	21
	*****	1	5	6	5	6	9	7 ó 10	12	12 6 14			19-20	21
Restau-								7 / 40	40	40 4 4 4		47.40	40.00	04
rante	****	1	4	6	5	6	9	7 ó 10 7 ó 10	12 12	12 ó 14 12 ó 14		17-18 17-18	19-20 19-20	21 21
	*****	"	1	4	6	5	6	9	7 ó 10	12	12 ó 14	17-18	19-20	21
Conce-		1	ŀ		1					i				
siones	***	1	4		5		9		12 12	12 ó 14 12 ó 14			19-20 19-20	21 21
	****	1	4 4		5 5		9		12	12 ó 14		17-18	19-20	21
Bar	****	1	4	5	5	6	9	7 ó 10	12	12 ó 14	1	17-18	19-20	21
Dai	****	li	4	5	5	6	9	7 ó 10	12	12 ó 14		17-18	19-20	21
Salón de	}													
conven-		1.			5	6	9	10 6 11	12	12 ó 14		17-18	19-20	21
ciones		1	4	8	"		9	10011	12	12014	1	17-10	15-20	21
Salón de banque-	1								İ		1			
tes y			1											
conven-		_ ا	4	8	5	6	9	10 ó 11	12	12 ó 14		17-18	19-20	21
ciones		1	- 4	Ů			"		'-				10 20	
Centro noctumo					-									
y/o de			ŀ		İ									
esparci- miento		1	4	6	5	6	9	7 ó 10	12	12 0 14		17-18	19-20	21
111101110		1			ļ									
Areas de		ł		1										
servicio		1	١.	6	5	6	9	7 6 10	12 ó 13	14		1	19-20	24
Oficinas		1-2	5 5	6	5	6	9	7 ó 11	12 ó 13	14			19-20	22 ó 24
	***	1	5	6	5	6	9	10	12	12 ó 14			19-20	21 21
	****	162		6	5 5	6	9	10 10 6 11	12 12	12 ó 14 12 ó 14			19-20 19-20	21
Roperia		1-2	5	6		6	9	11	12 6 13	12 ó 14			19-20	
nopena		162		6	İ	6	9	11	13	13		17-18	19-20	
	***	1 6 2		6		6	9	11	13 13	13		17-18 17-18	19-20 19-20	!
Conitorios		102	7	"				"	, ,	'			1.000	
Sanitarios de em-	s													
pleados	1.	1-2	5	7		6	9	11		14	16	17-18	19-20	23
Cuarto de		1.				4	9	4		13		17-18	19-20	
máquina	s	1		6		4	9	"		13		17-18	19-20	
,	***	li	4	6		6	9			13		17-18	19-20	
	****	1 1	4	6		6	9			13		17-18 17-18	19-20 19-20	
Circula-		'	"	"			_			-				]
ciones d	e													
servicio		1-2	5	6		4	9	4	12 ó 13 12 ó 13	13 ó 14 13 ó 14			19-20 19-20	
	***	162		6		4	9	4	12 0 13	13 6 14			19-20	
	I	1.00	- 1	1					<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	

## PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA UN PROYECTO EN CLIMA CALIDO

				uros	Pla	afones	P	isos			Muebles	In	stalacione	s
Local	Estre- llas	Estruc- tura	Base	Acabado	Base	Acabado	Base	Acabado	Cancelería	Puertas	de baño	Hidraúlica y sanitaria	Eléctrica	Aire acondi- cionado
Circula-														
ciones de servicio														
36141010	****	1 ó 2	5	6		4	9	4	12 ó 13	13 ó 14			19-20	
	•••••	1 ó 2	5	6		4	9	4	12 o 13	13 ó 14			19-20	
Cocina	••	1 ó 2	5	7		6	9	11	12 ó 13	12 0 14		17-18	19-20	23
	***	1 Ó 2	4	7		6	9	11	12 o 13	12 6 14		17-18 17-18	19-20 19-20	23 <b>23</b>
	*****	102	4	7 7		6	9	11 11	12 ó 13 12 ó 13	12 ó 14 12 ó 14		17-18	19-20	23
Servicio		102	7											
de em-					j									
pleados	**	102	4	7		6	9	11		14	16	17-18	19-20	23
	***	162	4	7	İ	6	9	11	13	14 13	16 16	17-18 17-18	19-20 19-20	23
	*****	1 6 2	4	7	1	6	9	11	13	13	16	17-18	19-20	23
Andén de		`	-		l		_		_					
carga y			ļ											
descarga	**	1	4	6		6	9			13		17-18	19-20	
	***	1 1	4	6		6	9		1	13		17-18 17-18	19-20 19-20	
		'	"	0		"	,			''		1	1020	
Almace- nes y	İ				ļ							1		
manteni-						-	ļ		-	1				
miento	***	1	4	6		6	9	11		13		17-18	19-20	23
	****	1	4	6		6	9	11		13		17-18	19-20	
Lavande- ría	****	1	4	6		6	9	11	ŀ	13		17-18	19-20	
Lavande-														
ria y									İ			17-18	19-20	
tintorería		1	4	6	1	6	9				1	17-10	i	04
Registro	*****	162	5	6	5	6 ó 14	9	10 ó 11	12	12 0 14			19-20	21
Ropería central		1	4	6		6	9	11		13			19-20	
Almacén										40			19-20	
central		1	4	6		6		11		13		ļ	19-20	İ
Taller de														
manteni- miento		1	4	6		6	9					17-18	19-20	
Cuarto de		1								1			İ	]
basura		1	4	7		7	1	11		15		17 18	19-20	23
Escaleras														
de servi-		1												ļ
cio y ele- vadores	*****	1	4	6		6	9	11	ļ	1			19-20	
		1												
Areas exterio	1		}				i						;	
res		1												
Jardines														
y anda-							İ							ļ
dores							9	4-8 8			]	17-18 17-18	19-20 19-20	
							9	8				17-18	19-20	1
Estacia	1	Į.			1			ŀ		-	-		-	
Estacio- namiento	.						9	4-8				17-18	19-20	
Estacio-				1		1				-				
namiento		}												
cubierto	***	1.			1		9	8					19-20 19-20	
		1	4	6		6	9		1				19-20	
		1	4	6		6	9						19-20	
Alberca		1	1	7 6 1	,		1	7 ó 11				17-18	19-20	
FILOGICA		i	1	761			1	7 0 11				17-18	19-20	

Mary   Mary	ESTUDIO DE AR	EAS PARA UN	HOTEL DE EJE	CUTIVOS Y REPRESENTANTES INC	DUSTRIALES	
Plaza de acceso	Zona			Zona		Area total (m <sup>2</sup> )
Pasos a cubierto   200	Zonas exteriores		21 524	Zonas especiales		
Pasos a cubierto   200   Estacionamiento   200   Estacionamiento   200   Calineteca (300 personas)   240	Plaza de acceso	500		Auditorio (500 personas)	750	
Estacionamiento cubierto (300 cajones) 3 750 (Circulaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 3 750 (Direutaciones 4 0 0 0 (Direutaciones 4 0 0 0 (Direutaciones 4 0 0 0 (Direutaciones 4 0 0 0 (Direutaciones 4 0 0 0 (Direutaciones 4 0 0 0 0 (Direutaciones 4 0 0 0 0 (Direutaciones 4 0 0 0 0 0 (Direutaciones 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
cubierto (300 cajones)         3 750         (10 personas)         240           Circulaciones         3 750         Mapotecas         60           Explanadas         3 000         Ficheros de información industrial         20           Terrazas         2 000         Cubículos entrevistas (10)         60           4 canchas de tenis (300 m²)         1 200         Biblioteca de catálogos especiales         200           2 canchas de badmington (150 m²)         324         Filmoteca         200           4 canchas de badmington (150 m²)         300         Filmoteca         100           4 canchas de badmington (150 m²)         300         Filmoteca         100           4 canchas de badmington (150 m²)         300         Filmoteca         100           4 canchas de badmington (150 m²)         300         Filmoteca         100           4 canchas de badmington (150 m²)         200         Sala de exhibiciones         100           5 canchas de badmington (150 m²)         200         Sala de exhibiciones         100           5 canchas de badmington (150 m²)         200         Sala de exhibiciones         100           6 canchas de badmington (150 m²)         175         Sala de descanso         75           6 canchas de suanto (150 m²)         175					450	
Circulaciones	cubierto (300 cajones)	3 750			240	
Jardines		3 750				
Terrazas		6 000				
4 canchas de tenis (300 m²)   1 200   2 canchas de volibol (162 m²)   324   2 canchas de badmington (150 m²)   300   510 kinetora de catálogos especiales Fichero de fraccionamiento y producción (25 filmoteca de catálogos especiales (150 m²)   25 filmoteca de catálogos especiales (150 m²)   300   510 kinetora de fraccionamiento y producción (25 filmoteca (100 sala de exhibiciones (100 sala de descanso (75 Lobby-bar (320 Catetería (300) sala de descanso (75 Lobby-bar (320 Catetería (300) sala de descanso (0.40 m²/cuarto) (0.40 m²/cuarto) (0.57 m²/cuarto) (0.57 m²/cuarto) (0.57 m²/cuarto) (0.57 m²/cuarto) (0.40				industrial	20	
300 m²)   1 200   2 canchas de volibol (162 m²)   324   5 canchas de volibol (162 m²)   324   5 canchas de badmington (150 m²)   300   Fichero de fraccionamiento y producción   25 canchas de badmington (150 m²)   300   Filmoteca   100 canchas de badmington (150 m²)   300   Filmoteca   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de descanso   75 canchas de value   100 canchas   100 canchas de value   100 canchas de value   100 canchas de va		2 000		Cubículos entrevistas (10)	60	
2 canchas de volibol (162 m²)   324   Fichero de fraccionamiento 2 canchas de badmington (150 m²)   300   Filmoteca   100   Sala de exhibiciones   100   Sala de descanso   75   75   Zonas comunes   2 865   Lobby-bar   320   Cafetería   300   Vestibulo (0.40 m²/cuarto)   175   Zonas complementarias   100   Sala de descanso   75   Zonas complementarias   100   Sala de descanso   75   Zonas complementarias   100   Sala de descanso   75   Zonas complementarias   100   Sala de descanso   75   Zonas complementarias   300   Zonas complementarias					300	
162 m²   2 canchas de badmington (150 m²)   300   Fichero de fraccionamiento y producción   25   100		1 200				
2 canchas de badmington (150 m²)   300   500   Filmoteca   100					200	
Compage		324		1		
Helipuertos (2)	2 canchas de badmington	200			1	
Zonas comunes   2 865				1	1	
Zonas comunes         2 865         Lobby-bar Cafetería         320 300           Vestíbulo (0.40 m²/cuarto)         200         Zonas complementarias         100           Lobby (0.30 m²/cuarto)         175         Zonas complementarias         11           Sanitarios públicos (0.57 m²/cuarto)         285         Boutique Agencias de viajes A	rienpuertos (2)	500			1	
Vestíbulo (0.40 m²/cuarto)   200   Lobby (0.30 m²/cuarto)   175   Zonas complementarias   18	Zonge comunes		0.005			
Vestibulo (0.40 m²/cuarto)         200           Lobby (0.30 m²/cuarto)         175           Sanitarios públicos         285           (0.57 m²/cuarto)         285           Circulaciones a cuartos         Agencias de viajes           (2.740 m²/cuarto)         1 370           Circulación de áreas         Discos y libros           públicas         Farmacias         24           (0.40 m²/cuarto)         200         Tabaquerías         16           Escaleras y elevadores         Correo         20           (0.84 m²/cuarto)         420         Telégrafos         16           Registro (0.08 m²/cuarto)         175         2 canchas de squash           (60 m²)         120           Zonas privadas         11 256         Alberca cubierta           (12.78 m²/cuarto)         3 515         Baños de vapor y sauna         250           275 habitaciones sencillas         Enfermería         18           (12.78 m²/cuarto)         924         (0.14 m²/cuarto)         70           275 baños huespedes         (3.86 m²/cuarto)         1 061         (0.28 m²/cuarto)         140           275 baños huespedes         (0.20 m²/cuarto)         55         (0.15 m²/cuarto)         75           1	Zonas comunes		∠ 800			
Lobby (0.30 m²/cuarto)	Vestibulo (0.40 m²/cuarto)	200		Catetoria	300	
Sanitarios públicos	Lobby (0.30 m²/cuarto)	1		Zonas complementarias		1 767
Color   Colo	Sanitarios públicos	1/3		Zonas complementarias	}	1707
Circulaciones a cuartos         (2.740 m²/cuarto)         1 370         Agencias de viajes         30           Circulación de áreas         públicas         Discos y libros         36           públicas         (0.40 m²/cuarto)         200         Tabaquerías         24           (0.40 m²/cuarto)         420         Tabaquerías         16           Escaleras y elevadores         Correo         20           (0.84 m²/cuarto)         420         Telégrafos         16           Registro (0.08 m²/cuarto)         40         Telex         12           Oficinas (0.35 m²/cuarto)         175         2 canchas de squash         60 m²)         120           Zonas privadas         11 256         Alberca cubierta         10 x 25)         250           275 habitaciones sencillas         Baños de vapor y sauna         250           275 vestibulo/vestidores         Baños de vapor y sauna         250           275 vestibulo/vestidores         Ropería central         18           (3.36 m²/cuarto)         924         (0.14 m²/cuarto)         70           275 baños huespedes         (3.86 m²/cuarto)         1 061         (0.28 m²/cuarto)         140           275 ductos instalaciones         (0.15 m²/cuarto)         75         75	(0.57 m <sup>2</sup> /cuarto)	285		Routique	24	
Circulación de áreas   Discos y libros   36		200				
Circulación de áreas         Discos y libros         36           públicas         24           (0.40 m²/cuarto)         200         Tabaquerías         16           Escaleras y elevadores         Correo         20           (0.84 m²/cuarto)         420         Telégrafos         16           Registro (0.08 m²/cuarto)         40         Telex         12           Oficinas (0.35 m²/cuarto)         175         2 canchas de squash         (60 m²)         120           Zonas privadas         11 256         Alberca cubierta         (10 x 25)         250           275 habitaciones sencillas         Baños de vapor y sauna         250           (12.78 m²/cuarto)         3 515         Enfermería         18           275 vestíbulo/vestidores         Ropería central         (0.14 m²/cuarto)         70           275 baños huespedes         Lavandería         (0.28 m²/cuarto)         140           275 ductos instalaciones         Cocina         (0.15 m²/cuarto)         75           135 habitaciones dobles         Taller de mantenimiento         120	(2.740 m <sup>2</sup> /cuarto)	1 370				
públicas (0.40 m²/cuarto)         200         Farmacias Tabaquerías         24           Escaleras y elevadores (0.84 m²/cuarto)         420         Tabaquerías Correo         20           Registro (0.08 m²/cuarto)         40         Telégrafos Telex         12           Oficinas (0.35 m²/cuarto)         175         2 canchas de squash (60 m²)         120           Zonas privadas         11 256         Alberca cubierta (10 x 25)         250           275 habitaciones sencillas (12.78 m²/cuarto)         3 515         Baños de vapor y sauna Enfermería         18           275 vestíbulo/vestidores (3.36 m²/cuarto)         1061         (0.14 m²/cuarto)         70           275 baños huespedes (3.86 m²/cuarto)         1 061         (0.28 m²/cuarto)         140           275 ductos instalaciones (0.20 m²/cuarto)         55         (0.15 m²/cuarto)         75           135 habitaciones dobles         Taller de mantenimiento         120	Circulación de áreas			•	1	
(0.40 m²/cuarto)       200       Tabaquerías       16         Escaleras y elevadores       420       Telégrafos       16         Registro (0.08 m²/cuarto)       40       Telex       12         Oficinas (0.35 m²/cuarto)       175       2 canchas de squash       (60 m²)       120         Zonas privadas       11 256       Alberca cubierta       (10 x 25)       250         275 habitaciones sencillas       Baños de vapor y sauna       250         (12.78 m²/cuarto)       3 515       Enfermería       18         275 vestíbulo/vestidores       Ropería central       (0.14 m²/cuarto)       70         275 baños huespedes       (0.14 m²/cuarto)       70         (3.86 m²/cuarto)       1 061       (0.28 m²/cuarto)       140         275 ductos instalaciones       (0.20 m²/cuarto)       75         (0.20 m²/cuarto)       55       (0.15 m²/cuarto)       75         135 habitaciones dobles       .       Taller de mantenimiento       120		1		•		
Correo   20   Telégrafos   16   Telex   12   Telex   12   Telex   12   Telex		200		Tabaquerías		
(0.84 m²/cuarto)       420         Registro (0.08 m²/cuarto)       40         Oficinas (0.35 m²/cuarto)       175         Zonas privadas       11 256         Alberca cubierta (10 x 25)       250         275 habitaciones sencillas (12.78 m²/cuarto)       3 515         275 vestibulo/vestidores (3.36 m²/cuarto)       3 515         (3.36 m²/cuarto)       924         (3.86 m²/cuarto)       1 061         (275 ductos instalaciones (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       55         (3.36 habitaciones dobles       75         (12 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061         (0.20 m²/cuarto)       1 061	Escaleras y elevadores					
Oficinas (0.35 m²/cuarto)         175         2 canchas de squash (60 m²)         120           Zonas privadas         11 256         Alberca cubierta (10 x 25)         250           275 habitaciones sencillas (12.78 m²/cuarto)         3 515         Baños de vapor y sauna 250         18           275 vestíbulo/vestidores (3.36 m²/cuarto)         924         (0.14 m²/cuarto)         70           275 baños huespedes (3.86 m²/cuarto)         1 061         (0.28 m²/cuarto)         140           275 ductos instalaciones (0.20 m²/cuarto)         55         (0.15 m²/cuarto)         75           135 habitaciones dobles         Taller de mantenimiento         120	(0.84 m <sup>2</sup> /cuarto)			Telégrafos		
20	Registro (0.08 m²/cuarto)	1 :			1	
Zonas privadas         11 256         Alberca cubierta (10 x 25)         250           275 habitaciones sencillas (12.78 m²/cuarto)         3 515         Baños de vapor y sauna 250         250           275 vestíbulo/vestidores (3.36 m²/cuarto)         924         Ropería central (0.14 m²/cuarto)         70           275 baños huespedes (3.86 m²/cuarto)         1 061         (0.28 m²/cuarto)         140           275 ductos instalaciones (0.20 m²/cuarto)         55         (0.15 m²/cuarto)         75           135 habitaciones dobles         Taller de mantenimiento         120	Oficinas (0.35 m²/cuarto)	175		2 canchas de squash		
(10 x 25)   250	_				120	
275 habitaciones sencillas       Baños de vapor y sauna       250         (12.78 m²/cuarto)       3 515       Enfermería       18         275 vestíbulo/vestidores       Ropería central       (0.14 m²/cuarto)       70         275 baños huespedes       Lavandería       (0.28 m²/cuarto)       140         275 ductos instalaciones       Cocina       (0.15 m²/cuarto)       75         135 habitaciones dobles       Taller de mantenimiento       120	Zonas privadas		11 256			
(12.78 m²/cuarto)       3 515       Enfermería       18         275 vestíbulo/vestidores       Ropería central       (0.14 m²/cuarto)       70         275 baños huespedes       Lavandería       (0.28 m²/cuarto)       140         275 ductos instalaciones       Cocina       (0.20 m²/cuarto)       75         135 habitaciones dobles       Taller de mantenimiento       120	075 hatileatana					
275 vestíbulo/vestidores       Ropería central         (3.36 m²/cuarto)       924       (0.14 m²/cuarto)       70         275 baños huespedes       Lavandería       (0.28 m²/cuarto)       140         275 ductos instalaciones       Cocina       (0.20 m²/cuarto)       75         (0.20 m²/cuarto)       55       (0.15 m²/cuarto)       75         135 habitaciones dobles       Taller de mantenimiento       120	2/5 habitaciones sencillas	0.545				
(3.36 m²/cuarto)       924       (0.14 m²/cuarto)       70         275 baños huespedes       Lavandería       (0.28 m²/cuarto)       140         275 ductos instalaciones       Cocina       (0.20 m²/cuarto)       75         (0.20 m²/cuarto)       55       (0.15 m²/cuarto)       75         135 habitaciones dobles       Taller de mantenimiento       120	(12.78 m²/cuano)	3 515			18	
275 baños huespedes (3.86 m²/cuarto) 1 061 275 ductos instalaciones (0.20 m²/cuarto) 55 135 habitaciones dobles  Lavandería (0.28 m²/cuarto) 140 Cocina (0.15 m²/cuarto) 75 Taller de mantenimiento 120		024			70	
(3.86 m²/cuarto)       1 061       (0.28 m²/cuarto)       140         275 ductos instalaciones       Cocina       (0.20 m²/cuarto)       75         (0.20 m²/cuarto)       55       (0.15 m²/cuarto)       75         135 habitaciones dobles       Taller de mantenimiento       120		924			70	
275 ductos instalaciones (0.20 m²/cuarto) 55 (0.15 m²/cuarto) 75 135 habitaciones dobles Taller de mantenimiento 120		1.061			140	
(0.20 m <sup>2</sup> /cuarto) 55 (0.15 m <sup>2</sup> /cuarto) 75 135 habitaciones dobles Taller de mantenimiento 120	275 ductos instalaciones	1 001			140	
135 habitaciones dobles . Taller de mantenimiento 120		55			75	
					1	
(Control   California   Califor	(20.20 m <sup>2</sup> /cuarto)	2 727		Cuarto de máquinas	120	
55 habitaciones triples (0.40 m²/cuarto) 200					200	
(26.54 m <sup>2</sup> /cuarto) 1 459 Bodegas	(26.54 m <sup>2</sup> /cuarto)	1 459		Bodegas		
30 suites (40.40 m <sup>2</sup> /cuarto) 1 212 (0.12 m <sup>2</sup> /cuarto) 60		1 212		(0.12 m <sup>2</sup> /cuarto)	60	
5 suites presidenciales Circulaciones áreas				Circulaciones áreas		
(60.60 m²/cuarto) 303 de servicio	(60.60 m²/cuarto)	303				
(0.22 m <sup>2</sup> /cuarto) 110					110	~
Zonas especiales 4 588 Control de empleados 16	Zonas especiales		4 588		16	
Baños y vestidores	<b>5</b>					
Restaurante (0.25 m²/cuarto) 125					1	
(150 mesas c/pista) 1 100 Circulaciones 15		1 1		Circulaciones	15	
Foro 24		1				
Camerinos 24		24				
Bar (40 mesas, barra/50	*	440				
personas) 440 Total 42	personas)	440		Total		42 000


	ESTUD	IO DE AREAS DE	UN HOTEL TURISTICO		
Zona	Subtotal (m²)	Area total (m²)	Zona	Subtotal (m²)	Area total (m <sup>2</sup> )
Zonas exteriores		18 370	Zonas de servicios generales		
Plaza de acceso	700		Circulaciones	38	
Pasos cubiertos	90		Control de empleados	9	
Andadores	200		Baños y vestidores empleados	25	
Estacionamiento público	3 000		Ropería central	14	
Circulaciones	4 500		Lavandería y planchado	48	
Estacionamiento empleados	600		Bodegas	12	
Circulaciones	900		Cuarto de máquinas	40	
Patio de maniobras	450		Taller de mantenimiento	20	
Andenes	30		Zona de club náutico		5 130
Taller	450		Lobby bar	525	
Explanadas	250		Juegos de mesa	160	
Jardines	750		Terrazas cubiertas	180	
Malecón	1 000		Cine	600	
Embarcadero	2 500		Salón de exposiciones	600	
Estacionamiento de lanchas	1 200		Café de cantante/foro	525	
Muelles	500		Sanitarios	20	i
Atracadero	50		Boutique	150	
Albercas	1 200		Farmacia	35	
Zonas comunes		728	Taquería	35	
Vestíbulo	35		Arículos para buceo y pesca	300	
Sanitarios	57		Area de servicios especiales	1000	
Circulación pública	40		Alquiler y venta equipo náutico	500	
Escaleras y elevadores	124		Almacén boyas y señales náuticas	500	
Restaurante con pista	250		Zona de habitaciones		2 185
Cocina	60		60 habitaciones sencillas	767	
Escenario	30		60 vestíbulo-vestidor	202	
Camerinos	32		60 baños	232	
Bar	100		60 ductos de instalaciones	12	
Zonas de servicios generales		287	25 habitaciones dobles	505	-
Oficinas y registro	43		10 habitaciones triples	265	
Enfermería	30		5 suites	202	
Sanitarios	8		Total		26 700

ESTUD	O DE AREAS DEL	PARADOR CARRETERA	
Zona	Area (m²)	Zona	Area (m²)
Zonas exteriores		Zona de recreación	
Plaza de acceso	150	Cafetería, cocina, bar	80
Pasos cubiertos	25	Zona administrativa	
Vías de circulación	300	Informes, recepción y registro	18
Estacionamiento vehículos	250	Caja	9
Estacionamiento camionetas servicios	40	Lobby y teléfonos	26
Estacionamiento de campers	120	Sanitarios hombres y mujeres	30
Instalaciones deportivas	500	Oficina gerente	12
Alberca	150	Secretaria y archivo	18
Juegos infantiles	444	Sanitarios	9
Terrazas y jardines	640	Guarda equipaje	15
Zona de hospedaje		Jefe de mantenimiento	15
Centralizada	1 320	Zona de servicios complementarios	
Suites	120	Artículos deportivos	9
Cuartos c/sanitarios	1 200	Artículos fotográficos	9
Dispersa	670	Farmacia	9
Bungalows	270	Ropa	15
Cuartos generales	240	Peluguería mixta	15
Circulaciones	160	Cuarto de aseo y basura	12
Zona de recreación		Bodega jardinería	6
Sección cultural	30	Taller de mantenimiento	24
Sala de T.V.	30	Total	6 990


# ESTUDIO DE AREAS (FONATUR. CRITERIOS BASICOS DE DISEÑO)

			•		**	•	**		***	* *
Local	Solución A			Solución B		Solución B	Solución A		Solución A	Solución B
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
Zona de habitaciones.	40.00	44.50	40.00	40.70	44.50	40.00				
Habitación de huéspedes Vestidores de huéspedes	13.00	11.56	16.00	12.78	14.58 3.42	16.97 4 00	17.01 3.99	18.86 4.32	18.54 4.46	21.95 4.32
Vestibulo-vestidor			16.00	3.36	J	, , ,	5,44		4.40	4.52
Baños de huéspedes	2.50	3.43	3.00	3.86	3.50	4.36	4.00	5.17	5.00	5.17
Zona de closet Ductos de instalaciones	2.50 2.50	3.04 0.20	3.00	0.20	3.50	0.32	4.00	0.32	5.00	0.32
	2.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.02	1.00	0.52	3.00	0.32
Zona áreas públicas										
Portico de acceso Lobby (25 personas)					0.43 0.44	0.48 0.58	1.35	1.50	1.84	2.05
(50 personas)					0.44	0.50	0.45	0.60	0.45	0.60
Lobby-bar (20 asientos)					0.36	0.40	0.36	0.40		
(40 asientos)										
Restaurante(50 asientos)					1.37	1.52				İ
(90 asientos)							1.03	1.52		
(100 asientos)									1.50	1.66
Bar (40 asientos)					1		0.61	0.68	0 65	0.72
Concesiones					0.45	0.50				
(25 personas por local)							0.41	0.45		
(30 personas por local)									0.47	0.52
Vestibulo	0.46	0.51								
(12 personas)			0.50	0.55						
Centro nocturno o de esparcimiento (40 personas)									1 .11	1.23
	-									1.20
Salón de usos múltiples (200 personas)							2.70	3.00		
(300 personas)							2.70	3.00	9.18	10.20
Cafetería (24 asientos)			1.17	1.20						
Cafetería (24 asientos) (50 asientos)			1.17	1.30					0.61	0.68
			0.74							
Circulación de cuartos Escaleras	3.18 0.84	5.73 0.84	2.74 0.41	5.48 0.45	2.74	5.48	4.48	8.33	4.48	8.33
Sanitarios públicos	0.30	0.33	0.68	0.76	0.41	0.45	0.31	0.35	0.40	0.44
Circulaciones áreas públicas	0.15	0.17	0.84	0.84	0.69	0.79	2.89	1.70	3.37	3.76
Zona áreas de servicio					1					
Registro	0.23	0.26	0.27	0.30	0.24	0.26	0.19	0.21	0.40	0.45
Oficina	0.33	0.37	1.25	1.39	0.95	1.05	0.76	0.84	3.64	4.05
Lavandería y tintorería Ropería y lavandería							0.45	0.50	1.89	2,10
Cocina			0.54	0.60	1.20	1.33	1.71	1.90	3.58	3.98
Valet	0.05	0.05							0.68	0 75
Ropería Ropería central	0.25	0.25	0.50	0 55	0.89	0 99	0.81	0.90		
Ropería de piso de cuartos					0.27	0.30	0.73	0.81	0.88	
Servicio empleados						:				
Comedor empleados				1	0.30	0.33	0.30	0.33	0.45	0.50
Baños y vestidores empleados									5.10	0.50
hombres y mujeres Sanitarios empleados	0.40	0 44	0.90	1 00	0.93	1.03	0.71	0.79	0.74	0.82
Taller manteminiento en general	1	0 44	0.50	100	0.63	0.70	0.63	0.70	0.81	0.90
Cuarto de máquinas	1.35	1.50	1.35	1.50	1.35	1.50	1.39	1 54	1.62	1.80
Bodega Cocina			0.45	0.50						
Cuarto de basura									0.95	1.05
Escaleras de servicio y elevadores					1.26	0.27	1.28	1.28	1.84	1.84
Almacén general Circulaciones áreas de servicio	0.24	0.27	0.79	0.88	0.40 1.07	0.45 1.19	1.14 2.65	1.27 1.47	1.39 2.55	1.54 2.84
				3.55		1	1.00	1.47	2.33	2.04
Zona de estacionamiento cubierto										1
Estacionamiento cubierto	12.27	12.27	12.27	12 27	12.27	12.27	12.27	12.27	12.27	12,27
					12.27		.2.2.1	12.21	12.21	12.21
Zona de áreas exteriores										
Alberca Jardines y andadores					0.72	0.80	0.72	0.80	1.60	1.75
(De acuerdo al proyecto								[		
arquitectónico)									1	
Andén de carga y descarga			1	1	1.00	1.00	0.85	0.85	1.80	1.80


#### **ORGANIGRAMA DE UN HOTEL (GRANDE)**

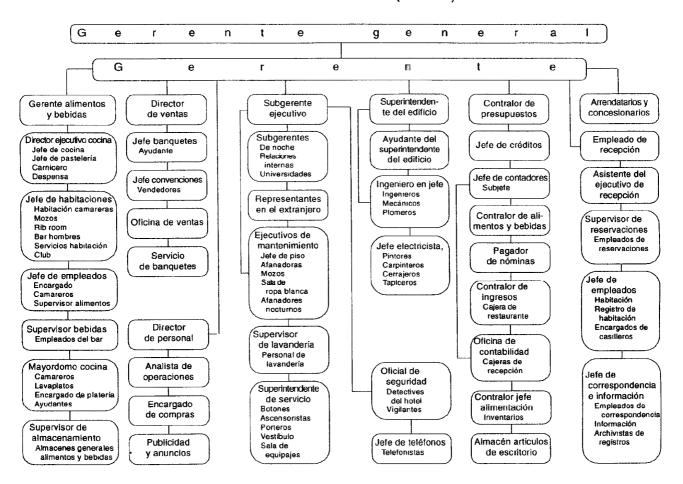

#### ORGANIGRAMA DE UN HOTEL (MEDIANO)

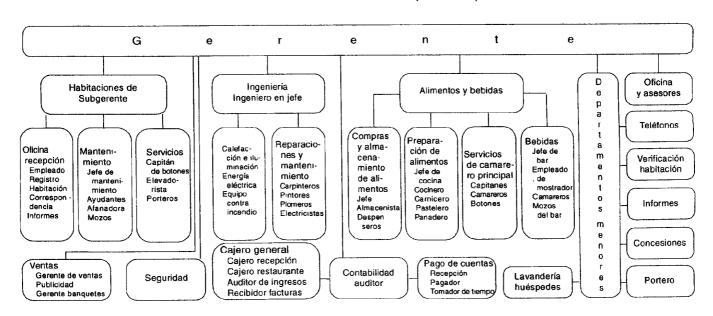


# ORGANIGRAMA DE UN HOTEL (PEQUEÑO)

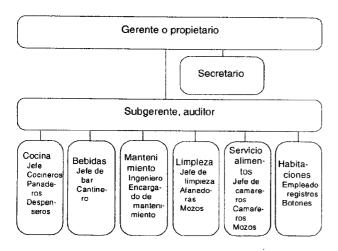


## **CIRCULACION DEL HUESPED**



#### **CIRCULACIONES ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE**

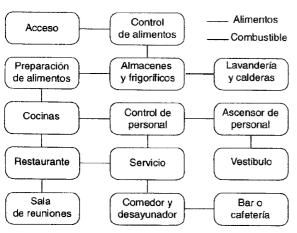


#### **CIRCULACION DE BASURA**



#### **CIRCULACION DEL PERSONAL**




#### **ADMINISTRACION**

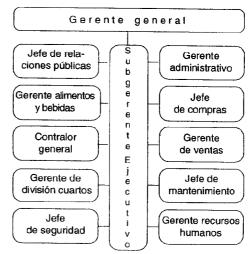


#### DEPARTAMENTO DE SERVICIO A LAS HABITACIONES




#### **BOTONES**

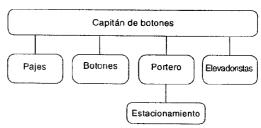


#### **DIAGRAMA GENERAL DE UN HOTEL**

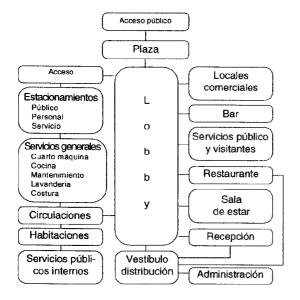


#### **ENTRADA PRINCIPAL**

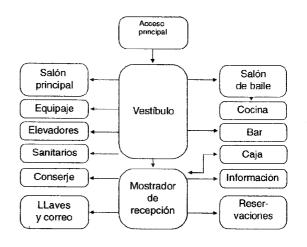

#### **LOBBY Y AREAS RENTABLES**

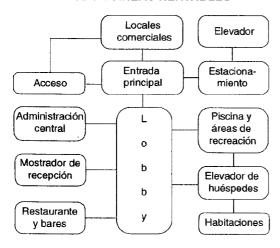

#### **AREAS DE ACTIVIDADES SOCIALES**

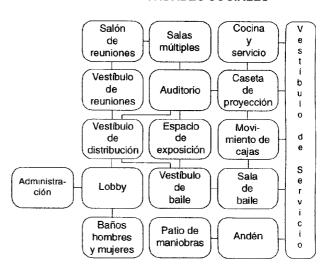

# DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE COMIDAS




#### Salones Area de Sala de baile Discoteca de recepción activida des Repostería del Restaurante cocktail lounge Cocina Restau-Preparación rante Cocina Salón de Cocción Cocina terraza servicio terraza Carnes de Pastelería cafetería Repostería de Elevador de Refrescos servicio banquetes Depósito Cafe de bebidas Empleados Habitaciones tería Depósito de vinos Comedor de Repostería de Oficina iefe empleados snack bar Control de alimentos Acceso de

Snack bar


**COMIDAS** 

servicio


#### **AREAS DE HABITACION**

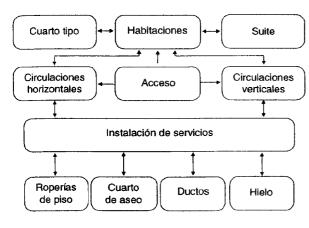


#### **AREAS EXTERIORES**

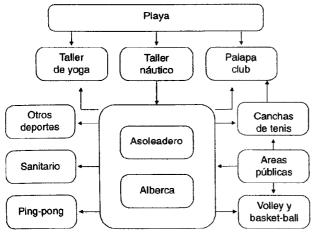


## AREAS DE ACCESO

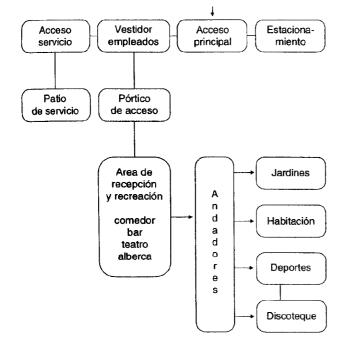


#### **AREAS DE SERVICIO**

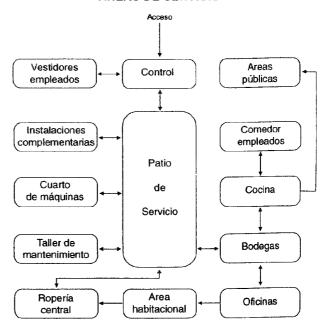


#### **AREAS GENERÁLES**

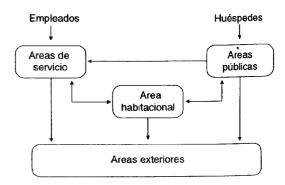


#### **AREAS PUBLICAS**

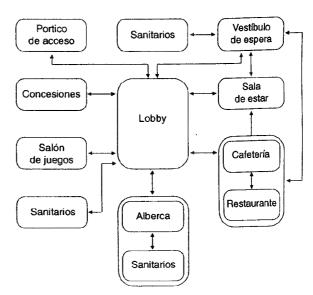


#### **SERVICIO INTERIOR A HUESPEDES**

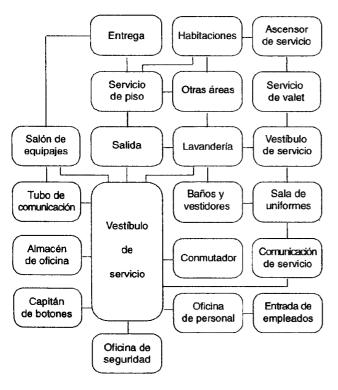


#### PROCESO EN EL LAVADO DE ROPA DE HUESPEDES

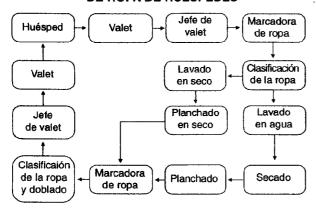


# PROCESO DE LAVADO DE ROPA UTILIZADA EN LAS HABITACIONES

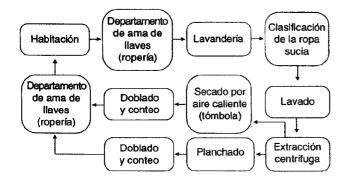


#### PROCESO EN EL LAVADO DE ROPA DE EMPLEADOS

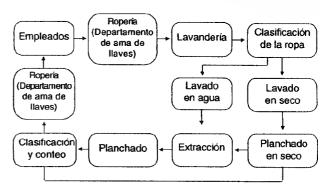


#### PROCESO EN EL LAVADO DE ROPA UTILIZADA EN AREAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

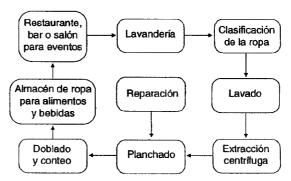

## LAVANDERIA Y TINTORERIA

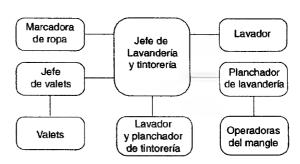

#### **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

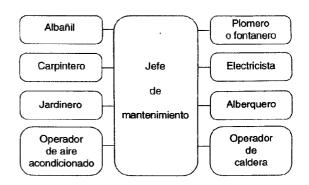

# DESCRIPCION DE PARTES

# AREAS EXTERIORES

Fachada. Debe mantener un aspecto adecuado sin que se observe el deterioro que pueda ocasionar el paso del tiempo. Para lograrlo se debe emplear un material que no requiera mantenimiento, que sea fácil de instalar y que soporte movimientos sísmicos.

En la conceptualización de la fachada, el entorno es fundamental para la selección de formas y materiales.

A la fachada se debe agregar el logotipo de la empresa o de la cadena hotelera y, en ocasiones, el de la calidad de los servicios.

El uso de prefabricados y cancelería de aluminio con vidrio ayuda a disminuir el tiempo de construcción.

La orientación de los volúmenes deben servir como puntos de referencia para identificar el conjunto.

Por lo general es conveniente situar la parte de servicios y la recreativa en un volumen horizontal y las habitaciones en una torre vertical, ya que deben tener un dominio total del entorno y más cuando son lugares naturales.

En hoteles de playa es común integrar el balcón o terraza a la fachada y dejar vanos amplios para un mejor dominio del horizonte.

En zonas de clima tropical las fachadas se deben manejar como espacios abiertos para lograr una buena circulación de aire.

Accesibilidad. En la planeación general se debe dejar el espacio suficiente para que los vehículos particulares y colectivos de servicio se puedan estacionar fuera del hotel sin interrumpir el funcionamiento del mismo. Los huéspedes deben descender cómodamente para ingresar a la recepción. Estos espacios generalmente se solucionan con una plaza, una glorieta ambienta con plantas, agua, o simplemente una acera.

Acceso. El portal de acceso debe mantener una relación continua entre la calle o carretera con los espacios internos y de éstos con los exteriores cercanos. Generalmente suele estar enfatizado por algún elemento escultórico. Se diferenciará el acceso principal del acceso de servicio.

La llegada de un mayor número de vehículos en los grandes conjuntos urbanos, comerciales y de diversiones, influye en la transformación de las áreas de acceso a los hoteles, ya que éstos son parte de los complejos antes mencionados.

El acceso de automóviles particulares hacia el estacionamiento se indica por una vialidad secundaria para ser más discreto su acceso y evitar tener estacionamiento al frente de la fachada.

**Estacionamiento.** Según las características del hotel puede ser cubierto o descubierto. En hoteles urbanos se crean estacionamientos subterráneos. En este caso es muy importante el área de maniobras.

Se recomienda que los coches entren rectos o en diagonal, pues proporcionan más espacio de estacionamiento.

En hoteles de playa son comunes los grupos de vacacionistas que viajan en autobuses o autocar por lo que se debe prever un estacionamiento propio, así como para microbuses, camionetas van y autobuses de traslado de turistas.

Debe tener estacionamiento para personal administrativo y para camionetas de reparto.

En algunos moteles, el estacionamiento se construye en frente o al lado de los cuartos con el fin de brindar mayor comodidad al huésped. Las unidades están separadas de los automóviles por medio de un pequeño camino continuo.

Cuando el lugar es de clima frío, es conveniente la utilización de cocheras, siempre que el presupuesto lo permita. Se puede calcular un cajón de estacionamiento por cada dos habitaciones.

# **ADMINISTRACION**

El área de oficinas debe tener un espacio de recepción, sala de espera, cubículo de contabilidad y de administración. Debe estar comunicada con la zona de recepción. El área se complementa con oficina del director, subdirector, reservaciones, compras, sanitarios para hombres y mujeres, archivo, área de cómputo, seguridad y sala de juntas.

En la distribución del espacio se debe considerar salidas para equipo de cómputo, teléfono, télex, fax, módem, corriente eléctrica, agua, etcétera.

# ■ RECEPCION Y AREA PUBLICA

Se dividen en área recreativa, receptiva y comercial. En ocasiones también se considera el área administrativa y las circulaciones como parte de ellas.

Vestíbulo de distribución. A esta zona pública, el huésped accede para orientarse y de ahí pasar a la recepción e informes. Por lo general es de grandes dimensiones y se sitúa contigua al lobby, sala de espera y bar. El espacio suele estar decorado con plantas, cuadros y otros elementos agradables a la vista del huésped.

Lobby. Es un espacio de descanso que continúa después del acceso; también sirve como área de relación de los huéspedes con otros espacios del edificio, como el salón de usos múltiples, área de convenciones, restaurantes, discoteca, etcétera.

En un hotel comercial o de recreo, el *lobby* por lo general es un espacio amplio utilizado también como sala de espera o salón de lectura o escritura.

Es frecuente integrar el *lobby* a un bar o un restaurante para captar clientes externos.

En la actualidad es frecuente desviar la visual desde los accesos a las habitaciones con los grandes espacios *lobbies* diseñados como un patio interno. También es frecuente orientarla hacia las terrazas con piscinas o hacia expresivos paisaies.

Estos espacios deben estar comunicados con las áreas de recreación y comercios mediante pasillos y plazas.

Recepción. Es el lugar de registro del huésped. Es importante que esta zona sea fácilmente identificable, ya que es el núcleo de funcionamiento del hotel. Las características de este espacio son: el mostrador visible inmediato al vestíbulo principal de anchura suficiente para permitir que la superficie sea apta para escribir y estante integrado para bolsas y equipajes. En la parte trasera del mostrador un tablero para llaves, buzones para correspondencia, mesa para libros, recados de clientes, etc.

En esta área el recepcionista contará con un conmutador de teléfonos (externos e internos) para comunicarse a cualquier habitación del hotel.

El local se debe orientar para que el recepcionista tenga visión de las áreas de entradas y salidas de los huéspedes, de las escaleras y elevadores.

Es común utilizar parte del mostrador como área de informes. También la caja se sitúa dentro de este local, la cual cuenta con espacio para computadoras e impresoras para facturación y cajas registradoras. La tecnología de algunos hoteles ha hecho posible que los huéspedes puedan liquidar su cuenta con solo aprobar su factura en un monitor.

Sala de espera. Se sitúa contigua al lobby, a la recepción y al bar. Debe ser amplia, y estar ambientada con plantas, elementos escultóricos, etc. El mobiliario debe adaptarse al estilo de la construcción.

**Quiosco de autoservicio.** Permiten que los huéspedes reciban las llaves de su habitación, registrando su tarjeta de crédito en una máquina con el uso de teclas.

Informes. Los porteros electrónicos implantados en algunos hoteles permiten ofrecer información sobre direcciones de los restaurantes y lugares de interés.

Bar. Se dispondrá por lo menos uno. Este se localizará independiente de las habitaciones, cerca de la recepción y de las áreas de recreación. El bar puede incorporarse al salón de usos múltiples, al lobby o ubicarse por separado. El tamaño va en función del área a la cual se integre (salón, restaurante, cafetería, salas de banquetes, servicio de habitaciones, pista de bailes, escenarios para grupos musicales). Debe considerar área para almacenamiento de vasos, blancos, refrescos, vinos y licores y tener una cava para productos especiales. El área de almacenamiento estará controlada. También debe haber casilleros y servicios necesarios para los meseros.

Salón de usos múltiples. Su diseño debe ser flexible. En este espacio se desarrollan grandes reuniones, convenciones, banquetes, espectáculos u otras actividades semejantes, por lo tanto se requiere un cuidadoso estudio técnico, además del arquitectónico o decorativo. La modificación que se pudiera efectuar en esta área es de importancia en la solución constructivo y arquitactónico del batal

Los salones privados de reuniones son parte de los complejos de convenciones.

En algunos hoteles, el salón de usos múltiples puede dividirse por medio de muros de cámaras de aire a prueba de sonido para diferentes actividades a un mismo tiempo.

Las áreas prefuncionales públicas de las zonas de convenciones juegan un papel importante dentro de los espacios sociales, pues la mayor parte se utiliza como zonas de estar o de descanso.

En el acceso debe situarse un vestíbulo amplio y colocar mesas para registro de asistentes, bar móvil y ser contiguo a los servicios sanitarios.

Salón de baile. Se debe situar en la planta baja o a nivel de la calle, también se puede utilizar el sótano. Debe considerarse una ventilación adecuada. Si la sala va a ser utilizada independiente a las del hotel, es imprescindible que tenga entrada independiente, sanitarios para hombres y mujeres y control.

La entrada principal debe estar protegida y tener espacio suficiente para que accedan los vehículos que abastezcan los productos básicos. Este acceso se situará al frente, pero sin que interfiera la entrada del público en general.

**Discoteca.** Por lo general se sitúa de tal forma que se pueda acceder desde la calle. En hoteles de lujo es común tener dos o más discotecas. En la planta baja, se puede aprovechar también la parte más alta para tener un dominio visual del exterior. Algunas (no necesariamente) suelen ser giratorias. (*Véase Discoteca, volumen 3*).

Salón de juegos. Se consideran mesas para juegos de azar, para billar y una sala de televisión.

Espacios para esparcimiento. Se sitúan en lugares de fácil acceso a partir de la calle, entre ellos se consideran el salón de proyección, auditorio y teatro. La capacidad está determinada por los eventos que se van a efectuar.

Servicios sanitarios. Se sitúan de tal forma que sean accesibles desde las zonas de circulación, y las zonas públicas. Su acceso debe quedar oculto hacia cualquier zona pública cuando la puerta esté abierta. No deben ser adyacentes a un área donde se prepare alimentos. Los sanitarios para mujeres deben incluir área para maquillarse; su identificación se debe hacer con señalamientos gráficos.

Restaurante, comedor y cafetería. El área de comensales se dispondrá hacia los puntos más atractivos o hacia las vistas naturales. El número y dimensiones los determina la categoría del hotel. Pero en el estudio se deben considerar los gustos y costumbres de comer para proyectar un espacio flexible que en el transcurso de cinco años se pueda modificar. Para que sean espacios rentables deben dar servicio de 60 a 80 comensales como mínimo.

Los comedores grandes suelen tener pista para baile y área para un grupo musical.

Dentro del proyecto general se consideran espacios como patios, circulaciones o jardines que se

En hoteles residenciales o de vacaciones, el comedor debe tener la capacidad de asientos suficientes para todos los huéspedes a la vez. Para grupos de personas es conveniente situar espacios contiguos al área de comensales con el objeto de atender a grupos de personas en comida de bufet.

La cocina se encontrará contigua a la zona y a la entrada de servicio.

Espacios complementarios. Son aquéllos de carácter público situados en el vestíbulo principal, o en el pasillo o vestíbulo de la recepción. Por lo general son los teléfonos públicos, área para teletipo y fax, correo y telégrafo.

Area comercial. En la actualidad esta parte se considera como una fuente de ingresos. Se consideran locales para venta de ropa, dulces, tarjetas postales, artesanías, cambio de moneda, renta de autos, agencia de viajes, restaurante, etc. El número de locales va en función de las dimensiones del hotel.

#### **HABITACIONES**

El dormitorio debe proporcionar confort al huésped y espacio para almacenar sus objetos personales. La organización de las habitaciones girará en torno a los núcleos de escaleras y elevadores.

Area de habitación. Se refiere a la superficie necesaria de circulación y área ocupada por el mobiliario que uno o más individuos requieren para moverse cómodamente dentro del local. En el cálculo de la superficie o porcentaje por habitación se consideran los servicios de ropería de piso, espacios para el material de aseo, etc.

El área que ocupa la cama se diseña para que la persona que hace la limpieza pueda maniobrar cómodamente.

Las habitaciones deben diseñarse orientándolas hacia las mejores vistas y aprovechando al máximo la luz natural.

En cada nivel de habitación debe existir por lo menos los siguientes servicios: *closet* de ropa blanca, cestos, cuarto de limpieza con tarja o vertedero, sala de estar para camareras, ducto o espacio para bote de basura, entre otros.

*Iluminación.* Debe preverse iluminación artificial para la cama, tocador y escritorio, de preferencia que incida en forma directa para crear ambientes claros y oscuros.

**Decoración.** Tiene una función muy importante para lograr un espacio más confortable. Esto se logra empleando texturas, pinturas de color, plantas, mobiliario, maderas tratadas, yesos, etc., acordes al estilo de la construcción.

#### Tipos de cuartos básicos:

- a) Dorimitorios o recámaras. Son utilizados generalmente por huéspedes de paso (una sola noche).
- b) Cuarto de estar. Cuenta con un pequeña cocina y da acomodo para un noche o algunas semanas

c) Flexible. Es un cuarto de estar con pequeña cocina unida al dormitorio; da alojamiento por algunas semanas. Puede ser rentado como unidades separadas e independientes para huéspedes que viajan juntos.

#### **EQUIPO Y MOBILIARIO**

Según sea la categoría del hotel y sus especificaciones de calidad se deben diseñar los suministros que se colocan en cada habitación, los cuales deben estudiarse para evitar cambios tempranos.

**Cómoda.** En la parte superior se colocarán folletos de publicidad, un cenicero y una cartera de cerillos y un directorio del hotel.

**Escritorio.** Tendrá un cenicero, cerillos, papel para correspondencia, sobres en los cajones, tarjetas postales y plumas.

Mesa de noche. Contará con cenicero, menú de servicio, block de anotaciones y directorio telefónico.

Camas. Comprenderán colchas, cubrecolchón, cobertor, sábanas y almohadas.

Fundas. Dos en cada cama.

**Armario.** Contará con ganchos, bolsas para lavandería, cobertor extra y limpiacalzado.

**Puerta.** Tendrá letreros como: no molestar y hacer la habitación.

**Baño.** La mayoría de los hoteles proporcionan servicio de baño en cada habitación. El tamaño y mobiliario lo determina el nivel de servicios del hotel. Pero como mínimo debe contar con: toallas de baño, tina, papel sanitario, pistola de aire, jabones, cenicero (opcional), cesto de papeles y el letrero esterilizado para colocar en el excusado. El baño de la *suite*, además de contar con el mobiliario antes menciona, tiene teléfono e interfón.

Las agrupaciones dormitorio-baño se planean para compartir los servicios de ductos, los cuales deben ser accesibles en los pasillos y tener su lado más largo adyacente a los mismos.

En baños que no cuenten con ventilación natural se deberán instalar sistemas electromecánicos.

El ducto de instalaciones debe tener un aislamiento acústico.

#### **ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS**

Con la modernización de los servicios, algunos hoteles han optado por dar un servicio óptimo adhiriendo a las habitaciones elementos como sala de juntas o reuniones e incluso adaptando un comedor privado.

#### ■ AREAS DE ESPARCIMIENTO

Sector deportivo. Las distintas secciones que conforman este sector se relacionan entre sí.

Los servicios con que cuenta esta área son servicios sanitarios, baños, gimnasio, alberca, etc.

**Piscina.** Generalmente está situada en la terraza de los hoteles, para darle una vista agradable. Como decoración se utilizan plantas seleccionadas cuida-

dosamente. Algunos hoteles cuentan con piscina climatizada, por lo tanto, para evitar la disipación de calor y evaporación del agua, se debe instalar en un cobertizo una cubierta repegable (manta aislante, burbujas de plástico, etc.) que además ayudará a mantenerla limpia. Los paneles solares son un sistema que resulta muy económico.

Dependiendo de la zona puede quedar a cubierto o al aire libre. La forma y las dimensiones es según la categoría del hotel.

**Playa.** En los complejos turísticos situados en la costa, la playa es el atractivo principal. Su diseño debe respetar su forma natural únicamente se integrarán palapas, sillas, baños con regaderas ubicados contiguos a la playa para quitarse la arena.

La playa debe estar comunicada al núcleo de elevadores, escaleras y pasillo principal del hotel.

#### ■ SERVICIOS GENERALES

#### **ACCESIBILIDAD**

Patio de maniobras. Cuenta con plataforma de carga y descarga, así como rampas y montacargas. Es sumamente importante que se encuentre cerca de la cocina para la carga y descarga de los alimentos y del cuarto de máquinas para facilitar su mantenimiento.

#### **SERVICIO PARA LOS EMPLEADOS**

Dentro de las instalaciones hoteleras se considera un área exclusiva para el personal del hotel que comprende: dormitorios para el personal que permanezca durante varios días, sanitarios, baños y vestidores, casilleros y vestuarios separados por sexo, comedor, estar, cuarto de ropa, entre otros.

Se sitúan cerca del control y de la administración.

#### SERVICIO DE ALIMENTOS

La mayoría de hoteles brinda de manera interna este servicio, para comodidad de cada habitación, atender a grandes grupos de personas o, simplemente, dar servicio al personal que labora dentro del hotel.

Los elementos principales del servicio de alimentos son la cocina y el almacén de alimentos, los cuales se situarán donde se pueda acceder más fácilmente de la calle. En ocasiones, son parte del funcionamiento de uno o más restaurantes, aunque es recomendable que cada restaurante tenga su propia cocina y almacén de alimentos.

El problema principal de esta área es la circulación de alimentos, lo que se estudiará para evitar recorridos innecesarios. En caso de dar servicio de alimentos a las habitaciones, el camarero debe acceder al área de preparación.

El acceso de los huéspedes debe, quedar alejado del de las camareras.

El control de entrada de personal y de alimentos se situará estratégicamente para regular el ingreso de alimentos y efectuar los pagos correspondientes. Cocina. Por lo general siempre existe una en cada hotel. Su diseño y equipamiento requieren un estudio detallado realizado por especialistas. La elección y distribución del mobiliario y equipo es de gran importancia para el buen funcionamiento de la cocina y corresponderá a los alimentos que se sirvan.

La cocina principal, el área de preparación y las habitaciones de servicio deben quedar juntas.

Se recomienda la iluminación natural y la ventilación forzada para el control de suministro de aire y los olores a comida que se desprende.

La superficie de lavado de vajillas, reparación y cocción de alimentos varía entre un 35 y un 50% del área de comensales. En hoteles donde hay servicio a la carta rebasa el 50% y en hoteles de lujo puede alcanzar el 100%.

Se proyectará un sistema de circulaciones verticales y horizontales para atender a las dependencias que requieran este servicio.

A veces se cuenta con cocinas auxiliares en el restaurante, salón múltiple, salón de reuniones y cafetería. El servicio para las habitaciones cuenta con un punto fijo a cierta distancia de la cocina.

Las áreas de almacenamiento de alimentos y bebidas suelen diseñarse de dos formas: la primera es cuando se almacenan grandes volúmenes de productos y la segunda cuando se almacenan en cantidades necesarias para cubrir la demanda del día.

Cámaras frigorificas. Si se almacenan cantidades excesivas de alimento y bebidas y se deberá contar con un compresor de tamaño considerable, auxiliado con ganchos y repisas. Deberán existir cámaras frigorificas específicas para pescado y mariscos, carnes rojas y carnes blancas entre otras. Las fugas de frío al exterior se pueden evitar con empaques.

Almacén de productos secos. Se situarán separados del área fría y de zonas que produzcan humedad. Esta área debe estar ventilada en forma natural.

Bodega de vinos. Este local deberá estar controlado bajo llave; se sitúa junto al de bebidas no alcohólicas y cerveza. Cuenta con estantes para clasificar las bebidas, área para cajas y cava para bebidas especiales.

Almacén de blancos y vajillas. También puede estar en forma separada. La estantería de vajilla por lo general es metálica.

Los grandes hoteles disponen de espacio para costura con el fin de fabricar y reparar su propia mantelería y bodega de telas.

Almacén de mantelería sucia. Se ubica próximo a la lavandería. Debe contar con mobiliario adecuado para clasificar la procedencia de cada local.

**Departamento de repostería.** Se consideran en grandes hoteles, que se caracterizan por su servicio de alimentos.

#### **CUARTO DE BASURA**

Los desechos más comunes son el papel usado, el polvo, restos de alimentos, vegetales, latas, botellas, cajas, cenizas.

Estos productos requieren un local para almacenarlos mientras son recogidos por el servicio municipal de limpieza.

Para almacenar los productos se clasificarán previamente en reciclables y no reciclables. En el caso de los productos orgánicos, se almacenan en un cuarto frío para evitar su descomposición prematura. El servicio de recolección de desperdicios debe ubicarse junto al andén de carga y descarga y diseñar un local para el lavado de botes o cajas que se utilizan para almacenar basura.

#### LAVANDERIA

Estará diseñada en el centro de la zona de habitaciones y el restaurante. Algunas lavanderías se comunican a estas zonas mediante ductos y montacargas.

Proporciona los siguientes servicios:

Extracción o centrifugado. Después del lavado se procede a extraer el agua que tiene la ropa de la forma siguiente:

- a) Cargar la máquina con la ropa.
- b) Nivelar el peso de la carga.
- c) Cargar la máquina para obtener mejor rendimiento.
- d) Separar la ropa según tipos.
- e) Se puede colocar la ropa delicada envuelta en un paño amarrrado por las cuatro esquinas.
- f) Al terminar la máquina, se debe cubrir con una lona para evitar que se mueva.
- g) Al término se envía a la planchadora mecándica del rodillo.

Secado. El objeto es buscar que la ropa quede con un grado de humedad deseado para plancharla. En algunas prendas se busca que sequen totalmente (toallas, calcetines, etc.).

En el caso de blancos, se realiza el servicio mediante tómbolas o secadoras con aire caliente.

Este aire puede producirse por vapor, gas o electricidad y se puede controlar la temperatura.

Se debe calcular el tiempo ideal (según el peso) que tardará la máquina en hacer este trabajo.

Es conveniente tener tablas de tiempo y temperatura en las tómbolas para los diferentes tipos de tejido para un secado total o un nivel de humedad.

La ropa de algodón requiere más tiempo para secarse que la de hilo.

Planchadora mecánica de rodillos. Después del centrifugado se deben enviar las sábanas, fundas, manteles y servilletas a la planchadora mecánica de rodillo para que sean planchados. Este tipo de ropa debe tener una ligera humedad según el tipo de planchadora.

La ropa se coloca en las bandas conductoras de la planchadora debidamente estirada y ajustada hacia abajo y a los lados para evitar que se arrugue.

Se colocan personas para recibir la ropa planchada y seca para que posteriormente la doblen. Por lo regular, la planchadora da un rendimiento promedio de 100 sábanas por hora Equipo de lavandería:

Lavadoras grandes para blancos

Secadoras de toallas

Planchadora mecánica de rodillos

Compresor de aire

Lavadoras pequeñas para ropa de huéspedes

Secadoras para ropa de huéspedes

Prensas para planchado

Planchas para camisas

Prensas para puños y cuellos

Prensa para bases

Prensa para batas

Dobladora de camisas

Vaporizadores

Maniquí

Plancha de mano

Burro desmanchador

Centrífugas o extractoras

Dobladoras de toallas

Amarradora de toalias

Máquinas para etiquetas

Pistolas de aire, agua y vapor

Cestos

Moldes para planchar corbatas

Ganchos para colgar ropa

Almohadillas

Mangueros

Gorreros

Sargas

Portaplanchas

**Productos** 

Desengrasante

Limpiador o quitamanchas

Detergente

Blanqueador

Neutralizante

Suavizante

Desmanchador para:

Sangre y óxidos

Grasa

Vómito y malos olores

Pintura de uñas y maquillaje

Tinta

Gas para lavado en seco

#### **CUARTO DE MAQUINAS**

Es el lugar donde se encuentra toda la maquinaria que se utiliza en el hotel.

Subestación eléctrica. Para transportar la energía desde las centrales generadoras, normalmente ubicadas lejos de centros de consumo, la tensión tiene que elevarse para que la transmisión sea más económica; sin embargo, esta forma no es manejable por los usuarios y se requiere entonces reducir el voltaje. Esto se realiza con un dispositivo llamado transformador. »

Los transformadores pueden estar instalados en la red de distribución o bien en la subestación del usuario, la cual necesita un mantenimiento adecuado.

Si la subestación es de tipo intemperie, se requiere limpiar los *bornes*, tanques y conexiones periódicamente desconectándolos en la red de alimentación. En las zonas costeras deberán instalar transformadores tipo costa. Debido a la salinidad y alto grado de humedad, la longitud de las boquillas deberá ser mayor y proteger las partes metálicas con anticorrosivos.

**Refrigeración.** Se utiliza para cubrir las necesidades del departamento de alimentos y bebidas, por lo que también los congeladores resultan importantes. También disponen de cámaras frigoríficas equipadas con ganchos y repisas; la temperatura usual es la del punto de congelación.

#### ■ CIRCULACIONES

Se deben diferenciar los usos y necesidades de los huéspedes, personal, vehículos, suministros y servicios, para permitir comunicaciones claras y fáciles y esto evitará la interferencia entre unas y otras.

De los huéspedes. Se debe estudiar perfectamente el acceso de los huéspedes al estacionamiento por la entrada principal y secundaria; su acceso a la recepción, a los elevadores, pasillos, habitaciones y zonas públicas. Los huéspedes antes de salir del hotel o dirigirse al estacionamiento, deben pasar por la recepción.

Personal. En el caso del personal, este debe contar con una entrada exclusiva que se comunique con el reloj checador y de ahí se distribuya a los vestidores o lugares de trabajo. Debe haber una zona de habitaciones de servicio y elevadores de servicio.

Acceso de servicios generales. Se debe estudiar el ingreso de paquetes, equipaje y vehículos de entrega, abasto y mantenimiento para determinar el espacio requerido para su manipulación dentro del hotel.

Los elementos más comunes que ingresan a un hotel son los equipajes de huéspedes, los cuales por lo general acceden por la entrada principal, de ahí se introducen al elevador de equipaje para finalmente trasladarse a las habitaciones.

En el caso de los alimentos, bebidas, blancos, enseres, equipo y refacciones para el mantenimiento, pasan por lo general por un control y de ahí se trasladan a su respectivo control de almacén.

Para la salida de desperdicios se debe diseñar una circulación independiente de las de los clientes y que se comunique a la bodega de basura. También la comunicación a esta zona debe ser por ductos.

En el patio de maniobras se ubicará la entrada y salida de servicio. Este punto no será visible al huésped ni estará cerca de la principal.

**Pasillos.** Los anchos deben permitir la circulación simultánea de un carro para transportar blancos o de limpieza y personas. El ancho mínimo será de 1.80 m.

Puertas. Se recomiendan puertas automatizadas de dos hojas. Se instalarán puertas de emergencia

en los extremos de la torre de habitaciones. Las puertas para ingreso de equipaje deben ser amplias.

Circulaciones verticales mecanizadas. Se calcularán según el número de habitaciones. En algunos hoteles se cuenta con elevadores para el servicio, a parte del de los usuarios; existen elevadores panorámicos con material de cristal, para que el huésped pueda disfrutar de una vista del exterior o del atrio interior.

Escaleras. Se proyectarán escaleras de servicio en los extremos, o bien, al centro del cuerpo del edificio de habitaciones.

Elevadores. Son los elementos de acceso más importantes a la zona de habitaciones. Se deben situar próximos a la zona de espera, la capacidad regularmente es para 10 personas. Deben existir por lo menos dos elevadores.

En algunos hoteles suele haber elevadores para equipaje y para carga de muebles y otros objetos a las recámaras.

Los elevadores se deben diseñar en grupos para evitar proyectar varios cuartos de máquinas.

Se diseñará una zona de espera delante del elevador que quede fuera de la circulación.

#### **■ INSTALACIONES**

La funcionalidad de un hotel, aparte de una adecuada concepción estructural que incluye sus acabados, depende principalmente de las siguientes instalaciones: calefacción, aire acondicionado, iluminación, seguridad, sistemas de prevención, de incendios y telecomunicaciones.

Las instalaciones dependen de la administración y mantenimiento, incluyendo la planificación de sus espacios, manejo de la propiedad, mantenimiento de su tecnología y administración del cableado y conexiones.

#### COMUNICACIONES

La comunicación es de vital importancia en el funcionamiento de un hotel e influye notablemente en la opinión de los huéspedes con respecto al servicio.

Telefónicas. Permiten el acceso a los servicios de comunicación que el personal requiere a través de un solo medio que son las extensiones telefónicas.

Conmutador. Elemento importante que lleva a cabo una administración eficiente de los servicios que ofrecen los hoteles. Estos cuentan con una gran cantidad de servicios que dan solución a los problemas de comunicación en los hoteles.

Dentro de los muchos servicios que ofrecen los conmutadores están:

Servicios avanzados para personal administrativo:

- guías vocales inteligentes
- remarcación automática si está ocupado
- Ilamada a la última persona que llamó
- recordatorio de citas

- marcación abreviada
- candado

Servicios para los huéspedes:

- teléfono de la habitación con identificación
- servicios de: despertador automático
- mensajería
- · correo de voz
- · no molestar
- cuartos
- · transmisión de datos
- · extensiones de cabinas

Existen cuatro tipos básicos de conmutadores:

- a) Manual. Se requiere la intervención de la operadora para cualquier comunicación.
- b) Automática. El huésped puede llamar a otras extensiones o adquirir líneas internas sin necesidad de llamar a la operadora.
- c) Computarizado. El huésped puede hacer llamadas de larga distancia desde su habitación.
- d) Computarizado y de sistemas unificado. Es el más completo puesto que se basa en una red interna que contacta los departamentos del hotel. Todos los teléfonos están unidos a una terminal de caja (computadora)

Teléfono. Todas la habitaciones deberán contar con servicio telefónico.

Troncales. Es la línea telefónica que enlaza la central de la compañía de teléfonos y la del conmutador del hotel. Pueden ser de tres tipos:

- a) Bidireccionales o universales. Efectúan el tráfico, tanto de entrada como de salida.
- b) De entrada. Exclusivamente para recibir llamadas del exterior. Las extensiones no tienen acceso a ellas.
- c) De salida. Sirven para efectuar llamadas al exterior.

Telecomunicaciones. Los sistemas de telecomunicaciones en los hoteles funcionan apoyándose en un centro de cableado estructurado que da solución a la gran mayoría de los problemas de comunicación y permite elevar la productividad y eficiencia.

#### **ELECTRICAS**

La energía eléctrica es indispensable en la vida cotidiana. Es indispensable para hacer más placentera la estancia de los huéspedes y más productivo y cómodo el trabajo de los empleados, puesto que la mayor parte de equipos que se utilizan funcionan por este medio.

Para evitar interrupción en el caso de que fallara la fuente regular de energía, algunos hoteles cuentan con un generador de planta, que permite que el fluido eléctrico sea constante.

Tableros de control. Los medios de desconexión de los circuitos y los equipos, así como sus protecciones correspondientes se deben concentrar en lugares estratégicos mediante tableros de control a fin de que los operadores puedan en el momento debido, realizar las maniobras de operación, en mantenimiento o reparaciones necesarias.

Periódicamente se debe revisar el estado y la adecuación de los medios de conexión y de protección en estos tableros de control.

Circuitos y conductores. Para obtener un mejor control de las cargas, es recomendable separar los circuitos y sus ramales destinados a cada tipo de servicio. Esto ayudará a interrumpir la corriente en zonas donde no se requiera en lapsos determinados o donde haya que hacer modificaciones o reparaciones.

Se debe hacer una revisión de la instalación, tomando lecturas de la tensión en el punto de suministro y en los diversos puntos de consumo. Si la caída de voltaje es superior a tres o cuatro voltios, se puede estimar que la sección de los conductores es insuficiente y que hay que sustituirlos.

Se tiene que recordar que cuando un conductor se encuentra sobre cargado aumenta su temperatura y consume mayor energía por lo que puede ocasionar un incendio.

Sistemas de tierra. Para la correcta operación y seguridad de los equipos y personal, es necesaria una buena instalación a tierra, ya que esto garantizará un funcionamiento adecuado de los sistemas de protección y control. Los niveles de voltaje para la operación de los equipos serán más estables y la instalación, en general, más segura.

Un buen sistema de tierra es parte elemental de la seguridad y puede permitir detectar más fácilmente fugas de energía causadas por cierto tipo de fallas.

Pararrayos. Estos dispositivos protegen el equipo contra las descargas súbitas ocasionadas por fenómenos climatológicos. Deben instalarse en el lado de alta tensión de las subestaciones y estar conectados sólidamente con el sistema de tierras.

#### **ILUMINACION**

La iluminación es parte de la ambientación, y representa uno de sus principales atractivos. En los hoteles se deben conservar adecuados niveles de iluminación para el buen funcionamiento del mismo, ya que de esto depende el éxito del proyecto y las labores realizadas por el personal.

Los sistemas de iluminación dependen del elemento por iluminar, el alcance que se requiere y de los resultados que se deseen obtener. Como puntos básicos para el desarrollo de proyecto de iluminación se tienen:

- el análisis de trabajos por desempeñar, que es un factor determinante, ya que cada trabajo requiere herramienta o elementos para su desarrollo, por lo que la iluminación influye en la productividad del empleado.
- la determinación de niveles de iluminación, los cuales se miden en luxes, bujías o en pie candelas
- la selección de sistemas de iluminación, que está integrada por tres elementos principales, los cuales son: luminaria, lámpara y válvula reguladora o transformador.

- luminaria es el gabinete o elemento difusor de luz; debe elegirse dependiendo del ambiente que se quiera lograr ya que hay desde luminarias para áreas abiertas como luminarias para acentuación o iluminación puntual. La lámpara es la fuente de luz.
- para la elección de la lámpara es necesario tener el conocimiento de las propiedades y características de las mismas, lo cual está marcado por los siguientes puntos:
  - a) Tipo de lámpara: incandescente (halógenas), descarga (fluorescentes, fluorescentes compactas, aditivos metálicos, vapor de sodio, vapor de mercurio, etc.) e inducción.
  - b) Temperatura de color: medida en Kelvin (K), marca la tonalidad de luz que emitirá la fuente: Temperaturas cálidas 2100 k - 3100 k Temperaturas neutras 3100 k - 4100 k Temperaturas frías 4100 k - 6500 k

La temperatura de color dará el tipo de ambiente que se quiera crear.

Las necesidades de iluminación de cada una de las áreas que conforman un hotel son las siguientes:

**Exteriores.** Dentro de los diferentes tipos de iluminación en el exterior se menciona: la iluminación decorativa (jardines, esculturas) y la iluminación de apoyo al departamento de seguridad. También se considera el alumbrado para emplear:

Tubos fluorescentes. Consumen una quinta parte de las lámparas incandescentes para el mismo nivel de iluminación. Se opera con válvula reguladora (balastra), por lo cual es recomendable instalarlos en el exterior para evitar transferir el calor que genera a zonas climatizadas.

Lámpara de descarga de alta intensidad. Para exteriores son convenientes las lámparas de vapor de mercurio por su rendimiento, también las de vapor de sodio de alta o baja presión. Su utilización está condicionadas al calor y a la alturas de instalación.

Lobby y recepción. El lobby representa la imagen del hotel y la calidad de los servicios que ofrece. En esta área se pueden encontrar diseños monumentales de plafones luminosos o candiles.

Por ser una zona de tránsito y espera, así como de computadoras, lectura y escritura, la selección de sistemas de iluminación es de varias luminarias de acentuación y generales para lograr niveles mínimos y para resaltar detalles importantes de la decoración; las lámparas deben tener un alto índice de rendimiento de color y una temperatura de color cálida, un efecto importante es dar a los muros ampliación, así como enfatizar texturas.

Los niveles de iluminación se consideran dentro de la categoría B de 200 a 500 luxes. La Sociedad Mexicana de Ingenieros en iluminación considera un promedio entre los 450 y 650 luxes.

Recepción. En el área de trabajo sobre el mostrador se requieren 400 a 500 luxes. En la parte donde se sitúan los casilleros para llaves y recados y el logotipo del hotel, 500 a 600 luxes. Areas públicas. Para un área de restaurante, bar, fitness center, snacks y albercas, la selección de sistemas de iluminación dependerá del tipo de ambiente. Puede ser un ambiente cálido (hogareño) o un ambiente frío. Las áreas del público y servicio contarán con un sistema de voceo y sonido ambiental.

Salón de convenciones. Requiere una gran variedad de efectos ambientales, luz general y efectos de acento; para lograrlo se emplean candiles y arbotantes

Por lo general estos espacios se dividen en forma modular y temporal y la iluminación se debe adaptar a esta necesidad.

Para lograr estos requerimientos y la combinación de circuitos se emplean controles computarizados con atenuadores.

Restaurantes. En algunos hoteles existen dos tipos de restaurantes: el primero, es para desayunos en el cual se emplea iluminación natural reforzándose con una mínima de artificial; para la comida y la cena se utiliza luz artificial; en el segundo, que se refiere a la gastronomía, la iluminación es más ambiental con efectos de luz de mayor contraste. Generalmente entre más fino es el restaurante la cantidad de luz debe ser menor

**Discoteca.** La solución de iluminación de la discoteca es más creativa, debido a que es un espacio de luz y sonido. La pista de baile contiene luces de fibra óptica y rayo laser. Los efectos de luz son coordinados con el sonido y el video.

**Baños.** La mejor forma de iluminar el rostro en un tocador es lateralmente y con una fuente luminosa que refleje los colores correctamente. No se recomienda la luz cenital porque los rostros muestran figuras desagradables.

Corredor y pasillos. Los niveles de iluminación se consideran dentro de la categoría A. Por ser un área de orientación y circulación, la selección de sistemas de iluminación proponen temperaturas de color neutras y un índice de rendimiento de color mayor del 70%. Los efectos de luz tenue e indirecta hace reaccionar con lentitud a los huéspedes y hablar en distintas intensidades: señalar la proximidad de un vestíbulo de elevadores con un nivel más intenso de luz, por ejemplo.

Habitación. Las habitaciones, por sus dimensiones, permiten la colocación de una estructura de luces pequeñas.

La luz para la lectura debe presentarse en circuitos separados y abarcar exclusivamente el área necesaria. En ocasiones se emplean pequeños reflectores de bajo voltaje o lámparas con pantalla.

Las mesas para comer requieren de 450 a 500 luxes.

Para cada caso es recomendable emplear una lámpara suspendida de tal forma que no deslumbre directamente.

Los niveles de iluminación se consideran dentro de la categoría A. Por ser un área de vestir, lectura

lescanso, la selección de sistemas de iluminación hace con base en luminarias de acentuación y ntuales a través de luces pequeñas. Las lámparas ben tener un índice de rendimiento de color de is del 80% y una temperatura cálida.

En los baños de los dormitorios, el espejo requiere sistema de iluminación con un índice de rendiento de color de más del 70%.

Oficinas abiertas. Los niveles de iluminación se nsideran dentro de las categorías B a C. Es una sa de lectura, escritura, mecanografía, servicio de piado, servicio de fax e introducción de datos en minales de video, por lo que la selección de sisteas de iluminación debe cumplir con temperaturas color neutras y un índice de rendimiento de color ayor del 70%. Se deben evitar los deslumbramiens

Zonas de procesamiento de alimentos y bode-1s. Los niveles de iluminación se consideran dentro 1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de ilumi-1 la categoría B. La selección de sistemas de la categoría de la

Automatización. Se considera necesaria, puesto se es un sistema que enciende los puntos de ilumitición en un momento oportuno.

CATEGORIAS DE ILUMINACION											
Tipo de actividad	Categoría	Valores de ilu- minación (luxes)									
onas en que ocasionalmente se hacen tareas /isuales	A	100 a 200									
treas visuales de alto contraste o gran tamaño	В	200 a 500									
areas visuales de moderado contraste o tamaño pequeño	С	500 a 1 000									
areas visuales de pajo contraste o muy pequeño tamaño	D	1 000 a 2 000									

#### CONDICIONAMIENTO DEL AMBIENTE

Debido a las condiciones climatológicas de los aíses, es necesario instalar equipos para crear coniciones de temperatura y humedad en el interior del stablecimiento.

Acondicionadores de aire. Es conveniente insalar controles automáticos de temperatura. Los apaatos tipo ventana funcionan con dos fases; se rotegen con un interruptor bipolar para que en caso e falla continúen trabajando.

Humidificadores. Se utilizan en regiones cálidas on ambiente seco, para proporcionar humedad.

**Ventilación**. La ventilación natural es el mejor medio para acondicionar las habitaciones del hotel. Los ventiladores hacen más eficaz la ventilación natural y la refuerzan. Las áreas públicas deben contar, con aire acondicionado y termostatos.

Aislamiento. Sin el aislamiento, los muros transmiten frío o calor del exterior al interior, por lo que se recomienda cubrirlos con paneles aislantes. El vidrio también tiene este mismo defecto, por lo que es conveniente instalar dos de ellos, con una separación de 8 mm entre ambos, así como utilizar recubrimientos reflejantes.

Calefacción. Los sistemas de calefacción pueden ser de vapor o agua caliente. El sistema de vapor es el más común y de mayor aceptación; en algunos hoteles se tienen calderas propias.

El sistema de agua caliente funciona con carbón o quemadores de gas o petróleo; tiene el inconveniente de que es muy sucio cuando se emplea carbón, por lo tanto, requiere personal adicional.

Controla y regula la temperatura directamente en las habitaciones, así como en los servicios.

#### SEGURIDAD

Equipo contra incendio. Deberá estar colocado estratégicamente tal como lo indique el Reglamento de Seguridad. Para emergencias se utilizarán escaleras de evacuación rápida.

Los propietarios de los hoteles establecerán en coordinación con el departamento de bomberos un buen sistema en caso de un incendio.

Seguridad. Para atender el problema de la seguridad, muchos hoteles han establecido el uso de una tarjeta, la cual está electrónicamente codificada y permite el acceso directo al cuarto del huésped mediante un código. Cada vez que se registra un nuevo huésped en un hotel cambia el código.

El mantenimiento se realiza en el equipo para evitar reparaciones urgentes que ocasionan pérdidas al hotel y molestias al cliente. Cuando en un hotel se encuentra una habitación fuera de servicio significa pérdida de ingresos, por lo cual se procura el mantenimiento adecuado. Se formulará un programa de mantenimiento preventivo para evitar gastos mayores.

#### MANTENIMIENTO

Las funciones del personal encargado se dividen en seis campos vitales y son: ventilación y acondicionamiento de aire, calefacción, refrigeración, electricidad, instalaciones sanitaria y reparaciones generales.

Los servicios de mantenimiento deben disponer de personal de diferentes especialidades. Mediante una estación central conectada con una computadora remota se puede conocer el funcionamiento de todas las instalaciones de diferentes hoteles y se elaborarán programas de mantenimiento teniendo en cuenta las necesidades globales del hotel.

Se hacen principalmente revisiones en todos los cuartos en el:

- Sistema eléctrico: transformadores, música ambiental, televisores, cables defectuosos e iluminación.
- Sistema hidráulico: cisternas, válvulas, alberca, fluxómetros, etc. En ocasiones los huéspedes por descuido desechan objetos por las tuberías del lavabo o la tina, provocando taponamientos, por lo cual una bomba y una sonda son suficientes para destapar un mueble sanitario, pero a veces es necesario retirarlo.
- Sistema mecánico: manejadoras de aire, extractores de aire y calderas, estufas de gas, cámaras frías de conservación y refrigeradores.

El control preventivo para mantenimiento generalmente toma en cuenta los siguientes puntos:

- Se debe listar el equipo que requiera inspección
- Se hará una tarjeta por cada objeto, en la que se registran los siguientes datos:
  - a) nombre y número de la pieza
  - b) en dónde está localizada
  - c) qué partes se deben revisar
  - d) fechas de las revisiones
  - e) fechas de vencimiento de la garantía

Algunos equipos necesitan revisión cada mes y otros quizá cada quince días, dependiendo del equipo que se trate.

#### **EDIFICIO**

Mantenimiento de habitaciones. Durante el tiempo en el cual el hotel tiene menor ocupación se debe cerrar una sección del hotel para dar el mantenimiento correspondiente, que considerará todos los objetos en general con el fin de quedar en un estado óptimo para la temporada alta de ocupación.

*Mantenimiento de exteriores.* Incluye la impermeabilización de techos, pintura, muebles, pasillos, herrería, etc.

Mantenimiento de la piscina. Durante la revisión del equipo de la piscina se debe revisar también la pintura y revestimientos para evitar fracturas en las paredes y piso. Se debe efectuar en la temporada de menos demanda.

Las albercas y espejos de agua requieren constante atención que consiste en el uso de sustancias como cloro, ácido muriático o sulfato de cobre; asimismo se revisan frecuentemente filtros, conexiones, boquillas, iluminación subacuática, cajas de registro, desnatadores de superficie y pintura.

Mantenimiento correctivo por informe. Cuando en un departamento de trabajo del hotel se informe acerca de una falla en el funcionamiento de una máquina o instalación, se debe solicitar por escrito la reparación. Cuando el jefe de mantenimiento recibe este informe, asignará la tarea a uno de sus empleados, el cual le tiene que notificar si la falla fue reparada

Si por algún motivo, la falla tardará un largo periodo para ser reparada, se notificará a la persona que solicitó el trabajo

Mantenimiento correctivo por revisión. El personal encargado de mantenimiento de las habitaciones revisará físicamente semanal o quincenalmente las posibles averías para corregirlas.

**Cocina.** También semanalmente se deberá hacer una revisión de todo el equipo.

Existen otras áreas donde se aplica esta revisión las cuales son: lavandería, bares, salones, pasillos, jardines, etc.

#### MOTEL

(Del inglés *motel*; de *motorists'hotel*). Establecimiento público, situado generalmente fuera de los núcleos urbanos y en las proximidades de las carreteras, en el que se facilita alojamiento en departamentos con entradas independientes desde el exterior, y con garajes o cobertizos próximos o contiguos a aquéllos, para vehículos. Il Este vocablo se deriva de motor y hotel, por lo tanto se ofrece acomodo tanto para las personas como para sus vehículos.

Es un establecimiento que aloja a las personas que viajan en algún vehículo. Esta situado en una carretera, compuesto de habitaciones y fácil de acceder. Incluye servicio de bar.

Se construye horizontalmente para que el estacionamiento esté cerca de la habitación.

#### GENERALIDADES

#### **UBICACION**

Se localiza en vialidades que conducen a parques naturales, recreacionales o históricos, lejos de las grandes ciudades. Se construye en las orillas de los lagos, del mar, en las áreas montañosas y en otros lugares.

Los proyectos para moteles varían con las condiciones del sitio, la densidad de utilización del terreno que se desee y las posibilidades de ampliación.

Cuando se utiliza el frente mínimo de 30 m a la carretera, la profundidad o fondo del terreno debe permitir un estacionamiento holgado. La anchura del frente rige la amplitud de las curvas para entrar desde la carretera.

Para poder identificar estas construcciones en las carreteras se colocarán letreros desde una distancia de 1.6 km del motel

La climatización en este tipo de hoteles depende de la zona en que se ubique.

Terreno. La dimensión del terreno es importante para buscar la mejor disposición y la perspectiva de acceso. Es importante que el edificio quede aislado del ruido de la carretera

#### PROGRAMA ARQUITECTONICO

Acceso

Vialidad

Estacionamiento

Administración

Dirección

Control y recepción

Servicios sanitarios

Closet de blancos

Espacios públicos

Plaza

**Jadines** 

Restaurante

Servicios generales

Estación de servicio

Taller mecánico

Cuarto de máquinas

#### ■ DESCRIPCION DE PARTES

**Estacionamiento.** Su situación debe ser cómoda desde el exterior a las habitaciones.

El estacionamiento en batería, en semibatería o contiguo a las habitaciones proporciona distribuciones económicas. Los cajones deben numerarse con respecto a las habitaciones.

Habitaciones. Se proyectan de acuerdo al nivel socioeconómico de la población y el tiempo de permanencia del huésped. Se pueden distribuir en forma individual. Con respecto al estacionamiento se pueden situar en paralelo, ángulo y en U con estacionamiento interior y exterior. Los módulos deben tener vistas privadas que sean las de acceso o hacia la zona de tránsito. La ubicación de los baños puede funcionar como colchón acústico.

# ALOJAMIENTOS COMPLEMENTARIOS

# **CAMPAMENTOS**

El campamento es un centro rústico susceptible de establecerse principalmente en parques nacionales (montañas o playa) para satisfacer las necesidades del vacacionista familiar.

Estos espacios son diseñados para viajeros de paso, de vacaciones o para turistas de estancia corta.

Se diseñan para campamentos o para grupos de personas.

Deberán ser lugares con instalaciones para acampar, estar dotados con baños y servicios, tiendas de víveres, instalaciones para cocinar, áreas de recreación, zona de estacionamiento y seguridad.

**Planificación.** El terreno deberá estar delimitado y tener un solo acceso controlado. El campamento

debe contar con las instalaciones básicas para proporcionar seguridad, servicios de alimentación y aseo e instalaciones recreativas.

Localización. El lugar debe tener un atractivo natural que haga que lleguen los visitantes y que permita el desarrollo de actividades de esparcimiento y recreación al aire libre. Debe ser posible la construcción de caminos y veredas. El terreno debe ser de suave pendiente, tener drenaje, estar arbolado y ser favorable para el cultivo de plantas y vegetación, para recibir a visitantes previamente determinados. Se ubicarán lejos de vías principales.

#### ■ PROGRAMA ARQUITECTONICO

Acceso

Caseta de control

Administración

Control de visitantes

Vigilancia

Espacio para coches y tiendas

Estacionamiento

Area verde

Area para instalar tiendas de campaña

Caminos y senderos

Edificio de recreo

Restaurante

Comedor al aire libre

Hornos para asar carne

Sevicios generales

Sanitarios, baños y vestidores

Gasolinería

Taller mecánico

Mantenimiento

Bodega de materia prima y equipo

Cuarto de máquinas

## ■ DESCRIPCION DE PARTES

Acceso controlado. Contará con un solo acceso, dotado de una cabina de control con sanitarios; este acceso tendrá una pequeña plaza con estacionamiento. Estará limitado por una puerta que se cierre por las noches para mayor seguridad. Debe ser amplia para evitar congestionamiento vehicular. El ancho mínimo será de seis metros para permitir la circulación de peatones. En caso de permitir la entrada a remolques el acceso será mayor.

**Exteriores.** Es importante el diseño de jardines, para favorecer el aislamiento y crear un ambiente externo.

**Zona de dormir.** Debe proyectarse alejadas del tránsito de vehículos y del restaurante.

Se debe considerar un espacio de recreo para niños y adultos.

Una tienda individual puede tener dimensiones de 1x 0.70; una familiar hasta un radio de 3.60 m. Su separación será de seis metros.

Las tiendas de campaña también se pueden distribuir en torno a estacionamientos.

**Estacionamiento.** El personal que administre y dé mantenimiento contará con su propio estacionamiento.

Circulaciones internas. Los caminos deben permitir la maniobra de vehículos, como los carros tanque para regar las áreas verdes; vehículos que inspeccionan y dan mantenimiento; y los de bomberos en caso de que se presente un incendio.

Los caminos peatonales deberán tener un ancho mínimo de 0.75 m.

Servicios generales. Proporcionan en algunos casos equipamientos especiales para estancias nocturnas (sanitarios, baños). También se puede considerar cocina, lavandería, cafetería, restaurante, locales comerciales y actividades para evitar el ocio. Contará con una dirección que se encargará del funcionamiento del centro.

Los baños y sanitarios portátiles se deberán situar a una distancia mínima de 12 m.

La gasolinería se sitúa en un punto donde no sea riesgosa. Es conveniente dejar un espacio para reparaciones mecánicas de los vehículos, hecha por los mismos visitantes.

Las salidas de agua potable se encontrarán a una distancia no mayor de 90.00 m.

En caso de existir regaderas contendrán agua caliente y agua fría.

Se planeará la distribución de botes de basura, accesibles al servicio de limpieza.

En la infraestructura general se considera equipo contra incendio.

Los desagües internos se conectarán a la red municipal.

# ESTUDIO DE AREAS PARA CAMPAMENTOS (FONATUR, CRITERIOS BASICOS DE DISEÑO)

Local		cuadrados tienda	A ef n	reas requerio número de tie	das en funció endas (cifras e	na enm <sup>2</sup> )	
	por .	.iciida	80	tiendas	120 tiendas		
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
Zona exterior							
Zona de tiendas de campaña	45.00	51 70	3,600.00	4,140.00	5,400.00	6,204.00	
Areas exteriores recreativas							
Albercas	7.00	8.06	560.00	645.00	840.00	967.00	
Canchas deportivas	10.40	12.00	835.00	960.20	1,248.00	1,440.00	
Juegos infantiles	2.50	2.90	200.00	230.00	300.00	348.00	
Jardines y andadores (de acuerdo con el proyecto arquitectónico)							
Módulo de asador y comedores	2.50	2.90	200.00	230.00	300.00	348.00	
De servicio							
Andén de carga y descarga	0.60	0.70	49.40	56.80	72.00	84.00	
Estacionamiento	32.50	37.40	2,600.00	2,990.00	3,900.00	4,488.00	
Total zona exterior	100.50	115.66	8,044.40	9,252.00	12,708.00	13,879.20	
Area construida							
Areas públicas							
Comedor	1.50	1.73	120.00	138.00	162.00	186.80	
Locales comerciales	0.56	0.65	45.00	51.80	60.50	70.20	
Salón de juegos	1.21	1.40	97.10	111.70	130.70	151.20	
Módulos de baños y vestidores públicos	1.50	1.73	120.00	138.00	162.00	186.80	
Circulaciones aereas públicas	0.96	1.10	76.40	87.90	103.00	89.20	
Areas de servicio							
Cocina	0.95	1.09	76.10	87.50	102.60	117.70	
Casa del administrador	0.51	0.58	40.40	46.50	55.00	62.60	
Cuarto de máquinas	0.09	0.10	7.00	8.00	9.80	10.80	
Enfermería	0.50	0.57	39.60	45.50	54.00	61.60	
Circulaciones áreas de servicio	0.12	0.13	9.20	10.60	13.00	14.00	
Total área construida	8.22	9.45	656.60	755.20	887.80	990.90	

420

# PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA CAMPAMENTOS

	Estruc-	•	<i>f</i> luros	P	lafones		Pisos	Cance-		Muebles	In	stalaciones	3
Local	tura	Base	Acabado	Base	Acabado	Base	Acabado	lería	Puertas	de baño	Hidraúlica y sanitaria	Eléctrica	Aire acondi- cionado
Area de acampar											,		
Zona de tiendas de campaña							15						
Areas exteriores													
Recreativas	ļ												
Albercas	1	1	7			9	7 ó 11				17 - 18	19 - 20	
Canchas deportivas						9	11					19 - 20	
Juegos infantiles				-			4 ó 8					19 - 20	
Jardines y andadores							15				17 - 18	19 - 20	
Módulo de asador y comedores	5		4		10	9	4 ó 11				17 - 18	19 - 20	
Servicio								į					
Andén de carga y descarga	2	3	4 6 8			9	4		13			19 - 20	
Estaciona- miento	_					9	4					19 - 20	
Areas públicas	3												
Comedor	2	3	4 ó 8		6 ó 8	9	8	12 ó 14	14		17 - 18	19 20	21
Locales comerciales	2	3	4 ó 8		6 ó 8	9	8	12 ó 14	12 ó 14	16	17 - 18	19 - 20	21
Salón de juegos	2	3	4 ó 8		6 ó 8	9	8	12 ó 14	14	16	17 - 18	19 20	21
Módulo de baños y vestidores públicos	2	3	7		6	9	11	12	14	16		19 - 20	23
Circulaciones áreas públicas		3	4 ó 8		6	9	8		14		17 - 18	19 - 20	
Areas de servicio		1								3			
Cocina	2	3	7		6	9	11		13 ó 14	}	17 - 18	19 - 20	23
Casa de administrado		3	6		6	9	11	12	1	16	17 - 18	19 - 20	22
Caseta de contro	2	3	6		6	9	8	13	13 ó 14	16	17 - 18	19 - 20	
Cuarto de máquinas	2	3	4 ó 8		6	9	8	13	13		17 - 18	19 - 20	
Enfermería	2	3	6		6	9	11	12	14		17 - 18	19 - 20	
Circulaciones áreas de servicio	2	3	6		6	9	11		13 ó 14			19 - 20	

Concreto armado
 Muros de carga
 Muro ligero
 Aparento

Estructura de madera
 Aplanado y pintura
 Acabado vidriado
 Rústico

<sup>9</sup> Firme de concreto

<sup>10</sup> Palapa
11 Antiderrapante
12 Alumnio

<sup>13.</sup> Herreria

<sup>14.</sup> Madera 15. Pasto natural 16. De línea

<sup>17.</sup> Tubería de cobre 18 Tubería P.V.C. 19 Tubería 20 Poliducto

<sup>21.</sup> Unidades manejadoras de aire
22. Unidades de ventana
23. Extracción

#### **BUNGALOWS**

Son espacios similares a los departamentos; la diferencia es que se agrupan de manera independiente o en grupos y están amueblados.

Por lo general se sitúan en lugares turísticos de playa o cerca de autopistas.

**Administración.** Con un espacio de planta libre que cuente con recepción atendida por una persona, sala de espera, cubículo del director y sanitarios es más que suficiente.

*Módulos de vivienda.* Pueden ser permanentes o semipermanentes.

Los requerimientos de alojamiento son los mínimos. Proporcionan espacios para dormir, aseo, preparación de alimentos, descansar y comer.

Se recomienda equipar los módulos con dos camas como mínimo. Todo el mobiliario debe estar empotrado o integrado a los muros internos, incluso las salidas para las instalaciones.

La distribución puede ser en forma aislada, en torno a estacionamientos, separados por vehículos o agrupados independientes de las áreas de estacionamientos.

En el sembrado de módulos es importante la orientación.

Dentro del módulo se puede diseñar un cobertizo para guardar el automóvil.

Servicios generales. Dentro del conjunto se puede construir una cocina o restaurante, lavandería, habitaciones para las visitas, salón de usos múltiples para eventos sociales y habitaciones para el personal de servicio.

Sanitarios. Su diseño deberá formar núcleos para concentrar los ductos de instalaciones y formar redes hidráulicas y sanitarias para ahorrar material. Se consideran lavabos y retretes de dimensiones mínimas de fibra de vidrio.

También se pueden considerar de manera colectiva; en este caso se diseñará uno para hombres y otro para mujeres.

**Circulaciones.** El acceso principal deberá tener por lo menos 6 m de anchura y permitir la circulación en doble sentido de los vehículos. Las calles deben estar diseñadas para maniobrar cómodamente.

La circulación vehicular en un sentido tendrá un ancho de 3.00 m.

El andén deberá contar con un ancho mínimo de 1.35 m para que permita la circulación de dos personas.

Construcción. Para su edificación se emplearán sistemas económicos de construcción, que sean fáciles de transportar y armar en el menor tiempo, incluso, sin necesidad de emplear mano especializada

La base del bungalow se debe sobre elevar con el objeto de evitar la penetración del agua de lluvia.

*Instalaciones*. Estarán dotados de corriente eléctrica, agua y drenaje como mínimo.

# **CABAÑAS**

Son viviendas rústicas que se localizan cerca de ríos, bosques, playas, terrenos en desnivel o de vista.

Se diseñan considerando las necesidades elementales de una casa habitación, como acceso, patio, corredores o pasillos, sala con chimenea, comedor-cocina, baño, recámara con cama individual o literas, patio de servicio, mirador, jardín, horno para barbacoa, asador y estacionamiento.

En cabañas localizadas dentro de zonas rurales, se consideran locales para maquinaria agrícola, bodega, casa del vigilante y establos para la cría de animales.

La infraestructura es muy sencilla: debe contar con servicio de agua potable, fosa séptica (en caso de no contar con drenaje), corriente eléctrica, entre otros.

Se edifican con materiales y sistemas constructivos del lugar. Los terminados son rústicos por lo general.

## ESTACIONAMIENTOS PARA CASAS RODANTES

Estos lugares se delimitan con malla ciclónica y tendrán un solo acceso controlado por una caseta de vigiláncia contigua a un local que funcionará como administración.

Los estacionamientos para casas rodantes requieren grandes superficies de terrenos para dar acomodo a los vehículos y remolques. Deben facilitar la maniobra de entrada, salida y para estacionar los vehículos.

Es importante el estudio de las circulaciones internas con el objeto de tener el radio de giro adecuado para su maniobra.

Los remolques se situarán a cada 3 m como mínimo y los vehículos que los desplazan en un estacionamiento colectivo.

Las superficies de piso en ocasiones se construyen de concreto reforzado.

Los servicios que los componen son los siguientes: agua potable, vertedero con grifo, el cual estará a un radio de 45 m, un núcleo de baños y sanitarios divididos por sexo. Las regaderas deben contar con agua caliente y fría. En caso de no construir sanitarios, se recomienda instalar muebles de excusados químicos portátiles, en proporción al doble de los retretes. Se considera un área de servicios generales en donde se agruparán el cuarto de máquinas, basura y mantenimiento y teléfonos públicos.

Dentro del conjunto se debe considerar equipo contra incendio, el cual lo determina en ocasiones la comisión forestal. Es importante distribuir avisos que expliquen las acciones que se llevarán a cabo en caso de incendio.

# ESTUDIO DE AREAS PARA ESTACIONAMIENTOS DE CASAS RODANTES (FONATUR. CRITERIOS BASICOS DE DISEÑO)

Local		uadrados		eas requerida ímero de cajo			
Local	por c	ajon	100	cajones	150 cajones		
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	
Areas de estacionamiento							
Zona de cajones	57.20	85.80	5,720.00	8,580.00	8,580.00	12,870.00	
Zona de vialidad interna	47.00	65.00	4,700.00	6,500.00	7,050.00	9,750.00	
Areas exteriores							
Recreativas							
Albercas	2.72	2.99	272.00	299.20	326.40	359.00	
Jardines y andadores (de acuerdo con el proyecto arquitectónico)							
De servicio	: !						
Andén de carga y descarga	0.80	0.80	80.00	80.00	120.00	120.00	
Estacionamiento para empleados	1.20	1.32	120.00	132.00	180.00	198.00	
Total de áreas	108.92	155.91	10,892.00	15,591.20	16,256.40	23,297.00	
Areas públicas							
Pórtico de acceso	0.12	0.16	12.00	16.00	14.40	19.20	
Vestibulo de recepción	0.13	0.16	13.40	16.10	16.80	19.20	
Comedor y salón de usos múltiples	0.80	0.96	79.70	95.60	84.00	115.20	
Bar	0.54	0.65	54.00	64.80	64.80	78.00	
Salón de juegos	0.60	0.72	60.00	72.00	72.00	86.40	
Gimnasio	0.60	0.72	60.00	72.00	72.00	86.40	
Módulo de tinas de hidrosamaje	0.36	0.43	36.00	43.20	43.20	51.60	
Locales comerciales	0.45	0.54	45.00	54.00	54.00	64.80	
Módulos baños y vestidores públicos	1.20	1.44	120.00	144.00	144.00	172.80	
Circulaciones áreas públicas	0.96	1.16	96.00	115.54	115.20	139.20	
Area de servicio							
Oficinas	0.65	0.75	65.00	74.75	78.00	90.00	
Cocina	0.35	0.40	35.00	40.25	42.00	48.00	
Baños y vestidores de empleados	0.25	0.29	25.00	28.75	30.00	34.80	
Lavandería	0.30	0.35	30.00	34.50	36.00	42.00	
Cuarto de basura	0.10	0.12	10.00	11.50	12.00	14.40	
Cuarto de máquinas	0.42	0.48	42.00	48.30	50.40	57.60	
Caseta de control acceso	0.07	80.0	7.00	8.05	8.40	9.60	
Circulación de área de servicio	0.32	0.37	32.10	36.92	38.40	44.40	
Total área construida	8.22	9.78	822.20	975.60	975.60	1,173.60	

# PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA ESTACIONAMIENTOS DE CASAS RODANTES

		٨	Auros	PI	afones		Pisos				ſn	stalacione	s
Local	Estruc- tura						Γ	Cance- lería		Muebles			·
	.u.u	Base	Acabado	Base	Acabado	Base	Acabado	ieria	Puertas	de baño	Hidraúlica y sanitaria	Eléctrica	Aire acondi- cionado
Area de esta- cionamiento													
Zona de cajones							24				17 - 18	19 - 20	
Zona de viali- dad interna					:		24					19 - 20	
Areas exteriores											:		
Recreativas											:		
Alberca	1	1	7 ó 11			1	7 ó 11				17 - 18	19 - 20	
Jardines							25				17 - 18	19 - 20	
De servicio													
Andén de carga y descarga	1	4	6			9			13		17 - 18	19 - 20	
Estacionamiento empleados							24					19 - 20	
Areas públicas													
Pórtico de acceso	1	5	8		6	9	8	12	12			19 - 20	
Vestíbulo de recepción	1	5	6	5	6	9	7 ó 10	12	12 ó 14			19 - 20	
Comedor y salón de usos multiples	1	4	6	5	6	9	7 ó 10	12	12 ó 14		17 10	10 00	0.4
Bar	1	4	5	5	6	9	7 ó 10	12	12 ó 14		17 - 18 17 - 18	19 - 20	21
Salón de	, i		Ĭ		ا		, 0 10	12	12 0 14		17-10	19 - 20	21
juegos	1	4	6	5	6	9	11	12	12 ó 14	16	17 - 18	19 - 20	21
Gimnasio	1	4	6		6	9	11	12	12 ó 14	16	17 - 18	19 - 20	21- 23
Módulo tinas hidromasaje	1	4	6			9	11		13 16		17 - 18	19 - 20	
Locales													
comerciales Módulos: baños	1	4		5		9		12	12 ó 14	16	17 - 18	19 - 20	21
y vestidores públicos	162	5	7	5	6	9	11	12	14 16		17 - 18	19 - 20	23
Circulaciones áreas públicas	1 ó 2	5	6	5	6	9	7 ó 11	12	14			19 - 20	21
Areas de servicio													
Oficinas	162	5	6	5	6	9	10	12	12 ó 14			19 - 20	21
Cocina	162	4	7		6	9	11		12 ó 14		17 - 18	19 - 20	23
Baño y vestidores													
empleados	162	4	7		6	9	11	13	13 16		17 - 18	19 - 20	23
Lavandería	1	4	6		6	9	11		13		17 - 18	19 - 20	
Cuarto basura	162	4	6		6	9	8		13			19 - 20	23
Cuarto de máquinas	1	4	6		6	9			13		17 - 18	19 - 20	
Caseta control de acceso	1 ó 2	4	6		6	9	7	13	13	16	17 - 18	19 - 20	
Circulaciones áreas servicio	1 ó 2	5	6		4	9	4	12 ó 13	13 ó 14			19 - 20	

Concreto armado
 Muros
 de carga
 Muros ligeros

<sup>5.</sup> Prefabricados

<sup>6.</sup> Aplanado y pintura

<sup>7.</sup> Acabado vidriado

<sup>9.</sup> Firme de concreto

<sup>10.</sup> Alfombra

<sup>11.</sup> Antiderrapante 12 Aluminio

<sup>14.</sup> Madera

<sup>15.</sup> Pasto natural

<sup>16.</sup> De línea 17. Tuberia

<sup>18.</sup> Tubería P. V. C.19 Tubería20. Poliducto21. Unidades manejadoras

<sup>22.</sup> Unidades de radio23. Extracción24. Riego de arenilla fina

# **BALNEARIOS**

Son centros localizados a no más de 1.50 kilómetros de las áreas metropolitanas, concebidos para satisfacer las necesidades de vacacionistas familiares, así como de grupos de jóvenes que se desplazan a estos lugares y regresan el mismo día.

Por lo general los locales que comprenden son: Area de estacionamiento de vehículos de visitantes

Acceso de público en general control y boletos Administración Recepción y sala de espera Cubículo del administrador Sanitario

Archivo Cocineta Areas públicas Tienda de venta y alquiler de articulos del lugar Baños y vestidores Albercas de agua dulce o agua termal Servicio de alimentos y bebidas Instalaciones deportivas (futbol, basquetbol, volibol, caballos, canoas, etc.) Actividades de diversión Juegos infantiles Areas de esparcimiento Areas privadas Habitaciones (o, en su caso, un hotel) Servicios generales Cuarto de máquinas

# ESTUDIO DE AREAS PARA BALNEARIOS (FONATUR. CRITERIOS BASICOS DE DISEÑO)

		uadrados	Areas requeridas en función a el número de cajones (cifras en m <sup>2</sup> )						
Local	por c	ajon	100 ca	jones	150 cajones				
	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo			
Areas exteriores									
Recreativas						0.577.50			
Albercas	1.38	1.59	2,070.00	2,380.50	3,105.00	3,577.50			
Módulos de asador y comedores	0.40	0.46	600.00	690.00	900.00	1,035.00			
Canchas deportivas	0.56	0.64	835.00	960.20	1,260.00	1,440.00			
Juegos infantiles	0.13	0.15	200.00	230.00	292.50	337.50			
Jardines y andadores (de acuerdo con el proyecto arquitectónico)									
De servicio						20.0			
Andén de carga y descarga	0.03	0.04	49.40	56.80	67.50	90.0			
Estacionamiento	3.38	4.41	5,750.00	6,612.50	8,617.50	9,922.5			
Total áreas exteriores	6.33	7.29	9,504.40	10,930.00	14,242.50	16,402.5			
Areas públicas									
Centro social	0.42	0.48	635.00	720.00	850.50	972.0			
Locales comerciales	0.03	0.03	40.00	46.00	60.75	62.1			
Baños y vestidores público	0.59	0.67	880.00	1,012.00	1,194.75	1,356.7			
Circulaciones áreas públicas	0.21	0.24	311.00	355.60	421.20	478.2			
Areas de servicio						100			
Caseta de control acceso	0.01	0.01	10.50	12.00	14.20	16.2			
Baños y vestidores empleados	0.02	0.02	25.00	28.70	33.80	38.			
Cuarto de máquinas	0.12	0.13	175 00	201.20	243.00	263.			
Cocina	0.02	0.03	35.00	40.20	40.50	60.			
Casa del administrador	0.03	0.03	40.40	46.50	54.50	62.			
Enfermería	0.01	0.01	9.20	10.60	12.40	14.			
Circulaciones áreas de servicio	0.03	0.04	44.30	50.90	69.80	88.			
Total área construida	1.49	1.69	2,205.40	2,523.70	2,985.40	3,413.			

# PROPUESTA DE ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION PARA BALNEARIOS

		1	Muros	P	latones		Pisos	Cance-		Muebles	ln	stalaciones	5
Local	Estruc- tura	Base	Acabado	Base	Acabado	Base	Acabado	lería	Puertas	de baño	Hidraúlica y sanitaria	Eléctrica	Aire acondi- cionado
Areas exteriores													
Recreativas													
Albercas	1	1	7			9	7 6 11				17 - 18	19 - 20	
Módulo asador y comedores	5		4		10	9	4 ó 11				17 - 18	19 - 20	
Canchas deportivas			:			9	11					19 - 20	
Juegos infantiles							4 ó 8					19 - 20	
Jardines y andadores							15				17 - 18	19 - 20	
De servicio													
Andén carga y descarga	2	2	4 ó 8			9	4		13			19 - 20	
Estacionamiento	,					9	4					19 - 20	
Areas públicas	•												
Centro social	2	3	4 ó 8		6 ó 8	9	8	12 ó 14	4 12 ó 14	16	17 - 18	19 - 20	21
Locales comerciales	2	3	4 ó 8		6 ó 8	3 9	8	12 ó 1	4 12 ó 14	16	17 - 18	19 - 20	21
Baños y vestidores públicos	2	3	7		6	9	11	12	14	16	17 - 18	19 - 20	23
Circulaciones áreas públicas	2	3	4 ó 8		6		8		14			19 - 20	
Areas de servicio													
Caseta contro acceso	2	3	6		6		9 8	13	13 ó 1	4 16	17 - 18	19 - 20	
Baños y vestidores empleados	2		3 7		6		9 11	13	13	16	17 - 18	19 - 20	23
Cuarto de máquinas	2		3 4 ó	3	4		9 8	13	13		17 - 18	19 - 20	į
Cocina	2	;	3 7		6		9 11		13 ó 1	4	17 - 18	19 - 20	23
Casa del administrado	or 2	;	3 6		6		9 11	12	14	16	17 - 11	1	
Enfermería	2		3 6		6		9 11	12 1	4	:	17 - 18	3 19 - 20	
Circulacione áreas de servicio	es 2		3 6		6		9 11		13 ó 1	14		19 - 20	

Concreto armado
 Muros de carga
 Muro ligero
 Aparente

<sup>5.</sup> Estructura de madera
6. Aplanado y pintura
7. Acabado vidriado
8. Rústico

<sup>9</sup> Firme de concreto10. Palapa11. Antiderrapante12 Aluminio

<sup>13.</sup> Herreria

<sup>14.</sup> Madera 15. Pasto natural

<sup>16.</sup> De línea

<sup>17.</sup> Tubería de cobre 18. Tubería P. V. C.

<sup>19.</sup> Tubería 20. Poliducto

<sup>21.</sup> Unidades manejadoras

de aire
22. Unidades de ventana
23. Extracción

# IORMAS COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL (1994)

## HOTELES Y MOTELES, CASAS DE HUESPEDES Y ALBERGUES

Artículo 53. Licencias de uso de suelo. Los hotees y moteles de 100 cuartos en adelante deberán presentar un estudio de imagen e impacto ambiental urbano, para la obtención de licencia de construcción. Las edificaciones para casas de huéspedes y albergue no requerirán licencia de uso del suelo, ni consecuentemente estudio de imagen e impacto urbano.

Los hoteles y moteles de hasta 100 habitaciones deberán obtener licencia de uso del suelo y presentar los estudios de imagen e impacto ambiental urbano previos a la solicitud de licencia de construcción.

Artículo 66. Tolerancias para ocupación. Cuando las diferencias entre el proyecto aprobado y la obra ejecutada respeten lo indicado en la fracción II, se permitirá una tolerancia del 3% en aspectos formales tales como:

- supresión o agregado de muros no estructurales,
- cambios en la proporción de las ventanas que no se alteren las áreas de iluminación y ventilación,
- · cambios de puertas sin alterar sus dimensiones,
- cambios en los proyectos de iluminación conservando los niveles de luxes en cada local.

Artículo 78. Separación de edificios. Si la altura del edificio es mayor de 15 m y su límite posterior colinda con el inmueble de intensidad baja o muy baja, deberá observar una restricción de construcción hacia dicha colindancia del 15% de su altura máxima.

Los muros medianeros hacia las colindancias, si comunican directamente con la sala principal o con salones de reunión, deberán construirse con un material cuyo peso por unidad de superficie no sea inferior a 350 kg/m2 o garantice el aislamiento acústico.

Las juntas entre muros medianeros, deberán rellenarse con placas de material esponjoso o cualquier material que absorba la vibración para garantizar el aislamiento acústico.

Artículo 80. Estacionamiento. El número mínimo de cajones para estacionamiento será de 1 por cada 50 m2 de construcción.

I. En el caso de que en el mismo predio existan varios establecimientos con diferentes giros la demanda total se calculará sumando las demandas considerada para cada local.

II. Los requerimientos resultantes se podrán reducir en un 5% en el caso de edificios o conjuntos de usos mixtos complementarios con demanda horaria de espacio para estacionamiento no simultánea que incluyan dos o más usos entre los que se encuentran los alojamientos.

III. Los requerimientos resultantes se podrán reducir en un 10% en el caso de usos ubicados dentro de las tros urbanos (CU) y corredores de servicios de alta intensidad (CS), cuando no estén comprendidos dentro de la zona 4 del plano de cuantificación de demanda por zonas.

IV. Las medidas de los cajones de estacionamiento para coches serán de 5.00 x 2.40 m, pudiéndose permitir que hasta el 50% de los cajones sean de 4.20 x 2.20 m para coches chicos.

V. Se podrá aceptar el estacionamiento en cordón, en cuyo caso el tamaño de los cajones será de 6.00 x 2.40 m para autos grandes y 4.80 x 2.00 m para autos chicos. Estas áreas no comprenden las necesarias para circulación.

VI. Dentro del número de cajones calculados se deberá destinar un cajón de cada 25 o fracción a partir del 12, para uso exclusivo de personas impedidas, ubicados lo más cerca posible de las entradas a la edificación. En estos casos las medidas del cajón serán de 5.00 x 3.80 m.

VII. En los establecimientos que cuenten con servicio de acomodadores (*valet parking*) se permitirá que la disposición en el acomodo de vehículos sea tal que para sacar un vehículo se muevan un máximo de dos.

VIII. Los hoteles y moteles cuya demanda de cajones sea superior a 120 requerirá un estudio de ingeniería de tránsito y transporte en el que se demuestre que no creará problemas viales a la zona. Este estudio deberá ser entregado junto con la solicitud de uso de suelo.

IX. En el caso de moteles se dotará de un cajón por cada cuarto y un cajón de servicio por cada 10 cuartos.

Artículo 81. Dimensión de locales. Los requisitos mínimos de habitalidad y funcionamiento para los cuartos serán de:

Area del cuarto	8.00 m <sup>2</sup>
Dimensión libre de uno de los lados	2.80 m
Altura	2.30 m

Las áreas mínimas para cada uno de los locales que integran el proyecto están dadas en función del área de cuartos por lo que por cada metro cuadrado de habitaciones se deberá contar con las siguientes áreas.

Este listado es enunciativo por lo que el establecimiento no será obligatorio que cuente con todas ellas, excepto en lo referente a facilidades a los minusválidos que deberá cumplirse en lo referente a accesos y circulaciones horizontales. En la página siguiente se encuentra la tabla de dimensiones.

Artículo 82. Agua potable en las edificaciones. Las edificaciones destinadas a estos usos deberán estar provistas de servicios de agua potable para cubrir como mínimo una demanda diaria de 300 litros por huésped. Para atender las posibles necesidades de riego, se considerará un gasto de 5 litros/m2/día.

# **DIMENSION DE LOCALES**

Multiplicar coeficiente por el número de cuartos

?			
Local	10 a 25 cuartos (m)	26 a 51 cuartos (m)	51 a 100 cuartos (m)
Pórtico de			
acceso		0.43	1.50
Vestíbulo	0.50	0.44	0.45
Restaurante	1.17	1.37	1.03
Bar	1	0.36	0.61
Salón de banque-		0.00	0.01
tes,convenciones			
yusos múltiples	1		2.70
Concesiones	0.45	0.41	
Sanitarios para			
público	0.68	0.41	0.31
Circulaciones para	i		
áreas públicas	0.84	0.69	2.89
Circulaciones de			
cuartos	2.74	2.74	4.48
Registro	0.27	0.24	0.19
Oficinas	1.25	0.95	0.76
Lavandería y			1
tintorería			0.45
Cocina	0.54	1.20	1.71
Ropería central	0.50	0.89	0.81
Ropería de piso		0.27	0.73
Servicios de			
empleados			
(comedor, baños			
y vestidores)	0.90	0.93	0.71
Almacén general	0.45	0.40	1.14
Cto. de máquinas	1.35	1.35	1.39
Escaleras y			
elevadores	0.41	1.26	1.28
Taller de			1
mantenimiento	0.63	0.63	
Circulaciones en Táreas			
de servicio	0.70		ļ <b>"</b>
Estacionamientos	0.79	1.07	2.65
Alberca	12.27	12.27	12.27
Andén de carga y	0.72	0.72	
descarga		1.00	
Unidades acondi-	!	1.00	0.85
cionadas para			
minusválidos	5%(*)	E9//*\	50/(*)
Ius validos	3/0()	5%(*)	5%(*)

En edificios de este género pero con una capacidad de más de 250 huéspedes, o más de 3 000 m<sup>2</sup> de construcción; o de más de 25 m de altura, se dispondrá de una reserva adicional de 20 000 litros para sistema contra incendios.

Artículo 83. Distribución de los muebles sanitarios. Todas las habitaciones deberán contar con baño privado que tenga como mínimo: un excusado, una regadera y un lavabo. Para el resto de los locales deberán calcularse dependiendo de los distintos gilos que conformen el proyecto y de acuerdo a las normas técnicas de cada tipo de instalación. La dosificación mínima de muebles sanitarios será:

Hasta diez	1 excusado, 1 lavabo
huéspedes	y una regadera
De 11 a 25	2 excusados, 2 lavabos
huéspedes	y 2 regaderas
Cada 25 adicionales o fracción	1 excusado, 1 lavabo y 1 regadera

Artículo 85. Eliminación de basura. Se deberá contar con un espacio para el almacenamiento de basura cuya capacidad se considerará a razón de 1 kg/ día/huésped, considerando que 100 kg ocupan 0.3 m³. El área de almacenamiento será abierta o a cubierto debiéndose guardar la basura en envases cerrados y tendrá una capacidad mínima para recibir tres días consecutivos de desechos, estando localizada de tal manera que para su desalojo no interfiera con el movimiento de huéspedes ni de las áreas públicas.

Tanto los locales de almacenamiento como las circulaciones de paso de la basura, deberán estar recubiertos de materiales que faciliten la limpieza absoluta, la que se hará a base de agua y vapor a presión.

Artículo 90. Ventilación. Las salas de reunión, habitaciones, vestíbulos, cocinas y áreas de servicios, tendrán ventilación natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas, o patios interiores cuya dimensión mínima no será menor de 2.50 y tendrá 1/3 en relación con la altura de sus paramentos, o de 1/5 si se trata de cocinas o locales de servicio.

Si la altura de los paramentos fuera variable se tomará en promedio de los dos más altos.

Opcionalmente los demás locales de reunión, trabajo o servicio se podrán ventilar por medios mecánicos siempre y cuando garanticen un mínimo de cambios del volumen del aire de su interior en base a la siguiente relación:

	cambios/hora
Vestíbulo	· 1
Sanitarios y locales de trabajo	. 6
Cocinas y áreas de manejo de	•
alimentos y bebidas	10
Lugares de reunión	25

En estos casos el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior para evitar que funcione como chimenea y la puerta de la azotea deberá cerrar herméticamente.

Las aberturas de los cubos de la escalera a los ductos de extracción de humos, deberán tener un área de entre el 15% y el 8% de la planta del cubo de la escalera en cada nivel.

Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 24°C con una tolerancia de 2° medida en bulbo seco y una humedad relativa del 50% con una tolerancia de 5%. Los sistemas tendrán filtros mecánicos de fibra de vidrio para tener una adecuada limpieza del aire.

En los locales en que se instale aire acondicionado que requiera condiciones herméticas, se instalarán ventilas de emergencia hacia áreas exteriores con área cuando menos del 10% de lo indicado en el primer párrafo del presente artículo.

Las circulaciones horizontales clasificadas en el primer párrafo de este artículo, se podrán ventilar a través de otros locales o áreas exteriores a razón de un cambio del volumen del aire/hora.

Las escaleras en cubos cerrados deberán estar ventiladas permanentemente en cada nivel, hacia la vía pública, patios de iluminación y ventilación o espacios descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10% de la planta del cubo de la escalera, o mediante ductos para conducción de humos, o por extracción mecánica cuya área en planta deberá responder a la siguiente función:

A = hs/200

En donde:

A = Area en planta del ducto de extracción de humos en metros cuadrados.

h = Altura del edificio en metros lineales.

s = Area en planta del cubo de la escalera, en metros cuadrados.

Iluminación natural. Todos los locales habitables y las áreas de cocina tendrán iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública, terrazas, azoteas, superficies descubiertas o patios interiores que satisfagan lo establecido en la norma técnica correspondiente.

El área de las ventanas no será menor a los siguientes porcentajes, en relación con el área de cada local, para cada una de las orientaciones.

Norte, 15.0% Sur, 20.0% Este y Oeste, 17.5%

En el dimensionamiento de las ventanas se tomará en cuenta, complementariamente lo siguiente:

- a) Los valores para orientaciones intermedias a las señaladas podrán interpolarse en forma proporcional.
- b) Cuando se trate de ventanas con distintas orientaciones en un mismo local, éstas se dimensionarán aplicando el porcentaje mínimo de iluminación a la superficie del local dividida entre el número de ventanas.

II. Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, techumbres, pórticos o volados, se considerarán iluminados y ventilados naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo lo equivalente a la altura de piso a techo del local.

III. Se permitirá la iluminación diurna por medio de domos o tragaluces, en los casos de baños, cocinas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios. Esta modalidad no se permitirá nunca en las habitaciones. En estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz podrá dimensionarse tomando como base mínima el

El coeficiente de transmisividad del espectro solar del material transparente o translúcido de los domos o tragaluces no será inferior al 85%.

Se permitirá la iluminación de fachadas por medio de bloques de vidrio prismático translúcido a partir del tercer nivel sobre la banqueta sin que esto disminuya los requerimientos mínimos establecidos para tamaño de ventanas y domos o tragaluces, y sin la creación de derechos respecto a futuras edificaciones vecinas que puedan obstruir dicha iluminación.

Todos los locales deberán contar, además de los medios de iluminación natural mencionados anteriormente, con medios de iluminación nocturna los cuales deberán proporcionar los mínimos de iluminación en luxes, descritos a continuación para cada tipo de local:

Local	Luxes de iluminación
Albercas	150
Lavandería	200
Oficinas	250
Vestíbulos	150
Habitaciones	200
Preparación de	
alimentos	200
Comercios	200
Sanitarios	50
Elevadores	50
Usos múltiples	200
Circulaciones	100

Artículo 98. Dimensión de puertas. El número de puertas, considerando las de entrada, salida y de emergencia, en su totalidad deben sumar un ancho mínimo que se determinará según la necesidad de desalojo total del edificio en un minuto, suponiendo un aforo máximo de 60 personas por minuto para cada 60 centímetros de ancho de puerta.

Para el cálculo del ancho del acceso principal podrá considerarse solamente la población del piso o nivel de la construcción con más ocupantes, considerando 0.60 m por cada 100 usuarios, en ningún caso el ancho será menor a 1.20 m en la puerta principal y de 0.90 m en las puertas de las habitaciones.

El acceso de peatones deberá, invariablemente, llegar a un vestíbulo o sala de entrada (lobby) en el que se localice una barra de registro y control, también deberá contar con un acceso especial para personas impedidas cuyo ancho no será menor a 1.40 m.

En el caso de establecimientos mayores de 100 habitaciones o 4 niveles, deberá preverse un área de receso que permita el estacionamiento de vehículos para el ascenso y descenso de pasajeros sin obstruir la vía pública. El área mínima para este receso será de 150 m² con un ancho de 12.50 m.

Artículo 99. Dimensión de circulaciones. Las dimensiones mínimas de pasillos y corredores será de 1.20 m de ancho y de 2.50 m de altura para edificios de hasta 250 usuarios. Cuando rebase esta capacidad la eltura deberá ser de 3 m.

Las dimensiones indicadas son suficientes para minusválidos. Sólo se obligará a usar en desniveles, rampas con pendientes máximas del 5% para sillas rodantes. En casa de huéspedes y en albergues las dimensiones mínimas de pasillos y corredores será de 0.75 m de ancho y de 2.30 m de altura.

Para hoteles de diferentes capacidades las áreas mínimas para circulaciones por cuarto serán:

	m <sup>2</sup>	N <sup>o</sup> . cuartos
Areas públicas:	2.89	100
•	0.69	50
	0.84	25
Areas de cuartos:	4.48	100
	2.74	50
	2.74	25
Areas de servicios:	2.65	100
	1.07	50
	0.79	25

En el caso de los minusválidos, en áreas de reunión hasta de 500 personas se dotará de 2 espacios para sillas rodantes; de 500 hasta 750, 3 espacios para sillas rodantes; de 750 a 1 000, 4 espacios; más de mil, 5 espacios por cada 500 o fracción.

Artículo 100. Dimensión de escaleras. Los requisitos mínimos para escaleras en la zona de cuartos será de 1.20 m el cual se incrementará a 0.60 m por cada 75 huéspedes o fracción.

Para el cálculo del ancho mínimo se podrá considerar la población del piso con más ocupantes, sin tener que sumar la población de toda la edificación y sin perjuicio de que se cumplan los valores mínimos indicados.

Condiciones de diseño:

- a) Las escaleras contarán con un máximo de 15 peraltes entre descansos.
- b) El ancho de los descansos deberá ser cuando menos igual a la anchura reglamentaria de la escalera.
- c) La huella de la escalera tendrá un ancho mínimo de 25 cm, para lo cual, la huella se medirá entre las proyecciones verticales de dos narices contiguas.
- d) El peralte de los escalones tendrá una altura máxima de 18 cm y un mínimo de 15 cm excepto en escaleras de servicio de uso limitado, en cuyo caso el peralte podrá ser de hasta 20 cm. En la casa de huéspedes, el peralte de los escalones tendrá un ancho máximo de 18 cm y un mínimo de 10 cm, excepto en escaleras de servicio de uso limitado, en cuyo caso el peralte podrá ser de hasta 20 cm.
- e) Las medidas de los escalones deberán cumplir con la siguiente relación: "dos peraltes más una huella sumarán cuando menos 61 cm, pero no más de 65 cm.
- f) En cada tramo de escalera, la huella y peraltes conservarán siempre las mismas dimensiones reglamentarias

g) Todas las escaleras deberán contar con barandales en por lo menos uno de sus lados, a una altura de 0.90 m, medidos a partir de la nariz del escalón y diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de ellos.

- h) Las escaleras ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de 5 niveles o más, tendrán puertas hacia los vestíbulos de cada nivel, con las dimensiones y demás requisitos que se establecen en el artículo 98 de este reglamento y en las normas técnicas correspondientes.
- i) Las escaleras de caracol se permitirán solamente para comunicar locales de servicio y tendrán un diámetro mínimo de 1.20 m.
- j) Las escaleras compensadas deberán tener una huella mínima de 25 cm medida a 40 cm del barandal del lado inferior y un ancho máximo de 1.50 m estando prohibidas en edificaciones de más de 5 niveles.

Artículo 105. Elevadores, pasajeros y carga. Para calcular la población que requerirá el uso de elevadores se tomará la relación de 1 usuario por cada 10 m<sup>2</sup> de construcción en cada nivel.

Como la mayor afluencia de personas para los elevadores se da en planta baja, será necesario formar un receso al frente de los mismos para no entorpecer el tránsito de otras personas en otras áreas.

Artículo 116. Instalaciones contra incendios. Además de la dotación adicional de agua a que se refiere el artículo 82, para previsión contra incendios, se instalarán los conductos hasta la toma contra incendios que se colocará hacia el exterior, cerca de la entrada principal.

Así como extintores, todo ello atendiendo al artículo 122 y demás relativos del Reglamento.

El equipo y sistemas contra incendio deberá garantizar la seguridad de los usuarios, con medidas preventivas, con equipo manual que elimine rápidamente los conatos y sistemas que permitan la protección y desalojo rápido en caso de siniestro.

Deberán existir señalamientos suficientes que indiquen las salidas de emergencia, localización del equipo contra incendios y las escaleras de emergencia, según el caso.

Artículo 120. Edificaciones en madera. Los elementos estructurales de madera y los que estén sujetos a altas temperaturas se protegerán según se establece en el artículo 120 del Reglamento.

Artículo 122. Simulacros de incendio. Los usuarios o concurrentes, participarán en los simulacros periódicos de siniestro para este género de edificio.

Artículo 123. Materiales retardantes fuego. El Departamento podrá exigir, cuando surja una duda respecto a los materiales empleados, las especificaciones técnicas de los mismos que deberán estar avaladas por pruebas de laboratorio o en caso contrario podrá ordenar que se efectúen dichas pruebas a fin de garantizar que cumple con los requerimientos de resistencia al fuego indicados en este reglamento.

Hote Hote

Artículo 141. Sistema de pararrayos. Todos los edificios en especial los de servicios, deberán estar equipados con sistema de pararrayos. Las casa de huéspedes que tengan alturas mayores a tres niveles, deberán contar con este sistema. Los albergues, por su capacidad y en su consecuencia por su poca altura no requerirán de la instalación de sistema de pararrayos.

Artículo 155. Tratamiento, reuso y eliminación de aguas pluviales, jabonosas y negras. A las edificaciones para hotel o motel de más de 200 cuartos cuya solicitud de licencia de construcción deberá ir acompañada de la licencia de uso del suelo con dictamen aprobatorio, el departamento les exigirá la realización de estudios de factibilidad de tratamiento de aguas residuales.

Los estudios mencionados contendrán las redes por separado de sus instalaciones de aguas pluviales, jabonosas y negras así como las dimensiones de cárcamos, fosas sépticas, campos de oxidación o sistemas de almacenamiento de cada instalación. Las edificaciones para albergues por no tener los consumos y gastos de agua requeridos, no tendrán que presentar el estudio de reutilización de aguas que marca este artículo.

Artículo 166. Instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deberán apegarse a lo establecido por Normas Técnicas para Instalaciones Eléctricas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 22 de abril de 1985.

Todos los locales deberán contar, además de los medios de iluminación natural mencionados anteriormente, con medios de iluminación nocturna los cuales deberán proporcionar los mínimos de iluminación en luxes, descritos a continuación para cada tipo de local:


Local	Huminación en luxes
Lavandería	200
Oficinas	250
Vestíbulos	150
Habitaciones	200
Preparación de	
alimentos	200
Sanitarios	50
Circulaciones	100

Artículo 170. Edificación con instalación de combustibles. Las instalaciones de gas deberán sujetarse a las bases que se mencionan a continuación:

a) Los recipientes de gas deberán colocarse a la intemperie, en lugares ventilados, patios, jardines, azoteas y protegidos del acceso de personas y vehículos. En edificaciones para habitación plurifamiliar, los recipientes de gas deberán estar protegidos por medio de jaulas que impidan el acceso de niños y personas ajenas al manejo, mantenimiento y conservación del equipo. Los recipientes se colocarán sobre un piso firme y consolidado, donde no existan flamas o materiales flamables, pasto


- b) Los calentadores de gas para agua deberán colocarse en patios o azoteas o en locales con una ventilación mínima de veinticinco cambios por hora del volumen del aire del local. Quedará prohibida su ubicación en el interior de los baños. Para edificaciones construidas con anterioridad a este Reglamento y con calentadores de gas dentro de los baños, se exigirá que cuenten con ventilación natural o artificial con veinticinco cambios por hora, por lo menos del volumen de aire del baño.
- c) Los medidores de gas en edificaciones de habitación se colocarán en lugares secos, iluminados y protegidos de deterioro, choques y altas temperaturas. Nunca se colocarán sobre tierra y aquellos de alto consumo deberán apoyarse sobre asientos resistentes a su peso y en posición nivelada.
- d) Para las edificaciones de comercio y de industria deberán construirse casetas de regulación y medición de gas, hechas con materiales incombustibles permanentemente ventiladas y colocadas a una distancia mínima de 25 m a locales con equipos de ignición, como calderas, hornos o quemadores; de 20 m a motores eléctricos o de combustión interna que no sea a prueba de explosión; de 35 m a subestaciones eléctricas; de 30 m a estaciones de alta tensión y 20 a 50 m a almacenes de materiales combustibles, según lo determine el departamento.
- e) Las instalaciones de gas para calefacción deberán tener tiros y chimeneas que conduzcan los gases producto de la combustión hacia el exterior. Para los equipos diseñados sin tiros y chimeneas se deberá solicitar autorización del departamento antes de su instalación.
- f) Las tuberías de conducción de gas deberán ser de cobre tipo "L" o de fierro galvanizado C-40 y se podrán instalar ocultas en el subsuelo de los patios o jardines a una profundidad de cuando menos 0.60 m o visibles adosados a los muros a una altura cuando menos 1.80 sobre el piso. Deberán estar pintadas con esmalte amarillo. La presión máxima permitida en las tuberías será de 4.2 kg/cm² y la mínima de 0.7 kg/cm².
- g) Queda prohibido el paso de tuberías conductoras de gas por el interior de los locales habitables, a menos que estén alojadas dentro de otro tubo, cuyos extremos estén abiertos al aire exterior. Las tuberías de conducción de gas deberán colocarse a 20 cm, cuando menos de cualquier conducto eléctrico, tuberías con fluidos corrosivos y de alta presión.
- h) Las tuberías de conducción de combustibles líquidos deberán ser de acero soldable o fierro negro C-40 y deberán estar pintadas con esmalte color blanco y señaladas con letras "D" o "P". Las conexiones deberán ser de acero soldable o fierro roscable.


# DIMENSIONES DE HABITACIONES

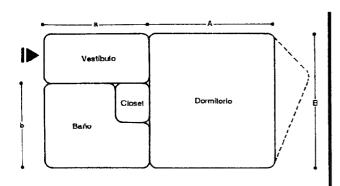



Planta regular					
Hotel	A	В	а	b	Armario (largo)
	6.80	3.30	1.85	1.80	1.40
***			а	а	а
			2.40	2.10	2.20
	7.00	3.50	2.10	1.80	1.70
***			a	a	a
			2.60	2.40	2.60
	7.50	3.90	2.20	1.80	1.90
****			a	a	a
			2.90	2.75	3.00
				i	


Planta irregular					
Hotel	A	В	а	b	Superficie total m <sup>2</sup>
***	8.00	3.00	2.30	2.00	30.90
***	8.20	3.40	2.10	2.40	35.02
****	8.60	3.90	2.40	2.60	42.90

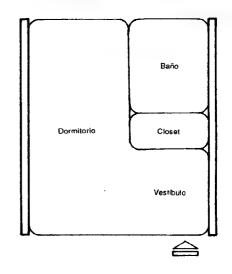


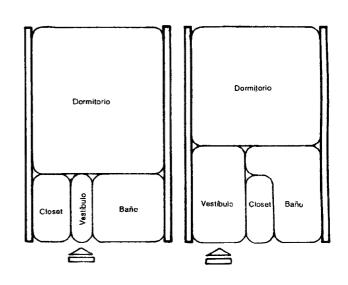


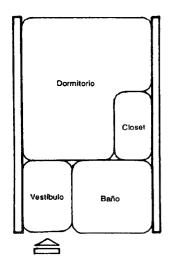

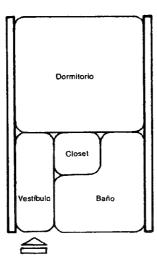


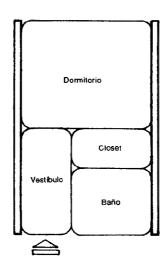

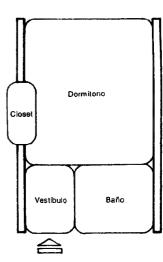


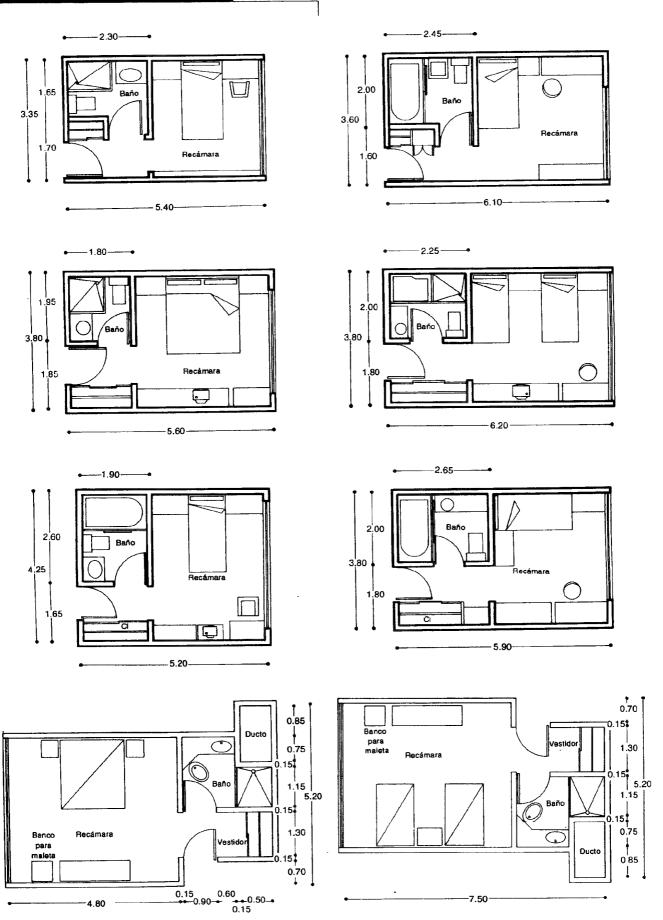

Habitaciones

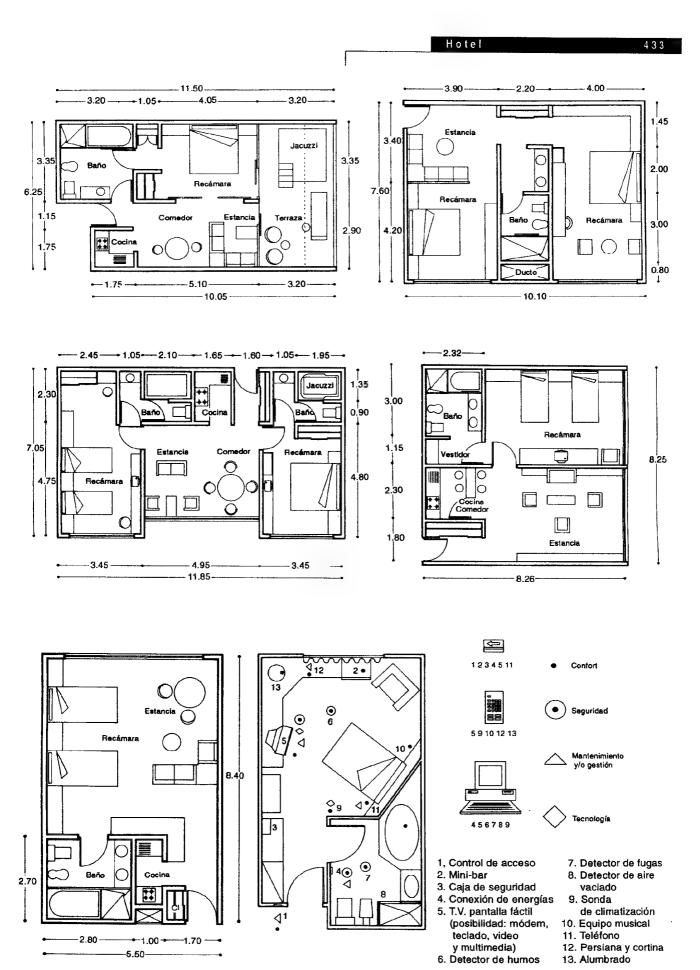


Habitaciones tipo

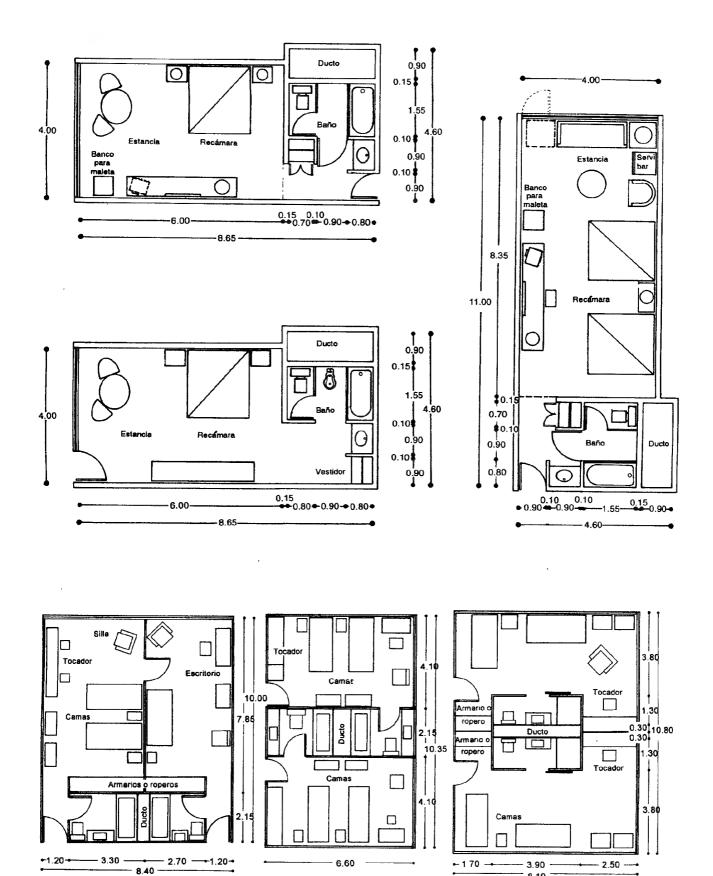



Habitaciones


8.10

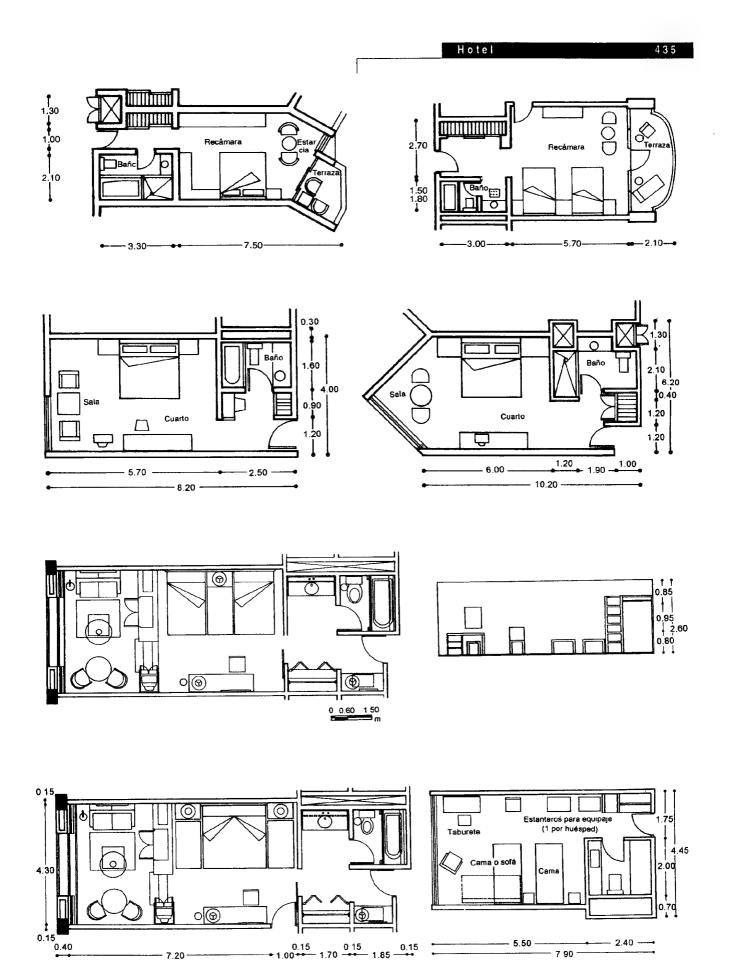


Suites

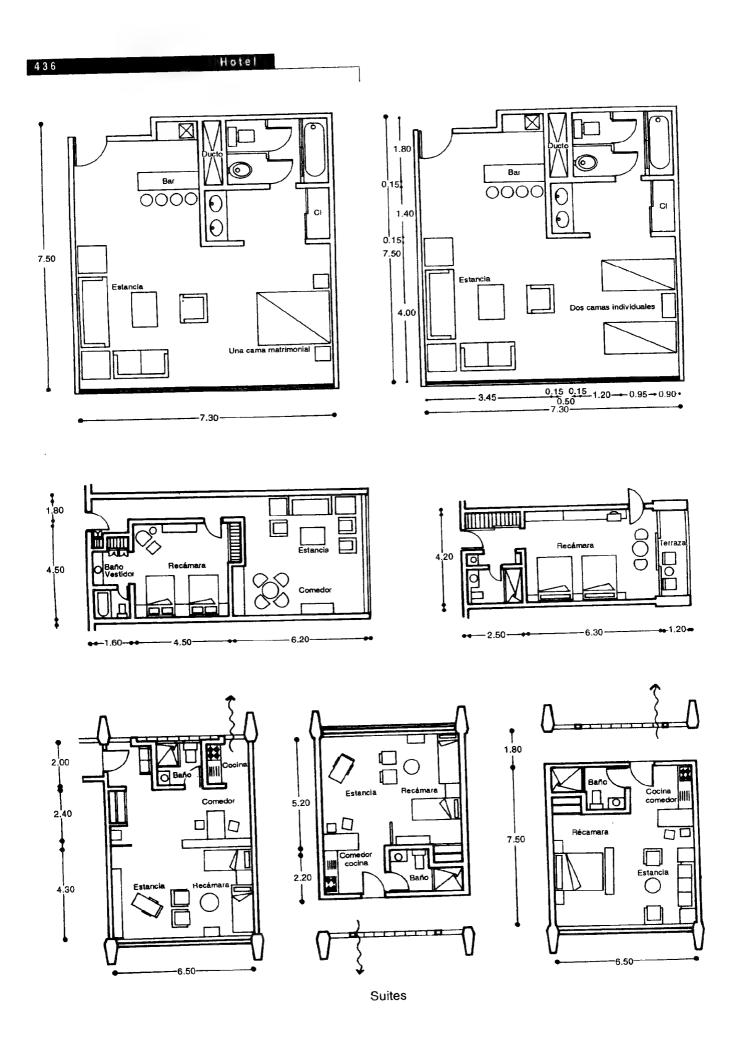

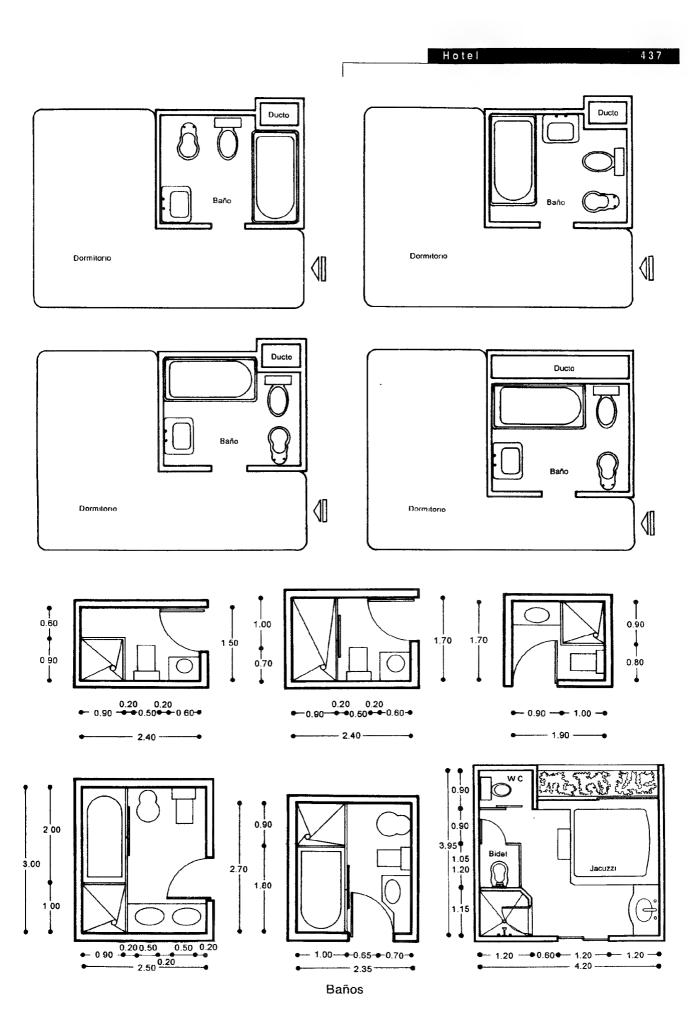


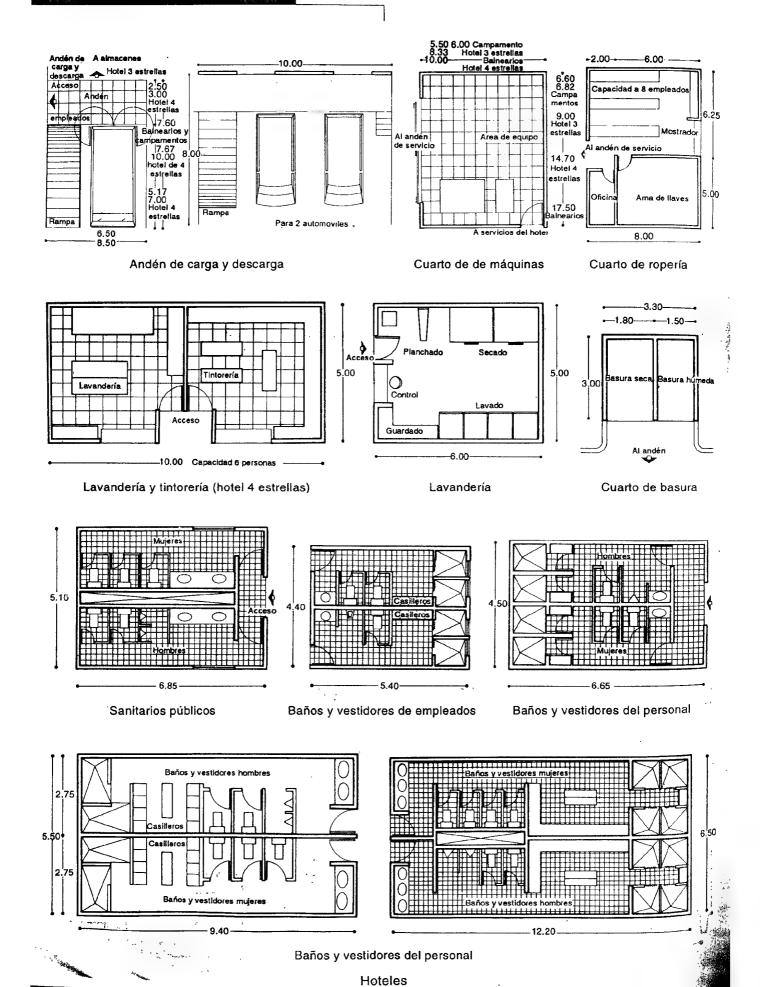

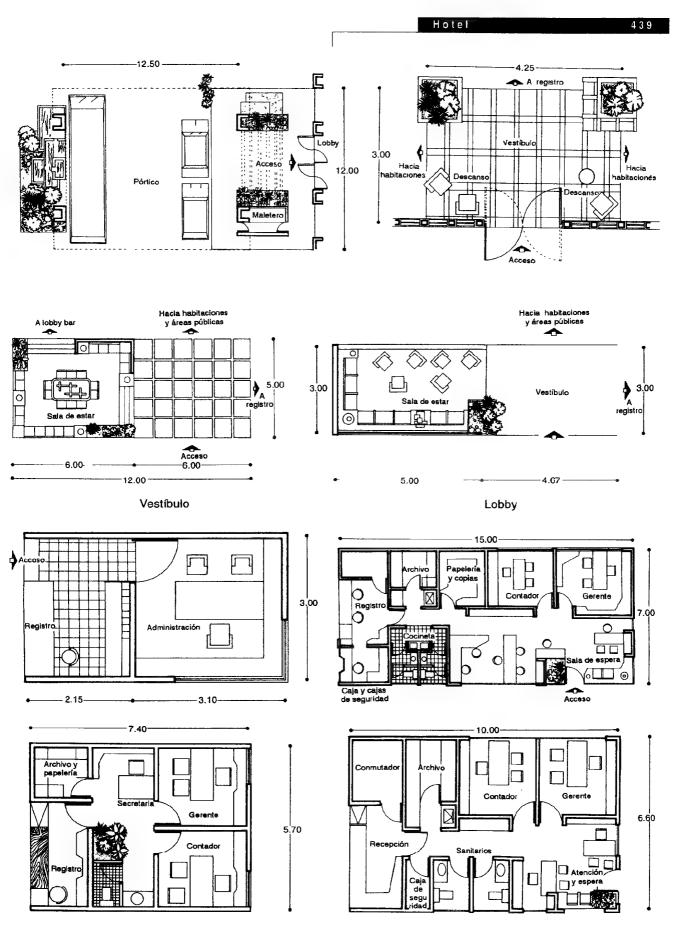

Oficina administrativa

Hoteles

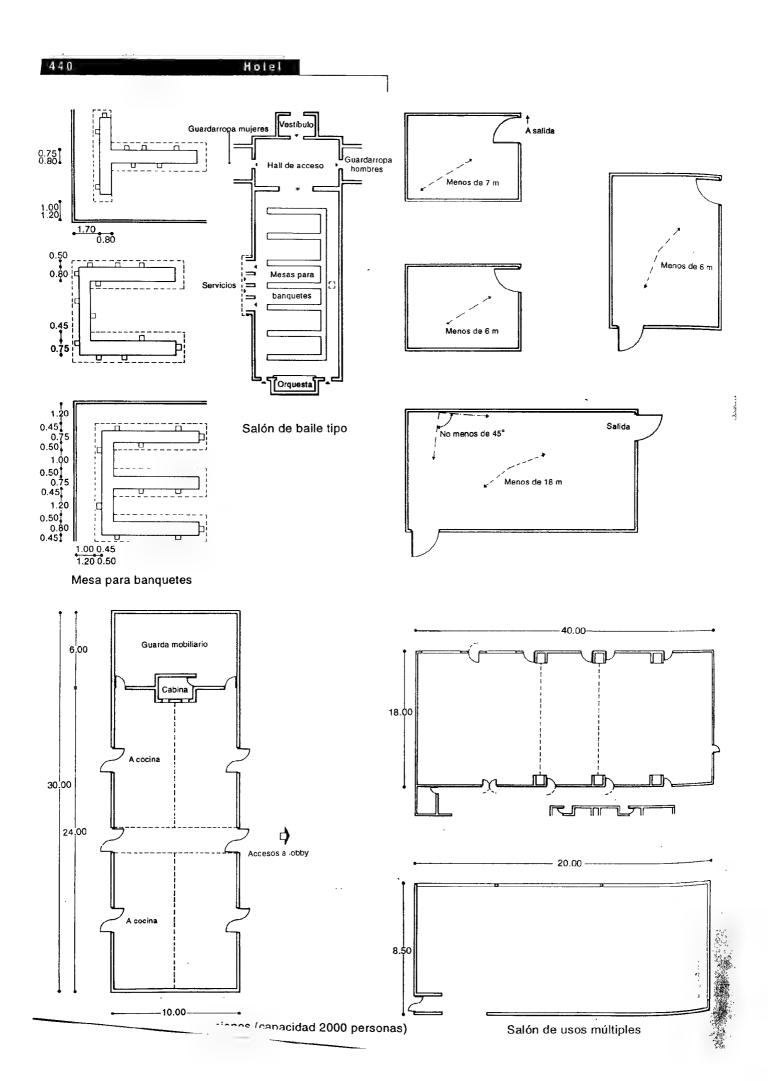



Pick up camper 6.00 x 2.00 m



Mini motor home 7.00 x 2.00 m



Wide body vans 6.00 x 2.00 m




Travel trailer 8.56 x 2.46 m




Motor home 9.14 x 2.90 m




Fitth wheel trailer 10.14 x 3.12 m

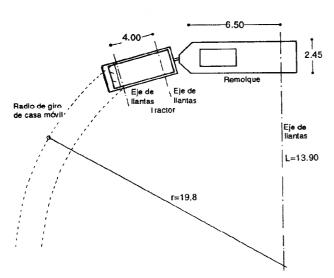

Radio de giro de casa móvil

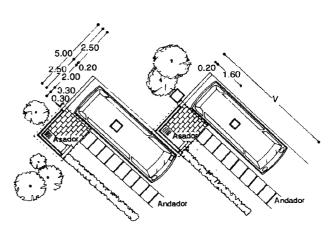


Cajones tipo de casas rodantes

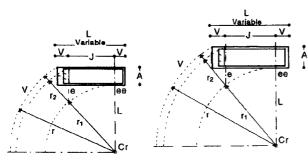


Radio de giro de vehículos


- L. Largo total del vehículo
- A. Ancho total del vehículo
- J. Distancia a eje de llantas
- e. Eje de llantas delanteras
- Cr. Centro de radio
  - r. Radio de giro total
- r<sub>1</sub>. Radio de giro a eje trasero


ee. Eje de llantas traseras r<sub>2</sub>. Radio de giro Nota: Las cotas que indiquen variable, estarán en función del modelo y marca.

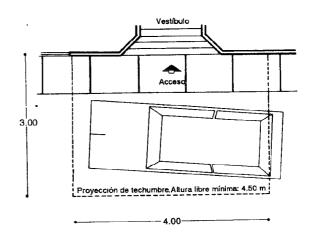


Acceso

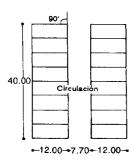


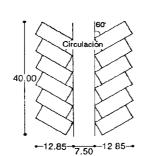

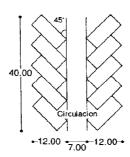






Disposición de cajones en bahía sencilla

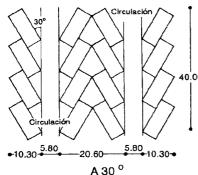




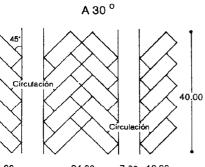

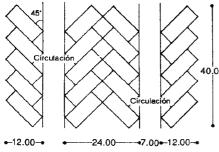

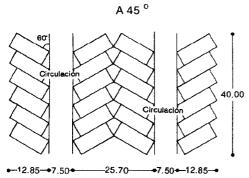

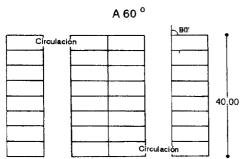

Disposición de cajones en bahía doble

**◆12.00 ◆7.70 ◆ 24.00 ◆7.70 ◆12.00 ◆** 


Nota: Hay que considerar retorno para ingresos al parador o una zona de mezcia dependiendo de la intensidad del tránsito

Estacionamiento para casas rodantes Zonas de acceso, y de aceleración y desaceleración



Zona de mezcla. Se denomina así a la longitud necesaria para que un vehículo pueda incorporarse a un carril de alta velocidad, y/o preparar vueltas a Izquierda o derecha, el mínimo de longitud recomendable de una zona de mezcla en carretera será mayor o igual a 100 mts.

## Zona de acceso y salida

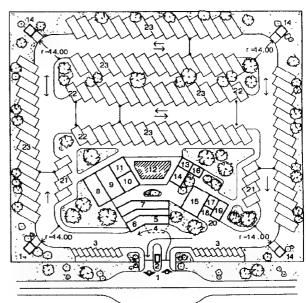


Estacionamientos de casas rodantes Capacidad 100 casas rodantes


## Planta de conjunto tipo


1. Acceso 10. Bar 18. Cuarto de y salida 11. Tina hidrobasura Caseta control
 Estacionamiento 19. Baños y vestidores masaje 12. Alberca empleados para vehículos 13. Cuarto de 4. Pórtico de máquinas 20. Andén de acceso 14. Baños y carga y descarga 21. Cajones de 5 x 8 = 40 m<sup>2</sup> 5. Vestibulo de vestidores públicos recepción 6. Oficinas 15. Comedor y 7. Locales salón usos 22. Cajones de  $5 \times 10 = 50 \text{ m}^2$ comerciales múltiples 16 Lavandería 23. Cajones de 8. Gimnasio 17. Cocina  $5 \times 12 = 60 \text{ m}^2$ 9. Salón de juegos


Nota El ancho de las circulaciones estará en relación al tamaño de los cajones pro-puestos, así como a la disposición de su agrupamiento

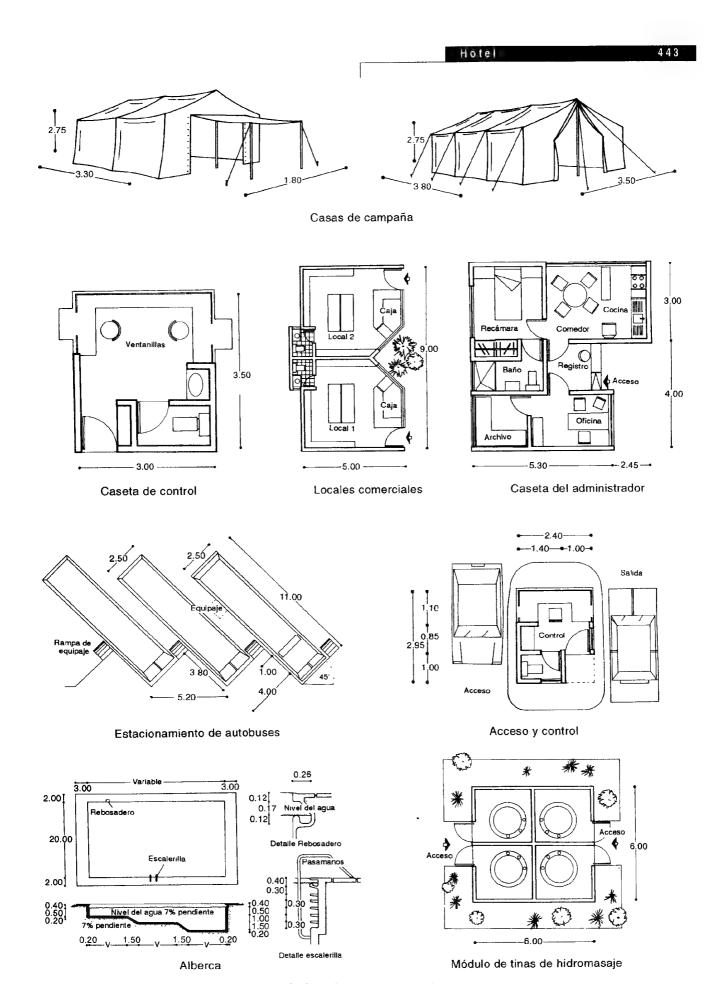

Balnearios y campamentos

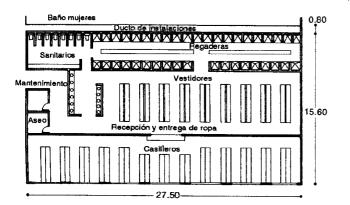

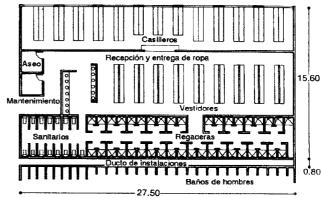

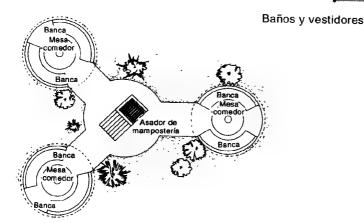

Bodega Barra Acceso cocina

Pista de baile viva

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso

Acceso


Acceso


Acceso

Acceso

Asadores y comedores con palapa

Centro social

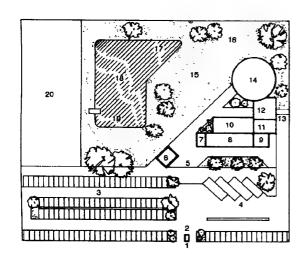

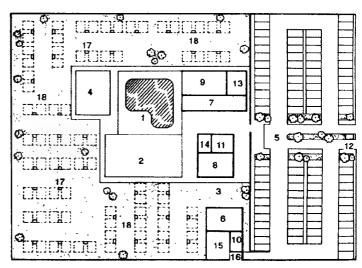

Planta de conjunto balneario


Planta de conjunto campamentos

- 1. Acceso
- 2. Caseta de control
- 3. Estacionamiento automóviles
- Estacionamiento autobuses
- 5. Vestíbulo recepción
- Casa del administrador
- 7. Enfermeria
- 8. Locales comerciales
- 9. Baños y vestidores

- Baños y vestidores públicos
- 11. Cuarto de máquinas
- 12. Cocina
- 13. Andén de carga y descarga
- 14. Centro social
- 15. Juegos infantiles
- 16. Módulo de asadores
- 17. Chapoteadero 18. Alberca
- 19. Fosa de clavados


- 1. Alberca
- 2. Canchas deportivas
- 3. Juegos infantiles
- Area de asadores
   v comedores
- 5. Éstacionamiento
- 6. Comedores
- 7. Locales comerciales
- 8. Salón de juegos
- Baños y vestidores públicos

- 10. Cocina
- 11. Administración
- 12. Caseta de control
- 13. Cuarto de máquinas
- 14. Enfermería
- 15. Baños y vestidores de empleados
- 16. Andén de carga y descarga
- 17. Mesas de pic-nic
- 18. Areas de tiendas de campaña

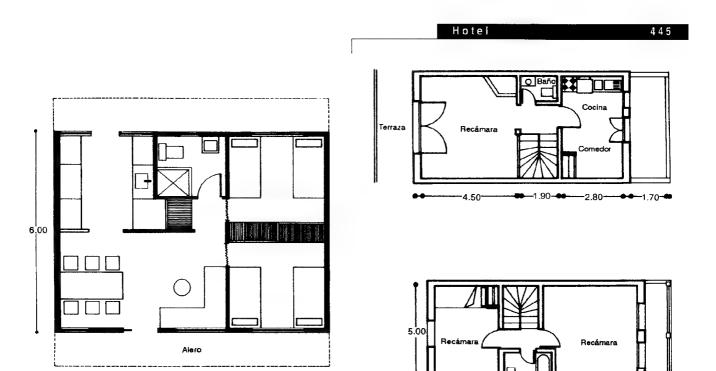


--2.90-

-----8.00 ---Bungalow

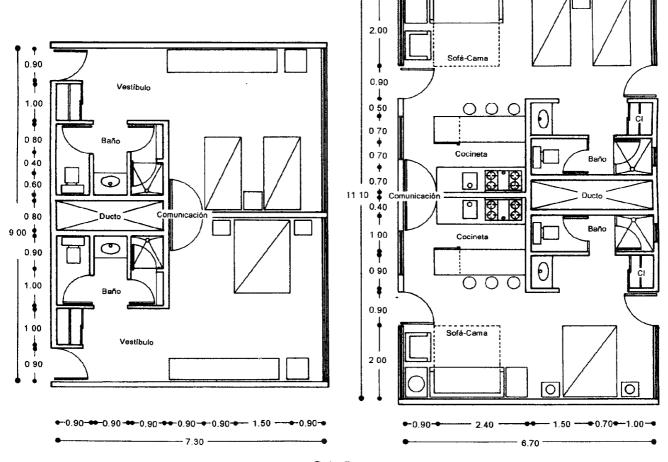

Cabañas

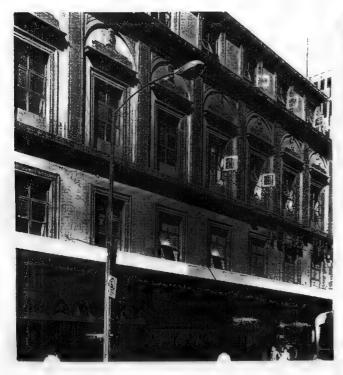


Hotel La Bella Unión. Ingeniero Militar José Besozzi. México D. F. 1840.



Hotel Comonfort. 5 de Mayo, México D. F. 1870.



Hotel Escobedo. Aguascalientes, Aguascalientes, México. 1905.

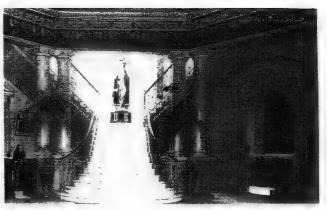

Hotel García. Esquina Madero y Maestranza, posteriormente edificio Genoveva. Guadalajara, Jalisco, México. 1897-1898.



Hotel del Comercio. 5 de Mayo, México D. F. 1891.




Hotel Majestic. Rafael Goyeneche. México D. F. 1925.

La compañía Explotadora de Hoteles encomendó en 1933 a *Carlos Obregón Santacilia* realizar el *Hotel del Prado*, en la Av. Juárez dentro de la ciudad de México. La obra pasó por una larga crisis constructiva. Alberto J. Pani, quien representaba la compañía, hizo algunos cambios e introdujo a Mario Pani como nuevo encargado para terminar la obra arquitectónica, ya que estaba estructuralmente terminada. Estas pláticas tomaron tiempo y la obra se detuvo también por motivos económicos. La nueva administración, Ferrocarriles Nacionales, compró la mayoría de las acciones y no aceptó al nuevo arquitecto. Obregón Santacilia retoma el proyecto y tardó diez años mas en terminarla.

El hotel se integra por diversas áreas repartidas en once niveles: hotel, piso de departamentos, pasajes comerciales, cantina, teatro, estacionamiento y servicios sanitarios.

Los elementos arquitectónicos se componen de grandes espacios que son: dobles alturas, escalinatas monumentales y terrazas techadas de cristal.

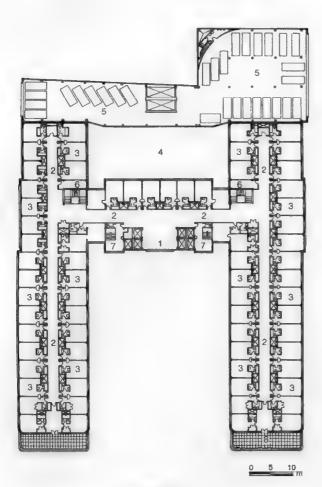


Planta tipo


- 1. Vestíbulo
- 2. Circulación
- 3. Habitaciones
- 4. Patio

- 5. Estacionamiento
- 6. Ropería
- 7. Servicio
- 8. Terraza

La obra resume una arquitectura perdurable, de líneas y formas sencillas, con estructura amplia y calculada para cambios de cargas, haciéndola susceptible a cambio de distribución con un sistema fácil y racional de circulaciones verticales y horizontales al margen del cuerpo mismo del edificio. Esta gran obra fue premiada en la exposición de arquitectura de Estocolmo en 1946 y su autor obtuvo votos para el Premio Nacional de Arquitectura en el mismo año.

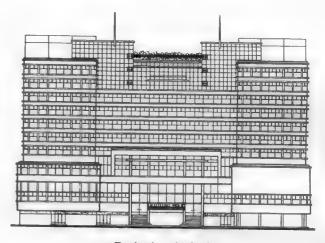

Fachada principal

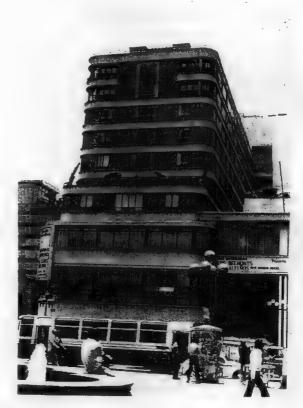

En la década de 1930 a 1940 se inició la edificación de hoteles modernos en México.

En 1934 se le encomendó a *Mario Pani Darqui* la construcción del hotel *Reforma*. Estudió el proyecto realizado anteriormente por Carlos Obregón Santacilia para mejorar los espacios y crear un sitio atractivo para el turista. La obra se inauguró en 1936. Contaba con espacios adecuados para el esparcimiento, como el *roof garden*, el *night club* Ciro's, el restaurante Reina Maya y el bar Tap Room. Para el salón Reina Maya, Diego Rivera pintó cuatro paneles alusivos a las fiestas patrias, los cuales posteriormente serían retirados del lugar.

En el hotel *Alameda* (1938), situado en la ciudad de Morelia, Michoacán, Mario Pani no logró una adecuada integración al centro histórico de la antigüa Valladolid.


Es una edificación en esquina con fachada concava, cuyos extremos se utilizaron como remates visuales de los portales de la plaza mayor. Posteriormente este concepto se reformaría para edificar el hotel *Plaza* (1946), localizado en el crucero Reforma Insurgentes. El perfil concavo corresponde al cuerpo de habitaciones y el convexo aloja a los espacios públicos.



Alameda. Mario Pani Darqui. Morelia, Michoacán, México. 1938.



Reforma. Mario Pani Darqui. México D. F. 1936.

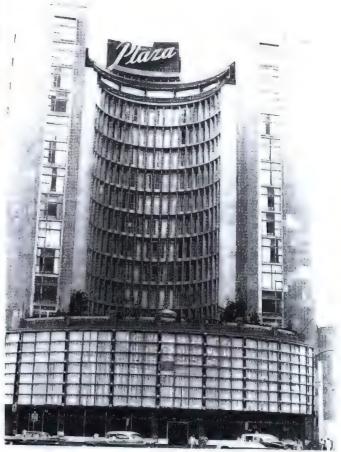

Plaza. Mario Pani Darqui. México D. F. 1946.

El proyecto *Hotel y Balneario San José Purúa* realizado por *Max Cetto y Jorge Rubio*, se terminó de construir en 1940. Se localiza en una barranca rocosa en medio de la sierra de Michoacán (México), entorno de intensa vegetación y rica en aguas medicinales. La naturaleza se convirtió en un imperativo para la arquitectura.

Los dos autores terminaron el diseño del hotel en una semana, no en la mesa de dibujo, sino en el terreno, ayudados por un bote de cal. A partir de aquí las ideas empezaron a imprimirse en papel y los espacios iban teniendo tres dimensiones. Este conjunto fue muy visitado durante los años cuarenta, cincuenta y sesenta por la élite mexicana.

La arquitectura recurrió a elementos tradicionales y sencillos, como el material pétreo y otros materiales de la región, sin apartarse de la naturaleza misma del lugar. Este balneario recoge también la tradición europea y la influencia de los tantos amigos de Cetto, como Wright y Neutra e integra la cultura regional rústica dentro de una plasticidad contemporánea. Los accidentes del terreno, las vistas y el clima crearon una obra única.

En San José Purúa se observa un buen trabajo en conjunto. La trayectoria de ambos autores llevó a crear algo desconocido donde se entiende y no se olvida nunca la arquitectura vernácula mexicana. La obra trasmite un espíritu tradicional.


Todo el hotel se comunica por puentes sostenidos por delgadas columnas de piedra. Estos espacios cierran virtualmente a otros y logran que no se interrumpa el juego de los diferentes niveles de la naturaleza. Los muros son de material pétreo; los techos se fabricaron a base de envigados de madera cubiertos por un enladrillado y rejas; las puertas son de madera; los pisos de revistieron con mosaico rojo recocido; los barandales de las habitaciones son redondos de madera pintada de rojo y los grandes claros fueron librados por estructuras de concreto armado.

La traza del conjunto sigue las curvas de nivel y aprovecha las planicies para realizar las plazas de forma redonda. La nota de libertad con la que la edificación se levanta sobre el terreno refleja la espectacularidad y sensualidad del paisaje.

El hotel está acomodado a lo largo de una planicie y a las espaldas de éste, una cañada que desciende al río.

El acceso vehicular al hotel es por medio de una ladera que baja de la montaña y ahí se encuentra un estacionamiento; por medio de un corredor se llega a la administración de modo peatonal, donde se encuentra un enorme ventanal que hace descubrir otra vez la impresionante vista. Existen dos zonas: el hotel o zona privada, y el balneario como zona pública; este último cuenta con manantiales de agua curativa. Esta zona abastece el agua para todo el resto del conjunto.

El restaurante bar, por su posición, forma y altura, representa lo más importante del conjunto, el cual es de forma cóncava para recibir al que entra y después el espacio contenido en forma convexa para enfrentar el paisaje. El restaurante se encuentra en la parte alta como una torre mirador rodeado por un balcón que permite salir.

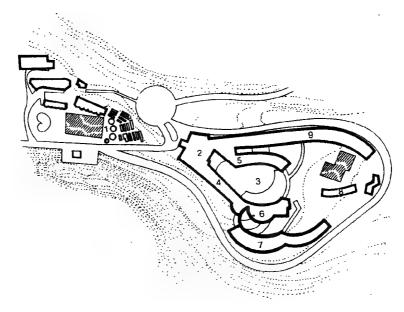

Planta de conjunto


- 1. Alberca
- 2. Administración
- 3. Espacio contenido
- Pabellón habitacional derecho
- 5. Pabellón habitacional izquierdo
- 6. Restaurante-bar
- 7. Pabellón habitacional circular
- 8. Bungalows
- Pabellón habitacional izquierdo nuevo

El proyecto del *Motel*, estuvo a cargo de *David Muñoz Suárez*. El conjunto se localiza en la parte baja de la ciudad, en la carretera a Celaya. La idea general fue la de integrar una obra moderna a la arquitectura colonial del lugar.

Consta de administración, estacionamiento, tres núcleos con seis habitaciones cada uno y tres núcleos con dos suites. En su construcción, se emplearon materiales de la región: material pétreo y ladrillo, en los muros, madera y ladrillo en los techos, piedra bola de río en pavimentos exteriores y azulejo de Dolores Hidalgo en baños.

El diseño de faroles, herrajes y lámparas fue exclusivo y elaborado por artesanos de la región.




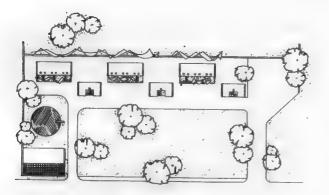

Planta de conjunto


1. Acceso 2. Estancia


- 3. Recámara
- 4. Baño

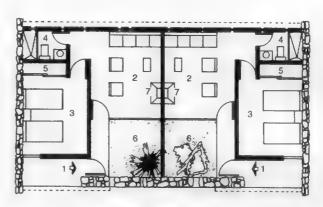

Planta baja. Suites


- 5. Armario6. Jardín interior
- 7. Chimenea

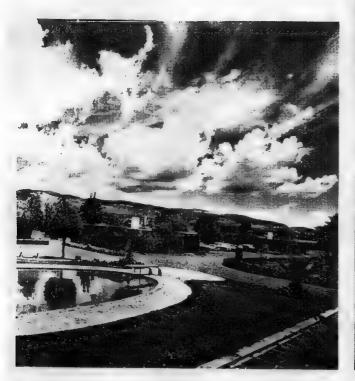

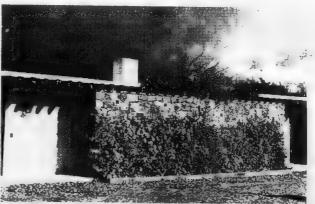



Motel. David Muñoz Suárez. San Miguel de Allendo. Quanciusto. México. 4050

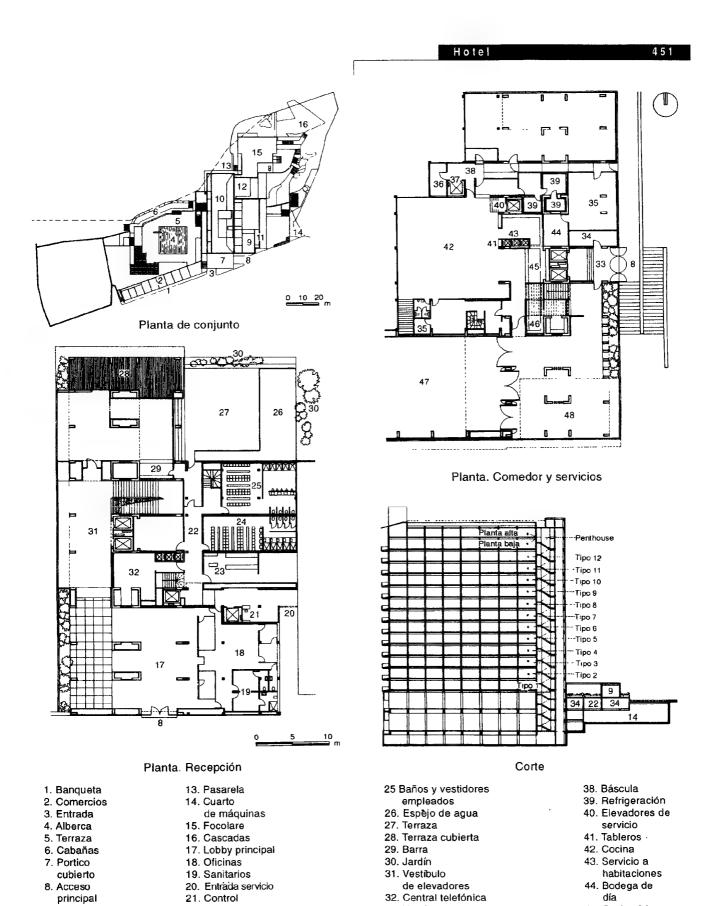

9. Oficinas

10. Hotel

12. Sitio

11. Rampa

de fiestas

22. Circulación

23. Ropería

de servicio

empleadas

24. Baños y vestidores

33. Vestíbulo

35. Bodega

36. Basura

34. Concesiónes


37. Montacargas

45. Cocina fría

46. Plata y cristal


múltiples 48. Comedor

47. Salón de eventos

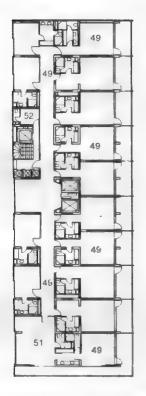

**№**541 51



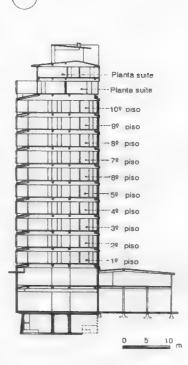

Planta tipo. Primero al décimo piso


Planta. Suite onceavo piso


Planta. Doceavo piso

Corte

- 49. Habitaciones 50. Baños

- 51. Estancia suite
- 52. Ropa blanca
- 53. Toilette
- 54. Cuarto de servicio
- 55. Recámaras
- 56. Cubo de elevadores

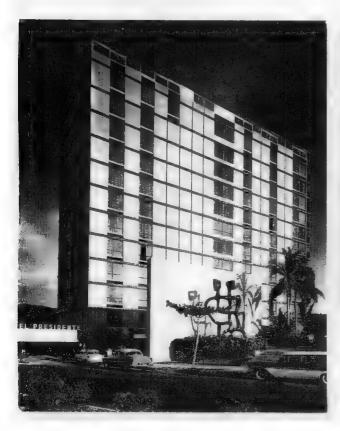

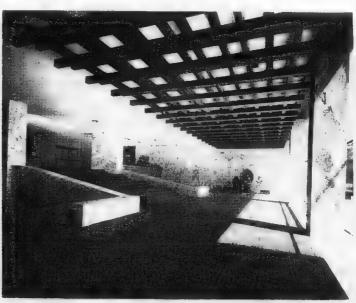

Presidente Acapulco. Juan Sordo Madaleno, José Adolfo Wiechers. Acapulco, Guerrero, México. 1958-1967.


El conjunto constituido por el Hotel María Isabel Sheraton y edificio de oficinas Ford, se encuentra localizado sobre el Paseo de la Reforma en la ciudad de México. Su ubicación es dominante por estar situado en torno a la glorieta del Angel de la Independencia

El proyecto estuvo a cargo de José Villagrán García, en colaboración con: Juan Sordo Madaleno, José Adolfo Wiechers y Ricardo Legorreta.


El hotel destaca por su solución funcional, complementada por una zona comercial.

Sus fachadas constan de grandes superficies vidriadas con manguetería de aluminio.


Un pórtico de acceso protege y enfatiza la entrada. Posee estacionamiento en sótano. El acceso de servicios se localiza hacia una calle secundaria.

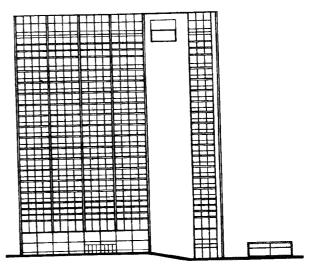


Fachada. Suroeste, hacia la plaza

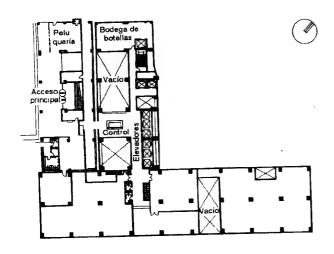


Planta. Sótano

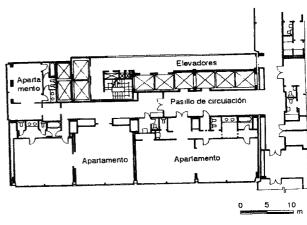

Planta. Suite de lujo. Edificio II

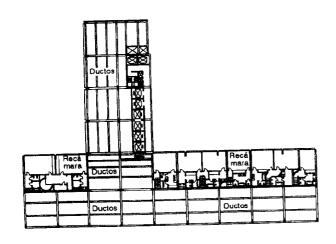


Planta. Recámaras, suites de lujo

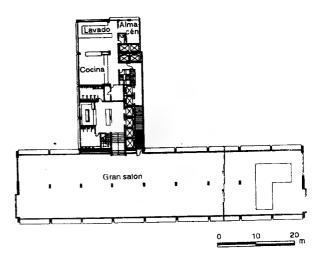


Planta. Nivel Penthouse

María Isabel Sheraton. José Villagrán García, Juan Sordo Madaleno, José Adolfo Wiechers, Ricardo Legorreta. México D. F. 1961-1963.

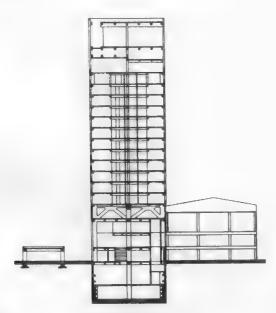


Corte transversal

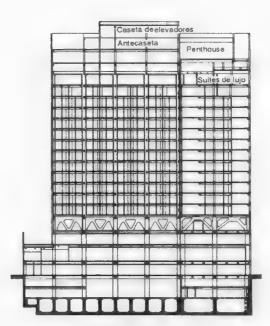

Corte longitudinal



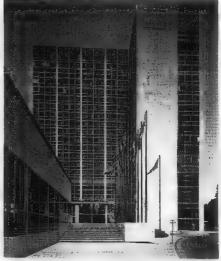



María Isabel Sheraton. José Villagrán García, Juan Sordo Madaleno, José Adolfo Wiechers, Ricardo Legorreta. México D. F. 1961-1963.

El Centro Vacacional Oaxtepec, localizado en Morelos (México), tiene la función de servir a los trabajadores del I.M.S.S. (Instituto Mexicano del Seguro Social), como complemento al derecho de descanso. Se encuentra a 30 km de la ciudad de Cuernavaca y a 12 km de Cuautla, dentro de una región que cuenta con una poza de aguas termales.

Alejandro Prieto y José Ma. Gutiérrez organizaron el proyecto en diferentes zonas: la zona superior es de recreación familiar para los domingos y días festivos, la intermedia para habitaciones familiares y la inferior dedicada a las vacaciones organizadas de grupos juveniles


La primera consta de siete albercas, baños, vestidores, asoleaderos, juegos deportivos, comedores y paseos a lo largo del Río Yautepec. El cupo es para 5 000 personas. La segunda, denominada zona de recuperación, consta de 120 habitaciones, hotel con 45 cuartos, comedor y terrazas. En la tercera zona es donde se organizan las actividades para jóvenes

de 8 a 26 años. Cuenta con dormitorios para 500 camas, comedor, cine, tres talleres de artesanías, oficinas administrativas, estadio olímpico con gradas para 4 000 espectadores, campo de beisbol, 2 albercas y ăreas arboladas para acampar en tiendas. Existe también una cúpula translúcida geodésica de acrílico y aluminio que cubre el pozo donde nacen las aguas termales, y teleférico que conduce al comedor y al hotel; tiene una casa de visitas para huéspedes especiales de seis habitaciones.

El hotel, además está formado por una alberca, jardines, canchas de juego asoleaderos, chapoteadero y restaurante con vista a la región y 116 albergues.

Estas estancias cuentan con sala, recámara, comedor, cocina, baño, terraza y un estanque de aguas termales.

Los exteriores presentan formas simples con materiales de la región, techos inclinados, y extensas áreas jardinadas y arboladas.

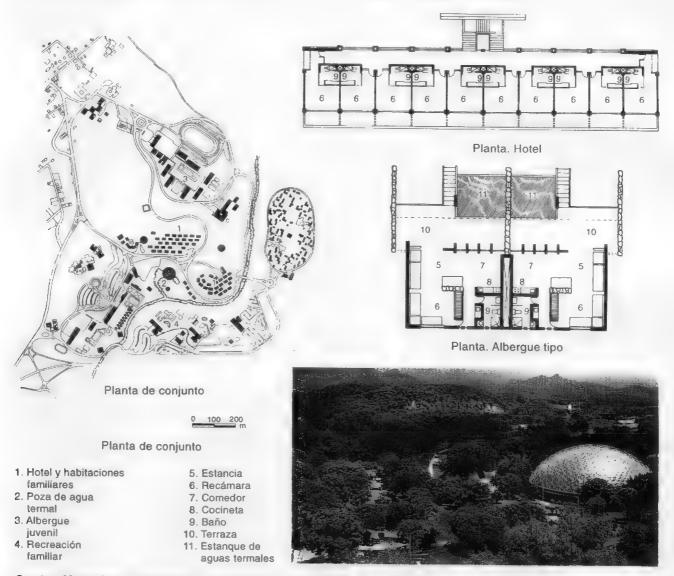

José Luis Ezquerra supo imprimir en el Hotel Las Hadas un sello característico que le valiera reconocimiento internacional dentro del ámbito hotelero y turístico, tuvo como colaborador a Eleazar Zamora Méndez. La obra fue el inicio de una serie de desarrollos urbanísticos en México y el extranjero que aportó un concepto diferente a lo que anteriormente se manejaba.

Este hotel abarca una superficie de 54 000 m<sup>2</sup>; se localiza en la península abrupta de Santiago, sobre la bahía de Las Hadas en la costa del Pacífico, en el estado de Colima. La precaria infraestructura turística del lugar fue transformada enormemente al construirse este hotel lo que hizo que el lugar empezara a figurar como uno de los destinos turísticos más importantes del país. El impacto que causó en sus huéspedes fue el mejor aparato publicitario para la inversión privada realizada, donde cabe mencionar la acertada combinación entre el arquitecto y el inversionista para crear algo diferente, dado su concepto visionario. Por obvias razones, le confirió una gran plusvalía a la zona. Su avance paulatino se llevó a cabo de 1964 a 1974.

Su gran atractivo radica en una combinación de elementos y partido arquitectónico que encuentra sus raíces en las culturas antiguas del mediterráneo, la influencia extranjera en España y, por ende, en el México barroco.

Las diferentes áreas se conectan mediante sinuosas calles, que forman pequeñas plazas, rincones y espacios solitarios que invitan a la reflexión. Su inspiración se encuentra en la tipología de ciudades griegas y del Lejano Oriente. Su formación tipo pueblo, también recuerda la traza de Comala (pueblo blanco de América en Colima) y de la arquitectura costeña. Esta extraña mezcla, en lugar de resultar una expresión históricista y ecléctica, dió como resultado una arquitectura simbolista y con unidad.

Las construcciones presentan arcos en ventanas y puertas; cúpulas de diseños singulares; y torres, todo con acabado de mortero de cemento pulido y pintado de blanco, con aristas redondeadas. Los elementos fantasiosos expresan un surrealismo arquitectónico que ofrecen al huésped un descanso al alejarlo de la vida cotidiana, fuera de la influencia racional, dejándolo llevar por su imaginación. Esta manifestación estilística se ha catalogado como lejanista.

De la apreciación en conjunto destacan 10 torres que sirven de remate a las plazas y calles del proyecto como elementos escultóricos, además de tener un sentido simbólico cada una de ellas. La más
importante es la Torre del Agua debido a su localización en una cima que domina dos bahías, muy vistosas desde diferentes ángulos. La torre está formada
por un cuerpo principal cónico y una escalera espiral
que la rodea. En su interior alberga 500 000 litros de
agua que abastece al conjunto. Los otros hitos, son:
Torre del Sol (homenaje a la luz diurna), Torre de la
Luna (luz nocturna), Torre de los Pájaros (aves del
cielo). Torre de la Luz (luz artificial). Torre de la

Campana (sonido), Torre de la Mina (minas de estaño), Torre del Aire (a los vientos), Torre de Santiago (homenaje al apóstol Santiago), y Torre Trajana (dedicada al emperador Trajano).

Tiene una capacidad de 127 cuartos tipo y 77 suites de diferentes categorías. El espacio interior de las suites es rico en variedad, debido a elementos como la terraza de acceso, la planta circular de la recámara con nichos alrededor, la cúpula que techa el espacio, etc. Su diseño interior fue obra de diversos decoradores internacionales, en coordinación con el arquitecto. Su mobiliario sencillo transmitía un gusto por lo refinado y fresco; está laqueado en tonos brillantes que constrastan con el blanco de los muros y techos. Por secciones se aplicaron los detalles de color para que el visitante pudiera orientarse fácilmente.

Las terrazas ofrecen un atractivo punto de vista hacia el entorno. En su trazo se aprecian diseños orgánicos que se adaptan a las características topográficas del terreno, ambientado con vegetación atractiva y un diseño de piso variado.

Cuenta con tres restaurantes con sus respectivos bares, diseñados cada uno para ambientes diferentes. Legaspi es el restaurante bar, tiene connotaciones orientales con referencia a las hazañas filipinas. La cafetería Las Piñas tiene un ambiente más informal; su terraza da hacia la playa y a la alberca. El restaurante El Terral ofrece una vista panorámica del conjunto.


Su gran piscina posee dos millones de metros cúbicos. Cuenta con un puente colgante, vegetación tropical y un bar en la parte central, rodeado de rocas y cascadas.

La distribución por áreas de los 54	000 m <sup>2</sup> del
terreno es la siguiente:	(m <sup>2</sup> )
Jardines	19 000
Callejas, calles y estacionamiento	11 000
Areas construidas	24 000
de las cuales se contemplan:	
Habitaciones	14 000
Circulaciones a cubierto	2 000
Servicios (convenciones,	
tiendas, cocinas, etc.)	8 000

Entre los materiales principales utilizados en el hotel figuran los pisos interiores de mármol blanco pulido de Carrará y Guatemala; terrazas con pisos de lajas de piedra guinda procedente de San Luis Potosí. Las ventanas se fabricaron con maderas desflemadas de Paraguay terminadas en blanco mate, pequeñas puertas y ventanas de fibra de poliéster. Presenta además varias figuras simbólicas trabajadas en cantera, de referencia heráldica, religiosa o decorativa, como se aprecia en las gárgolas, esculturas aisladas y fuentes.

Todo lo anterior expuesto hace que, desde el mar, el conjunto se aprecie como una montaña de torres y cúpulas que se ordenan en líneas ondulantes. Su composición consideró una adaptación al paisaje y la naturaleza.

Cabe mencionar que su propuesta formal ha sido objeto de réplicas en diferentes partes del mundo

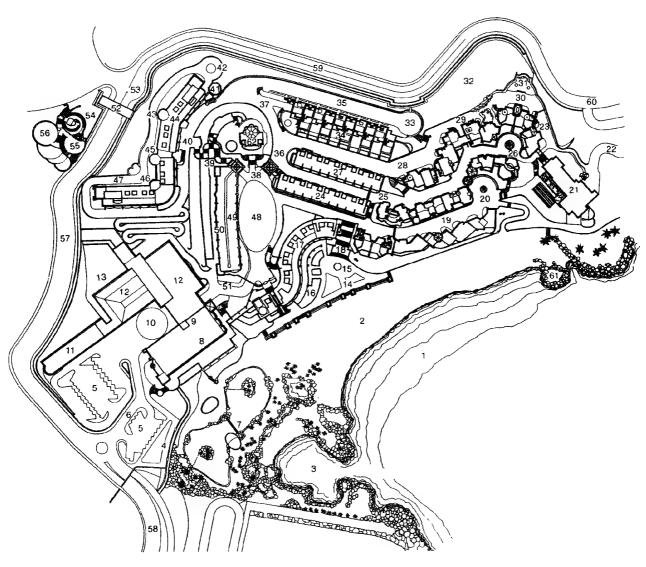

Planta de conjunto

- 1. Bahía de las Hadas
- 2. Playa de las Hadas
- 3. Piscina natural el Atolón de los Delfines
- Paseo de los Baluartes
- 5. Estacionamiento
- 6. Lago de la Paz
- 7. Bar-piscina La Palma
- 8. Salón de convenciones Legaspi
- 9. Bar Legaspi
- 10. Plaza de Don Atenor
- 11. Equipos
- 12. Servicios
- 13. Patio de servicio
- 14. Paseo de Don Simón
- 15. Plaza de Don Simón


- 16. Jardines
- 17. Primera sección Palomas
- 18. Paseo de la Plata
- 19. Calleja de las Palomas
- 20. Plaza de Santiago
- 21. Restaurant-bar El Terral
- 22. Cuesta del Terral
- 23. Callejón de los vientos
- 24. Segunda sección Pegasos
- 25. Calleja de Santa Beatriz
- 26. Plaza de Luzmila
- 27. Tercera sección Sirenas
- Calleja de María Cristina
- 29. Callejón de los Duendes

- 30. Torre Trajana
- 31. Plaza Trajano
- 32. Jardines del Emperador
- 33. Plaza de Doña Graciela
- 34. Cuarta sección Delfines
- 35. Paseo de María Isabel
- 36. Suite torre de
- la Luna 37. Curva de los
- Franciscanos 38. Torre de la Campaña
- 39. Paseo de los cuatro Leones
- 40. Paseo de Diana y Minnie
- 41. Torre de la Luz 42. Plaza de Don René


- 43. Torre de la Mina
- 44. Quinta sección Caracoles
- 45. Torre del Estaño
- 46. Torre de los Pájaros
- 47. Calleja de Don René
- 48. Plaza de Doña Albina
- 48. Plaza de Dona A
   49. Sexta sección
- 50. Edificio Doña Albina
- 51. Rincón del Perro que Sueña
- 52. Los Arcos
- 53. Acceso al club
- 54. Torre del agua
- 55. Bar Torre del Agua
- 56. Boite, Torre del Agua (discoteca)
- 57. Cuesta Vista Hermosa
- 58. Cuesta La Marina
- 59. Avenida Vista Hermosa
- 60. Entrada al Club de golf
- 61. Isla de los Doblones
- 62. Suite Basilea 2000

Las Hadas. José Luis Ezquerra de la Colina; colaborador: Eleazar Zamora Méndez. Manzanillo, Colima, México, 1964-1974.


458

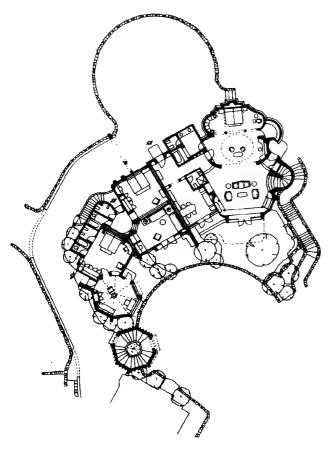


Planta de la sección Pegasos

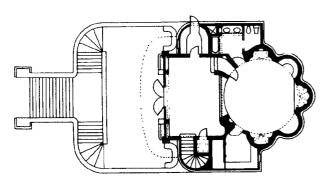


Planta de la suite Basilea 2000

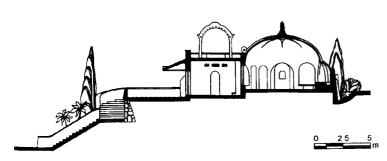

Corte de la suite basilea 2000

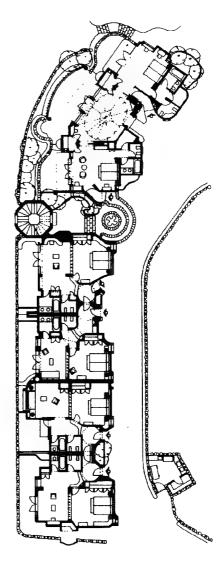

Planta de la sección Pegasos

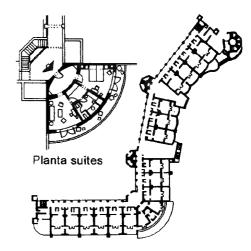

Planta de la sección Caracoles

Las Hadas. José Luis Ezquerra de la Colina; colaborador: Eleazar Zamora Méndez. Manzanillo, Colima,














Las Hadas. José Luis Ezquerra de la Colina; colaborador: Eleazar Zamora Méndez. Manzanillo Colima. México 1964-1974

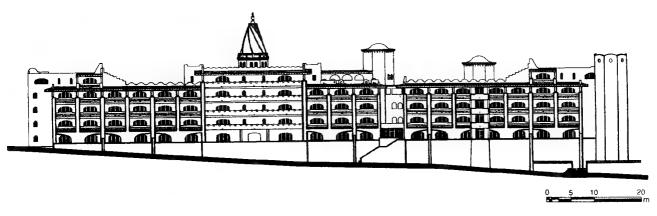

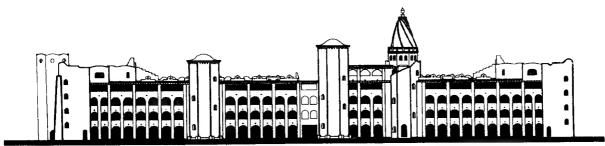

Fachadas edificio de la sección Caracoles

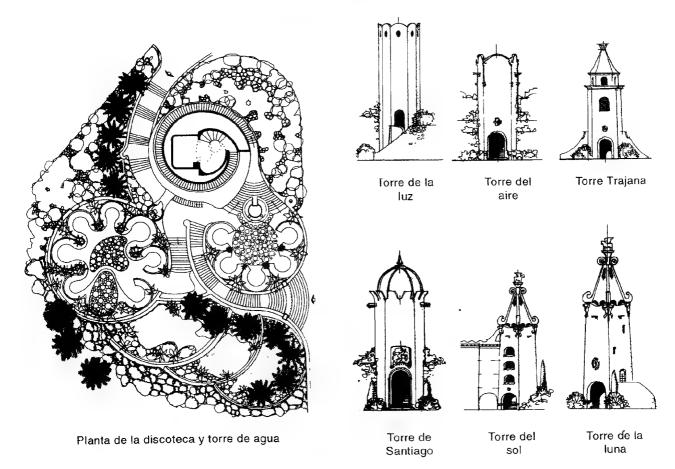

Las Hadas. José Luis Ezquerra de la Colina; colaborador: Eleazar Zamora Méndez. Manzanillo, Colima,

461

El Hotel Camino Real en la Ciudad de México señaló el final de una etapa y el principio de otra en la historia del desarrollo arquitectónico de diseño de hoteles (1967). La necesidad era en parte dotar a la ciudad de un hotel propio para hospedar a turistas que vendrían a la celebración de 1968.

*Ricardo Legorreta*, en lugar de ocupar el terreno de 30 000 m<sup>2</sup> con un edificio alto, diseñó un partido horizontal con cuartos en talud.

Los muros se construyeron con ladrillo, considerando las condiciones antisísmicas que debían tener para construirse en la ciudad.

El programa se organizó en torno a patios interiores y jardines, lo cual otorgó a los cuartos, separados del área pública, intimidad y recogimiento único dentro de un entorno urbano, semejante a los monasterios tradicionales. Altos cuerpos cilíndricos tapan las visuales hacia el entorno urbano, creando juegos escultóricos.


El acceso es una gran celosía color rosa saturado, obra de Mathias Goeritz, y un estanque redondo con agua en constante y agresivo movimiento, formando olas, semejando el mar, idea reforzada por el color verdoso del líquido. En la noche, la fuente cambia a un estado de quietud, con salidas de agua en el perímetro.

El manejo del espacio es una gran aportación ya que se contemplan grandes áreas abiertas en zonas públicas, lo que constituye el verdadero lujo del partido, sin repercutir directamente en la construcción.


El aparente desconcierto que se presenta en la sucesión de espacios responde a una búsqueda de misterio al poner los espacios públicos juntos, separados por amplias escalinatas y cambios en el recorrido, para generar sorpresas. Incluso, mediante el desconcierto y la sensación de perderse, se conoce y aprecia el hotel.

Se colocaron piezas de arte contemporáneas (mural de Goeritz, escultura de Alexander Calder, mural de Tamayo, etcétera.) para identificar estos sitios y crear remates visuales interesantes. El diseño interior llega a un nivel minimalista donde la arquitectura se sobrepone al ofrecer largos espacios creados por muros con aplanado de mezcla, pisos de madera y losetas de cerámica.


A diferencia de los tradicionales pasillos de los hoteles comunes, los de este edificio cuentan con luz natural proveniente de sitios estratégicos. La ambientación interior se complementa con piezas de arte antiguo, a manera de amplios corredores de galerías, para hacer más placentero el recorrido de los huéspedes hacia las zonas públicas.

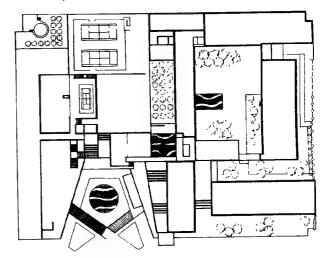


Planta de conjunto

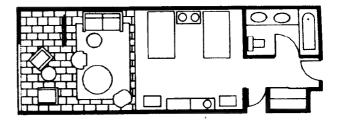


Planta. Habitación tipo

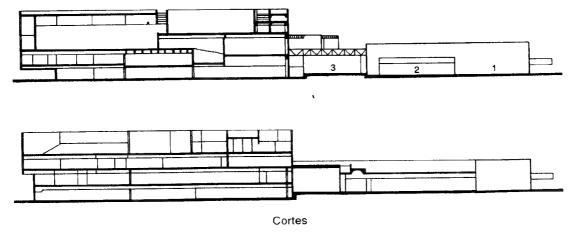

Camino Real. Ricardo Legorreta. Bosque de chapultepec, México D. F. 1967.

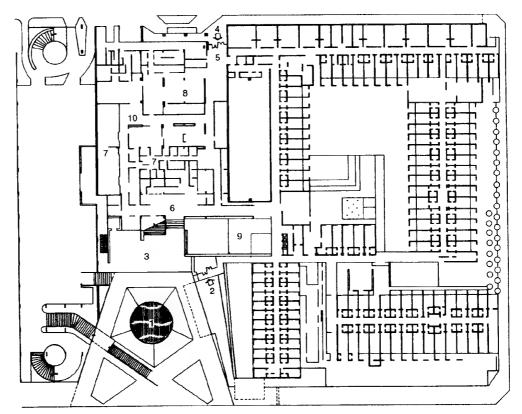

Planta baja

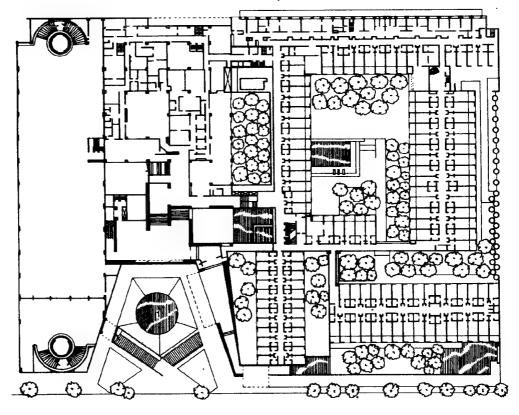

Planta alta


Fuente
 Acceso
 principal

- 3. Vestíbulo
- 4. Acceso
- 5. Vestíbulo posterior

6. Recepción7. Comercios

8. Café

Camino Real Ricardo Legorreta Rosque de chanultenec México D. F. 1967.

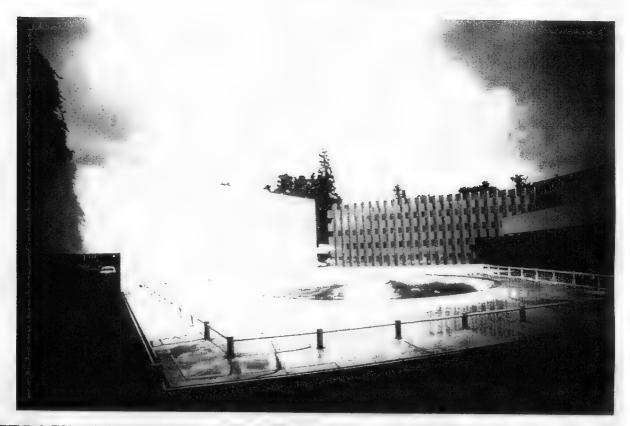









Camino Real. Ricardo Legorreta. Bosque de chapultepec, México D. F. 1967.

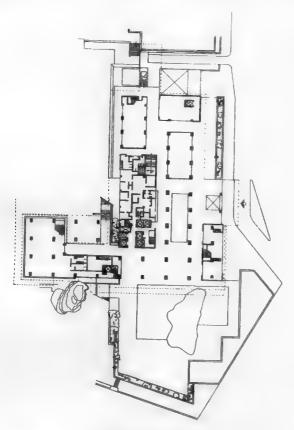

Planta del Lobby

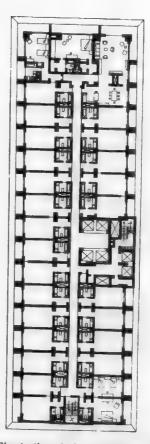


Planta tipo de habitaciones



Condesa del Mar. Mario Pani Darqui; colaborador: Mario Pani Linaae. Acapulco, Guerrero, México. 1970.



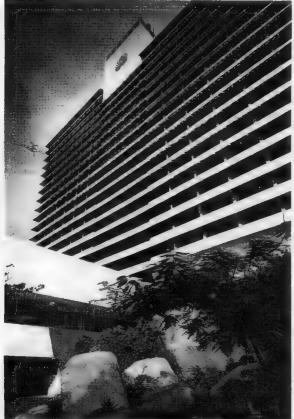



Condesa del Mar. Mario Pani Darqui; colaborador: Mario Pani Linaae. Acapulco, Guerrero, México. 1970.

La ampliación y remodelación del *Hotel Emporio* fue realizada por *Juan José Díaz Infante* en colaboración con Reynaldo Salazar Lazcano, en la que integra estructura, decoratividad y funcionalidad. Es un edificio de catorce niveles. Sobresale la aplicación del plástico en diferentes presentaciones como principal material en la construcción de módulos interiores y exteriores. De esta manera se adelantó a su época en la incorporación de estos sistemas constructivos.

Dueña de un diseño llamativo, se montó la fachada principal. Esta consiste en dos módulos ensamblados: el primero está hecho de resina poliéster reforzada con fibra de vidrio que forman pantallas cónicas y otorgan gran iluminación al interior de los cuartos, y el segundo con forma de estrella realizados con acrílico transparente e instalación de luz por dentro para que el frente del hotel permanezca iluminado en las noches.

Los baños son muy ligeros y aprovechan el espacio interior al estar diseñados totalmente con resina poliéster y reforzados con fibra de vidrio, este elemento ocupa un lugar muy importante dentro de las habitaciones.

En cuanto a los sistemas de comunicación, se ubicó un panel de control (también de resina poliéster)

junto a las camas que integra los controles de teléfono, reloj, temperatura, radio y otros elementos propios para el adecuado funcionamiento del cuarto. En la administración del hotel, se diseñó un escritorio circular cuya cubierta y silla sugieren lineas aerodinámicas futuristas, complementadas con un panel posterior de control de llaves, mensajes y hora internacional.


Láminas de acrílico con remates de resina poliéster y refuerzo de fibra de vidrio revisten los muros. Para evitar los ruidos de los pasillos hacia las habitaciones, las puertas tienen un alma de espuma rígida de poliuretano y exterior de láminas, que funcionan como barrera acústica. Los plafones se revistieron con tapiz vinílico estriado; y la alfrombra es de fibras acrílicas.


La estructura del edificio consta de una cimentación que combina pilotes y cascarones invertidos con contratrabes de concreto armado. Se emplearon columnas y trabes de concreto armado y columnas de acero intermedias. Tiene losas nervadas con bloques.


Los muros divisorios son prefabricados hechos de concreto aligerado.



Emporio (ampliación y remodelación). Juan José Díaz Infante; colaborador: Reynaldo Salazar Lazcano. México D. F. 1972.

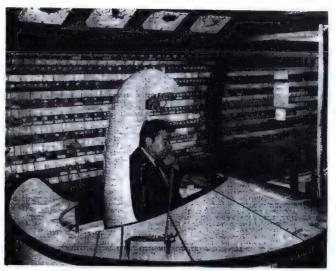

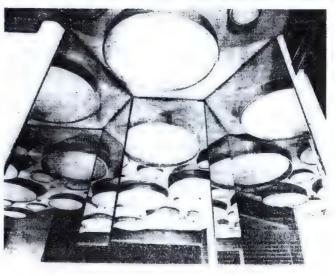

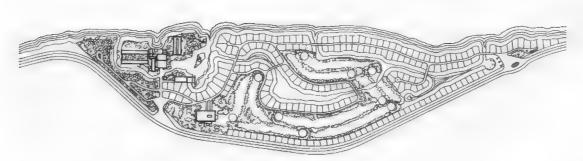

Planta de conjunto





El Presidente Cozumel. Juan Sordo Madaleno, José Wiechers. Cancún, Quintana Roo, México. 1973-1974.



El Presidente Cancún. Juan Sordo Madaleno, José Wiechers. Cancún, Quintana Roo, México. 1973-1974.

En Mazatlán, puerto pesquero en el estado de Sinaloa (México), se encuentra el *Hotel El Cid Playa* realizado por *Imanol Ordorika*, en el que colaboro Carlos A. Izquierdo. El diseño cuenta con un campo de Golf, cuyos primeros 9 hoyos se terminaron en 1971 y la segunda fase abarcó los 18 hoyos terminada en 1973. El fraccionamiento dentro del campo ubica 1000 lotes residenciales, donde se han planeado unidades unifamiliares y condominales; estas últimas dispuestas en las puntas del terreno.

En la etapa terminal se construyó también una marina y una importante zona residencial. El conjunto también tiene diez canchas de tenis, alberca, squasch, gimnasio y todos los servicios de un club de golf y tenis con lagos y ríos artificiales. En una etapa posterior de 1974, se concluyó el hotel Cid Golf de 120 habitaciones y la zona denominada Cid Playa, que consta de 450 cuartos y se terminó en 1981. Estas dos áreas se comunican por medio de un puente que permite relacionar las otras funciones, como bares, restaurantes, cafeterías, albercas e instalaciones recreativas.

El nuevo Cid Resort se desplanta sobre un terreno de 16059 m² arquitectónicamente, se desarrolla en tres cuerpos; el primero en sentido transversal, próximos a la calle de acceso de 16 pisos donde se ubicaron la entrada principal, las áreas públicas, lobbys, restaurantes, bares, tiendas y oficinas administrativas, así como los servicios generales del hotel. Los dos cuerpos restantes están localizados en sentido longitudinal, separados entre sí por espacios abiertos de uso recreativo y de tendencia horizontal, alcanzan cuatro niveles y están destinados también para habitaciones. el conjunto de volúmenes se remató con una torre de 13 pisos donde se situán 204 cuartos todos con vista al mar.

Las áreas exteriores combinan jardines y enriquecen las visuales del conjunto. La alberca de aproximadamente 3000 m<sup>2</sup> se desarrolla en forma orgánica simulando una laguna que se integra al edificio. En esta zona se ubica el bar-restaurante, área de comedor sombreado por palmeras con una espectacular vista al pacífico.


La estructura de los edificios es de concreto reforzado colado en sitio; los edificios más bajos se realizaron con ladrillos y losas de entrepiso de concreto reforzado. Los materiales y acabados son de gran sencillez y de la región, como la conchilla de mar que se mezcló con concreto generando un alto grado de dureza y conservación y así se resuelve color de tono acre claro y las diferenes texturas generalmente pintadas de color blanco.









El Cid Playa. Imanol Ordorika; colaborador: Carlos A. Izquierdo. Mazatlán, Sinaloa, México. 1974-1982.

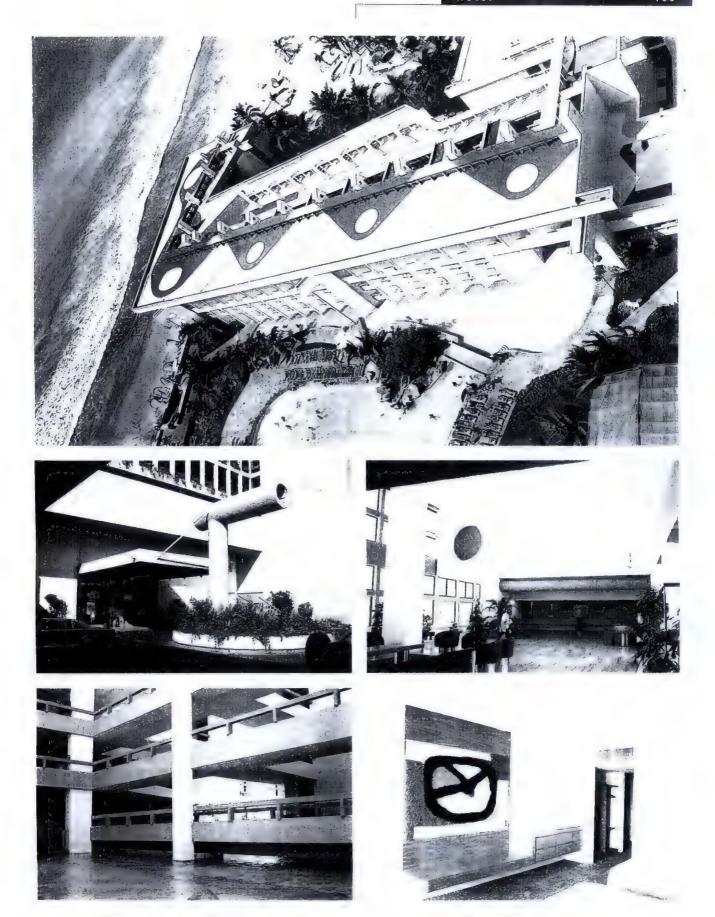


El Cid Playa. Imanol Ordorika; colaborador: Carlos A. Izquierdo. Mazatlán, Sinaloa, México. 1974-1982.

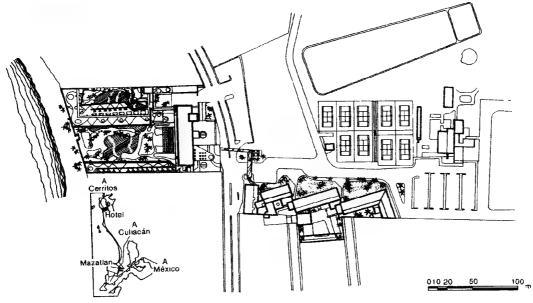


Planta de conjunto

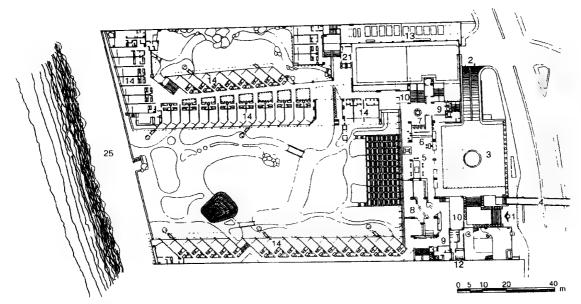


Planta de acceso

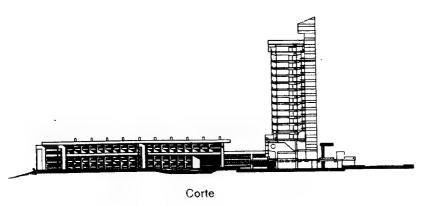

- Acceso principal
   Acceso y salida
   de vehículos
- 3. Plaza de vehículos
- 4. Puente de comunicación
- 5. Vestíbulo principal
- 6. Recepción
- 7. Caja 8. Lobby bar
- 9. Vestibulo
- 10. Locales comerciales
- 11. Discoteca
- 12. Sanitarios
- 13. Casa de máquinas
- 14. Habitaciones

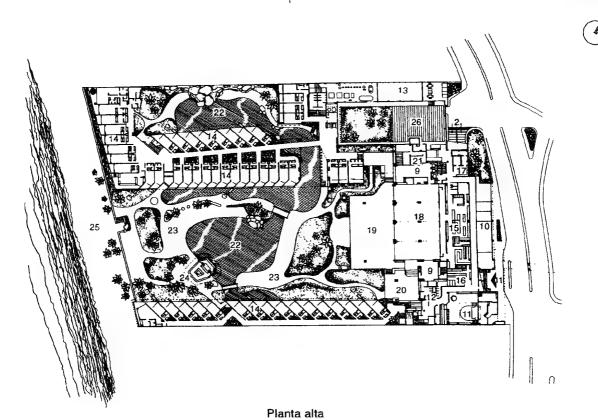



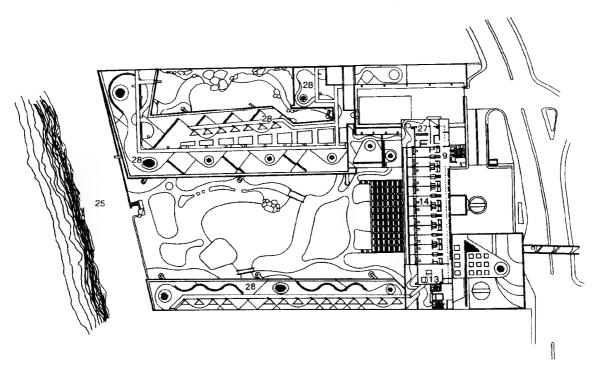

Planta. Tipo de torres y azoteas

- 15. Cocina16. Servicio a cuartos17. Cámaras
- frigoríficas
- 18. Comedor banquetes
- 19. Terraza comedor 20. Cafetería
- 21. Ropería

- 22. Alberca
- 23. Asoleaderos 24. Bar palapa 25. Playa
- 26. Patio de
- maniobras 27. Conmutador telefónico
- 28. Azotea










Camino Real Cancún, Ricardo Legorreta. Cancún, Quintana Roo, México. 1975.

tel 473





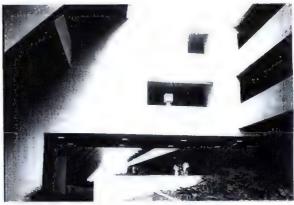






Camino Real Cancún. Ricardo Legorreta. Cancún, Quintana Roo, México. 1975.


El Hotel Camino Real Cancún se localiza dentro de una superficie donde el 70% del terreno era agua. Fue un hito en la urbanización de la punta del conjunto.

La obra estuvo a cargo de *Ricardo Legorreta*. El conjunto cuenta con áreas públicas formadas por el *lobby-bar* y el *pool-bar*, restaurantes, terraza en el *lagoon*, ligadas a un edificio privado donde se encuentran las habitaciones, etc.

La fachada del edificio tiene forma de talud. En lo general el conjunto se solucionó en forma horizontal.

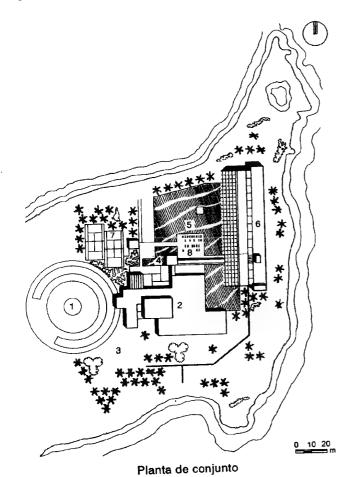


Planta tipo de habitaciones

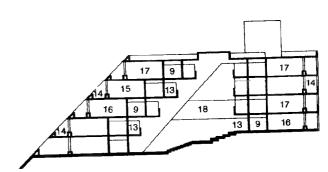

Corte transversal. Habitaciónes

- 1. Plaza de acceso
- 2. Zonas públicas
- 3. Estacionamiento
- 4. Alberca
- 5. Laguna
- 6. Zona de habitaciones
- 7. Canchas deportivas
- 8. Asoleadero
- 9. Baño

- 10. Armario
- 11. Habitación tipo A-1
- 12. Habitación tipo A-2
- 13. Pasillo
- 14. Terraza
- 15. Habitación tipo A
- 16. Recámaras
- 17. Habitación tipo B
- 18. Puente

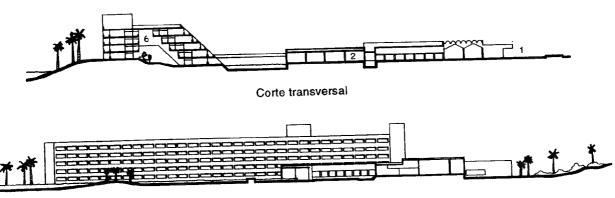

La Ciudad de México requería a mediados de la década de los años setenta incrementar su capacidad hotelera. Es por ello que se construyó el *Hotel Presidente Chapultepec* (México D. F., 1976-1977), el cual rápidamente se convirtió en un hito de referencia urbana dentro de una de las zonas más importantes de la ciudad.

Se localiza en un terreno que posee 5 600 m<sup>2</sup>, con frente principal sobre Paseo de la Reforma y fachada posterior hacia la avenida Campos Elíseos. Lo reducido del predio para un hotel de esta categoría y tamaño, condujo a una solución vertical y a propiciar la vida interior del mismo, aunque aprovechando las calles y vistas.

Juan Sordo Madaleno, en colaboración con José Adolfo Wiechers, concibieron el hotel como una torre que sobresale en su entorno debido a su altura de 40 pisos. Este partido resalta desde su concepción estructural en concreto por ser de las más altas del mundo en ese material.

Se orientaron las fachadas hacia las calles principales. La fachada principal goza de una vista muy atractiva hacia el Bosque de Chapultepec. Esta cercanía con el bosque y con espacios de atracción cultural (museos, galerías, zoológico, etc.) propicia una ocupación turística importante. En su forma, se resaltó la esbeltez mediante una entre calle que se advierte a todo lo alto de las fachadas laterales, que simulan dividir el edificio en dos cuerpos delgados, y darle más verticalidad al hotel. En la base de este cuerpo se proyectó otro de menores dimensiones donde se distribuyó todo el área pública y administrativa. El exterior es muy congruente con la disposición de las habitaciones y la estructura, como se acusa en las ventanas.

El estacionamiento se construyó en 5 niveles de sótano, los cuales albergan 500 cajones, que también da servicio al público. La ubicación de los núcleos de elevadores y escaleras permite una rápida comunicación con los pisos superiores.

En la planta baja, cuenta con dos accesos, ubicados en cada una de las calles, de forma tal que se localizan opuestos uno de otro, lo cual permite una gran flexibilidad para recibir, por ambos lados, huéspedes que llegan en coche, taxi, o grandes convenciones en autobuses; las vialidades peatonales de las vehiculares se encuentran bien diferenciadas. Las entradas están protegidas y enfatizadas mediante pórticos en voladizo.

El vestíbulo principal es un amplio espacio piramidal (5 pisos de altura) que remata con un tragaluz. El sitio aloja un gran mostrador y cómodas salas de espera. La presencia escultórica estuvo a cargo de Angela Gurría, con una obra característica de su estilo que ambienta el interior.

En el nivel de la calle y primer piso se ubicaron servicios de alimentación, tanto para los huéspedes, como para los visitantes. Una amplia gama de cafeterías, restaurantes y bares proporcionan diferentes alternativas y ambientes. Sus capacidades son las siguientes: cafetería para 160 comensales; grill para 150; restaurante de especialidades con 110 asientos; bar mexicano para 250; y lobby bar para 120. Estas diferentes áreas se comunican mediante amplias escalinatas que unen medios niveles. Especialmente el lobby bar tiene una ambientación dinámica, dada por la integración de diferentes tipos de música viva (folklórica, clásica, jazz, etc.), generando actividad e invitando al público para consumir en él. Los diferentes niveles se aprecian mediante el manejo de espacios a diferentes alturas. Gruesos muretes funcionan como barandales, dándole un carácter al interior muy particular.

Se incluyó en el programa una discoteca con capacidad para 300 personas.

Su funcionamiento requería salones de banquetes, por lo que se doto al edificio de un gran salón para 1 200 individuos; foyer para 450; salón terraza para 312 personas; y tres salones más pequeños con cupo para 60 personas cada uno.

Como servicios al visitante, se previeron locales para salón de belleza, peluquería, servicio médico, niñeras, taquigrafía, lavandería y tintorería.


Para giros comerciales se dispusieron espacios para boutiques, renta de automóviles, librería y artesanias, y líneas aéreas. Su ubicación permite un fácil acceso por parte de los clientes y del público en general.

La habitación tipo tiene una importancia capital sobre el proyecto, reflejándose su solución en el partido estructural. Se proyectó para que cumpliera adecuadamente con las necesidades tanto del turista como del hombre de negocios. Cuenta con 753 cuartos, 25 de los cuales son suites de lujo y una presidencial (ubicadas en los últimos tres niveles) Sus dimensiones son amplias, permitiendo alojar a los huéspedes cómodamente. Al separar el lavabo del inodoro y regadera, permite una utilización múltiple. Se planeó una ocupación máxima de tres personas por cuarto.

Los señalamientos se cuidaron para lograr un diseño integral, el cual estuvo a cargo de Lance Wyman. La imagen principal elegida, para estar acorde con el significado prehispánico del Bosque de Chapultepec, que significa Cerro del chapulín, es precisamente una abstracción geométrica de este pequeño insecto, la cual se colocó en el remate del edificio en forma realzada, y se colocó una escultura del mismo hecha en piedra en el acceso de Campos Elíseos. Cabe mencionar que algunos criterios en cuanto a selección de materiales interiores fue obra de diseñadores internacionales.

Dentro de sus instalaciones se equipó al edificio con aire acondicionado, plantas de emergencia, sistemas hidroneumático, y calderas.


Originalmente, se contempló una ampliación futura dada por una torre de suites en condominio, ligada al conjunto original mediante la zona de restaurantes y comercios en un terreno aledaño al hotel, aunque no se llevó a cabo.

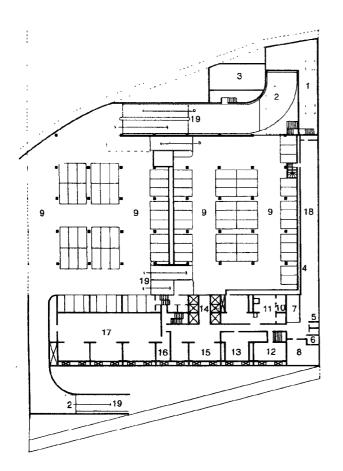

21 22 20 25 22 22 33

Planta sótano quinto nivel estacionamiento, discoteca almacén y maletas

Planta sexto nivel (N+-0.00) lobby bar

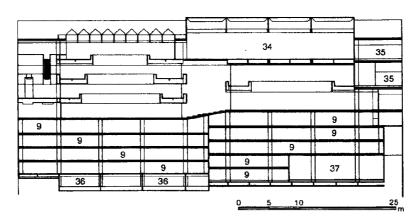


Corte del cuerpo bajo

- 1. Subestación
- 2. Baja al estacionamiento
- 3. Tanque de combustible
- 4. Banda de maletas
- 5. Sanitario
- 6. Cajero general
- 7. Montacargas
- 8. Cuarto de inyección de aire a la lavandería
- 9. Estacionamiento

- 10. Elevadores
- 11. Maletas
- 12. Almacén de papelería y microfilmado 13. Basura
- 14. Foso
- 15. Almacén del restaurante
- 16. Area para bar
- 17. Discoteca
- 18. Oficina de contabilidad

- 19. Rampa
- 20. Andén de servicio
- 21. Acceso principal
- 22. Local comercial
- 23. Vestíbulo principal
- 24. Recepción
- 25. Lobby
- 26. Recepción de mercancía
- 27. Salida
- 28. Guardado temporal de maletas

- 29. Circuito cerrado de T.V.
- 30. Sanitario para
- hombres 31. Sanitario para
- mujeres
- 32. Jardinera 33. Vacio discoteca
- 34. Salón de fiestas
- 35. Cocina 36. Cisterna
- 37. Casa de máquinas

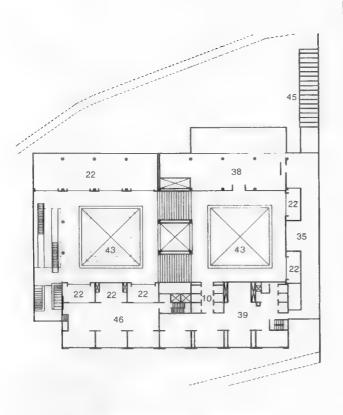

Planta de comercio y restaurante

- 45. Pérgolas
- 46. Restaurante de especialidades
- 47. Almacén
- 48. Máquina de hielo
- 49. Barra de servicio 50. Pescadería
- 51. Cámara de congelación
- 52. Cámara de refrigeración
- 53. Oficina de banquetes

## 53 () 52 5

## Planta salón de fiestas y oficinas

- 54. Bodega 55. Salón privado
- 56. Oficinas
- 57. Despacho
- 58. Sala de juntas

63


59. Director60. Escaleras eléctricas

35


- 61. Comedores privados 62. Guardarropa
- 63. Marquesina





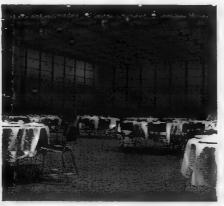

Presidente Chapultepec. Juan Sordo Madaleno, José Adolfo Wiechers. México D. F. 1976-1977.

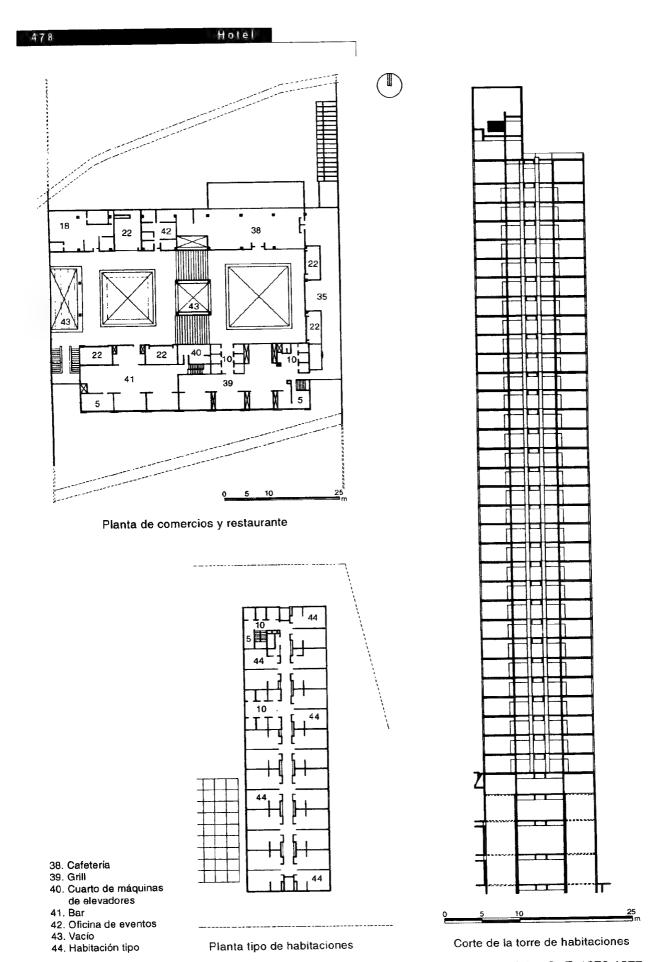


Debido a la carencia de albergues en las zonas arqueológicas más importantes de México y la necesidad de dar alojamiento a turismo extranjero o nacional más sensible y culto, se planteó el Hotel de cobá, se caracteriza por que esta integrado por una serie de Villas Arqueológicas, equipadas con biblioteca y lugares de conferencias, donde los usuarios pudieran obtener más información sobre la región. Los interiores deberían estar decorados por piezas originales, con lo que se convertirían en un albergue museo.

El proyecto, impulsado por Fonatur, encomendó el diseño a Fernando Barbará Zetina y se invitó a participar a José Luis Ezquerra de la Colina. Estos centros se construyeron en varias regiones, como Chichén Itza y Uxmal (Yucatán), Cobá (Quintana Roo), Teotihuacan (Estado de México), Cholula (Puebla).

Algunos proyectos no se terminaron por el cambio de gobierno. La obra se debía terminar antes del sexenio, pero por el reducido tiempo se optó por los elementos prefabricados con modelos adaptados al clima, topografía y contexto. Los diseños eran muy adaptables; variaban entre techumbres planas o inclinadas y huecos que permitieran aire acondicionado. Los sistemas de construcción fueron modulares y de vigueta y bovedilla.

La empresa del Club Mediterranée operó las villas y se pidió que los acabados fueran más sensibles: esquinas boleadas, arcos, nichos, jambas y dinteles.

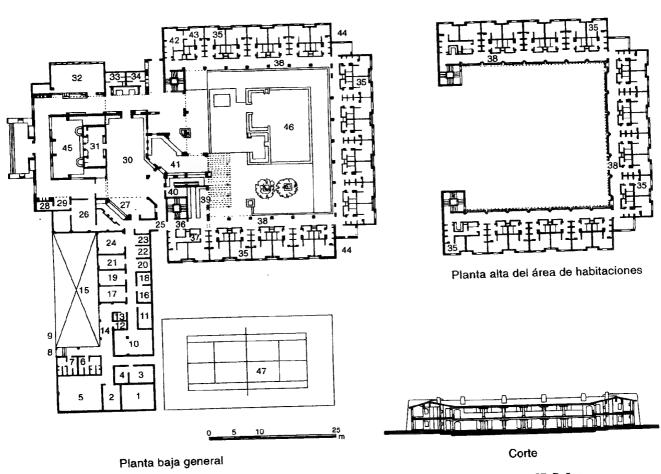


- 1. Subestación
- 2. Taller
- 3. Almacén
- 4. Lavandería
- 5. Cuarto de máquinas
- 6. Vestidores mujeres
- 7. Vestidores hombres
- 8. Acceso de personal 9. Acceso de camiones
- 10. Bodega
- 11. Comedor empleados
- 12. Basura

- 13 Control
- 14. Andén
- 15. Patio de servicio
- 16. Cuarto frío
- 17. Cuarto frío legumbres
- 18. Cuarto de congelación
- 19. Lavado de ollas
- 20. Pastelería
- 21. Cocina fría
- 22. Lavado de loza
- 23. Café
- 24. Cocina caliente

- 25. Rampa
- 26. Oficina
- 27. Buffet
- 28. Central telefónica y sonido
- 29. Recepción
- 30. Comedor
- 31. Boutique
- 32. Biblioteca
- 33. Sanitarios mujeres
- 34. Sanitarios hombres 35. Habitaciones
- 36. Ropería

- 37. Baños
- 38. Circulación a cubierto
- 39. Comida típica
- 40. Barra
- 41. Bar
- 42. Estancia-comedor
- 43. Jefe de villa
- 44. Posible ampliación terraza
- 45. Patio
- 46. Alberca
- 47. Cancha de tenis

Villas Arqueológicas. Hotel de cobá. Fernando Bárbara Zetina, José Luis Ezquerra de la Colina. Cobá, Quintana Roo, México. 1977.

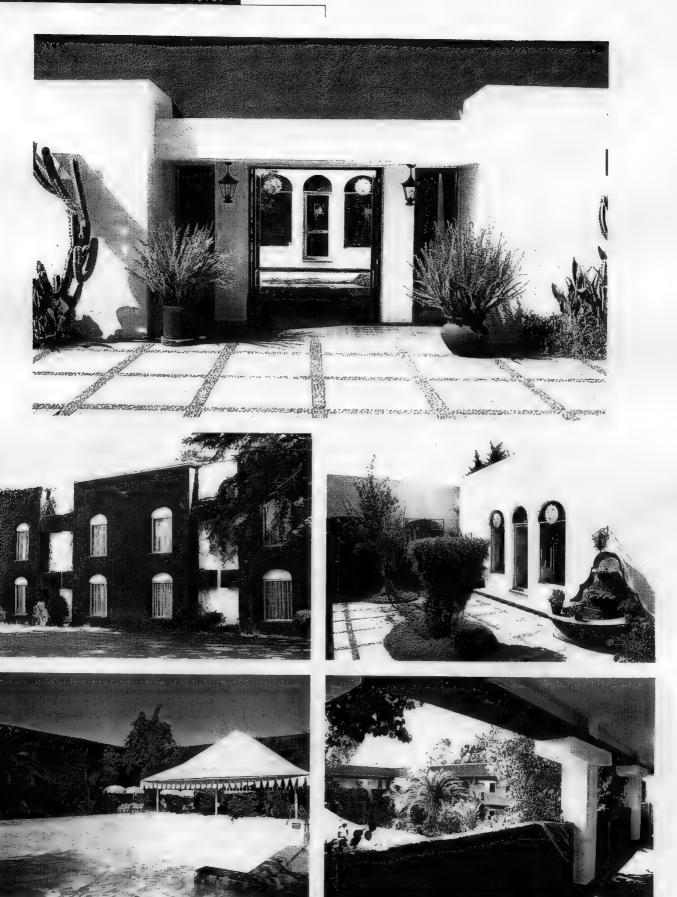

Villas Arqueológicas, Hotel de cobá. Fernando Bárbara Zetina, José Luis Ezquerra de la Colina. Cobá, Quintana Roo, México. 1977.

El consorcio operativo Maeva-Club Mediterranée decidió crear un conjunto basado en villas para solventar la demanda vacacional de las familias mexicanas. Se consideró un promedio de entre 4 y 5 hijos. El propietario fue el grupo Casolar de Monterrey.

José Luis Ezquerra de la Colina, en sociedad con Eleazar Zamora Méndez y Jean Claude Gallibert, fueron los proyectistas del Hotel Club Maeva (1977-1979), ubicado en Manzanillo (Colima), frente a la bahía de Santiago, aprovechando el detonador turístico de Las Hadas, del mismo Ezquerra. La temperatura que oscila entre los 20 y 28° C promedio en el año fue un factor benéfico para su localización. Es importante hacer mención que su concepto, aunque existían dos antecedentes de la misma cadena en otros países, no se había intentado en México.

Consta de 1 001 villas de dimensiones mínimas cómodas para que una familia pueda contar con los elementos necesarios para su estancia. Se diseñaron 4 diferentes modelos de villas agrupadas en pequeños conjuntos, formando barrios. La volumetría se basa en grandes cubos. En el interior, las camas se disponen en alcobas abiertas, a las cuales se accede mediante escalerillas de proporciones fuera del racionalismo, cuya intención es la de invitar sobretodo a los niños a dormir ahí.


La inspiración formal se basa en la arquitectura islámica marroquí. El lenguaje mudejar se aprecia en las villas, recordando la influencia hacia España y de ésta hacia México, sobre todo en el período barroco.


El programa integral del concepto hotelero comprende: escuela de veleo, esqui, 20 canchas de tenis, volibol, mini-estadio de atletismo, tiro con arco, yoga, taller de artesanías, etc. Para jóvenes de 13 a 17 años se planeó una escuela de veleo, y para los menores de 12 años, un mini-club recreativo.

Dentro de las instalaciones recreativas, cuenta con una alberca de 1 500 m² y discoteca. Tiene restaurantes y bares. Dentro de la composición, al centro de la villa se construyeron las oficinas, tiendas y los servicios de cafetería y restaurantes. Un peque-

no supermercado localizado en esta sección abastece a los huéspedes de alimentos, ya que la solución tipo de cada unidad independiente tiene cocina.

La aplicación del color recuerda las costas mediterráneas. Los volúmenes se pintaron de blanco, con marcos de ventanas, puertas y algunos remates en azul, concordante con el logotipo de la empresa.

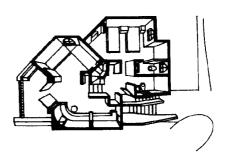

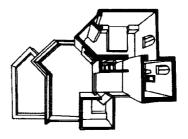


Planta baja y alta de villa tipo



Fachada de dos villas acoladas

Corte de villa tipo

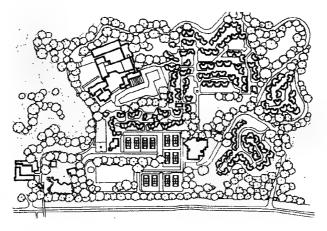

Planta de conjunto

Club Maeva. José Luis Ezquerra de la Colina, Eleazar Zamora Méndez, Jean Claude Gallibert. Calleja de las villas, Manzanillo, Colima, México. 1977-1979.











Club Maeva. José Luis Ezquerra de la Colina, Eleazar Zamora Méndez, Jean Claude Gallibert. Calleja de las villas, Manzanillo, Colima, México. 1977-1979.






Club Maeva. José Luis Ezquerra de la Colina, Eleazar Zamora Méndez, Jean Claude Gallibert. Calleja de las villas, Manzanillo, Colima, México. 1977-1979.

El Hotel Club Mediterranée en Playa Quieta, Ixtapa (Guerrero, México) fue proyectado por José Luis Ezquerra de la Colina en asociación con Jean Claude Gallibert. Este tipo de centros tiene una imagen y bases filosóficas específicas que se adecuan a la cultura de los países donde se establecen. El complejo turístico de 440 habitaciones diseñado con la idea de generar un pueblo, se encuentra sobre

un terreno de aproximadamente un kilómetro de longitud y 250 m de profundidad de pendientes ondulares. Los sistemas de circulación se adaptaron al terreno y a la flora.

La arquitectura sencilla se basó en características costeras locales, como piso de barro y techumbres inclinadas de tejas rojas. Los edificios entre sí se encuentran aislados y cubiertos de vegetación.

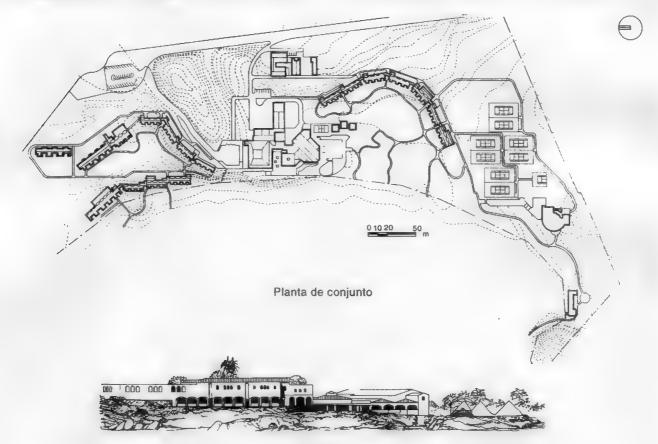

Fachada

Club Mediterranée. José Luis Ezquerra de la Colina, Jean Claude Gallibert. Playa Quieta, Ixtapa, Guerrero. México. 1979.

Con amplia experiencia en el diseño de hoteles para la cadena Westin (Camino Real Ciudad de México y Camino Real Cancún), Ricardo Legorreta, en colaboración con Noé Castro y Gerardo Alonso, realizó el proyecto del Camino Real Ixtapa.

Pero el diseño no empezó desde una solución a un terreno dado, sino que existía un requerimiento del programa que exigía elaborar una torre en un terreno dado, con cuartos dados y especificaciones características (entre ellas, aire acondicionado). La propuesta bajo ese partido era poco factible.

Existió intervención directa por parte del despacho para proponer un sitio mejor, seleccionado por su vista al mar y privilegiado por sus características: un terreno en desnivel que contaba con una playa cuyas características geográficas, la hacían privada. La solución final surgió de una interrelación directa entre la compañía hotelera y el arquitecto; para ofrecer una alternativa diferente en cuanto a tipo de servicio y partido en relación con hoteles convencionales. Además, se abatieron de un 20 a un 25 % los costos del partido anterior.

La fisonomía del edificio se adapta a las características topográficas del sitio, adecuándose a la montaña, a su vegetación; además, se consideraron las orientaciones con respecto a la brisa y la insolación.

El acceso principal cuenta con una fuente central dentro de una rotonda de circulación para vehículos.

Dentro de las grandes aportaciones de este ejemplo hotelero sobresale la solución de las habitaciones, desplantadas en terrazas desfasadas, que se adaptan a la pendiente del terreno, y cuya terraza constituye el techo de la habitación inferior. De esta forma se generan tres espacios dentro del mismo cuarto: el cubierto y cerrado, la habitación misma; la terraza cubierta abierta; y la terraza descubierta. Como un elemento de mobiliario tradicional y sumamente cómodo, se instaló una hamaca para que los huéspedes puedan recostarse y apreciar el entorno.

Las suites poseen el mismo partido, aunque cuentan con más área y tienen una pequeña alberca que se desarrolla a todo lo largo de la misma, en el extremo que da hacia el mar, cuya agua desborda y la perspectiva desde el cuarto semeja que se funde con el océano. Dentro de la alberca se construyeron mesas y asientos forrados de mosaico.

El clima de la costa del Pacífico permite prescindir del aire acondicionado en los espacios públicos, como se aprecia en el predominante uso de los espacios abiertos (*lobby*, bar, recepción, restaurante Los Azulejos, etc.). En su lugar se empleó la ventilación cruzada.


Para tomar el sol y usar albercas con juegos de agua, cascadas y acueductos, se escogió un nivel intermedio entre el acceso principal y el nivel de la playa, zona aislada del resto del hotel. Este solarium cuenta con servicio de bar y comedor. La variedad de piscinas permite que se formen grupos que se recrean con los chorros de agua, escalones por donde resbala agua, y las perspectivas hacia el mar y el horizonte.

Para acceder a la playa desde el cuerpo del hotel también se cuenta con un elevador, volumen manejado como un cuerpo vertical escultórico, armonizando con el mismo partido dado a los elevadores del edificio principal. Se dejó la playa virgen, complementándola con algunos techos de palapa.

Legorreta propuso elementos y conceptos que interpretan el México contemporáneo mediante formas, colores, materiales, mobiliario y, lo más importante, en espíritu.

Algunos muebles están forrados de cuero blanco. Para los pisos se seleccionó loseta de barro y mármol blanco. Los aplanados de mezcla pintados y las bugambilias recuerdan la tradición de los pueblos mexicanos, pero con modernidad.


Dentro de la cadena hotelera Westin, figura como uno de los mejores ejemplos a nivel internacional, como lo constata la Mención de Honor obtenida en la Primer Bienal de Arquitectura Mexicana, celebrada en 1990.

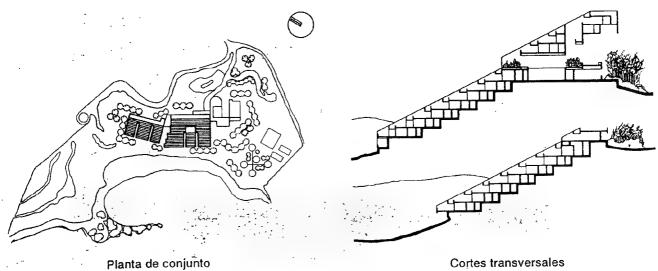

Camino Real Ixtapa. Ricardo Legorreta; colaboradores: Noé Castro, Gerardo Alonso. Ixtapa Zihuatanejo. Guerrero, México, 1981.






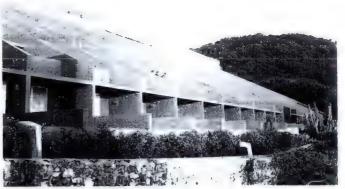








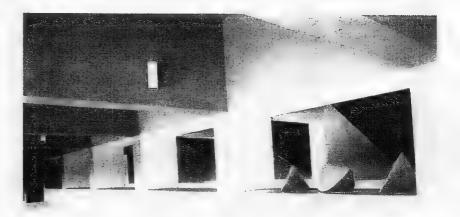






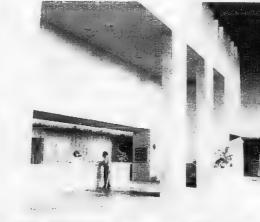




Camino Real Ixtapa. Ricardo Legorreta; colaboradores: Noé Castro, Gerardo Alonso. Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, México. 1981.

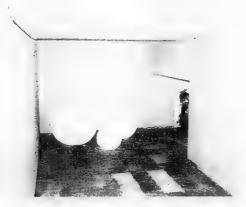



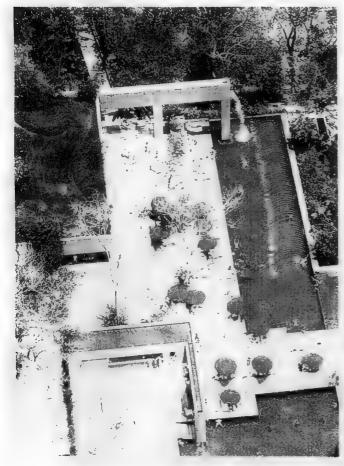











Camino Real Ixtapa. Ricardo Legorreta; colaboradores: Noé Castro, Gerardo Alonso. Ixtapa Zihuata-

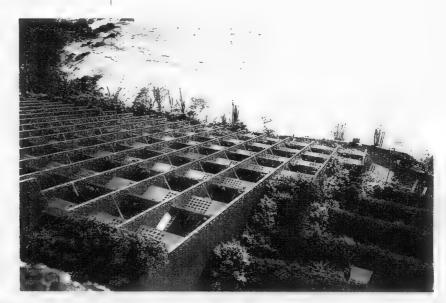

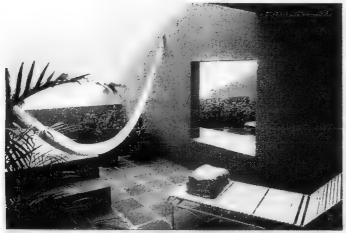



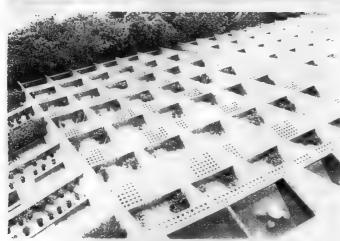

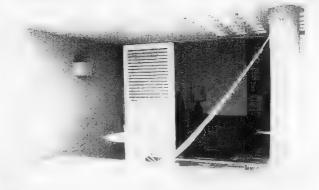



Camino Real Ixtapa. Ricardo Legorreta; colaboradores: Noé Castro, Gerardo Alonso. Ixtapa Zihuatanoia Guerrara México 1981

Notel 659

El Hotel Sheraton Ixtapa Resort en Guerrero (México) cuenta con un predio de 32 675 m² y 26 815 m² de construcción en dos torres, una que da hacia el mar de 14 niveles y una posterior. Su categoría es de 5 estrellas. Tiene un total de 331 cuartos y suites. El proyecto lo realizó Idea Asociados, conformado por: Daniel Camhi Berch, Agustín Caso Montekio y Jorge Alvarez Ruezga.

El hotel basa su diseño en dos cuerpos para habitaciones pero con alturas diferentes, ligados entre sí por circulaciones horizontales. Al centro está atrio cubierto por un domo de acrílico colocado de forma inclinada. Las circulaciones verticales están ubicadas en la torre más alta y cuentan con tres elevadores panorámicos y uno normal.

El acceso al hotel es por medio de una plaza con jardines que conduce al *motor lobby* y al vestíbulo principal del cual puede distribuirse a la zona comercial, recepción y oficinas administrativas.

En la parte cubierta por el domo se encuentran el restaurante-cafetería y junto a él está el restaurante de especialidades y el bar.

En el exterior se localizan cuatro canchas de tenis y albercas, chapoteadero y un *bar-grill* entre jardines y terrazas.

Los recubrimientos en interiores y exteriores fueron determinantes en su expresión formal.

Los pisos de los vestíbulos y el *lobby* son de cerámica vidriada; en cuartos, algunas circulaciones y áreas públicas son de loseta cerámica; en el área de convenciones, alfombra y, en exteriores, ladrillo prensado.

En general, los muros interiores y exteriores son de aplanado de mezcla con pintura. En plafones se empleó tabla-yeso y pintura. La cubierta inclinada es de acrílico y aluminio.

La estructura en general es de concreto armado y estructura de acero con cubierta inclinada.










Sheraton Ixtapa-Resort. Idea Asociados. Daniel Camhi Berch, Agustín Caso Montekio, Jorge Alvarez Ruezga. Ixtapa, Zihuatanejo, México. 1981.

El objeto de construir el *Hotel Club Lagoon* en la laguna de Nichupté en Cancún, Quintana Roo (México), fue por la naturaleza misma del lugar, que permite la ejecución idónea de las actividades acuáticas.


Los diferentes colaboradores de la obra escogieron características arquitectónicas mediterráneas y de alturas bajas, para evitar crear un hotel de masas. El club de cinco estrellas cuenta con 92 habitaciones, dos cabañas para entrenamiento de grupos o equipos, un restaurante, tres bares, alberca, áreas comerciales, muelle y áreas para realizar actividades como el buceo, esquí, wind surf, vela y pesca para adultos. Cuenta con una zona independiente para menores de edad. El conjunto se encuentra sobre un terreno de aproximadamente 11 000 m².

Entre los proyectistas se encuentra *Werner Wieland, Juan Antonio Giral* y *Armando Terán*, quienes organizaron las funciones a manera de pueblo. La obra se abre a la laguna, los patios y jardines interiores, siempre creando sombras y frescura. El elemento más alto es el techo del restaurante que se levanta como una gran pirámide dividida en diferentes alturas simulando tres veleros.


Los interiores presentan gruesos muros, entradas pequeñas, acabados en blanco y las aristas boleadas. Entre las instalaciones se consideraron una cisterna con capacidad de operar cuatro días con el hotel lleno, cuarto de máquinas elevado, desnivel pluvial hacia la laguna y planta eléctrica de emergencia.

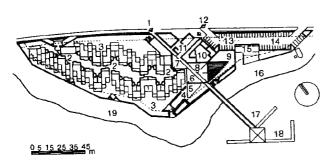


Planta de conjunto

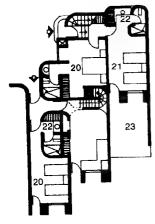



Planta baja habitaciones

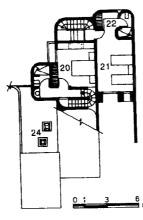

Planta alta habitaciones

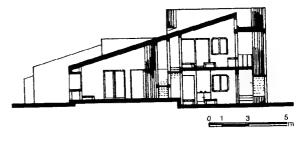

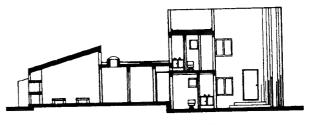

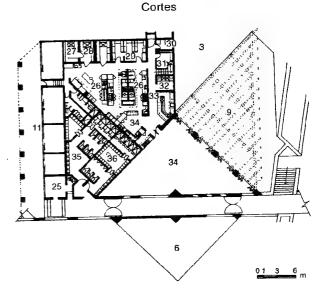

Planta restaurante

- 1. Acceso
- Núcleos de habitaciones
- 3. Jardín
- 4. Asoleadero
- 5. Alberca
- 6. Bar
- 7 Lobby
- 8. Restaurante
- 9. Terraza pergolada
- 10. Cocina
- 11. Locales comerciales
- 12. Acceso a estacionamiento
- 13. Protección de cisterna
- 14. Estacionamiento
- 15. Taller
- Zona de deportes acuáticos
- 17 Muelle
- 18. Muelle flotante
- 19. Playa
- 20. Recámara

- 21. Sala de estar, alcoba
- 22. Baño
- 23. Terraza
- 24. Domos de iluminación
- 25. Recepción
- 26. Preparación de alimentos
- 27 Congelador
- 28. Refrigerador
- 29. Almacén
- 30. Cuarto de aseo 31. Bodega
- de vinos
- 32. Lavado de ollas
- 33. Lavado de loza 34. Estación de
- servicio 35. Baños vestidores
- mujeres
  36. Baños vestidores
  hombres
- 37. Comedor







Club Lagoon. Werner Wieland, Juan Antonio Giral, Armando Terán. Laguna Nichupté. Cancún, Quintana Roo, México. 1981.








Fiesta Americana. Javier Sordo Madaleno. Guadalajara, Jalisco, México. 1982.


En la ciudad de Morelia, Michoacán (México), situado sobre la avenida Camelinas que constituye un anillo interior, se localiza el proyecto realizado por Carlos Ortega Viramontes y Ulises Ortega Chávez que consiste en un Hotel en el Centro de Convenciones, con la categoría de cinco estrellas y 284 habitaciones. El terreno tiene acceso por las dos vialidades perpendiculares; lo que llevó a la obra a conformarse en una volumetría en forma de V donde se propicia un núcleo interior jardinado y se desarrollan las actividades recreativas y de descanso.

El extenso programa abarca: 260 cuartos tipo; 14 suites junior; 10 suites master; lobby cubierto; vestíbulo interior y recepción; lobby bar; restaurante de especialidades; cafetería; club nocturno o discoteca; concesiones para revistas, tabaquería, salón de be-Ileza; tres salones para eventos espaciales; seis salas de juntas para reuniones ejecutivas de uso flexible constituidas por separaciones desmontables; spa; canchas de tenis; alberca; cocina y despensa centralizadas para atender en una sola unidad y en forma eficaz a los diversos espacios donde se consuman los alimentos y bebidas; lavandería; cuarto de máquinas; bodegas y almacenamiento; taller de reparaciones; patio de maniobras con acceso a la calle posterior, servicios al personal del comedor de baños v vestidores.

La estructura en fachada presenta concreto aparente martellinado. Los entrepisos presentan grandes claros de 8 m en sentido longitudinal y de 6.40 m en el sentido transversal, donde se utilzó tridilosa metálica para librarlos y permitir mayor libertad de los espacios diseñados en las áreas superiores. El estacionamiento forma parte del Centro de Convenciones localizado en una zona exterior del conjunto.




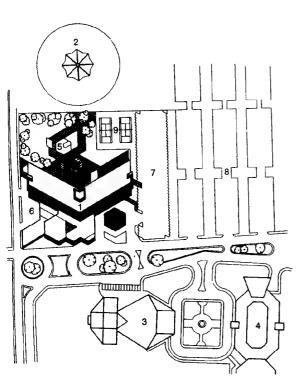



- 1. Hotel
- 2. Planetario
- 3. Teatro
- 4. Centro de convenciones
- 5. Alberca
- 6. Patio de maniobras
- 7. Estacionamiento hotel
- 8. Estacionamiento general
- 9. Canchas de tenis
- 10. Acceso
- 11. Vestíbulo principal
- 12. Recepción y reservaciones

- 13. Agencia de viajes y renta de autos
- 14. Tabaquería y revistas
- 15. Tienda de ropa
- 16. Bar musical
- 17. Terraza
- 18. Restaurante-bar
- 19. Acceso a convenciones
- 20. Prefunción
- 21. Salones de fiestas
- 22. Almacén de

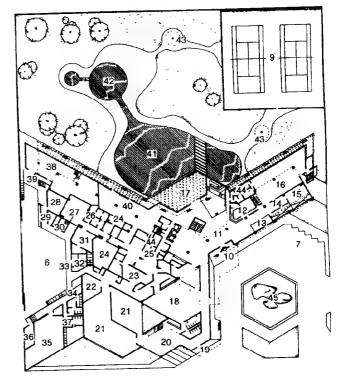


Planta general


- 23. Cocina
- 24. Almacén de alimentos
- 25. Servicio a cuartos
- 26. Almacén de papelería
- 27. Almacén de suministro
- 28. Archivo muerto
- 29. Bodega de envases
- 30 Basura
- 31. Almacén vinos y bebidas
- 32. Recursos humanos
- 33. Andén
- 34. Pagaduría y seguridad

- 35. Almacén general
- 36. Bodega de reactivos
- 37. Sanitarios y vestidores de empleados
- 38. Cuarto de máquinas
- 39. Bodega
- 40. Cafetería
- 41. Espejo de agua
- 42. Chapoteadero
- 43 Palapas
- 44. Sanitarios
- 45. Escultura


Hotel en el Centro de Convenciones. Carlos Ortega Viramontes, Ulises Ortega Chávez. Morelia, Michoa-

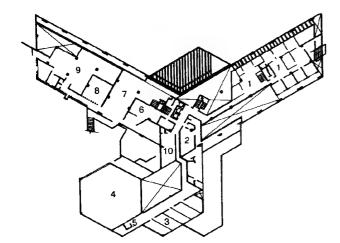


Planta general mezzanine

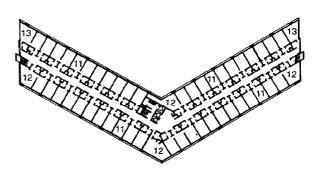

Planta tipo de habitaciones

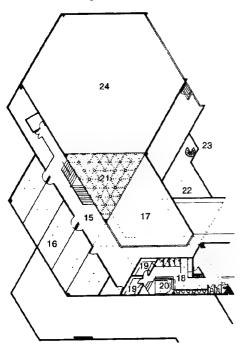


Planta club de ejecutivo

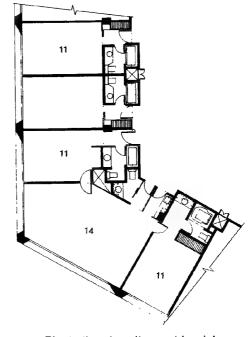

Planta tipo de suite presidencial


- 1. Zona administrativa
- 2. Gimnasio
- 3. Salas de juntas
- 4. Vacío doble altura
- 5. Cabina de proyección
- 6. Ama de llaves
- 7. Lavandería y ropería
- 8. Comedor empleados
- 9. Mantenimiento
- 10. Estética
- 11. Habitaciones tipo
- 12. Suite junior
- 13. Suite ejecutiva
- 14. Suite presidencial
- 15. Club de ejecutivos
- 16. Sala de juntas
- 17. Restaurante de especialidades
- 18. Regaderas y sanitarios

- 19. Vapor
- 20. Spa (hidromasaje)
- 21. Proyección de domos
- 22. Bodega de cocina
- 23. Azotea
- 24. Vacío salón de convenciones
- 25. Planchado de ropa plana
- 26. Ropería
- 27. Secado
- 28. Lavadoras y extractoras
  - 29. Selección
  - 30. Valet
  - 31. Unidad de camisas tipo hotelero
  - 32. Planchado de uniformes
  - 33. Ama de llaves y encargado
  - 34. Objetos perdidos35. Entrega de ropa limpia

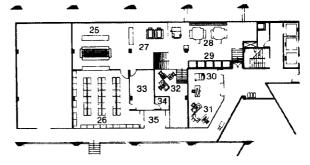

Planta. Lavandería

Hotel en el Centro de Convenciones. Carlos Ortega Viramontes, Ulises Ortega Chávez. Morelia, Michoacán, México. 1983.

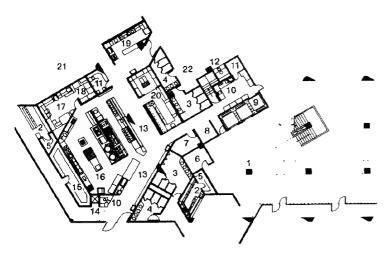




Planta de la cocina

- 1. Vestíbulo principal
- 2. Bar
- 3. Sanitarios hombres
- Sanitarios mujeres
- 5. Bodega
- 6. Bodega maletas
- 7. Bodega para servicio de cuartos
- 8. Area carritos
- 9. Elevador de servicio
- 10 Servicio a cuartos
- 11. Oficina
- 12. Caja
- 13. Area de meseros
- 14. Montacargas
- 15 Bodega chef

- 16 Cocina
- 17. Pastelería
- 18 Cámara de fermentación
- 19. Preparación de bebidas 20. Lavado
  - de loza
- 21. Comedor empleados
- 22. Cafetería
- 23. Barra de servicio rápido
- 24. Recursos humanos
- 25. Recepción
- 26. Entrevistas
- 27. Bodega transitoria


- 28. Patio de maniobras
- 29 Andén
- 30. Vinos y licores
- 31. Almacén de bebidas
- 32. Refrescos y cervezas
- 33. Circulación de servicios
- 34. Recepción de mercancia
- 35. Basura seca
- 36. Ductos de basura
- 37. Lavado de botes
- 38. Cámara de basura
- 39. Bodega de envases

- 40. Almacén de mantenimiento
- 41. Taller de pintura
- 42. Jefe de mantenimiento
- 43. Taller de plomeria
- 44. Taller de electricidad
- 45. Taller de carpinteria
- 46. Almacén de alimentos
- 47. Almacén de perecederos
- 48. Cámara de refrigeración de frutas y verduras
- 49. Cámara de congelado
- 50. Cámara de refrigeración de carnes
- 51. Cámara de hielo

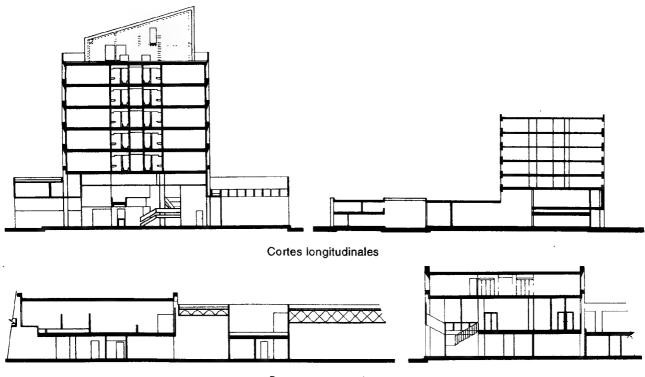


Cortes transversales

Hotel en el Centro de Convenciones. Carlos Ortega Viramontes, Ulises Ortega Chávez. Morelia, Michoa cán, México. 1983.

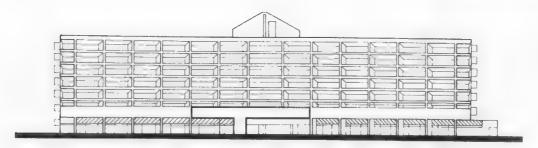


Fachada norte

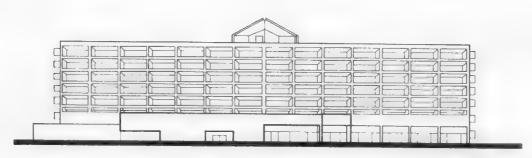

Fachada sur



Fachada oriente

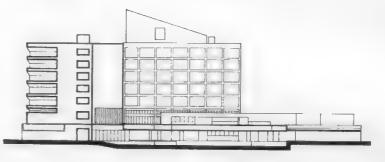

Fachada poniente



Hotel en el Centro de Convenciones. Carlos Ortega Viramontes, Ulises Ortega Chávez. Morelia, Michoacán, México. 1983.

En una zona hotelera y de comercio importante dentro de la Ciudad de México, se encuentra el *Hotel Marco Polo* en un terreno de 280 m<sup>2</sup>, sobre la calle de Amberes, entre Hamburgo y Paseo de la Reforma.

Carlos Ortega Viramontes y Ulises Ortega Chávez, autores del proyecto, tuvieron el compromiso de ofrecer un hospedaje confortable y útil al mercado principalmente ejecutivo, que requiere atención personalizada adecuada a sus necesidades de asistencia secretarial.

La problemática del edificio fue el reducido espacio, el amplio programa y el que se operara el inmuble con la categoría de cinco estrellas. Su edificación abarcó un total de 4 340 m² de construcción.

En total son 25 niveles y en la azotea sobresalen el núcleo de circulaciones verticales. La distribución de los espacios determinó el concepto estructural en el cual las columnas no siguen un orden de alineación en uno de sus sentidos. Las escaleras y elevadores se situaron en la parte posterior a la fachada de forma centralizada.


La planta baja alberga el acceso principal situado en una de las esquinas del edificio, el cual conduce a la recepción y control, sala de espera y elevador de huéspedes; también se localiza el restaurantebar, cocina y ropería.

La planta tipo comprende cinco habitaciones, todas con diferentes solución. La ropería se encuentra junto al elevador de servicios y cuarto de limpieza. La planta del penthouse cuenta con cuatro habitaciones

La volumetría en concreto aparente martellinado contrasta intencionalmente con los grandes edificios de cristal que lo rodean.




Hotel Marco Polo. Carlos Ortega Viramontes, Ulises Ortega Chávez. Amberes, Zona Rosa, México D. F. 1984.

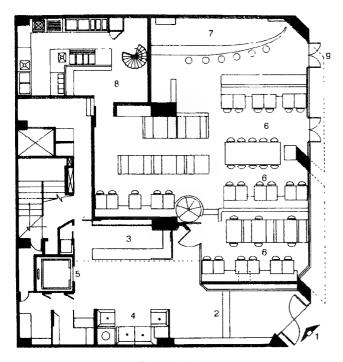

10 10 10

Planta baja


Planta tipo

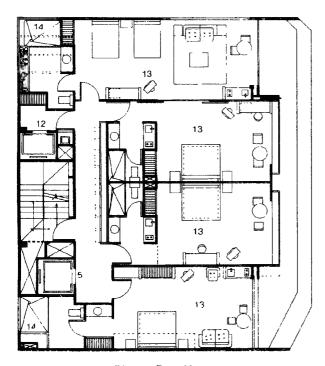

Planta. Pent House

- 1 Acceso principal
- 2. Vestíbulo
- 3. Recepción
- 4 Sala
- 5. Elevador
- 6. Restaurante 7 Bar
- 8. Cocina

- 9 Accesos a restaurante
- 10 Recámaras
- 11 Ropería
- 12 Elevador servicio
- 13 Recámaras penthouse
- 14 Jacuzzi

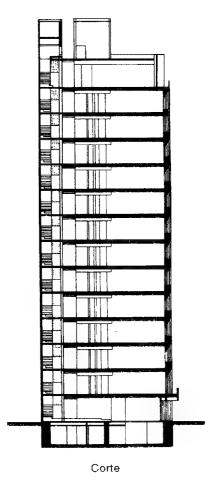

Hotel Marco Polo. Carlos Ortega Viramontes, Ulises Ortega Chávez. Amberes, Zona Rosa, México D. F. 1984.

El proyecto denominado *Caserío Faldas de la Alcazaba* se ubica en el extremo de la península de Baja Callifornia Sur (México), en San José del Cabo, entre las faldas del Cerro del Gigía, lugar privilegiado por su altura y panorámica.

El complejo fue realizado por *José Luis Ezquerra* de la Colina con la participación de Sergio Domínguez de la Sierra. El diseño abarca 14 edificios distintos en los cuales se ubican 115 departamentos de seis tipos y una unidad especial con dos departamentos. Los seis pisos tipo están integrados a su vez por una o tres recámaras con estancia, comedor, terrazas, cocina y baños.


El extenso programa consiste en servicios de recepción, oficinas administrativas, áreas de mantenimiento, ocho torres técnicas con equipos eléctricos y de aire acondicionado, cisterna, depósito elevado, asoleaderos, albercas y playa artificial. La infraestructura está integrada por calles, callejones, plazas, fuentes y áreas jardinadas.

El elemento tema es el arco que se presenta en variantes de medio punto, arco recortado y arco de tres puntos. Predomina el macizo sobre el vano, las cubiertas inclinadas, accesos y ventanas, abocinados los derrames en repisones, nichos, celosías, columnas capiteles y arbotantes.


La altura de entrepiso va desde tres a cinco metros de altura libre interior.

Los acabados y materiales básicos son aplanados rústicos en exteriores, semirrústicos en los interiores con aristas boleadas; los pisos presentan dibujos geométricos.


En resumen, la arquitectura es de influencia mudéjar y vernácula.

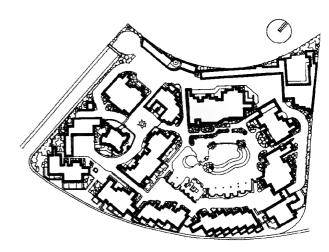


Planta de conjunto

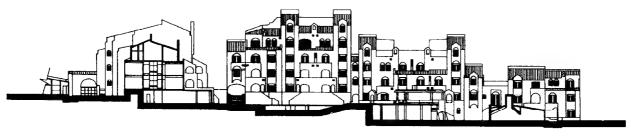

Corte fachada

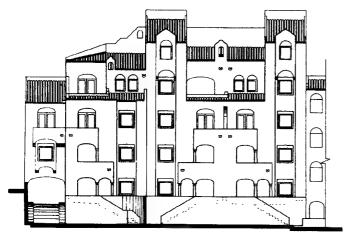

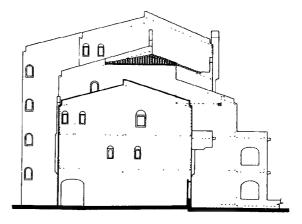

Fachadas

Caserío Faldas de la Alcazaba. José Luis Ezquerra de la Colina; colaborador: Sergio Domínguez de la Sierra. San José del Cabo, Baja California Sur, México. 1985-1988.













Caserío Faldas de la Alcazaba. José Luis Ezquerra de la Colina; colaborador: Sergio Domínguez de la Sierra. San José del Cabo, Baja California Sur, México. 1985-1988.

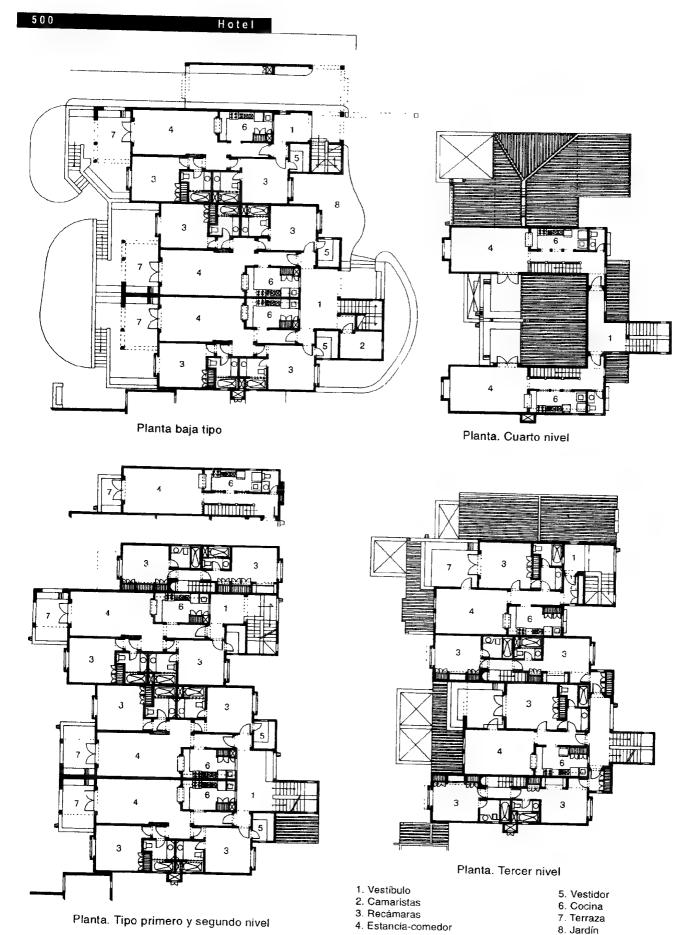


Caserío Faldas de la Alcazaba. José Luis Ezquerra de la Colina; colaborador: Sergio Domínguez de la Sierra. San José del Cabo, Baja California Sur, México. 1985-1988.


A pesar de lo extensa que es la Ciudad de México, no contaba en 1983 con un hotel adecuado en la zona Sur para los requerimientos de personas de negocios que realizaban juntas de trabajo en las diferentes oficinas y comercios localizados en esta área. Por ello surgió la idea de construir el Hotel Flamingos Plaza, diseñado por Enrique Martorell Gutiérrez, quien seleccionó previamente un terreno cerca del cruce del Periférico con el viaducto Miguel Alemán. Este hotel ofrece 256 habitaciones, además de los servicios de cafetería, comedor, 5 salones de convenciones, bar con música viva, discoteca, alberca y estacionamiento para 350 autos. Se inauguró en 1985.

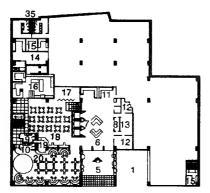


Planta baja

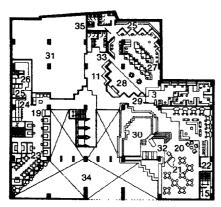

Planta mezzanine

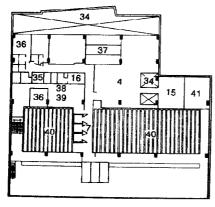

Planta de servicios

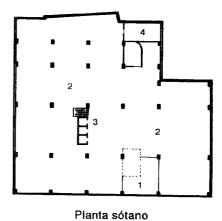


Planta tipo pisos 7, 8 y 9


1. Rampa de entrada y

- salida de autos 2. Estacionamiento
- 3. Vestibulo
- 4. Cuarto de máquinas
- 5. Acceso principal
- 6. Vestíbulo principal
- 7. Elevadores
- 8. Recepción
- 9. Sanitario hombres
- 10. Sanitario mujeres
- 11. Estar
- 12. Privado 13. Oficinas
- 14. Ropería
- 15. Bodega 16. Cocina
- 17. Comedor privado
- 18. Restaurante
- 19. Caja
- 20 Bar
- 21. Piano-bar
- 22. Cocineta
- 23. Cafetería
- 24. Preparación
- 25. Preparación de bebidas
- 26. Control


- 27. Discoteca
- 28. Pista
- 29. Acceso discoteca
- 30. Alberca
- 31. Salón de usos múltiples
- 32. Zona de descanso
- 33. Salida de emergencia
- 34. Vacío
- 35. Sanitarios
- 36. Recámara
- 37. Máquinas de clima artificial
- 38. Despensa
- 39. Sala-comedor
- 40. Domos
- 41. Comedor empleados
- 42. Terraza
- 43. Ductos
- 44. Habitaciones
- 45. Montacargas
- 46. Habitaciones
- exteriores 47. Habitaciones interiores
- 48. Suite (tipo)

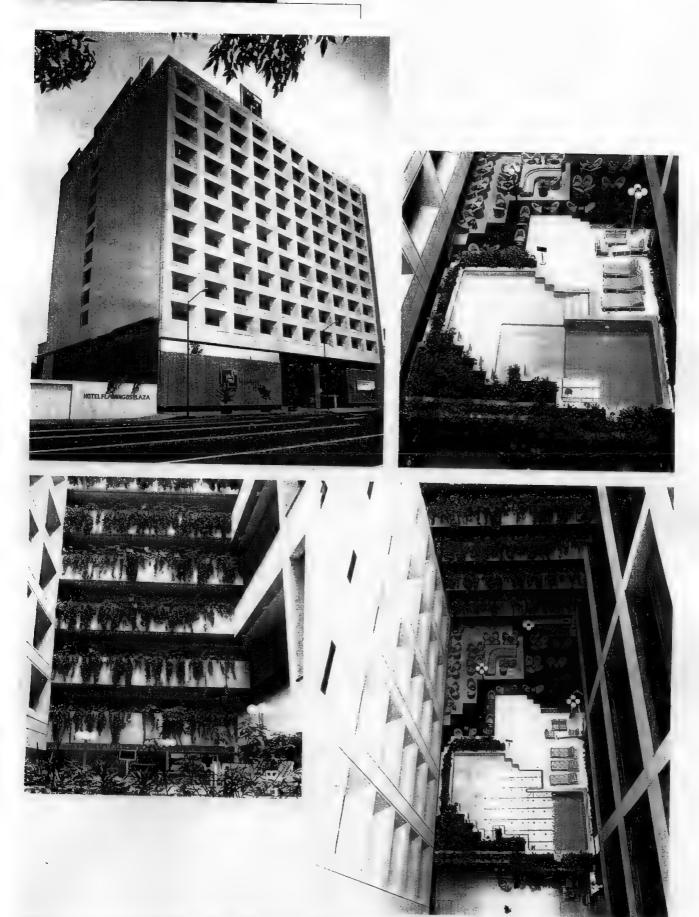

Flamingos Plaza. Enrique Martorell Gutiérrez. Av. Revolución. México D. F. 1985.

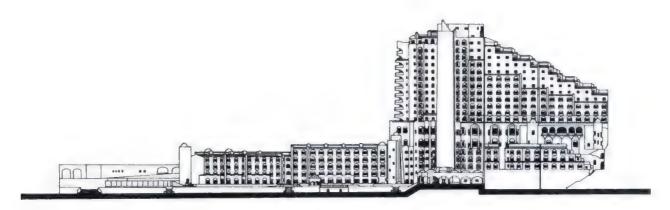

Fachada

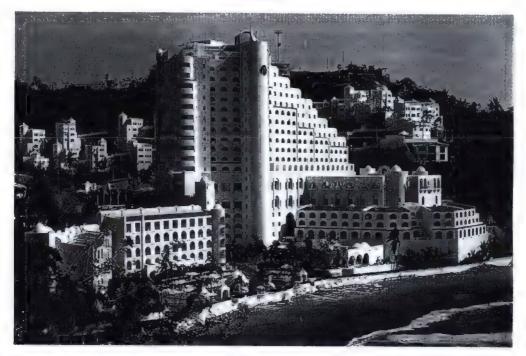





Sierra Manzanillo. José Luis Ezquerra, Fernando Herrera Jacobs, Javier Quintero Hernández. Manzanillo, Colima, México. 1986-1990.

Ganado en el concurso convocado por Fonatur, (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), el proyecto del *Hotel Sierra Manzanillo* se concibió como de 5 estrellas para albergar 400 unidades de habitación, además de una zona de convenciones para 600 personas.

El tamaño del terreno (28 000 m²) y las necesidades del programa inclinaron a *José Luis Ezquerra*, *Fernando Herrera Jacobs* y *Javier Quintero Hernández* a solucionar las necesidades mediante un partido arquitectónico que combina la distribución vertical con la horizontal puesto que el terreno alargado sigue la forma de la playa La Audiencia, en la península de Santiago (Colima), presentaba características topográficas accidentadas con fuertes pendientes

La organización del conjunto es la siguiente: una torre de 19 niveles con áreas públicas y de servicio en los primeros pisos y habitaciones en los superiores; un cuerpo de cuatro pisos junto a la torre que alberga a los salones de convenciones, juegos, cocina y almacenes, además de la plaza Doña Juana; un primer volumen frente a la playa a todo lo largo de habitaciones y un segundo cuerpo con el mismo programa, rodea en parte al edificio de convenciones y, finalmente, los servicios (patio, cuarto de máquinas, etc.) localizado detrás de la torre. Cuenta con dos accesos desde la calle principal para evitar aglomeraciones de vehículos, pero ambos dan al mismo *motor lobby.* 

Los nombres de los espacios públicos y los elementos arquitectónicos empleados no son mera casualidad: surgen de una referencia histórica o simbólica.

La plaza abierta merece especial atención por su diseño aterrazado de usos múltiples (banquetes, obras de teatro, exposiciones, conciertos, etc). Se dedicó a Doña Juana de Castilla. Cuenta con un porticado semitechado por pérgolas que generan luz y sombras interesantes.


El restaurante de playa La Hidra posee un trazo que hace alusión a este animal mítico, y a su vez al verdadero pólipo.


Las torres, de forma cilíndrica, se inspiran en las historias medievales sobre caballeros.

En la volumetría exterior blanca, se recortan los vanos de los arcos ligeramente apuntados, debido al uso de ellos en el siglo xvi en la arquitectura mudéjar en España.

El sitio tiene referencias históricas que se suscitaron entre los conquistadores españoles y los habitantes oriundos del lugar.

Debido al ambiente alarmista contra los sismos que imperaba en ese entonces (1986-1990) por el terremoto de 1985, y por localizarse dentro del estado de Colima, considerado zona sísmica, se plantearon soluciones tranquilizadoras psicológicamente para los usuarios. Esto se advierte desde el partido de torre escalonada, el manejo de espacios abiertos y escaleras de emergencia al exterior.

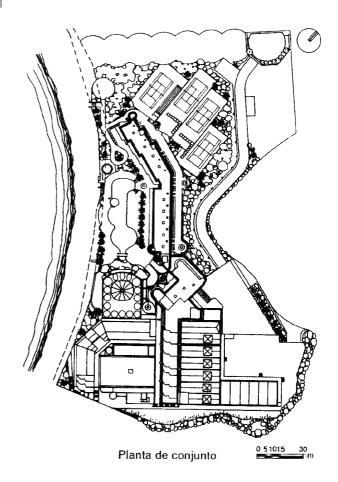

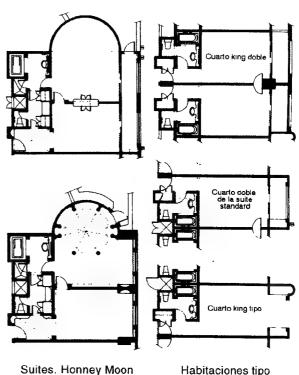

Sierra Manzanillo. José Luis Ezquerra, Fernando Herrera Jacobs, Javier Quintero Hernández. Manzanillo, Colima, México. 1986-1990.

(luna de miel)


El Hotel Sierra Radisson Plaza Cancún, en Quintana Roo (México), se encuentra ubicado en un predio de 19 973.20 m² y tiene 24 852.69 m² de construcción. Fue proyectado por la firma Idea Asociados, conformada principalmente por Daniel Camhi Berch, Agustín Caso Montekio y Jorge Alvarez Ruezga.

El hotel cuenta con dos cuerpos, el primero es una torre triangular de 11 pisos la cual aloja a las habitaciones de huéspedes y en el segundo cuerpo, ubicado de manera independiente, se encuentran los servicios y áreas públicas en dos niveles.


Al diseñar el edificio de habitaciones en forma triangular se logró tener una vista perimetral, pero hubo que dar un tratamiento diferente a las habitaciones de cada lado del volumen prismático, debido a la insolación, logrando cuartos con desniveles y terrazas interiores, así como cuartos a nivel con

terrazas exteriores. Las habitaciones cuentan con persianas de madera corredizas que permiten regular la intensidad de luz y ventilación; también tienen puertas corredizas forradas en tela en lugar de cortinas. Este sistema permite a la vez obscurecer, reducir el ruido exterior y proteger contra ciclones (como se comprobó en 1988).


El acceso al edificio de servicios es por una rampa que sube desde el nivel de la calle a una plaza que comunica con el *lobby* principal, ubicado en la planta alta de este edificio sobre el acceso al centro de convenciones, el cual comunica con el restaurante, bar, zona comercial y núcleo de circulaciones verticales a las habitaciones. En la planta baja se encuentra ubicado el centro de convenciones, *Spa* y los servicios generales. El hotel cuenta con dos albercas, y sobre la azotea del edificio de servicios se encuentran ubicadas las canchas de tenis.

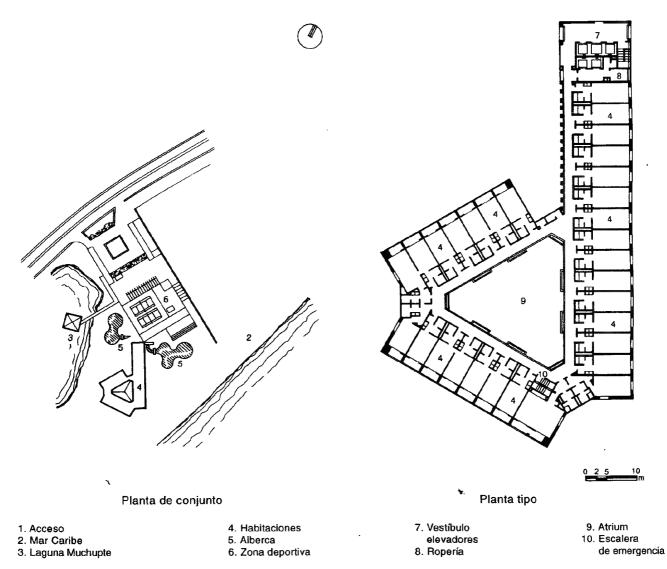

Intercontinental Hotels (actual Sierra Radisson Plaza Cancún). Idea Asociados. Daniel Camhi Berch, Agustín Caso Montekio, Jorge Alvarez Ruezga. Cancún, Quintana Roo, México. 1986.

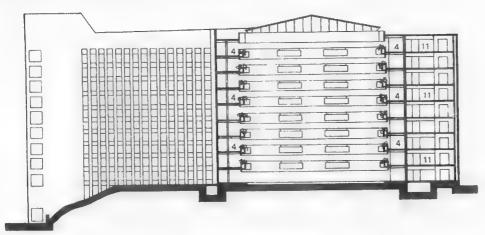


Corte torre de habitaciones



- 11. Pórtico
- 12. Motor lobby 13. Bar musical
- 14. Equipos de aire
- 15. Cocina
- 16. Equipaje 17. Baños y vestidores empleados
- 18. Comedores empleados
- 19. Panaderia
- 20. Lavandería
- 21. Circulación




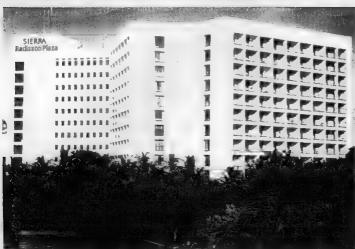





Intercontinental Hotels (actual Sierra Radisson Plaza Cancún). Idea Asociados. Daniel Camhi Berch, Agustín Caso Montekio y Jorge Alvarez Ruezga. Cancún, Quintana Roo, México. 1986.

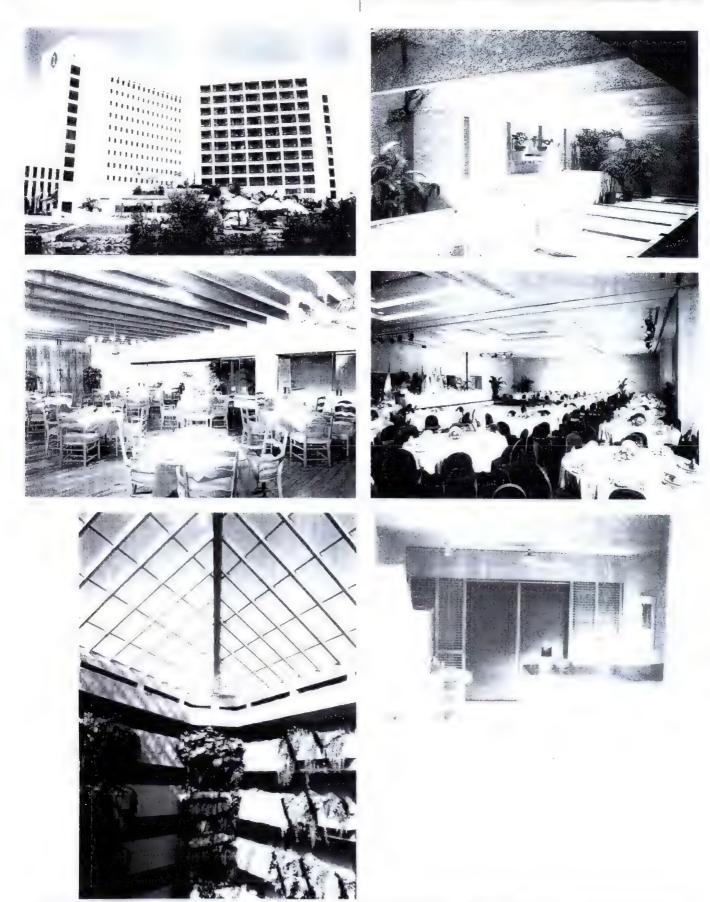


Intercontinental Hotels (actual Sierra Radisson Plaza Cancún). Idea Asociados. Daniel Camhi Berch, Agustín Caso Montekio, Jorge Alvarez Ruezga. Cancún, Quintana Roo, México. 1986.

El Hotel Kea Lani se encuentra ubicado en Wailea Point, en la intersección de Wailea Alanui Road y el acceso a la playa Polo en Maui, Hawaii (Estados Unidos). Cuenta con 400 suites en un edificio principalmente horizontal; incluye una playa, grandes albercas, jardines, dos restaurantes, salones de fiestas y boutiques. Los servicios y actividades se dispersan gradualmente siguiento las características topográficas del terreno a la vez que forman núcleos orgánicos.


José Luis Ezquerra de la Colina inició el anteproyecto conceptual en 1986 y la construcción se terminó en 1992. La etapa abarca un proceso de estudio de la región y la arquitectura que antecede a la norteamericana. El proyecto se resume en edificios de influencia árabe y de color blanco

- 1. Acceso principal
- 2. Lobby central
- 3. Estacionamiento
- 4. Estanque
- 5. Alberca-bar
- 6. Vestidores
- 7. Mirador
- 8. Edificio de habitaciones
- 9. Edificio de eventos sociales
- 10. Habitaciones tipo 2
- 11. Edificio central
- 12. Restaurante
- 13. Restaurante-bar
- 14. Cocina
- 15. Preparación de comida


- 16. Cuarto de bufet
- 17. Estación de servicio
- 18. Sanitarios
- 19. Sala de reuniones
- 20. Corredor
- 21. Jardinería
- 22. Area de plantación
- 23. Recepción privada
- 24. Lobby
- 25. Teléfonos
- 26. Habitaciones
- 27. Ropería y aseo
- 28. Ventas 29. Vacío
- 30. Terraza

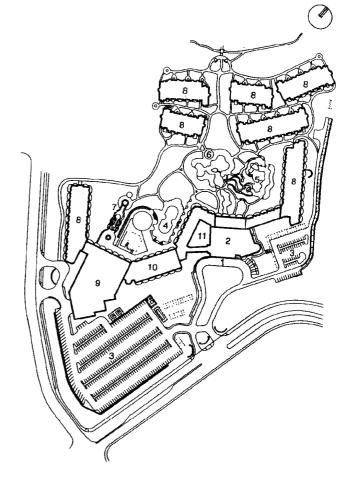


Planta de conjunto

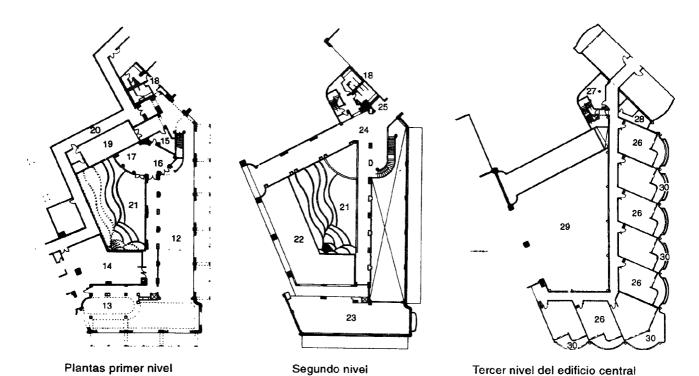

Kea Lani. José Luis Ezquerra de la Colina. Wailea, Maui, Hawaii, Estados Unidos. 1986-1992.

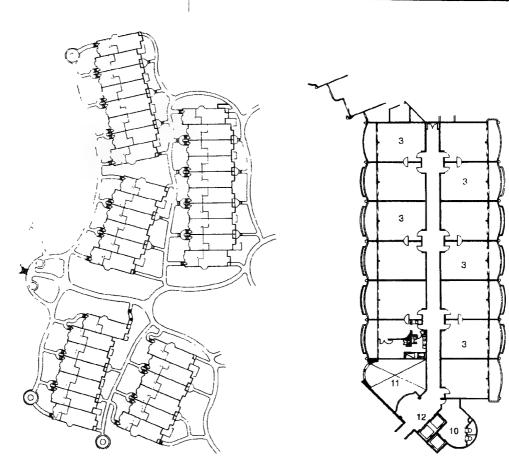

- Planta general de habitaciones tipo 1
- Planta habitaciones tipo 2

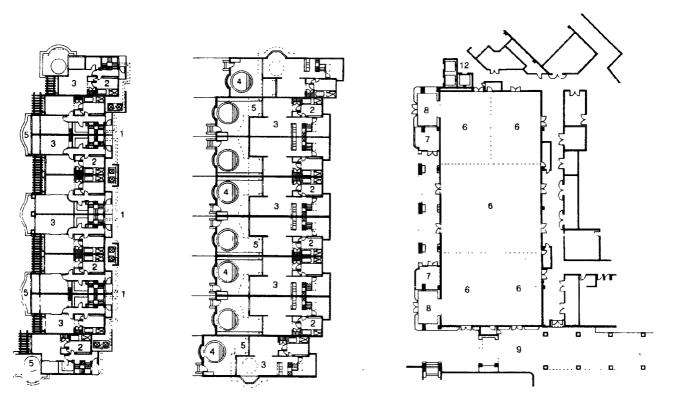

Planta baja y alta de habitaciones tipo

1. Acceso

Podega
 Vestíbulo
 Sala de espera y descanso
 Ropería y aseo
 Vacío
 Elevadores

Baños con vestidor
 Habitaciones
 Terraza

5. Estanque de agua6. Salas para banquetes


Planta del edificio para eventos sociales

Kea Lani. José Luis Ezquerra de la Colina. Wailea, Maui, Hawaii, Estados Unidos. 1986-1992.
















511

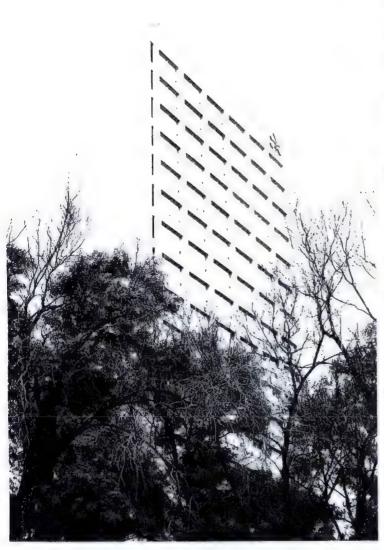







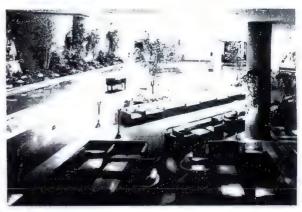






El *Hotel Nikko* de la Ciudad de México fue construido en el año 1986. Se encuentra ubicado en la Avenida Paseo de Reforma en Polanco. La torre que conforma al hotel se encuentra girada 45° con respecto al predio, con la intención de diferenciarlo del Hotel Presidente y del Centro Asturiano, así como para orientar las vistas al frente hacia el Castillo de Chapultepec y atrás a la zona más despejada de Polanco.


El proyecto arquitectónico lo realizó *Obayashi Gumi* de Tokio (Japón); el proyecto ejecutivo, así como el diseño de interiores, se realizó en México por *Idea Asociados*, integrado por: *Danlel Camhi Berch, Agustín Caso Montekio* y *Jorge Alvarez Ruezga*.


El edificio consta de un cuerpo bajo de cuatro pisos el cual aloja a los servicios. A partir de este nivel surge una torre de 38 pisos en la que se encuentran las habitaciones de huéspedes.

En el edificio bajo se encuentran ubicados los vestíbulos, *lobby*, oficinas de registro, bar, restaurante de especialidades, restaurante japonés, cocina, locales comerciales, salones de banquetes (con capacidad de hasta 2 300 personas), Spa, alberca techada y en la azotea de este edificio están las canchas de tenis y el área de *jogging*. El hotel cuenta con 727 habitaciones tipo, 21 suites (2 presidenciales, 1 VIP, 2 japonesas, 7 ejecutivas y 9 junior), así como 4 habitaciones para minusválidos).

La fachada es de concreto aparente y tiene sus extremos cilíndricos. La utilización de concreto en la fachada fue con el fin de conservar una unidad con el acabado exterior de los edificios colindantes. La construcción del hotel se realizó con la más elevada tecnología en ingeniería de comunicaciones, seguridad, confort e iluminación.

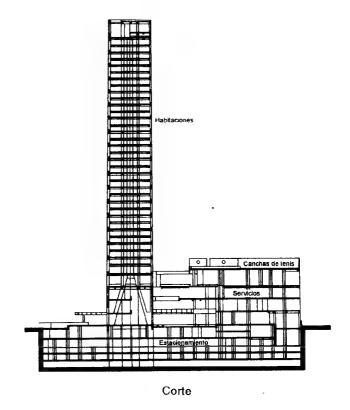

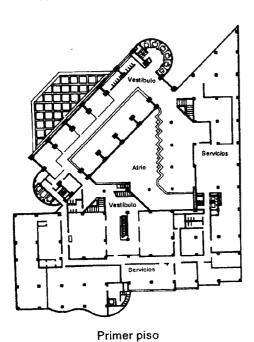

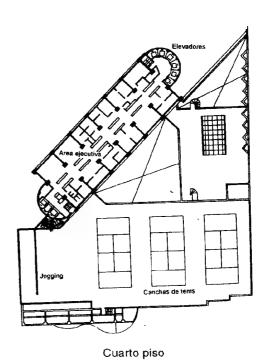

Nikko. Proyecto: Obayashi Gumi. Proyecto ejecutivo y diseño de interiores: Idea Asociados. Daniel Camhi Berch, Agustín Caso Montekio, Jorge Alvarez Ruezga. México D. F. 1986.

A manera de cascada, con techumbres de teja y una integración total con el paisaje, se levanta el Hotel **Sheraton Huatulco** en la bahía de Tangolunga, denominada Bahía de Huatulco, Oaxaca (México).


El proyecto a cargo de *Arquitur Internacional* encabezado por *José Antonio Garagarza Corona*, en colaboración con: Jorge Gutiérrez V. y Mario A. Saldivar, cuenta con 346 habitaciones de lujo con terraza y vista al mar. El programa arquitectónico incluye *suite* presidencial y varias *master* y *junior suites*, y habitaciones para no fumadores y minusválidos. El salón de usos múltiples tiene capacidad para 600 personas, con la flexibilidad de recibir a grupos menores, con sus respectivos servicios sanitarios. También incluye un gran *lobby bar*, bar-cantina, un restaurante de especialidades, una cafetería que funciona las 24 horas, un restaurante bar de playa, asoleaderos en el área de alberca, guardería,

palapas en la playa, cuatro canchas de tenis, un gimnasio, sauna y vapor.

La obra se apoya en concesiones alrededor de una plaza, donde el huésped puede encontrar una agencia de viaje, tabaquería, farmacia, boutiques, renta de autos, salón de belleza, salón de exhibición y venta de pintura y joyas, y además un salón de juegos con billar y ajedrez

El hotel cuenta con 350 empleados que ofrecen un servicio de cinco estrellas.

Detrás de todo el gran proyecto se encuentran las casas habitación de éstos y el área de servicios del hotel: áreas de cocinas, cámaras de refrigeración, almacenes, lavandería, bodegas, baños, vestidores, casa de máquinas, talleres de recepción, talleres de mantenimiento, patios de maniobras, vigilancia, seguridad, comedor de empleados, oficinas de contabilidad, ejecutivas y administrativas.

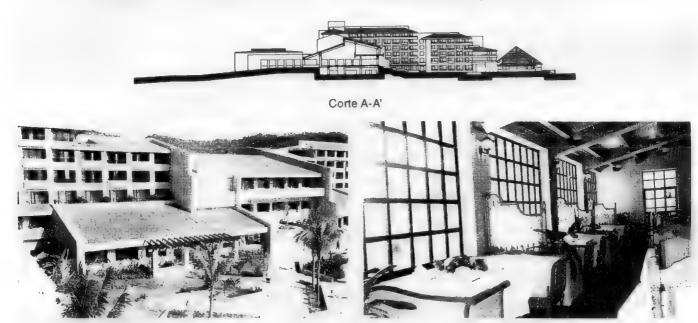





Sheraton Huatulco. Arquitur Internacional. José Antonio Garagarza Corona; colaboradores: Jorge Gutiérrez V., Mario A. Saldivar. Huatulco, Oaxaca, México. 1988-1989.




1988-1989.

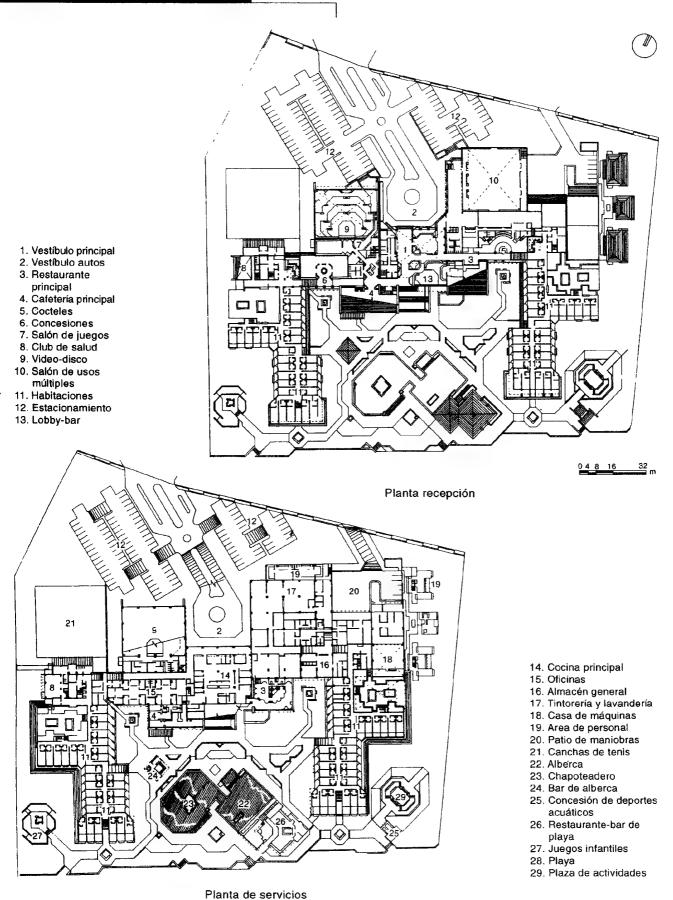

Sheraton Huatulco. Arquitur Internacional. José Antonio Garagarza Corona. Huatulco, Oaxaca, México.

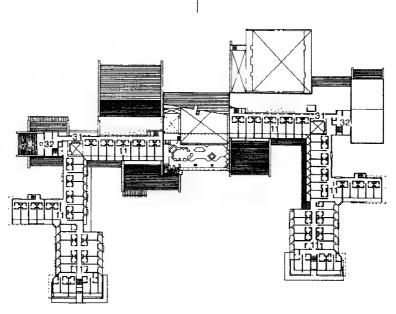

Planta sexto nivel

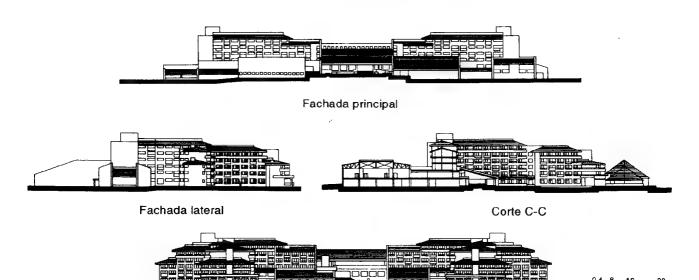


Fachada sureste

Sheraton Huatulco. Arquitur Internacional. José Antonio Garagarza Corona; colaboradores: Jorge Gutiérrez V., Mario A. Saldivar. Huatulco, Oaxaca, México. 1988-1989.

En la Bahía de Banderas, Jalisco (México), rodeado por una exuberante vegetación, se encuentra el *Hotel Westin Regina Vallarta. Javier Sordo Madaleno* y *José de Yturbe Bernal* integrantes de la firma *Sordo Maladeno y Asociados S. C.*, fueron autores del proyecto, se enfocaron al estudio del inagotable contexto y recursos naturales, así como al estudio del terreno y el amplio programa de necesidades con el propósito de enriquecer las ya existentes áreas verdes y aprovechar las mejores vistas del Océano Pacífico desde cualquier punto, a la vez que se proporcionaba intimidad y confort a los huéspedes, ya que se ignoraba que se iba a construir en las colindancias.

Se concentró la volumetría en el edificio principal, enfatizandolo desde el acceso del conjunto. La organización en general se destaca por unas siluetas de formas y espacios que fomentan la tranquilidad y la relación entre el hombre y su medio natural. La superficie presentaba un gran número de palmas que se respetaron, y lo cual se manifestó en el uso de formas orgánicas en el área de la alberca, que generaron pequeñas islas. Las circulaciones presentan también este concepto que se ve reflejado en los interiores, áreas de habitaciones y áreas publicas mediante juegos de luz, color y formas. En los acabados se utilizaron maderas tropicales, fuentes, tapetes de material pétreo, barro y concreto blanco con textura, para brindar ambientes de paz utilizando recursos de la arquitectura mexicana transportada a la contemporaneidad.

516

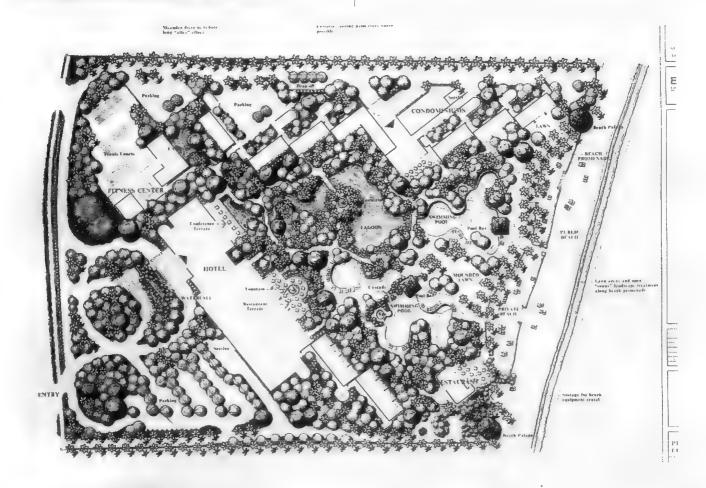




Hotel Westin Regina Vallarta. Sordo Maladeno y Asociados S. C. Javier Sordo Madaleno, José de Yturbe Bernal. Puerto Vallarta, Jalisco, México. 1988-1992.





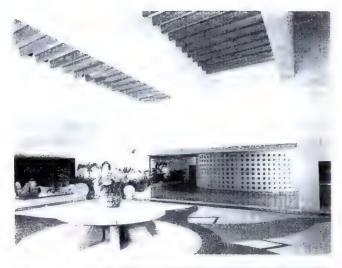











Hotel Westin Regina Vallarta. Sordo Maladeno y Asociados S. C. Javier Sordo Madaleno, José de Yturbe Bernal. Puerto Vallarta, Jalisco, México. 1988-1992

La arquitectura y concepto formal del Hotel Quinta Real en Guadalajara, Jalisco (México), fueron respetar la riqueza de la cultura y los materiales de la región.

La obra de Roberto y Ricardo Elías Pessah, de estilo completamente colonial, no deja de considerar el confort de las nuevas tecnologías.


El hotel de cinco estrellas se encuentra dentro de un terreno plano de aproximadamente 5 200 m<sup>2</sup>, donde se sitúa un motor lobby, pórtico de entrada, vestíbulo principal, área de recepción administrativa, bar, restaurante y áreas de cocina; todo lo anterior se sitúa en planta baja. La planta alta se compone por el vestíbulo de doble altura, una escalera principal y el acceso al salón de eventos para 150 personas con áreas de apoyo, cocina y una oficina de contabilidad.

El pasillo pergolado une los dos cuerpos y, a su vez, alberga las crujías de las habitaciones. Los cuartos se diseñaron de diferentes categorías y tamaños, lo cual provocó un juego de volumen en la fachada que hace al conjunto más atractivo y amplio, con variedad de jerarquías en las habitaciones. También existe una suite presidencial que ocupa dos plantas y se localiza en un edificio independiente.

Los interiores están decorados con motivos y muebles tradicionalmente mexicanos, objetos de arte, antigüedades, cobertores de lana; y los baños están terminados en mármol y bronce.

Los servicios cuentan con sistemas hidroneumáticos, planta de purificación de agua, planta eléctrica de emergencia y aire acondicionado.

Los jardines tienen pequeños estanques y una especie de acueducto que enmarca la alberca. En la parte posterior se construyó el estacionamiento que está planeado como área posible para una futura ampliación.

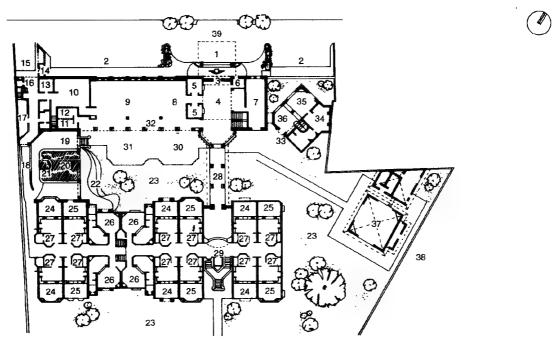

Planta general



Corte

El Hotel Quinta Real Zacatecas se localiza en el centro histórico de la ciudad. El provecto estuvo a cargo de Roberto y Ricardo Elías Pessah. Lo característico de la obra fue la integración del hotel a las ruinas de la plaza de toros de san Pedro (siglo XVIII), considerada la segunda más antigua de América.

En el acceso al terreno por la calle Rayon, existe un desnivel. El acceso principal se localiza dentro del tercer nivel.

El vestíbulo donde se localiza la recepción se construyó en voladizo, que cubre parte de la gradería. El lado opuesto del lobby-bar, remata con el restaurante a triple altura que da la sensación de un palenque. La cocina se situó en el segundo nivel.


Los servicios generales del hotel son la ropería, cuarto de basura, cocina de eventos, etc. En los arcos de la parte baja de la gradería, se encuentran las oficinas, cuartos de máquinas, un spa, gimnasio, salones de juntas, salones pequeños de eventos y el bar Botarel.

La arena de la plaza se conservó y se adaptó como salón de eventos con capacidad para 450 personas.


Las habitaciones cuya área es de 47 m<sup>2</sup>, son de dos tipos y cuentan con baño propio. Se dispusieron es torno a una crujía en forma de U, que se inserta al círculo de la plaza; se escalona en tres, cuatro y cinco niveles. En el último nivel se localiza la suite presidencial que cuenta con espacio doble, estancia, comedor, cocineta y tres habitaciones con baño.


El conjunto tiene circulación perimetral que sique la forma de la plaza. La galería y el bar tienen circulación independiente.

Los materiales utilizados son ladrillo de lama y de concreto y las fachadas, de ladrillo enjarrado con molduras de cantera. Los pisos son de loseta de barro, con mármol en algunas áreas.

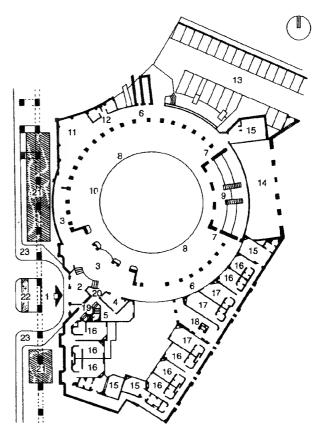

Planta general

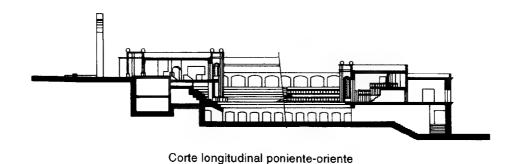

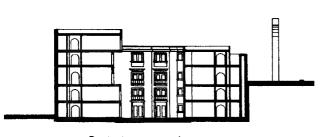

Corte transversal zona sur

- 1. Acceso
- 2. Vestíbulo 3. Lobby bar
- 4. Recepción
- 5. Oficinas
- 6. Andador
- 7. Terraza
- 8. Arcos
- 9. Restaurante
- 10. Bar 11. Galería
- 12. Sanitarios

- 13. Estacionamiento
- 14. Salón de eventos
- 15. Suite tipo
- 16. Suite tipo A
- 17. Suite tipo B
- 18. Elevador
- 19. Escaleras
- 20. Bodega 21. Estanque
- 22. Jardín 23. Banqueta











Conrad Cancún. Legorreta Arquitectos, Ricardo Legorreta, Noé Castro, Rodolfo Torres Roqueñí,


otel 521









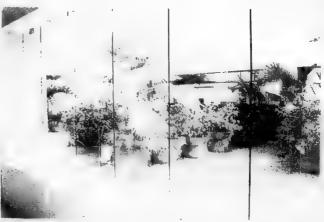



Westin Regina Resort. Ricardo Legorreta, Noé Castro, Rodolfo Torres Roqueñí, Rosario Lemos,

El **Hotel Conrad Cancún** fue construido en 1991, tiene con una extensión de terreno de 60 000 m<sup>2</sup>.

El diseño de este hotel estuvo a cargo de Legorreta Arquitectos, integrado por Ricardo Legorreta, Noé Castro, Rodolfo Torres Roqueñí, Rosario Lemos y Erica Krayer y el diseño de paisaje estuvo a cargo de Peter Walker. Contaron con uno de los mejores predios de la zona, ya que se encuentra entre el mar y la laguna de Nichupté, por lo que tenían que aprovechar ambas vistas y fáciles accesos tanto al mar como a la laguna, la cual es utilizada para deportes acuáticos.

El concepto arquitectónico está basado en volúmenes horizontales con grandes espacios abiertos, con el fin de tener un mayor contacto con la naturaleza en terrazas, pasillos y corredores. Como un ejemplo de ello es el uso correcto de la brisa a manera de aire cruzado para refrescar los lugares públicos, sin necesidad de tener acondicionamiento de aire.

El acceso está ambientado mediante una fuente compuesta por numerosos borbollones y tiene como remate la vista del mar, ya que la entrada tanto del hotel como la zona de tiempo compartido se encuentran de manera lateral, una frente a la otra separados por la fuente.


Los edificios tratan de integrarse a la naturaleza al tener formas simples, utilizando en algunas ocasiones colores de la naturaleza y, en otras, contrastando con ella, como por ejemplo los colores ocre, azul y rosa.

El área de servicio está alojada en el primer cuerpo. Es el único de losas planas y distribuye a los usuarios a las habitaciones, restaurantes, playa y laguna.

Los edificios de habitaciones tienen seis pisos; sus techos son a dos aguas y sus fachadas tienen un juego reticular de vanos. Algunos de ellos son las terrazas de las habitaciones y otros la ventilación de los pasillos de acceso a los cuartos. Los edificios de habitaciones están conectados unos con otros por medio de puentes que en la fachada se representan por una celosía.


Los edificios de los tiempos compartidos son de cinco pisos y sus habitaciones están escalonadas dando con ello movimiento tanto a las fachadas como a las techumbres inclinadas. Los vanos tienen forma de cuadros; se juega con distintos tamaños de ellos.

Posteriormente, este hotel cambio su nombre a Westin Regina Resort.

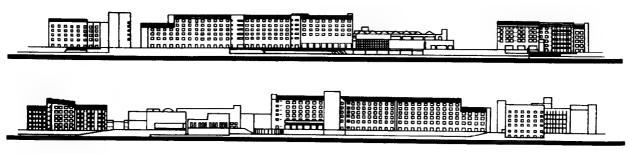

Fachadas

Conrad Cancún. Legorreta Arquitectos, Ricardo Legorreta, Noé Castro, Rodolfo Torres Roqueñí, Rosario Lemos, Erica Krayer. Cancún, Quintana Roo, México. 1991.

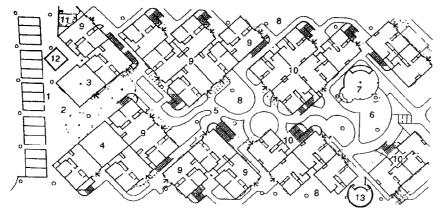

Planta general

- 1. Estacionamiento
- 2. Patio de acceso
- 3. Administración
- 4. Comercio
- 5. Andador
- 6. Alberca
- 7. Gran palapa
- 8. Jardín
- 9. Departamento tipo A
- 10. Departamento tipo B
- 11. Lavandería
- 12. Cuarto de máquinas


Condominio de playa Villas Cabo Alto. Grupo Taller de Arquitectura S. C. Elías Adam Abraham, José

Localizado en el centro histórico de Zacatecas (México), ciudad declarada patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, el *Mesón de Jobito* es una construcción del siglo XIX, que posteriormente fue convertida en vecindad, en donde se albergaba la gente del pueblo. El trabajo de restauración a cargo de *Abside*, *Diseño y Construcción* rescató su estructura original para ponerlo en funcionamiento como un pequeño gran hotel con características de una casa colonial.


Cuenta con 31 suites decoradas y equipadas con aire acondicionado, calefacción, teléfono, tina de baño, secador de cabello, televisión con canales vía cable, totalmente alfombradas; también hay caja de seguridad. Se utilizó la cantera, aplanados, vigas, barro y colores alrededor de las puertas y ventanas. Los pasillos se ambientan por elementos vegetales y puentes-escaleras que comunican las habitaciones superiores con el resto de las actividades.

- 1. Acceso
- 2. Vestíbulo
- 3. Recepción
- 4. Espera
- 5 Propiedad privada
- 6. Restaurante
- 7. Cocina
- 8. Bodega
- 9. Locales comerciales


- 10. Bar
- Servicios y mantenimiento
- 12. Vestidores
- 13. Habitaciones
- 14. Sala de estar
- 15. Ropería
- 16. Patio
- 17. Terraza
- 18. Azotea

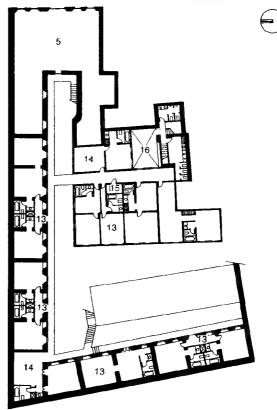

Planta alta

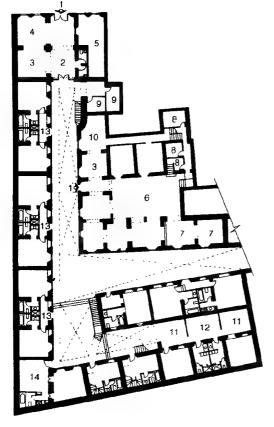

Planta baja

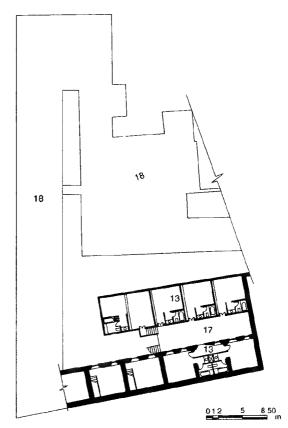


Planta alta y mezzanine

El Mesón de Jobito. Abside, Diseño y Construcción. Zacatecas, Zacatecas, México. (Siglo XIX). Remodelación 1991





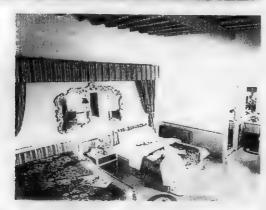


El Mesón de Jobito. Abside, Diseño y Construcción. Zacatecas, Zacatecas, México. (Siglo XIX). Re-







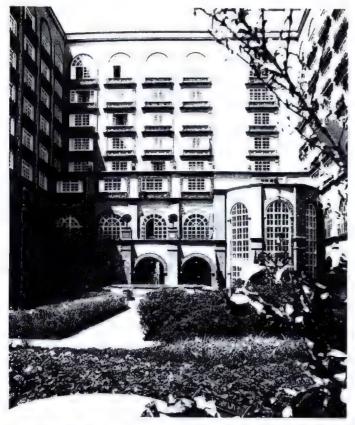














El Hotel Four Seasons de la Ciudad de México se encuentra localizado en la lateral del Paseo de la Reforma, vía importante de gran tránsito, ruido y contaminación. Esto llevo a aislar el proyecto del exterior. El inmueble presenta una identificación con el centro histórico; se optó por este carácter en especial para no llegar a una solución de caja de cristal que pudiera estar en cualquier parte del mundo.


El acceso vehicular y peatonal se encuentra sobre la lateral, en la esquina, enmarcado por una serie de arcos que se continúan en fachada. A partir de aquí se comunica inmediatamente a un gran vestíbulo de distribución. Sergio Alvarez Alemán, autor del proyecto, en colaboración con Jorge Lisan, organizaron las funciones generales más importantes alrededor de un patio jardinado, no cubierto, hacia donde dan las habitaciones, las cuales se encuentran protegidas por ventanas con aislantes térmicos y acústicos.

El patio cuenta con una fuente de cantera, y los pasillos laterales abovedados forman los pórticos; continuando por ellos se llega al bar y, al fondo, se diseñó la cafetería y el restaurante que dan hacia este espacio abierto, donde se aprecia la visual completa del edificio predominantemente horizontal así como sus circulaciones. El hotel cuenta con 240 habitaciones, 41 suites, cafetería, centro profesional para negocios, así como salón para eventos y banquetes.

Los interiores muestran materiales de la más alta calidad, así como el amueblado correspondiente, reflejo de un servicio de cinco estrellas. La idea era decorar los contornos específicos de ventanas y arcos de todas las fachadas con cantera, pero el presupuesto dispuesto por el cliente y problemas internos de administración no lo permitieron; para no perder la composición exterior se optó por una imitación de cantera hecha de concreto pintado con cierta textura.

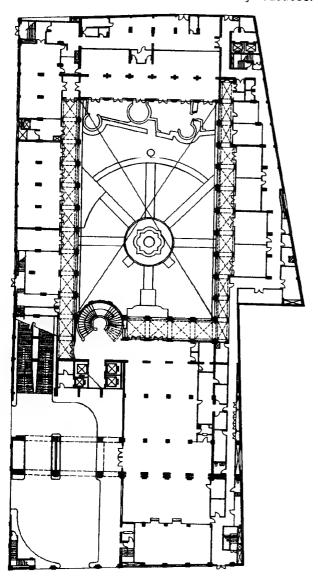



Planta baja. Areas públicas

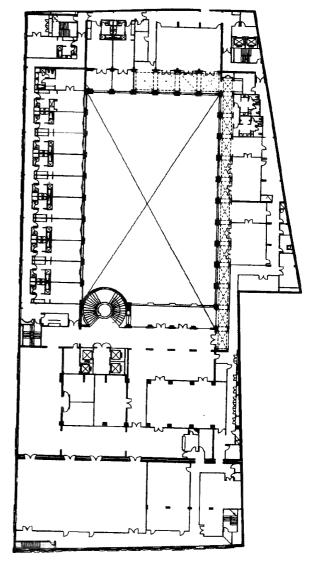


Planta primer nivel. Habitaciones y salones

Four Seasons. Sergio Alvarez Alemán; colaborador: Jorge Lisan. Paseo de la Reforma 500, México D. F. 1991-1993

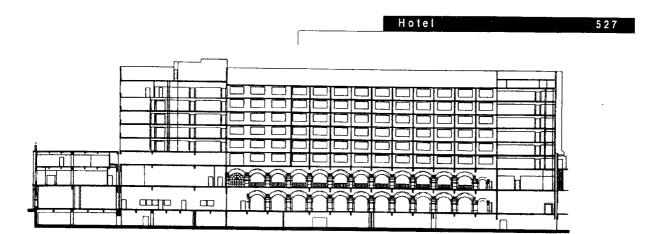

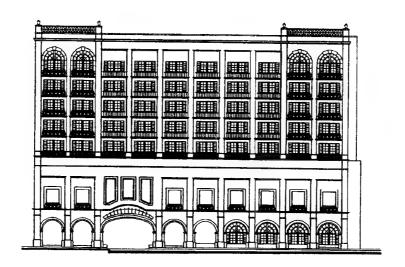

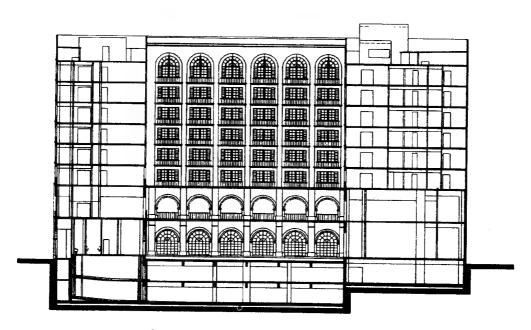

Corte transversal y fachada por patio central

Four Seasons. Sergio Alvarez Alemán; colaborador: Jorge Lisan. Paseo de la Reforma 500, México D. F. 1991-1993.

El **Hotel Marquis Reforma** es un proyecto de la firma **Gorshtein arquitectos.** Está localizado sobre el Paseo de la Reforma en un terreno en esquina, su volumetría y fachadas expresan una tendencia historicista inspirada en los edificios de finales del siglo XIX.

Este manejo posmodernista se advierte en la combinación de material pétreo color rosado dividido mediante entrecalles y diferentes texturas, con superficies acristaladas en planos curvos, arcos de medio punto, vanos circulares, bóvedas translúcidas y molduras. Cuenta con tres niveles de estacionamiento y 12 pisos en los cuales se distribuyen 209 habitaciones, cuatro salones de banquetes con capacidad para 540 personas, lobby con una superficie de 102 m², bar para 80 personas, un café-restaurante al aire libre, comedor principal para 108 comensales, 16 en comedor privado, club corporativo con salas de reunión y equipo de oficina: computadoras, fax, etc. También cuenta con gimnasio, tres jacuzzis, saunas, cuartos para masaje, regaderas, vestidores y un espacio equipado para ejercitarse físicamente, así como tabaquería y agencia de viajes.










Marquis Reforma. Gorshtein arquitectos. Salomón Gorshtein, Elías Fasja, Héctor Quiroz, José Fábregas; colaboradores: Ignacio Delezé, Jorge Millán; diseño de interiores: Arnaldo Ochoa. México D. F. 1991.



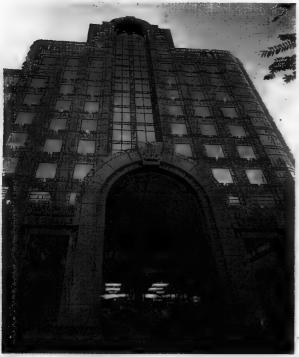



Marquis Reforma. Gorshtein arquitectos, Salomón Gorshtein, Elías Fasja, Héctor Quiroz, José Fábregas; colaboradores: Ignacio Delezé, Jorge Millán. México D. F. 1991


El Hotel San Felipe Marina Resort & SPA se encuentra localizado en la Península de Baja California (México), a 4 km del poblado de San Felipe sobre las playas del Mar de Cortés. La región presenta un atractivo punto turístico por la cercanía a Estados Unidos y las facilidades de pesca y buceo.


Gonzalo Gómez-Palacio y Asociados S. C. Arquitectos, realizó el proyecto en dos etapas. La primera cuenta con 150 lugares para trailer park, con servicios respectivos de lavandería, alberca cubierta y un hotel de tiempo compartido con 72 suites y servicios generales, como una casa club, restaurante bar, zona de baños-spa, estancia y alberca, zona deportiva y áreas de villas también de tiempo compartido.

La segunda etapa comprende la marina para 250 lugares, así como una zona de condominio turístico y dos hoteles con capacidad para 250 cuartos cada uno. La distribución de los edificos se basó principalmente en que todos los cuartos tuviesen vista al mar, y las zonas de servicios, a las áreas de montañas.


La arquitectura se manifiesta a manera de taludes y techos inclinados; estas pendientes se pierden entre las dunas y la vegetación del desierto, rocas y cactus.

Los taludes tienen a su vez la función de ser circulaciones, jardineras o barandales. Todos los elementos que componen el conjunto no alteran el paisaje.

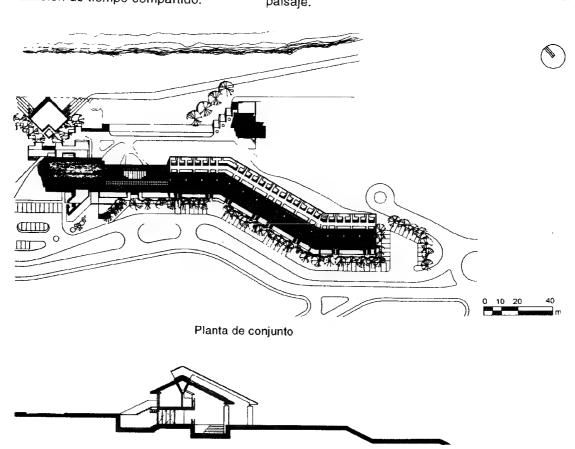

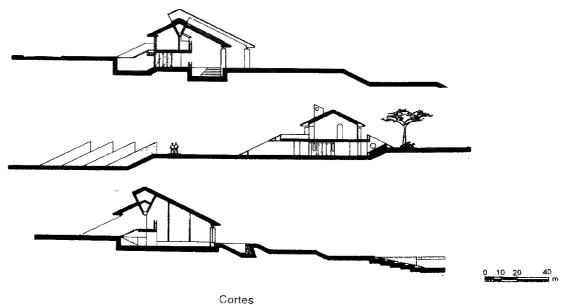


San Felipe Marina Resort & SPA. Gonzálo Gómez-Palacio y Asociados, S. C. Arquitectos. San Felipe, Baja California Norte, México. 1991-1993.

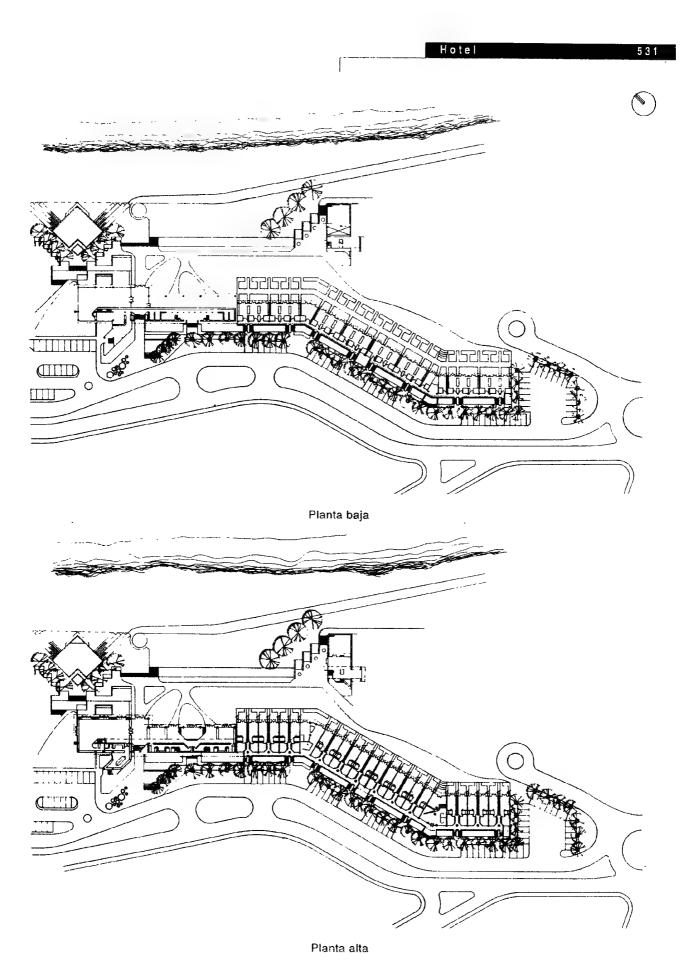

San Felipe Marina Resort & SPA. Gonzálo Gómez-Palacio y Asociados, S. C. Arquitectos. San Felipe, Baja California Norte, México. 1991-1993.






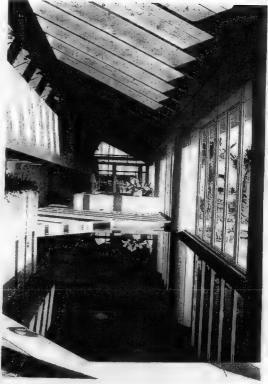







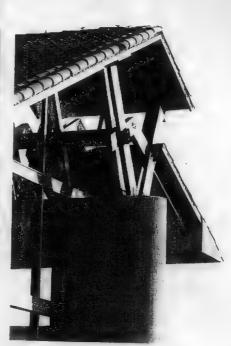


fotel 533

El Hotel Hyatt Regency de Guadalajara, Jalisco (México), diseñado por Vazquez Aldana y Asociados, se planeó para atender a los hombres de negocios que visitan esta ciudad, ya que ofrece una amplia gama de servicios empresariales: un centro de servicio empresarial con telecomunicaciones internacionales, áreas privadas, así como secretarias multilingües.


La forma del hotel de una enorme pirámide de cristal, con un atrio de 14 niveles en el interior. Los hoteles Hyatt tienen como característica buscar diseños relacionados con las tradiciones de cada país.

Tiene lobby-bar, café-restaurante y restaurante de especialidades en carnes y mariscos, además de una cantina. Su programa recreativo comprende alberca exterior con vista panorámica a la ciudad y club olimpus spa and fitness center, entre otras cosas.

Las fachadas son de vidrio espejo dispuestos en volúmenes escalonados.

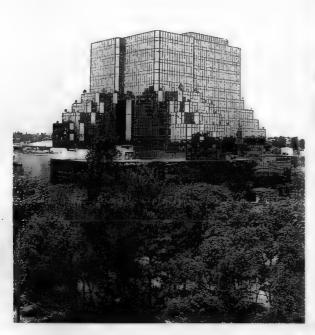

Hyatt Regency. Vázquez Aldana y Asociados. Guadalajara, Jalisco, México.

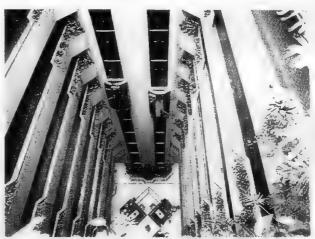






Hotel Sierra Radison Plaza. Alejandro de la Mora; colaborador: Marco Mattar Márquez. Desarrollo Náutico Turístico. Nuevo Vallarta, Nayarit, México D. F. 1991-1993.



El **Hotel Sierra Radisson Plaza** forma parte del conjunto náutico-turístico Nuevo Vallarta, Nayarit (México). El conjunto se encuentra ubicado en un predio de 42 000 m² aproximadamente y con 35 000 m² de construcción.

El proyecto del hotel fue diseñado por Alejandro de la Mora en colaboración con Marco Mattar Márquez. El terreno tenía ciertas restricciones; una de las más importantes es que el edificio debía ser de baja altura. Por esta razón se optó por una solución de tipo horizontal, ya que de este modo todas las habitaciones contarían con vista al mar.

Como eje central del proyecto se encuentra el lobby el cual funciona como vestíbulo de distribución entre las distintas áreas del hotel, por ello se le dio un carácter jerárquico y un tratamiento especial, al tener una maravillosa vista de 180 grados y al mismo tiempo contar con un atrio de ocho pisos, el cual remata en un tragaluz que ilumina la estancia durante todo el día y provoca sombras que enriquecen los volúmenes del lobby. Por otra parte, este efecto de iluminación permite tener una fachada de grandes muros ciegos que generan sorpresa en el usuario cuando descubre los espacios y vistas al penetrar al hotel.

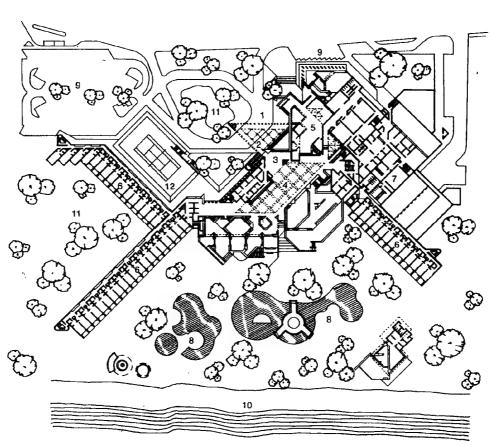


Planta general

- 1. Plaza de acceso
- 2. Acceso principal
- Vestibulo principal

- 4. Atrio
- 5. Areas públicas
- 6. Habitaciones
- 7. Servicios


- 8. Albercas
- 9. Estacionamiento
- 10. Playa
- 11. Jardín

- 12. Cancha deportiva
- 13. Vestíbulo
- 14. Grupos
- 15. Salones

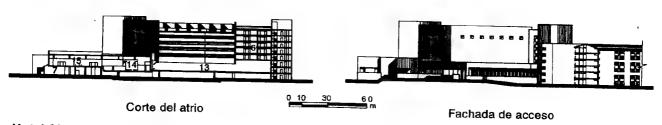


Hotel Sierra Radison Plaza. Alejandro de la Mora; colaborador: Marco Mattar Márquez. Desarrollo Náutico Turístico. Nuevo Vallarta, Nayarit, México D. F. 1991-1993



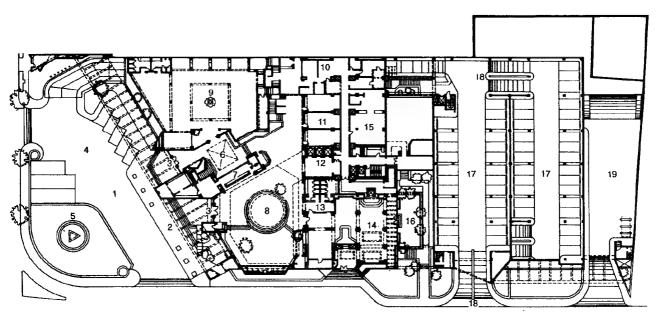


Planta baja

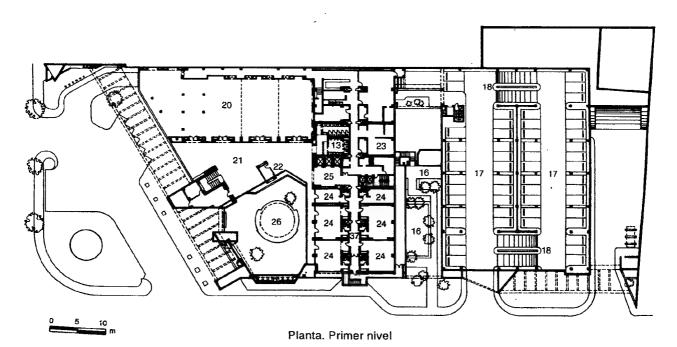


- 1. Plaza de acceso
- 2. Motor lobby
- 3. Acceso principal
- Estacionamiento de visitantes
- 5. Escultura
- 6. Vestibulo principal
- 7. Recepción y oficinas

- 8. Lobby, lobby-bar
- 9. Catetería
- 10. Cocina master
- 11. Locales comerciales
- 12. Elevadores
- 13. Sanitarios
- 14. Centro de entretenimiento
- 15. Comedor de empleados
- 16. Terraza
- 17. Estacionamiento
- 18. Rampa de estacionamiento
- 19. Patio de servicio
- 20. Centro de convenciones
- 21. Vestíbulo del centro de convenciones
- 22. Oficina del centro de convenciones y eventos
- 23. Cocina para banquetes
- 24. Salones convenciones
- 25. Vestíbulo de elevadores
- 26. Vacío

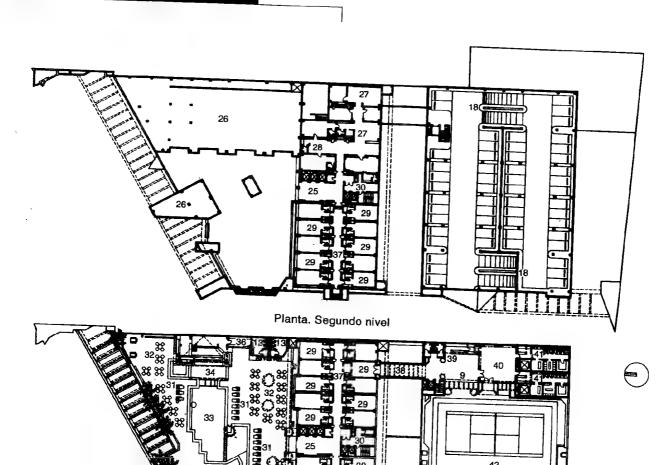

Planta. Tercer nivel

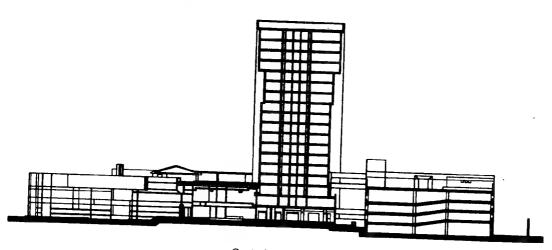


## Corte longitudinal


- 27. Oficinas ejecutivas
- 28. Centros de negocios
- 29. Habitaciones 30. Vestíbulos de servicio


- 31. Asoleadero
- 32. Area de
- convivencia
- 33. Alberca
- 34. Snack-bar
- 35 Fuente
- 36. Toallero
- 37. Circulación 38. Puente de paso
- 39. Estética
- 40. Gimnasio y
  - club de salud
- 41. Baños y vestidores 42. Canchas de tenis

Hyatt Regency. José Eduardo Alonzo Sosa. Mérida, Yucatán, México. 1992-1994.



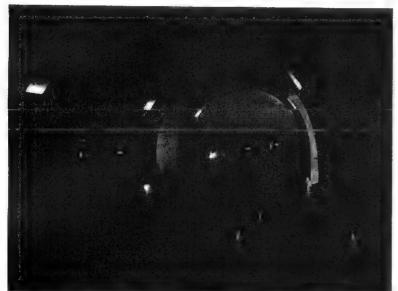

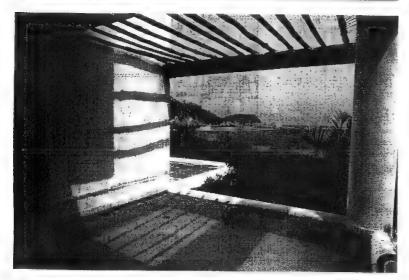

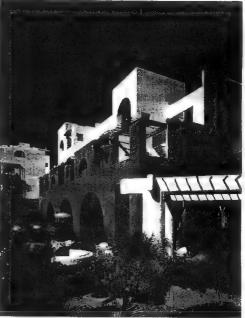




Omni Zaashila Resort. Sordo Madaleno y Asociados, S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas. Huatulco, Oaxaca, México. 1993.

En la Bahía de Tangolunda en Oaxaca (México), se ubica el *Hotel Omni Zaashila Resort*, en un terreno de 50 000 m<sup>2</sup>, aproximadamente. El proyecto fue realizado por la firma Sordo Madaleno y Asociados S. C., compuesta por Javier Sordo Madaleno Bringas. El conjunto cuenta con 120 cuartos, 80 suites dobles con un total de 280 módulos, dos canchas de tenis, estacionamiento cubierto, lavandería, almacenes, oficinas y vestidores para empleados, así como andén y accesos independientes. Tambien hay un club de playa ubicado en el extremo del terreno.

La entrada principal lleva a una rampa que remata con el motor lobby donde se ubica la recepción con sus correspondientes áreas de oficinas. En este nivel están también los salones.

Las habitaciones se encuentran en una franja orientadas hacia el mar, escalonadas de acuerdo a las características del terreno, lo que permite que cada habitación tenga una vista privilegiada. Los cuartos constan de tres niveles y se accede por el nivel medio.


La zona pública consiste en un restaurante y un bar con vista principal a la playa, y los ambienta un espejo de agua; a partir de este espacio se accede a las áreas jardinadas, de asoleamiento y piscina. La alberca cuenta con una área de 2 000 m² de construcción que recorre todo el frente del hotel en forma irregular.

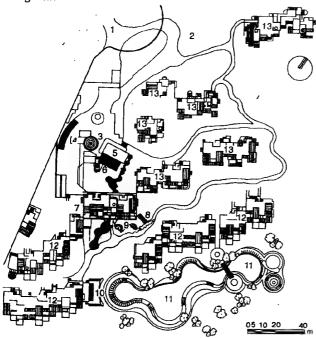


Planta de conjunto

- 1. Acceso
- 2. Estacionamiento
- 3. Recepción
- 4. Renta de autos
- 5. Salones


- 6. Comercio
- 7. Restaurante
- 8. Bar
- 9. Terraza bar
- 10. Cafetería

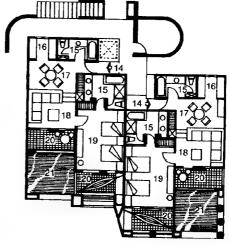

Planta baja

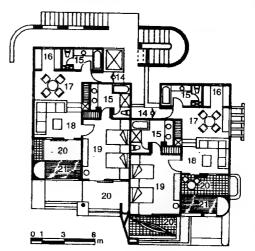

Planta primer nivel

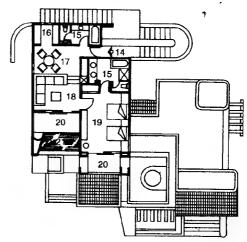

Planta segundo nivel

- 11. Alberca
- 12. Hotel
- 13. Condominio
- 14. Vestíbulo
- 15. Baño
- 16. Cocineta

- 17. Comedor
- 18. Estancia
- 19. Recámara
- 20. Terraza
- 21. Alberca

22. Azotea

Omni Zaashila Resort. Sordo Madaleno y Asociados, S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas. Huatulco,

En la zona turística de la Costa de Oro en la ciudad de Veracruz, México, se encuentra el *Hotel Fiesta Americana*, realizado con lenguaje arquitectónico mediterráneo, principalmente. Las fachadas tienen hundimientos en las ventanas y escalonamiento en las techumbres de tejas, lo que genera una gran dinámica y claro-obscuros. Los muros están tratados con pintura deslavada, colores llamativos y combinados de color teja y mandarina.

La obra es de *Arquitur Internacional* encabezada por *José Antonio Garagarza Corona*, en colaboración con: Fernando de Aro L. y Omar Fuentes, la cual cuenta con 252 módulos hoteleros distribuidos en diferentes categorías de cuartos: 154 habitaciones con cama doble, 46 con camas *kingsize*, cuatro recámaras para minusválidos, 12 *junior suites*, 6 *suites*, 4 *master suites* (que cuentan con área de bar, estancia, terraza, tina de hidromasaje), y una suite presidencial en el último nivel del cuerpo central.

La configuración del hotel semeja una herradura, donde el cuerpo central entronca con los cuerpos laterales en los núcleos de elevadores y se distribuyen perpendicularmente al mar. Se crearon atrios de cinco niveles con una escalera escultórica; la planta baja remata con un patio de tres fuentes, palmeras naturales y una cascada de plantas colgantes que bajan desde las jardineras del quinto piso.


Se accede al centro vacacional por medio de una avenida con camellón central y jardines laterales, hasta llegar al *motor-lobby*, el cual está ambientado con una fuente escalonada con rocas y juegos de luz. El vestíbulo principal se diseñó a manera de oasis; lo conforma una fuente de cantera rodeada de palmeras de la cual se desvía el agua por medio de un

cajillo perimetral. Luego se llega al bar y, a partir de aquí, a un nivel inferior por medio de una losa. Una ranura deja caer una gran cascada que llega hasta la alberca cubierta. También se aprecia desde el bar el complejo de albercas que se disponen en forma de lago, donde se pueden ejecutar múltiples actividades. Desde el nivel del vestíbulo se comunica al Centro de Negocios, que incluye secretarias, computadores, fax, módem, sala de juntas, conferencias y lectura exclusivo para los clientes.

El área de recepción y registro también alberga la zona de caja, y auditorio noctumo. En la parte posterior se ubican las oficinas ejecutivas, la gerencia general, sala de juntas, gerencia en tumo, gerencia de relaciones públicas, gerencia de reservaciones, áreas de secretarias, archivo y servicios.

En un nivel inferior están las oficinas administrativas que se componen por la gerencia de cuartos, gerencia de alimentos y bebidas, contraloría, auditoría de ingresos, contabilidad, computación, costo y gastos, sanitarios, recepción-espera, área de servicios de café, archivo y copiado. Las áreas publicas se sitúan en la parte sur y brindan al huésped los servicios de agencia de viajes, renta de autos, tabaquería, farmacia, revistas, regalos, artesanías y boutiques. Esta zona se comunica a su vez con el Café-restaurante y directamente con la alberca. En la parte norte se localiza el restaurante de especialidades y el salón-cantina.


El estacionamiento tiene capacidad para 125 autos, 3 autobuses y sitio de taxis; se comunica directamente con el vestíbulo del área de usos múltiples donde se ubican los salones para banquetes con cupo para 450 personas y, a manera de cocktail, para 650 invitados

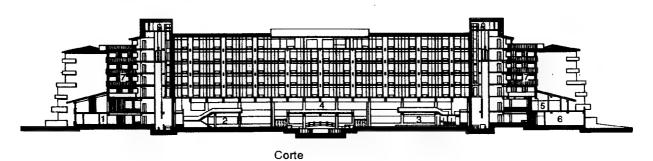

- 1. Salón de usos múltiples
- 2. Canchas de tenis
- Baños y vestidores de servicio
- Cocktail-paseo
   Circulaciones
- Habitaciones
   Terraza
- Hotel Fiesta Americana. Arquitur Internacional. José Antonio Garagarza Corona; colaboradores: Fernando de Aro L., Omar Fuentes. Costa de Oro, Veracruz, México. 1993-1995.





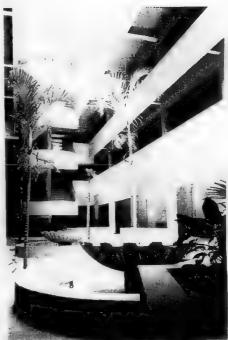















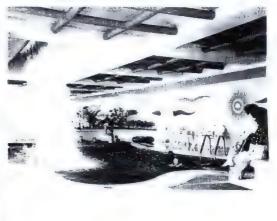


Hotel Fiesta Americana. Arquitur Internacional. José Antonio Garagarza Corona; colaboradores: Fernando de Aro L., Omar Fuentes. Costa de Oro, Veracruz, México. 1993-1995.

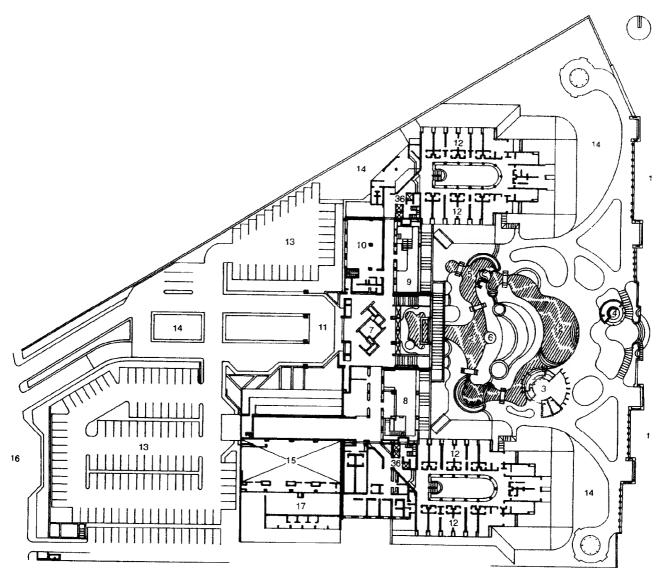


Planta lobby

- 1. Playa 2. Alberca
- 3. Cafetería-bar
- 4. Concesiones
- 5. Chapoteadero
- 6. Jacuzzi
- 7. Lobby
- 8. Cafetería
- 9. Restaurante
- 10. Oficinas

- 11. Motor lobby
- 12. Habitaciones
- 13. Estacionamiento
- 14. Jardín
- 15. Salón de usos múltiples
- 16. Avenida
- principal 17. Casa de máquinas

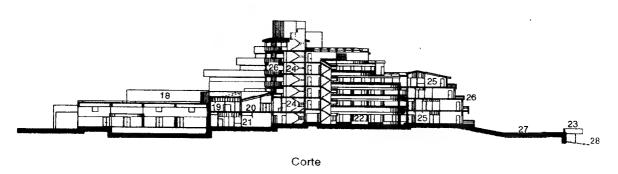

Hotel Fiesta Americana. Arquitur Internacional. José Antonio Garagarza Corona; colaboradores: Fernando de Aro L., Omar Fuentes. Costa de Oro, Veracruz, México. 1993-1995.

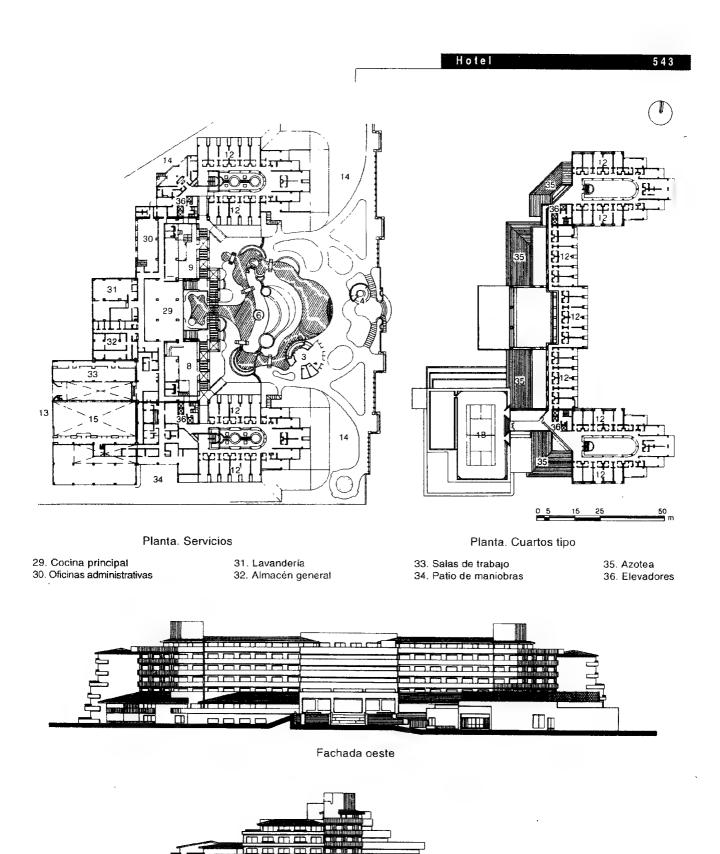


Fachada norte

Hotel Fiesta Americana. Arquitur Internacional. José Antonio Garagarza Corona; colaboradores: Fernando de Aro L., Omar Fuentes. Costa de Oro. Veracruz, México. 1993-1995.





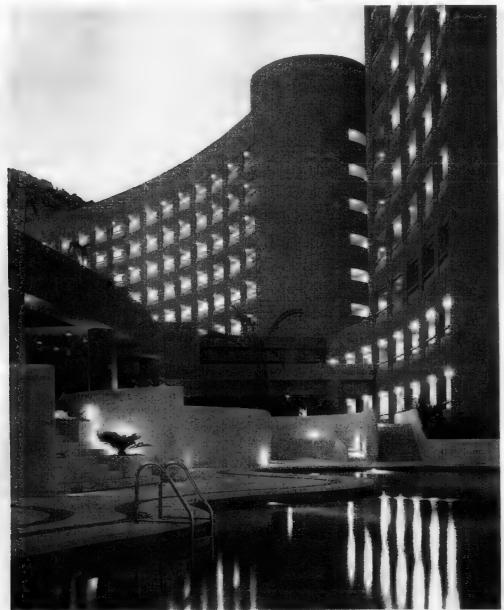

Hotel Westin Regina. Sordo Madaleno y Asociados. S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas, José de Yturbe Bernal. Carretera Transpeninsular Km 22, San José del Cabo, Baja California Sur, México. 1993.


La península de Baja California en el Mar de Cortes (Los Cabos, México), en un paisaje semidesértico, se ubica el *Hotel Westin Regina*, en el Cerro Colorado proyectado con un concepto de oasis. *Sordo Madaleno y Asociados, S. C.* integrada principalmente por *Javier Sordo Madaleno Bringas* y *José de Yturbe Bernal*, distribuyó las funciones de un gran complejo hotelero en un muro curvó, el cual nació de las características topográficas accidentadas del terreno, para unirse al contorno de las rocas y, principalmente a la naturaleza del lugar.

El espacio interno (oasis), comprende elementos de vegetación y agua lo que se traduce en un microclima que permite tener ambientes confortables en las distintas épocas del año. El exterior y los acabados mantienen un lenguaje de identidad con el paisaje, y se funden totalmente con el contexto, los colores y las texturas. El gran muro que funge como columna central del proyecto, alberga 238 habitaciones en seis niveles con un total de 9 y 45 metros de ancho; tiene una abertura en forma de ventana que abre paso a una espectacular visual del mar y al mismo tiempo


abre paso a las zonas de apoyo, como cafetería, áreas de recreación, las tres albercas y los diferentes espejos de agua que bajan según el desnivel del terreno a través del arco, hasta llegar a la playa donde existen espacios de sombra y terraza para tomar el sol.

Esta abertura permite ver el mar desde la entrada que se ubica en la parte superior del terreno, donde se localiza la recepción, estacionamiento y áreas de convenciones en varios niveles. Desde aquí se desciende por caminos o rampas alrededor del oasis hasta llegar al edificio central. El restaurante está ubicado en una zona privilegiada elevada próxima al mar. Su planta presenta una forma circular que para mantener una panorámica desde cualquier punto, la antecede un vestíbulo de igual forma con paredes formadas por una celosía que hace majestuosa la combinación entre los colores y la vista.

Junto al hotel se encuentran las villas condominales en unidades mezcladas en dos y tres pisos, organizadas en tres diferentes plataformas incrustadas en la ladera con un tratamiento conforme a la textura de la región, y en la parte central las áreas públicas y de servicio.

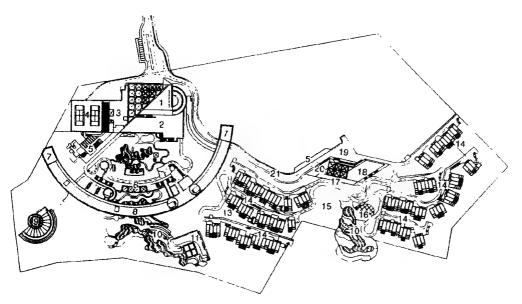


Planta de conjunto

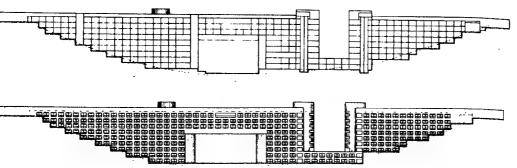


Corte y fachada sur

- 1 Recepción y motor lobby
- Salones de convenciones
- Zona deportiva y recreativa
- 4 Canchas de tenis
- Fitnes center
- 6 Cafetería
- 7. Cuarto de máquinas
- 8 Hotel
- 9. Restaurante
- 10. Area de albercas hotel
- 11. Wet-bar
- 12. Area de playa
- 13. Condominios
- 14. Plataforma de condominios
- 15. Area de albercas condominios
- Salones de convenciones
- Terraza de condominios
- Salón de usos múltiples
- Acceso a condominios
- 20. Recepción y motor lobby condominios
- 21. Camino acceso a condominios
- 22. Azotea
- 23. Torres de enfriamiento




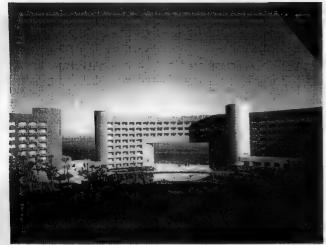


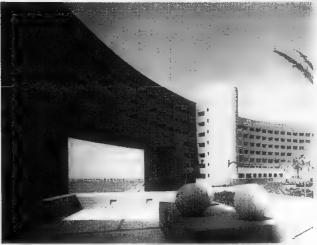




Hotel Westin Regina. Sordo Madaleno y Asociados. S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas, José de Yturbe Bernal. Carretera Transpeninsular Km 22, San José del Cabo, Bajá California Sur, México. 1993.

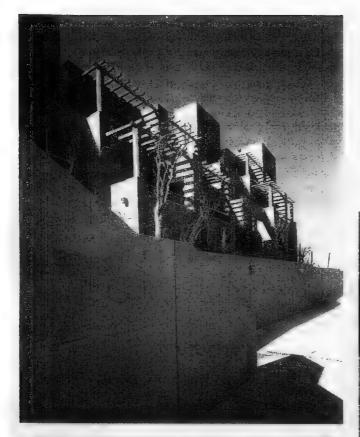

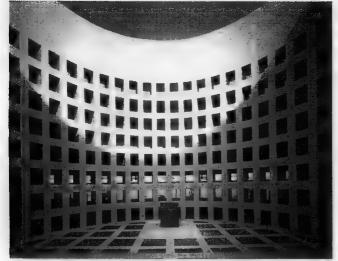



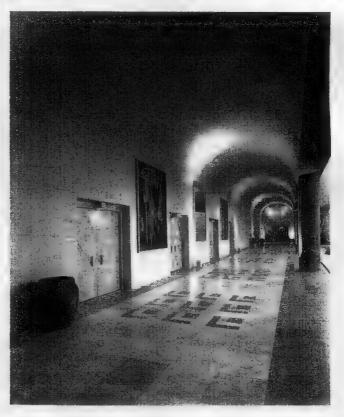


Hotel Westin Regina. Sordo Madaleno y Asociados. S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas, José de Yturbe Bernal. Carretera Transpeninsular Km 22, San José del Cabo, Baja California Sur, México. 1993.


Los propósitos político-social y turísticos han ilevado a varios proyectos, dentro de la república, a restaurarlos y cambiar su giro por interés también económico. Un ejemplo es el Hotel Posada San Francisco en Tlaxcala, México. Esta recuperación de monumentos históricos hace posible la conciencia e importancia de la arquitectura; en particular, de los recintos coloniales y de su rescate.

El concepto de adaptación y restauración del inmueble estuvo a cargo de Gilberto Binquist. Se rescataron dos edificios de los siglos xvII y xIX, cuyas labores inicales fueron realizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La realización del proyecto se desarrolló en dos etapas diferentes. La primera abarca la construcción de 62 habitaciones, seis suites en dos niveles, un vestíbulo-bar, restaurante de especialidades, alberca, cafetería, bar, salón de descanso, salón de billar, salón de video, salones de convenciones, gimnasio, dos canchas de tenis, estacionamiento cubierto con 59 cajones y otro descubierto para 21 vehículos entre patios y jardines.

Posteriormente, se construyeron 17 habitaciones más, una suite, dos locales comerciales que se integraron al estilo colonial de la época y un patio con influencia de la arquitectura del siglo xvi.

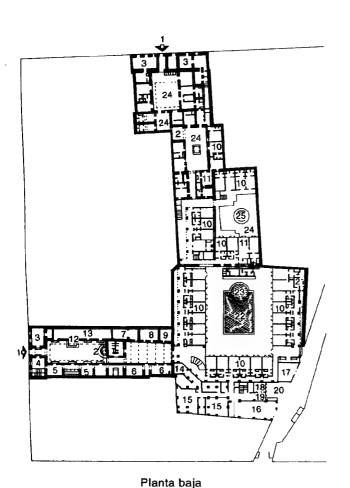

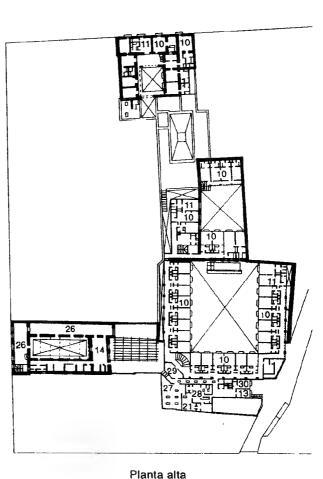

- 1. Pórticos de acceso
- 2. Vestibulo
- 3. Concesión
- 4. Vestíbulo restaurante
- 5. Bar
- 6. Cafetería
- 7. Salón de video 8. Salón de billar

- 10. Habitaciones
- 11. Suite
- 12. Registro y recepción
- 13. Oficinas
- 14. Cocina
- 15. Almacén
- 16. Cuarto de máquinas 17. Sub-estación
- 18. Control
  - 19. Andén de carga y descarga
  - 20. Patio de maniobras
  - 21. Ropería
  - 22. Alberca 23. Chapoteadero

- 25. Fuente
- 26. Restaurante
- 27. Lavandería
- 28 Sanitarios
- del personal
- 29. Comedor de empleados
- 30. Habitación

Posada San Francisco. Gilberto Binquist. Tlaxcala, México. Siglo xvIII-XIX. Remodelación 1993,

En un terreno de 11 000 m<sup>2</sup>, en la Playa Diamante, en Acapulco, Guerrero (México), se desarrolla el conjunto turístico residencial *Villas Kimberley* con una fuerte influencia mediterránea y mexicana.


José Antonio Garagarza Corona de la firma Arquitur Internacional, proyectó cuatro edificios con 68 condominios residenciales. Todos ellos cuentan con terrazas pergoladas, amplias habitaciones con baño, estancia, comedor, cocina, bodega, estacionamiento y cuarto de servicio.

Cada torre tiene 2 elevadores para 10 personas, amplios pasillos, escaleras de emergencia, ductos de instalaciones y un *roof-garden* con alberca, terraza, asoleadero y observatorio.

Las fachadas reflejan un movimiento de claroscuros, que da intimidad a los condominios vecinos, vertical y horizontalmente. El acceso al conjunto remata con una gran palapa de usos múltiples, rodeada de un espejo de agua, cuyo caudal llega a la gran alberca en forma irregular donde existe un *pool-bar*.

También se prolongan visualmente los grandes jardines, la cancha de tenis y el campo de golf de 18 hoyos.

Entre los edificios se encuentran grandes patios de majestuosas proporciones con arcos de tres puntos. La seguridad cuenta con los más avanzados sistemas de alarmas centrales, sistema contra incendio, diseño sísmico de la estructura, planta de emergencia y vigilancia las 24 horas.

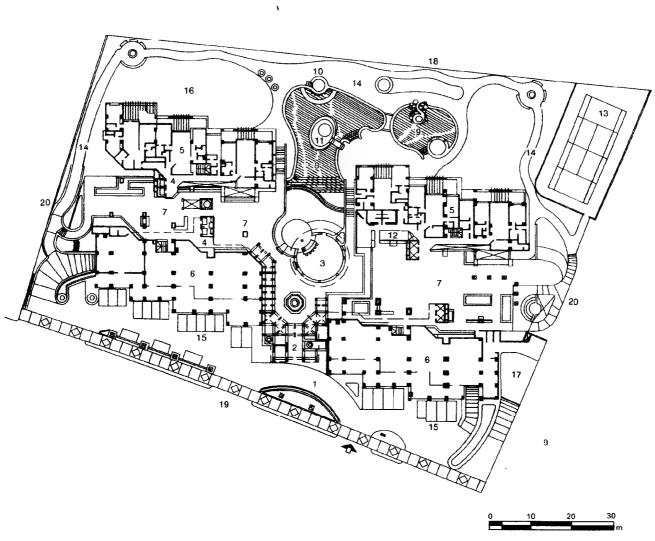


## Planta general

- 1. Motor lobby
- 2. Lobby
- 3. Lobby-bar
- 4. Edificios en condominio
- 5. Condominios
- 6. Locales comerciales (edificio 1)
- 7. Plazas centrales
- 8. Alberca
- 9. Chapoteadero
- 10. Pool-bar


- 11. Isla
- 12. Baños públicos
- 13. Cancha de tenis
- 14. Pista
- 15. Estacionamiento
- 16. Jardín
- 17. Patio de maniobras
- 18. Campo de golf
- 19. Avenida principal
- 20. Colindancia





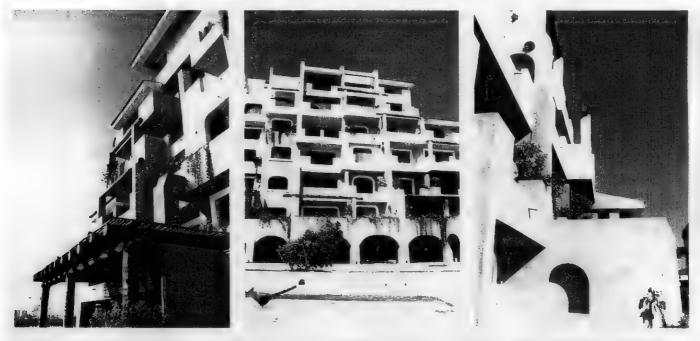

Villas Kimberley. Arquitur Internacional. José Antonio Garagarza Corona. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, México. 1993-1995.

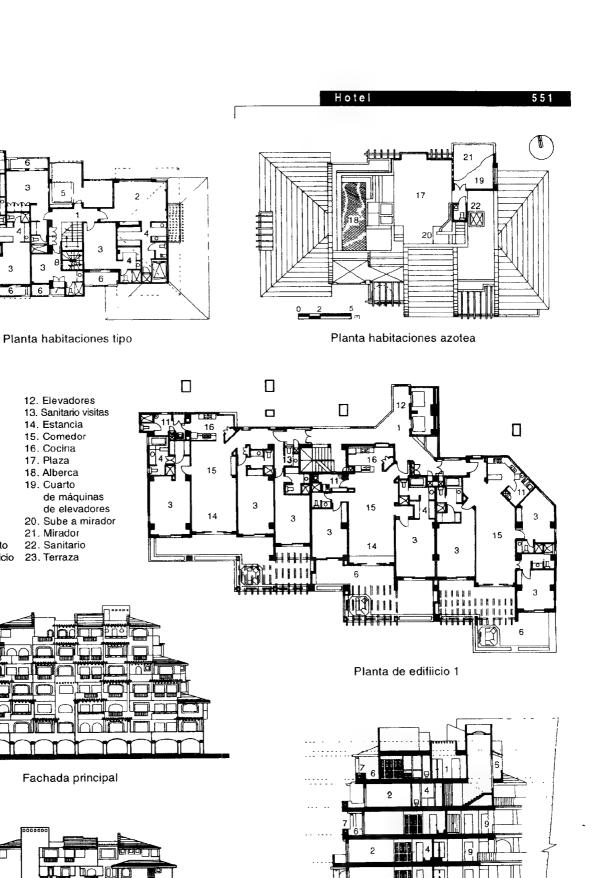

1. Vestíbulo

2. Recámara

principal

3. Recámara

6. Terraza

7. Jardinera

8. Escalera de

10. Estacionamiento

11. Cuarto de servicio

servicio 9. Pasillo

Baño-vestidor
 Jacuzzi para

seis personas

Villas Kimberley. Arquitur Internacional. José Antonio Garagarza Corona. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, México. 1993-1995.

Fachada posterior


10

Corte

A pesar de que Tlainepantia es el municipio más importante desde el punto de vista económico dentro del Estado de México (más de 2 000 industrias), los visitantes que llegaban a realizar negocios no contaban con un hotel propio, por lo que tenían que alojarse en otros hoteles en el centro de la Ciudad de México, lo que significaba un tiempo de traslado considerable. Es por ello que *Enrique Martorell Gutiérrez*, basado en un amplio estudio de mercado, proyectó el *Hotel Plaza Lancaster*, de cinco estrellas, sobre la avenida principal Sor Juana Inés de la Cruz. Se eligió un terreno en esquina, con el acceso en este punto, donde el visitante ingresa al lobby en


un atrio a todo lo alto del edificio, hacia donde dan los pasillos de las habitaciones, los elevadores panorámicos y locales. *Fernando Jackson* diseñó los interiores con detalles sobrios y elegantes como se aprecia en los muretes y mobiliario del lobby, donde empleó acrílico, madera laqueada y diversos materiales.

Su programa comprende 232 habitaciones, cafetería, restaurante, salones privados, salón de convenciones para 1 500 personas (divisible en partes), gimnasio, canchas de tenis, discoteca, bar con mú sica viva, *lobby* bar, área comercial y salón de exposiciones. Su presencia regeneró las zonas aledañas.

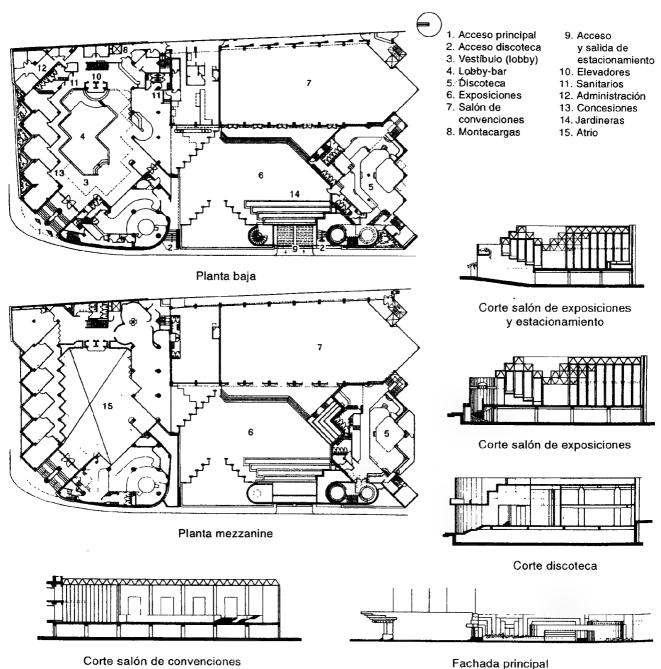


Plaza Lancaster. Enrique Martorell Gutiérrez, Fernando Jackson. Av. Sor Juana Inés de la Cruz y Roberto Fulton, Tlalnepantla, Estado de México, México. 1993.


- 16. Estacionamiento
- 17. Vestíbulo
- 18. Equipo de bombeo
- 19. Subestación eléctrica
- 20. Bodega discoteca
- 21. Basura orgánica
- 22. Cámara de refrigeración
- 23. Areas públicas
- 24. Camareros
- 25. Caldera
- 26. Comedor personal
- 27. Vestidores hombres
- 28. Vestidores mujeres
- 29. Compras
- 30. Alimentos y bebidas
- 31. Cámara de refrigeración
- 32. Personal
- 33. Nóminas
- 34. Secretaria
- 35. Carnicería
- 36. Cámara de congelación
- 37. Pastelería
- 38. Cámara de basura inorgánica
- 39. Bodega cheff
- 40. Fosa de elevadores
- 41. Depósito de hielo
- 42. Lavandería
- 43. Valet
- 44. Ama de llaves
- 45. Frigoríficos
- 46. Almacén general
- 47. Archivo
- 48. Papelería
- 49. Bodega
- 50. Auditorías
- 51. Administración52. Habitaciones
- 53. Suite tipo 1
- 54. Pasillo
- 55. Servicios
- 56. Ropería
- 57. Bodega
- 58. Terraza
- 59. Azotea
- 60. Domo 61. Suite
- 62. Recámara 1
- 63. Recámara 2

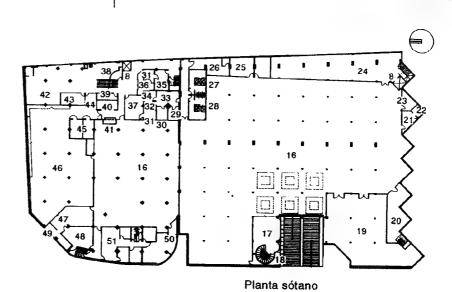

Planta primer nivel

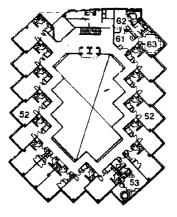

Planta tipo

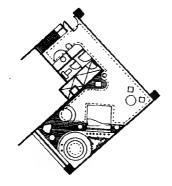


Planta suite tipo 1



Planta de suite

Plaza Lancaster. Enrique Martorell Gutiérrez, Fernando Jackson. Av. Sor Juana Inés de la Cruz y Roberto Fulton, Tlalnepantia, Estado de México México 1993

554

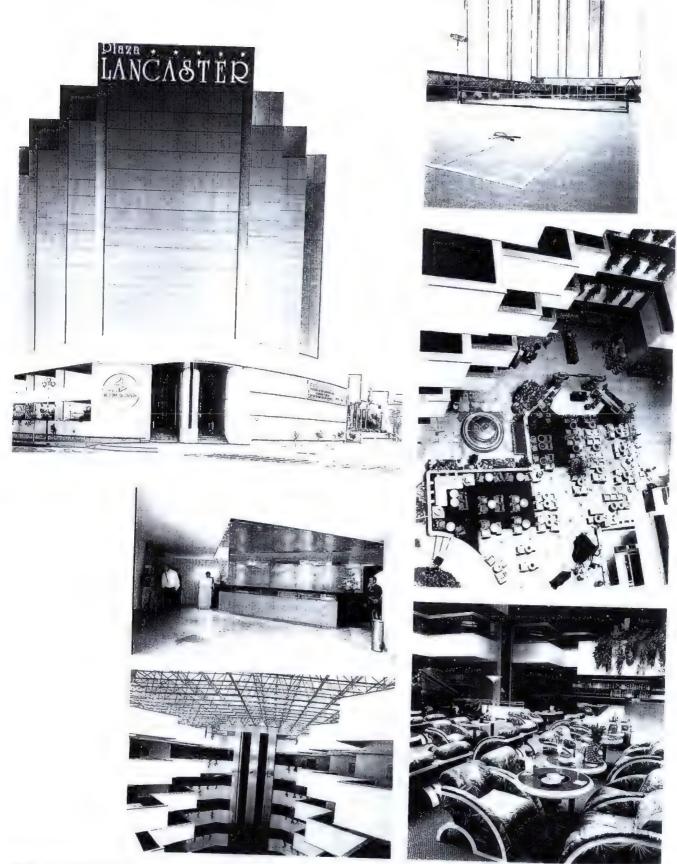


Plaza Lancaster. Enrique Martorell Gutiérrez, Fernando Jackson. Av. Sor Juana Inés de la Cruz y Roberto Fulton. Tialnepantia Estado do Móvico Mávico Mávico Móvico







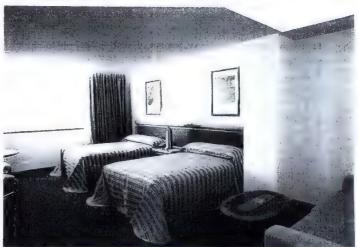





Plaza Lancaster. Enrique Martorell Gutiérrez, Fernando Jackson. Av. Sor Juana Inés de la Cruz y Roberto Fulton, Tlalnepantla, Estado de México, México. 1993.


El Hotel Marriot y Club de Industriales, se encuentra localizado en las calles de Campos Elíseos, Jorge Elliot y Andrés Bello, zona donde se ubican importantes edificios, teatros y zonas recreativas. El proyecto estuvo a cargo de Sordo Madaleno y Asociados, integrado por Javier Sordo Madaleno Bringas. El concepto generador del inmueble surgió del mismo terreno, sus colindancias y calles, de aquí que responda su altura a la de los edificios contiguos. Así nacen los diferentes niveles que actúan como una liga armónica. Las vistas se enfatizan hacia los mejores puntos y los de mayor interés; la fachada posterior también ha sido encauzada a remates visuales.

La planta baja une las dos vías principales por medio de una galería que funge como el acceso principal, y en un extremo de este eje se abre una vía para dar lugar al *motor lobby*, y es por medio de un vestíbulo que se divide en medios niveles que distribuyen a las diversas funciones: se llega a la recepción; al núcleo de elevadores, donde también se localizan un *lobby bar* junto con una zona de cafetería y comercios; se accede al restaurante, al estacionamiento público y al vestíbulo del Club de Industriales.

Cuenta con cuatro sótanos de estacionamiento, cuya capacidad es de 132 automóviles por planta; incluyendo la planta del *motor lobby* se tiene un total de 684 vehículos. En el primer nivel (N+ 7.65), se

ubican los salones de consejo y centro de negocios y un exclusivo salón de banquetes; la siguiente planta (N+ 13.50) corresponde a los servicios del hotel: cocina principal, ama de llaves, mantenimiento, bodegas y baños de empleados, etc. La parte que da hacia el Paseo de la Reforma en el mismo nivel cuenta con un departamento de lujo. Al nivel + 19.35 le corresponde el Club de industriales 1 que contiene: salón principal, vestíbulo, cafetería y baños, bar, restaurante, cocina, biblioteca, bodegas y oficinas. En el Club de industriales 2 (N+ 25.20), se ubican las salas de juntas para 6, 8, 10, 15 y 20 personas junto con un baño vestidor para los socios del club y sanitarios públicos, y el vestíbulo Tamayo de doble altura, así como un auditorio para 40 butacas. Esta zona se comunica directamente con el núcleo de elevadores públicos. La planta de spa se ubica en el nivel + 30.15 y aquí se localizan las áreas jardinadas, la alberca, salón de belleza, bar para huéspedes y un cuarto de máquinas para el acondicionamiento del aire, así como seis cuartos tipo cabaña con terrazas y acceso al área exterior. A partir del nivel +76.05 se albergan los cinco niveles de las suites y los módulos hoteleros. Se marca este cambio en la fachada por el tratamiento en las ventanas, así como su forma triangular con terrazas escalonadas.

El volumen del edificio libra un claro monumental, que origina un espacio cúbico interior con vista hacia el Bosque de Chapultepec.

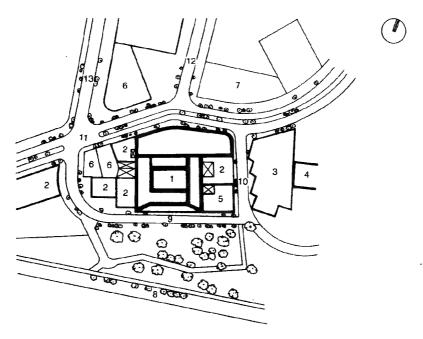


Planta de conjunto

- 1. Hotel
- 2. Edificios habitacionales
- 3. Centro Cultural de Arte Contemporáneo
- Hotel Stouffer
   Presidente
- 5. Torre presidente
- 6. Casas habitación

- 7. Estacionamiento
- 8. Av. Paseo de la Reforma
- 9. Calle Andrés
- 10. Calle Jorge Elliot
- 11. Av. Campos Elíseos
- 12. Calle Eugenio Sue
- 13. Caile Tennyson


Hotel Marriot y Club de Industriales. Sordo Madaleno y Asociados S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas. Campos Elíseos, Jorge Elliot y Andrés Bello, Polanco, México D. F. 1994.




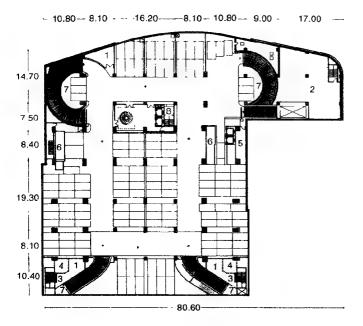

Planta. Lobby estacionamiento N-2.40

Planta. Primer nivel

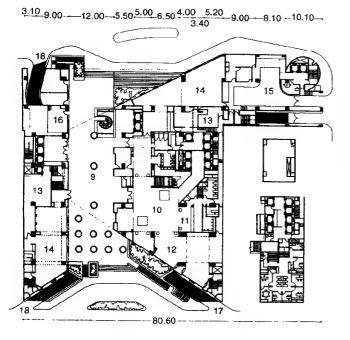

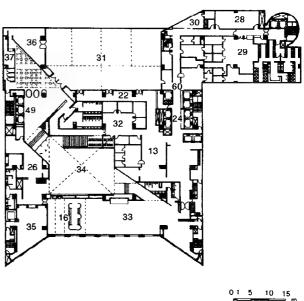

Planta. Club de industriales 1

## Planta baja

- 1. Cuarto de máquinas
- 2. Cuarto de tanques
- 3. Cámara de succión
- 4. Cámara de descarga
- 5. Equipaje
- 6. Pozo de elevadores
- Pozo de
   Rampa
- 8. Valet parking
- 9. Galería
- 10. Vestibulo de recepción
- 11. Contro

- 12. Lobby bar
- 13. Cocina
- 14. Restaurante
- 15. Andén
- 16. Bar
- 17. Acceso a estacionamiento
- 18 Salida
- estacionamiento
- 19. Restaurante de especialidades
- 20 Salón de fiestas


## 21. Salas de juntas

- 22. Despensa
- 23. Salas de consejo
- 24. Elevadores públicos
- 25. Salón de dibujo
- 26. Centro de negocios
- 27. Almacén y preparación
- 28. Comedor empleados

- 29. Almacén
- 30. Taller
- 31. Salones
- 32. Area
- administrativa 33. Comedor principal
- 34. Vestíbulo Tamayo
- 35. Biblioteca
- 36. Bodega paneles divisorios
- 37. Guardarropa


Hotel Marriot y Club de Industriales. Sordo Madaleno y Asociados S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas. Campos Elíseos, Jorge Elliot y Andrés Bello. Polanco. México D. F. 1994.

5 5 8

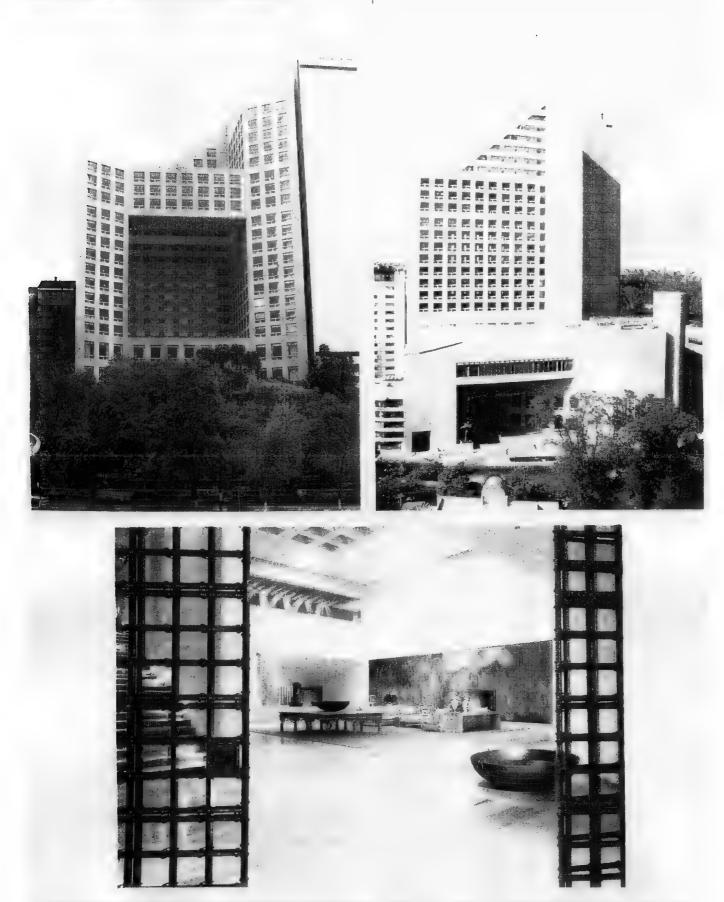

Hotel Marriot y Club de Industriales. Sordo Madaleno y Asociados S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas. Campos Elíseos, Jorge Elliot y Andrés Bello, Polanco, México D. F. 1994.



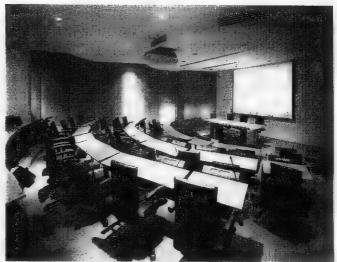











Hotel Marriot y Club de Industriales. Sordo Madaleno y Asociados S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas. Campos Elíseos, Jorge Elliot, Andrés Bello, Polanco, México D. F. 1994.

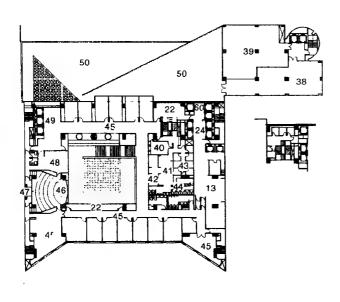

58 5 10 15 m

Planta. Club de industriales 2

Planta. Cuartos tipo N+ 34-85

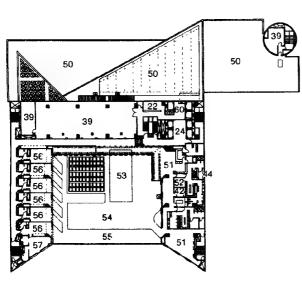

Planta. S.P.A.

38. Subestación

eléctrica

máquinas


43. Cuartos de descanso

39. Cuarto de

40. Peluguería

41. Vestidores

42. Masaje





46. Auditorio 47. Cuarto de proyecciones

48. Estár 49. Elevadores del club

50. Azotea

51. Gimnasio 52. Sauna 53. Alberca

54. Terraza 55. Jardín

56. Cuarto king 57. Suite king especial

58 56

gununung

56

58

Planta. Cuartos tipo club 1

58. Cuarto doble 59. Cuarto camarista


60. Elevadores de servicio


61. Junior suite

62. Suite A 63. Surte B

64. Suite C

Hotel Marriot y Club de Industriales. Sordo Madaleno y Asociados S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas. Campos Elíseos, Jorge Elliot y Andrés Bello, Polanco, México D. F. 1994.

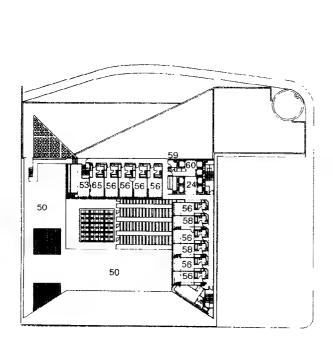

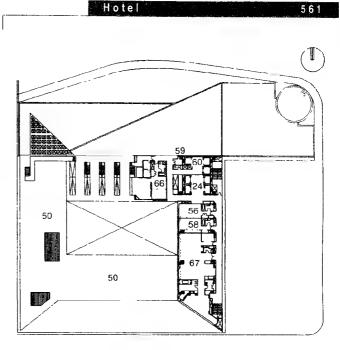


Planta. Cuartos tipo suites 1


Planta. Suite presidencial

10 15 m

65. Suite 66 Suite terraza 67. Suite presidencial

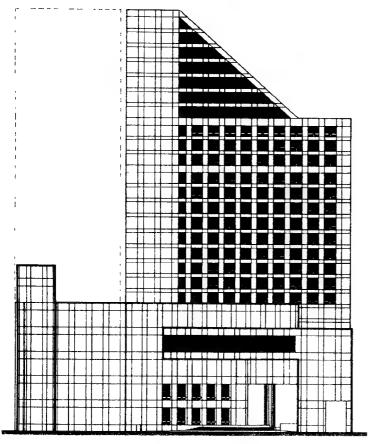

Fachada Campos Eliseos

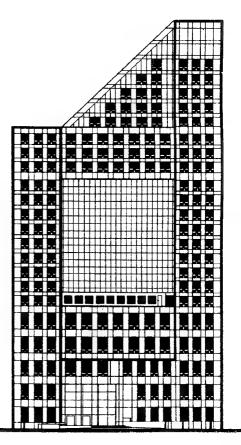

Fachada Bosque de Chapultepec

Hotel Marriot y Club de Industriales. Sordo Madaleno y Asociados S. C. Javier Sordo Madaleno Bringas. Campos Elíseos, Jorge Elliot y Andrés Bello, Polanco. México D. F. 1994.






Hotel. Cancún, Quintana Roo, México.



Club Med. Cancún, Quintana Roo, México.

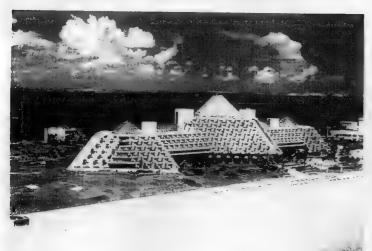





Hotel. Cancún, Quintana Roo, México.













Caesar Park Beach & Golf Resort. Idea Asociados. Daniel Camhi Berch, Agustín Caso Montekio, Jorge Alvarez Ruezga. Cancún, Quintana Roo, México. 1994.

El Hotel Caesar Park Beach & Golf Resort en Cancún, Quintana Roo (México) está ubicado en un predio que cuenta con dos frentes, uno al Mar Caribe y el otro a la laguna de Nichupté. El terreno está cortado a la mitad por la avenida Kukulcan. Del lado del mar se encuentra el hotel, las cabañas y al área para un futuro centro comercial. Del otro lado se encuentra el campo de golf, la casa club. En el futuro se construirá una marina con cabañas y condominios. Ambas secciones del terreno están conectadas entre sí por un túnel que pasa abajo de la avenida.


El proyecto fue realizado por la firma Idea Asociados, intervinieron principalmente: Daniel Camhi Berch, Agustín Caso Montekio y Jorge Alvarez Ruezga.

La planta del hotel tiene forma de estrella de tres puntas, que parten del mismo núcleo central, y en alzado cada uno de estos brazos tiene forma escalonada. En la parte central de la planta baja se distribuyen los *lobbies*, galería comercial, restaurante, salón de convenciones, servicio medico, Spa y gimnasio. Este espacio tiene la altura de todo el edificio y está cubierto por un gran domo de aluminio y vidrio templado. Los tres elevadores parten de este nivel, corren paralelos al núcleo y gozan de vista panorámica.

Las plantas de las habitaciones van reduciéndose en cada piso. Las dos laterales parten del eje central perpendicular al mar, son de crujía sencilla, y la central tiene doble crujía. Cada crujía remata con una suite de cabecera y terraza. Su programa abarca: 324 habitaciones, 35 suites y 90 cabañas.

Las albercas y exteriores se diseñaron en terrazas debido a la topografía del predio; por ello se utilizaron cascadas y espejos de agua como albercas. Al frente del hotel en una terraza menor se colocó un restaurante de playa, por lo que no se obstruye la vista al mar.



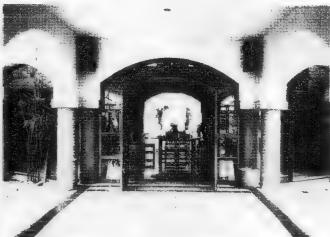





Robinson Club Tulum. Gómez Vázquez Aldana y Asociados. Cancún-Tulum, Quintana Roo, México. 1995.


En la zona denominada Xpu-Há en el corredor turístico Cancún-Tulum se encuentra el *Hotel Robinson Club Tulum* dentro de un terreno de aproximadamente 43.22 hectáreas. Las áreas verdes siempre se respetaron.

Gómez Vázquez Aldana y Asociados, quienes realizaron el proyecto, se enfocaron hacia la escala humana para el confort de los visitantes. Un tema muy importante tanto para los realizadores como para la cadena hotelera fueron los sistemas ecológicos de la región, el uso de elementos y materiales de la zona. Este respeto a la naturaleza se reflejó dentro de todo el proyecto arquitectónico. Así, los edificios del conjunto responden al terreno, a la presencia de cenotes, zonas bajas y palmeras. Se integraron varios lagos dentro de la selva para formar pequeñas islas.


El proyecto cuenta con 300 habitaciones, 100 habitaciones para empleados, cuatro restaurantes, bar principal, bar de playa, bar de deportes, teatro, gimnasios, locales comerciales y extensas áreas deportivas, como canchas de tenis, mini futbol, mini golf, suf, velas y buceo.

Para acceder al hotel se atraviesan 800 metros de selva por medio de un camino serpenteante pavimentado con un material llamado sachkab, hecho de materiales orgánicos. El motor lobby está rodeado por una exuberante vegetación, y distribuye a las zonas principales del hotel. Estas son las áreas recreativas y la gran plaza compuesta por altas palmeras, una fuente de cantera; el piso es de tikul y conchuela. A partir de la plaza se accede a las habitaciones.


La alberca se proyectó alrededor de la gran selva a manera de lago natural, tiene 900 m² y se divide por pasos a desnivel. Se complementa esta zona recreativa con un bar, gimnasio, juegos zonas de relajamiento cubierto de pasto y arena. En un costado se encuentra el club Robini especial para niños. Su arquitectura recuerda la de un pueblo mexicano de tejas, arcos, colores vivos y con barandillas de madera.

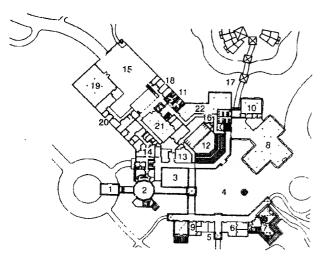

Planta baja comercial

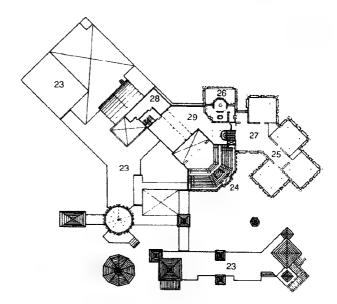

Planta alta área de comercios

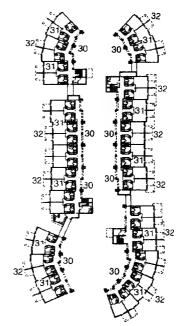

Planta baja de área de habitaciones


- 1. Motor lobby
- 2. Lobby
- 3. Patio
- 4. Plaza principal
- 5. Centro de creatividad
- 6. Locales comerciales
- 7. Club de baile
- 8. Bar principal
- 9. Cuarto de equipo
- 10. Empleados
- 11. Sanitarios
- 12. Teatro
- Areas de apoyo al teatro
- 14. Oficinas
- administrativas
- 15. Patio de maniobras
- 16. Cuarto de máquinas

- 17. Area de descanso
- 18. Lavandería
- 19. Almacén general
- 20. Talleres de ingenieria
- 21. Comedor Isla A
- 22. Comedor Isla B
- 23. Azotea
- 24. Caseta de proyección
- 25. Restaurantes
- 26. Restaurante de especialidades
- 27. Area de bufet
- 28. Comedor empleados
- 29. Cocina principal
- 30. Acceso
- 31. Habitación con baño
- 32. Terraza

El Hotel denominado *Blancaneaux Lodge* se encuentra localizado en medio de la selva de Belice a dos horas de la ciudad capital, entre cascadas y un abundante clima tropical. La obra, a cargo de *Manuel Mestre*, se divide en cinco bungalows conformados cada uno por dos habitaciones completas: baño japonés, una estancia con cocineta y pórtico común que se abre al magnifico paisaje.

Al centro del conjunto se encuentra el núcleo de áreas públicas constituido por una bar, salones de juego, terrazas y una gran chimenea de material pétreo. Esta construcción es una antigua casa que se remodeló conservando su estilo original. Los métodos constructivos así como los materiales y la mano de obra son autóctonos, con lo que se logra una completa incorporación al contexto.



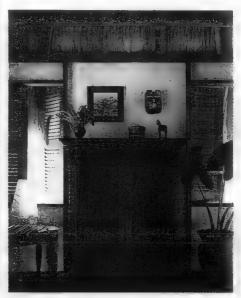





**Blancaneaux Lodge. Manuel Mestre.** Cayo District. Belize. 1995.





Hotel. Cancún, Quintana Roo, México.



Hotel. Cancún, Quintana Roo. México.










El **Hotel Resort en Pampulha** (Brasil) se ubica en un lago artificial. Cuenta con un pequeño campo de golf. El diseño del proyecto estuvo a cargo de **Oscar Niemeyer**.

El proyecto consta de dos cuerpos. El primero es de un solo nivel y es irregular, con diseño orgánico; sigue el contorno del terreno (de forma triangular), y aloja los servicios, como restaurante, escaleras y un pequeño teatro. El segundo cuerpo se encuentra ubicado en la base del terreno; tiene forma alargada y es ligeramente curvo, consta de tres niveles y aloja 100 habitaciones tipo; en los extremos hay cuatro suites.


Junto al restaurante surge una rampa que conduce a la azotea de este edificio que se utiliza como terraza-jardín.

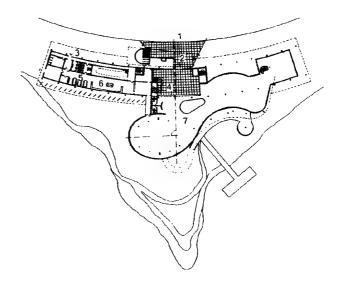

Planta. Nivel de acceso

- 1. Acceso principal
- 2. Vestibulo principal
- Servicio baños y sanitarios
- 4. Bar
- 5. Comedor
- 6. Cocina
- 7. Salón

- 8. Vestíbulo
- 9. Vestibulo
- de servicio 10. Habitaciones
- 11. Almacén
- 12. Circulación
- 13. Sala de estar
- 14. Azotea




Planta alta



Fachada de acceso



Fachada hacia el lago

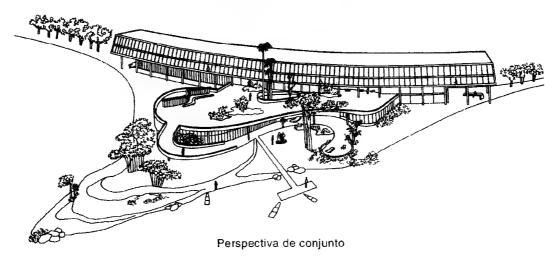


El *Hotel Regente Gavea* se encuentra ubicado en la Playa Leblon de Río de Janerio (Brasil).

El diseño del proyecto arquitectónico estuvo a cargo de *Oscar Niemeyer*. El hotel tiene 170 habitaciones de diversas formas y tamaños, ya que algunas tienen capacidad para dos camas, otras de cuatro, así como habitaciones tipo duplex.


La fachada sur tiene vista al mar por lo que se diseñaron amplias terrazas, en tanto que la fachada opuesta está formada por una cerrada celosía.

Los dos bloques de escalera sobresalen en la fachada por ser volúmenes de mayor altura, rompiendo la muy marcada horizontalidad del edificio.


La azotea es utilizada para actividades recreativas de los huéspedes; entre las instalaciones destaca la alberca.

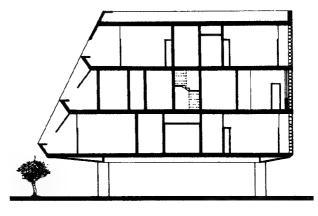


Corte





Planta primer piso



Planta tercer piso





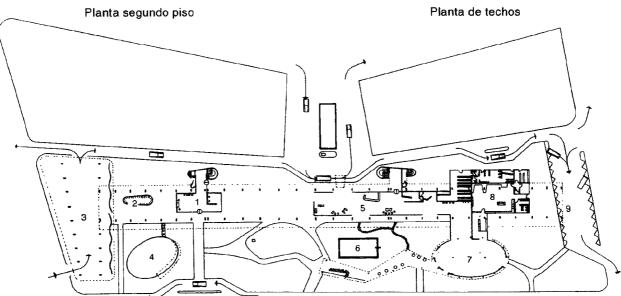

Planta baja general

- 1. Recepción
- Estacionamiento de bicicletas
- Estacionamiento de autos
- 4. Juegos infantiles
- 5. Sala de estar
- 6. Alberca
- 7. Restaurante
- 8. Cocina


- 9. Acceso a
- servicios
- 10. Habitación tipo A
- 11. Habitación tipo B 12. Habitación tipo C
- 13. Habitación tipo D
- 14. Vestíbulo
- 15. Canchas
- 16. Sala de juegos

El **Hotel de Mar en Palma de Mallorca** (España) está ubicado en uno de los centros de veraneo más importantes del país. El proyecto fue diseñado por **José Antonio Coderch** y **Manuel Valls**.

El complejo está diseñado mediante dos cuerpos: el primero y más bajo tiene planta triangular y corresponde al área de servicios; el segundo, con planta en "L", aloja las habitaciones y cuenta con ocho pisos.


Las habitaciones del hotel están dispuestas en forma diagonal con respecto al edificio y van de manera escalonada; con ello dan movimiento a las fachadas y logran también tener mejores vistas al mar. Al continuar con este escalonamiento, las terrazas y los canceles de las habitaciones siguen con la forma escalonada y crean un juego de luz y sombra. La fachada opuesta a las terrazas está compuesta por un muro ciego en el que sólo se dejan ver unas rendijas en todo lo alto del edificio, las cuales dan iluminación y ventilación a los baños y corredores. Gran parte de las fachadas de este hotel están cubiertas con material cerámico, la cual contrasta con el resto del edificio que está pintado de color blanco.

Las habitaciones vistas en fachada parecen ser pequeñas celdas ubicadas en distintas posiciones.

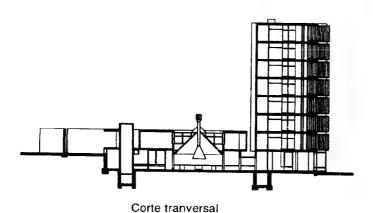


- 1. Pórtico de acceso
- 2. Acceso principal
- 3. Hall de entrada
- 4 Sala de espera
- 5. Quiosco
- 6. Patio
- 7. Dirección
- 8. Recepción
- 9. Portier
- 10. Baños mujeres
- 11. Almacén
- 12. Cuarto de coser
- 13. Baños hombres
- 14. Almacén de mobiliario
- 15. Contabilidad
- 16. Acceso de servicios
- 17. Secados y revisión de ropa
- 18. Calderas
- 19. Lavandería

- 20. Patio interior
- 21. Ropa sucia
- 22 Habitaciones personal
  - técnico
- 23. Baños 24. Circulación
- 25. Habitaciones
- 26 Terraza
- 27. Baños y vestidores
- 28. Bar
- 29. Salón de reuniones
- 30. Vestíbulo general
- 31. Ropero
- 32. Sanitarios
- 33. Peluquería mujeres
- 34. Peluquería hombres
- 35. Sala de lectura
- 36. Bridge
- 37. Baño turco y masajes
- 38. Gran salón
- 39. Lavado de coches

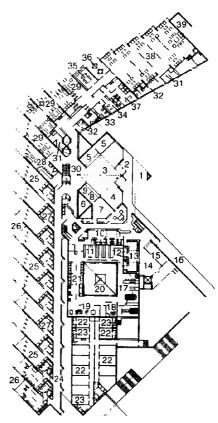

Planta baja

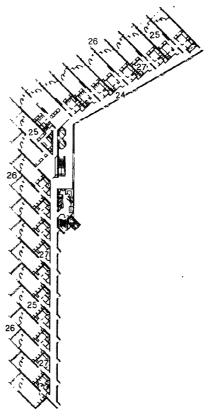


Planta tipo

Hotel de Mar en Palma de Mallorca, José Antonio Coderch, Manuel Valls. Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares, España. 1961-1964.


El *Hotel Hyatt Regency* en Atlanta, Georgia (Estados Unidos), realizado por *John Portman and Associates*, cuenta con 800 habitaciones distribuidas en una planta rectangular alrededor de un patio central, o atrio monumental de una doble altura de aproximadamente 21 niveles. Fue diseñado en el año de 1963 y en 1967 se terminó su construcción. El domo circular de aproximadamente 200 m² fue proyectado en 1971 y se localiza en la parte más alta, donde llega la circulación vertical. En 1981 se aumentaron 350 cuartos más.

El objetivo del diseño fue desplazarse a través de espacios públicos para evocar ambiente de reacciones y sensaciones a escala humana. El espacio generador fue el gran atrio central donde se localizan árboles, fuentes, bares y restaurantes.

El movimiento de los elementos formales es parte importante de la obra, ya que se generan espacios dinámicos para mantener una mayor atracción y curiosidad. Los elevadores se crearon de manera escultórica; parecen columnas independientes revestidas con vidrio. Este medio de comunicación vertical llega hasta el mirador o techo donde se remata con el domo azul, donde se accede a un restaurante.

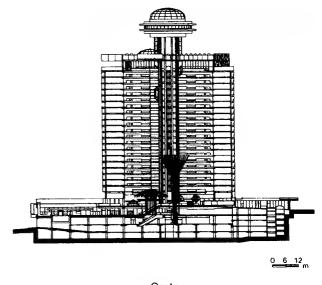

Corte

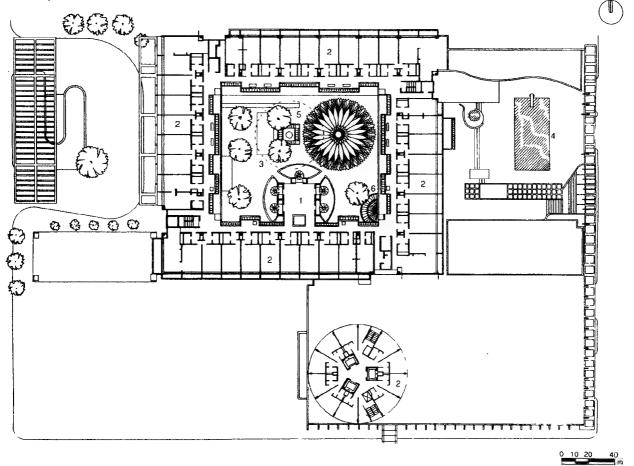



Planta general tipo

- Elevadores panorámicos
- 2. Habitaciones


- 3. Proyección de escultura
- 4. Alberca

- 5. Zona de estar
- 6. Refrigerios

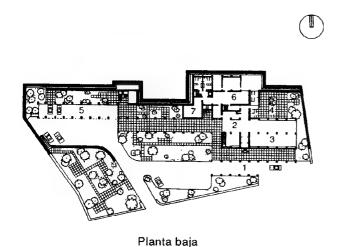

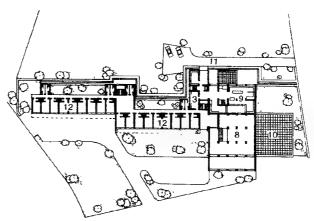


Planta primer nivel

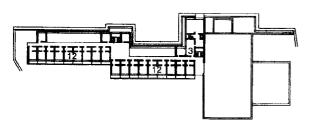

Planta segundo nivel

- 1. Acceso
- 2. Recepción
- 3. Salón
- 4. Patio

- 5. Estacionamiento
- 6. Cuartos de servicio




- 7. Calefacción
- 8. Restaurante
- 9. Cocina
- 10. Terraza
- 11. Acceso de servicio
- 12. Habitaciones
- 13. Oficinas

Motel Xenia. Aris Konstantinidis. Olimpia, Grecia. 1964.

El Hotel Tokoen en Yonago (Japón), fue construido en 1964 por Kiyonori Kikutake & Asociados. Esta construcción corresponde al periodo metabolista, el cual trata de sintetizar las técnicas modernas aplicándolas a edificios con "carácter japonés", lo que resulta muy evidente en esta construcción, ya que da la impresión de ser una gran casa japonesa, pero evidenciando la estructura de concreto.

El edificio está compuesto de tres niveles en el cuerpo inferior y dos niveles más de manera volada por lo que queda un nivel intermedio a manera de terraza. La intención del arquitecto fue separar y evidenciar las distintas funciones que cumple el hotel, pero agrupándolas en una gran composición. El cuerpo inferior corresponde a los servicios, mientras que en el superior se encuentran ubicadas las habitaciones y, por último, coronando el edificio está el restaurante el cual goza de una vista panorámica.

La estructura es de concreto armado y está compuesta de manera reticular. Las columnas al ir decreciendo en altura la hacen también en número y dimensión.

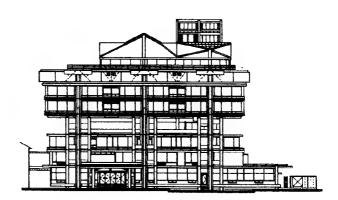


Fachada poniente de acceso


Hotel Tokoen en Yonago. Kiyonori Kikutake & Asociados. Tokio, Japón. 1964.

- 1. Pórtico de acceso
- 2. Acceso principal
- 3. Vestíbulo general
- 4. Hall de entrada
- 5. Hall de hotel


- 6. Recepción
  7. Despacho
  8. Central telefónica
- 9. Visitas
- 10. Comedor
- 11. Sanitarios hombres
- 12. Sanitarios mujeres
- 13. Habitaciones
- 14. Sala de conferencias
- 15. Hall de elevadores
- 16. Circulación
- 17. Apartamentos
- 18. Restaurante
- 19. Azotea
- 20. Cocina

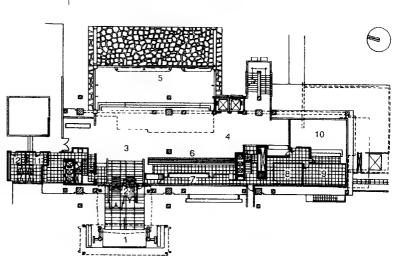


Planta baja

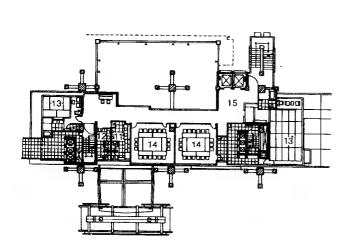


Planta primer piso

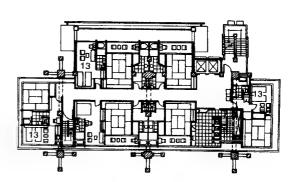


Planta segundo piso

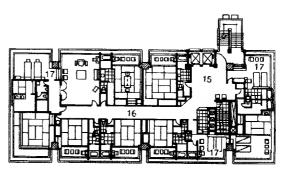

Planta cuarto piso

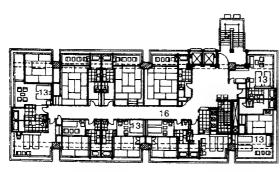

Planta tercer piso

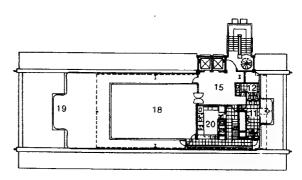

Planta quinto piso


La Hostería de Chañaral (Chile) surgió con el fin de impulsar centros turísticos para el vacacionista nacional en lugares donde no había un equipamiento adecuado, mediante hoteles sencillos, pequeños y de bajo costo.

Por esta razón fueron invitados arquitectos de renombre a realizar estos proyectos, como los diseñadores *Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro y J.A. Bravo*, los autores del proyecto.

La planta arquitectónica es de forma irregular en una especie de "L". Hay dos alas de dormitorios uno frente al otro separados por un patio entre ellos; con el fin de dar mayor intimidad a las usuarios, una de las alas se levantó medio nivel sobre del suelo; cada cuerpo cuenta con 10 habitaciones.

La zona de servicios se diseñó para transmitir sensaciones de informalidad, con el fin de lograr un ambiente familiar.

Las fachadas son de concreto aparente; la estructura es metálica y está cubierta por esteras (especie de tejido de mimbre). Las tuberías de agua fueron colocadas por los techos de manera visible. Los únicos elementos que destacan en color son las puertas y columnas metálicas en rojo y azul.

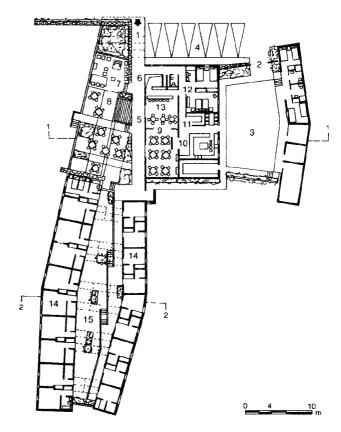


Planta general

- 1. Acceso
- 2. Acceso de servicio
- 3. Patio de servicio
- 4. Estacionamiento
- 5. Pasillo cubierto
- 6. Recepción
- 7. Estar


- 8. Terraza
- 9. Comedor
- 10. Cocina
- 11. Vinos

- 12. Concesionarios
- 12. Cond
- 14. Dormitorios
- 15. Patio







Cortes 2-2



Fachada sur oriente (acceso)




Fachada nor-oriente

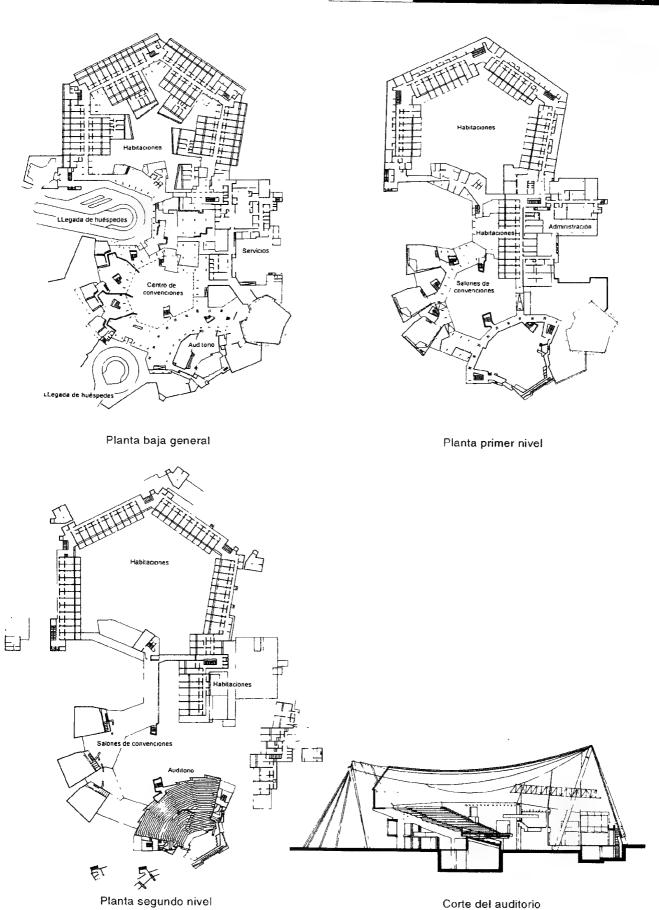


Hotel y Centro de conferencias La Meca. Rolf Gutbrod, Frei Otto. La Meca. Arabia Saudita. 1965.

Corte del auditorio

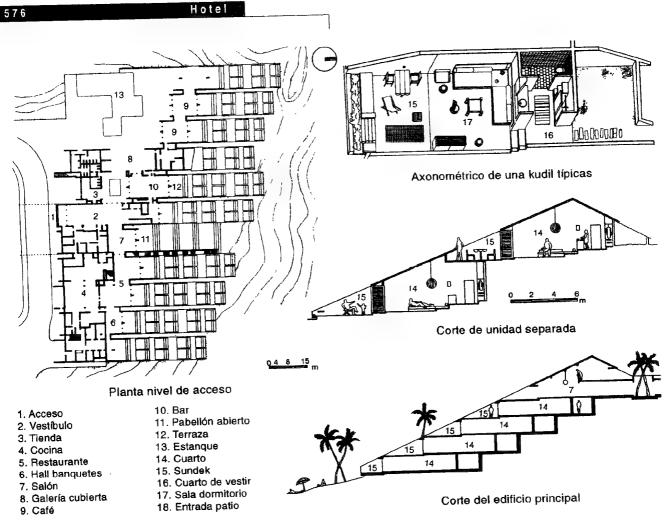

## Hotel Kovalam Beach Resort. Charles Correa. Kevala, India. 1969-1974.

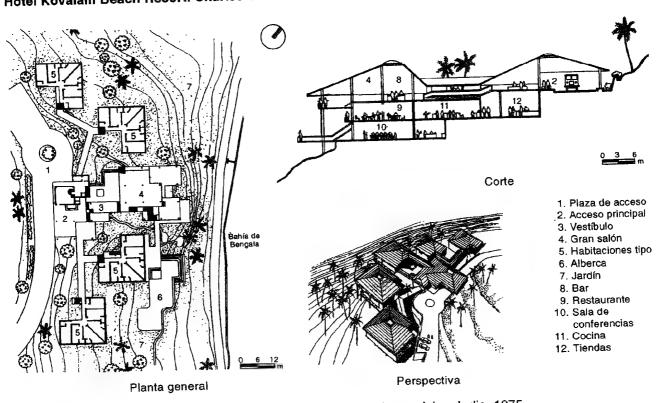


El **Hogar de Descanso** en Zichron Yaakov (Israel), fue mandado construir por el sindicato israelí, como uno de los lugares donde pueden descansar y vacacionar los sindicalizados.

El proyecto fue realizado por **Yacov Rechter** y **Moshe Zarhy**, y está ubicado en la parte superior de una montaña, la cual goza de una excelente vista al mar, pero tiene el inconveniente de no contar con mucha agua en la zona. Pese a esto, el conjunto cuenta con una alberca.


Las habitaciones están dispuestas de manera escalonada y tienen forma de pequeñas celdas independientes, las cuales cambian de posición unas con respecto a otras al irse adaptando al terreno. El acceso a las habitaciones es por medio de un largo pasillo posterior el cual está abierto; lo que permite tener una buena ventilación. Los cuartos superiores sobresalen más que los de abajo y esto se hizo con el fin de crear intimidad en las terrazas inferiores.

En la parte posterior del conjunto se encuentran dos cuerpos independientes de dos niveles cada uno, los cuales corresponden a los servicios y están orientados hacia el jardín.

Los cuerpos que están en contacto con el terreno son de concreto aparente, mientras que los dos niveles superiores fueron pintados de blanco.

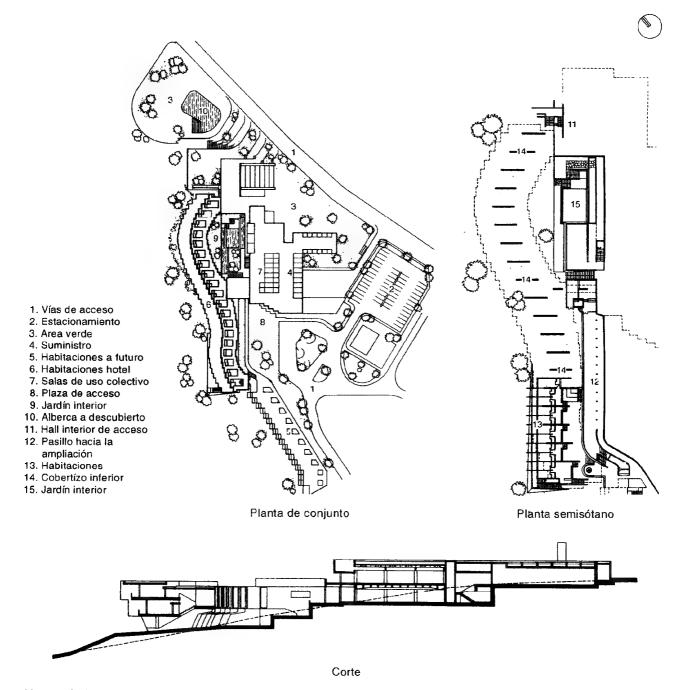

Hogar de Descanso. Yacov Rechter, Moshe Zarhy. Zichron Yaakov, Tel Aviv, Israel. 1969.

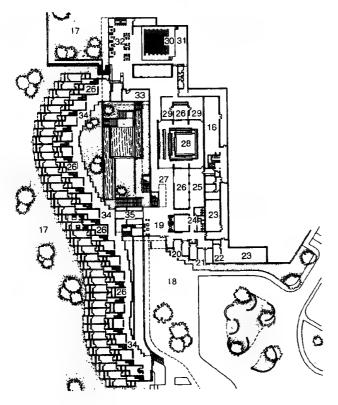

Planta primer piso

Planta principal

- 16. Estacionamiento
- 17. Jardín
- 18. Plaza de acceso
- 19. Hall de acceso
- 20. Despachos
- 21. Jardín de niños
- 22. Cuarto de máquinas
- 23. Almacén


- 24. Sanitarios
- 25. Sala de conferencias
- 26. Patio
- 27. Foyer
- 28. Sala de reuniones
- 29. Sala de lectura
- 30. Auditorio
- 31. Escenario
- 32. Sala de estar
- 33. Cuarto de música
- 34. Pasillo de circulacion
- 35. Puente de acceso
- 36. Azotea


- 37.,Terraza
- 38. Snack-bar
- 39. Restaurante
- 40. Cámara frigorifica
- 41. Cocina principal
- 42. Suministro
- 43. Servicio para empleados

Hogar de Descanso. Yacov Rechter, Moshe Zarhy. Zichron Yaakov, Tel Aviv, Israel. 1969.

En los años sesenta, Henry Ford II encargó un proyecto urbano para varios usos en Detroit, Michigan (Estados Unidos), frente al río en un terreno de 14.16 ha. El objetivo era comunicar el nuevo complejo denominado **Renaissance Center** con la ciudad. En 1981 se terminaron de construir las primeras dos etapas de la obra.

El proyecto de **John Portman and Associates** cuenta con seis torres octogonales de oficinas con un total de 25.1 ha, un cuerpo cilíndrico central que contiene 1400 habitaciones de hotel y dos torres de menor altura.

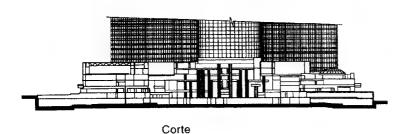

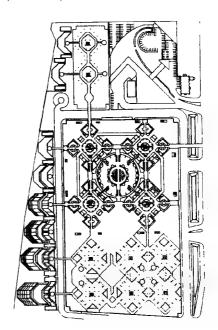

Planta general

Hotel Renaissance Center. John Portman and Associates. Detroit, Michigan, Estados Unidos. 1970.

El Hotel Hilton de Tel Aviv (Israel) fue construido dentro del Parque Independencia, lo que representó ciertas restricciones que afectaron la resolución del proyecto al tener que abarcar la menor superficie posible así como la limitación de los espacios exteriores.

El diseño del edificio fue ejecutado por Yacov Rechter y Moshe Zarhy, y su concepto consistió en una planta en cruz. Uno de los cuerpos es paralelo al mar y cuenta con un nivel a la vista, pero tiene dos niveles más que son subterráneos en los que se encuentran los servicios y el estacionamiento.

El otro cuerpo tiene con 14 pisos y está dispuesto de manera perpendicular al mar y al otro edificio,


para así dar a todas las habitaciones vista al mar y, a la vez, a la ciudad.

La división del edificio en dos cuerpos se acentúa mediante una planta intermedia que está por debajo del edificio alto, el cual remata en anchas columnas que a su vez forman el pórtico vehicular de entrada al hotel.


Los muros divisorios de las habitaciones están ligeramente inclinados para facilitar la vista al mar y, a la vez, la de la ciudad.

El material con el cual está construido el edificio es de concreto aparente. La fachada lateral acusa las losas de entrepiso, que sobresalen del paño del muro ocasionando un juego de sombras.

0

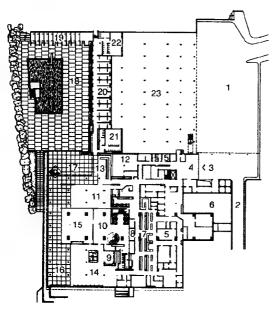


Planta sótano

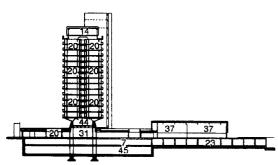

Corte transversal sur-norte

- 1. Estacionamiento
- 2. Comunicación víal con el acceso principal
- 3. Acceso al sótano
- 4 Rampas al sótano
- 5. Servicios
- 6. Cuarto de máquinas
- Cocina principal
- 8. Comercios
- 9. Bar
- 10. Hall
- 11. Cafetería

- 12. Cantina personal
- 13. Snack-bar
- 14. Restaurante
- 15. Nigth-club
- 16. Terraza restaurante
- 17. Terraza-cafetería
- 18. Terraza-alberca
- 19. Vestidores
- 20. Habitaciones 21. Baños mujeres
- 22. Baños hombres

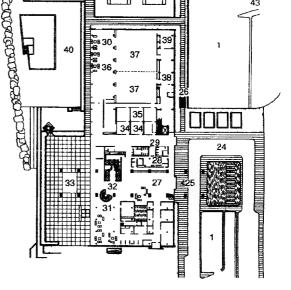

Planta baja



Planta tipo de habitaciones

- 23. Estacionamiento sótano
- 24. Plaza de acceso
- 25. Acceso principal
- 26. Acceso sótano estacionamiento
- 27. Hall de acceso
- 28. Rececpción
- 29. Sanitarios
- 30. Sala de espera
- 31. Hall de hotel
- 32. Vestíbulo elevadores
- 33. Terraza poniente

- 34. Patio
- 35. Comedor privado
- 36. Foyer de la sala de baile
- 37. Salón de baile
- 38. Oficinas del salón de baile
- 39. Almacén
- 40. Vacio
- 41. Zona de juegos niños
- 42. Canchas de tenis
- 43. Acceso autos
- 44. Planta mezzanine despachos
- 45. Almacén e instalaciones

El Hotel Hyatt Regency, en San Francisco, California (Estados Unidos), es uno de los cinco más importantes inmuebles localizados en el embarcadero. La obra de John Portman and Associates, reúne características de un hotel, edificio y zona comercial.


La arquitectura se compone de dos fachadas verticales y una al Norte inclinada 45 grados; una especie de superficies casetonada de claros obscuros generados por medio de terrazas.

Los grandes planos exteriores son sólo un preludio al monumental espacio interior, compuesto por los pasillos y por la iluminación de la parte superior a través de una franja de luz natural. Las líneas continuas de los pasillos generan un efecto de pirámide invertida.


El vestíbulo desde donde se aprecia el espacio tiene una altura de 52 m y 52 m de ancho. Al centro se situó una escultura como punto focal. Esta es una esfera de grandes dimensiones soportada por tres pies; la figura de aluminio pintado de color oro, es una serie de intersecciones de pentágonos rotados a partir de su eje central por los que se pueden observar orificios y trasparencia, con lo que se logra un elemento de gran ligereza. Se ubico sobre un espejo de agua que se enfatiza por medio de una escalinata. La vista general de este vestíbulo es lo importante, el primer contacto con este espacio.

La parte estructural y de seguridad fue muy importante. Se trabajó con expertos en las dos áreas desde el principio, ya que el diseño asimétrico fue, según los colaboradores, un tipo de pesadilla geométrica, y las medidas de seguridad muy rigurosas.


La conformación del proyecto original era más de un centro de convenciones con 840 habitaciones por lo que más tarde se enfoco hacia un hotel. Los salones tienen accesos independientes desde la calle y estan intercomunicados mediante pasillos perimetrales para acceder al nivel inferior dentro del hotel. El edificio cuenta con tres entradas principales. Se ubicaron seis restaurantes y diferentes bares en las áreas del vestíbulo; algunos diseños a manera de cafés peatonales. Se proyectó en 1973 y constituyo un hito en la arquitectura hotelera en Estados Unidos y a nivel mundial.

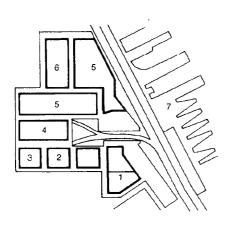

Planta de conjunto

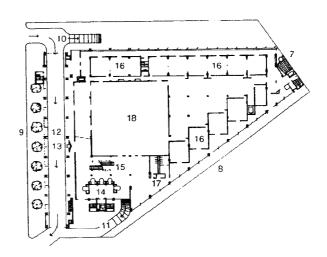

Planta baja

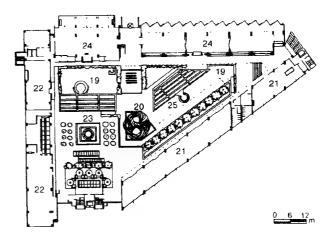


Planta lobby principal



- 2. Edificio Levi Strauss
- 3. Edificio Security Pacific
- 4. Edificio Alcoa
- 5. Edificios residenciales 6. Edificio Walton Park
- Embarcadero Plaza
- 8 Calle Market
- 9. Calle Drum
- 10. Acceso a estacionamiento
- 11. Salida de estacionamiento
- 12 Motor lobby
- 13. Acceso

- 14 Elevadores principales
- Escaleras eléctricas
- 16. Salas de reunion
- 17. Sanitarios
- 18. Salón de fiestas
- 19. Zona de estar
- 20. Escultura "eclipse"
- 21. Locales comerciales
- 22. Oficinas
- 23. Asientos piramidales
- 24. Restaurante
- 25. Sala de cocteles

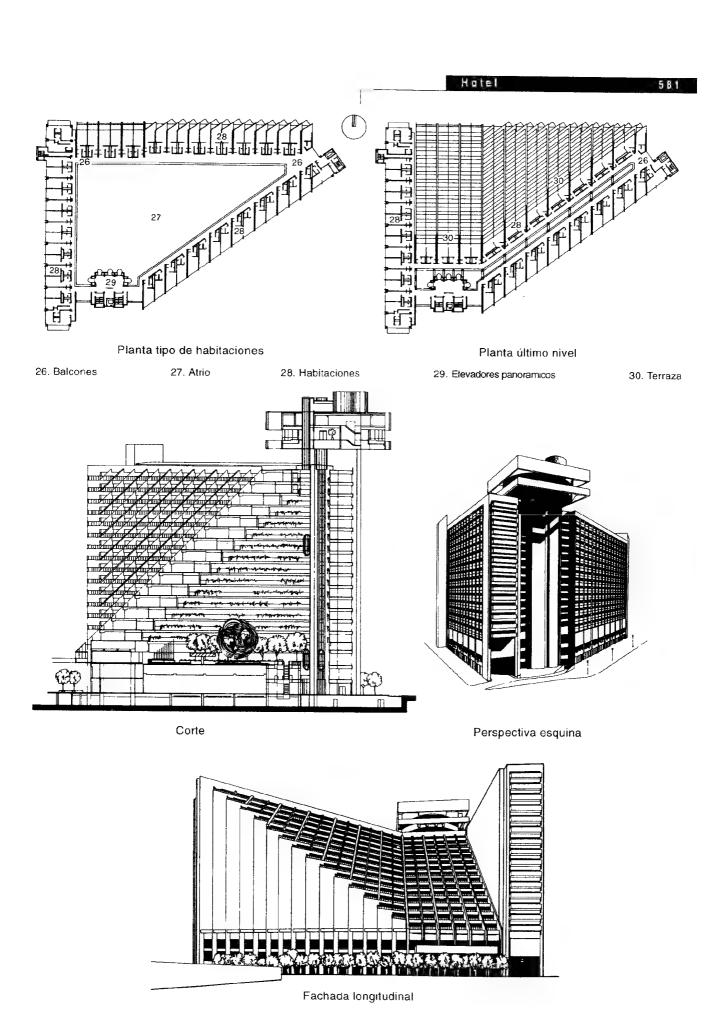



El **Hotel El Westin Peachtree Plaza** en Atlanta, Georgia (Estados Unidos), fue realizado en 1976 por **John Portman and Associates.** 

Hacia 1986 fue sometido a una importante modernización que definiría el carácter de importancia dentro de la ciudad.

El proyecto de 73 pisos se desarrolla en una torre cilíndrica revestida con vidrio y cuenta con 1100 recámaras. En el centro de la torre están las princi-


pales zonas públicas. En la base de desplante, en el interior, se incluyeron puentes, escaleras eléctricas y elevadores públicos y privados para los huéspedes. El vestíbulo tiene una altura aproximada de 27.4 m. La decoración del atrío semeja escenas teatrales, realizadas con interpretaciones abstractas de otros edificios, donde se crean espacios cerrados más privados para descansar y también para realizar otras actividades, simultáneamente.

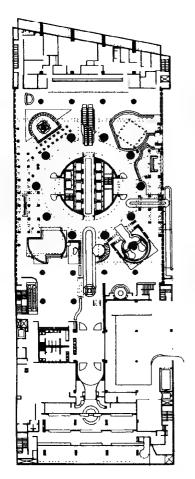

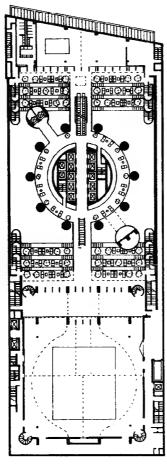




Planta tipo de habitaciones

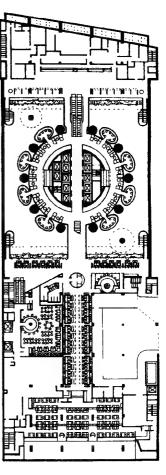


Planta lobby

Planta. Salón de bailes

Planta mezzanine

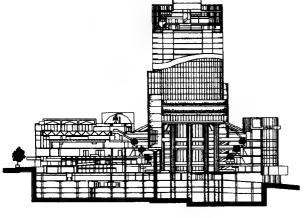



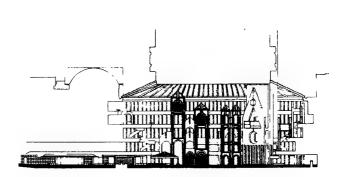


Corte a través del lobby

El Hotel Westin Bonaventure ubicado en Bunker Hill, Los Angeles, California (Estados Unidos), presenta un contexto urbano de grandes oficinas de cristal y edificios para estacionamientos jardinados. El concepto de diseño del nuevo hotel tendría la función de unir el diseño desproporcionado del área urbana, generando una arquitectura de liga.


John Portman and Associates, autor del proyecto, organizó las diferentes funciones en una plataforma rectangular donde se desplanta una torre central y cuatro más pequeñas alrededor, de cristal con elementos de concreto. En fachada se percibe el conjunto como monolítico, ya que en las interseccio-

nes se ubicaron elevadores panorámicos en forma de liga y con movimiento. La torre tiene aproximadamente 22 niveles y 6 de la base, correspondientes a las zonas publicas que a su vez se comunican por medio de puentes y desniveles. Tiene un nivel de andenes y circulación del servicio, y tres niveles de estacionamiento.

Como en todos los proyectos en la rama de hotelería de Portman, la intimidad y la seguridad de los huéspedes son un factor primordial dentro del vasto programa, el funcionamiento y las áreas siempre están divididas y no permite el acceso de personas ajenas. También incluye espacios públicos para los huéspedes en las diferenes zonas.

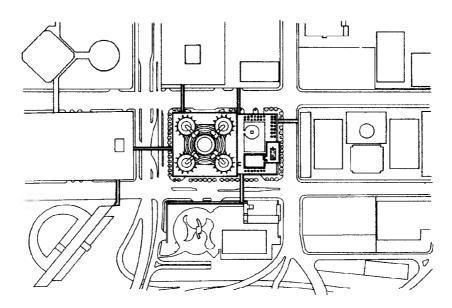


Planta de conjunto

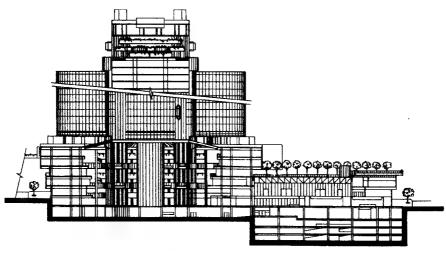


Corte


Hotel Westin Bonaventure. John Portman and Associates. Bunker Hill, Los Angeles, California, Estados Unidos, 1976.

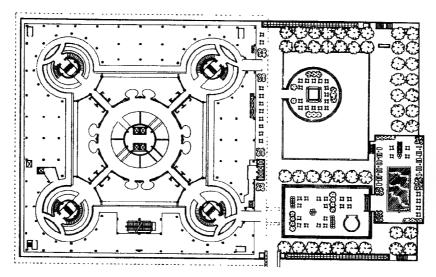


Planta nivel de alberca

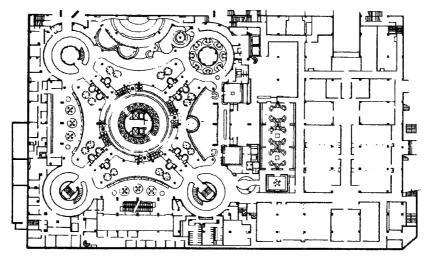


Planta nivel lobby principal

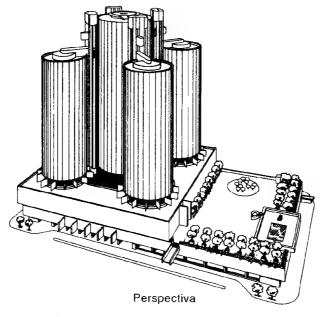

Hotel Westin Bonaventure. John Portman and Associates. Bunker Hill, Los Angeles, California, Estados Unidos. 1976.

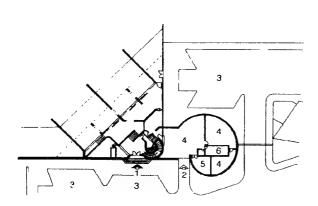


Planta general

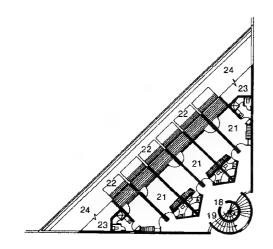


Planta segundo nivel

- 1. Acceso principal
- 2. Acceso servicio
- 3. Estacionamiento
- 4. Bodegas y servicios 5. Cuarto de máquinas
- 6. Cuarto de servicio
- 7. Despensa
- Depósito
   Sanitarios mujeres
- 10 Sanitarios hombres
- 11. Recepción e informes
- 12. Vestíbulo principal

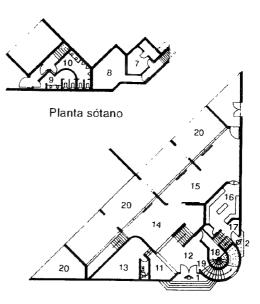


Planta primer nivel

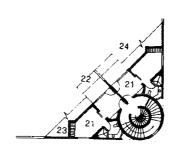

Planta tercer nivel


- 13 Administración
- 14. Salón
- 15. Comedor
- 16. Cocina
- 17. Vestíbulo de servicio
- 18 Escalera de servicio
- 19. Escalera principal
- 20. Terraza cubierta
- 21. Habitaciones
- 22. Terraza
- 23. Vacío
- 24. Cubierta

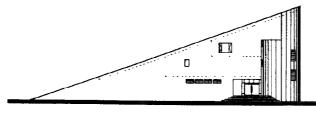


Fachada principal



Fachada habitaciones



Fachada lateral

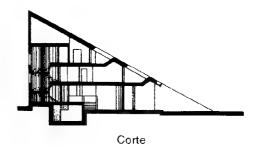

Hosteria Ambeyma. Fernando Martínez Sanabria, Guillermo Avendaño, Edison Sotomayor A. Garzón, Huila, Colombia. 1976.


El **Hotel en Portogalo** fue construido en Río de Janeiro en el año 1976. Está ubicado sobre un terreno con gran pendiente, lo cual fue un factor determinante en el proyecto.

El diseño estuvo a cargo de *Luiz Paulo Conde*; el concepto principal fue la integración a la naturaleza ya que se adapta al terreno y a las curvas de nivel de éste.


La planta arquitectónica del hotel es un poco irregular debido a los desniveles del terreno, por lo que se dividió en dos cuerpos. El primero de ellos, perteneciente a las habitaciones, tiene forma escalonada. El segundo cuerpo, de forma más regular, está ubicado donde el terreno tiene menos pendiente y aloja los servicios principales. Los dos cuerpos están conectados entre sí por corredores cubiertos y en algunas ocasiones descubiertos.

Los edificios están techados con bóvedas de ladrillo, y a la vez se utiliza la ventilación cruzada, lo que permite tener un clima interior agradable sin la necesidad de tener acondicionamiento de aire.

Las fachadas del hotel son de materiales aparentes, como ladrillos, concreto, madera y vidrio.

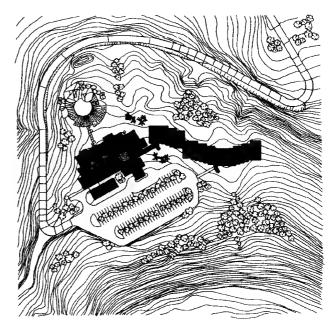

Planta de conjunto

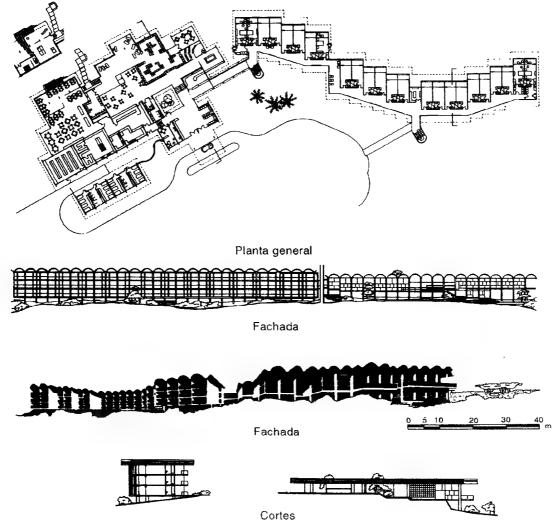


Hotel en Portogalo. Luiz Paulo Conde. Angra Dos Reis, Río de Janeiro, Brasil. 1976.

Malta es una pequeña isla turística de Africa en donde la principal actividad es la hostelería.

Este subgénero de la arquitectura *Richard England* lo ha desarrollado con gran éxito. Una de sus principales realizaciones es el *Pueblo Turístico Ta' Monita*. El conjunto integrado por casas, departamentos y estudios, se adapta a la topográfica irregular del terreno.

Las formas, volúmenes, juegos de ángulo, curvas consideran el clima y vegetación de la isla.

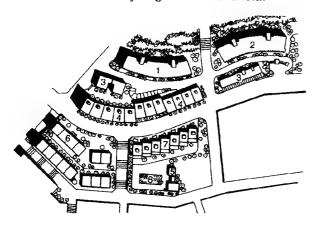


Planta. Pueblo turístico Ta' Monita

- Departamentos curvos tipo A
- 2. Departamentos curvos tipo B
- 3. Estudios
- 4. Departamentos grandes
- 5 Bar
- Departamentos de 2 recámaras
- Casas con Terrazas
- 8. Alberca

La selección de materiales, colores y texturas, las llevo a cabo tomando en cuenta la economía del lugar y a la vez refleja sus ideales de que la arquitectura debe considerar el contexto urbano.

La fachada fue solucionada con arcos de varias formas, repetidos constantemente, algunos de ellos forman corredores y pórticos.


La volumetría se logró siguiendo la pendiente del terreno la cual, sigue una horizontalidad reflejada en el escalonamiento de los diversos cuerpos.

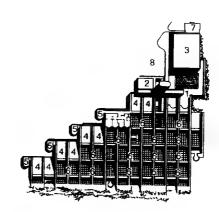

Planta. Villa turística festival

- 1. Terraza y alberca
- 2. Tienda de autoservicio
- 3. Casa club y bar
- Departamento


- 5. Escalera
- 6. Terraza
- 7. Servicio
- 8. Estacionamiento

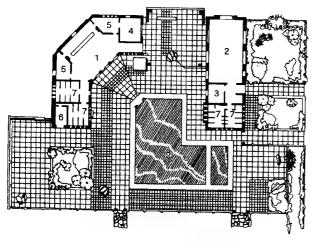

Planta. Aquasun lido

- 1. Bar
- 2. Lunnge
- 3. Cuarto de estar
- 4. Cocina

- 5. Alacena
- 6. Bodega
- 7. Sanitarios
- 8. Alberca

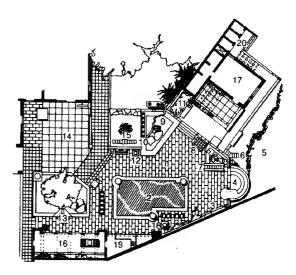

Planta. Un jardín para Myriam


- 1. Teatro de la memoria
- 2. Reflección de las aguas
- 3. Muro de la memoria
- 4. Temenos
- 5. Jardín secreto
- 6. Pináculo de paz
- 7. Escalera del deseo
- Centinelas del espacio γ el tiempo
- 9. Jardín de "Quintessence"
- 10. Espacio de remembranza
- 11. Jardín sentenciado
- 12. Fuente de los lamentos
- Pirámide la transcendencia
- 14. Pantalla de la memoria
- 15. Pasos de la sagacidad
- 16. Area de soledad
- 17. Estudio Ikebana
- 18. Divinidad de la juventud
- 19. Bar
- 20. Sanitarios

La compañía Holiday Inn realizó el *Hotel Harrah's Casino y Marina*, en Atlantic City, Nueva Jersey (Estados Unidos), como un cambio de imagen a lo tradicional.


BWB Associates integrado por Claude Braganza, Wiliam Huntington, Brian Thompson, realizó el proyecto a gran escala para albergar el casino que forma la parte más importante de la obra. Consta de 4 280 m² destinados para el casino, salones de conferencias, un teatro para representar obras de la magnitud de Broadway, restaurantes, bares y un centro especial de diversión para menores de edad. El casino ocupa una planta rectangular con áreas administrativas y salones de juntas en dos niveles y el

apéndice es la espina principal de circulación de todo el edificio. La planta curva hacia dentro es el teatro, y un anexo de terrazas complementa el área del bar.

La parte más alta constituye el edificio de 12 pisos con 506 habitaciones. El estacionamiento tiene capacidad para albergar 2 400 automóvlies. El conjunto también incluye una marina donde se realizan múltiples actividades acuáticas. Algunos de los problemas arquitectónicos fue incluir una laguna a las áreas exteriores, para que la obra formara parte del diseño natural del terreno, y no crear ambientes artificiales característico de Las Vegas. Los interiores reflejan un ambiente caluroso y al mismo tiempo de festividad; se utilizaron materiales naturales y contemporáneos

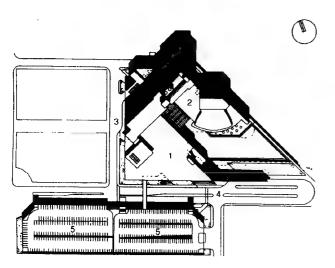


Planta de conjunto

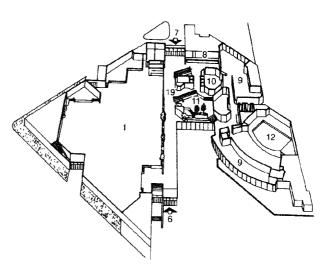

Axonométrico de acceso


Axonométrico restaurante y administración

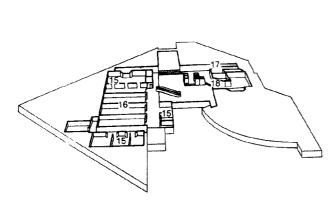



Axonométrico centro de convenciones

- 1. Casino
- 2. Hotel
- 3. Avenida Rhode Island
- 4. Boulevard Brigantine
- 5. Estacionamiento
- 6. Acceso al casino
- 7. Acceso al hotel
- Recepción
   Restaurante
- 10. Tienda
- 11. Atrio
- 12. Teatro
- 13. Puente a
- estacionamiento 14. Administración
- 15. Salas de juntas
- 16. Centro convenciones
- 17. Estética
- 18. Centro recreación
- 19. Elevadores

Hotel Harrah's Casino y Marina. BWB Associates, Claude Braganza, Wiliam Huntington, Brian Thompson. Atlantic City, New Jersey, Estados Unidos. 1981.

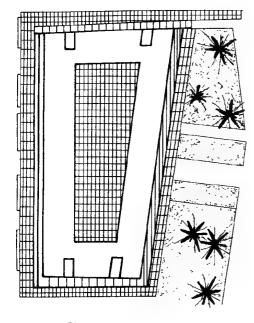

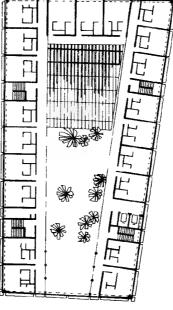


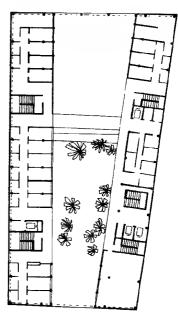

Planta de conjunto

Planta baja


Planta alta

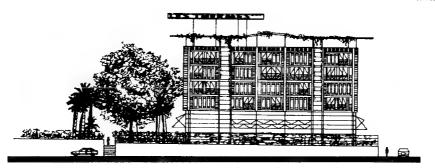

Fachada norte



Fachada sur

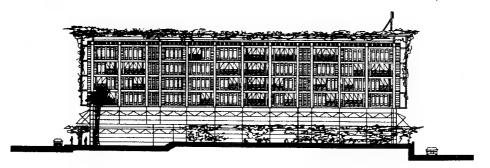

Fachada oeste


El *Marriott Marquis Atlanta* localizado en Georgia, Estados Unidos, es el tercer hotel del Peachtree Plaza. El proyecto estuvo a cargo de *John Portman and Associates*; alberga 1675 habitaciones, en un promedio de 50 niveles. Mantiene la característica del autor de generar grandes vestíbulos en el vacío interior, dando como resultado las dobles alturas del recinto.

La planta del basamento es rectangular, en la cual se localizan las actividades públicas y sótano, de donde se desplanta la torre con planta elíptica cortada en sus extremos, la cual conforme asciende se convierte en una superficie rectangular alargada. que representa en fachada por una curva. El desarrollo del edificio conforme baja se ensancha de la parte de la base.


Esto genera una estructura de concreto llamativa por el alabeo de sus fachadas. Interiormente, el núcleo de elevadores es un cuerpo cilíndrico dentro del atrio elíptico, conectado por puentes hacia los pasillo de los cuartos.

En este atrio manumental es donde se ubica el área de recepción, restaurantes, centro de convenciones, salas de conferencias y salón de baile. Por el nivel del vestíbulo hay comunicación peatonal al centro comercial, y torre de oficinas del Hyatt Regency, y vía metro a Peachtree Plaza.




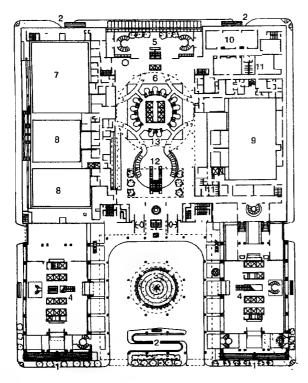

Planta de acceso

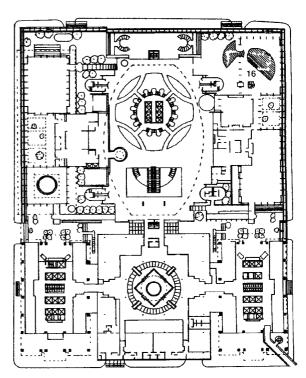


Planta nivel de jardines

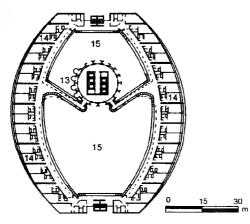

Planta tipo de habitaciones

- 1. Acceso a edificio de oficinas
- 2. Rampa de acceso y salida de sótano estacionamiento
- 3. Escultura
- Edificio de oficinas y centro comercial del hotel Hyatt Regency
- 5. Acceso principal
- 6. Vestibulo principal
- 7. Centro de convenciones
- 8. Sala de conferencias
- 9. Salón de baile
- 10 Restaurante
- 11. Sanitarios
- 12. Escaleras eléctricas
- 13. Núcleo de elevadores panorámicos
- 14. Habitaciones
- 15. Vacío
- 16. Alberca

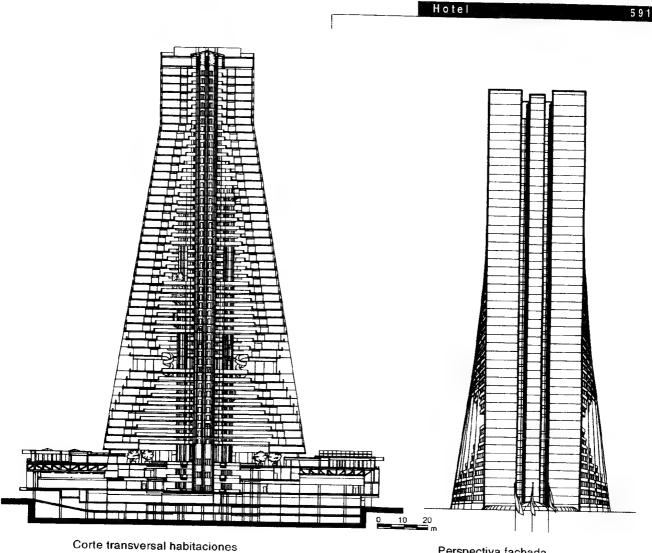

1. Acceso


4. Bar 5. Tienda

8. Cocina

10. Plaza

Perspectiva fachada

# Marriot Marquis Atlanta. John Portman and Associates. Atlanta, Georgia, Estados Unidos. 1985.

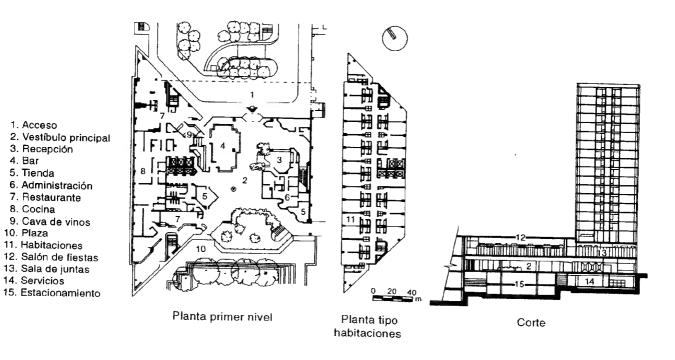

Dentro del parque o área natural denominada Opryland en Nashville, Tennessee (Estados Unidos), se edifico el *Hotel Cascade* por *Earl Swensson Associates, Inc., Architects.* Este proyecto inaugurado hacia 1983 es uno de los diez lugares más visitados de dicha nación, con un porcentaje del 90% anual de ocupación. El complejo además incluye centro de convenciones, invernadero, áreas de esparcimiento, estacionamiento y áreas de recreación en un terreno de 8090 m<sup>2</sup>. En 1988 se inauguró el hotel.


La planta del hotel está situada en la parte oeste; es de forma irregular. El concepto de diseño parte de un microclima tropical que forma parte de la zona central ambientada por grandes cascadas, canales e islas. En estas últimas se ubican los servicios de restaurante y bar, comunicados por medio de puentes y desniveles. Las habitaciones se distribuyen alrededor y se tiene una área aparte para la zona de alberca.

Las instalciones especiales del acondicionamiento de aire para mantener un clima agradable con


plantas tropicales, tiene un estudio muy minucioso. Los cristales permiten el paso de la luz pero no guardan calor.

El problema con la horticultura fue que la luz reflejada a mayor intensidad por superficies brillantes no permite el desarrollo natural de las plantas, ya que se incrementa la temperatura. Se optó por un material revestido y protegido por fibras. Los materiales también debían de tener características térmicas, y se tenía que definir cada elemento arquitectónico para realizar el estudio de clima ya que todo influye en un ecosistema.


El diseño del edificio facilita las entradas de aire frío por la parte superior; los diferentes ductos y manejo de formas inducen al cruce de ventilación pero sin ser molesto al huésped, lo cual cambia dependiendo de la época; en verano el aire caliente sube y en invierno baja. Los ventiladores colocados en el techo son grandes turbinas de extraordinaria potencia, que hacen circular el aire y desalojan los humos. Este sistema cuenta con una planta auxiliar independiente.

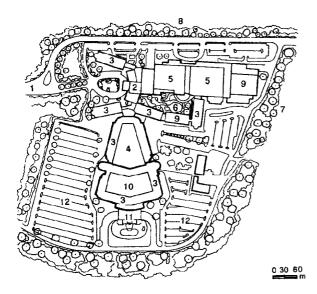

Planta de conjunto

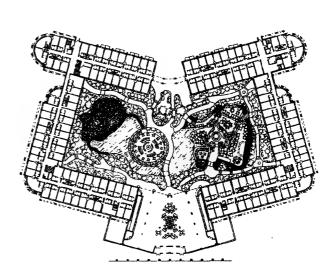

Planta principal y cascada

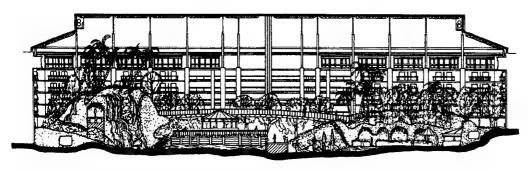

Corte transversal habitaciones

- 1. Vía de acceso
- 2. Lobby principal
- 3. Habitaciones
- Conservatorio
- 5. Centro de convenciones y área de exhibición
- 6. Patio y alberca
- 7 Parque Theme
- 8. Parque avenida
- Ampliación centro de convenciones y área de exhibición
- 10. Cascadas
- Nuevo acceso cubierto y alberca
- 12. Estacionamiento


El hotel-club es una denominación que responde a la proliferación de grandes zonas de turismo. Su característica formal consiste en la distribución de diversos edificios que rodean espacios extensos centralizados.

El proyecto de Víctor Rohola y Bartolomé Mestre, se encuentra en la playa de Bossa en San José lbiza (España). Es una especie de club distribuido en una extensa superficie, llamado Club Ibiza que se encuentra en dos espacios centrales: en uno se sitúa la gran piscina y las actividades musicales, de baile y juegos que propongan los animadores; y el otro simplemente es un jardín tradicional sin ninguna función especifica. El conjunto consta de cinco edificios de tres niveles, cuatro de ellos destinados a habitaciones y el quinto a servicios.

La planta refleja una serie de elementos formales en una distribución orgánica. Los edificios están compuestos por una espina donde se organizan todos los núcleos de baños.


En los extremos se sitúan las comunicaciones verticales y en ambos lados una serie de habitaciones en forma de abanico donde las terrazas aprovechan la vista al mar. Lo interesante es que las habitaciones se dispusieron conforme al terreno, a las vistas y a las actividades.

Dentro de las rígidas líneas verticales y horizontales, principalmente en la fachada, se denotan estos elementos desfasados con suavidad. La obra es totalmente blanca; las terrazas se componen de una barandilla de estructura metálica que se divide en dos partes con cristales.

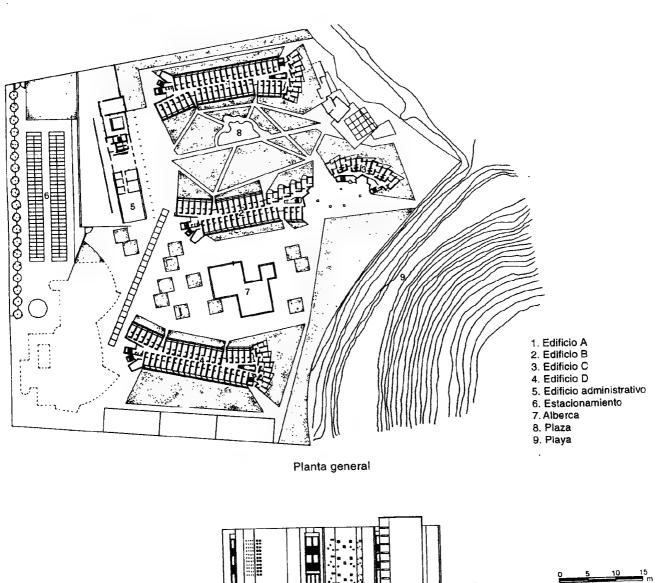



Fachada oeste

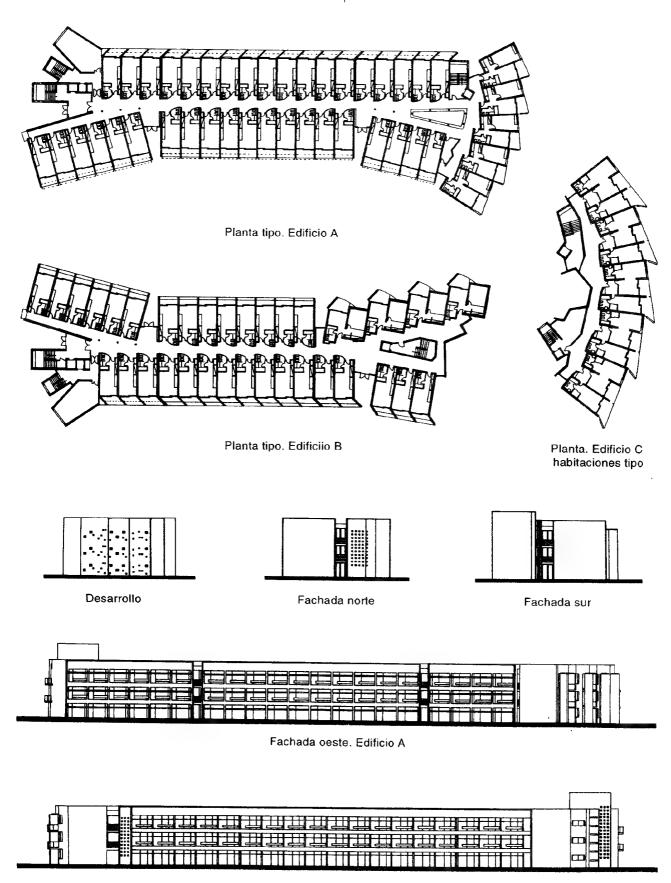

Fachada este. Edificio A


Club Ibiza. Víctor Rohola, Bartolomé Mestre. San José, Ibiza, España. 1988-1990.

En la ciudad portuaria de Fukuoka, Japón, se encuentra el *Hotel II Palazzo*, obra realizada por *Aldo Rossi y Morris Adjmi*. Esta gran obra se presenta en forma cerrada. La fachada principal carece de ventanas y presenta únicamente elementos estructurales horizontales y verticales; las habitaciones tienen vista solo hacia los lados.

El edificio tiene una marcada influencia clásica en la fachada principal, que se compone por una escalinata, interrumpida por un núcleo, que lleva a una plataforma de distribución donde se accede al interior. A partir de aquí se encuentra una planta meramente rectangular, donde está el vestíbulo y el restaurante. También hay en otro nivel, dos discotecas y tres bares. Las habitaciones, en los seis nive-

les superiores, se componen por un total de 62 suites, decoradas en estilo occidental y japonés.


La arquitectura muestra cierta intemporalidad. En el exterior hay ladrillo, mármol y acero; los interiores en cambio, presentan diseños de vanguardia y reúnen elementos de alta tecnología. Estos espacios son de impresionante lujo; se utilizaron materiales como el mármol travertino de diferentes países, maderas en muebles, pantallas, plafones, y revestimientos de espectacular creatividad. La luz logra resaltar la diferencia de los diversos materiales, y juega con los espacios, los pasillos, las escaleras y los muebles. El estudio de la luz sobre los materiales y la posición de ella misma tienen un papel primordial en la obra.

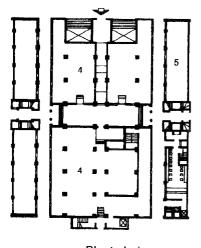

Planta baja


2. Vestíbulo principal

1. Acceso

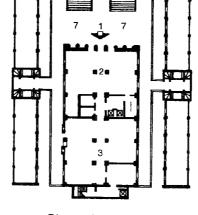


Planta plaza elevada


- 3. Restaurante
- 4. Discoteca
- 5. Bar
- 6. Habitaciones

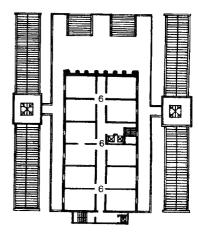


Planta tipo


- 7. Plaza elevada
- 8. Salida de emergencia

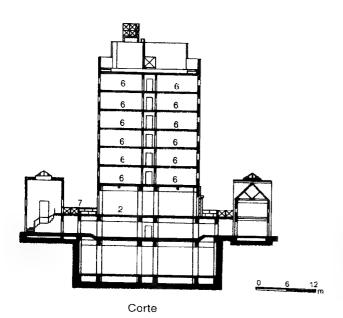

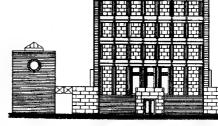


Fachada principal

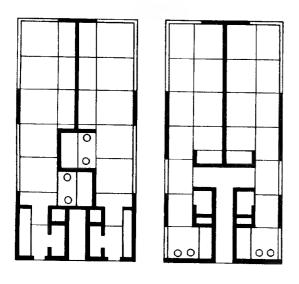


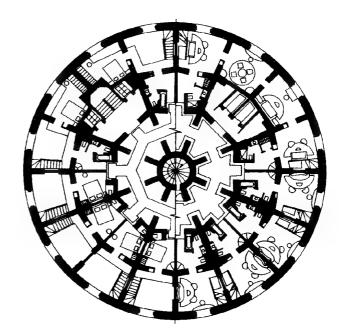

Planta habitaciones

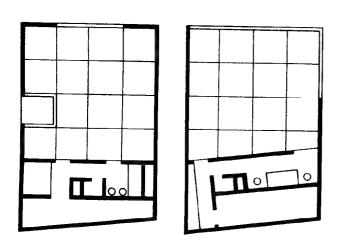

Wasserturm. Andreé de Potman. Tecart, Alemania. 1991.

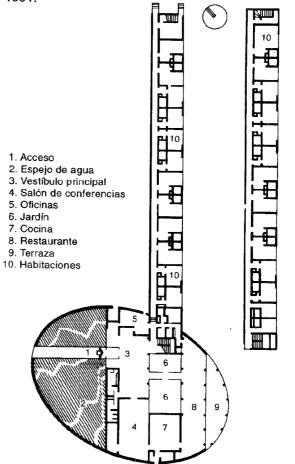


Plantas habitaciones tipo


Saint James. Jean Nouvel, Emmanuel Cattani et Associés. Boliac, Francia. 1990.

Hotel P. Toyo Ito & Associates Architects. Kiyosato Janón 1992

Planta alta

Planta baja

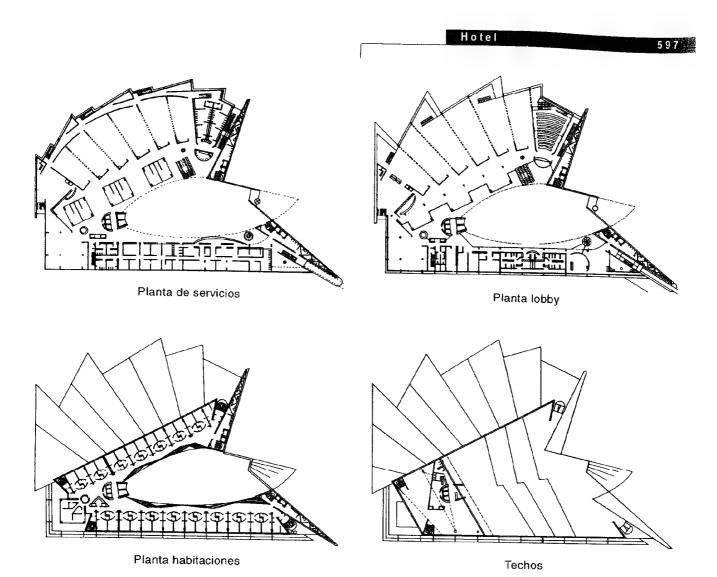

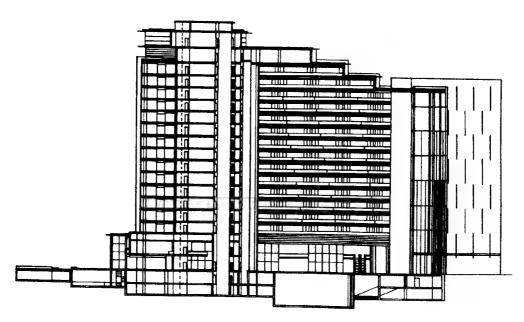



El Hotel Hyatt Regency en Fukuoka (Japón) está planeado para ser utilizado por personas que van a Japón por negocios y necesitan un lugar no sólo para dormir, sino que a la vez pueda ser utilizado como una pequeña oficina. Fue diseñado por Michael Graves, en colaboración de Thomas Rowe, Patrick Mulberry, Alexey Grigorieff, Kim Armour, Wendy Bradford, Jesse Castaneda, Lorissa Kimm y Andrea Wang. El hotel tiene 260 habitaciones, las cuales son de diferente tamaño dispuestas en la planta radial. Cuenta además con salas de conferencias y oficinas de diversos tamaños para el uso de los huéspedes según sean sus necesidades.


El acceso al edificio es a través de un atrio, por medio del cual se llega a un edificio cilíndrico donde se encuentra el *lobby* y la recepción en planta baja. Sobre ellos están las habitaciones de huéspedes, las cuales están dispuestas radialmente.

Al centro del cilindro se encuentra un patio de 7 pisos el cual tiene la función de iluminar los corredores de las habitaciones y en su centro se encuentra una pirámide de cobre.

Posteriormente al edificio cilíndrico se ubica otro cuerpo de la misma altura el cual aloja las oficinas, el restaurante, cafetería, etc.

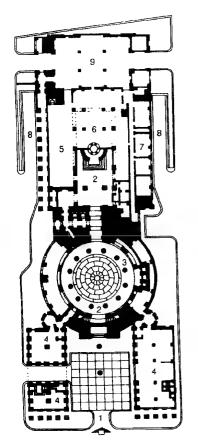

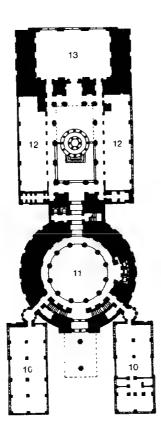

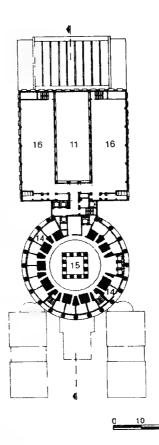


- Plaza de acceso
- 2. Vestíbulo
- 3. Recepción
- 4. Comercios
- 5. Cafetería
- 6. Cocina
- 7. Máquinas
   8. Rampas a
- 8. Rampas a estacionamiento
- Acceso de servicio
- Centro de negocios
- 11. Atrio
- 12. Restaurante-bar
- 13. Salón de banquetes
- 14 Habitaciones
- 15. Pirámide techumbre
- 16. Oficinas


Planta de habitación tipo

Planta de habitación tipo

Planta de habitación tipo

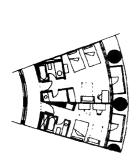


Planta de habitación

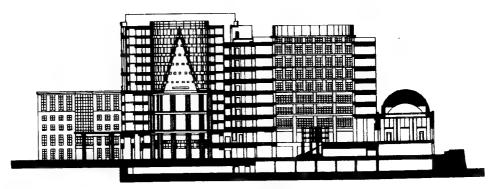

Corte longitudinal

El Hotel Costa Rica Marriott de San José (Costa Rica) fue diseñado por Zürcher Arquitectos, en colaboración de Spillis Candela y Arquitectos Asociados.

Este hotel tiene como concepto evocar los tiempos de las antiguas haciendas coloniales. Para ello hicieron un estudio de las proporciones y detalles en las construcciones coloniales aún existentes. Las fachadas son de color amarillo y están compuestas de: pórticos con arquerías, torres (que recuerdan antiguos campanarios), patios internos con fuentes a manera de claustros, pasillos con vigas de madera, techumbres a dos aguas cubiertas con teja. El uso de la madera es predominante tanto en puertas, mangueterías, muebles, etc. El hotel cuenta con 250 habitaciones, 2 albercas, canchas de tenis y un campo de golf.

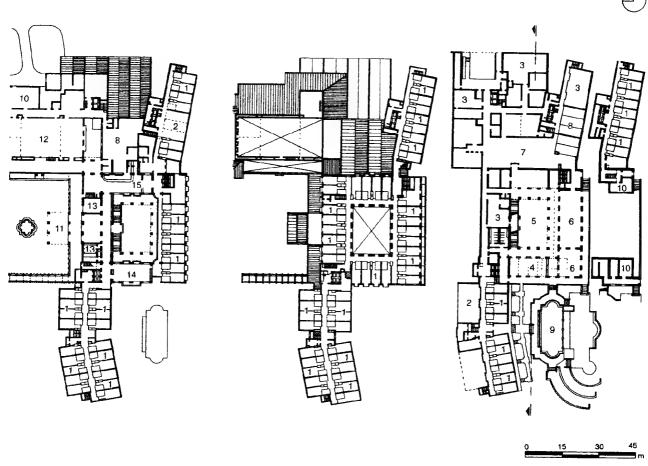

#### Planta de acceso

- 1. Habitaciones
- 2. Club de salud
- 3. Mantenimiento
- 4. Sala de estar

# 5. Patio


- 6. Comedor
- 7. Cocina
- 8. Adiministración

#### Planta alta

- 9. Alberca
- 10. Máquinas
- 11. Acceso principal
- 12. Apoyo e informes

#### Planta nivel bajo

- Salón de eventos sociales
- 14. Bar
- 15. Registro de huéspedes

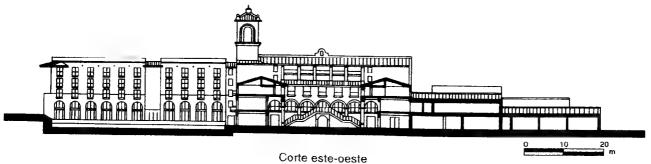

. . . . .

Howard, Ebenezer (Londres 1850-1928), Teórico británico de urbanismo. Como opción y remedio al caótico crecimiento urbano, propuso un programa de ciudad-jardín, es decir, de unidades residenciales con gestión comunitaria, de dimensiones limitadas tanto en población (32 000 habitantes) como en superficie (400 hectáreas para el núcleo urbano y 2 000 para la franja agrícola). Sus teorías fueron llevadas a la práctica en los dos centros urbanos de Lechtworth (1903) y de Welwin (1919), ambos en Herfordshire, donde este urbanista asumió y volvió a poner en términos empíricos soluciones ya proyectadas por los utopistas de la segunda mitad de 1800 (R. Owen, C. Fourier). Entre sus escritos se recuerda Ciudad jardín del mañana (1902).

Howe, William (1886-1955). Arquitecto estadounidense de Massachusetts. Entre sus principales obras destacan su casa en Pennsylvania (1922-1928); la Escuela Oaklanad en Nueva York (1929). En 1932, en colaboración con William Lescaze, diseñó uno de los primeros rascacielos construidos dentro del estilo internacional: el edificio de Fondo de Ahorro, en Filadelfia, durante 1929-1932; el Square Shadow, en Filadelfia (1934); las viviendas Carvet Court en Coastville, en Pennsylvania (1942-1944) y el edificio Evening Bulletin, en Filadelfia (1954-1955).

Hoya (Bed of a river, cavity, pit) Con cavidad y hoyo grande en la tierra. Il Depresión en la cuenca de un río.

Hoyo de limpieza (Cleaning or inspection hole)
Agujero de inspección situado en la base del lugar
donde se ha de verter el concreto fluido, utilizado
para limpiar desechos y verificar la colocación del
acero. Sus dimensiones no deben ser menores de
5 por 7.5 cm.

Huaca (Burial-place, ruins, ancient peruvian tomb)
En la arquitectura peruana precolombina, túmulo
destinado a templo o santuario, en forma de pirámide truncada con escalonamientos, cuyos muros
de adobe estaban decorados con estuco policromado.

Huaco (Idol) Imágenes o estatuas, a las cuales se les rinde culto. Estas imágenes están hechas por lo regular de madera, material pétreo y metales. Actualmente predominan en muchas religiones del mundo, incluyendo el budismo, el hinduismo, además de algunas religiones antiguas.

Huasteca, cultura (Huasteca culture) Se refiere a una tribu descendiente de la civilización maya, que se desarrolló en el extremo Norte del área del golfo de México; al Este del Estado de México, Veracruz y San Luis Potosí. Su desarrollo cultural más importante parece situarse en el periodo posclásico. Su procedencia se remonta a las migraciones de pueblos mayas hacia el fin del primer milenio antes de nuestra era. Crearon una cultura original (arquitectura, religión, artes, costumbres) aunque menos brillante que la maya.

La cultura huasteca destacó por el comercio con cerámica (estatuillas de barro de proporciones armoniosas). En arquitectura, por sus monumentos con basamentos de planta semicircular y de aristas redondeadas y las esculturas de figuras humanas hechas de material pétreo, de superficies planas y líneas depuradas.


Se caracterizaron por ser un foco de resistencia al avance azteca. Todavía hay pueblos en donde se habla su lengua, derivada del maya. Actualmente los huastecos viven en aldeas rurales y fueron influenciados por el catolicismo romano.

Hueber, Joseph (1716-1787). Arquitecto del último periodo barroco. Se estableció en Graz, Austria. Entre sus obras destacan el templo de Weizberg (1757-1776).

Hueco-a (Hollow, cavity, void) Abertura rectangular o curvilínea en un muro, para servir de puerta, ventana, chimenea, etc. Vano. La parte inferior de los huecos que sirven de puerta de entrada se llama umbral, y las otras tres cerco. Las dos partes laterales se llaman largueros o jambas; la superior es el dintel o platabanda, cuando es horizontal, y de arco cuando es curvilíneo.

**Huella** (*Tread*) Superficie horizontal de un escalón. Il Profundidad del escalón.

Hueso ( Buttress, dry stone ) Machón. A hueso. Obra hecha con piedras o ladrillos perfectamente unidos y sin mortero en las juntas. Il Obra en seco.

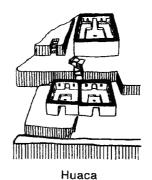

Huells

Huevo (Egg) Motivo de ornamentación común que tiene la forma de un huevo y sirve para decorar las molduras cuyo perfil es un cuarto de círculo. Los huevos contorneados y cubiertos con follaje se llaman huevos floreados. En general, los huevos se separan con dardos agudos u hojas acuáticas de forma alargada. Este motivo ornamental se usó para decorar las molduras de los órdenes antiguos griegos, romanos y del Renacimiento.

**Humero** (*Flue*) Cañón de chimenea por donde sale el humo.

**Hundimiento** (Ruin, collapse) Depresión o desnivel de un terreno o suelo, debido al peso de una construcción, o bien, por su estado ruinoso.

**Hungría.** País de Europa central, con capital en Budapest. Tiene una superficie de 93 000 km<sup>2</sup>. El territorio de Hungría es por lo general llano, principalmente la parte este del Danubio, y más de las dos terceras partes del país se encuentran por debajo de los 200 m de altura.

**Primeros asentamientos.** Los occidentales dieron el nombre de Hungría al territorio ocupado por los hunos en el Danubio medio.

Los celtas ocuparon el territorio en el siglo III a. C. Los dacios y los sármatas ocuparon Hungría en el siglo I a. C.

La invasión romana se dio en la llanura media del Danubio, llamada Panonia, donde quedan restos de construcciones de rasgos romanos.

En la época de las invasiones por el territorio se produjo el arte de las estepas.

El edificio conocido como Feldebrö del siglo x es de planta cuadrada con tres ábsides entre ellos sus lados. Este edificio es considerado el inicio del estilo románico.

Románico. En este periodo, la arquitectura y escultura presentan influencias italianas, a las que se integran elementos decorativos tipo bárbaro. Un ejemplo es la portada de la catedral de san Esteban (Esztergom), del siglo xi d. C.; en la catedral de Pécs,se aprecian piezas de orfebrería bizantina, adornadas con esmaltes de colores (corona de san Esteban y del emperador Constantino de Monómaco).

Gótico. Las construcciones edificadas entre los siglos XIII y XV, presentan influencia francesa, las cuales fueron introducidas por los monjes cistercienses y premostratenses. Así lo atestiguan la catedral de santa Isabel de Kosice, la abadía de Lébéncy y de Ják (s. XIII).

Los templos más representativos son el de Pannomhalma (1217-1224) y Bélapátfalma (1232).

Edificios de un gótico más original son la abadía de Bény (Esztergom), Tür y Ocsa (cerca de Budapest) y la llamada iglesia negra de Brasov (s. xv).

Entre los castillos se pueden mencional el Buda; el Vicegrát con su torre del homenaje (1260), de planta cuadrada con proyecciones triangulares hacia ambos lados; y el Diósgyör (segunda mitad del siglo XIV

Algunas obras presentan influencia Italiana debido al establecimiento angevino en el trono húngaro, la cual está presente en los frescos de la capilla Palatina de Esztergom (s. XIV).

Renacimiento. El Renacimiento fue introducido a Hungría por artistas italianos. Entre los arquitectos que llegaron se encontraba Clemente Camacia, Benedetto de Maino, Giovanni Dalmata, el miniaturista Attavante Degli degli Attavanti, autor del Breviario Matías Corvino y del Códice de Marciano Capella, quienes trabajaron en la decoración de palacios de señores y prelados. También se construyeron obras locales de carácter clásico.

En la escultura destaca la Madonna Báthory, de influencia renacentista y el altar de la Anunciación de Andrea Ferracci, en la catedral de Esztergom. Siglos xvii y xviii. La invasión turca estancó el desarrollo de la arquitectura húngara, ésta siguió con influencia italiana. Artistas italianos construyeron el palacio de Eszterház y en Kismarton, el castillo de Pozsony, y el palacio de los inválidos de Pest. La arquitectura barroca fue influenciada por la vienesa con la obra de Johan Lucas Hildebrant, quien trabajó en Hungría a fines del siglo xvii, en el castillo de Harrac en Feltorony, la villa de Ráckeve en la isla de Csepel y en el castillo de Golsoelefant.

**Siglo** xix. Durante este siglo, la arquitectura de Hungría mantuvo influencia vienesa que posteriormente fue desplazada por la tradición italiana.

El neoclasicismo está representado por las obras de los hermanos Leopoldo y Miguel Pollak; este último es autor del Museo Nacional y de los palacios de Szapáry y Festetich.

Las obras más importantes del periodo neoclásico son el palacio Sándor y la iglesia de Debrecen.

Los arquitectos más representativos Miklós Ibl, Federico Shulek e Imre Steindl.

Siglo xx. La arquitectura moderna húngara presenta influencia extranjera pero con carácter nacional. A principios del siglo xx, la arquitectura de Hungría seguía con la influencia vienesa, la cual se aprecia en los edificios de Ödön Lechner, Jözsef y Lasló Vago, que presentan características del movimiento Sezession.

Con la derrota del imperio Austro-Húngaro (1918), Karoly proclamó la independencia de Hungría. Posteriormente los rumanos ocuparon Transilvania y los checos Eslovaquia (1919). Con la firma del tratado de Tianon (1920), Hungría perdió Eslovaquia, Rutenía, Transilvania, el Banato y Croacia. Hasta antes del conflicto bélico por sus constantes conflictos políticos internos, su arquitectura no alcanzó un desarrollo adecuado.

Al término de la Primera Guerra Mundial dominaba el Movimiento MA, el cual fue iniciado por Lajos Kassák (1887-1967), y algunos jóvenes de la Bauhaus de Weimar y Dresde. La influencia de la Forbát, Ernö Kallai, Farkas Molnár (1897-1945) y József Fischer, las cuales se dieron a conocer internacionalmente con la obra de Marcel Breuer. La obra de Lászlo Moholy Nagy (1895-1946), está presente en los campos de la configuración visual, influencia presente en el arte del siglo xx, a través de la New Bauhaus en Chicago.

Después de la Segunda Guerra Mundial la arquitectura continúa sin cambios. Se construye la Central Sindical de la industria de maderas y materiales de construcción de Lajos Gádoros, Imre Perény, Gabor Preisich y György Szrogh (1947-1950).

Después de 1951, se aprecia la influencia de la Unión Soviética, basada en el realismo socialista, la cual ideológicamente era socialista pero nacionalista en las formas. Durante este periodo se construyeron el Centro Cultural Bela Pinter en Tolna (1952); el ambulatorio de Jenö Szendröi y Andor Lévais en Budapest (1950-1951), el cual es una solución funcionalista de la arquitectura de los años cincuenta.

Se construyen algunas ciudades como Dunaújváros, con los principios urbanísticos y arquitectónicos rusos. Esta ciudad se estableció en torno a un centro industrial.

A partir de 1954 se hicieron críticas entorno a la arquitectura oficial soviética. Sobre todo después de las diferencias políticas entre ambas naciones (1956) y la ocupación de la capital de Budapest por el ejército ruso, que culminó con el fin de la influencia rusa.

Después de este acontecimiento se regresó a la aplicación de preceptos modernos de los años veinte; cambio avalado debido a las reformas que puso en marcha Nikita Kruschev para erradicar el realismo soviético.

En los sesenta se practicó el funcionalismo técnico. Como se observa en las viviendas de Lajos Földesis en la plaza József-Nádor en Budapest (1966). Con ello se inició una industrialización del sector de la construcción y una mayor demanda de calidad arquitectónica.

Se crearon nuevas ciudades como Dunapentele, Kazinobarcika o Leninvaros. El crítico de arquitectura János Bonta calificó a este periodo como renacimiento de la arquitectura húngara, movimiento que continúa en la actualidad.

Proyectos a nivel urbanístico a gran escala hicieron posible la construcción de Salgótarjan (1965-1968). Consta de una combinación de bloques de viviendas de Géza Magyar; edificios de György Vadász y edificios públicos como el centro cultural de Budapest de Károly Jurcsik.

En estas construcciones es característico el empleo de elementos prefabricados que se integran al paisaje: concepto visible en el centro cultural en Orgovány de Károly Jurcsik y Levente Varga.

La zona residencial Ujkert, en Debrecen (1976-1981) es de los arquitectos Lajos Palotás y Bernat Borúzs. Consta de un conjunto de 7 800 viviendas en bloques verticales, cuatro escuelas, cuatro jardines de infancia, comercios, despachos, parques públicos, un banco, la Casa de los Jóvenes Pioneros y una residencia de estudiantes. La zona se dividió en tres mediante vialidades y áreas verdes. En Hungría destaca la construcción de edificios industriales, de educación, culturales, deportivos, turísticos y habitacionales. Su producción destaca por el empleo de elementos de la arquitectura industrial con producciones vernáculas.

Las construcciones industriales más importantes son la Cooperativa de producción media de Antal Csikvári, en Budapest (1968-1973). Es una estructura de volúmenes cerrados, saledizos y escalonados, hechos de concreto armado.

La fábrica de aparatos de Lajos Arnóth y Jenö Szendröi, en Budapest (1964) es un conjunto de naves grandes de espacio flexible, con estructura rígida en el exterior. La fábrica de instrumentos de Lajos Arnóth, junto a la ciudad de Szentes (1969) está construida de concreto armado.

La fábrica de conservas de Lajos Földesi y Jenö Szendröi, (1966), en el polígono industrial de Nyíregyházam fue edificada en varios niveles.

Otra de las fábricas de conservas de Lajos Földesi construida en Debrecen (1966-1969) se erigió con elementos prefabricados. Está conectada a la red ferroviaria y vial.

En algunas instalaciones industriales se observan las experiencias de la técnica industrial de la ex-República Democrática Alemana, con empresas como IPRO, AB de Dessau y la Friedrich Uhde Gmb. La mayor parte de proyectos las lleva a cabo IPAR-TERV organización estatal, con despacho en la ciudad de Budapest. En 1961 obtuvo el premio Augusted Perret de la Asociación Internacional de Arquitectos.

En el campo de los edificios administrativos destacan: el edificio de administración para la empresa de productos químicos de Zoltán Gulyás, en Budapest (1964); las plantas de los edificios son de forma trapezoidal, y las plantas siguientes se abren en forma de U hacia la calle Bécsi quitándole pesadez al edificio.

El edificio de despachos Medicos en Budapest (1971-1974) da una interpretación del programa con espacio interior flexible. La fachada está formada por un muro cortina de vidrió y perfiles de aluminio.

El edificio para la fábrica de aluminio de Olga Minary, Budapest (1967), es un volumen cerrado y tiene capacidad para 866 empleados repartidos en nueve plantas.

El edificio para el Instituto de Estudios Energéticos de Péter Molnár en Budapest (1968) es una obra de nueve plantas con planos entrantes y salientes. El edificio de oficinas de Karoly Jurcsik en Szekszárd (1967-1969) presenta una relación armónica de varios bloques con funciones distintas, para crear fachadas diversas, las cuales se encuentran

Hungria

recubiertas de cerámica y pizarra. En los edificios de Budapest Jurcsik introdujo elementos prefabricados. En cuanto a la educación destacan los centros siguientes: escuela de bachillerato y residencia estudiantil de Jósef Szekeres (1966); la escuela en Zugló-Budapest (con capacidad para 30 aulas) y el centro infantil para 250 niños (1973-1974) ambas obras de György Kéves; el jardín de infancia de Margit V. Pázmándi (1969); la escuela y parvulario de Károly Jurcsik (1975-1978), todas estas obras en Budapest.

Los edificios culturales más representativos son: la casa de la cultura en Orgovány, de Károly Jurcsik y Levente Varga (1969); el teatro de László Mányokyen Eger (1960-1964); y la casa de la cultura y deporte de Antal Károlyi en Szombathely (1963). En cuanto a los edificios deportivos y de descanso existe una gran variedad de gran riqueza arquitectónica, entre los que se encuentran:

El Nepstadion de Károly David, en Budapest (1953). Se trata de una inmensa construcción deportiva.

El pabellón de deporte en Miskolc, de Itsván Horváth, József Malomsoky (1967), muestra un cambio del pensamiento arquitectónico; está diseñado para la práctica de varias competencias deportivas.

El pabellón de deporte en Miskolc, de Itsván Horváth, Jósef Szabó y Lázsló Thury de (1969-1970), tiene una capacidad para 4 500 espectadores y permite practicar varias disciplinas del deporte.

Una de las últimas realizaciones es el pabellón deportivo de Budapest, uno de los más modernos de Europa. Tiene un claro de más de 100 m.

Los baños termales de István Tarnai en Szeged, tiene una cúpula en forma de seta.

Hungría es un centro turístico importante de Europa Oriental, especialmente la zona del lago Balaton tiene numerosas instalaciones de descanso entre las que se encuentran: el hotel Siofok (1961), de Lajos Földesis con su motel y restaurante.

El hotel Anabella de Margit V. Pázmandi en Balatonfüred, el cual se edificó en un terreno de gran pendiente. Los tres cuerpos del hotel se relacionan a varios niveles. La entrada principal se encuentra en un nivel intermedio, el resturante y cocina están situados junto a los locales comerciales.

El hotel Marina de Lázsló Mányoky en Balatonfüred tiene capacidad para 880 huéspedes y un motel anexo. En un ala de dos plantas se encuentra el vestíbulo, el restaurante y un bar.

El hotel Aurora de Lázsló Kürthys en Balatonalmadi (1969), consta de trece plantas con capacidad para 480 huéspedes, su fachada tiene vista hacia un lago.

En Budapest se construyeron varios hoteles como el Sport de Itsván Brieska (1963), el cual destaca por su situación en torno a una franja verde; el Duma Intercontinental junto al Danubio (1966-1969), y el Volqa (1971) ambos de Jósef Finta: el

Budapest de György Szrogh (967), tiene una planta de forma circular y, en el último piso, un café con vista de la ciudad; y el Hilton de Béle Pinter (1976). Las últimas realizaciones hoteleras son el hotel Meszaros de György Vadász y András Meszaros; el Buda de József Finta y Zoltan Ivady (1980-1982); el Novotel de József Finta (1980-1982).

En los edificios de vivienda los arquitectos húngaros han optado por diversas soluciones. Esta actividad constructora la ha desarrollado el estado y la iniciativa privada.

Durante los años cincuenta y sesenta la construcción de viviendas desarrolló nuevas formas experimentales como por ejemplo en los bloques de Ernö Tillai de Pécs (1963-1965 y 1967-1968). Se construyeron como un sistema estructural y de cerramientos basados en paneles prefabricados.

Albert Kiss construyó en 1967-1968 el barrio residencial Kelenfold en Budapest, construido con elementos prefabricados.

En el complejo residencial de Géza Magyar (1965), se preocuparon por evitar la uniformidad al desarrollar distintas soluciones en plantas, materiales de construcciones y concepto estructural de fachadas.

Las viviendas de Olga Mináry en Budapest (1963), tienen aspecto monótono. Béla Borvendég, en su proyecto de viviendas para Szeged, muestra una gran disciplina de rigidez en la fachada.

El diseño de las viviendas de la iniciativa privada construidas en los alrededores de Budapest, se integra a la naturaleza por el manejo de terrazas. Destacan las viviendas de Lásló Iványis (1966) de la calle del Tulipán y las múltiples variaciones de György Kévés (1966) en la calle Meredek de Budapest, así como el bloque de apartamentos de Vadász, en la calle Körösi de Budapet (1967-1969) las cuales por su forma escalonada inician la ruptura conceptual en el campo de la vivienda con los países europeos.

La casa del arquitecto György Vadász importante por sus interiores agradables y sencillo volumen exterior de ladrillo. Este mismo arquitecto empleó formas constructivas populares con elementos prefabricados en los bungalows de madera para la exposición internacional de la edificación en Budapest (1971-1972); también es trascendente la vivienda de verano, cerca de Budapest (1972), la cual es de forma orgánica.

La topografía del terreno es determinante en la organización de las viviendas. György Kévés consideró esta situación en sus edificios de la calle Törökvész (1973-1974), en la calle Zolyoni (1974-1975) y las casas de la calle Dobsina (1974-1979), que es otro complejo aterrazado con vistas a la ciudad. Las viviendas constan de sala de estar, comedor junto a la cocina, dos recámaras, baño, vestidor y terraza. El material principal es el ladrillo de cerámica; el cual aplicó en el edificio de la calle Somici de Budapest (1982).

El edificio de viviendas para diplomáticos de György Vadász y Anna Perczel (1972-1973) es una realización que se sale de la rigidez. La fachada es de elementos escultóricos. En cada nivel se encuentran seis viviendas de diferente tamaño, que suman 36 en seis niveles.

Las primeras unidades de viviendas en hitera que se llevaron a cabo son las de József Szekeres en Ozd-Farkasluyk (1957-1958). Construcciones en dos plantas para mineros que se incorporan armónicamente a los bosques. Otro ejemplo representativo de vivienda unifamiliar son las casa de verano.

Károly Jurcsik diseñó en 1980 un edificio de viviendas de tres plantas en Budapest con una estructura de muros de carga de ladrillo.

La arquitectura contemporánea se caracteriza por diversas tendencias, que tratan los requerimentos técnicos y las soluciones arquitectónicas de nuevo contenido.

Destaca la obra de Imre Makovecz. Su postura es mantener una relación constante entre el hombre y la arquitectura. Sus obras se integran al entorno y aplican las técnicas constructivas locales. En 1975, en Tokaj proyectó una casa de campo donde materializa sus teorías. Otras de sus producciones son: el restaurante en Szentendre (1975-1976); el restaurante (1977-1978), la casa de campo (1980), ambas obras en Viségrád; la casa de la cultura en Sárospatak (1974-1977). La madera es el material más utilizado para definir los espacios interiores de sus obras.

En los setenta surgió una nueva generación de jóvenes arquitectos entre los que se encuentran András Erdei con la construcción del Taller para un tallista en Velem (1979-1981).

El grupo Pécs destaca por la obra de György Csete entre las que se encuentran la casa de la fuente (1971) en colaboración con Jeno Dulánsky, construcción circular de madera, concebida según los recursos naturales.

Otras obras del grupo son: la capilla del cementerio en Siklos de Istvan Kistelegdi (1972) de planta central basada en el empleo de la madera para la solución constructiva del tejado; el conjunto de viviendas de Geörgy Ceste en Paks (1973), donde intentó incorporar formas orgánicas a la fachada; la casa club de Peter Otail en Pecs (1974).

Las últimas realizaciones del grupo de Pécs son el hotel de Tibór Jankovicz (1976) y la iglesia St. Elisabeth de Geörgy Ceste y Jenó Dulánszky. Templo de planta central que explota al máximo las cualidades constructivas de la madera. El pabellón de Hungría presentado en la Expo '92 (Sevilla, España) fue diseñado por Imre Makovecz, su objetivo era representar la imagen del pasado y del presente de su arte, música, manjares y bebidas. La edificación cuenta con siete torres con techumbre emparrizada; las fases de construcción mostraban el material de madera que posteriormente sería cubierto por pizarra y vidrio.

Hunt, Richard Morris (1827-1895). Arquitecto estadounidense; realizó parte de su carrera en Francia. Fue uno de los fundadores del Instituto Americano de Arquitectos en 1857. Entre sus principales proyectos se encuentran las habitaciones de Stuyvesant (1869-1870); el Edificio Roosevelt (1873-1874); el Edificio del Tribune (1873-1876); las bases para la Estatuta de la Libertad (1881-1886); la Casa de mármol, en Newport (1888-1892); la Casa de Biltmore, en Carolina (1888-1895); la Academia Militar Estadounidense, en West Point (1889-1893) y el Museo Metropolitano, en Nueva York (1895-1902).


Hurritas. Pueblo asiático establecido en la alta Mesopotamia desde el tercer milenio. Fundaron el reino de Mitanni (siglo xv), incorporado al Imperio hitita por el 1355 antes de nuestra era.

Hurtado, Francisco (1669-1725). Arquitecto y escultor español. Se le valora porque fue un representante precoz del estilo rococó. Era escultor de retablos por formación. En 1996 realizó uno para san Lorenzo de Córdoba.

En 1693 comenzó el camarín octogonal de Nuestra señora de la Victoria en Málaga, el cual remata en una cúpula; tiene vegetación exuberante en la decoración de estuco y cuenta además con el panteón de los condes de Buenavista, decorado con esqueletos y calaveras. El sagrario o capilla del santo Sacramento de la cartuja de Granada (1702-1720) es una muestra de su capacidad por sus mármoles policromos y su tabernáculo gigante apoyado en columnas salomónicas. También es de él el sagrario de la catedral (1704) de esta misma ciudad.

Husillo ( Drains ) Conducto por donde se desaguan los lugares inmundos, o que pueden padecer inundación. Escalera de. Escalera en espiral o de caracol, seguida y sin descanso.

**Huso** (Bead-like ornamentation) Ornamentación para el enriquecimiento de molduras, en forma de fuste; si se alterna con óvulos es característico del orden jónico. Fue retomado en el periodo renacentista.

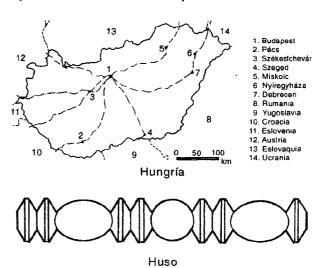

## **CREDITOS**

Esta obra constituye el esfuerzo de un grupo de dedicados colaboradores que forman parte de la editorial Plazola Editores S. A. de C. V.

Los autores agradecen a las personas que en distintas etapas trabajaron en la elaboración de lo que ahora constituye esta Enciclopedia, en especial la colaboración del Ingeniero Arquitecto: Faustino Mendoza Guillermo cuyo esmerado trabajo multidisciplinario como Jefe de taller de dibujo, formador e investigador, logró que esta publicación se hiciera realidad.

En la conformación de esta magna obra de diez volúmenes intervinieron las siguientes personas:

Dibujantes:

Alvaro Mendoza Guillermo Sergio Rafael López Pérez Jesús Mendoza Guillermo Francisco Galicia Matehuala

Capturistas:

Griselda Peña Calderon Adela Peña Calderon Rosalba Anaya Gómez

Corrección de estilo Ing. Bruna Anzures

Investigación

Edurne Noriega Schumacher Ana Cristina Zendejas Dr. Juan Carlos Plazola Anguiano

#### **■ PRODUCCION**

Diseño Gráfico:

Verónica Calzada Toledo Eric Antolín López Perdomo

Digitalización y selección de color:

Opciontronix, S. A de C. V. Lasergraphix, S. A. de C. V. Color electrónico, S. A. de C. V.

Formación y negativos finales:

Grupo Mexicano Cosmolith, S. A. de C. V.

Impresión:

Programas Educativos, S. A. de C. V.

#### **■** FOTOGRAFOS

El orden de las fotos se numeró de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si sólo aparece el número de página, significa que todas las fotos pertenecen al mismo autor.

Arquinteg (archivo)

Páginas: 322 (1, 2), 323 (1, 2, 3)

Roberto Becerra Vila (archivo)

Páginas: 209, 210, 215, 216

Isabel Bolland

Breheme

Páginas: 206, 207, 211

Bufete de Arquitectos y Urbanistas (archivo)

Páginas: 254, 307

Fernando Cordero Página: 544

Paul Czitrom

Páginas: 516, 517, 537, 546, 547, 558 (2, 3), 559

Alejandro de la Mora (archivo)

Página: 533 (3, 4)

Miguel Angel Díaz

Página: 524 (6)

Juan José Díaz Infante (archivo)

Página: 466

Juan Bernardo Dolores C.

Página: 325 (1, 2)

Pedro Ezquerra Borobia

Páginas: 480, 482, 483, 499, 503, 510

Gabriel Figueroa Flores

Página: 282

José Antonio Garagarza (archivo)

Páginas: 513, 540, 541, 550

García Formentí y Asociados (archivo)

Páginas: 243, 259, 283, 306 (1, 2, 3, 4, 5), 318, 319 (1, 2, 4, 5), 336

Luis Gómez

Página: 562 (3)

Gómez Vázquez Aldana y Asociados (archivo)

Páginas: 533 (1, 2, 3), 564 Salomón Gorshtein (archivo)

Páginas: 528, 529

**Agustín Hernández** (archivo) Página: 246

Idea Asociados (archivo)

Páginas: 489, 506, 507, 511, 563 (2, 3, 4, 5, 6)

ISSSTE (archivo) Página: 319 (3)

Jaime Jacott Jiménez

Página: 268

Ernesto Kapelimann Piña

Páginas: 270 (2), 463 (4), 473 (5), 520 (3), 521 (2, 3, 4), 562 (1, 2, 4, 5, 6), 567 (3, 4)

Israel Katzman

Página: 446

Lourdes Legorreta

Páginas: 485 (1, 2, 5), 486 (1, 4), 487 (3, 4, 5, 6),

488 (1, 2, 3)

Luis E. López Cardiel

Página: 275 (1, 2)

Marco Antonio Martínez

# Mayra Martínez y Pablo Labastida

Página: 532

## Enrique Martorell Gutiérrez (archivo)

Páginas: 502, 554, 555

## María Luisa Mendiola (archivo)

Páginas: 194, 204

## Manuel Mestre (archivo)

Página: 566 **Robert Miller** Página: 525

## Guillermo Munguía Manzanares (archivo)

Páginas: 270 (1, 3, 5), 271 (1, 2)

## Imanol Ordorika y Asociados (archivo)

Páginas: 468, 469, 511

# Carlos Ortega Viramontes (archivo)

Página: 258

Ulises Ortega

Página: 495

## Guillermo Ortiz Flores (archivo)

Páginas: 213, 225, 229

## Mario Pani Linaane (archivo)

Páginas: 448, 464, 465 Luis Pérez Falconi

Página: 292

#### Guillermo Plazola Anguiano

Páginas: 239, 240, 262, 263, 266, 267, 270 (5, 6), 271 (3, 4, 5), 326, 327, 330, 331, 472, 473 (1), 485 (3, 4), 486 (2, 3, 5), 487 (1, 2), 488 (4, 5, 6), 491 (5), 520 (1, 2, 4, 5), 521 (1, 5, 6), 533 (1, 3), 558 (1) 563 (1), 567 (1, 2, 5, 6)

# Prodiana (archivo)

Página: 278

#### Pedro Ramírez Vázquez (archivo)

Página: 247

#### Revista Auge (archivo)

Páginas: 455, 491 (4, 6), 533 (2),

#### Revista Calli (archivo)

Página: 450

# Revista obras (archivo)

Página: 477, 491 (1, 2, 3)

#### Alejandro Rebolledo (archivo)

Páginas: 242, 251, 252, 286, 287, 335

## Miguel Rivera

Página: 447

#### Jorge Rodríguez Almanza

Página: 496

## Hans Roth Slisberger

Páginas: 459

## Julius Shulman

Página: 463 (1, 2, 3), 473 (2, 3, 4)

# José Francisco Torija Guerrero (archivo)

Página: 279

#### Guillermo Zamora

Páginas: 205, 219, 224, 228, 230, 244, 250, 452, 454, 467

## **APORTACION A LA INVESTIGACION**

- M. en Arq. Carlos Corral Beker. Profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Información para el capítulo de Hotel.
- FONATUR (Fondo Nacional de Fomento al Turismo). Criterios básicos de diseño para hotel de una a cinco estrellas; de campamento, casas rodantes y balnearios. Información escrita para el capítulo de Hotel.
- Dr. Fernando Green. Director de Posgrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aportación en la investigación de temas diversos.
- Arq. Antonio Toca y el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social). Manuales de información para el capítulo de Hospital.
- Arq. Jaime Latapi. De la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Información para el capítulo de Hospital.
- Prodiana. Ing. Ramiro Sánchez. Información oral y escrita para el capítulo de Hospital.
- Información adquirida a través de los siguientes despachos y arquitectos.

Abside, Diseño y Construcción Sergio Alvarez Alemán

Arquinteg. Sergio Mejía Ontiveros Arquitur Internacional, S. A. de C. V.

José Antonio Garagarza Corona

Beatriz Ashida de Harstung

Básica, S. A. Francisco Torija Guerrero

Roberto Becerra

Bufete de Arquitectos y Urbanistas.

Luis Antonio Zapiain

**Edgar Caso** 

Juan José Díaz Infante

Espacio Consultores.

Alejandro Rebolledo Zenteno,

José Luis Ezquerra de la Colina

García Formentí y Asociados, S. C.

Enrique García Formentí

Alejandro Gaytán Cervantes

Gonzalo Gómez Palacio

Gorshtein Arquitectos.

Salomón Gorshtein, Elias Fasja, Héctor Quiroz, José Fábregas

grupo de diseño urbano. Mario Schjetnan,

José Luis Pérez

Agustín Hernández

Idea Asociados. Daniel Camhi, Agustín

Caso, Jorge Alvarez

Legorreta Arquitectos

Enrique Martorell Gutiérrez

Manuel Mestre

Guillermo Munguía Manzanares

Imanol Ordorika y Asociados

Carlos Ortega Viramontes

Mario Pani Linaae

Prodiana. Félix Salas Guerrero

Prodemex. Jorge Tamez, Eduardo Aguirre Pedro Ramírez Vázquez Sordo Madaleno Arquitectos Ernesto Velasco León Martín Yáñez

## **BIBLIOGRAFIA**

Architectural Record. Editorial Mc Graw-Hill. Publication. Estados Unidos. Diciembre 1981; páginas: 92-108. Mayo 1987; páginas: 155-157. Junio 1987; páginas: 120-123. Octubre 1987; páginas: 112-124. Abril 1988; páginas: 85-89. Mayo 1990; páginas: 70-77. Junio 1990; páginas: 90-93. Noviembre 1990; páginas: 79-89. Octubre 1991; páginas: 118-126. Mayo 1993; páginas: 92-93. Julio 1993; páginas: 92-95. Mayo 1994; página: 107. Septiembre 1996; páginas: 65-72. Octubre 1996; páginas: 99-106.

Arquitectura y Vivienda. Salud Nacional. Editorial Avisa (Arquitectura Viva S. L.). Número 49. Septiembre-Octubre 1994; páginas: 30-39.

Attoe, Wayne. The Architecture of Ricardo Legorreta. University of Texas Press. Japón 1991; páginas: 108-110.

Báez Casillas, Sixto. Hotelería. Editorial Continental, S. A. de C. V. México. 1995.

Calli. Revista analítica de Arquitectura Contemporánea. Número 41. Junio 1969. Número 23. Septiembre-Octubre. Editorial Calli, A. C.

Catálogo de Arquitectura Mexicana Contemporánea. CAM-SAM. Colegio de Arquitectos de México. Sociedad de Arquitectos de México.

Colección SomoSur. Editorial Escala. Bogotá, Colombia. Fernando Castillo. De lo moderno a lo real. Tomo VII. Bogotá. 1990; páginas: 71-73. Nueva arquitectura Argentina. Pluralidad y coincidencia. Tomo VIII. Bogotá. 1990; páginas: 119-131. Luiz Paulo Conde. Un arquitecto carioca. Tomo XV. 1994; páginas: 74-77.

Construcción y Tecnología, Volumen 6. Número 63. Agosto 1993.

Directorio de Hoteles México. Séptima edición. 1996-1997. Corporación Editorial Aztlán, S. A. de C. V. México.

Dussel Peters, Susanne. Max Cetto 1903-1980. arquitecto Mexicano-Alemán. Universidad Autónoma Metropolitana. Primera edición. México D. F.

Ezquerra, José Luis. Ezquerra y la Arquitectura Lejanista. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México. 1994.

El croquis, Arquitectura y Diseño. Número 43. Editorial El Croquis. Madrid, España. 1990; páginas: 114-123.

Enlace de la Industria y la Construcción. Arquitectura & Diseño. Número 8. Agosto 1993; páginas: 68-73. Número 11. Noviembre 1994; páginas: 66-69. Número 1. Enero 1995; páginas: 40-51. Número 2. Febrero 1995. Número 5. Mayo 1996; páginas: 50-57. Número 7. Julio 1996; páginas: 32-53. Agosto 1996; páginas: 18-27.

Fleming, John. Honour, Hugh. Pevsner, Nikolaus. Diccionario de Arquitectura. Alianza Diccionarios. Alianza Editorial, S. A. Madrid, España. 1980.

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONA-TUR). Criterios básicos de diseño para Hotel de una a cinco estrellas; de campamento, casas rodantes y balnearios. México, D. F.

Garay Arellano, Graciela de. La Obra de Carlos Obregón Santacilia. Cuadernos de Arquitectura y Conservación del Patriotismo. Número 6. México. 1992.

González Pozo, Alberto. Enrique de la Mora Vida y Obra. Serie Precursores. Número 14. Instituto Nacional de Bellas Artes. México. 1981.

Ignacio Maya Gómez, Jaime Torres Palacios. La Arquitectura de Manuel González Rul. México.

Instituto Mexicano del Seguro Social. Normas de Proyecto de Arquitectura. Tomos I al IV. México. 1993.

Jencks, Charles. El lenguaje de la Arquitectura Posmoderna. Tercera edición ampliada. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, España. 1984.

Katzam, Israel. Arquitectura Contemporánea Mexicana. Instituto Nacional de Antropología e Historia. México. 1964.

Magnago Lampugnani, Vittorio. Enciclopedia GG de la Arquitectura del siglo xx. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, España. 1989.

Noelle, Louise. Agustín Hernández. Arquitectura y Pensamiento. Editado por la Dirección General de Publicaciones, Universidad Nacional Autónoma de México. Segunda edición. México. 1989.

Modlo Louise Arquitectes Contame "

Papadaki, Stamo. The Work of Oscar Niemeyer. Reinhold publishing corporation. New York, Estados Unidos.

Peters, Paulhans. Hoteles y colonias veraniegas. Editorial Gustavo Gili, S. A. Barcelona, España.

Pinoncelly, Salvador. La Obra de Enrique del Moral. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Arquitectura. México. 1983.

Primera Bienal. Arquitectura Mexicana. Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Editorial Enlace, S. A. de C. V. México, D. F. 1990.

Reseña de Arquitectura Mexicana. Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. 1992; páginas: 166-168. 1995; páginas: 96-100.

Revista Periódica de Arquitectura. Anuario. Marzo-Abril 1995. Arq. editores, S. A. de C. V. México. 1995.

Revista Auge de México. El Nuevo México Industrial. México. 1993.

Revista Escala. Arquitectura para la Salud. Número 163. Editorial Escala. Bogotá, Colombia. 1993; páginas: 23-29-39-54-80-87-97-99-105.

Revista Obras. Editorial Expansión, S. A. de C. V. Octubre 1981; páginas: 12-23. Abril 1986; páginas: 20-28. Enero 1988: páginas: 15-18. Abril 1988;

páginas: 17-19. Febrero 1989; páginas: 12-21. Noviembre 1989; páginas: 86-92. Mayo 1992; páginas: 10-23. Junio 1992; páginas: 122-124. Julio 1992; páginas: 10-20. Septiembre 1992; páginas: 14-25. Octubre 1993; páginas: 104-111. Abril 1994; páginas: 10-22. Diciembre 1994; páginas: 22-30. Febrero 1995; páginas: 10-21. Marzo 1996; páginas: 40-44. Septiembre 1996; páginas: 115-117.

Secretaría de Turismo. Guía oficial de hospedaje de México 1996-1997. Noriega Editores, S. A. de C. V. Segunda edición. México. 1996.

Sharp, Dennis. The Ilustrated Dictionary of Architects and Architecture. Editorial Heandline. Hong Kong.

Toca, Antonio. México: Nueva Arquitectura 2. Editorial Gustavo Gili. México. 1986; páginas: 49-52.

Torre, Francisco de la. Administración Hotelera. Primer curso: división cuartos. Segunda edición. Editorial Trillas. México. 1994.

Yáñez, Enrique. Hospitales de Seguridad Social. Editorial Limusa, S. A. de C. V. México. 1986.

Yáñez, Enrique. Del Funcionalismo al Post-Racionalismo. Ensayo sobre la Arquitectura Contemporánea en México. Primera edición. Noriega Editores, S. A. de C. V. México. 1990.

Zabalbeascoa, Anatxu. The New Spanish Architecture. Rizzoli International Publication. Inc, New York, Estados Unidos. 1992; página: 44.